Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier :	2026-11751
Date du repérage :	24/03/2026
Date d'édition :	9 avril 2026



	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Version du dossier :

Révision	Date	Objet
Version initiale	09/04/2026	Etablissement du rapport de repérage amiante avant travaux

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application : - de l'article L4412-2 du Code du Travail et les textes qui lui sont liés, - de l'article R4412-97 du code du travail, - du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, - de l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **Bâtiment Briffaut A** **38 Rue Barthélemy de Laffemas** Code postal, ville : . **26000 VALENCE**
Périmètre de repérage :	..... **Toiture terasse, menuiseries R+1 , bibliothèque (selon programme travaux)**
Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... **Enseignement** ..... **<1997**

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **UGA** Adresse : ..... **220 rue de la Chimie** **38610 GIERES**
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... **UGA - Monsieur Antoine CABANNE** Adresse : ..... **IMAC C - Bureau 215** **220 rue de la Chimie** **38610 GIERES**

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	**Fonction**	**Organisme certification**	**Détail de la certification**
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	LEFEBVRE Franck	Opérateur de repérage	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE	Obtention : 13/07/2022 Échéance : 12/07/2029 N° de certification : 14293247
Raison sociale de l'entreprise : **CDIM SAS** (Numéro SIRET : **504 357 203 00083)** Adresse : **15 chemin de Malacher, 38240 MEYLAN** Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA** Numéro de police et date de validité : **10272640004 / 01/07/2026**				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 09/04/2026, remis au propriétaire le 09/04/2026
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 222 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.4b Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.5 Le périmètre de repérage effectif
3.2.6 Les limites du cadre de la mission
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélèvements
5 Résultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Des investigations approfondies doivent être réalisés et des moyens d'accès mis à disposition par le donneur d'ordre

Localisation	Zones inaccessibles	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant			

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... EUROFINS
Adresse : ..... 2 rue Chanoine Ploton 42016 St Etienne
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-1591

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 *Le périmètre de repérage*

Programme des travaux : Rénovation energétique partielle :

Isolation thermique par extérieur, réfection et isolation de la toiture terrasse, remplacement des menuiseries du R+1, reprise partielle des peintures suite à infiltrations d'eau, modification et remplacement de la verrière, mise en place d'une CTA

Descriptif des pièces visitées

Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1
Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2
Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 3
Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 4
Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5
Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque
Bâtiment Briffaud A - Toiture
Bâtiment Briffaud A - Façade

3.2.6 Les limites du cadre de la mission

La recherche de MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d'éléments et/ou de composants (avec prélèvements d'échantillons), selon une stratégie d'échantillonnage respectant les prescriptions de la norme NF X46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, son inclusion dans les éléments du bâti et/ou sa dissimulation par d'autres matériaux.

Ainsi le contenu du rapport a été établi et limité d'après les quantités et les objectifs tels que définis lors de la commande définitive des prestations à réaliser.

Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques. Ils sont implantés d'après les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. Les conclusions de ce présent rapport ne sont valables uniquement au droit des prélèvements et sondages. La société CDIM SAS ne peut pas exclure des conditions différentes en d'autres

points.

Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : Zone présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages telles que définies par la norme N FX46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en évidence ultérieurement lors des opérations de démolition ou réhabilitation/ travaux.

Ce risque de mise en évidence tardive de MPCA s'applique également pour les réseaux enterrés.

Dans ce contexte, ce présent rapport ne saurait être définitif avant la réalisation totale des travaux ou fin de la démolition (comprenant l'intégralité des fondations et VRD).

Toutes découvertes de nouveaux matériaux non sondés ou prélevés dans ce présent rapport devront nous être communiquées. Afin de lever le doute, ces nouveaux matériaux devront faire l'objet de prélèvements et analyses par la société CDIM SAS qui aboutiront à un rapport complémentaire.

En aucun cas, les incidences financières résultant de la découverte de ces matériaux ne sauront être imputées à la société CDIM SAS.

Par ailleurs, l'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante.

Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté.

L'intervention de CDIM SAS ne prend pas en compte dans le présent repérage cet effet de pollution éventuelle.

De plus, la mission de repérage ne couvre pas les cas où les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction sont ou restent inaccessibles. Dans ce cas, la société CDIM SAS pourra préconiser des investigations complémentaires ou approfondies qui devront faire l'objet d'un avenant au contrat.

Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire l'objet d'un autre repérage des MPCA au titre d'un contrat différent.

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et/ou des objectifs définis lors de la commande et des locaux concernés décrits dans le présent rapport.

La société CDIM SAS ne pourra être tenue pour responsable des conséquences directes ou indirectes découlant de travaux issus de décisions ou interprétations erronés de ce présent rapport.

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Oui
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 12/03/2026
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 24/03/2026

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : M. Dremont

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la Norme NF X 46-020 d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site			X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantification
Néant	-		

5.2 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

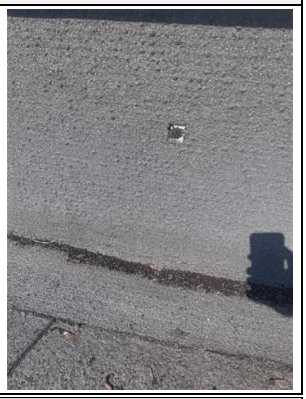
ZPSO_021 : Partie à inspecter : Partie plane : bicouche.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_021 Description :Partie plane : bicouche Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_021	

ZPSO_022 : Partie à inspecter : Partie plane : isolant.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_022 Description :Partie plane : isolant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_022	

ZPSO_023 : Partie à inspecter : Partie plane : colle à isolant.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_023 Description :Partie plane : colle à isolant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_023	

ZPSO_024 : Partie à inspecter : Partie plane : pare vapeur.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_024 Description :Partie plane : pare vapeur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_024	

ZPSO_025 : Partie à inspecter : Partie plane : dalle béton.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_025 Description :Partie plane : dalle béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_025	

ZPSO_026 : Partie à inspecter : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…).					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_026 Description :Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_026	

ZPSO_027 : Partie à inspecter : Partie plane : bicouche.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_027 Description :Partie plane : bicouche Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_027	

ZPSO_028 : Partie à inspecter : Partie plane : isolant.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_028 Description :Partie plane : isolant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_028	

ZPSO_029 : Partie à inspecter : Partie plane : colle à isolant.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_029 Description :Partie plane : colle à isolant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_029	

ZPSO_030 : Partie à inspecter : Partie plane : pare vapeur.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_030 Description :Partie plane : pare vapeur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_030	

ZPSO_031 : Partie à inspecter : Partie plane : dalle béton.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_031 Description :Partie plane : dalle béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_031	

ZPSO_032 : Partie à inspecter : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…).					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_032 Description :Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_032	

ZPSO_033 : Partie à inspecter : Partie plane : bicouche.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_033 Description :Partie plane : bicouche Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_033	

ZPSO_034 : Partie à inspecter : Partie plane : isolant.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_034 Description :Partie plane : isolant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_034	

ZPSO_035 : Partie à inspecter : Partie plane : colle à isolant.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_035 Description :Partie plane : colle à isolant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_035	

ZPSO_036 : Partie à inspecter : Partie plane : pare vapeur.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_036 Description :Partie plane : pare vapeur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_036	

ZPSO_037 : Partie à inspecter : Partie plane : dalle béton.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_037 Description :Partie plane : dalle béton Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_037	

ZPSO_038 : Partie à inspecter : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) poteau.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_038 Description :Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) poteau Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_038	

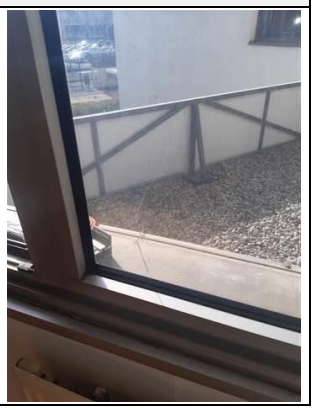
ZPSO_039 : Partie à inspecter : Relevé d'etancheité verrière.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_039 Description :Relevé d'etancheité verrière Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_039	

ZPSO_040 : Partie à inspecter : Relevé d'etancheité verrière (ancien).					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_040 Description :Relevé d'etancheité verrière (ancien) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_040	

ZPSO_041 : Partie à inspecter : Relevé : isolant.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Toiture	1	Identifiant :ZPSO_041 Description :Relevé : isolant Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Toiture	Prelevement_041	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO_001 : Partie à inspecter : Joint sous chassis.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO_001 Description :Joint sous chassis Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Prelevement_001	

ZPSO_002 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO_002 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Prelevement_002	

ZPSO_003 : Partie à inspecter : Joint extérieur.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO_003 Description :Joint extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Prelevement_003	

ZPSO_004 : Partie à inspecter : Joint etancheité intérieur.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO_004 Description :Joint etancheité intérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Prelevement_004	

ZPSO_005 : Partie à inspecter : Joint sous cornière.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO_005 Description :Joint sous cornière Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Prelevement_005	

ZPSO_009 : Partie à inspecter : Joint sous chassis.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bibliothèque	1	Identifiant :ZPSO_009 Description :Joint sous chassis Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	Prelevement_009	

ZPSO_010 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bibliothèque	1	Identifiant :ZPSO_010 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	Prelevement_010	

ZPSO_011 : Partie à inspecter : Joint extérieur.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bibliothèque	1	Identifiant :ZPSO_011 Description :Joint extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	Prelevement_011	

ZPSO_012 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité intérieur.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bibliothèque	1	Identifiant :ZPSO_012 Description :Joint d'étanchéité intérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	Prelevement_012	

ZPSO_013 : Partie à inspecter : Joint sous cornière.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bibliothèque	1	Identifiant :ZPSO_013 Description :Joint sous cornière Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	Prelevement_013	

ZPSO_016 : Partie à inspecter : joint sous chassis.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 5	1	Identifiant :ZPSO_016 Description :joint sous chassis Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Prelevement_016	

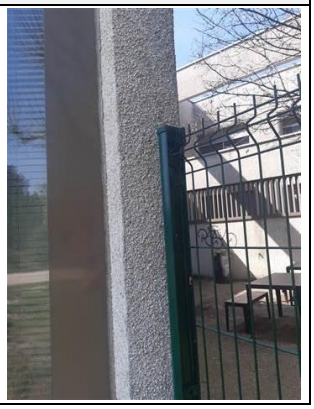
ZPSO_017 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 5	1	Identifiant :ZPSO_017 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Prelevement_017	

ZPSO_018 : Partie à inspecter : joint exterieur.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 5	1	Identifiant :ZPSO_018 Description :joint exterieur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Prelevement_018	

ZPSO_019 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité interieur.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 5	1	Identifiant :ZPSO_019 Description :Joint d'étanchéité interieur Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Prelevement_019	

ZPSO_020 : Partie à inspecter : Joint sous cornière.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 5	1	Identifiant :ZPSO_020 Description :Joint sous cornière Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Prelevement_020	

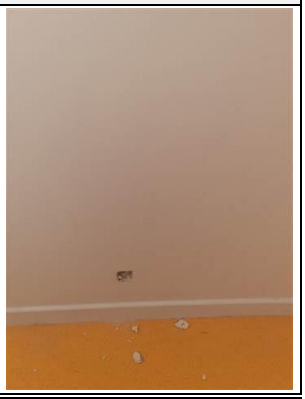
ZPSO_042 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) gris.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Façade	1	Identifiant :ZPSO_042 Description :Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) gris Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Façade	Prelevement_042	

ZPSO_043 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) blanc.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Façade	1	Identifiant :ZPSO_043 Description :Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) blanc Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Façade	Prelevement_043	

ZPSO_044 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché).					
Niveau : Bâtiment Briffaud A					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Façade	1	Identifiant :ZPSO_044 Description :Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A - Façade	Prelevement_044	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO_006 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO_006 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Prelevement_006	

ZPSO_007 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre (allège).					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO_007 Description :Enduit à base de plâtre (allège) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Prelevement_007	

ZPSO_008 : Partie à inspecter : Isolant intérieur fibreux.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 1	1	Identifiant :ZPSO_008 Description :Isolant intérieur fibreux Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Prelevement_008	

ZPSO_014 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bibliothèque	1	Identifiant :ZPSO_014 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	Prelevement_014	

ZPSO_015 : Partie à inspecter : Isolant intérieur fibreux.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bibliothèque	1	Identifiant :ZPSO_015 Description :Isolant intérieur fibreux Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	Prelevement_015	

ZPSO_046 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage).					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Bureau 2	1	Identifiant :ZPSO_046 Description :Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2	Prelevement_046	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO_045 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : Bâtiment Briffaud A / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**

Bureau 2	1	Identifiant :ZPSO_045 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2	Prelevement_045	

5 - Planchers et planchers techniques

Sans objet

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ***BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE***

Fait à **MEYLAN**, le **09/04/2026**

Par : LEFEBVRE Franck



Cachet de l'entreprise

CDIM SAS
2 rue Colonel Chambonnet
69500 BRON
mail: cdim@cdim-expertises.fr
Tel: 04 82 54 01 10
RCS 504 357 203

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2026-11751

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Nom du plan : Plan périmètre de repérage

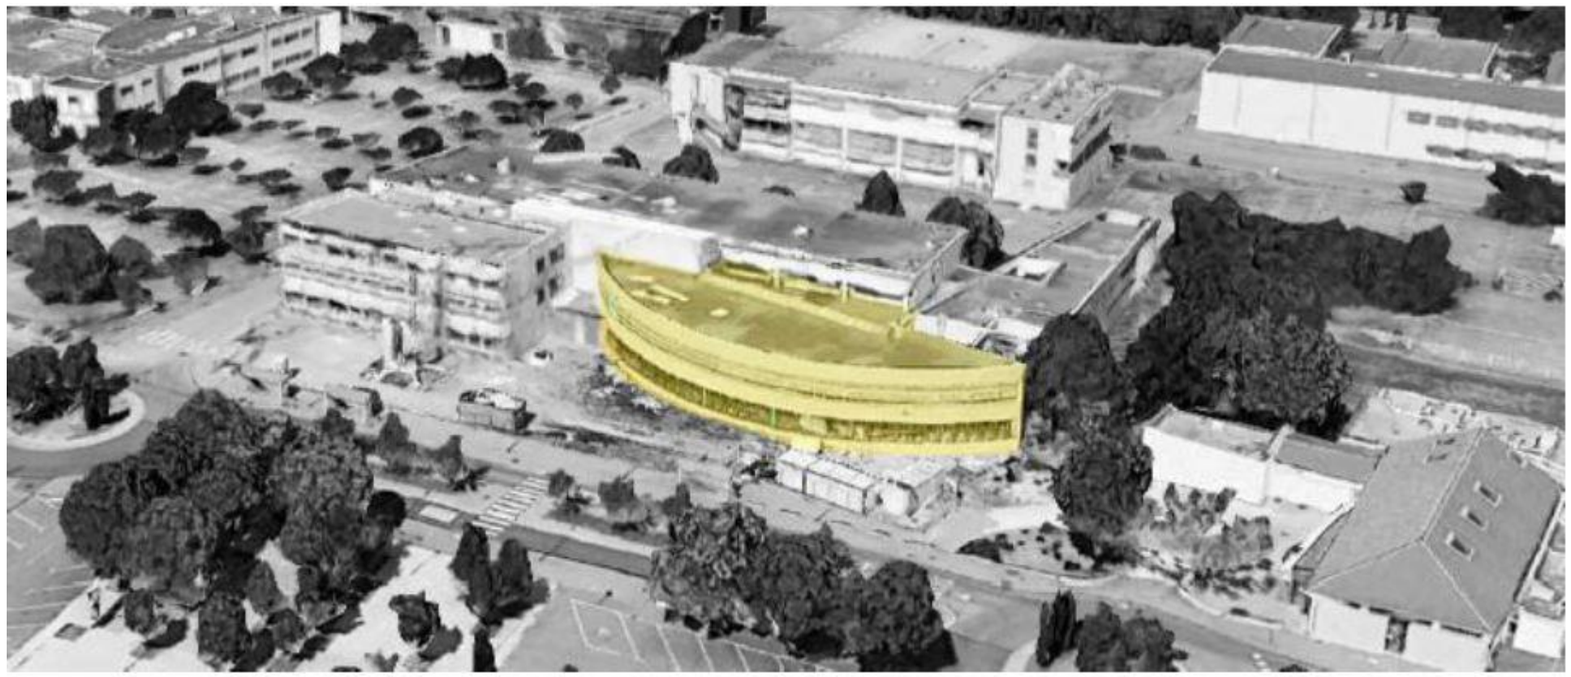


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : LEFEBVRE Franck

Adresse du bien :

Bâtiment Briffaut A
38 Rue Barthélemy de Laffemas

26000 VALENCE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-11751

Date : 09/04/2026

Nom du plan : Plan de prélèvement R+1

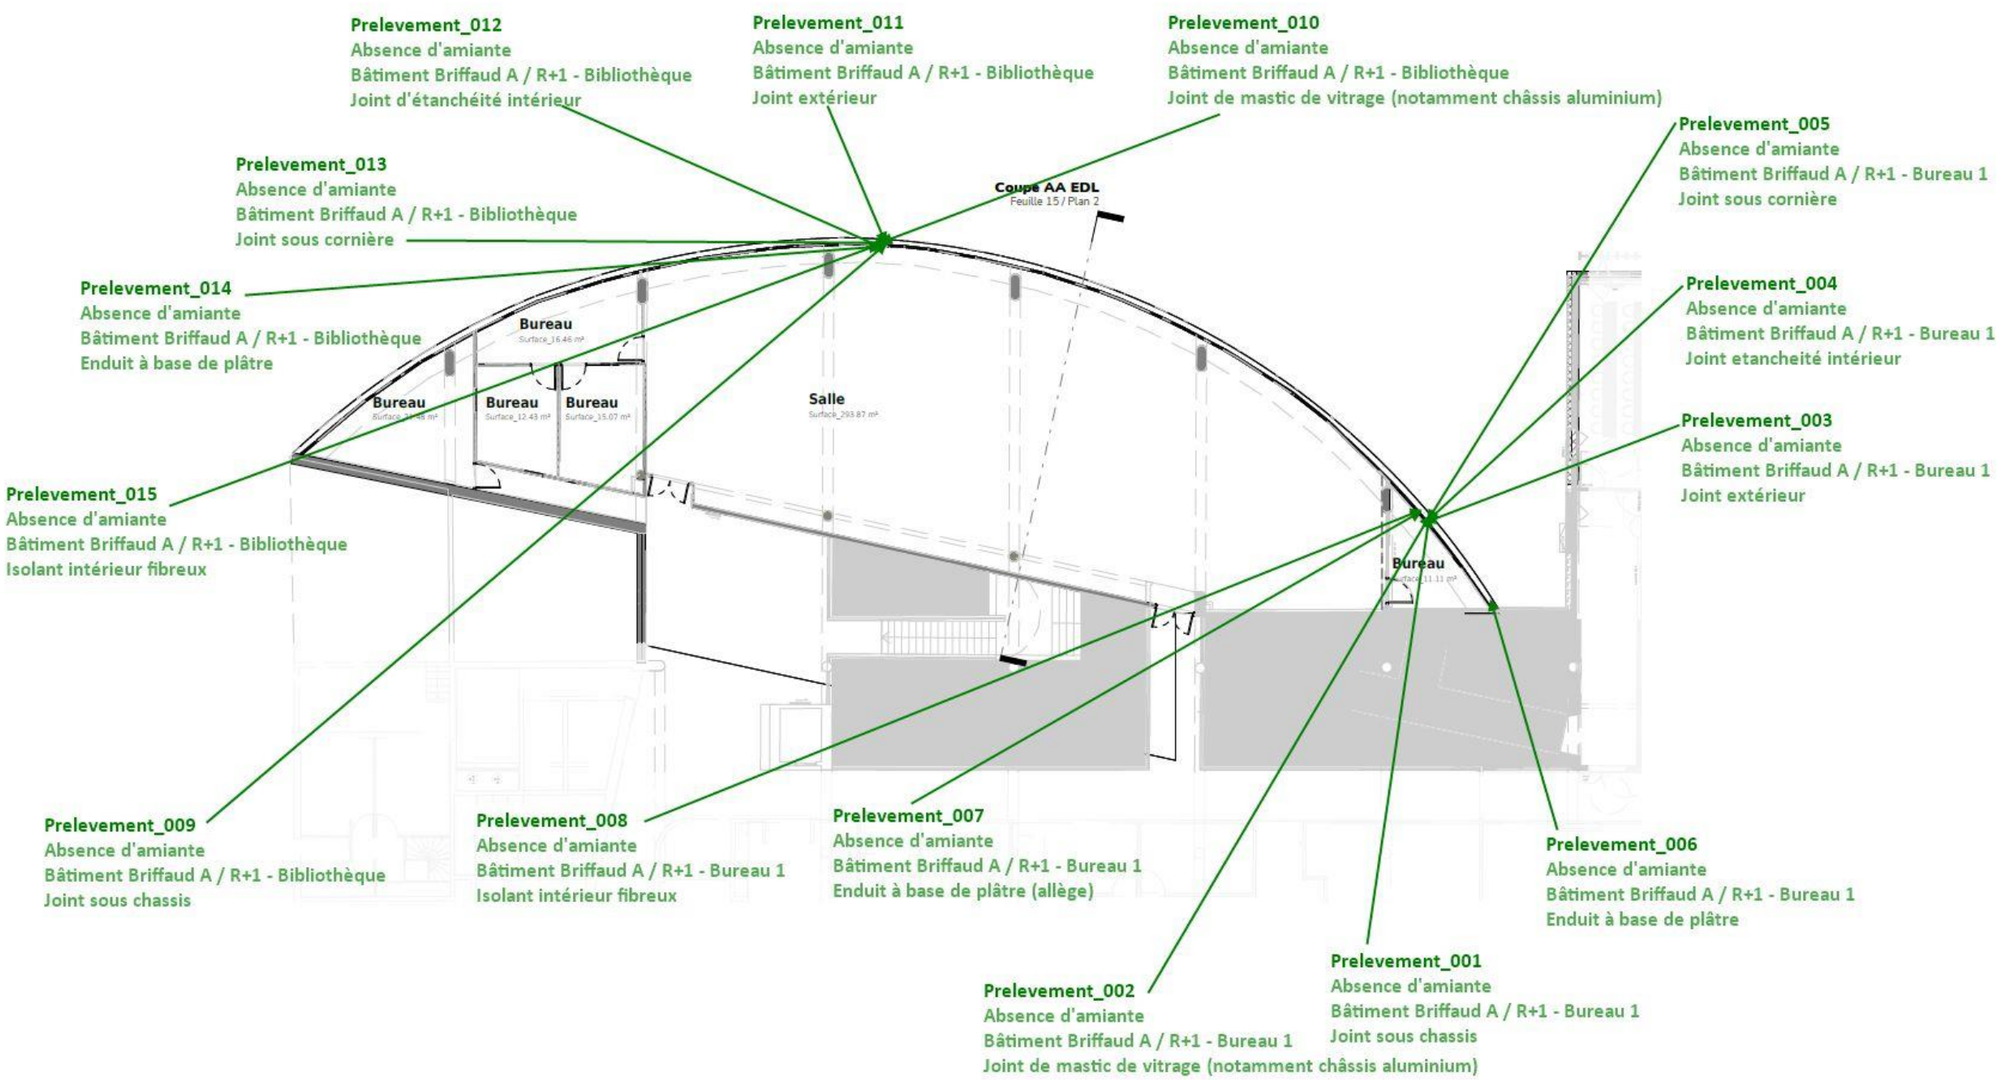


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : LEFEBVRE Franck

Adresse du bien :

Bâtiment Briffaut A
38 Rue Barthélemy de Laffemas

26000 VALENCE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-11751

Date : 09/04/2026

Nom du plan : Plan de prélèvement R+1 n°2

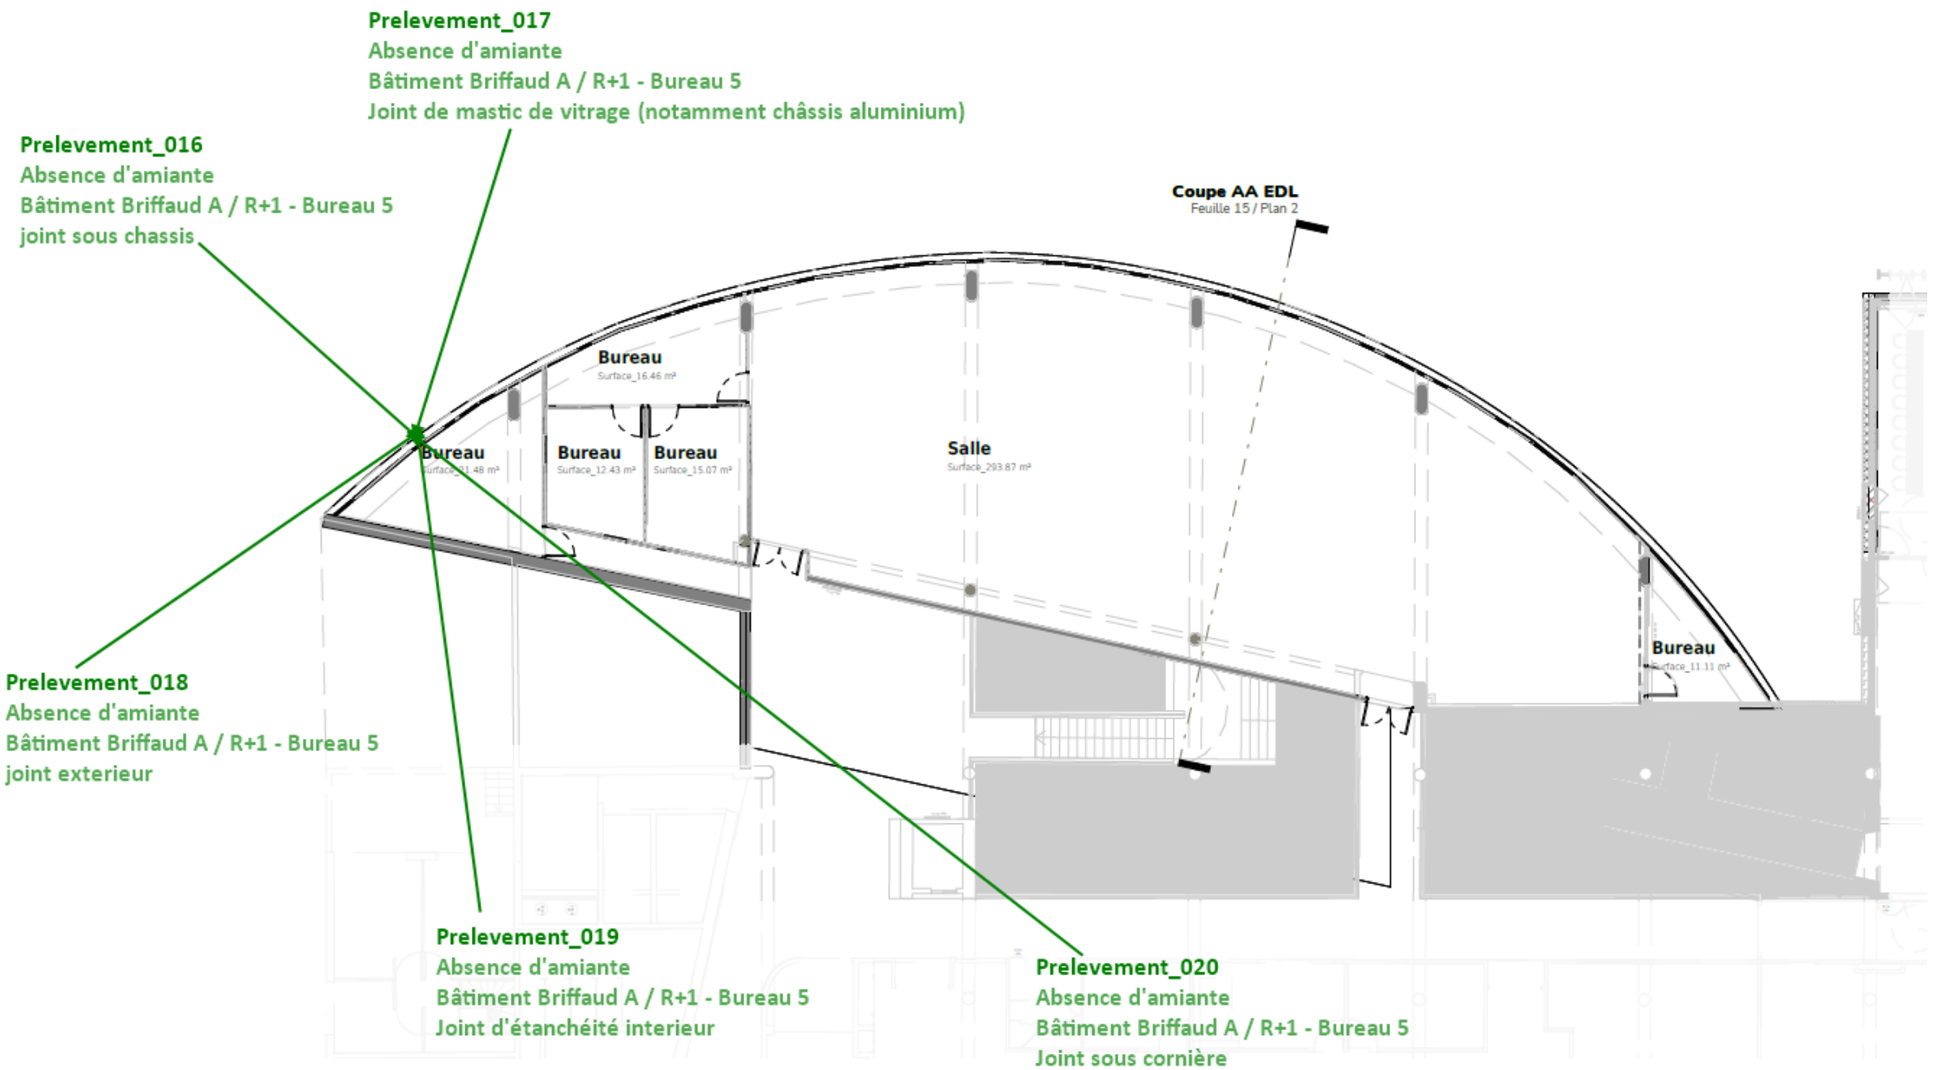


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : LEFEBVRE Franck

Adresse du bien :

Bâtiment Briffaut A
38 Rue Barthélemy de Laffemas

26000 VALENCE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-11751

Date : 09/04/2026

Nom du plan : Plan de prélèvements toiture

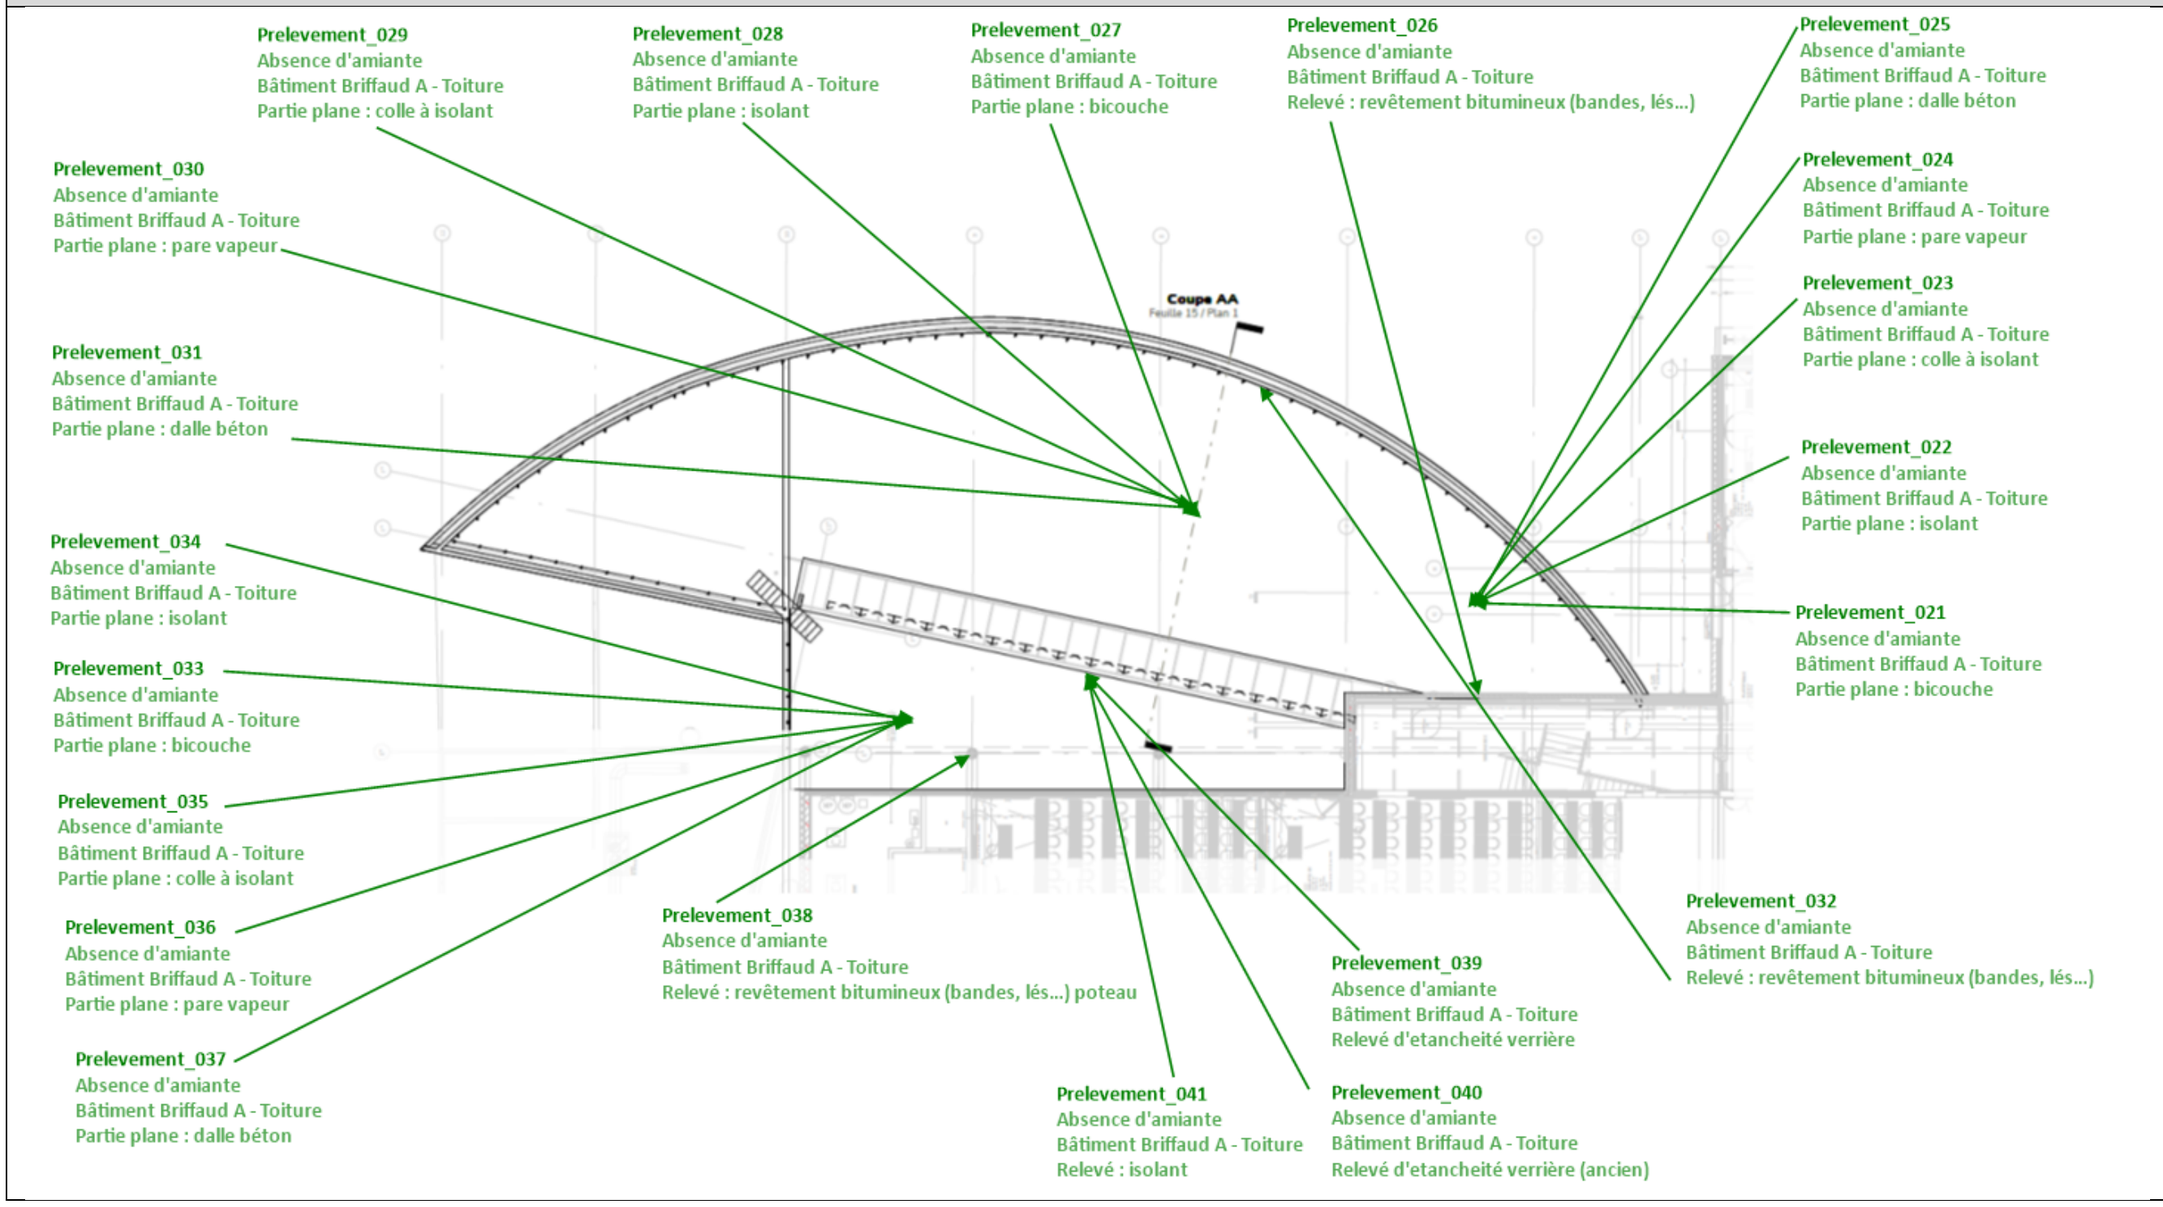


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : LEFEBVRE Franck

Adresse du bien :

Bâtiment Briffaut A
38 Rue Barthélemy de Laffemas

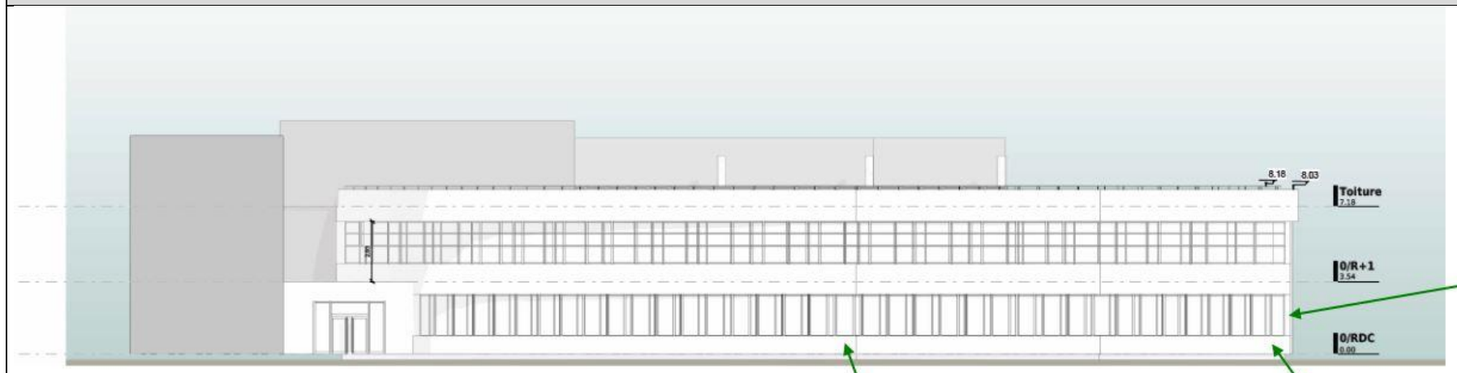
26000 VALENCE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-11751

Date : 09/04/2026

Nom du plan : Plan de prélèvements façade



Prelevement_043
Absence d'amiante
Bâtiment Briffaud A - Façade
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) blanc

Prelevement_044
Absence d'amiante
Bâtiment Briffaud A - Façade
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Prelevement_042
Absence d'amiante
Bâtiment Briffaud A - Façade
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) gris

Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : LEFEBVRE Franck

Adresse du bien :

Bâtiment Briffaut A
38 Rue Barthélemy de Laffemas

26000 VALENCE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-11751

Date : 09/04/2026

Nom du plan : Plan de prélèvements R+1 n°3

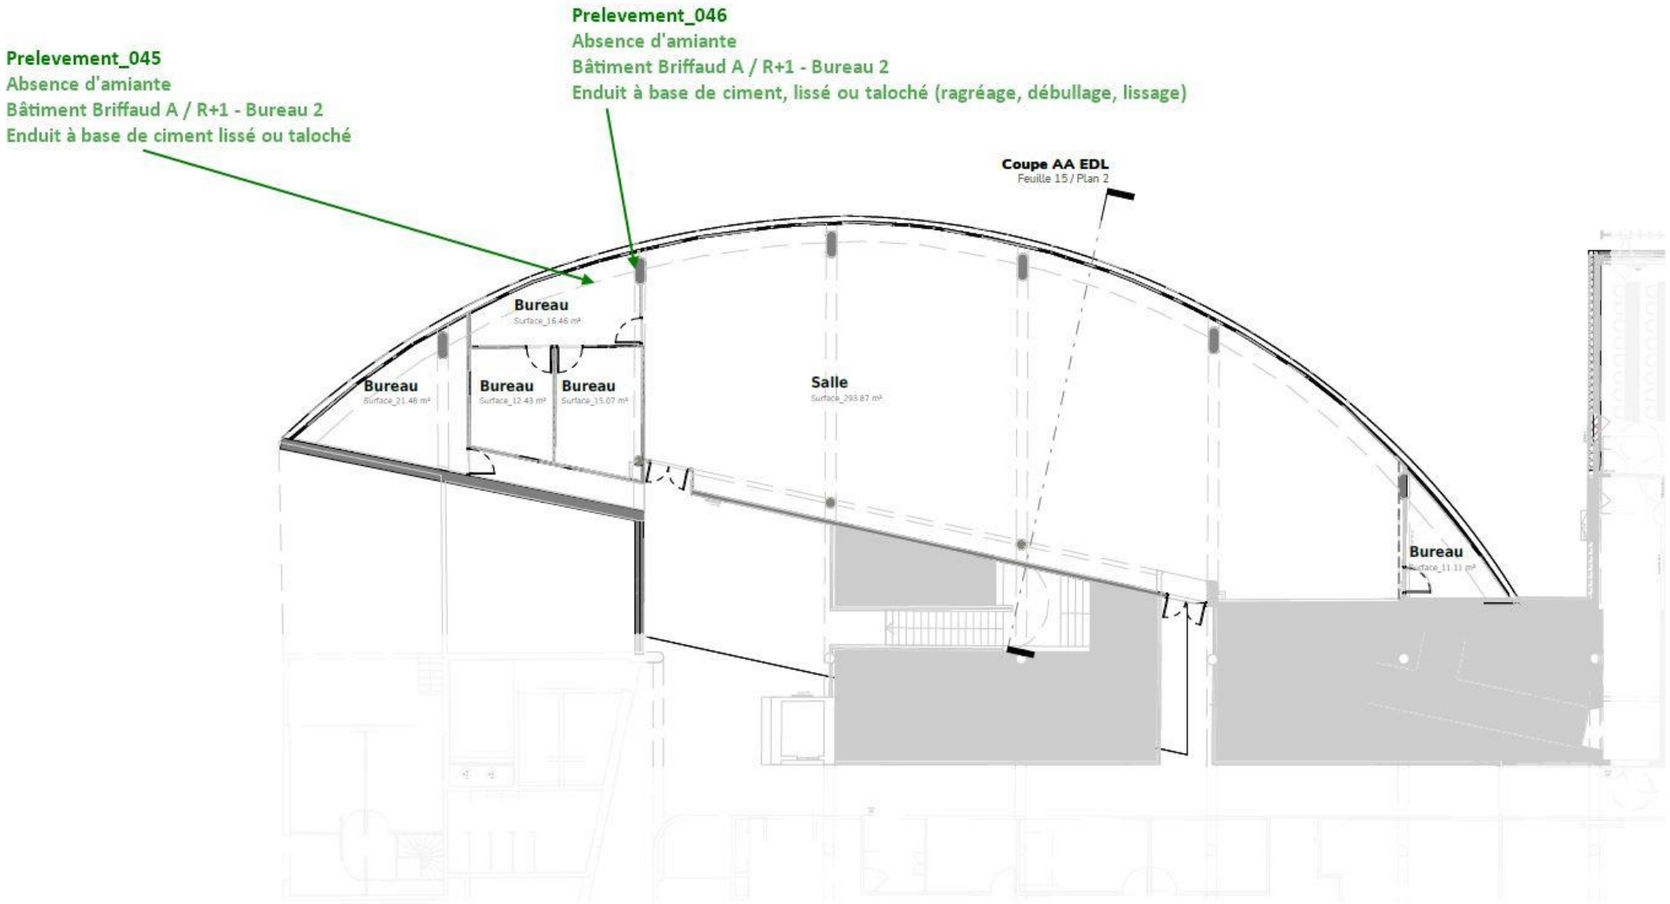


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : LEFEBVRE Franck

Adresse du bien :

Bâtiment Briffaut A
38 Rue Barthélemy de Laffemas

26000 VALENCE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-11751

Date : 09/04/2026

Photos



Photo n°_A001
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint sous chassis
Description : Joint sous chassis



Photo n°_A002
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)



Photo n°_A003
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint extérieur
Description : Joint extérieur



Photo n°_A004
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint etancheité intérieur
Description : Joint etancheité intérieur



Photo n°_A005
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint sous cornière
Description : Joint sous cornière



Photo n°_A006
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre
Description : Enduit à base de plâtre

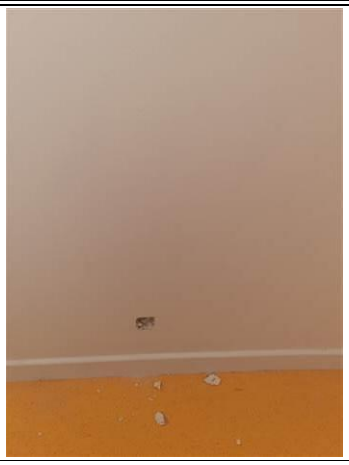


Photo n°_A007
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre (allège)
Description : Enduit à base de plâtre (allège)



Photo n°_A008
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie d'ouvrage : Isolant intérieur fibreux
Description : Isolant intérieur fibreux



Photo n°_A009
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades
Partie d'ouvrage : Joint sous chassis
Description : Joint sous chassis



Photo n°_A010
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)



Photo n°_A011
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint extérieur
Description : Joint extérieur



Photo n°_A012
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint d'étanchéité intérieur
Description : Joint d'étanchéité intérieur



Photo n°_A013
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint sous cornière
Description : Joint sous cornière



Photo n°_A014
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre
Description : Enduit à base de plâtre



Photo n°_A015
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie d'ouvrage : Isolant intérieur fibreux
Description : Isolant intérieur fibreux



Photo n°_A016
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : joint sous chassis
Description : joint sous chassis



Photo n°_A017
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)



Photo n°_A018
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : joint exterieur
Description : joint exterieur



Photo n°_A019
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint d'étanchéité interieur
Description : Joint d'étanchéité interieur



Photo n°_A020
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures
Partie d'ouvrage : Joint sous cornière
Description : Joint sous cornière



Photo n°_A021
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : bicouche
Description : Partie plane : bicouche



Photo n°_A022
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : isolant
Description : Partie plane : isolant



Photo n°_A023
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : colle à isolant
Description : Partie plane : colle à isolant



Photo n°_A024
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : pare vapeur
Description : Partie plane : pare vapeur



Photo n°_A025
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : dalle béton
Description : Partie plane : dalle béton

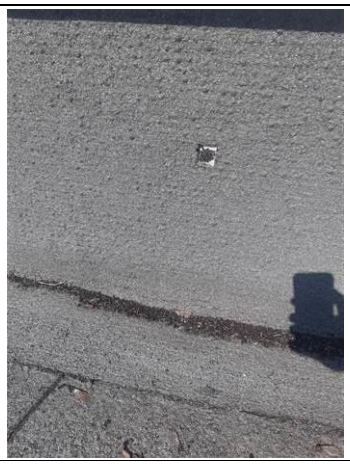


Photo n°_A026
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)
Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)



Photo n°_A027
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : bicouche
Description : Partie plane : bicouche



Photo n°_A028
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : isolant
Description : Partie plane : isolant



Photo n°_A029
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : colle à isolant
Description : Partie plane : colle à isolant



Photo n°_A030
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : pare vapeur
Description : Partie plane : pare vapeur



Photo n°_A031
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : dalle béton
Description : Partie plane : dalle béton



Photo n°_A032
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)
Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)



Photo n°_A033
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : bicouche
Description : Partie plane : bicouche



Photo n°_A034
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : isolant
Description : Partie plane : isolant



Photo n°_A035
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : colle à isolant
Description : Partie plane : colle à isolant



Photo n°_A036
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : pare vapeur
Description : Partie plane : pare vapeur



Photo n°_A037
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Partie plane : dalle béton
Description : Partie plane : dalle béton



Photo n°_A038
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) poteau
Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) poteau



Photo n°_A039
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
Partie d'ouvrage : Relevé d'etancheité verrière
Description : Relevé d'etancheité verrière



Photo n°_A040
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
Partie d'ouvrage : Relevé d'etancheité verrière (ancien)
Description : Relevé d'etancheité verrière (ancien)



Photo n°_A041
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Toiture
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse
Partie d'ouvrage : Relevé : isolant
Description : Relevé : isolant



Photo n°_A042
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Façade
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux
Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) gris
Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) gris



Photo n°_A043
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Façade
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux
Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) blanc
Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) blanc



Photo n°_A044
Localisation : Bâtiment Briffaud A - Façade
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux
Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)
Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)



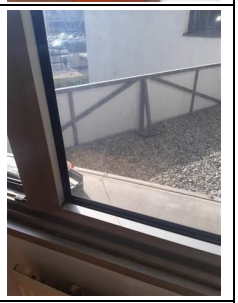
Photo n°_A045
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment lissé ou taloché
Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

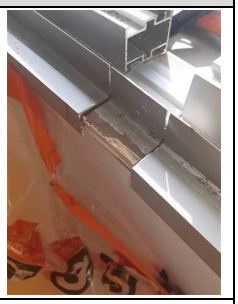
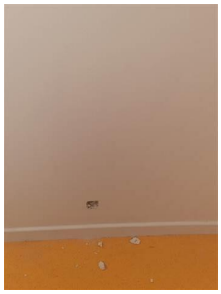


Photo n°_A046
Localisation : Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux
Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)
Description : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)

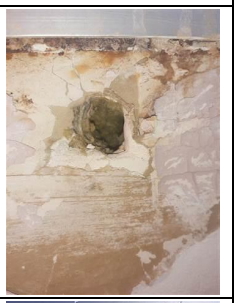
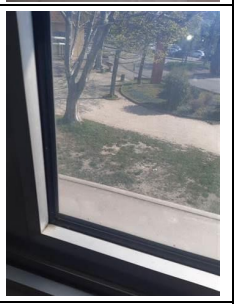
7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

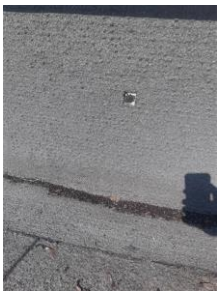
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_001-Prelevement_001	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint sous chassis	Joint sous chassis **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint sous chassis **Réf. laboratoire:** 26Y009317-001 **Commentaires Laboratoire:** Matériau (marron) ; matériau souple de type joint (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_002-Prelevement_002	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Réf. laboratoire:** 26Y009317-002 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_003-Prelevement_003	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint extérieur	Joint extérieur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint extérieur **Réf. laboratoire:** 26Y009317-003 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_004-Prelevement_004	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint etancheité intérieur	Joint etancheité intérieur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint etancheité intérieur **Réf. laboratoire:** 26Y009317-004 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple de type joint (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_005-Prelevement_005	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint sous cornière	Joint sous cornière **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint sous cornière **Réf. laboratoire:** 26Y009317-005 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (beige) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_006-Prelevement_006	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre **Réf. laboratoire:** 26Y009317-006 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique4) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (2) Couche 3: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_007-Prelevement_007	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre (allège)	Enduit à base de plâtre (allège) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre (allège) **Réf. laboratoire:** 26Y009317-007 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (2) Couche 3: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_008-Prelevement_008	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Isolant intérieur fibreux **Réf. laboratoire:** 26Y009317-008 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (jaune) (2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

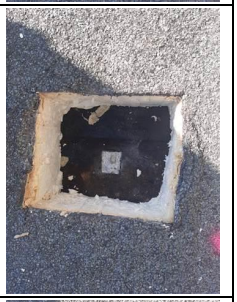
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_009-Prelevement_009	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	2 - Parois verticales extérieures et Façades	Joint sous chassis	Joint sous chassis **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint sous chassis **Réf. laboratoire:** 26Y009317-009 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_010-Prelevement_010	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Réf. laboratoire:** 26Y009317-010 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_011-Prelevement_011	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint extérieur	Joint extérieur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint extérieur **Réf. laboratoire:** 26Y009317-011 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_012-Prelevement_012	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité intérieur	Joint d'étanchéité intérieur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint d'étanchéité intérieur **Réf. laboratoire:** 26Y009317-012 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_013-Prelevement_013	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint sous cornière	Joint sous cornière **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint sous cornière **Réf. laboratoire:** 26Y009317-013 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_014-Prelevement_014	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre **Réf. laboratoire:** 26Y009317-014 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_015-Prelevement_015	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bibliothèque	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Isolant intérieur fibreux **Réf. laboratoire:** 26Y009317-015 **Commentaires Laboratoire:** Matériau fibreux de type isolant (jaune) (2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_016-Prelevement_016	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	joint sous chassis	joint sous chassis **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: joint sous chassis **Réf. laboratoire:** 26Y009317-016 **Commentaires Laboratoire:** Matériau (brillant) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_017-Prelevement_017	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Réf. laboratoire:** 26Y009317-017 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_018-Prelevement_018	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	joint exterieur	joint exterieur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: joint exterieur **Réf. laboratoire:** 26Y009317-018 **Commentaires Laboratoire:** Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_019-Prelevement_019	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité interieur	Joint d'étanchéité interieur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint d'étanchéité interieur **Réf. laboratoire:** 26Y009317-019 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_020-Prelevement_020	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint sous cornière	Joint sous cornière **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint sous cornière **Réf. laboratoire:** 26Y009317-020 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (beige) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_021-Prelevement_021	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : bicouche	Partie plane : bicouche **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : bicouche **Réf. laboratoire:** 26Y009317-021 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type mousse (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_022-Prelevement_022	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : isolant	Partie plane : isolant **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : isolant **Réf. laboratoire:** 26Y009317-022 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type mousse (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_023-Prelevement_023	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : colle à isolant	Partie plane : colle à isolant **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : colle à isolant **Réf. laboratoire:** 26Y009317-023 **Commentaires Laboratoire:** Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_024-Prelevement_024	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : pare vapeur **Réf. laboratoire:** 26Y009317-024 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau (marron) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_025-Prelevement_025	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : dalle béton	Partie plane : dalle béton **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : dalle béton **Réf. laboratoire:** 26Y009317-025 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_026-Prelevement_026	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) **Réf. laboratoire:** 26Y009317-026 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium ; matériau semi-dur (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_027-Prelevement_027	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : bicouche	Partie plane : bicouche **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : bicouche **Réf. laboratoire:** 26Y009317-027 **Commentaires Laboratoire:** Matériau (fibreux) (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (rose) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_028-Prelevement_028	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : isolant	Partie plane : isolant **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : isolant **Réf. laboratoire:** 26Y009317-028 **Commentaires Laboratoire:** Matériau (fibreux) (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_029-Prelevement_029	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : colle à isolant	Partie plane : colle à isolant **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : colle à isolant **Réf. laboratoire:** 26Y009317-029 **Commentaires Laboratoire:** Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_030-Prelevement_030	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : pare vapeur **Réf. laboratoire:** 26Y009317-030 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_031-Prelevement_031	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : dalle béton	Partie plane : dalle béton **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : dalle béton **Réf. laboratoire:** 26Y009317-031 **Commentaires Laboratoire:** Matériau (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_032-Prelevement_032	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) **Réf. laboratoire:** 26Y009317-032 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_033-Prelevement_033	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : bicouche	Partie plane : bicouche **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : bicouche **Réf. laboratoire:** 26Y009317-033 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_034-Prelevement_034	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : isolant	Partie plane : isolant **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : isolant **Réf. laboratoire:** 26Y009317-034 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type mousse (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_035-Prelevement_035	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : colle à isolant	Partie plane : colle à isolant **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : colle à isolant **Réf. laboratoire:** 26Y009317-035 **Commentaires Laboratoire:** Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_036-Prelevement_036	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : pare vapeur **Réf. laboratoire:** 26Y009317-036 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_037-Prelevement_037	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : dalle béton	Partie plane : dalle béton **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Partie plane : dalle béton **Réf. laboratoire:** 26Y009317-037 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_038-Prelevement_038	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) poteau	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) poteau **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) poteau **Réf. laboratoire:** 26Y009317-038 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_039-Prelevement_039	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Relevé d'etancheité verrière	Relevé d'etancheité verrière **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Relevé d'etancheité verrière **Réf. laboratoire:** 26Y009317-039 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_040-Prelevement_040	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Relevé d'etancheité verrière (ancien)	Relevé d'etancheité verrière (ancien) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Relevé d'etancheité verrière (ancien) **Réf. laboratoire:** 26Y009317-040 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_041-Prelevement_041	Bâtiment Briffaud A - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : isolant	Relevé : isolant **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Relevé : isolant **Réf. laboratoire:** 26Y009317-041 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Couche 2: Matériau fibreux de type isolant (jaune) (2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_042-Prelevement_042	Bâtiment Briffaud A - Façade	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) gris	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) gris **Réf. laboratoire:** 26Y009317-042 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur de type enduit (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_043-Prelevement_043	Bâtiment Briffaud A - Façade	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) blanc	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) blanc **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) blanc **Réf. laboratoire:** 26Y009317-043 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO_044-Prelevement_044	Bâtiment Briffaud A - Façade	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) **Réf. laboratoire:** 26Y009317-044 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_045-Prelevement_045	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y009317-045 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur de type ciment (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO_046-Prelevement_046	Bâtiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) **Réf. laboratoire:** 26Y009317-046 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Copie des rapports d'essais :

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

CDIM
Monsieur Franck LEFEBVRE
15 Chemin de Malacher
38240 MEYLAN

Notre référence : AR-26-SG-016306-01

Numéro de dossier : 26Y009317
Référence de dossier : Dossier: 2026-11751

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26Y009317-001 - Référence *Prelevement_001 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint sous chassis - Joint sous chassis - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-002 - Référence *Prelevement_002 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-003 - Référence *Prelevement_003 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint exterieur - Joint exterieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-004 - Référence *Prelevement_004 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint etancheite interieur - Joint etancheite interieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-005 - Référence *Prelevement_005 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint sous corniere - Joint sous corniere - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26Y009317-006 - Référence *Prelevement_006 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-007 - Référence *Prelevement_007 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit a base de platre (allege) - Enduit a base de platre (allege) - Batimen Briffaud A / R+1 - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-008 - Référence *Prelevement_008 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Isolant interieur fibreux - Isolant interieur fibreux - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-009 - Référence *Prelevement_009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Joint sous chassis - Joint sous chassis - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-010 - Référence *Prelevement_010 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-011 - Référence *Prelevement_011 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint exterieur - Joint exterieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-012 - Référence *Prelevement_012 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint d'etancheite interieur - Joint d'etancheite interieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-013 - Référence *Prelevement_013 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint sous corniere - Joint sous corniere - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-014 - Référence *Prelevement_014 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26Y009317-015 - Référence *Prelevement_015 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Isolant interieur fibreux - Isolant interieur fibreux - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-016 - Référence *Prelevement_016 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - joint sous chassis - joint sous chassis - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-017 - Référence *Prelevement_017 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-018 - Référence *Prelevement_018 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - joint exterieur - joint exterieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-019 - Référence *Prelevement_019 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint d'etancheite interieur - Joint d'etancheite interieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-020 - Référence *Prelevement_020 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint sous corniere - Joint sous corniere - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-021 - Référence *Prelevement_021 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : bicouche - Partie plane : bicouche - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-022 - Référence *Prelevement_022 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : isolant - Partie plane : isolant - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-023 - Référence *Prelevement_023 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : colle a isolant - Partie plane : colle a isolant - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26Y009317-024 - Référence *Prelevement_024 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-025 - Référence *Prelevement_025 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : dalle beton - Partie plane : dalle beton - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-026 - Référence *Prelevement_026 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-027 - Référence *Prelevement_027 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : bicouche - Partie plane : bicouche - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-028 - Référence *Prelevement_028 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : isolant - Partie plane : isolant - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-029 - Référence *Prelevement_029 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : colle a isolant - Partie plane : colle a isolant - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-030 - Référence *Prelevement_030 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-031 - Référence *Prelevement_031 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : dalle beton - Partie plane : dalle beton - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-032 - Référence *Prelevement_032 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26Y009317-033 - Référence *Prelevement_033 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : bicouche - Partie plane : bicouche - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-034 - Référence *Prelevement_034 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : isolant - Partie plane : isolant - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-035 - Référence *Prelevement_035 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : colle a isolant - Partie plane : colle a isolant - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-036 - Référence *Prelevement_036 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-037 - Référence *Prelevement_037 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : dalle beton - Partie plane : dalle beton - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-038 - Référence *Prelevement_038 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) poteau - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) poteau - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-039 - Référence *Prelevement_039 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Fenetres de toit, lanternaux, verrieres - Releve d'etancheite verriere - Releve d'etancheite verriere - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-040 - Référence *Prelevement_040 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Fenetres de toit, lanternaux, verrieres - Releve d'etancheite verriere (ancien) - Releve d'etancheite verriere (ancien) - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-041 - Référence *Prelevement_041 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : isolant - Releve : isolant - Batiment Briffaud A - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26Y009317-042 - Référence *Prelevement_042 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) gris - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) gris - Batiment Briffaud A - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-043 - Référence *Prelevement_043 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) blanc - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) blanc - Batiment Briffaud A - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-044 - Référence *Prelevement_044 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Batiment Briffaud A - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-045 - Référence *Prelevement_045 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y009317-046 - Référence *Prelevement_046 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage) - Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage) - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page1/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26Y009317-001 - Prelevement_001 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint sous chassis - Joint sous chassis - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Matériau (marron) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26Y009317-002 - Prelevement_002 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page2/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	26Y009317-003 - Prelevement_003 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint exterieur - Joint exterieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26Y009317-004 - Prelevement_004 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint etancheite interieur - Joint etancheite interieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26Y009317-005 - Prelevement_005 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint sous corniere - Joint sous corniere - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Matériau souple de type joint (beige)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page3/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	26Y009317-006 - Prelevement_006 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET** / KTN9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007	26Y009317-007 - Prelevement_007 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit a base de platre (allege) - Enduit a base de platre (allege) - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 | Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 | Page4/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 | Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26Y009317-008 - Prelevement_008 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Isolant interieur fibreux - Isolant interieur fibreux - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 1	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
009	26Y009317-009 - Prelevement_009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Joint sous chassis - Joint sous chassis - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page5/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (1) (2)	26Y009317-010 - Prelevement_010 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	26Y009317-011 - Prelevement_011 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint exterieur - Joint exterieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page6/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	26Y009317-012 - Prelevement_012 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint d''etancheite interieur - Joint d''etancheite interieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26Y009317-013 - Prelevement_013 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint sous corniere - Joint sous corniere - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26Y009317-014 - Prelevement_014 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit a base de platre - Enduit a base de platre - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 | Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 | Page7/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 | Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	26Y009317-015 - Prelevement_015 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Isolant interieur fibreux - Isolant interieur fibreux - Batiment Briffaud A / R+1 - Bibliotheque	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	26Y009317-016 - Prelevement_016 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - joint sous chassis - joint sous chassis - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Matériau (brillant) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26Y009317-017 - Prelevement_017 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page8/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	26Y009317-018 - Prelevement_018 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - joint exterieur - joint exterieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26Y009317-019 - Prelevement_019 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint d''etancheite interieur - Joint d''etancheite interieur - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26Y009317-020 - Prelevement_020 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint sous corniere - Joint sous corniere - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 5	Matériau souple de type joint (beige)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page9/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	26Y009317-021 - Prelevement_021 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane bicouche - Partie plane : bicouche - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau de type mousse (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / BUDR	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26Y009317-022 - Prelevement_022 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane isolant - Partie plane : isolant - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26Y009317-023 - Prelevement_023 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane colle a isolant - Partie plane : colle a isolant - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page10/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	26Y009317-024 - Prelevement_024 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau (marron)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26Y009317-025 - Prelevement_025 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane dalle beton - Partie plane : dalle beton - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page11/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	26Y009317-026 - Prelevement_026 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	26Y009317-027 - Prelevement_027 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane bicouche - Partie plane : bicouche - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (rose)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	26Y009317-028 - Prelevement_028 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane isolant - Partie plane : isolant - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (blanc)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page12/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029 (3)	26Y009317-029 - Prelevement_029 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane colle a isolant - Partie plane : colle a isolant - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	26Y009317-030 - Prelevement_030 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26Y009317-031 - Prelevement_031 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane dalle beton - Partie plane : dalle beton - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page13/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	26Y009317-032 - Prelevement_032 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Batiment Briffauc A - Toiture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	26Y009317-033 - Prelevement_033 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane bicouche - Partie plane : bicouche - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	26Y009317-034 - Prelevement_034 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane isolant - Partie plane : isolant - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau de type mousse (blanc)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page14/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	26Y009317-035 - Prelevement_035 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane colle a isolant - Partie plane : colle a isolant - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	26Y009317-036 - Prelevement_036 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane pare vapeur - Partie plane : pare vapeur - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	26Y009317-037 - Prelevement_037 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane dalle beton - Partie plane : dalle beton - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page15/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	26Y009317-038 - Prelevement_038 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) poteau - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) poteau - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	26Y009317-039 - Prelevement_039 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Fenetres de toit, lanternaux, verrieres - Releve d''etancheite verriere - Releve d''etancheite verriere - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page16/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	26Y009317-040 - Prelevement_040 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Fenetres de toit, lanternaux, verrieres - Releve d''etancheite verriere (ancien) - Releve d''etancheite verriere (ancien) - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	26Y009317-041 - Prelevement_041 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Releve : isolant - Releve : isolant - Batiment Briffaud A - Toiture	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / OTG9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 | Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 | Page17/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 | Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	26Y009317-042 - Prelevement_042 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) gris - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) gris - Batiment Briffaud A - Facade	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	26Y009317-043 - Prelevement_043 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) blanc - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) blanc - Batiment Briffaud A - Facade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 — Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 — Page18/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 — Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	26Y009317-044 - Prelevement_044 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Batiment Briffaud A - Facade	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	26Y009317-045 - Prelevement_045 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 | Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 | Page19/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 | Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	26Y009317-046 - Prelevement_046 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage) - Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debullage, lissage) - Batiment Briffaud A / R+1 - Bureau 2	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) Echantillon mouillé.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-022178-01 | Date d'émission de rapport : 08/04/2026 14:24 | Page20/20
Référence laboratoire N° : 26RI022505 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y009317
Reçu au laboratoire le : 01/04/2026 | Date de réception :31/03/2026
Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:26Y009317 - Dossier: 2026-11751

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Malgorzata Tomala
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc…

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions

de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

CDiM BET-AMIANTE Le geste préventif

Pré-Rapport du 03/08/2020 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 2020/02106
Date du repérage : 23/06/2020



Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **Site Briffaut 1 - Josette Kahanne** **38 rue Barthelemy de Laffemas** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: **Bâtiment Briffaut 1 Lot numéro : NC,** Code postal, ville : . **26000 VALENCE** **Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC,**
Périmètre de repérage :	..... **Opération de réhabilitation et d'extension du bâtiment Briffaut 1**
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	.... **Enseignements supérieur/Recherche** ..... **< 1997**

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... **UNIVERSITE GRENOBLE ALPES** Adresse : ..... **Adresse postale : DGD PAT** **Service Opérations Immobilières - CS 40700** **38058 GRENOBLE CEDEX 9**
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... **UNIVERSITE GRENOBLE ALPES - Monsieur Antoine CABANNE** Adresse : ..... **220 rue de la chimie** **38610 GIERES**

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	BURRIAT Axel	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 18/12/2017 Échéance : 17/12/2022 N° de certification : CPDI4681

Raison sociale de l'entreprise : **CDIM SAS** (Numéro SIRET : **504 357 203 00042**)
Adresse : **122 av. du Vercors, 38600 FONTAINE**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **10272640004 / 31/12/2020**

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 03/08/2020, remis au propriétaire le 03/08/2020
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 125 pages

Pré-rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.4b Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.5 Le périmètre de repérage effectif
3.2.6 Les limites du cadre de la mission
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélèvements
5 Résultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Coffrage perdu fibro (R+1 - Coursive)

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Chape (RDC - TGBT)
Enduit de débullage, lissage (RDC - TGBT)
Calorifugeage mousse (RDC - TGBT)
Joint de dilatation (RDC - TGBT)
Ancien scellement (RDC - TGBT)
joints porte métal (RDC - TGBT)
Peinture porte métal (RDC - TGBT)
Enduit Crépis (Extérieur)
Joint calicot enduit (RDC - Général eau)
Joint filasse (RDC - Général eau)
Ragréage (RDC - Général gaz)
Joint de brides (RDC - Général gaz)
Enduit de lissage (RDC - Général gaz)
Carrelage + colle (RDC - Stock produits chimie)
Plinthe + colle (RDC - Stock produits chimie)
Joint calicot doublage (RDC - Stock produits chimie)
Enduit poteau (RDC - Stock produits chimie)
Enduit poutre (RDC - Stock produits chimie)
Enduit mur béton (RDC - Stock divers)
Enduits plafond + calicot (RDC - Stock divers)
Carrelage + colle (RDC - Sanit etud)

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

Plinthe + colle (RDC - Sanit etud)
Carrelage + colle (RDC - Sanit etud)
faïence+colle (RDC - Sanit etud)
Résidu de colle (RDC - Stock divers)
Faïence+colle (RDC - Sanit etud)
Scellement brique cloison (RDC - Sanit etud)
Enduit briques (RDC - Sanit etud)
Calicot doublage (RDC - Couloir)
Enduit façade (RDC - escalier extérieur)
Joint latéral de menuiserie (RDC - escalier extérieur)
Enduit sous face escalier (RDC - escalier extérieur)
Enduit de ragréage (RDC - escalier extérieur)
Peinture main courante (RDC - escalier extérieur)
Peinture porte (RDC - escalier extérieur)
Plinthe+colle réparation (RDC - Couloir)
Colle couvre joint (RDC - Couloir)
Isolant doublage (RDC - Couloir)
Joint entre menuiserie (RDC - Couloir)
Joint porte coupe-feu (RDC - Couloir)
Bande thermo-gonflable (RDC - Couloir)
Calicot faux-plafond (RDC - Couloir)
Carrelage+colle+ragréage (RDC - Couloir)
Plinthe+colle+ragréage (RDC - Couloir)
Enduit mur béton (RDC - Amphithéâtres)
Dalle+colle (RDC - Amphithéâtres)
Pare vapeur (Toiture)
isolant (Toiture)
étanchéité courante (Toiture)
Pare vapeur (Toiture)
Relevé ancien (Toiture)
Relevé neuf (Toiture)
Pare vapeur (Toiture)
Isolant (Toiture)
Etanchéité courante (Toiture)
Relevé (Toiture)
Joint vitrage verrière (Toiture)
Pare vapeur (Toiture)
Isolant (Toiture)
Etanchéité courante (Toiture)
relevé (Toiture)
Enduit poteau (Toiture)
Enduit poutre (Toiture)
Relevé étanchéité (R+2 - Chaufferie)
Laine passage de tuyauterie (R+2 - Chaufferie)
Enduit mur béton (R+2 - Chaufferie)
Enduit lissage mur (R+2 - Chaufferie)
Dalle de sol+colle (RDC - BDE)
Enduit mur béton (RDC - BDE)
Calicot (RDC - BDE)
Faux plafond (RDC - BDE)
moquette+colle (RDC - Local tech)
Faux plafond (RDC - Cafétéria)
Enduit (RDC - Hall)
Enduit (RDC - Hall)
Isolant doublage (RDC - Hall)
Colle doublage (RDC - Hall)
Joint entre menuiserie (RDC - Hall)
Joint sous couvertine (RDC - Hall)
Carrelage+colle (RDC - Hall)
Plinthe+colle (RDC - Hall)
Dalette béton (Extérieur)
Enduit de façade blanche (Extérieur)
Enduit façade grise (Extérieur)

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

Joint poutre menuiserie (Extérieur)
Heracklith (Extérieur)
Enduit poutre carré (Extérieur)
Faience+colle (RDC - Escalier intérieur)
Lino+colle escalier (RDC - Escalier intérieur)
Joint sous marche (RDC - Escalier intérieur)
Calicot doublage (RDC - Cafétéria)
Enduit poteau (RDC - Cafétéria)
Enduit poutre (RDC - Cafétéria)
Enduit prédalle (RDC - Cafétéria)
Joint entre menuiserie (RDC - Cafétéria)
Enduit façade gris blanc (Extérieur)
Enduit poteau (Extérieur)
Enduit poutre (Extérieur)
Joint de dilatation (Extérieur)
Enduit linteau (Extérieur)
Enrobé (Extérieur)
Enrobé (Extérieur)
Faux plafond (RDC - Sanit etud)
Joint sous couvertine (Extérieur)
Joint entre élément menuiserie (Extérieur)
Scellement brise soleil (Extérieur)
Scellement panneau (Extérieur)
Joint entre bordures (Extérieur)
Enrobé (Extérieur)
Enrobé tranchée (Extérieur)
Enrobé rampe (Extérieur)
Faïence + colle (Extérieur)
Peinture de garde-corps (RDC - Escalier intérieur)
Enduit mur béton (RDC - Escalier intérieur)
Dalle de sol + colle + ragréage (R+1 - Loc ménage)
Peinture Plinthes (R+1 - Loc ménage)
Peinture cadre de porte (R+1 - Loc ménage)
Calicot doublage (R+1 - Loc ménage)
Enduit mur béton (R+1 - Loc ménage)
Faux plafond (R+1 - Loc ménage)
Dalle de sol + colle + ragréage (R+1 - Hall)
Calicot doublage (R+1 - Hall)
Joint porte coupe-feu (R+1 - Couloir)
Bande thermo-gonflable (R+1 - Couloir)
Peinture cadre de porte CF (R+1 - Couloir)
Dalle de sol + colle + ragréage (R+1 - Couloir)
Calicot doublage (R+1 - Couloir)
Joint entre élément menuiserie (R+1 - Couloir)
Enduit poutre (R+1 - Couloir)
Mousse expansive (R+1 - Couloir)
Carrelage + colle (R+1 - Stock physique)
Plinthe + colle (R+1 - Stock physique)
Faïence+colle (R+1 - Stock physique)
Enduit mur béton (R+1 - Stock physique)
Joint filasse (R+1 - Stock physique)
Peinture tuyauterie (R+1 - Stock physique)
Faux plafond (R+1 - Stock physique)
Calorifugeage + colle (R+1 - Stock physique)
Dalle de sol + colle + ragréage (R+2 - Loc serveur)
Plinthe PVC + colle (R+2 - Loc serveur)
Enduit poteau (R+2 - Loc serveur)
Colle couvre joint (R+2 - Loc serveur)
Enduit poutre (R+2 - Loc serveur)
Calicot cloison (R+2 - Loc serveur)
Faux plafond (R+2 - Loc serveur)
Dalle de sol + colle + ragréage (R+2 - Couloir)
Dilatation laine de verre (R+2 - Couloir)

Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

Faux plafond (R+2 - Couloir)
Chape (R+2 - Couloir)
Isolant doublage (R+2 - Couloir)
Colle doublage (R+2 - Couloir)
Enduit de ragréage (R+1 - Escalier extérieur)
Enduit poutre (R+1 - Escalier extérieur)
Enduit de façade blanche (R+2 - Escalier extérieur)
Peinture de garde-corps (R+2 - Escalier extérieur)
Enduit plafond (R+2 - Escalier extérieur)
Carrelage + colle (R+2 - Loc ménage)
Plinthe + colle (R+2 - Loc ménage)
Faïence+colle (R+2 - Sanit etud)
Enduit mur béton (R+2 - Sanit etud)
Enduit cloison brique (R+2 - Sanit etud)
Mortier de scellement (R+2 - Sanit etud)
Joint entre élément VMC (R+2 - Sanit etud)

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
RDC - Sanit etud, RDC - Couloir, RDC - Hall, RDC - Escalier intérieur, RDC - Cafétéria, RDC - BDE, RDC - Local tech, R+1 - Hall, R+1 - Couloir, R+1 - Stock physique, R+1 - Sanit etud, R+2 - Couloir, R+2 - Loc ménage, R+2 - Sanit etud	Joints entre bâti et menuiseries (joints sous châssis, joints latéraux, joints supérieurs)	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
Plénum	Câbles SSI orange	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
Extérieur	Fosse enterrée	Impossibilité d'entrer
Ascenseur	Cage d'ascenseur et cabine	Absence d'ascensoriste

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Adresse : ..... Rua Monte de Além, 62 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
Numéro de l'accréditation Cofrac : L0705

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Pré-Rapport du 03/08/2020 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

Pré-Rapport

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».
Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
	Colles
Accessoires de toitures	Rivets
	Faîtages
	Closoirs
2. Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joints d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages
Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
	Peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
	Enduits talochés coupe-feu
	Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Vantaux
	Joints
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
	Coffrages perdus (composites)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Calfeutrements
	Joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
	Revêtement bitumineux des fondations
Revêtements de murs	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages

Pré-rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits fibres-ciment
	Joints entre éléments
	Mastics
	Tresses
	Manchons
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes.....	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité	Plaques ondulées et planes
	Ardoises
	Eléments ponctuels
	Éléments de sous-toiture
	Bardeaux bitumé (type Shingle)
	Complexe d'étanchéité pour toiture
2-Parois verticales extérieures	Panneaux sandwiches
	Bardages
	Bardages métalliques à simple ou double peau
	Isolants sous bardage
	Mur et cloisons «en dur»
3-Parois verticales intérieures	Mur et cloisons «en dur»
	Poteaux (périphériques et intérieurs)
	Cloisons légères ou préfabriquées
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu / pare-flamme
	Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme
4-Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)
	Interfaces entre structures
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux-plafonds
	Suspentes et contrevents
5-Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol
	Planchers

Pré-rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

6-Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)
	Conduits de vapeur, fumée, échappement
	Câbles électriques
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7-Ascenseurs et monte-charges	Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage
	Machinerie
	Trémie et Machinerie
8-Équipements divers et accessoires	Chaudières
	Tuyauteries
	Etuves
	Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs
	Aérothermes
	Installations autres
9-Installations industrielles	Fours
	Etuves Industrielles
	Tuyauteries Industrielles
	Racks
	Autres Industrielles
10-Voies et Réseaux divers	Conduits
	Revêtement routier

3.2.5 *Le périmètre de repérage effectif*

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des travaux :
Voir en Annexes le périmètre de repérage

Liste des pièces visitées

Pièces :	Extérieur, Toiture
RDC :	TGBT, Général eau, Général gaz, Stock produits chimie, Stock divers, Sanit etud, escalier extérieur, Couloir, Amphithéâtres, Hall, Escalier intérieur, Cafétéria, BDE, Local tech
R+1 :	Coursive, Loc ménage, Hall, Escalier extérieur, Couloir, Stock physique, Sanit etud
R+2 :	Chaufferie, Loc serveur, Couloir, Escalier extérieur, Loc ménage, Sanit etud

Localisation	Description
Néant	-

3.2.6 Les limites du cadre de la mission

La recherche de MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d'éléments et/ou de composants (avec prélèvements d'échantillons), selon une stratégie d'échantillonnage respectant les prescriptions de la norme NF X46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013.
Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, son inclusion dans les éléments du bâti et/ou sa dissimulation par d'autres matériaux.
Ainsi le contenu du rapport a été établi et limité d'après les quantités et les objectifs tels que définis lors de la commande définitive des prestations à réaliser.
Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques. Ils sont implantés d'après les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. Les conclusions de ce présent rapport ne sont valables uniquement au droit des prélèvements et sondages. La société ALC-CDIM ne peut pas exclure des conditions différentes en d'autres points.
Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : Zone présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages telles que définies par la norme N FX46-020.
Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en évidence ultérieurement lors des opérations de démolition ou réhabilitation/ travaux.
Ce risque de mise en évidence tardive de MPCA s'applique également pour les réseaux enterrés.
Dans ce contexte, ce présent rapport ne saurait être définitif avant la réalisation totale des travaux ou fin de la démolition (comprenant l'intégralité des fondations et VRD).

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Toutes découvertes de nouveaux matériaux non sondés ou prélevés dans ce présent rapport devront nous être communiquées. Afin de lever le doute, ces nouveaux matériaux devront faire l'objet de prélèvements et analyses par la société ALC-CDIM qui aboutiront à un rapport complémentaire.
En aucun cas, les incidences financières résultant de la découverte de ces matériaux ne sauront être imputées à la société ALC-CDIM.
Par ailleurs, l'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante.
Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté.
L'intervention de ALC CDIM ne prend pas en compte dans le présent repérage cet effet de pollution éventuelle.
De plus, la mission de repérage ne couvre pas les cas où les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction sont ou restent inaccessibles. Dans ce cas , la société ALC-CDIM pourra préconiser des investigations complémentaires ou approfondies qui devront faire l'objet d'un avenant au contrat.
Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire l'objet d'un autre repérage des MPCA au titre d'un contrat différent.
Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et/ou des objectifs définis lors de la commande et des locaux concernés décrits dans le présent rapport.
La société ALC-CDIM ne pourra être tenue pour responsable des conséquences directes ou indirectes découlant de travaux issus de décisions ou interprétations erronés de ce présent rapport.

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Oui
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Oui
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 04/06/2020
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 23/06/2020
Heure d'arrivée : 11 h 35
Durée du repérage :
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2008.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux reconnus visuellement

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
RDC - TGBT	Identifiant: Matériau001 Réf. prélèvement/échantillon: ech001 Description: Chape Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Revêtement de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau002 Réf. prélèvement/échantillon: ech002 Description: Enduit de débullage, lissage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduit de lissage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau003 Réf. prélèvement/échantillon: ech003 Description: Calorifugeage mousse Composant de la construction: Tuyauterie Partie à sonder: Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau004 Réf. prélèvement/échantillon: ech004 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau005 Réf. prélèvement/échantillon: ech005 Description: Ancien scellement Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mortier de scellement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau006 Réf. prélèvement/échantillon: ech006 Description: joints porte métal Composant de la construction: Porte Partie à sonder: joints	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau007 Réf. prélèvement/échantillon: ech007 Description: Peinture porte métal Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Peinture porte métal	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Extérieur	Identifiant: Matériau008 Réf. prélèvement/échantillon: ech008 Description: Enduit Crépis Composant de la construction: Façade extérieur Partie à sonder: Enduit sur Béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Général eau	Identifiant: Matériau009 Réf. prélèvement/échantillon: ech009 Description: Joint calicot enduit Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau010 Réf. prélèvement/échantillon: ech010 Description: Joint filasse Composant de la construction: Réseau de distribution Partie à sonder: Joints	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Général gaz	Identifiant: Matériau011 Réf. prélèvement/échantillon: ech011 Description: Ragréage Composant de la construction: Planchers et planchers techniques Partie à sonder: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau012 Réf. prélèvement/échantillon: ech012 Description: Joint de brides Composant de la construction: Conduits Partie à sonder: Joint de brides	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau013 Réf. prélèvement/échantillon: ech013 Description: Enduit de lissage Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduit de lissage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+1 - Coursive	Identifiant: Matériau014 Réf. prélèvement/échantillon: ech014 Description: Coffrage perdu fibro Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Coffrage perdu	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Stock produits chimie	Identifiant: Matériau015 Réf. prélèvement/échantillon: ech015 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: Matériau016 Réf. prélèvement/échantillon: ech016 Description: Plinthe + colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Colle des plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau017 Réf. prélèvement/échantillon: ech017 Description: Joint calicot doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau018 Réf. prélèvement/échantillon: ech018 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Poteaux Partie à sonder: Enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau019 Réf. prélèvement/échantillon: ech019 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Stock divers	Identifiant: Matériau020 Réf. prélèvement/échantillon: ech020 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau021 Réf. prélèvement/échantillon: ech021 Description: Enduits plafond + calicot Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Enduits	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Sanit etud	Identifiant: Matériau022 Réf. prélèvement/échantillon: ech022 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau023 Réf. prélèvement/échantillon: ech023 Description: Plinthe + colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau024 Réf. prélèvement/échantillon: ech024 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau025 Réf. prélèvement/échantillon: ech025 Description: faïence+colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Stock divers	Identifiant: Matériau026 Réf. prélèvement/échantillon: ech026 Description: Résidu de colle Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Sanit etud	Identifiant: Matériau027 Réf. prélèvement/échantillon: ech027 Description: Faïence+colle Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau028 Réf. prélèvement/échantillon: ech028 Description: Scellement brique cloison Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Scellement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau029 Réf. prélèvement/échantillon: ech029 Description: Enduit briques Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Cloison brique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Couloir	Identifiant: Matériau030 Réf. prélèvement/échantillon: ech030 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Cloison doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - escalier extérieur	Identifiant: Matériau031 Réf. prélèvement/échantillon: ech031 Description: Enduit façade Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - escalier extérieur	Identifiant: Matériau032 Réf. prélèvement/échantillon: ech032 Description: Joint latéral de menuiserie Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Joint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Pré rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: Matériau033 Réf. prélèvement/échantillon: ech033 Description: Enduit sous face escalier Composant de la construction: Escalier Partie à sonder: Enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau034 Réf. prélèvement/échantillon: ech034 Description: Enduit de ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enduit de ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau035 Réf. prélèvement/échantillon: ech035 Description: Peinture main courante Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Main courante	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau036 Réf. prélèvement/échantillon: ech036 Description: Peinture porte Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte métallique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Couloir	Identifiant: Matériau037 Réf. prélèvement/échantillon: ech037 Description: Plinthe+colle réparation Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau038 Réf. prélèvement/échantillon: ech038 Description: Colle couvre joint Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Couvre joint de dilation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau039 Réf. prélèvement/échantillon: ech039 Description: Isolant doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau040 Réf. prélèvement/échantillon: ech040 Description: Joint entre menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau041 Réf. prélèvement/échantillon: ech041 Description: Joint porte coupe-feu Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte coupe-feu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau042 Réf. prélèvement/échantillon: ech042 Description: Bande thermo-gonflable Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte coupe-feu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau043 Réf. prélèvement/échantillon: ech043 Description: Calicot faux-plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau044 Réf. prélèvement/échantillon: ech044 Description: Carrelage+colle+ragréage Composant de la construction: sol Partie à sonder: carrelage origine 10*10	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau045 Réf. prélèvement/échantillon: ech045 Description: Plinthe+colle+ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Plinthe origine 10*10	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Amphithéâtres	Identifiant: Matériau046 Réf. prélèvement/échantillon: ech046 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau047 Réf. prélèvement/échantillon: ech047 Description: Dalle+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Toiture	Identifiant: Matériau048 Réf. prélèvement/échantillon: ech048 Description: Pare vapeur Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: étanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau049 Réf. prélèvement/échantillon: ech049 Description: isolant Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: étanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Pré rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: Matériau050 Réf. prélèvement/échantillon: ech050 Description: étanchéité courante Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: étanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau051 Réf. prélèvement/échantillon: ech051 Description: Pare vapeur Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau052 Réf. prélèvement/échantillon: ech052 Description: Relevé ancien Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau053 Réf. prélèvement/échantillon: ech053 Description: Relevé neuf Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau054 Réf. prélèvement/échantillon: ech054 Description: Pare vapeur Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau055 Réf. prélèvement/échantillon: ech055 Description: Isolant Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau056 Réf. prélèvement/échantillon: ech056 Description: Etanchéité courante Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau057 Réf. prélèvement/échantillon: ech057 Description: Relevé Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau058 Réf. prélèvement/échantillon: ech058 Description: Joint vitrage verrière Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: vitrage verrière	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau059 Réf. prélèvement/échantillon: ech059 Description: Pare vapeur Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau060 Réf. prélèvement/échantillon: ech060 Description: Isolant Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau061 Réf. prélèvement/échantillon: ech061 Description: Etanchéité courante Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau062 Réf. prélèvement/échantillon: ech062 Description: relevé Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau063 Réf. prélèvement/échantillon: ech063 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau064 Réf. prélèvement/échantillon: ech064 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+2 - Chaufferie	Identifiant: Matériau065 Réf. prélèvement/échantillon: ech065 Description: Relevé étanchéité Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Etanchéité	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau066 Réf. prélèvement/échantillon: ech066 Description: Laine passage de tuyauterie Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Passage tuyauterie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Pré-rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: Matériau067 Réf. prélèvement/échantillon: ech067 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau068 Réf. prélèvement/échantillon: ech068 Description: Enduit lissage mur Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - BDE	Identifiant: Matériau069 Réf. prélèvement/échantillon: ech069 Description: Dalle de sol+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau070 Réf. prélèvement/échantillon: ech070 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau071 Réf. prélèvement/échantillon: ech071 Description: Calicot Composant de la construction: Mur Partie à sonder: cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau072 Réf. prélèvement/échantillon: ech072 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Local tech	Identifiant: Matériau073 Réf. prélèvement/échantillon: ech073 Description: moquette+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Cafétéria	Identifiant: Matériau074 Réf. prélèvement/échantillon: ech074 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Hall	Identifiant: Matériau075 Réf. prélèvement/échantillon: ech075 Description: Enduit Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Enduit poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau076 Réf. prélèvement/échantillon: ech076 Description: Enduit Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau077 Réf. prélèvement/échantillon: ech077 Description: Isolant doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau078 Réf. prélèvement/échantillon: ech078 Description: Colle doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau079 Réf. prélèvement/échantillon: ech079 Description: Joint entre menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau080 Réf. prélèvement/échantillon: ech080 Description: Joint sous couvertine Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau081 Réf. prélèvement/échantillon: ech081 Description: Carrelage+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau082 Réf. prélèvement/échantillon: ech082 Description: Plinthe+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Extérieur	Identifiant: Matériau083 Réf. prélèvement/échantillon: ech083 Description: Dalette béton Composant de la construction: sol Partie à sonder: Dalette béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Pré-rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: Matériau084 Réf. prélèvement/échantillon: ech084 Description: Enduit de façade blanche Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade blanche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau085 Réf. prélèvement/échantillon: ech085 Description: Enduit façade grise Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade grise	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau086 Réf. prélèvement/échantillon: ech086 Description: Joint poutre menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: poutre menuiserie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau087 Réf. prélèvement/échantillon: ech087 Description: Heracklith Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Heracklith	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau088 Réf. prélèvement/échantillon: ech088 Description: Enduit poutre carré Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Escalier intérieur	Identifiant: Matériau089 Réf. prélèvement/échantillon: ech089 Description: Faience+colle Composant de la construction: Escalier Partie à sonder: Faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau090 Réf. prélèvement/échantillon: ech090 Description: Lino+colle escalier Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Sol escalier	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau091 Réf. prélèvement/échantillon: ech091 Description: Joint sous marche Composant de la construction: Escalier Partie à sonder: Sous marche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Cafétéria	Identifiant: Matériau092 Réf. prélèvement/échantillon: ech092 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau093 Réf. prélèvement/échantillon: ech093 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Enduit poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau094 Réf. prélèvement/échantillon: ech094 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Poutre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau095 Réf. prélèvement/échantillon: ech095 Description: Enduit prédalle Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: prédalle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau096 Réf. prélèvement/échantillon: ech096 Description: Joint entre menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Extérieur	Identifiant: Matériau097 Réf. prélèvement/échantillon: ech097 Description: Enduit façade gris blanc Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade gris blanc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau098 Réf. prélèvement/échantillon: ech098 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Enduit poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau099 Réf. prélèvement/échantillon: ech099 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau100 Réf. prélèvement/échantillon: ech100 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: Matériau101 Réf. prélèvement/échantillon: ech101 Description: Enduit linteau Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Linteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau102 Réf. prélèvement/échantillon: ech102 Description: Enrobé Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau103 Réf. prélèvement/échantillon: ech103 Description: Enrobé Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Sanit etud	Identifiant: Matériau104 Réf. prélèvement/échantillon: ech104 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
Extérieur	Identifiant: Matériau105 Réf. prélèvement/échantillon: ech105 Description: Joint sous couvertine Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau106 Réf. prélèvement/échantillon: ech106 Description: Joint entre élément menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau107 Réf. prélèvement/échantillon: ech107 Description: Scellement brise soleil Composant de la construction: Brise soleil Partie à sonder: Scellement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau108 Réf. prélèvement/échantillon: ech108 Description: Scellement panneau Composant de la construction: Panneau Partie à sonder: Scellement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau109 Réf. prélèvement/échantillon: ech109 Description: Joint entre bordures Composant de la construction: Bordure Partie à sonder: Joint	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau110 Réf. prélèvement/échantillon: ech110 Description: Enrobé Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau111 Réf. prélèvement/échantillon: ech111 Description: Enrobé tranchée Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau112 Réf. prélèvement/échantillon: ech112 Description: Enrobé rampe Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau113 Réf. prélèvement/échantillon: ech113 Description: Faïence + colle Composant de la construction: Façades Partie à sonder: Colles de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
RDC - Escalier intérieur	Identifiant: Matériau114 Réf. prélèvement/échantillon: ech114 Description: Peinture de garde-corps Composant de la construction: Garde-corps Partie à sonder: Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau115 Réf. prélèvement/échantillon: ech115 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduits	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+1 - Loc ménage	Identifiant: Matériau116 Réf. prélèvement/échantillon: ech116 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau117 Réf. prélèvement/échantillon: ech117 Description: Peinture Plinthes Composant de la construction: Plinthes Partie à sonder: Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Pré-rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: Matériau118 Réf. prélèvement/échantillon: ech118 Description: Peinture cadre de porte Composant de la construction: Cadre de Porte Partie à sonder: Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau119 Réf. prélèvement/échantillon: ech119 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Doublage Partie à sonder: Cloison doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau120 Réf. prélèvement/échantillon: ech120 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduits	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau121 Réf. prélèvement/échantillon: ech121 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+1 - Hall	Identifiant: Matériau122 Réf. prélèvement/échantillon: ech122 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau123 Réf. prélèvement/échantillon: ech123 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Doublage Partie à sonder: Cloison doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+1 - Couloir	Identifiant: Matériau124 Réf. prélèvement/échantillon: ech124 Description: Joint porte coupe-feu Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte coupe-feu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau125 Réf. prélèvement/échantillon: ech125 Description: Bande thermo-gonflable Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte coupe-feu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau126 Réf. prélèvement/échantillon: ech126 Description: Peinture cadre de porte CF Composant de la construction: Cadre de Porte CF Partie à sonder: Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau127 Réf. prélèvement/échantillon: ech127 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau128 Réf. prélèvement/échantillon: ech128 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Doublage Partie à sonder: Cloison doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau129 Réf. prélèvement/échantillon: ech129 Description: Joint entre élément menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau130 Réf. prélèvement/échantillon: ech130 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau131 Réf. prélèvement/échantillon: ech131 Description: Mousse expansive Composant de la construction: Rebouchage Partie à sonder: Mousse expansive	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+1 - Stock physique	Identifiant: Matériau132 Réf. prélèvement/échantillon: ech132 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau133 Réf. prélèvement/échantillon: ech133 Description: Plinthe + colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: Matériau134 Réf. prélèvement/échantillon: ech134 Description: Faïence+colle Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau135 Réf. prélèvement/échantillon: ech135 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduits	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau136 Réf. prélèvement/échantillon: ech136 Description: Joint filasse Composant de la construction: Tuyauterie Partie à sonder: Joint entre éléments	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau137 Réf. prélèvement/échantillon: ech137 Description: Peinture tuyauterie Composant de la construction: Tuyauterie Partie à sonder: Peintures	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau138 Réf. prélèvement/échantillon: ech138 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau139 Réf. prélèvement/échantillon: ech139 Description: Calorifugeage + colle Composant de la construction: Tuyauterie Partie à sonder: Calorifugeage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+2 - Loc serveur	Identifiant: Matériau140 Réf. prélèvement/échantillon: ech140 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau141 Réf. prélèvement/échantillon: ech141 Description: Plinthe PVC + colle Composant de la construction: Poteaux Partie à sonder: Plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau142 Réf. prélèvement/échantillon: ech142 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Enduit poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau143 Réf. prélèvement/échantillon: ech143 Description: Colle couvre joint Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Couvre joint de dilation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau144 Réf. prélèvement/échantillon: ech144 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau145 Réf. prélèvement/échantillon: ech145 Description: Calicot cloison Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Cloison doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau146 Réf. prélèvement/échantillon: ech146 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+2 - Couloir	Identifiant: Matériau147 Réf. prélèvement/échantillon: ech147 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau148 Réf. prélèvement/échantillon: ech148 Description: Dilatation laine de verre Composant de la construction: sol Partie à sonder: Joint dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau149 Réf. prélèvement/échantillon: ech149 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau150 Réf. prélèvement/échantillon: ech150 Description: Chape Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Chape	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

Pré-rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
	Identifiant: Matériau151 Réf. prélèvement/échantillon: ech151 Description: Isolant doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau152 Réf. prélèvement/échantillon: ech152 Description: Colle doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+1 - Escalier extérieur	Identifiant: Matériau153 Réf. prélèvement/échantillon: ech153 Description: Enduit de ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enduit de ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau154 Réf. prélèvement/échantillon: ech154 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+2 - Escalier extérieur	Identifiant: Matériau155 Réf. prélèvement/échantillon: ech155 Description: Enduit de façade blanche Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade blanche	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau156 Réf. prélèvement/échantillon: ech156 Description: Peinture de garde-corps Composant de la construction: Garde-corps Partie à sonder: Peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau157 Réf. prélèvement/échantillon: ech157 Description: Enduit plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Enduit ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+2 - Loc ménage	Identifiant: Matériau158 Réf. prélèvement/échantillon: ech158 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau159 Réf. prélèvement/échantillon: ech159 Description: Plinthe + colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
R+2 - Sanit etud	Identifiant: Matériau160 Réf. prélèvement/échantillon: ech160 Description: Faïence+colle Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau161 Réf. prélèvement/échantillon: ech161 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduits	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau162 Réf. prélèvement/échantillon: ech162 Description: Enduit cloison brique Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau163 Réf. prélèvement/échantillon: ech163 Description: Mortier de scellement Composant de la construction: Trappe de visite Partie à sonder: Mortier de scellement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Identifiant: Matériau164 Réf. prélèvement/échantillon: ech164 Description: Joint entre élément VMC Composant de la construction: VMC Partie à sonder: Joints sur conduit métallique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

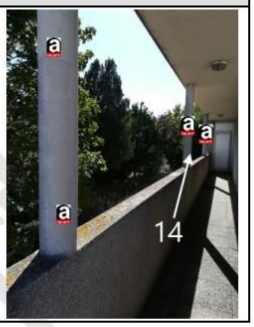
Pré-rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

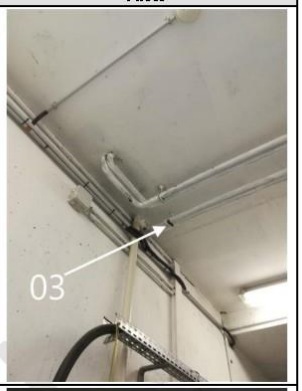
Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
R+1 - Coursive	Identifiant: Matériau014 Réf. prélèvement/échantillon: ech014 Description: Coffrage perdu fibro Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Coffrage perdu	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RDC - TGBT	Identifiant: Matériau001 Réf. prélèvement/échantillon: ech001 Description: Chape Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Revêtement de sol	
	Identifiant: Matériau002 Réf. prélèvement/échantillon: ech002 Description: Enduit de débullage, lissage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduit de lissage	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau003 Réf. prélèvement/échantillon: ech003 Description: Calorifugeage mousse Composant de la construction: Tuyauterie Partie à sonder: Calorifuge	
	Identifiant: Matériau004 Réf. prélèvement/échantillon: ech004 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Joint de dilatation	
	Identifiant: Matériau005 Réf. prélèvement/échantillon: ech005 Description: Ancien scellement Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mortier de scellement	

Pré-Rapport

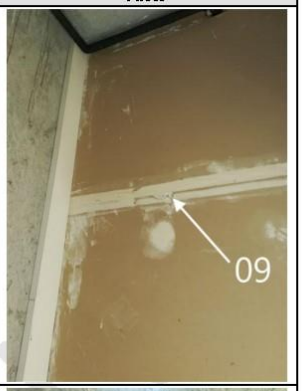
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau006 Réf. prélèvement/échantillon: ech006 Description: joints porte métal Composant de la construction: Porte Partie à sonder: joints	
	Identifiant: Matériau007 Réf. prélèvement/échantillon: ech007 Description: Peinture porte métal Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Peinture porte métal	
Extérieur	Identifiant: Matériau008 Réf. prélèvement/échantillon: ech008 Description: Enduit Crépis Composant de la construction: Façade extérieur Partie à sonder: Enduit sur Béton	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RDC - Général eau	Identifiant: Matériau009 Réf. prélèvement/échantillon: ech009 Description: Joint calicot enduit Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint	
	Identifiant: Matériau010 Réf. prélèvement/échantillon: ech010 Description: Joint filasse Composant de la construction: Réseau de distribution Partie à sonder: Joints	
RDC - Général gaz	Identifiant: Matériau011 Réf. prélèvement/échantillon: ech011 Description: Ragréage Composant de la construction: Planchers et planchers techniques Partie à sonder: Ragréage	

Pré-Rapport

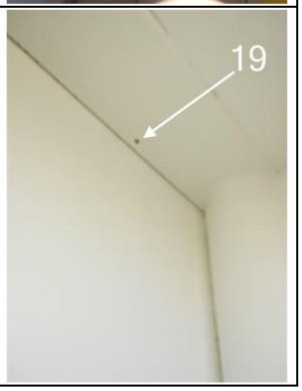
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau012 Réf. prélèvement/échantillon: ech012 Description: Joint de brides Composant de la construction: Conduits Partie à sonder: Joint de brides	
	Identifiant: Matériau013 Réf. prélèvement/échantillon: ech013 Description: Enduit de lissage Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduit de lissage	
RDC - Stock produits chimie	Identifiant: Matériau015 Réf. prélèvement/échantillon: ech015 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	
	Identifiant: Matériau016 Réf. prélèvement/échantillon: ech016 Description: Plinthe + colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Colle des plinthes	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau017 Réf. prélèvement/échantillon: ech017 Description: Joint calicot doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint calicot	
	Identifiant: Matériau018 Réf. prélèvement/échantillon: ech018 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Poteaux Partie à sonder: Enduit	
	Identifiant: Matériau019 Réf. prélèvement/échantillon: ech019 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

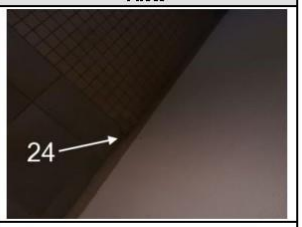
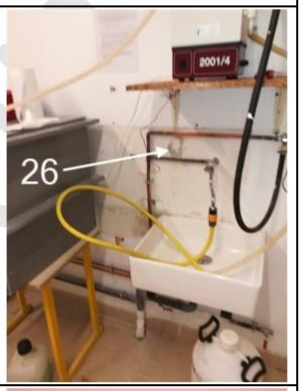
Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RDC - Stock divers	Identifiant: Matériau020 Réf. prélèvement/échantillon: ech020 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Enduit	
	Identifiant: Matériau021 Réf. prélèvement/échantillon: ech021 Description: Enduits plafond + calicot Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Enduits	
RDC - Sanit etud	Identifiant: Matériau022 Réf. prélèvement/échantillon: ech022 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	
	Identifiant: Matériau023 Réf. prélèvement/échantillon: ech023 Description: Plinthe + colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Plinthes	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau024 Réf. prélèvement/échantillon: ech024 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	
	Identifiant: Matériau025 Réf. prélèvement/échantillon: ech025 Description: faïence+colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: faïence	
RDC - Stock divers	Identifiant: Matériau026 Réf. prélèvement/échantillon: ech026 Description: Résidu de colle Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Colle	
RDC - Sanit etud	Identifiant: Matériau027 Réf. prélèvement/échantillon: ech027 Description: Faïence+colle Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Faïence	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau028 Réf. prélèvement/échantillon: ech028 Description: Scellement brique cloison Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Scellement	
	Identifiant: Matériau029 Réf. prélèvement/échantillon: ech029 Description: Enduit briques Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Cloison brique	
RDC - Couloir	Identifiant: Matériau030 Réf. prélèvement/échantillon: ech030 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Cloison doublage	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RDC - escalier extérieur	Identifiant: Matériau031 Réf. prélèvement/échantillon: ech031 Description: Enduit façade Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade	
RDC - escalier extérieur	Identifiant: Matériau032 Réf. prélèvement/échantillon: ech032 Description: Joint latéral de menuiserie Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Joint	
	Identifiant: Matériau033 Réf. prélèvement/échantillon: ech033 Description: Enduit sous face escalier Composant de la construction: Escalier Partie à sonder: Enduit	
	Identifiant: Matériau034 Réf. prélèvement/échantillon: ech034 Description: Enduit de ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enduit de ragréage	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau035 Réf. prélèvement/échantillon: ech035 Description: Peinture main courante Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Main courante	
	Identifiant: Matériau036 Réf. prélèvement/échantillon: ech036 Description: Peinture porte Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte métallique	
RDC - Couloir	Identifiant: Matériau037 Réf. prélèvement/échantillon: ech037 Description: Plinthe+colle réparation Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Plinthe	

Pré-Rapport

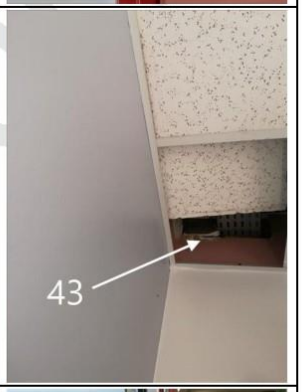
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau038 Réf. prélèvement/échantillon: ech038 Description: Colle couvre joint Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Couvre joint de dilation	
	Identifiant: Matériau039 Réf. prélèvement/échantillon: ech039 Description: Isolant doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Doublage	
	Identifiant: Matériau040 Réf. prélèvement/échantillon: ech040 Description: Joint entre menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	
	Identifiant: Matériau041 Réf. prélèvement/échantillon: ech041 Description: Joint porte coupe-feu Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte coupe-feu	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau042 Réf. prélèvement/échantillon: ech042 Description: Bande thermo-gonflable Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte coupe-feu	
	Identifiant: Matériau043 Réf. prélèvement/échantillon: ech043 Description: Calicot faux-plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	
	Identifiant: Matériau044 Réf. prélèvement/échantillon: ech044 Description: Carrelage+colle+ragréage Composant de la construction: sol Partie à sonder: carrelage origine 10*10	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

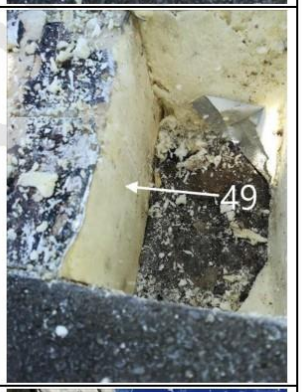
Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau045 Réf. prélèvement/échantillon: ech045 Description: Plinthe+colle+ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Plinthe origine 10*10	
RDC - Amphithéâtres	Identifiant: Matériau046 Réf. prélèvement/échantillon: ech046 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur béton	
	Identifiant: Matériau047 Réf. prélèvement/échantillon: ech047 Description: Dalle+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

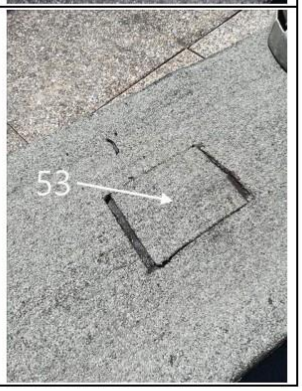
Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Toiture	Identifiant: Matériau048 Réf. prélèvement/échantillon: ech048 Description: Pare vapeur Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: étanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau049 Réf. prélèvement/échantillon: ech049 Description: isolant Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: étanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau050 Réf. prélèvement/échantillon: ech050 Description: étanchéité courante Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: étanchéité et isolation	

Pré-Rapport

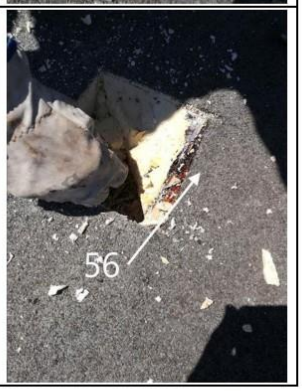
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau051 Réf. prélèvement/échantillon: ech051 Description: Pare vapeur Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau052 Réf. prélèvement/échantillon: ech052 Description: Relevé ancien Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau053 Réf. prélèvement/échantillon: ech053 Description: Relevé neuf Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau054 Réf. prélèvement/échantillon: ech054 Description: Pare vapeur Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau055 Réf. prélèvement/échantillon: ech055 Description: Isolant Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau056 Réf. prélèvement/échantillon: ech056 Description: Etanchéité courante Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	

Pré-Rapport

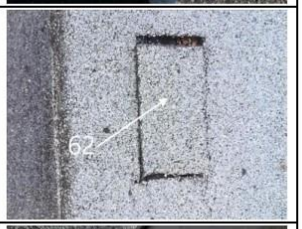
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau057 Réf. prélèvement/échantillon: ech057 Description: Relevé Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau058 Réf. prélèvement/échantillon: ech058 Description: Joint vitrage verrière Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: vitrage verrière	
	Identifiant: Matériau059 Réf. prélèvement/échantillon: ech059 Description: Pare vapeur Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	

Pré-Rapport

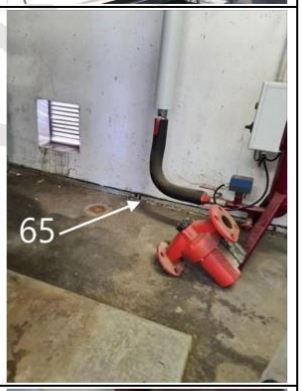
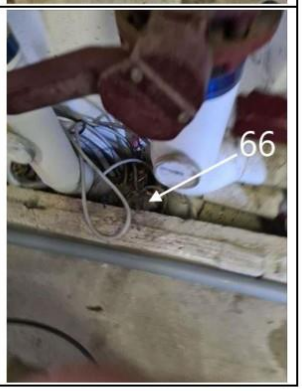
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau060 Réf. prélèvement/échantillon: ech060 Description: Isolant Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau061 Réf. prélèvement/échantillon: ech061 Description: Etanchéité courante Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau062 Réf. prélèvement/échantillon: ech062 Description: relevé Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Etanchéité et isolation	
	Identifiant: Matériau063 Réf. prélèvement/échantillon: ech063 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Poteau	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau064 Réf. prélèvement/échantillon: ech064 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Toiture Partie à sonder: Poutre	
R+2 - Chaufferie	Identifiant: Matériau065 Réf. prélèvement/échantillon: ech065 Description: Relevé étanchéité Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Etanchéité	
	Identifiant: Matériau066 Réf. prélèvement/échantillon: ech066 Description: Laine passage de tuyauterie Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Passage tuyauterie	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau067 Réf. prélèvement/échantillon: ech067 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur béton	
	Identifiant: Matériau068 Réf. prélèvement/échantillon: ech068 Description: Enduit lissage mur Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur béton	
RDC - BDE	Identifiant: Matériau069 Réf. prélèvement/échantillon: ech069 Description: Dalle de sol+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	
	Identifiant: Matériau070 Réf. prélèvement/échantillon: ech070 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur béton	

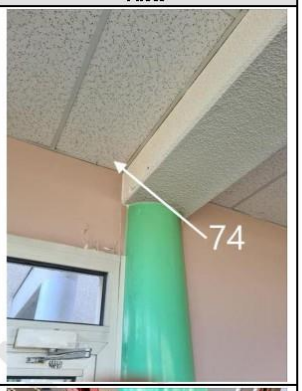
Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau071 Réf. prélèvement/échantillon: ech071 Description: Calicot Composant de la construction: Mur Partie à sonder: cloison	
	Identifiant: Matériau072 Réf. prélèvement/échantillon: ech072 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	
RDC - Local tech	Identifiant: Matériau073 Réf. prélèvement/échantillon: ech073 Description: moquette+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: moquette	

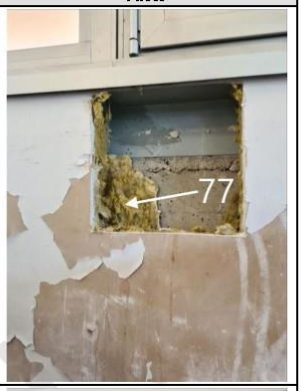
Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
RDC - Cafétéria	Identifiant: Matériau074 Réf. prélèvement/échantillon: ech074 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	
RDC - Hall	Identifiant: Matériau075 Réf. prélèvement/échantillon: ech075 Description: Enduit Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Enduit poteau	
	Identifiant: Matériau076 Réf. prélèvement/échantillon: ech076 Description: Enduit Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	

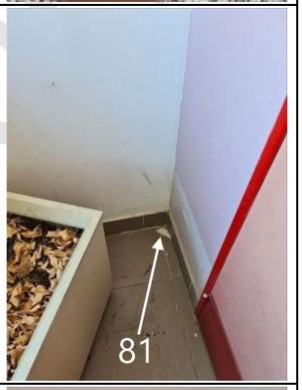
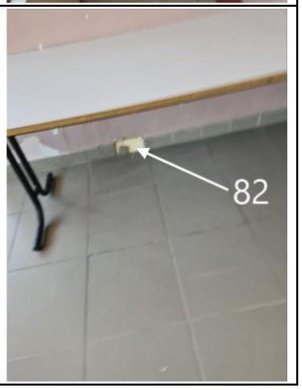
Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau077 Réf. prélèvement/échantillon: ech077 Description: Isolant doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur doublage	
	Identifiant: Matériau078 Réf. prélèvement/échantillon: ech078 Description: Colle doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur doublage	
	Identifiant: Matériau079 Réf. prélèvement/échantillon: ech079 Description: Joint entre menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	

Pré-Rapport

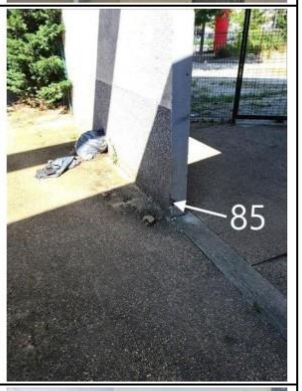
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau080 Réf. prélèvement/échantillon: ech080 Description: Joint sous couvertine Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint	
	Identifiant: Matériau081 Réf. prélèvement/échantillon: ech081 Description: Carrelage+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Carrelage	
	Identifiant: Matériau082 Réf. prélèvement/échantillon: ech082 Description: Plinthe+colle Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Plinthe	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Extérieur	Identifiant: Matériau083 Réf. prélèvement/échantillon: ech083 Description: Dalette béton Composant de la construction: sol Partie à sonder: Dalette béton	
	Identifiant: Matériau084 Réf. prélèvement/échantillon: ech084 Description: Enduit de façade blanche Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade blanche	
	Identifiant: Matériau085 Réf. prélèvement/échantillon: ech085 Description: Enduit façade grise Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade grise	
	Identifiant: Matériau086 Réf. prélèvement/échantillon: ech086 Description: Joint poutre menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: poutre menuiserie	
	Identifiant: Matériau087 Réf. prélèvement/échantillon: ech087 Description: Heracklith Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Heracklith	

Pré-Rapport

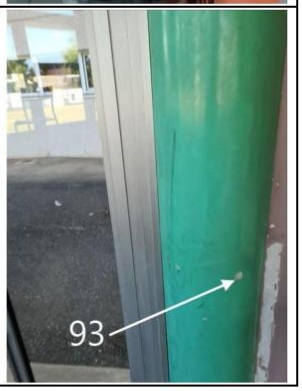
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau088 Réf. prélèvement/échantillon: ech088 Description: Enduit poutre carré Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Poutre	
RDC - Escalier intérieur	Identifiant: Matériau089 Réf. prélèvement/échantillon: ech089 Description: Faïence+colle Composant de la construction: Escalier Partie à sonder: Faïence	
	Identifiant: Matériau090 Réf. prélèvement/échantillon: ech090 Description: Lino+colle escalier Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Sol escalier	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau091 Réf. prélèvement/échantillon: ech091 Description: Joint sous marche Composant de la construction: Escalier Partie à sonder: Sous marche	
RDC - Cafétéria	Identifiant: Matériau092 Réf. prélèvement/échantillon: ech092 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Doublage	
	Identifiant: Matériau093 Réf. prélèvement/échantillon: ech093 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Enduit poteau	

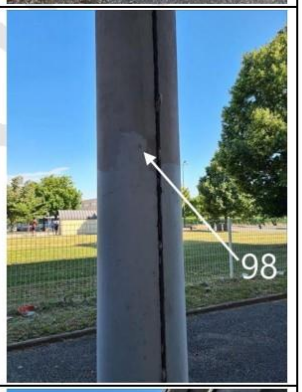
Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau094 Réf. prélèvement/échantillon: ech094 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Poutre plafond	
	Identifiant: Matériau095 Réf. prélèvement/échantillon: ech095 Description: Enduit prédalle Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: prédalle	
	Identifiant: Matériau096 Réf. prélèvement/échantillon: ech096 Description: Joint entre menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	

Pré-Rapport

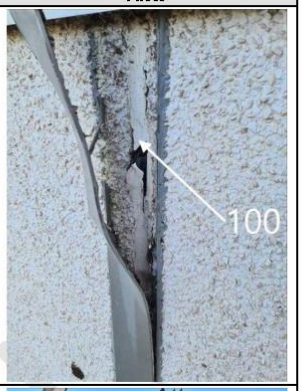
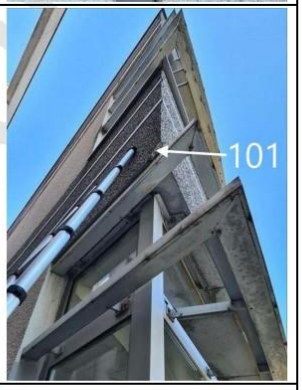
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Extérieur	Identifiant: Matériau097 Réf. prélèvement/échantillon: ech097 Description: Enduit façade gris blanc Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade gris blanc	
	Identifiant: Matériau098 Réf. prélèvement/échantillon: ech098 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Enduit poteau	
	Identifiant: Matériau099 Réf. prélèvement/échantillon: ech099 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	

Pré-Rapport

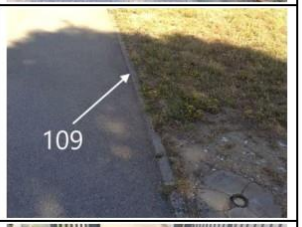
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau100 Réf. prélèvement/échantillon: ech100 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint dilatation	
	Identifiant: Matériau101 Réf. prélèvement/échantillon: ech101 Description: Enduit linteau Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Linteau	
	Identifiant: Matériau102 Réf. prélèvement/échantillon: ech102 Description: Enrobé Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	
	Identifiant: Matériau103 Réf. prélèvement/échantillon: ech103 Description: Enrobé Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	
RDC - Sanit etud	Identifiant: Matériau104 Réf. prélèvement/échantillon: ech104 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	

Pré-Rapport

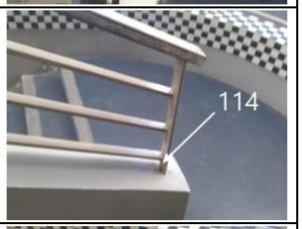
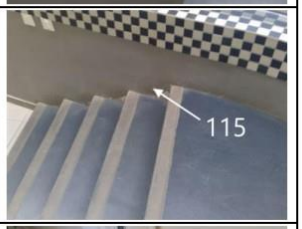
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Extérieur	Identifiant: Matériau105 Réf. prélèvement/échantillon: ech105 Description: Joint sous couvertine Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Joint	
	Identifiant: Matériau106 Réf. prélèvement/échantillon: ech106 Description: Joint entre élément menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	
	Identifiant: Matériau107 Réf. prélèvement/échantillon: ech107 Description: Scellement brise soleil Composant de la construction: Brise soleil Partie à sonder: Scellement	
	Identifiant: Matériau108 Réf. prélèvement/échantillon: ech108 Description: Scellement panneau Composant de la construction: Panneau Partie à sonder: Scellement	
	Identifiant: Matériau109 Réf. prélèvement/échantillon: ech109 Description: Joint entre bordures Composant de la construction: Bordure Partie à sonder: Joint	
	Identifiant: Matériau110 Réf. prélèvement/échantillon: ech110 Description: Enrobé Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau111 Réf. prélèvement/échantillon: ech111 Description: Enrobé tranchée Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	
	Identifiant: Matériau112 Réf. prélèvement/échantillon: ech112 Description: Enrobé rampe Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enrobé	
	Identifiant: Matériau113 Réf. prélèvement/échantillon: ech113 Description: Faïence + colle Composant de la construction: Façades Partie à sonder: Colles de faïence	
RDC - Escalier intérieur	Identifiant: Matériau114 Réf. prélèvement/échantillon: ech114 Description: Peinture de garde-corps Composant de la construction: Garde-corps Partie à sonder: Peinture	
	Identifiant: Matériau115 Réf. prélèvement/échantillon: ech115 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduits	
R+1 - Loc ménage	Identifiant: Matériau116 Réf. prélèvement/échantillon: ech116 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau117 Réf. prélèvement/échantillon: ech117 Description: Peinture Plinthes Composant de la construction: Plinthes Partie à sonder: Peinture	
	Identifiant: Matériau118 Réf. prélèvement/échantillon: ech118 Description: Peinture cadre de porte Composant de la construction: Cadre de Porte Partie à sonder: Peinture	
	Identifiant: Matériau119 Réf. prélèvement/échantillon: ech119 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Doublage Partie à sonder: Cloison doublage	
	Identifiant: Matériau120 Réf. prélèvement/échantillon: ech120 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduits	
	Identifiant: Matériau121 Réf. prélèvement/échantillon: ech121 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	
R+1 - Hall	Identifiant: Matériau122 Réf. prélèvement/échantillon: ech122 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

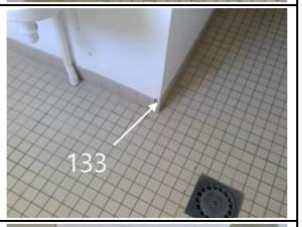
Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau123 Réf. prélèvement/échantillon: ech123 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Doublage Partie à sonder: Cloison doublage	
R+1 - Couloir	Identifiant: Matériau124 Réf. prélèvement/échantillon: ech124 Description: Joint porte coupe-feu Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte coupe-feu	
	Identifiant: Matériau125 Réf. prélèvement/échantillon: ech125 Description: Bande thermo-gonflable Composant de la construction: Porte Partie à sonder: Porte coupe-feu	
	Identifiant: Matériau126 Réf. prélèvement/échantillon: ech126 Description: Peinture cadre de porte CF Composant de la construction: Cadre de Porte CF Partie à sonder: Peinture	
	Identifiant: Matériau127 Réf. prélèvement/échantillon: ech127 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	
	Identifiant: Matériau128 Réf. prélèvement/échantillon: ech128 Description: Calicot doublage Composant de la construction: Doublage Partie à sonder: Cloison doublage	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

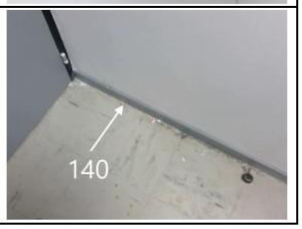
Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau129 Réf. prélèvement/échantillon: ech129 Description: Joint entre élément menuiserie Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Menuiserie	
	Identifiant: Matériau130 Réf. prélèvement/échantillon: ech130 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	
	Identifiant: Matériau131 Réf. prélèvement/échantillon: ech131 Description: Mousse expansive Composant de la construction: Rebouchage Partie à sonder: Mousse expansive	
R+1 - Stock physique	Identifiant: Matériau132 Réf. prélèvement/échantillon: ech132 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	
	Identifiant: Matériau133 Réf. prélèvement/échantillon: ech133 Description: Plinthe + colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Plinthes	
	Identifiant: Matériau134 Réf. prélèvement/échantillon: ech134 Description: Faïence+colle Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Faïence	

Pré-Rapport

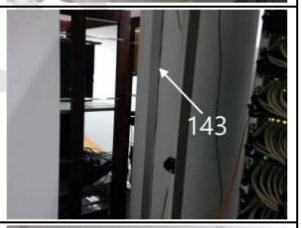
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau135 Réf. prélèvement/échantillon: ech135 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduits	
	Identifiant: Matériau136 Réf. prélèvement/échantillon: ech136 Description: Joint filasse Composant de la construction: Tuyauterie Partie à sonder: Joint entre éléments	
	Identifiant: Matériau137 Réf. prélèvement/échantillon: ech137 Description: Peinture tuyauterie Composant de la construction: Tuyauterie Partie à sonder: Peintures	
	Identifiant: Matériau138 Réf. prélèvement/échantillon: ech138 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	
	Identifiant: Matériau139 Réf. prélèvement/échantillon: ech139 Description: Calorifugeage + colle Composant de la construction: Tuyauterie Partie à sonder: Calorifugeage	
R+2 - Loc serveur	Identifiant: Matériau140 Réf. prélèvement/échantillon: ech140 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau141 Réf. prélèvement/échantillon: ech141 Description: Plinthe PVC + colle Composant de la construction: Poteaux Partie à sonder: Plinthes	
	Identifiant: Matériau142 Réf. prélèvement/échantillon: ech142 Description: Enduit poteau Composant de la construction: Poteau Partie à sonder: Enduit poteau	
	Identifiant: Matériau143 Réf. prélèvement/échantillon: ech143 Description: Colle couvre joint Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Couvre joint de dilation	
	Identifiant: Matériau144 Réf. prélèvement/échantillon: ech144 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	
	Identifiant: Matériau145 Réf. prélèvement/échantillon: ech145 Description: Calicot cloison Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Cloison doublage	
	Identifiant: Matériau146 Réf. prélèvement/échantillon: ech146 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	

Pré-Rapport

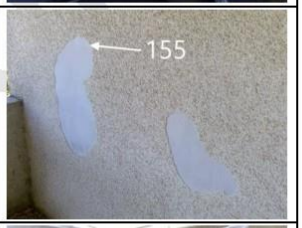
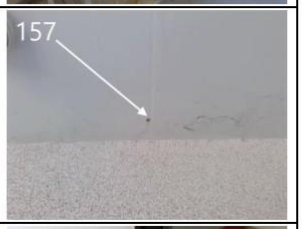
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
R+2 - Couloir	Identifiant: Matériau147 Réf. prélèvement/échantillon: ech147 Description: Dalle de sol + colle + ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Dalle de sol	
	Identifiant: Matériau148 Réf. prélèvement/échantillon: ech148 Description: Dilatation laine de verre Composant de la construction: sol Partie à sonder: Joint dilatation	
	Identifiant: Matériau149 Réf. prélèvement/échantillon: ech149 Description: Faux plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Faux plafond	
	Identifiant: Matériau150 Réf. prélèvement/échantillon: ech150 Description: Chape Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Chape	
	Identifiant: Matériau151 Réf. prélèvement/échantillon: ech151 Description: Isolant doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur doublage	
	Identifiant: Matériau152 Réf. prélèvement/échantillon: ech152 Description: Colle doublage Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Mur doublage	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description	Photo
R+1 - Escalier extérieur	Identifiant: Matériau153 Réf. prélèvement/échantillon: ech153 Description: Enduit de ragréage Composant de la construction: Sol Partie à sonder: Enduit de ragréage	
	Identifiant: Matériau154 Réf. prélèvement/échantillon: ech154 Description: Enduit poutre Composant de la construction: Poutre Partie à sonder: Enduit poutre	
R+2 - Escalier extérieur	Identifiant: Matériau155 Réf. prélèvement/échantillon: ech155 Description: Enduit de façade blanche Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Façade blanche	
	Identifiant: Matériau156 Réf. prélèvement/échantillon: ech156 Description: Peinture de garde-corps Composant de la construction: Garde-corps Partie à sonder: Peinture	
	Identifiant: Matériau157 Réf. prélèvement/échantillon: ech157 Description: Enduit plafond Composant de la construction: Plafond Partie à sonder: Enduit ciment	
R+2 - Loc ménage	Identifiant: Matériau158 Réf. prélèvement/échantillon: ech158 Description: Carrelage + colle Composant de la construction: Sols Partie à sonder: Carrelage + colle	

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
	Identifiant: Matériau159 Réf. prélèvement/échantillon: ech159 Description: Plinthe + colle Composant de la construction: Murs Partie à sonder: Plinthes	
R+2 - Sanit etud	Identifiant: Matériau160 Réf. prélèvement/échantillon: ech160 Description: Faïence+colle Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Faïence	
	Identifiant: Matériau161 Réf. prélèvement/échantillon: ech161 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: Mur Partie à sonder: Enduits	
	Identifiant: Matériau162 Réf. prélèvement/échantillon: ech162 Description: Enduit cloison brique Composant de la construction: Cloison Partie à sonder: Enduit	
	Identifiant: Matériau163 Réf. prélèvement/échantillon: ech163 Description: Mortier de scellement Composant de la construction: Trappe de visite Partie à sonder: Mortier de scellement	
	Identifiant: Matériau164 Réf. prélèvement/échantillon: ech164 Description: Joint entre élément VMC Composant de la construction: VMC Partie à sonder: Joints sur conduit métallique	

Pré-Rapport

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

6. – Signatures

Nota : *Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par* ***I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Fait à **FONTAINE**, le **03/08/2020**

Par : BURRIAT Axel

Cachet de l'entreprise

CDIM SAS
2 rue Colonel Chambonnet
69500 BRON
mail: cdim@cdim-expertises.fr
Tel: 04 82 54 01 10
RCS 504 357 203

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2020/02106

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

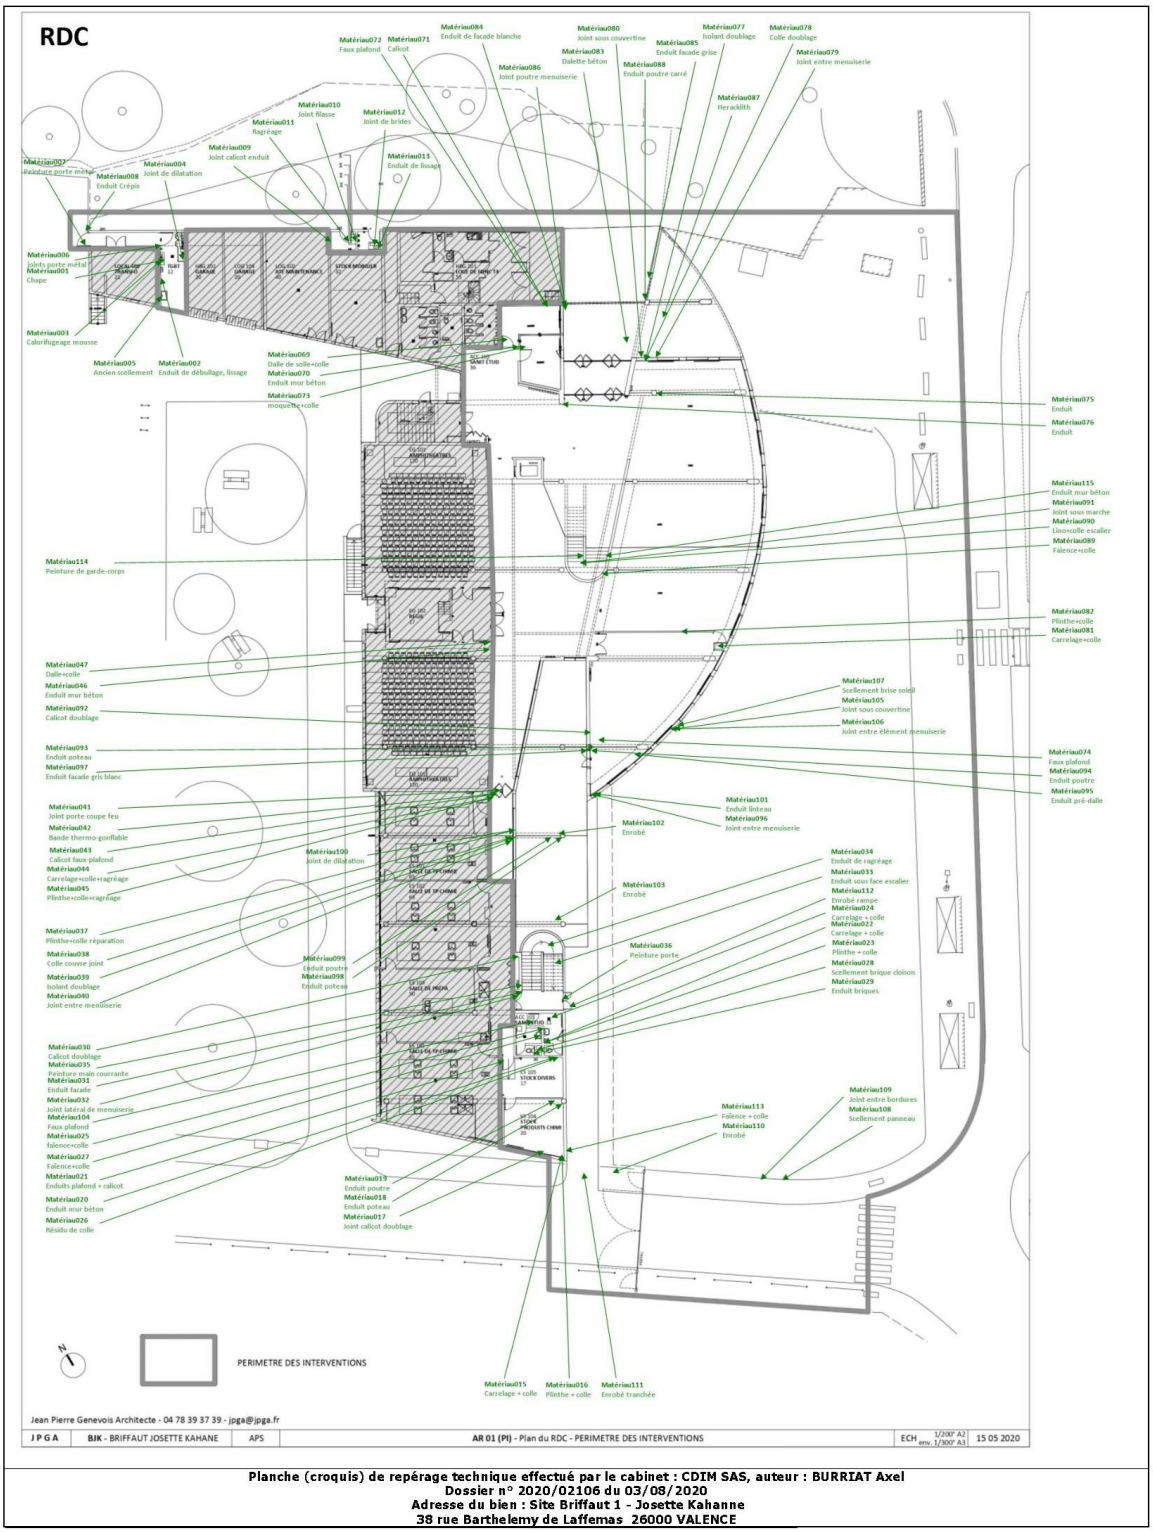


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CDIM SAS, auteur : BURRIAT Axel
Dossier n° 2020/02106 du 03/08/2020
Adresse du bien : Site Briffaut 1 - Josette Kahanne
38 rue Barthelemy de Laffemas 26000 VALENCE

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

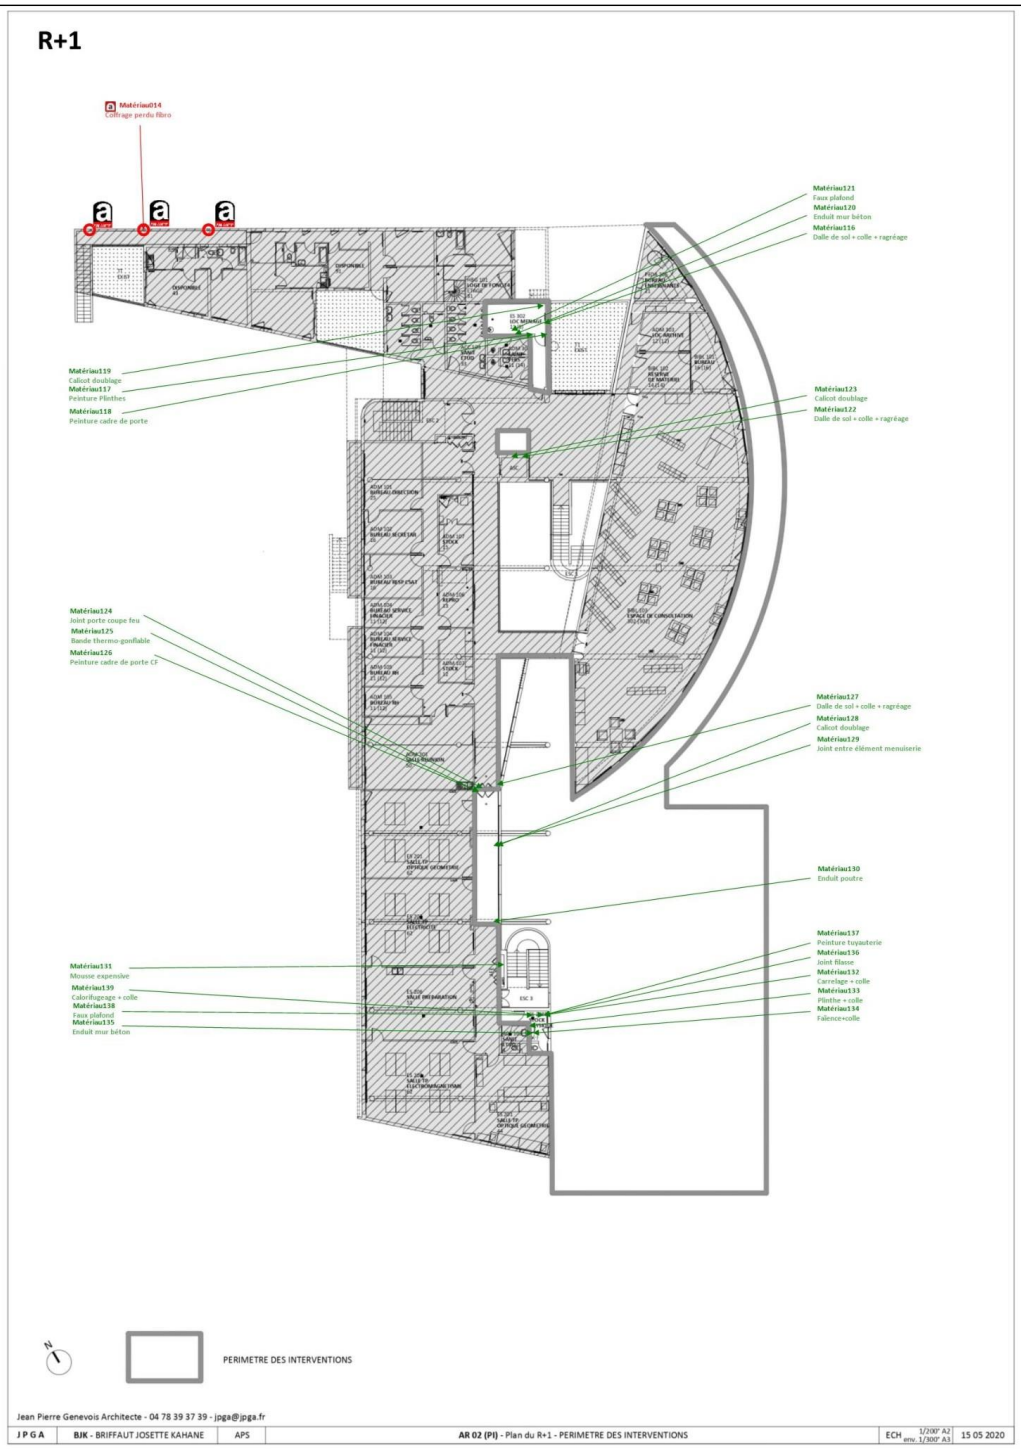


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CDIM SAS, auteur : BURRIAT Axel
Dossier n° 2020/02106 du 03/08/2020
Adresse du bien : Site Briffaut 1 - Josette Kahanne
38 rue Barthelemy de Laffemas 26000 VALENCE

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

R+2

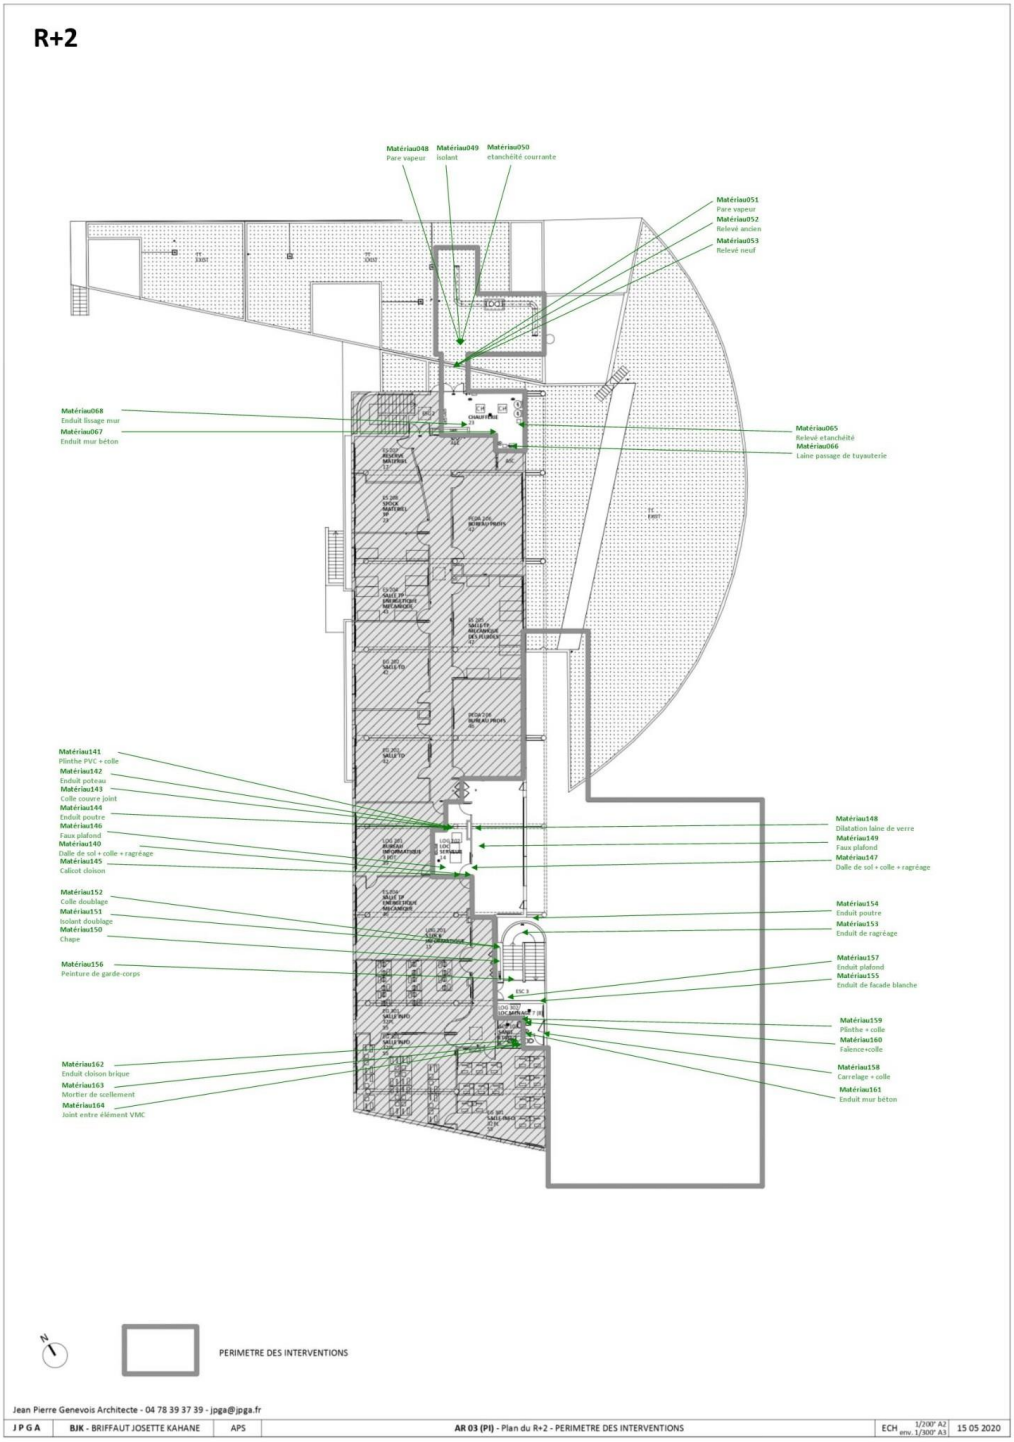
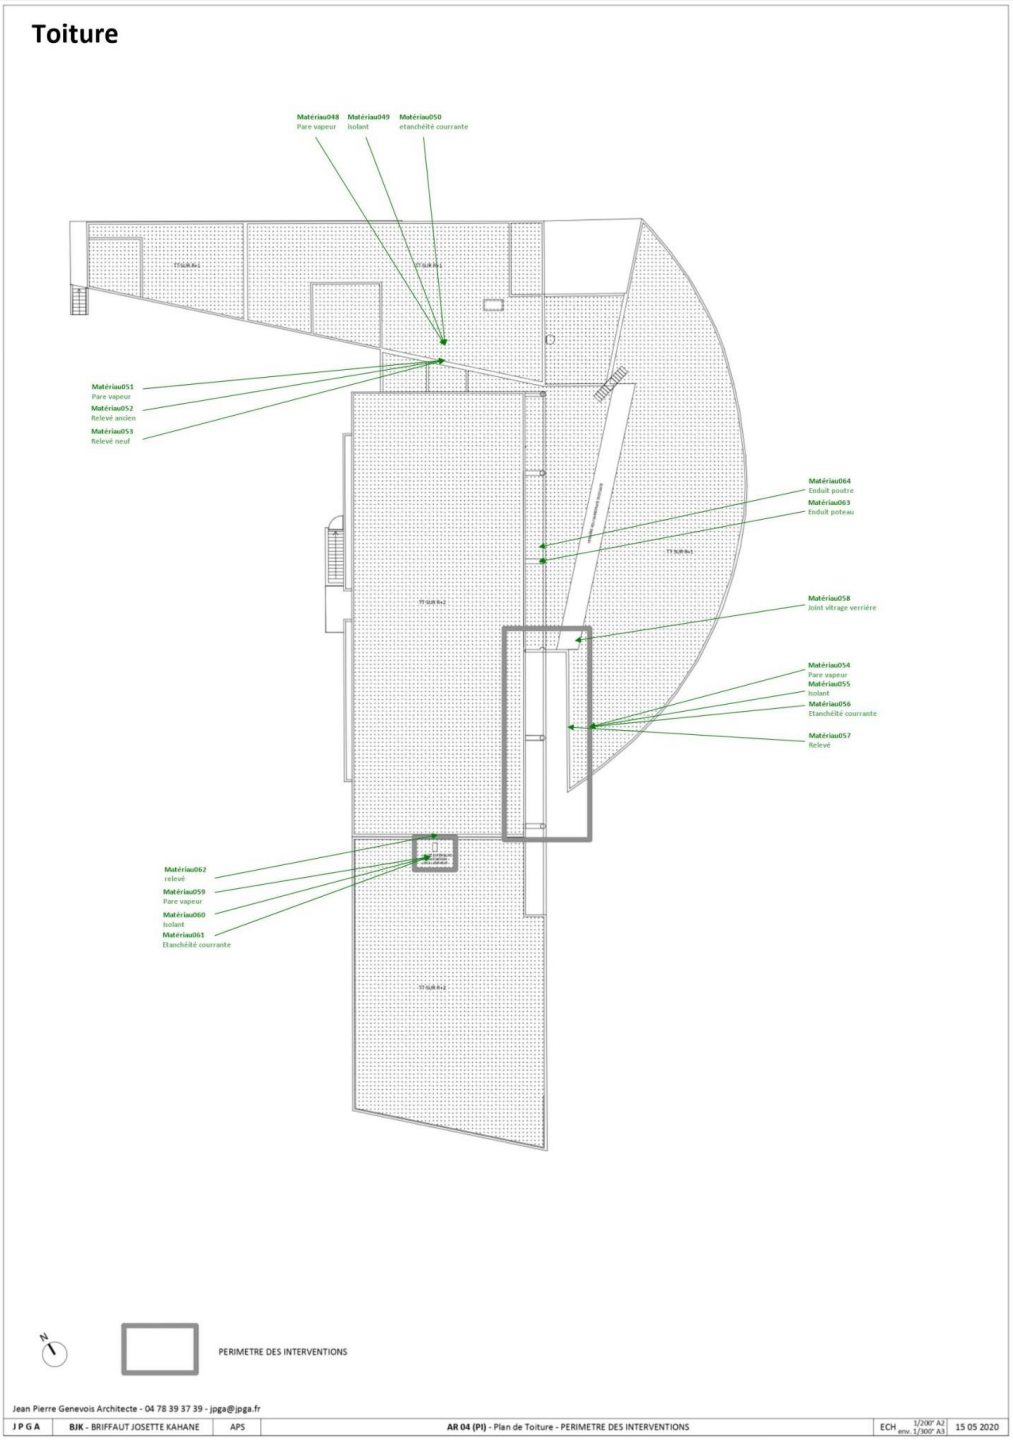


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CDIM SAS, auteur : BURRIAT Axel
Dossier n° 2020/02106 du 03/08/2020
Adresse du bien : Site Briffaut 1 - Josette Kahanne
38 rue Barthelemy de Laffemas 26000 VALENCE

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Toiture



Jean Pierre Genevois Architecte - 04 78 39 37 39 - jpga@jpga.fr

J P G A	BJK - BRIFFAUT JOSETTE KAHANE	APS	AR 04 (PI) - Plan de Toiture - PERIMETRE DES INTERVENTIONS	ECH 1/200° A2 env. 1/300° A3 — 15 05 2020

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CDIM SAS, auteur : BURRIAT Axel
Dossier n° 2020/02106 du 03/08/2020
Adresse du bien : Site Briffaut 1 - Josette Kahanne
38 rue Barthelemy de Laffemas 26000 VALENCE

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Copie des rapports d'essais :

Pré-Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

CDIM
Monsieur Axel BURRIAT
122 Avenue du Vercors
38600 FONTAINE

Numéro de dossier : 20Y018104
Référence de dossier : Dossier: 2020/02106

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 20Y018104-001 - Référence *ech001 - Sol - Revetement de sol - Chape - RDC - TGBT*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-002 - Référence *ech002 - Mur - Enduit de lissage - Enduit de debullage, lissage - RDC - TGBT*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-003 - Référence *ech003 - Tuyauterie - Calorifuge - Calorifugeage mousse - RDC - TGBT* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-004 - Référence *ech004 - Plafond - Joint de dilatation - Joint de dilatation - RDC - TGBT*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-005 - Référence *ech005 - Mur - Mortier de scellement - Ancien scellement - RDC - TGBT*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-006 - Référence *ech006 - Porte - joints - joints porte metal - RDC - TGBT*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-007 - Référence *ech007 - Porte - Peinture porte metal - Peinture porte metal - RDC - TGBT*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 20Y018104-008 - Référence *ech008 - Facade exterieur - Enduit sur Beton - Enduit Crepis - Exterieur* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-009 - Référence *ech009 - Mur - Joint - Joint calicot enduit - RDC - General eau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-010 - Référence *ech010 - Reseau de distribution - Joints - Joint filasse - RDC - General eau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-011 - Référence *ech011 - Planchers et planchers techniques - Ragreage - Ragreage - RDC - General gaz*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-012 - Référence *ech012 - Conduits - Joint de brides - Joint de brides - RDC - General gaz*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-013 - Référence *ech013 - Murs - Enduit de lissage - Enduit de lissage - RDC - General gaz*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-014 - Référence *ech014 - Poteau - Coffrage perdu - Coffrage perdu fibro - RDC - General gaz*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoa Lda.

- N° 20Y018104-015 - Référence *ech015 - Sols - Carrelage + colle - Carrelage + colle - RDC - Stock produits chimi*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-016 - Référence *ech016 - Murs - Colle des plinthes - Plinthe + colle - RDC - Stock produits chimi*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-017 - Référence *ech017 - Mur - Joint calicot - Joint calicot doublage - RDC - Stock produits chimi*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-018 - Référence *ech018 - Poteaux - Enduit - Enduit poteau - RDC - Stock produits chimi*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 20Y018104-019 - Référence *ech019 - Poutre - Enduit - Enduit poutre - RDC - Stock produits chimi*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-020 - Référence *ech020 - Murs - Enduit - Enduit mur beton - RDC - Stock divers*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-021 - Référence *ech021 - Plafond - Enduits - Enduits plafond + calicot - RDC - Stock divers*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-022 - Référence *ech022 - Sols - Carrelage + colle - Carrelage + colle - RDC - Sanit etud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-023 - Référence *ech023 - Murs - Plinthes - Plinthe + colle - RDC - Sanit etud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-024 - Référence *ech024 - Sols - Carrelage + colle - Carrelage + colle - RDC - Sanit etud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-025 - Référence *ech025 - Murs - faience - faience+colle - RDC - Sanit etud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-026 - Référence *ech026 - Mur - Colle - Residu de colle - RDC - Sanit etud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-027 - Référence *ech027 - Mur - Faience - Faience+colle - RDC - Sanit etud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-028 - Référence *ech028 - Cloison - Scellement - Scellement brique cloison - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-029 - Référence *ech029 - Cloison - Cloison brique - Enduit briques - RDC - Sanit etud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-030 - Référence *ech030 - Cloison - Cloison doublage - Calicot doublage - RDC - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 20Y018104-031 - Référence *ech031 - Mur - Facade - Enduit facade - RDC - escalier exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-032 - Référence *ech032 - Porte - Joint - Joint lateral de menuiserie - RDC - escalier exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-033 - Référence *ech033 - Escalier - Enduit - Enduit sous face escalier - RDC - escalier exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-034 - Référence *ech034 - Sol - Enduit de ragreage - Enduit de ragreage - RDC - escalier exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-035 - Référence *ech035 - Mur - Main courrante - Peinture main courrante - RDC - escalier exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-036 - Référence *ech036 - Porte - Porte metallique - Peinture porte - RDC - escalier exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-037 - Référence *ech037 - Mur - Plinthe - Plinthe+colle reparation - RDC - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-038 - Référence *ech038 - Mur - Couvre joint de dilation - Colle couvre joint - RDC - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-039 - Référence *ech039 - Mur - Doublage - Isolant doublage - RDC - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-040 - Référence *ech040 - Mur - Menuiserie - Joint entre menuiserie - RDC - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-041 - Référence *ech041 - Porte - Porte coupe feu - Joint porte coupe feu - RDC - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 20Y018104-042 - Référence *ech042 - Porte - Porte coupe feu - Bande thermo-gonflable - RDC - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-043 - Référence *ech043 - Plafond - Faux plafond - Calicot faux-plafond - RDC - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-044 - Référence *ech044 - sol - carrelage origine 10*10 - Carrelage+colle+ragreage - RDC - Amphitheatres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-045 - Référence *ech045 - Sol - Plinthe origine 10*10 - Plinthe+colle+ragreage - RDC - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-046 - Référence *ech046 - Mur - Mur beton - Enduit mur beton - RDC - Amphitheatres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-047 - Référence *ech047 - Sol - Dalle de sol - Dalle+colle - RDC - Amphitheatres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-048 - Référence *ech048 - Toiture - etancheite et isolation - Pare vapeur - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-049 - Référence *ech049 - Toiture - etancheite et isolation - isolant - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-050 - Référence *ech050 - Toiture - etancheite et isolation - etancheite courrante - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-051 - Référence *ech051 - Toiture - Etancheite et isolation - Pare vapeur - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-052 - Référence *ech052 - Toiture - Etancheite et isolation - Releve ancien - R+3 - Toiture* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-053 - Référence *ech053 - Toiture - Etancheite et isolation - Releve neuf - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 20Y018104-054 - Référence *ech054 - Toiture - Etancheite et isolation - Pare vapeur - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-055 - Référence *ech055 - Toiture - Etancheite et isolation - Isolant - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-056 - Référence *ech056 - Toiture - Etancheite et isolation - Etancheite courrante - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-057 - Référence *ech057 - Toiture - Etancheite et isolation - Releve - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-058 - Référence *ech058 - Toiture - vitrage verriere - Joint vitrage verriere - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-059 - Référence *ech059 - Toiture - Etancheite et isolation - Pare vapeur - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-060 - Référence *ech060 - Toiture - Etancheite et isolation - Isolant - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-061 - Référence *ech061 - Toiture - Etancheite et isolation - Etancheite courrante - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-062 - Référence *ech062 - Toiture - Etancheite et isolation - releve - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-063 - Référence *ech063 - Toiture - Poteau - Enduit poteau - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-064 - Référence *ech064 - Toiture - Poutre - Enduit poutre - R+3 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-065 - Référence *ech065 - Sol - Etancheite - Releve etancheite - R+2 - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 20Y018104-066 - Référence *ech066 - Sol - Passage tuyauterie - Laine passage de tuyauterie - R+2 - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-067 - Référence *ech067 - Mur - Mur beton - Enduit mur beton - R+2 - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-068 - Référence *ech068 - Mur - Mur beton - Enduit lissage mur - R+2 - Chaufferie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-069 - Référence *ech069 - Sol - Dalle de sol - Dalle de solle+colle - RDC - BDE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-070 - Référence *ech070 - Mur - Mur beton - Enduit mur beton - RDC - BDE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-071 - Référence *ech071 - Mur - cloison - Calicot - RDC - BDE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-072 - Référence *ech072 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - RDC - BDE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-073 - Référence *ech073 - Sol - moquette - moquette+colle - RDC - Local tech*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-074 - Référence *ech074 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - RDC - Cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-075 - Référence *ech075 - Poteau - Enduit poteau - Enduit - RDC - Hall*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-076 - Référence *ech076 - Poutre - Enduit poutre - Enduit - RDC - Hall*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-077 - Référence *ech077 - Mur - Mur doublage - Isolant doublage - RDC - Hall*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 20Y018104-078 - Référence *ech078 - Mur - Mur doublage - Colle doublage - RDC - Hall*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-079 - Référence *ech079 - Mur - Menuiserie - Joint entre element menuiserie - RDC - Hall*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-080 - Référence *ech080 - Mur - Joint - Joint sous couvertine - RDC - Hall*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-081 - Référence *ech081 - Sol - Carrelage - Carrelage+colle - RDC - Hall*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-082 - Référence *ech082 - Sol - Plinthe - Plinthe+colle - RDC - Hall*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-083 - Référence *ech083 - sol - Dalette beton - Dalette beton - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-084 - Référence *ech084 - Mur - Facade blanche - Enduit de facade blanche - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-085 - Référence *ech085 - Mur - Facade grise - Enduit facade grise - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-086 - Référence *ech086 - Mur - poutre menuiserie - Joint poutre menuiserie - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-087 - Référence *ech087 - Plafond - Heracklith - Heracklith - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-088 - Référence *ech088 - Poutre - Poutre - Enduit poutre carre - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-089 - Référence *ech089 - Escalier - Faience - Faience+colle - RDC - Escalier interieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 20Y018104-090 - Référence *ech090 - Sol - Sol escalier - Lino+colle escalier - RDC - Escalier interieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-091 - Référence *ech091 - Escalier - Sous marche - Joint sous marche - RDC - Escalier interieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-092 - Référence *ech092 - Mur - Doublage - Calicot doublage - RDC - Cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-093 - Référence *ech093 - Poteau - Enduit poteau - Enduit poteau - RDC - Cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-094 - Référence *ech094 - Plafond - Poutre plafond - Enduit poutre - RDC - Cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-095 - Référence *ech095 - Plafond - pre-dalle - Enduit pre-dalle - RDC - Cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-096 - Référence *ech096 - Mur - Menuiserie - Joint entre menuiserie - RDC - Cafeteria*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-097 - Référence *ech097 - Mur - Facade gris blanc - Enduit facade gris blanc - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-098 - Référence *ech098 - Poteau - Enduit poteau - Enduit poteau - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-099 - Référence *ech099 - Poutre - Enduit poutre - Enduit poutre - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-100 - Référence *ech100 - Mur - Joint dilatation - Joint de dilatation - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y018104-101 - Référence *ech101 - Mur - Linteau - Enduit linteau - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 20Y018104-102 - Référence *ech104 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - RDC - Sanit etud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD EST SAS
Referent Sous Traitant
2 Rue Chanoine Ploton
42000 Saint-Etienne

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 1/20
Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	20Y018104-001 - ech001 - Sol - Revetement de sol - Chape - RDC - TGBT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	20Y018104-002 - ech002 - Mur - Enduit de lissage - Enduit de debullage, lissage - RDC - TGBT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (granulaire) (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	20Y018104-003 - ech003 - Tuyauterie - Calorifuge - Calorifugeage mousse - RDC - TGBT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	20Y018104-004 - ech004 - Plafond - Joint de dilatation - Joint de dilatation - RDC - TGBT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	20Y018104-005 - ech005 - Mur - Mortier de scellement - Ancien scellement - RDC - TGBT	Matériau semi-dur (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	20Y018104-006 - ech006 - Porte - joints - joints porte metal - RDC - TGBT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	20Y018104-007 - ech007 - Porte - Peinture porte metal - Peinture porte metal - RDC - TGBT	Matériau (marron) ; matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau de type peinture (gris) (foncé)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 2/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008	20Y018104-008 - ech008 - Facade exterieur - Enduit sur Beton - Enduit Crepis - Exterieur	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	20Y018104-009 - ech009 - Mur - Joint - Joint calicot enduit - RDC - General eau	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	20Y018104-010 - ech010 - Reseau de distribution - Joints - Joint filasse - RDC - General eau	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau souple (fibreux) (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	20Y018104-011 - ech011 - Planchers et planchers techniques - Ragreage - Ragreage - RDC - General gaz	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	20Y018104-012 - ech012 - Conduits - Joint de brides - Joint de brides - RDC - General gaz	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	20Y018104-013 - ech013 - Murs - Enduit de lissage - Enduit de lissage - RDC - General gaz	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 3/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
014	20Y018104-014 - ech014 - Poteau - Coffrage perdu - Coffrage perdu fibro - RDC - General gaz	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
015	20Y018104-015 - ech015 - Sols - Carrelage + colle - Carrelage + colle - RDC - Stock produits chimi	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	20Y018104-016 - ech016 - Murs - Colle des plinthes - Plinthe + colle - RDC - Stock produits chimi	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (brillant) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (brillant) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	20Y018104-017 - ech017 - Mur - Joint calicot - Joint calicot doublage - RDC - Stock produits chimi	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 4/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
018	20Y018104-018 - ech018 - Poteaux - Enduit - Enduit poteau - RDC - Stock produits chimi	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	20Y018104-019 - ech019 - Poutre - Enduit - Enduit poutre - RDC - Stock produits chimi	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	20Y018104-020 - ech020 - Murs - Enduit - Enduit mur beton - RDC - Stock divers	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	20Y018104-021 - ech021 - Plafond - Enduits - Enduits plafond + calicot - RDC - Stock divers	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	20Y018104-022 - ech022 - Sols - Carrelage + colle - Carrelage + colle - RDC - Sanit etud	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 5/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
023	20Y018104-023 - ech023 - Murs - Plinthes - Plinthe + colle - RDC - Sanit etud	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	20Y018104-024 - ech024 - Sols - Carrelage + colle - Carrelage + colle - RDC - Sanit etud	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	20Y018104-025 - ech025 - Murs - faience - faience+colle - RDC - Sanit etud	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	20Y018104-026 - ech026 - Mur - Colle - Residu de colle - RDC - Sanit etud	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	20Y018104-027 - ech027 - Mur - Faience - Faience+colle - RDC - Sanit etud	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 6/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)(i)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	20Y018104-028 - ech028 - Cloison - Scellement - Scellement brique cloison - Exterieur	Matériau semi-dur (orange) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	20Y018104-029 - ech029 - Cloison - Cloison brique - Enduit briques - RDC - Sanit etud	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)(i)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type brique (orange) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type brique (orange)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	20Y018104-030 - ech030 - Cloison - Cloison doublage - Calicot doublage - RDC - Couloir	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige)(i)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	20Y018104-031 - ech031 - Mur - Facade - Enduit facade - RDC - escalier exterieur					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0095 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 7/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	20Y018104-032 - ech032 - Porte - Joint - Joint lateral de menuiserie - RDC - escalier exterieur	Matériau souple de type joint (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	20Y018104-033 - ech033 - Escalier - Enduit - Enduit sous face escalier - RDC - escalier exterieur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	20Y018104-034 - ech034 - Sol - Enduit de ragreage - Enduit de ragreage - RDC - escalier exterieur	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	20Y018104-035 - ech035 - Mur - Main courrante - Peinture main courrante - RDC - escalier exterieur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	20Y018104-036 - ech036 - Porte - Porte metallique - Peinture porte - RDC - escalier exterieur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	20Y018104-037 - ech037 - Mur - Plinthe - Plinthe+colle reparation - RDC - Couloir	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	20Y018104-038 - ech038 - Mur - Couvre joint de dilation - Colle couvre joint - RDC - Couloir					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 8/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau souple de type joint (collant) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039 (1)	20Y018104-039 - ech039 - Mur - Doublage - Isolant doublage - RDC - Couloir	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
040	20Y018104-040 - ech040 - Mur - Menuiserie - Joint entre menuiserie - RDC - Couloir	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	20Y018104-041 - ech041 - Porte - Porte coupe feu - Joint porte coupe feu - RDC - Couloir	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	20Y018104-042 - ech042 - Porte - Porte coupe feu - Bande thermo-gonflable - RDC - Couloir	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	20Y018104-043 - ech043 - Plafond - Faux plafond - Calicot faux-plafond - RDC - Couloir	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 9/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
044 (2)	20Y018104-044 - ech044 - sol - carrelage origine 10*10 - Carrelage+colle+ragreage - RDC - Amphitheatres	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	20Y018104-045 - ech045 - Sol - Plinthe origine 10*10 - Plinthe+colle+ragreage - RDC - Couloir	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	20Y018104-046 - ech046 - Mur - Mur beton - Enduit mur beton - RDC - Amphitheatres	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	20Y018104-047 - ech047 - Sol - Dalle de sol - Dalle+colle - RDC - Amphitheatres	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau (fibreux) (de différentes couleurs) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	20Y018104-048 - ech048 - Toiture - etancheite et isolation - Pare vapeur - R+3 - Toiture	Matériau semi-dur (fibreux) (marron) en traces ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 10/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
049	20Y018104-049 - ech049 - Toiture - etancheite et isolation - isolant - R+3 - Toiture	Matériau de type mousse (beige) ; matériau (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050 (3)	20Y018104-050 - ech050 - Toiture - etancheite et isolation - etancheite courrante - R+3 - Toiture	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
051	20Y018104-051 - ech051 - Toiture - Etancheite et isolation - Pare vapeur - R+3 - Toiture	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	20Y018104-052 - ech052 - Toiture - Etancheite et isolation - Releve ancien - R+3 - Toiture	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (3)	20Y018104-053 - ech053 - Toiture - Etancheite et isolation - Releve neuf - R+3 - Toiture	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	20Y018104-054 - ech054 - Toiture - Etancheite et isolation - Pare vapeur - R+3 - Toiture	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055 (3)	20Y018104-055 - ech055 - Toiture - Etancheite et isolation - Isolant - R+3 - Toiture	Matériau de type mousse (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0095 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 11/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
056 (3) (4)	20Y018104-056 - ech056 - Toiture - Etancheite et isolation - Etancheite courrante - R+3 - Toiture	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	20Y018104-057 - ech057 - Toiture - Etancheite et isolation - Releve - R+3 - Toiture	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	20Y018104-058 - ech058 - Toiture - vitrage verriere - Joint vitrage verriere - R+3 - Toiture	Matériau (marron) ; matériau souple de type joint (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	20Y018104-059 - ech059 - Toiture - Etancheite et isolation - Pare vapeur - R+3 - Toiture	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060 (3) (5)	20Y018104-060 - ech060 - Toiture - Etancheite et isolation - Isolant - R+3 - Toiture	Matériau de type mousse (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
061	20Y018104-061 - ech061 - Toiture - Etancheite et isolation - Etancheite courrante - R+3 - Toiture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type aluminium ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	20Y018104-062 - ech062 - Toiture - Etancheite et isolation - releve - R+3 - Toiture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	20Y018104-063 - ech063 - Toiture - Poteau - Enduit poteau - R+3 - Toiture	Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0095 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 12/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
064	20Y018104-064 - ech064 - Toiture - Poutre - Enduit poutre - R+3 - Toiture	Matériau dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065 (3)	20Y018104-065 - ech065 - Sol - Etancheite - Releve etancheite - R+2 - Chaufferie	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (6)	20Y018104-066 - ech066 - Sol - Passage tuyauterie - Laine passage de tuyauterie - R+2 - Chaufferie	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
067	20Y018104-067 - ech067 - Mur - Mur beton - Enduit mur beton - R+2 - Chaufferie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	20Y018104-068 - ech068 - Mur - Mur beton - Enduit lissage mur - R+2 - Chaufferie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	20Y018104-069 - ech069 - Sol - Dalle de sol - Dalle de solle+colle - RDC - BDE	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (beige) ; matériau (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type revêtement de sol (collant) (marron) ; matériau (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	20Y018104-070 - ech070 - Mur - Mur beton - Enduit mur beton - RDC - BDE					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0095 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 13/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	20Y018104-071 - ech071 - Mur - cloison - Calicot - RDC - BDE	Matériau fibreux de type papier peint (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
072	20Y018104-072 - ech072 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - RDC - BDE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	20Y018104-073 - ech073 - Sol - moquette - moquette+colle - RDC - Local tech	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau souple (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	20Y018104-074 - ech074 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - RDC - Cafeteria	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	20Y018104-075 - ech075 - Poteau - Enduit poteau - Enduit - RDC - Hall	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	20Y018104-076 - ech076 - Poutre - Enduit poutre - Enduit - RDC - Hall					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 14/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077 (7)	20Y018104-077 - ech077 - Mur - Mur doublage - Isolant doublage - RDC - Hall	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
078	20Y018104-078 - ech078 - Mur - Mur doublage - Colle doublage - RDC - Hall	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
079	20Y018104-079 - ech079 - Mur - Menuiserie - Joint entre element menuiserie - RDC - Hall	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	20Y018104-080 - ech080 - Mur - Joint - Joint sous couvertine - RDC - Hall	Matériau souple de type joint (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	20Y018104-081 - ech081 - Sol - Carrelage - Carrelage+colle - RDC - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	20Y018104-082 - ech082 - Sol - Plinthe - Plinthe+colle - RDC - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 15/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
083	20Y018104-083 - ech083 - sol - Dalette beton - Dalette beton - Exterieur	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	20Y018104-084 - ech084 - Mur - Facade blanche - Enduit de facade blanche - Exterieur	Matériau dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	20Y018104-085 - ech085 - Mur - Facade grise - Enduit facade grise - Exterieur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	20Y018104-086 - ech086 - Mur - poutre menuiserie - Joint poutre menuiserie - Exterieur	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	20Y018104-087 - ech087 - Plafond - Heracklith - Heracklith - Exterieur	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	20Y018104-088 - ech088 - Poutre - Poutre - Enduit poutre carre - Exterieur					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 16/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	20Y018104-089 - ech089 - Escalier - Faience - Faience+colle - RDC - Escalier interieur	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	20Y018104-090 - ech090 - Sol - Sol escalier - Lino+colle escalier - RDC - Escalier interieur	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	20Y018104-091 - ech091 - Escalier - Sous marche - Joint sous marche - RDC - Escalier interieur	Matériau (noir) ; matériau souple de type joint (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (fibreux) (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (fibreux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)(i)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	20Y018104-092 - ech092 - Mur - Doublage - Calicot doublage - RDC - Cafeteria					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0095 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 17/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
093	20Y018104-093 - ech093 - Poteau - Enduit poteau - Enduit poteau - RDC - Cafeteria	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	20Y018104-094 - ech094 - Plafond - Poutre plafond - Enduit poutre - RDC - Cafeteria	Matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	20Y018104-095 - ech095 - Plafond - pre-dalle - Enduit pre-dalle - RDC - Cafeteria	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (i)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	20Y018104-096 - ech096 - Mur - Menuiserie - Joint entre menuiserie - RDC - Cafeteria	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	20Y018104-097 - ech097 - Mur - Facade gris blanc - Enduit facade gris blanc - Exterieur					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 18/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (granulaire) (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	20Y018104-098 - ech098 - Poteau - Enduit poteau - Enduit poteau - Exterieur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	20Y018104-099 - ech099 - Poutre - Enduit poutre - Enduit poutre - Exterieur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur (granulaire) (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	20Y018104-100 - ech100 - Mur - Joint dilatation - Joint de dilatation - Exterieur	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 19/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
101	20Y018104-101 - ech101 - Mur - Linteau - Enduit linteau - Exterieur	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	20Y018104-102 - ech104 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - RDC - Sanit etud	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, MO/HBA/MAT/S2-06 : version 04 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 4: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5: "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur http://www.eurofins.pt.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034913-01 Version du : 13/07/2020 05:25 Page 20/20

Dossier N° : 20EK049780 Date de réception : 09/07/2020
Référence dossier client: 20Y018104 - Dossier: 2020/02106

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(2) Un matériau semi-dur (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(3) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(4) Un matériau de type mousse (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(5) Un matériau (bitumineux) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(6) Un matériau semi-dur (marron); matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(7) Un matériau (pulvérullent) (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Validé et approuvé par :

Joana Ramalho

Joana Ramalho
Technicienne analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0095 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

CDIM
Monsieur Axel BURRIAT
122 Avenue du Vercors
38600 FONTAINE

Numéro de dossier : 20Y017688
Référence de dossier : Dossier: 2020/02106

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 20Y017688-001 - Référence *ech102 - Sol - Enrobe - Enrobe - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20Y017688-002 - Référence *ech103 - Sol - Enrobe - Enrobe - Exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD EST SAS
Referent Sous Traitant
2 Rue Chanoine Ploton
42000 Saint-Etienne

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034679-01 Version du : 10/07/2020 16:11 Page 1/2
Dossier N° : 20EK048001 Date de réception : 08/07/2020
Référence dossier client: 20Y017688 - Dossier: 2020/02106

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	20Y017688-001 - ech102 - Sol - Enrobe - Enrobe - Exterieur	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	20Y017688-002 - ech103 - Sol - Enrobe - Enrobe - Exterieur	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, MO/HBA/MAT/S2-06 : version 04 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 4: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5: "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur http://www.eurofins.pt.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins **Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-034679-01 Version du : 10/07/2020 16:11 Page 2/2

Dossier N° : 20EK048001 Date de réception : 08/07/2020
Référence dossier client: 20Y017688 - Dossier: 2020/02106

Validé et approuvé par :



Alexandre Ferreira
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0006 ISO/IEC 17025 Ensaios

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

CDIM
Monsieur Axel BURRIAT
122 Avenue du Vercors
38600 FONTAINE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 1/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
001	20Y018898-001	ech105 - Mur - Joint - Joint sous couvertine - Exterieur	(pulvérulent) en traces (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	20Y018898-002	ech106 - Mur - Menuiserie - Joint entre element menuiserie - Exterieur	(pulvérulent) en traces (gris) (foncé) ; matériau souple de type joint (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	20Y018898-003	ech107 - Brise soleil - Scellement - Scellement brise soleil - Exterieur	(pulvérulent) en traces (gris) ; matériau souple de type joint (gris) (clair)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			(pulvérulent) en traces (gris) ; matériau souple de type joint (gris) (bleu)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	20Y018898-004	ech108 - Panneau - Scellement - Scellement panneau - Exterieur	(pulvérulent) en traces (beige) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (granulaire) (gris) (clair)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	20Y018898-005	ech109 - Bordure - Joint - Joint entre bordures - Exterieur	(pulvérulent) en traces (beige) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	20Y018898-006	ech110 - Sol - Enrobe - Enrobe - Exterieur	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir) ; (pulvérulent) en traces (beige)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	20Y018898-007	ech111 - Sol - Enrobe - Enrobe tranchee - Exterieur	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir) ; matériau semi-dur en traces (pulvérulent) (beige)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 2/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
008	20Y018898-008	ech112 - Sol - Enrobe - Enrobe rampe - Exterieur	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir) ; (pulvérulent) en traces (gris)	MET	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	20Y018898-009	ech113 - Facades - Colles de faience - Faience + colle - Exterieur	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) (tacheté) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	20Y018898-010	ech114 - Garde-corps - Peinture - Peinture de garde-corps - RDC - Escalier interieur	Matériau de type peinture (beige) (clair) + (foncé)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	20Y018898-011	ech115 - Mur - Enduits - Enduit mur beton - RDC - Escalier interieur	Matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; (pulvérulent) en traces (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	20Y018898-012	ech116 - Sol - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragreage - R+1 - Loc menage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; (pulvérulent) en traces (gris) (foncé)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	20Y018898-013	ech117 - Plinthes - Peinture - Peinture Plinthes - R+1 - Loc menage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) (clair)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 575 451 00054 TVA FR60 441 575 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 3/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture en traces (noir) ; matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; (pulvérulent) en traces (rose) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) (clair)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	20Y018898-014	ech118 - Cadre de Porte - Peinture - Peinture cadre de porte - R+1 - Loc menage	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	20Y018898-015	ech119 - Doublage - Cloison doublage - Calicot doublage - R+1 - Loc menage	Matériau de type peinture (beige) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre en traces (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	20Y018898-016	ech120 - Mur - Enduits - Enduit mur beton - R+1 - Loc menage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; (pulvérulent) en traces (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	20Y018898-017	ech121 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - R+1 - Loc menage	Matériau semi-dur en traces (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 4/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
018	20Y018898-018	ech122 - Sol - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragreage - R+1 - Hall	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (foncé)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (clair)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) en traces (pulvérulent) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	20Y018898-019	ech123 - Doublage - Cloison doublage - Calicot doublage - R+1 - Hall	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre en traces (beige)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	20Y018898-020	ech124 - Porte - Porte coupe feu - Joint porte coupe feu - R+1 - Couloir	Matériau de type peinture en traces (rouge) ; matériau souple de type joint (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	20Y018898-021	ech125 - Porte - Porte coupe feu - Bande thermo-gonflable - R+1 - Couloir	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (blanc) ; (pulvérulent) en traces (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 575 451 00054 TVA FR60 441 575 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 5/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
022	20Y018898-022	ech126 - Cadre de Porte CF - Peinture - Peinture cadre de porte CF - R+1 - Couloir	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	20Y018898-023	ech127 - Sol - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragreage - R+1 - Couloir	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (clair)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (foncé)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; (pulvérulent) en traces (gris) (foncé)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	20Y018898-024	ech128 - Doublage - Cloison doublage - Calicot doublage - R+1 - Couloir	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre en traces (blanc)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	20Y018898-025	ech129 - Mur - Menuiserie - Joint entre element menuiserie - R+1 - Couloir	Matériau souple de type joint (de différentes couleurs) ; (pulvérulent) en traces (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	20Y018898-026	ech130 - Poutre - Enduit poutre - Enduit poutre - R+1 - Couloir					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 6/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment en traces (pulvérulent) (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	20Y018898-027	ech131 - Rebouchage - Mousse expensive - Mousse expensive - R+1 - Couloir	Matériau souple bitumineux (noir) (rose)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	20Y018898-028	ech132 - Sols - Carrelage + colle - Carrelage + colle - R+1 - Stock physique	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) en traces (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	20Y018898-029	ech133 - Murs - Plinthes - Plinthe + colle - R+1 - Stock physique	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle en traces (gris) ; matériau semi-dur en traces (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	20Y018898-030	ech134 - Mur - Faience - Faience+colle - R+1 - Stock physique	Matériau de type peinture en traces (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle en traces (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	20Y018898-031	ech135 - Mur - Enduits - Enduit mur beton - R+1 - Stock physique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment en traces (pulvérulent) (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032 (1)	20Y018898-032	ech136 - Tuyauterie - Joint entre elements - Joint filasse - R+1 - Stock physique	Matériau de type peinture en traces (blanc) ; matériau souple de type joint (fibreux) (beige) ; (pulvérulent) en traces (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 7/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
033 (1)	20Y018898-033	ech137 - Tuyauterie - Peintures - Peinture tuyauterie - R+1 - Stock physique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau en traces (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	20Y018898-034	ech138 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - R+1 - Stock physique	Matériau semi-dur en traces (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; (pulvérulent) en traces (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	20Y018898-035	ech139 - Tuyauterie - Calorifugeage - Calorifugeage + colle - R+1 - Stock physique	Matériau de type mousse (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	20Y018898-036	ech140 - Sol - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragreage - R+2 - Loc serveur	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (clair)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) (foncé) ; matériau semi-dur en traces (gris) (clair)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	20Y018898-037	ech141 - Poteaux - Plinthes - Plinthe PVC + colle - R+2 - Loc serveur	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type aluminium (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type peinture (vert) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	20Y018898-038	ech142 - Poteau - Enduit poteau - Enduit poteau - R+2 - Loc serveur	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	20Y018898-039	ech143 - Mur - Couvre joint de dilation - Colle couvre joint - R+2 - Loc serveur					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 8/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type joint (collant) (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	20Y018898-040	ech144 - Poutre - Enduit poutre - Enduit poutre - R+2 - Loc serveur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment en traces (pulvérulent) (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	20Y018898-041	ech145 - Cloison - Cloison doublage - Calicot cloison - R+2 - Loc serveur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
042	20Y018898-042	ech146 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - R+2 - Loc serveur	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant en traces (beige) ; (pulvérulent) en traces (gris) (foncé)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau fibreux de type isolant (beige) ; (pulvérulent) en traces (blanc) ; (pulvérulent) en traces (gris) (foncé)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
043	20Y018898-043	ech147 - Sol - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragreage - R+2 - Couloir	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (foncé)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s) Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 575 451 00054 TVA FR60 441 575 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 9/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (foncé) ; (pulvérulent) en traces (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	20Y018898-044	ech148 - Qol - Joint dilatation - Dilatation laine de verre - R+2 - Couloir	Matériau semi-dur en traces (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; (pulvérulent) en traces (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
045	20Y018898-045	ech149 - Plafond - Faux plafond - Faux plafond - R+2 - Couloir	Matériau semi-dur en traces (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	20Y018898-046	ech150 - Sol - Chape - Chape - R+2 - Couloir	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047 (2)	20Y018898-047	ech151 - Mur - Mur doublage - Isolant doublage - R+2 - Couloir	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
048	20Y018898-048	ech152 - Mur - Mur doublage - Colle doublage - R+2 - Couloir	Matériau fibreux de type isolant en traces (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	20Y018898-049	ech153 - Sol - Enduit de ragreage - Enduit de ragreage - R+1 - Escalier exterieur	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	20Y018898-050	ech154 - Poutre - Enduit poutre - Enduit poutre - R+1 - Escalier exterieur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 10/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
051	20Y018898-051	ech155 - Mur - Facade blanche - Enduit de facade blanche - R+2 - Escalier exterieur	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			(pulvérulent) en traces (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	20Y018898-052	ech156 - Garde-corps - Peinture - Peinture de garde-corps - R+2 - Escalier exterieur	Matériau de type peinture (pulvérulent) (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	20Y018898-053	ech157 - Plafond - Enduit ciment - Enduit plafond - R+2 - Escalier exterieur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	20Y018898-054	ech158 - Sols - Carrelage + colle - Carrelage + colle - R+2 - Loc menage	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle en traces (gris) (clair)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	20Y018898-055	ech159 - Murs - Plinthes - Plinthe + colle - R+2 - Loc menage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle en traces (gris) ; (pulvérulent) en traces (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	20Y018898-056	ech160 - Mur - Faience - Faience+colle - R+2 - Sanit etud	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	20Y018898-057	ech161 - Mur - Enduits - Enduit mur beton - R+2 - Sanit etud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935 Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 — Version du : 20/07/2020 16:04 — Page 11/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 — Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 — Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Code échantillon client	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
					Nb	Type	
			Matériau de type peinture (beige) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (pulvérulent) en traces (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	20Y018898-058	ech162 - Cloison - Enduit - Enduit cloison brique - R+2 - Sanit etud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
			Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)(i)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	20Y018898-059	ech163 - Trappe de visite - Mortier de scellement - Mortier de scellement - R+2 - Sanit etud	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	20Y018898-060	ech164 - VMC - Joints sur conduit metallique - Joint entre element VMC - R+2 - Sanit etud	Matériau souple de type joint (transparent) ; (pulvérulent) en traces (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

eurofins

Eurofins CEBAT SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NM-036662-01 | Version du : 20/07/2020 16:04 | Page 12/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 20NM026272 | Référence de suivi du dossier N° : 20Y018898
Reçu au laboratoire sous-traitant le : 16/07/2020 | Date de réception : 15/07/2020
Date d'analyse : 17/07/2020
Référence Dossier : Dossier: 2020/02106

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Un matériau de type pulvérulent gris est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) Un matériau de type peinture bleue est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.



Donny De Leus
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION
N° 1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

Amiante

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

Mon Rapport

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
   Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
   b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
   c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
   En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction…). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants…) et les déchets issus du nettoyage (chiffon…) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

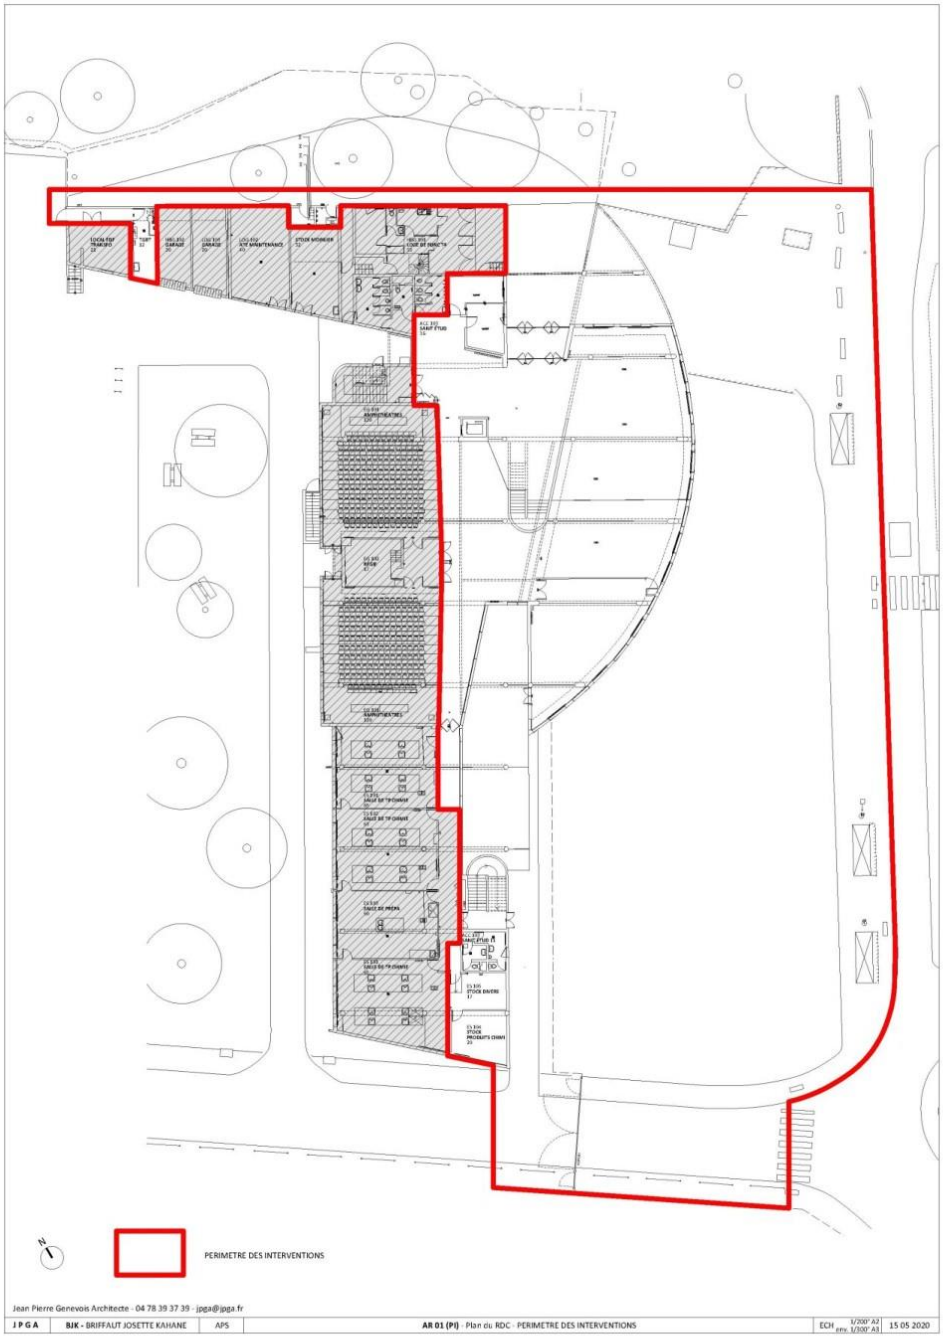
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

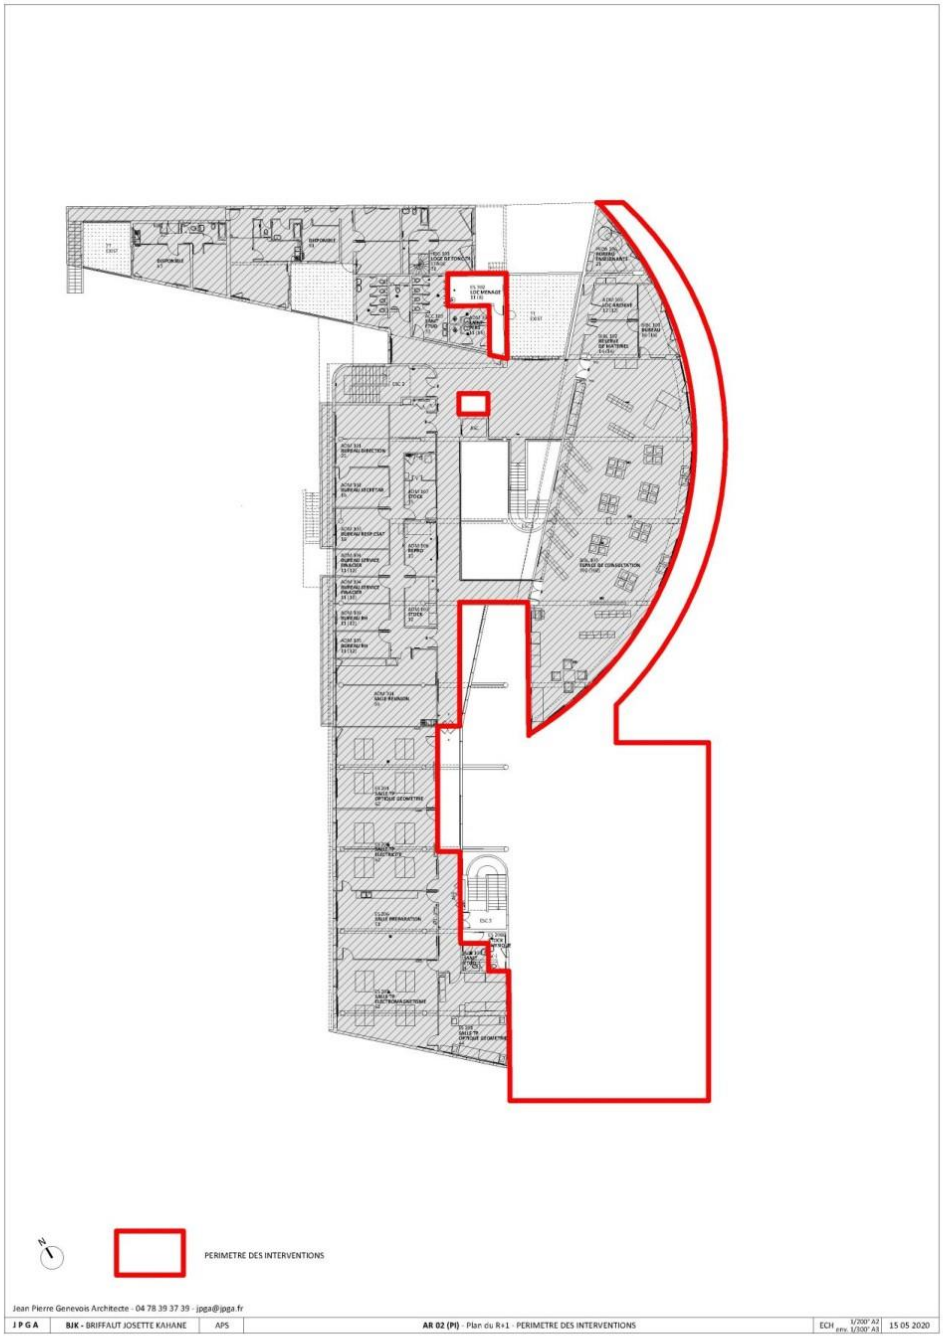
7.6 - Annexe - Autres documents

Pré-Rapport

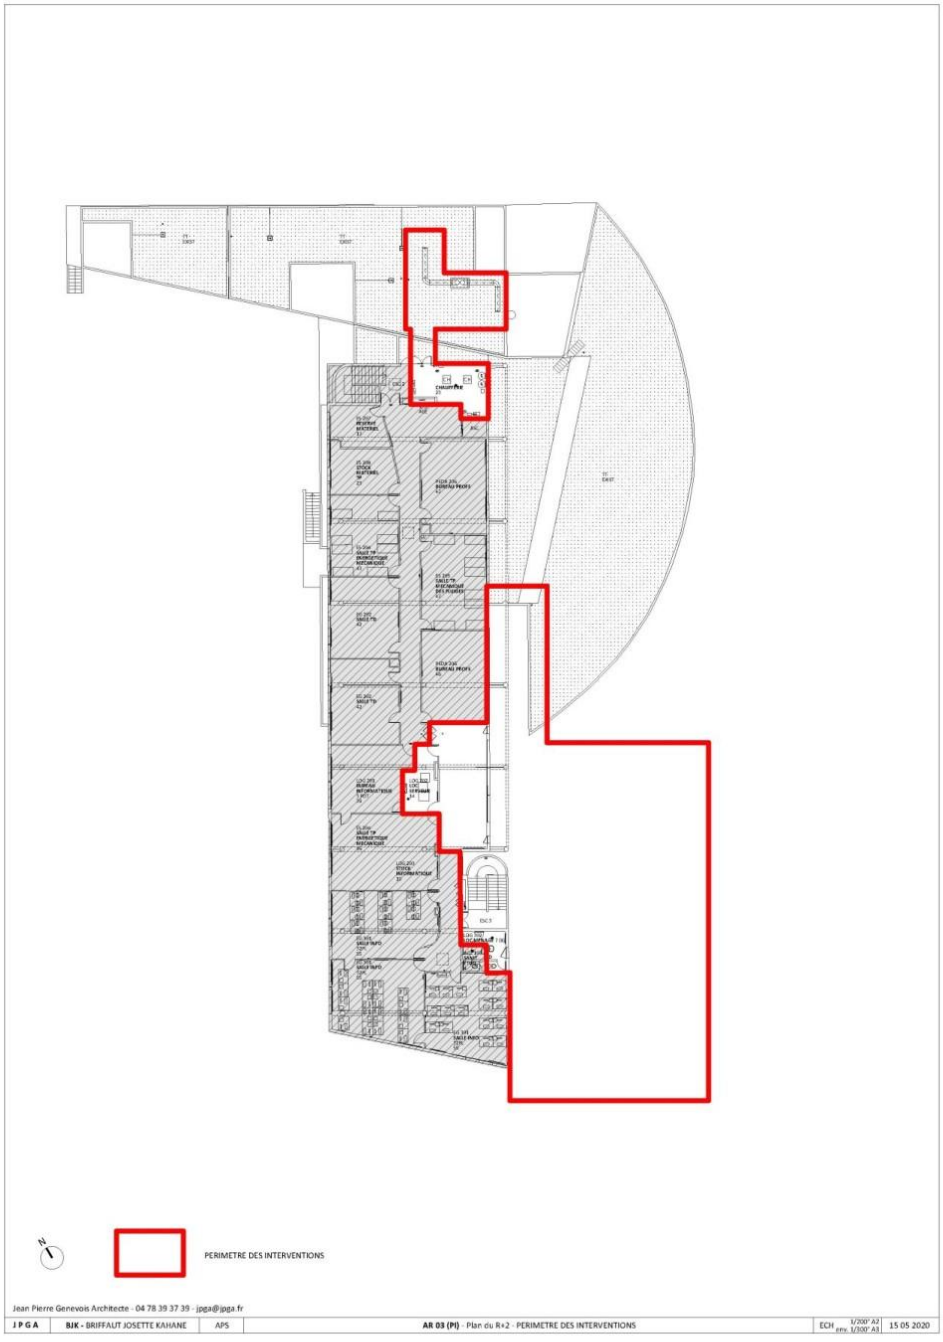
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante



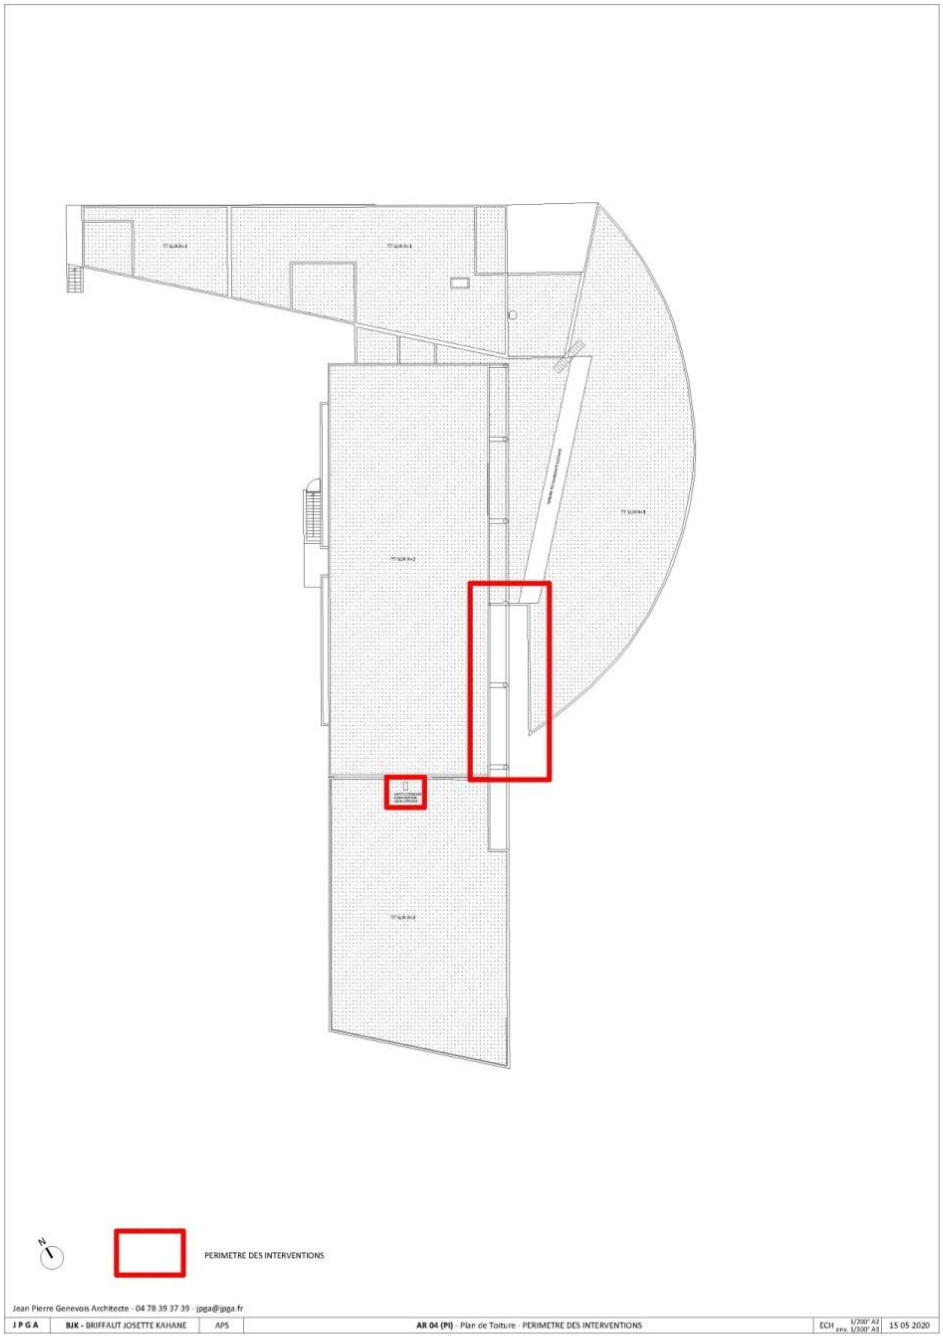
Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante



Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante



Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante



Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
05 56 30 95 75
08 97 50 56 06
contact@vdassocies.fr
N°ORIAS 13 010 220 (VD ASSOCIES)
Site ORIAS www.orias.fr

réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
CDIM
122 AV DU VERCORS
28600 FONTAINE
Est titulaire du contrat d'assurance n° 10272640004 ayant pris effet le 01/01/2019.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes : **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :**

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC DOSSIER AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION Y COMPRIS SUR TERRAINS ET ROCHES AMIANTIFERES
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR TOUS TYPES DE BATIMENTS, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS ET RECHERCHE DE METAUX LOURDS
PRELEVEMENTS D'AIRS ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE (SOUS TRAITEES)
BUILDING INFORMATION MODELING : PRISE DE MESURES, RELEVES DE COTES ET REALISATION DE PLANS SUR BATIMENTS EXISTANTS SANS INTERPRETATION DE DONNEES NI PRECONISATION
GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ET DES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AMIANTE ET PLOMB

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 1.500.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du **1ER JANVIER 2020** au **31 DECEMBRE 2020** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.
Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2020 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 13/12/2019
Pour la compagnie

VD ASSOCIES
P.O. 81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS : 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 - - Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances soumises au TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

Repérage Amiante - Travaux n° 2020/02106 Amiante

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4681 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BURRIAT Axel

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention **Amiante Avec Mention****
Date d'effet : 18/12/2017 - Date d'expiration : 17/12/2022

Amiante sans mention **Amiante Sans Mention***
Date d'effet : 18/12/2017 - Date d'expiration : 17/12/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C.I et examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCRÉDITATION N° 4-0542 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev13

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible

Votre Assurance
- RC PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS CDIM
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE FR

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10272640004
Client n° 0641460620

AXA France IARD, atteste que : **SAS CDIM**
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE FR

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10272640004 ayant pris effet le 01/04/2023.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité civile** pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE,

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION Y COMPRIS SUR TERRAINS ET ROCHES AMIANTIFERES
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES.
PLOMB :
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENTE D'UN RISQUE DE MERULES / ETAT PARASITAIRE (VRILLETTES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).
MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS
AUTRES :
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.

1D0526201907I0

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS
DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS ET RECHERCHE DE METAUX LOURDS
PRELEVEMENTS D'AIRS ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE (SOUS TRAITEES)
BUILDING INFORMATION MODELING : PRISE DE MESURES, RELEVES DE COTES ET REALISATION DE PLANS SUR BATIMENTS EXISTANTS SANS INTERPRETATION DE DONNEES NI PRECONISATION
GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ET DES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AMIANTE ET PLOMB (EXTERNALISATION DES DIAGNOSTICS VIA LA PLATEFORME EDT OU BAT IN BOX)
AUDIT ENERGETIQUE réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.

La garantie Tous dommages relevant de l'obligation d'assurance / Responsabilité civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 1.500.000€ par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2025 au 01/07/2026 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à LE BOUSCAT le 1ER JUILLET 2025
LA COMPAGNIE PAR DELEGATION

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS : 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

BUREAU VERITAS Certification

Certificat

Attribué à

Franck LEFEBVRE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	13/07/2022	12/07/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	13/07/2022	12/07/2029

Date :13/07/2022

Numéro de certificat : 14293247

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N°4-0087 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible