ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE VIENNE

4 Rue Fernand Malinvaud
87220 FEYTIAT
Tel : 0519741460
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

CHU DUPUYTREN LIMOGES
2, AV MARTIN LUTHER KING
87000 LIMOGES

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002TV004863-2
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 18/07/2025
Reférence mandataire : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs

DÉSIGNATION DU BIEN

DUPUYTREN 1 - Ascenseurs
2 Av. Martin Luther King
87000 LIMOGES

PROPRIÉTAIRE

CHU DUPUYTREN LIMOGES
2, AV MARTIN LUTHER KING
87000 LIMOGES

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES

Référence client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs

Désignation : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs

Date de construction : En 1970

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CHU DUPUYTREN LIMOGES
2, AV MARTIN LUTHER KING
87000 LIMOGES

Donneur d'ordre :
CHU DUPUYTREN LIMOGES
2, AV MARTIN LUTHER KING
87000 LIMOGES

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CRASSAT THIBAUT


Accompagnateur : (0 800 400 100)

Date de repérage 18/07/2025

Numéro attestation : CPDI4317

Délivré le : 23/07/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

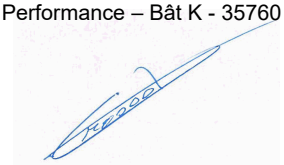

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 29/07/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 29/07/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R-3 - Vol 1 (Trémie 1)	R-3 - Vol 2 (Trémie 2)
R-3 - Vol 3 (Trémie 3)	R-2 - Vol 4 (Trémie 4)
R-2 - Vol 5 (Trémie 5)	R-2 - Vol 6 (Trémie 6)
R-1 - Vol 7 (Trémie 7)	R-1 - Vol 8 (Trémie 8)
R-1 - Vol 9 (Trémie 9)	Rdc - Vol 10 (Ascenseur D26)
Rdc - Vol 11 (Ascenseur D27)	Rdc - Vol 12 (Ascenseur D28)
R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	R+9 - Vol 14 (Machinerie ascenseur 2)
R+9 - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)	R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)
R+10 - Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	R+9 - Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)
R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)
Rdc - Vol 21 (Ascenseur F)	R-1 - Vol 22 (Trémie 10)
R-2 - Vol 23 (Trémie 11)	R-2 - Vol 24 (Ascenseur G)
R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Rdc - Vol 26 (Trémie 12)
R-1 - Vol 27 (Trémie 13)	R-2 - Vol 28 (Ascenseur DDM)

R-3 - Vol 29 (Trémie 14)	R-3 - Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)
R+1 - Vol 31 (Trémie 15)	R+4 - Vol 32 (Trémie 16)
R+4 - Vol 33 (Trémie 17)	R+4 - Vol 34 (Trémie 18)
R-1 - Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)	R-1 - Vol 36 (Ascenseur 2)
R-1 - Vol 37 (Ascenseur 1)	Rdc - Vol 38 (Ascenseur 3)
Rdc - Vol 39 (Trémie 19)	Rdc - Vol 40 (Trémie 20)
Rdc - Vol 41 (Trémie 21)	R+1 - Vol 42 (Trémie 22)
R+1 - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)	R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)
R+1 - Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)	R-2 - Vol 46 (Trémie 23)
R-2 - Vol 47 (Trémie 24)	R-2 - Vol 48 (Trémie 25)
R-2 - Vol 49 (Trémie 26)	R-1 - Vol 50 (Trémie 27)
R-1 - Vol 51 (Trémie 28)	R-1 - Vol 52 (Trémie 29)
R-1 - Vol 53 (Trémie 30)	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)
Rdc - Vol 55 (Trémie 32)	Rdc - Vol 56 (Trémie 33)
Rdc - Vol 57 (Trémie 34)	Rdc - Vol 58 (Trémie 35)
R+1 - Vol 59 (Trémie 36)	R+1 - Vol 60 (Trémie 37)
R+1 - Vol 61 (Trémie 38)	R+2 - Vol 62 (Trémie 39)
R+2 - Vol 63 (Trémie 40)	R+2 - Vol 64 (Trémie 41)
R+2 - Vol 65 (Trémie 42)	R+1 - Vol 66 (Trémie 43)
R+1 - Vol 67 (Trémie 44)	R+1 - Vol 68 (Trémie 45)
R+2 - Vol 69 (Trémie 46)	R+2 - Vol 70 (Trémie 47)
R+2 - Vol 71 (Trémie 48)	R+3 - Vol 72 (Trémie 49)
R+3 - Vol 73 (Trémie 50)	R+3 - Vol 74 (Trémie 51)
R+3 - Vol 75 (Trémie 52)	R+3 - Vol 76 (Trémie 53)
R+3 - Vol 77 (Trémie 54)	R+3 - Vol 78 (Trémie 55)
R+4 - Vol 79 (Trémie 56)	R+4 - Vol 80 (Trémie 57)
R+4 - Vol 81 (Trémie 58)	R+4 - Vol 82 (Trémie 59)
R+5 - Vol 83 (Trémie 60)	R+5 - Vol 84 (Trémie 61)
R+5 - Vol 85 (Trémie 62)	R+5 - Vol 86 (Trémie 63)
R+5 - Vol 87 (Trémie 64)	R+5 - Vol 88 (Trémie 65)
R+5 - Vol 89 (Trémie 66)	R+6 - Vol 90 (Trémie 67)
R+6 - Vol 91 (Trémie 68)	R+6 - Vol 92 (Trémie 69)
R+6 - Vol 93 (Trémie 70)	R+6 - Vol 94 (Trémie 71)
R+6 - Vol 95 (Trémie 72)	R+6 - Vol 96 (Trémie 73)
R+7 - Vol 97 (Trémie 74)	R+7 - Vol 98 (Trémie 75)
R+7 - Vol 99 (Trémie 76)	R+7 - Vol 100 (Trémie 77)
R+7 - Vol 101 (Trémie 78)	R+7 - Vol 102 (Trémie 79)
R+7 - Vol 103 (Trémie 80)	R+8 - Vol 104 (Trémie 81)
R+8 - Vol 105 (Trémie 82)	R+8 - Vol 106 (Trémie 83)
R+8 - Vol 107 (Trémie 84)	R+8 - Vol 108 (Trémie 85)
R+8 - Vol 109 (Trémie 86)	R+8 - Vol 110 (Trémie 87)
R+9 - Vol 111 (Trémie 88)	R-2 - Vol 112 (Trémie 89)
R-1 - Vol 113 (Trémie 90)	R-1 - Vol 114 (Trémie 91)

R-2 - Vol 115 (Trémie 92)	R-3 - Vol 116 (Ascenseur 29)
R-2 - Vol 117 (Trémie 93)	R-1 - Vol 118 (Trémie 94)
Rdc - Vol 119 (Trémie 95)	R+1 - Vol 120 (Trémie 96)
R+2 - Vol 121 (Trémie 97)	R+3 - Vol 122 (Trémie 98)
R+4 - Vol 123 (Trémie 99)	R+5 - Vol 124 (Trémie 100)
R+6 - Vol 125 (Trémie 101)	R+7 - Vol 126 (Trémie 102)
R+8 - Vol 127 (Trémie 103)	R+9 - Vol 128 (Trémie 104)
MC1 et MC2 - Vol 131 (Ascenseur 30)	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)
MC1 et MC2 - Vol 133 (Trémie 105)	MC1 et MC2 - Vol 134 (Trémie 106)
MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)	MC3 et MCI - Vol 136 (Ascenseur 33)
MC3 et MCI - Vol 137 (Ascenseur 34)	MC3 et MCI - Vol 138 (Ascenseur 35)
Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Machinerie MC3 et MCI - Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection des montes charges ascenseur trémie machinerie

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

montes charges ascenseur machinerie

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Ascenceurs et monte charges	R-3	Vol 1 (Trémie 1) - Vol 2 (Trémie 2) - Vol 3 (Trémie 3) - Vol 29 (Trémie 14) - Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM) - Vol 116 (Ascenseur 29)	
Ascenceurs et monte charges	R-2	Vol 4 (Trémie 4) - Vol 5 (Trémie 5) - Vol 6 (Trémie 6) - Vol 23 (Trémie 11) - Vol 24 (Ascenseur G) - Vol 28 (Ascenseur DDM) - Vol 46 (Trémie 23) - Vol 47 (Trémie 24) - Vol 48 (Trémie 25) - Vol 49 (Trémie 26) - Vol 112 (Trémie 89) - Vol 115 (Trémie 92) - Vol 117 (Trémie 93)	
Ascenceurs et monte charges	R-1	Vol 7 (Trémie 7) - Vol 8 (Trémie 8) - Vol 9 (Trémie 9) - Vol 22 (Trémie 10) - Vol 27 (Trémie 13) - Vol 36 (Ascenseur 2) - Vol 37 (Ascenseur 1) - Vol 50 (Trémie 27) - Vol 51 (Trémie 28) - Vol 52 (Trémie 29) - Vol 53 (Trémie 30) - Vol 113 (Trémie 90) - Vol 114 (Trémie 91) - Vol 118 (Trémie 94)	

Ascenceurs et monte charges	Rdc	Vol 10 (Ascenseur D26) - Vol 11 (Ascenseur D27) - Vol 12 (Ascenseur D28) - Vol 21 (Ascenseur F) - Vol 26 (Trémie 12) - Vol 38 (Ascenseur 3) - Vol 39 (Trémie 19) - Vol 40 (Trémie 20) - Vol 41 (Trémie 21) - Vol 54 (Trémie 31) - Vol 55 (Trémie 32) - Vol 56 (Trémie 33) - Vol 57 (Trémie 34) - Vol 58 (Trémie 35) - Vol 119 (Trémie 95)
Ascenceurs et monte charges	R+9	Vol 13 (Machinerie ascenseur 1) - Vol 111 (Trémie 88) - Vol 128 (Trémie 104)
Equipements divers et accessoires	R+9	Vol 13 (Machinerie ascenseur 1) - Vol 14 (Machinerie ascenseur 2) - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3) - Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)
Parois verticales intérieures et enduits	R+9	Vol 13 (Machinerie ascenseur 1) - Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)
Plafond et faux-plafonds	R+9	Vol 13 (Machinerie ascenseur 1) - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3) - Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)
Revêtement de sol	R+9	Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)
Ascenceurs et monte charges	R+10	Vol 16 (Machinerie ascenseur 4) - Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)
Equipements divers et accessoires	R+10	Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)
Parois verticales intérieures et enduits	R+10	Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)
Revêtement de sol	R+10	Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)
Conduits, canalisations et équipements	R+10	Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)
Revêtement de mur	R+10	Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)
Conduits, canalisations et équipements	R+9	Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)
Ascenceurs et monte charges	R+1	Vol 19 (Machinerie ascenseur 7) - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8) - Vol 31 (Trémie 15) - Vol 42 (Trémie 22) - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6) - Vol 59 (Trémie 36) - Vol 60 (Trémie 37) - Vol 61 (Trémie 38) - Vol 66 (Trémie 43) - Vol 67 (Trémie 44) - Vol 68 (Trémie 45) - Vol 120 (Trémie 96)

Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 19 (Machinerie ascenseur 7) - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7) - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6) - Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)
Revêtement de sol	R+1	Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)
Façades	R+1	Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 20 (Machinerie ascenseur 8) - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7) - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6) - Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)
Revêtement de sol	Rdc	Vol 21 (Ascenseur F) - Vol 38 (Ascenseur 3) - Vol 39 (Trémie 19) - Vol 40 (Trémie 20) - Vol 54 (Trémie 31)
Revêtement de sol	R-2	Vol 24 (Ascenseur G) - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)
Parois verticales intérieures et enduits	R-2	Vol 25 (Machinerie ascenseur G) - Vol 115 (Trémie 92)
Plafond et faux-plafonds	R-2	Vol 25 (Machinerie ascenseur G)
Revêtement de sol	R-3	Vol 29 (Trémie 14) - Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)
Ascenceurs et monte charges	R+4	Vol 32 (Trémie 16) - Vol 33 (Trémie 17) - Vol 34 (Trémie 18) - Vol 79 (Trémie 56) - Vol 80 (Trémie 57) - Vol 81 (Trémie 58) - Vol 82 (Trémie 59) - Vol 123 (Trémie 99)
Parois verticales intérieures et enduits	R-1	Vol 35 (Machinerie ascenseur 9) - Vol 114 (Trémie 91)
Plafond et faux-plafonds	R-1	Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)
Equipements divers et accessoires	R-2	Vol 49 (Trémie 26)
Equipements divers et accessoires	R-1	Vol 52 (Trémie 29)
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 54 (Trémie 31)
Equipements divers et accessoires	Rdc	Vol 57 (Trémie 34)
Equipements divers et accessoires	R+1	Vol 60 (Trémie 37)
Ascenceurs et monte charges	R+2	Vol 62 (Trémie 39) - Vol 63 (Trémie 40) - Vol 64 (Trémie 41) - Vol 65 (Trémie 42) - Vol 69 (Trémie 46) - Vol 70 (Trémie 47) - Vol 71 (Trémie 48) - Vol 121 (Trémie 97)

Equipements divers et accessoires	R+2	Vol 63 (Trémie 40)
Ascenceurs et monte charges	R+3	Vol 72 (Trémie 49) - Vol 73 (Trémie 50) - Vol 74 (Trémie 51) - Vol 75 (Trémie 52) - Vol 76 (Trémie 53) - Vol 77 (Trémie 54) - Vol 78 (Trémie 55) - Vol 122 (Trémie 98)
Equipements divers et accessoires	R+3	Vol 76 (Trémie 53)
Equipements divers et accessoires	R+4	Vol 82 (Trémie 59)
Ascenceurs et monte charges	R+5	Vol 83 (Trémie 60) - Vol 84 (Trémie 61) - Vol 85 (Trémie 62) - Vol 86 (Trémie 63) - Vol 87 (Trémie 64) - Vol 88 (Trémie 65) - Vol 89 (Trémie 66) - Vol 124 (Trémie 100)
Equipements divers et accessoires	R+5	Vol 87 (Trémie 64)
Ascenceurs et monte charges	R+6	Vol 90 (Trémie 67) - Vol 91 (Trémie 68) - Vol 92 (Trémie 69) - Vol 93 (Trémie 70) - Vol 94 (Trémie 71) - Vol 95 (Trémie 72) - Vol 96 (Trémie 73) - Vol 125 (Trémie 101)
Equipements divers et accessoires	R+6	Vol 94 (Trémie 71)
Ascenceurs et monte charges	R+7	Vol 97 (Trémie 74) - Vol 98 (Trémie 75) - Vol 99 (Trémie 76) - Vol 100 (Trémie 77) - Vol 101 (Trémie 78) - Vol 102 (Trémie 79) - Vol 103 (Trémie 80) - Vol 126 (Trémie 102)
Equipements divers et accessoires	R+7	Vol 101 (Trémie 78)
Ascenceurs et monte charges	R+8	Vol 104 (Trémie 81) - Vol 105 (Trémie 82) - Vol 106 (Trémie 83) - Vol 107 (Trémie 84) - Vol 108 (Trémie 85) - Vol 109 (Trémie 86) - Vol 110 (Trémie 87) - Vol 127 (Trémie 103)
Equipements divers et accessoires	R+8	Vol 108 (Trémie 85)
Ascenceurs et monte charges	MC1 et MC2	Vol 131 (Ascenseur 30) - Vol 132 (Ascenseur 31) - Vol 133 (Trémie 105) - Vol 134 (Trémie 106)
Ascenceurs et monte charges	MC3 et MCI	Vol 135 (Ascenseur 32) - Vol 136 (Ascenseur 33) - Vol 137 (Ascenseur 34) - Vol 138 (Ascenseur 35)
Ascenceurs et monte charges	Machinerie MC3 et MCI	Vol 139 (Machinerie ascenseur 10) - Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)
Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie MC3 et MCI	Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)

Plafond et faux-plafonds	Machinerie MC3 et MCI	Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein	002TV004863 n°9
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Tampon	002TV004863 n°21
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein	002TV004863 n°22
Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Tampon	002TV004863 n°40
Vol 31 (Trémie 15)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 59 (Trémie 36)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 60 (Trémie 37)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 61 (Trémie 38)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 46 (Trémie 23)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 47 (Trémie 24)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 48 (Trémie 25)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 49 (Trémie 26)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 51 (Trémie 28)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 50 (Trémie 27)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 52 (Trémie 29)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 53 (Trémie 30)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 56 (Trémie 33)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 55 (Trémie 32)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 58 (Trémie 35)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 57 (Trémie 34)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 62 (Trémie 39)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 65 (Trémie 42)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42

Vol 63 (Trémie 40)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 64 (Trémie 41)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 78 (Trémie 55)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 75 (Trémie 52)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 77 (Trémie 54)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 76 (Trémie 53)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 34 (Trémie 18)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 33 (Trémie 17)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 82 (Trémie 59)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 89 (Trémie 66)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 88 (Trémie 65)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 87 (Trémie 64)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 86 (Trémie 63)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 93 (Trémie 70)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 96 (Trémie 73)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 95 (Trémie 72)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 94 (Trémie 71)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 103 (Trémie 80)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 100 (Trémie 77)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 102 (Trémie 79)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 101 (Trémie 78)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 107 (Trémie 84)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 110 (Trémie 87)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 108 (Trémie 85)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 109 (Trémie 86)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42
Vol 111 (Trémie 88)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°42

Vol 32 (Trémie 16)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	002TV004863 n°49
Vol 41 (Trémie 21)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint tresse	002TV004863 n°56
Vol 113 (Trémie 90)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint tresse	002TV004863 n°56
Vol 41 (Trémie 21)	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	002TV004863 n°57
Vol 113 (Trémie 90)	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	002TV004863 n°57
Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S187
Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle noir	S188
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	002TV004863-1 n°68
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	002TV004863-1 n°68
Vol 133 (Trémie 105)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	002TV004863-1 n°68
Vol 134 (Trémie 106)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	002TV004863-1 n°68
Vol 135 (Ascenseur 32)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	002TV004863-1 n°68
Vol 137 (Ascenseur 34)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	002TV004863-1 n°68
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	002TV004863-1 n°69
Vol 134 (Trémie 106)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	002TV004863-1 n°69
Vol 133 (Trémie 105)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	002TV004863-1 n°69
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	002TV004863-1 n°69
Vol 135 (Ascenseur 32)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	P84
Vol 137 (Ascenseur 34)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	P84
Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	P88

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 4 (Trémie 4)	Isolant de porte	Impossible sans démonter la porte		

Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	Joint de bride	Chaudière en fonction
Vol 115 (Trémie 92)	Isolant de porte	non demontable
Vol 114 (Trémie 91)	Isolant de porte	non demontable
Vol 54 (Trémie 31)	Isolant de porte	non demontable
Vol 38 (Ascenseur 3)	Colles de carrelage	sondage destructif
Vol 39 (Trémie 19)	Colles de carrelage	sondage destructif
Vol 40 (Trémie 20)	Colles de carrelage	sondage destructif
Vol 42 (Trémie 22)	Isolant de porte	non demontable

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

Machinerie MC3 et MCI

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Machinerie	S256	Réalisation d'un sondage		S256 - 1				Négatif sur marquage2014
Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	P87	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-2 n°87 - 1	P87	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture	P88	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-2 n°88 - 1	P88	Peinture / Matériau - Effritable / Fibreux Bitumineux - Beige / Marron	Positif	Présence sur analyse
Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture	P89	Réalisation d'un prélevement	Noire orange	002TV004863-2 n°89 - 1	P89	Peinture - Effritable - Noir Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein	P90	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-2 n°90 - 1	P90	Matériau - Souple Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

MC1 et MC2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P66	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°66 - 1	002TV004863-1 n°66	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002TV004863-1 n°66 - 1	002TV004863-1 n°66	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 133 (Trémie 105)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002TV004863-1 n°66 - 1	002TV004863-1 n°66	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

MC1 et MC2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 134 (Trémie 106)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002TV004863-1 n°66 - 1	002TV004863-1 n°66	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002TV004863-1 n°66 - 1	002TV004863-1 n°66	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30) - Vol 133 (Trémie 105) - Vol 134 (Trémie 106) - Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S217 - S218 - S219 - S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002TV004863-1 n°66 - 1	002TV004863-1 n°66	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture	P67	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°67 - 1 - 002TV004863-1 n°67 - 2	002TV004863-1 n°67	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002TV004863-1 n°67 - 1 - 002TV004863-1 n°67 - 2	002TV004863-1 n°67	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	P68	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°68 - 1	002TV004863-1 n°68	Plaque - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	S212 (P68)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002TV004863-1 n°68 - 1	002TV004863-1 n°68	Plaque - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 133 (Trémie 105)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	S213 (P68)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002TV004863-1 n°68 - 1	002TV004863-1 n°68	Plaque - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

MC1 et MC2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 134 (Trémie 106)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	S214 (P68)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002TV004863-1 n°68 - 1	002TV004863-1 n°68	Plaque - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	S215 (P68)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002TV004863-1 n°68 - 1	002TV004863-1 n°68	Plaque - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	P69	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°69 - 1	002TV004863-1 n°69	Matériau - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 134 (Trémie 106)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	S205 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002TV004863-1 n°69 - 1	002TV004863-1 n°69	Matériau - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 133 (Trémie 105)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	S206 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002TV004863-1 n°69 - 1	002TV004863-1 n°69	Matériau - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	S207 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002TV004863-1 n°69 - 1	002TV004863-1 n°69	Matériau - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	S208 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002TV004863-1 n°69 - 1	002TV004863-1 n°69	Matériau - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	S209 (P69)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002TV004863-1 n°69 - 1	002TV004863-1 n°69	Matériau - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture cabine	P70	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°70 - 1	002TV004863-1 n°70	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

MC1 et MC2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture cabine	P70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002TV004863-1 n°70 - 1	002TV00486 3-1 n°70	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture cabine	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002TV004863-1 n°70 - 1	002TV00486 3-1 n°70	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 132 (Ascenseur 31) - Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture cabine	P70 - S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002TV004863-1 n°70 - 1	002TV00486 3-1 n°70	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	enduit noir paroi extérieur	P71	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°71 - 1	002TV00486 3-1 n°71	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	enduit noir paroi extérieur	P71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002TV004863-1 n°71 - 1	002TV00486 3-1 n°71	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	enduit noir paroi extérieur	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002TV004863-1 n°71 - 1	002TV00486 3-1 n°71	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 131 (Ascenseur 30) - Vol 132 (Ascenseur 31)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	enduit noir paroi extérieur	P71 - S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002TV004863-1 n°71 - 1	002TV00486 3-1 n°71	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

MC3 et MCI

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 135 (Ascenseur 32)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	S249 (P68)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002TV004863-1 n°68 - 1	002TV00486 3-1 n°68	Plaque - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

MC3 et MCI

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 137 (Ascenseur 34)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Plaques dures isolation	S251 (P68)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002TV004863-1 n°68 - 1	002TV004863-1 n°68	Plaque - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 135 (Ascenseur 32)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	P84	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-2 n°84 - 1 - 002TV004863-2 n°84 - 2	P84	Ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 137 (Ascenseur 34)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit porte palières	S255 (P84)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002TV004863-2 n°84 - 1 - 002TV004863-2 n°84 - 2	P84	Ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 135 (Ascenseur 32)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P85	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-2 n°85 - 1	P85	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 136 (Ascenseur 33)	Ascenseurs et monte charges	Monte charge	Peinture	P86	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-2 n°86 - 1	P86	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 138 (Ascenseur 35)	Ascenseurs et monte charges	Monte charge	Peinture	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002TV004863-2 n°86 - 1	P86	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 66 (Trémie 43)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Trémie 44)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 68 (Trémie 45)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Trémie 43) - Vol 67 (Trémie 44) - Vol 68 (Trémie 45)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Trémie 37)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P18	Réalisation d'un prélevement	Gris	002TV004863 n°18 - 1	002TV004863 n°18	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002TV004863 n°18 - 1	002TV004863 n°18	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P19	Réalisation d'un prélevement	Gris	002TV004863 n°19 - 1	002TV004863 n°19	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélevement	Gris	002TV004863 n°20 - 1	002TV004863 n°20	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Gris	002TV004863 n°20 - 1	002TV004863 n°20	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Tampon	P21	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°21 - 1	002TV004863 n°21	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Tampon	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002TV004863 n°21 - 1	002TV004863 n°21	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein	P22	Réalisation d'un prélevement			002TV004863 n°22	Matériau gris en vrac hétérogène	Positif	Présence sur analyse
Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P23	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°23 - 1	002TV004863 n°23	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein	S7	Réalisation d'un sondage		002TV004863 n°24 - 2				Négatif sur marquage2016
Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture	P24	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°24 - 2	002TV004863 n°24	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéïté	P25	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°25 - 2	002TV004863 n°25	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Trémie 15)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	P42	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 59 (Trémie 36)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S101 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 60 (Trémie 37)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S136 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 61 (Trémie 38)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S137 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (Trémie 15)	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	P43	Réalisation d'un prélevement	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (Trémie 36)	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Trémie 15)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	P44	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°44 - 2	002TV004863 n°44	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Trémie 15)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Enduit rebouchage	P45	Réalisation d'un prélevement	Boutton	002TV004863 n°45 - 2	002TV004863 n°45	Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (Trémie 36)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Trémie 37)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (Trémie 38)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (Trémie 36) - Vol 60 (Trémie 37) - Vol 61 (Trémie 38)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S167 - S168 - S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P58	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°58 - 1	002TV004863 n°58	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002TV004863 n°58 - 1	002TV004863 n°58	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002TV004863 n°58 - 1	002TV004863 n°58	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Machinerie ascenseur S7) - Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P58 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002TV004863 n°58 - 1	002TV004863 n°58	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture	P59	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°59 - 1	002TV004863 n°59	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P60	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002TV004863 n°60 - 1	002TV004863 n°60	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	P61	Réalisation d'un prélèvement	Orange	002TV004863 n°61 - 2	002TV004863 n°61	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P62	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°62 - 1	002TV004863 n°62	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002TV004863 n°62 - 1	002TV004863 n°62	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002TV004863 n°62 - 1	002TV004863 n°62	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 45 (Machinerie ascenseur S5) - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S94 - S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002TV004863 n°62 - 1	002TV004863 n°62	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 120 (Trémie 96)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Trémie 22)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P79	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°79 - 1	002TV004863-1 n°79	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Trémie 22)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Isolant de porte	I5			I5 - 1				non demontable
Vol 59 (Trémie 36)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV004863-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

R+10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein	P14	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°14 - 1	002TV004863 n°14	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Tampon	P15	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°15 - 1	002TV004863 n°15	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Tampon	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002TV004863 n°15 - 1	002TV004863 n°15	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	P16	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°16 - 1	002TV004863 n°16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+10

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	S1	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Voir 002ER070001-1
Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Voir 002ER070001-1
Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S187	Réalisation d'un sondage						Présence sur document Voir 002er070001-1
Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle noir	S188	Réalisation d'un sondage						Présence sur document Voir 002er070001-1
Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle noir	S188	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S188						Présence sur document Voir 002er070001-1
Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	I2							Chaudière en fonction

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 69 (Trémie 46)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 70 (Trémie 47)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (Trémie 48)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Trémie 46) - Vol 70 (Trémie 47) - Vol 71 (Trémie 48)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (Trémie 40)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (Trémie 39)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S108 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 65 (Trémie 42)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S108 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 62 (Trémie 39)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S109 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 63 (Trémie 40)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S134 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 64 (Trémie 41)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S135 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 65 (Trémie 42)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (Trémie 39)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (Trémie 42) - Vol 62 (Trémie 39)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (Trémie 41)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (Trémie 42)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (Trémie 40)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (Trémie 39)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 64 (Trémie 41) - Vol 65 (Trémie 42) - Vol 63 (Trémie 40) - Vol 62 (Trémie 39)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S170 - S171 - S172 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 121 (Trémie 97)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (Trémie 42)	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV004863-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 72 (Trémie 49)	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Peinture	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (Trémie 50)	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Peinture	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Trémie 51)	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Peinture	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (Trémie 49) - Vol 73 (Trémie 50) - Vol 74 (Trémie 51)	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Peinture	S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Trémie 53)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 78 (Trémie 55)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S110 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 75 (Trémie 52)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S111 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 77 (Trémie 54)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S132 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 76 (Trémie 53)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S133 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 78 (Trémie 55)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Trémie 52)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Trémie 55) - Vol 75 (Trémie 52)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S74 - S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Trémie 53)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

R+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 75 (Trémie 52)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (Trémie 54)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Trémie 55)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Trémie 53) - Vol 75 (Trémie 52) - Vol 77 (Trémie 54) - Vol 78 (Trémie 55)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S174 - S175 - S176 - S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 122 (Trémie 98)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Trémie 55)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV004863-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

R+4

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

R+4

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 79 (Trémie 56)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (Trémie 57)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 81 (Trémie 58)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (Trémie 56) - Vol 80 (Trémie 57) - Vol 81 (Trémie 58)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (Trémie 59)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Trémie 18)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S112 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 33 (Trémie 17)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S130 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 82 (Trémie 59)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S131 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 32 (Trémie 16)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+4

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 34 (Trémie 18)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Trémie 16) - Vol 34 (Trémie 18)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S76 - S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Trémie 16)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit rebouchage	P46	Réalisation d'un prélevement	Boutton	002TV004863 n°46 - 2	002TV004863 n°46	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Trémie 16)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	P47	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (Trémie 17)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 82 (Trémie 59)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Trémie 18)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

R+4

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 33 (Trémie 17) - Vol 82 (Trémie 59) - Vol 34 (Trémie 18)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S178 - S179 - S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Trémie 16)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Carton	P48	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°48 - 2	002TV004863 n°48	Carton	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Trémie 16)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	P49	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°49 - 2	002TV004863 n°49	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 33 (Trémie 17)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Matériau	P50	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°50 - 2	002TV004863 n°50	Matériau marron en vrac avec couche d'aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 123 (Trémie 99)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Trémie 16)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV004863-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 83 (Trémie 60)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 84 (Trémie 61)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 85 (Trémie 62)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (Trémie 60) - Vol 84 (Trémie 61) - Vol 85 (Trémie 62)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S37 - S38 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (Trémie 64)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (Trémie 66)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S113 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 88 (Trémie 65)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S114 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 87 (Trémie 64)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S128 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 86 (Trémie 63)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S129 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 88 (Trémie 65)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (Trémie 66)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 88 (Trémie 65) - Vol 89 (Trémie 66)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S78 - S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (Trémie 63)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 87 (Trémie 64)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 88 (Trémie 65)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 89 (Trémie 66)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 86 (Trémie 63) - Vol 87 (Trémie 64) - Vol 88 (Trémie 65) - Vol 89 (Trémie 66)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S157 - S158 - S181 - S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 124 (Trémie 100)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

R+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 89 (Trémie 66)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV00486 3-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 90 (Trémie 67)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV00486 3 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 91 (Trémie 68)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV00486 3 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 92 (Trémie 69)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV00486 3 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 90 (Trémie 67) - Vol 91 (Trémie 68) - Vol 92 (Trémie 69)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S40 - S41 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV00486 3 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (Trémie 71)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV00486 3 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (Trémie 70)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S115 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV00486 3 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 96 (Trémie 73)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S116 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV00486 3 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 95 (Trémie 72)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S126 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 94 (Trémie 71)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S127 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 93 (Trémie 70)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (Trémie 73)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (Trémie 70) - Vol 96 (Trémie 73)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S80 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (Trémie 72)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 94 (Trémie 71)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 93 (Trémie 70)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

R+6

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 96 (Trémie 73)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 95 (Trémie 72) - Vol 94 (Trémie 71) - Vol 93 (Trémie 70) - Vol 96 (Trémie 73)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S153 - S154 - S155 - S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 125 (Trémie 101)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 96 (Trémie 73)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV004863-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

R+7

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 97 (Trémie 74)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 98 (Trémie 75)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 99 (Trémie 76)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+7

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 97 (Trémie 74) - Vol 98 (Trémie 75) - Vol 99 (Trémie 76)	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Peinture	S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (Trémie 78)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (Trémie 80)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	S117 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 100 (Trémie 77)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	S118 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 102 (Trémie 79)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	S124 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 101 (Trémie 78)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Joint	S125 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 100 (Trémie 77)	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (Trémie 80)	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (Trémie 77) - Vol 103 (Trémie 80)	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S82 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+7

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 102 (Trémie 79)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 101 (Trémie 78)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 100 (Trémie 77)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (Trémie 80)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 102 (Trémie 79) - Vol 101 (Trémie 78) - Vol 100 (Trémie 77) - Vol 103 (Trémie 80)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S149 - S150 - S151 - S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 126 (Trémie 102)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 103 (Trémie 80)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV004863-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

R+8

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 104 (Trémie 81)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 105 (Trémie 82)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 106 (Trémie 83)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 104 (Trémie 81) - Vol 105 (Trémie 82) - Vol 106 (Trémie 83)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 108 (Trémie 85)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (Trémie 84)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S119 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 110 (Trémie 87)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S120 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 108 (Trémie 85)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S122 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 109 (Trémie 86)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S123 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse

R+8

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 107 (Trémie 84)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 110 (Trémie 87)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (Trémie 84) - Vol 110 (Trémie 87)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S84 - S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 109 (Trémie 86)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 108 (Trémie 85)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 107 (Trémie 84)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 110 (Trémie 87)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

R+8

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 109 (Trémie 86) - Vol 108 (Trémie 85) - Vol 107 (Trémie 84) - Vol 110 (Trémie 87)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S145 - S146 - S147 - S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 127 (Trémie 103)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 110 (Trémie 87)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV004863-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

R+9

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P4	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°4 - 1	002TV004863 n°4	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°5 - 1	002TV004863 n°5	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002TV004863 n°5 - 1	002TV004863 n°5	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002TV004863 n°5 - 1	002TV004863 n°5	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002TV004863 n°5 - 1	002TV004863 n°5	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+9

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S51 - S52 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002TV004863 n°5 - 1	002TV004863 n°5	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°6 - 1	002TV004863 n°6	Peinture non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002TV004863 n°6 - 1	002TV004863 n°6	Peinture non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	P7	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°7 - 1	002TV004863 n°7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002TV004863 n°7 - 1	002TV004863 n°7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°8 - 1	002TV004863 n°8	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein	P9	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°9 - 1	002TV004863 n°9	Matériau fibreux orange en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002TV004863 n°9 - 1	002TV004863 n°9	Matériau fibreux orange en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture porte	P10	Réalisation d'un prélèvement		002TV004863 n°10 - 2	002TV004863 n°10	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R+9

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (Machinerie ascenseur 2)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	P11	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	P12	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°12 - 1	002TV004863 n°12	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Fibralith	P13	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°13 - 1	002TV004863 n°13	Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	P17	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°17 - 1	002TV004863 n°17	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S3	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Voir 002ER069915-2.
Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	S4	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Voir 002ER069915-2.
Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S5	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Voir 002ER069915-2.
Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S6	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Voir 002ER069915-2.
Vol 111 (Trémie 88)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S121 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse

R+9

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 111 (Trémie 88)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 111 (Trémie 88)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 128 (Trémie 104)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (Trémie 7)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Trémie 8)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Trémie 9)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Trémie 7) - Vol 8 (Trémie 8) - Vol 9 (Trémie 9)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Trémie 29)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 22 (Trémie 10)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 2				Négatif sur document Recente
Vol 27 (Trémie 13)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit coupe feu porte palières	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002TV004863 n°33 - 2	002TV004863 n°33	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Trémie 13)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34			002TV004863 n°34	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (Trémie 28)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S104 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 50 (Trémie 27)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S105 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 52 (Trémie 29)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S140 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 53 (Trémie 30)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S141 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 50 (Trémie 27)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (Trémie 28)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (Trémie 27) - Vol 51 (Trémie 28)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S67 - S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Trémie 29)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (Trémie 28)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (Trémie 27)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Trémie 30)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Trémie 29) - Vol 51 (Trémie 28) - Vol 50 (Trémie 27) - Vol 53 (Trémie 30)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S159 - S160 - S161 - S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Fibralith	P51	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°51 - 1	002TV004863 n°51	Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P52	Réalisation d'un prélevement	Gris	002TV004863 n°52 - 1	002TV004863 n°52	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Gris	002TV004863 n°52 - 1	002TV004863 n°52	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 113 (Trémie 90)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit rebouchage	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Boutton	002TV004863 n°53 - 1	002TV004863 n°53	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 113 (Trémie 90)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002TV004863 n°54 - 1	002TV004863 n°54	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 113 (Trémie 90)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002TV004863 n°55 - 1	002TV004863 n°55	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 113 (Trémie 90)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint tresse	S90 (P56)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002TV004863 n°56 - 1	002TV004863 n°56	Peinture non séparable + matériau souple noir	Positif	Présence sur analyse
Vol 113 (Trémie 90)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S88 (P57)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57	Orange	002TV004863 n°57 - 1	002TV004863 n°57	Peintures multiples en vrac	Positif	Présence sur analyse
Vol 118 (Trémie 94)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 114 (Trémie 91)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002TV004863-1 n°72 - 1	002TV004863-1 n°72	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 114 (Trémie 91)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002TV004863-1 n°73 - 1	002TV004863-1 n°73	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 114 (Trémie 91)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Isolant de porte	I3			I3 - 1				non demontable
Vol 114 (Trémie 91)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte intérieur	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002TV004863-1 n°75 - 1	002TV004863-1 n°75	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Ascenseur 2)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002TV004863-1 n°79 - 1	002TV004863-1 n°79	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (Ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002TV004863-1 n°79 - 1	002TV004863-1 n°79	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Ascenseur 2) - Vol 37 (Ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S230 - S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002TV004863-1 n°79 - 1	002TV004863-1 n°79	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (Ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	tampon cabine	P80	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°80 - 1	002TV004863-1 n°80	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 37 (Ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	tampon cabine	P80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002TV004863-1 n°80 - 1	002TV004863-1 n°80	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Ascenseur 2)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	tampon cabine	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002TV004863-1 n°80 - 1	002TV004863-1 n°80	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

R-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 37 (Ascenseur 1) - Vol 36 (Ascenseur 2)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	tampon cabine	P80 - S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80		002TV004863-1 n°80 - 1	002TV004863-1 n°80	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (Trémie 27)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV004863-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Trémie 4)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Isolant de porte	I1			I1 - 2				Impossible sans démonter la porte
Vol 5 (Trémie 5)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Trémie 4)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Trémie 6)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Trémie 5) - Vol 4 (Trémie 4) - Vol 6 (Trémie 6)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Trémie 26)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Trémie 11)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 2				Négatif sur document Recente

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P27	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°27 - 2	002TV004863 n°27	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°28 - 2	002TV004863 n°28	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P29	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°29 - 2	002TV004863 n°29	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°30 - 2	002TV004863 n°30	Peinture non séparable + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Ascenseur G)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit coupe feu porte palières	P31	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°31 - 2	002TV004863 n°31	Revêtement souple beige en vrac + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Ascenseur G)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P32	Réalisation d'un prélevement			002TV004863 n°32	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Ascenseur G)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit coupe feu porte palières	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002TV004863 n°33 - 2	002TV004863 n°33	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Ascenseur G)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34			002TV004863 n°34	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (Ascenseur DDM)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P35	Réalisation d'un prélevement			002TV004863 n°35	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 28 (Ascenseur DDM)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture	P36	Réalisation d'un prélevement			002TV00486 3 n°36	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Trémie 23)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S106 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV00486 3 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 47 (Trémie 24)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S107 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV00486 3 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 48 (Trémie 25)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S142 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV00486 3 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 49 (Trémie 26)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S143 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV00486 3 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 46 (Trémie 23)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV00486 3 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (Trémie 24)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV00486 3 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Trémie 23) - Vol 47 (Trémie 24)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV00486 3 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Trémie 26)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV00486 3 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (Trémie 25)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (Trémie 24)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Trémie 23)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Trémie 26) - Vol 48 (Trémie 25) - Vol 47 (Trémie 24) - Vol 46 (Trémie 23)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S163 - S164 - S165 - S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 112 (Trémie 89)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit rebouchage	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Boutton	002TV004863 n°53 - 1	002TV004863 n°53	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 112 (Trémie 89)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002TV004863 n°55 - 1	002TV004863 n°55	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 117 (Trémie 93)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 115 (Trémie 92)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P72	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°72 - 1	002TV004863-1 n°72	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 115 (Trémie 92)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P73	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°73 - 1	002TV004863-1 n°73	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 115 (Trémie 92)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002TV004863-1 n°73 - 1	002TV004863-1 n°73	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 115 (Trémie 92)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Isolant de porte	I3			I3 - 1				non demontable
Vol 115 (Trémie 92)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte intérieur	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002TV004863-1 n°75 - 1	002TV004863-1 n°75	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

R-3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Trémie 1)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	P1	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Trémie 2)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Trémie 3)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Trémie 2) - Vol 3 (Trémie 3)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S14 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

R-3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 29 (Trémie 14)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35			002TV00486 3 n°35	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Trémie 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P37	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°37 - 2	002TV00486 3 n°37	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein	P38	Réalisation d'un prélevement			002TV00486 3 n°38	Matériau fibreux rouge avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Peinture	P39	Réalisation d'un prélevement			002TV00486 3 n°39	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Tampon	P40	Réalisation d'un prélevement			002TV00486 3 n°40	Matériau bitumineux noir + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Tampon	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40			002TV00486 3 n°40	Matériau bitumineux noir + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P41	Réalisation d'un prélevement			002TV00486 3 n°41	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 116 (Ascenseur 29)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P63	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV00486 3-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 116 (Ascenseur 29)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture	P64	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°64 - 1	002TV00486 3-1 n°64	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

R-3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 116 (Ascenseur 29)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture	P64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002TV004863-1 n°64 - 1	002TV004863-1 n°64	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 116 (Ascenseur 29)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	enduit noir paroi extérieur	P65	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°65 - 1	002TV004863-1 n°65	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Ascenseur D27)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Ascenseur D28)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Ascenseur D26)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Ascenseur D27) - Vol 12 (Ascenseur D28) - Vol 10 (Ascenseur D26)	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Peinture	S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002TV004863 n°1 - 2	002TV004863 n°1	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Ascenseur D26)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture	P2	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°2 - 2	002TV004863 n°2	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Ascenseur D27)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002TV004863 n°2 - 2	002TV004863 n°2	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Ascenseur D28)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002TV004863 n°2 - 2	002TV004863 n°2	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Ascenseur D27) - Vol 12 (Ascenseur D28)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture	S49 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002TV004863 n°2 - 2	002TV004863 n°2	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Ascenseur D26)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Joint porte cabine	P3	Réalisation d'un prélevement	Noire	002TV004863 n°3 - 2	002TV004863 n°3	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Trémie 34)	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002TV004863 n°11 - 1	002TV004863 n°11	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Ascenseur F)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Enduit cabine	P26	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002TV004863 n°26 - 2	002TV004863 n°26	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Ascenseur F)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Enduit cabine	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Blanc	002TV004863 n°26 - 2	002TV004863 n°26	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Ascenseur F)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 2				Négatif sur document Recente
Vol 26 (Trémie 12)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit coupe feu porte palières	P33	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°33 - 2	002TV004863 n°33	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Trémie 12)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P34	Réalisation d'un prélevement			002TV004863 n°34	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Ascenseur F)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S11	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document 2012
Vol 56 (Trémie 33)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S102 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (Trémie 32)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S103 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 58 (Trémie 35)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S138 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 57 (Trémie 34)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint	S139 (P42)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002TV004863 n°42 - 2	002TV004863 n°42	Matériau fibreux beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 56 (Trémie 33)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (Trémie 32)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Trémie 33) - Vol 55 (Trémie 32)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture porte	S69 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Orange	002TV004863 n°43 - 2	002TV004863 n°43	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (Trémie 32)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Trémie 33)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 57 (Trémie 34)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (Trémie 35)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (Trémie 32) - Vol 56 (Trémie 33) - Vol 57 (Trémie 34) - Vol 58 (Trémie 35)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	S183 - S184 - S185 - S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002TV004863 n°47 - 2	002TV004863 n°47	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Trémie 21)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Enduit rebouchage	P53	Réalisation d'un prélevement	Boutton	002TV004863 n°53 - 1	002TV004863 n°53	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Trémie 21)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Placoplatre porte palière	P54	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°54 - 1	002TV004863 n°54	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Trémie 21)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P55	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°55 - 1	002TV004863 n°55	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Trémie 21)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Joint tresse	P56	Réalisation d'un prélevement		002TV004863 n°56 - 1	002TV004863 n°56	Peinture non séparable + matériau souple noir	Positif	Présence sur analyse
Vol 41 (Trémie 21)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	P57	Réalisation d'un prélevement	Orange	002TV004863 n°57 - 1	002TV004863 n°57	Peintures multiples en vrac	Positif	Présence sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 119 (Trémie 95)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 119 (Trémie 95)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 119 (Trémie 95)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S194 - S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002TV004863-1 n°63 - 1	002TV004863-1 n°63	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Trémie 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002TV004863-1 n°72 - 1	002TV004863-1 n°72	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Trémie 31)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002TV004863-1 n°73 - 1	002TV004863-1 n°73	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Trémie 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Isolant de porte	I3			I3 - 1				non demontable
Vol 54 (Trémie 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P74	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°74 - 1	002TV004863-1 n°74	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Trémie 31)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte intérieur	P75	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°75 - 1	002TV004863-1 n°75	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Trémie 31)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	enduit noir paroi extérieur	P76	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°76 - 1	002TV004863-1 n°76	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 54 (Trémie 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P77	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°77 - 1	002TV004863-1 n°77 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (Trémie 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P77	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°77 - 1	002TV004863-1 n°77 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (Ascenseur 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I4							sondage destructif
Vol 39 (Trémie 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I4							sondage destructif
Vol 40 (Trémie 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I4							sondage destructif
Vol 38 (Ascenseur 3)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	tampon porte	P78	Réalisation d'un prélevement		002TV004863-1 n°78 - 1	002TV004863-1 n°78	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 38 (Ascenseur 3)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	tampon porte	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002TV004863-1 n°78 - 1	002TV004863-1 n°78	Tampon - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (Trémie 19)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002TV004863-1 n°79 - 1	002TV004863-1 n°79	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (Trémie 20)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002TV004863-1 n°79 - 1	002TV004863-1 n°79	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (Trémie 19) - Vol 40 (Trémie 20)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	S235 - S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002TV004863-1 n°79 - 1	002TV004863-1 n°79	Peinture - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Rdc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 41 (Trémie 21)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	P81	Réalisation d'un prélevement	Orange	002TV004863-1 n°81 - 1	002TV004863-1 n°81	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Trémie 33)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	P82	Réalisation d'un prélevement	Orange	002TV004863-1 n°82 - 1	002TV004863-1 n°82	Peinture - Effritable - Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Trémie 34)	Ascenseurs et monte charges	Structure métallique	Peinture	P83	Réalisation d'un prélevement	Orange	002TV004863-1 n°83 - 1	002TV004863-1 n°83	Peinture / Peinture - Effritable / Effritable - Rouge / Orange	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R-3	R-3 - Plan de repérage - Actions menées
	R-3	R-3 - Plan de repérage - Actions menées
	R-3	R-3 - Ascenseur D - Actions menées
	R-3	R-3 - Ascenseur D - Actions menées
	R-3	R-3 - Ascenseur machineries DDM - Actions menées
	R-3	R-3 - Ascenseur machineries DDM - Actions menées
	R-3	R-3 - Ascenseur machineries DDM - MPCA Toutes catégories confondues
	R-3	R-3 - Ascenseur machineries DDM - MPCA Toutes catégories confondues
	R-3	R-3 - Ascenseur machineries DDM - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R-3	R-3 - Ascenseur machineries DDM - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R-3	R-3 - R1 - Actions menées
	R-3	R-3 - R1 - Actions menées
	R-2	R-2 - Plan de repérage - Actions menées
	R-2	R-2 - Plan de repérage - Actions menées
	R-2	R-2 - Ascenseur D - Actions menées
	R-2	R-2 - Ascenseur D - Actions menées
	R-2	R-2 - Ascenseur F - Actions menées
	R-2	R-2 - Ascenseur F - Actions menées
	R-2	R-2 - Machinerie et ascenseur G - Actions menées
	R-2	R-2 - Machinerie et ascenseur G - Actions menées
	R-2	R-2 - Ascenseur DDM - Actions menées
	R-2	R-2 - Ascenseur DDM - Actions menées
	R-2	R-2 - S1 - Actions menées
	R-2	R-2 - S1 - Actions menées
	R-2	R-2 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R-2	R-2 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R-2	R-2 - S2 - Actions menées
	R-2	R-2 - S2 - Actions menées
	R-2	R-2 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R-2	R-2 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R-2	R-2 - S4 - Actions menées
	R-2	R-2 - S4 - Actions menées
	R-2	R-2 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R-2	R-2 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
	R-2	R-2 - S3 - Actions menées
	R-2	R-2 - S3 - Actions menées
	R-2	R-2 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges

R-2	R-2 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-2	R-2 - S7 - Actions menées
R-2	R-2 - S7 - Actions menées
R-2	R-2 - Ascenseur 20 - Actions menées
R-2	R-2 - Ascenseur 20 - Actions menées
R-2	R-2 - R1 - Actions menées
R-2	R-2 - R1 - Actions menées
R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
R-1	R-1 - Plan de repérage - Actions menées
R-1	R-1 - Ascenseur D - Actions menées
R-1	R-1 - Ascenseur D - Actions menées
R-1	R-1 - Ascenseur F - Actions menées
R-1	R-1 - Ascenseur F - Actions menées
R-1	R-1 - Ascenseur G - Actions menées
R-1	R-1 - Ascenseur G - Actions menées
R-1	R-1 - Machinerie ascenseur 1,2 et3 - Actions menées
R-1	R-1 - Machinerie ascenseur 1,2 et3 - Actions menées
R-1	R-1 - S1 - Actions menées
R-1	R-1 - S1 - Actions menées
R-1	R-1 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - S2 - Actions menées
R-1	R-1 - S2 - Actions menées
R-1	R-1 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - S3 - Actions menées
R-1	R-1 - S3 - Actions menées
R-1	R-1 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - S4 - Actions menées
R-1	R-1 - S4 - Actions menées
R-1	R-1 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - S7 - Actions menées
R-1	R-1 - S7 - Actions menées
R-1	R-1 - S7 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S7 - MPCA Toutes catégories confondues
R-1	R-1 - S7 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - S7 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R-1	R-1 - Ascenseur 20 - Actions menées

R-1	R-1 - Ascenseur 20 - Actions menées
R-1	R-1 - R1 - Actions menées
R-1	R-1 - R1 - Actions menées
Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur D - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur D - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur F - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur F - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur G - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur G - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur 1 et 2 - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur 1 et 2 - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur 3 - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur 3 - Actions menées
Rdc	Rdc - S7 - Actions menées
Rdc	Rdc - S7 - Actions menées
Rdc	Rdc - S7 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S7 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S7 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - S7 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - Ascenseur 20 - Actions menées
Rdc	Rdc - Ascenseur 20 - Actions menées
Rdc	Rdc - S2 - Actions menées
Rdc	Rdc - S2 - Actions menées
Rdc	Rdc - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - S1 - Actions menées
Rdc	Rdc - S1 - Actions menées
Rdc	Rdc - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - S3 - Actions menées
Rdc	Rdc - S3 - Actions menées
Rdc	Rdc - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - S4 - Actions menées
Rdc	Rdc - S4 - Actions menées
Rdc	Rdc - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
Rdc	Rdc - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
Rdc	Rdc - R1 - Actions menées

Rdc	Rdc - R1 - Actions menées
R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
R+1	R+1 - Machinerie ascenseur 20 - Actions menées
R+1	R+1 - Machinerie ascenseur 20 - Actions menées
R+1	R+1 - Machinerie ascenseur 20 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - Machinerie ascenseur 20 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - Machinerie ascenseur 20 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - Machinerie ascenseur 20 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - Machinerie F - Actions menées
R+1	R+1 - Machinerie F - Actions menées
R+1	R+1 - Ascenseur D - Actions menées
R+1	R+1 - Ascenseur D - Actions menées
R+1	R+1 - S2 - Actions menées
R+1	R+1 - S2 - Actions menées
R+1	R+1 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - Ascenseur 3 - Actions menées
R+1	R+1 - Ascenseur 3 - Actions menées
R+1	R+1 - S7 - Actions menées
R+1	R+1 - S7 - Actions menées
R+1	R+1 - S6 - Actions menées
R+1	R+1 - S6 - Actions menées
R+1	R+1 - S5 - Actions menées
R+1	R+1 - S5 - Actions menées
R+1	R+1 - S1 - Actions menées
R+1	R+1 - S1 - Actions menées
R+1	R+1 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - S3 - Actions menées
R+1	R+1 - S3 - Actions menées
R+1	R+1 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - S4 - Actions menées
R+1	R+1 - S4 - Actions menées
R+1	R+1 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+1	R+1 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+1	R+1 - R1 - Actions menées
R+1	R+1 - R1 - Actions menées
R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées

R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
R+2	R+2 - Ascenseur D - Actions menées
R+2	R+2 - Ascenseur D - Actions menées
R+2	R+2 - S2 - Actions menées
R+2	R+2 - S2 - Actions menées
R+2	R+2 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+2	R+2 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+2	R+2 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+2	R+2 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+2	R+2 - S3 - Actions menées
R+2	R+2 - S3 - Actions menées
R+2	R+2 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+2	R+2 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+2	R+2 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+2	R+2 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+2	R+2 - S4 - Actions menées
R+2	R+2 - S4 - Actions menées
R+2	R+2 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+2	R+2 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+2	R+2 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+2	R+2 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+2	R+2 - S1 - Actions menées
R+2	R+2 - S1 - Actions menées
R+2	R+2 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+2	R+2 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+2	R+2 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+2	R+2 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+2	R+2 - R1 - Actions menées
R+2	R+2 - R1 - Actions menées
R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
R+3	R+3 - Ascenseur D - Actions menées
R+3	R+3 - Ascenseur D - Actions menées
R+3	R+3 - S2 - Actions menées
R+3	R+3 - S2 - Actions menées
R+3	R+3 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+3	R+3 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+3	R+3 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+3	R+3 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+3	R+3 - S3 - Actions menées
R+3	R+3 - S3 - Actions menées
R+3	R+3 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+3	R+3 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+3	R+3 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+3	R+3 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+3	R+3 - S4 - Actions menées
R+3	R+3 - S4 - Actions menées
R+3	R+3 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues

R+3	R+3 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+3	R+3 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+3	R+3 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+3	R+3 - S1 - Actions menées
R+3	R+3 - S1 - Actions menées
R+3	R+3 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+3	R+3 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+3	R+3 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+3	R+3 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+3	R+3 - R1 - Actions menées
R+3	R+3 - R1 - Actions menées
R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
R+4	R+4 - Ascenseur D - Actions menées
R+4	R+4 - Ascenseur D - Actions menées
R+4	R+4 - S2 - Actions menées
R+4	R+4 - S2 - Actions menées
R+4	R+4 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+4	R+4 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+4	R+4 - S1 - Actions menées
R+4	R+4 - S1 - Actions menées
R+4	R+4 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+4	R+4 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+4	R+4 - S4 - Actions menées
R+4	R+4 - S4 - Actions menées
R+4	R+4 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+4	R+4 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+4	R+4 - S3 - Actions menées
R+4	R+4 - S3 - Actions menées
R+4	R+4 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+4	R+4 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+4	R+4 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+4	R+4 - R1 - Actions menées
R+4	R+4 - R1 - Actions menées
R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées
R+5	R+5 - Ascenseur D - Actions menées
R+5	R+5 - Ascenseur D - Actions menées
R+5	R+5 - S2 - Actions menées
R+5	R+5 - S2 - Actions menées
R+5	R+5 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues

R+5	R+5 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+5	R+5 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+5	R+5 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+5	R+5 - S3 - Actions menées
R+5	R+5 - S3 - Actions menées
R+5	R+5 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+5	R+5 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+5	R+5 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+5	R+5 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+5	R+5 - S1 - Actions menées
R+5	R+5 - S1 - Actions menées
R+5	R+5 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+5	R+5 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+5	R+5 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+5	R+5 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+5	R+5 - R1 - Actions menées
R+5	R+5 - R1 - Actions menées
R+6	R+6 - Plan de repérage - Actions menées
R+6	R+6 - Plan de repérage - Actions menées
R+6	R+6 - Ascenseur D - Actions menées
R+6	R+6 - Ascenseur D - Actions menées
R+6	R+6 - S2 - Actions menées
R+6	R+6 - S2 - Actions menées
R+6	R+6 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+6	R+6 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+6	R+6 - S3 - Actions menées
R+6	R+6 - S3 - Actions menées
R+6	R+6 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+6	R+6 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+6	R+6 - S4 - Actions menées
R+6	R+6 - S4 - Actions menées
R+6	R+6 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+6	R+6 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+6	R+6 - S1 - Actions menées
R+6	R+6 - S1 - Actions menées
R+6	R+6 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+6	R+6 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+6	R+6 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+6	R+6 - R1 - Actions menées
R+6	R+6 - R1 - Actions menées
R+7	R+7 - Plan de repérage - Actions menées


R+7	R+7 - Plan de repérage - Actions menées
R+7	R+7 - Ascenseur D - Actions menées
R+7	R+7 - Ascenseur D - Actions menées
R+7	R+7 - S2 - Actions menées
R+7	R+7 - S2 - Actions menées
R+7	R+7 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+7	R+7 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+7	R+7 - S3 - Actions menées
R+7	R+7 - S3 - Actions menées
R+7	R+7 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+7	R+7 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+7	R+7 - S4 - Actions menées
R+7	R+7 - S4 - Actions menées
R+7	R+7 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+7	R+7 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+7	R+7 - S1 - Actions menées
R+7	R+7 - S1 - Actions menées
R+7	R+7 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+7	R+7 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+7	R+7 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+7	R+7 - R1 - Actions menées
R+7	R+7 - R1 - Actions menées
R+8	R+8 - Plan de repérage - Actions menées
R+8	R+8 - Plan de repérage - Actions menées
R+8	R+8 - Ascenseur D - Actions menées
R+8	R+8 - Ascenseur D - Actions menées
R+8	R+8 - S2 - Actions menées
R+8	R+8 - S2 - Actions menées
R+8	R+8 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+8	R+8 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+8	R+8 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+8	R+8 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+8	R+8 - S3 - Actions menées
R+8	R+8 - S3 - Actions menées
R+8	R+8 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+8	R+8 - S3 - MPCA Toutes catégories confondues
R+8	R+8 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+8	R+8 - S3 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+8	R+8 - S4 - Actions menées
R+8	R+8 - S4 - Actions menées
R+8	R+8 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues

R+8	R+8 - S4 - MPCA Toutes catégories confondues
R+8	R+8 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+8	R+8 - S4 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+8	R+8 - S1 - Actions menées
R+8	R+8 - S1 - Actions menées
R+8	R+8 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+8	R+8 - S1 - MPCA Toutes catégories confondues
R+8	R+8 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+8	R+8 - S1 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+8	R+8 - R1 - Actions menées
R+8	R+8 - R1 - Actions menées
R+9	R+9 - Plan de repérage - Actions menées
R+9	R+9 - Plan de repérage - Actions menées
R+9	R+9 - Ascenseur D - Actions menées
R+9	R+9 - Ascenseur D - Actions menées
R+9	R+9 - Ascenseur D - MPCA Toutes catégories confondues
R+9	R+9 - Ascenseur D - MPCA Toutes catégories confondues
R+9	R+9 - Ascenseur D - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+9	R+9 - Ascenseur D - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+9	R+9 - S3 Machineries - Actions menées
R+9	R+9 - S3 Machineries - Actions menées
R+9	R+9 - S4 Machineries - Actions menées
R+9	R+9 - S4 Machineries - Actions menées
R+9	R+9 - S1 Machineries - Actions menées
R+9	R+9 - S1 Machineries - Actions menées
R+9	R+9 - S2 - Actions menées
R+9	R+9 - S2 - Actions menées
R+9	R+9 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+9	R+9 - S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+9	R+9 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+9	R+9 - S2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
R+9	R+9 - R1 - Actions menées
R+9	R+9 - R1 - Actions menées
R+10	R+10 - Plan de repérage - Actions menées
R+10	R+10 - Plan de repérage - Actions menées
R+10	R+10 - Machinerie R1 - Actions menées
R+10	R+10 - Machinerie R1 - Actions menées
R+10	R+10 - Machinerie S2 - Actions menées
R+10	R+10 - Machinerie S2 - Actions menées
R+10	R+10 - Machinerie S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+10	R+10 - Machinerie S2 - MPCA Toutes catégories confondues
R+10	R+10 - Machinerie S2 - MPCA Revêtement de mur
R+10	R+10 - Machinerie S2 - MPCA Revêtement de mur
R+10	R+10 - Machinerie S2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
R+10	R+10 - Machinerie S2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
MC1 et MC2	MC1 et MC2 - Plan de repérage - Actions menées
MC1 et MC2	MC1 et MC2 - Plan de repérage - Actions menées
MC1 et MC2	MC1 et MC2 - MPCA Toutes catégories confondues

MC1 et MC2	MC1 et MC2 - MPCA Toutes catégories confondues
MC1 et MC2	MC1 et MC2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
MC1 et MC2	MC1 et MC2 - MPCA Ascenceurs et monte charges
MC3 et MCI	MC3 et MCI - Plan de repérage - Actions menées
MC3 et MCI	MC3 et MCI - Plan de repérage - Actions menées
MC3 et MCI	MC3 et MCI - MPCA Toutes catégories confondues
MC3 et MCI	MC3 et MCI - MPCA Toutes catégories confondues
MC3 et MCI	MC3 et MCI - MPCA Ascenceurs et monte charges
MC3 et MCI	MC3 et MCI - MPCA Ascenceurs et monte charges
Machinerie MC3 et MCI	Machinerie MC3 et MCI - Plan de repérage - Actions menées
Machinerie MC3 et MCI	Machinerie MC3 et MCI - Plan de repérage - Actions menées
Machinerie MC3 et MCI	Machinerie MC3 et MCI - MPCA Toutes catégories confondues
Machinerie MC3 et MCI	Machinerie MC3 et MCI - MPCA Toutes catégories confondues
Machinerie MC3 et MCI	Machinerie MC3 et MCI - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
Machinerie MC3 et MCI	Machinerie MC3 et MCI - MPCA Parois verticales intérieures et enduits

R-3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

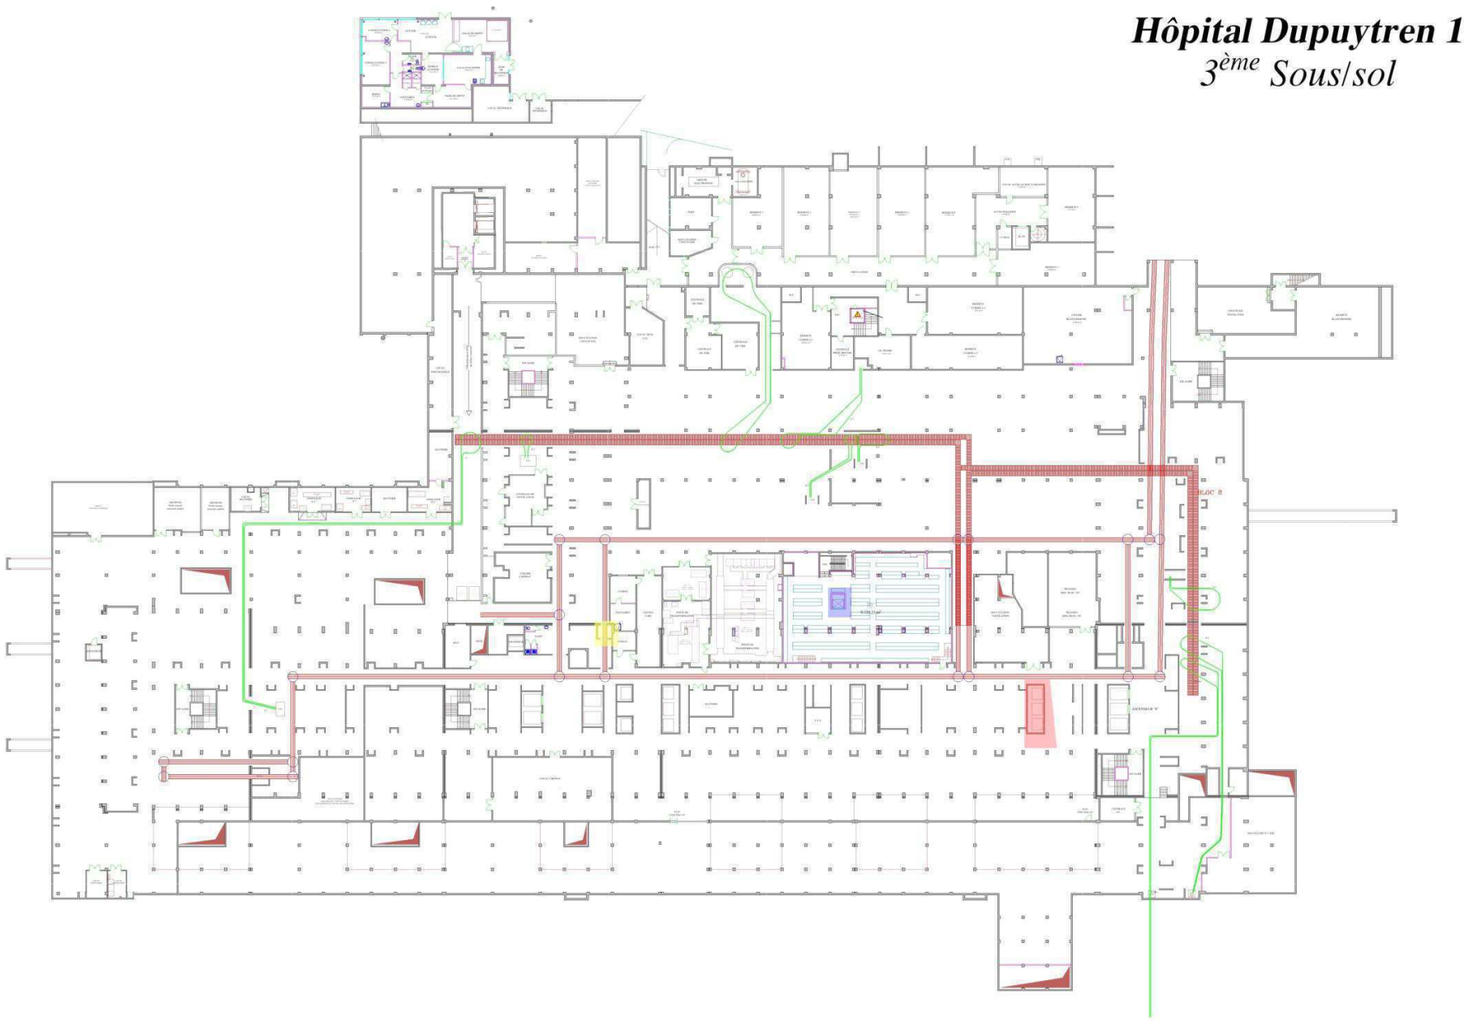


Légende	
	Ascenseur D
	Ascenseur machineries DDM
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

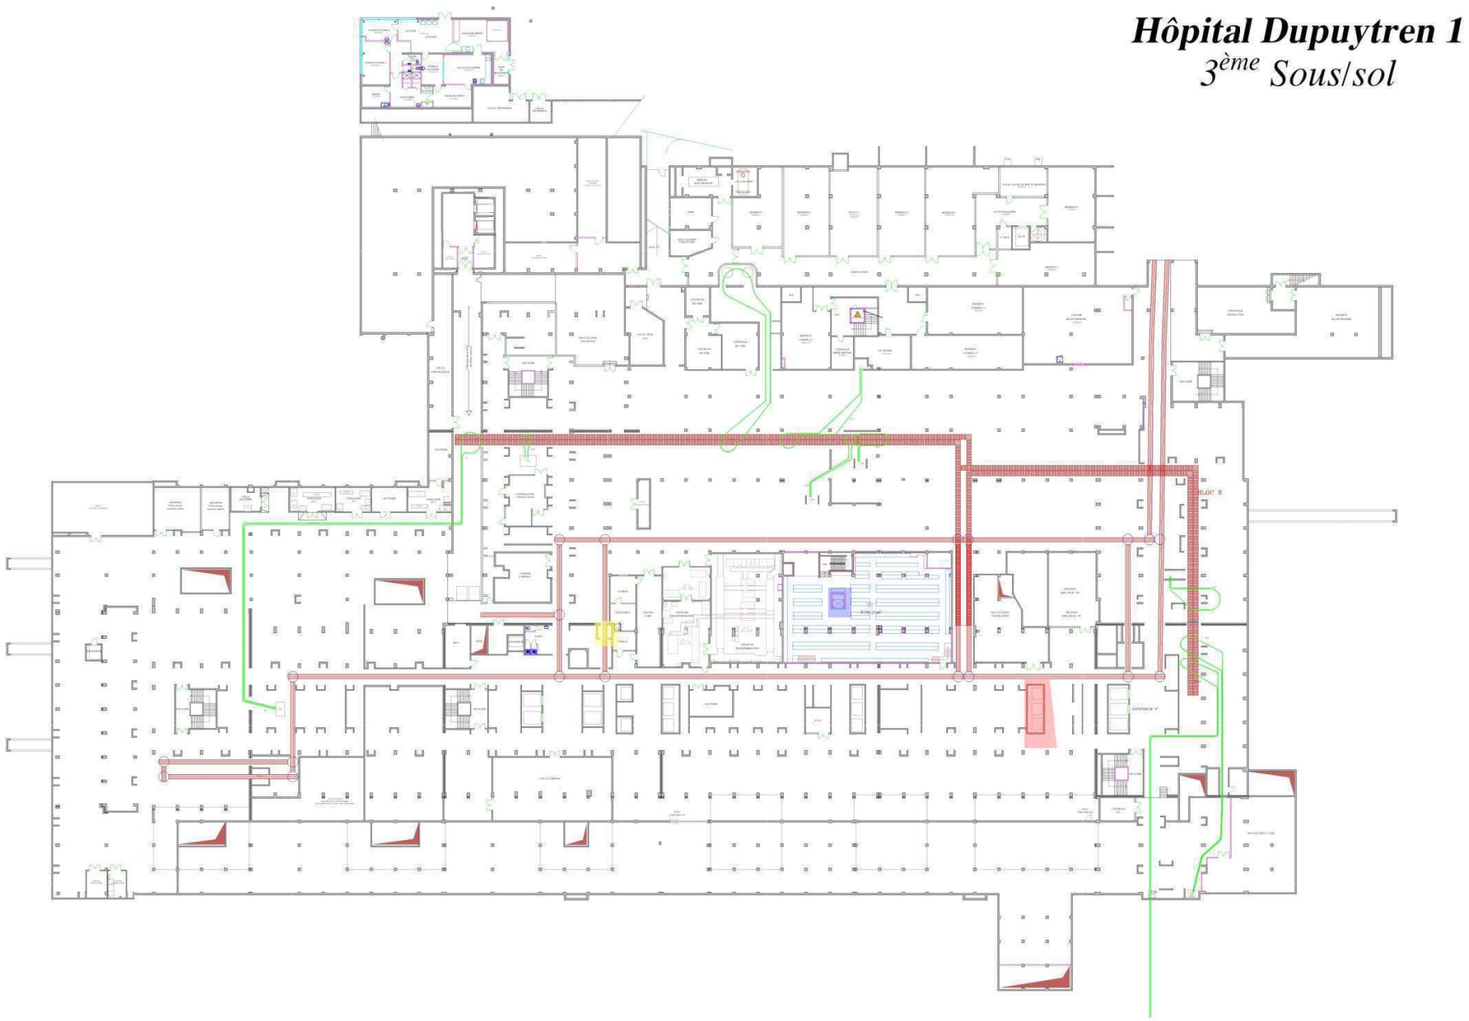


Légende	
	Ascenseur D
	Ascenseur machineries DDM
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

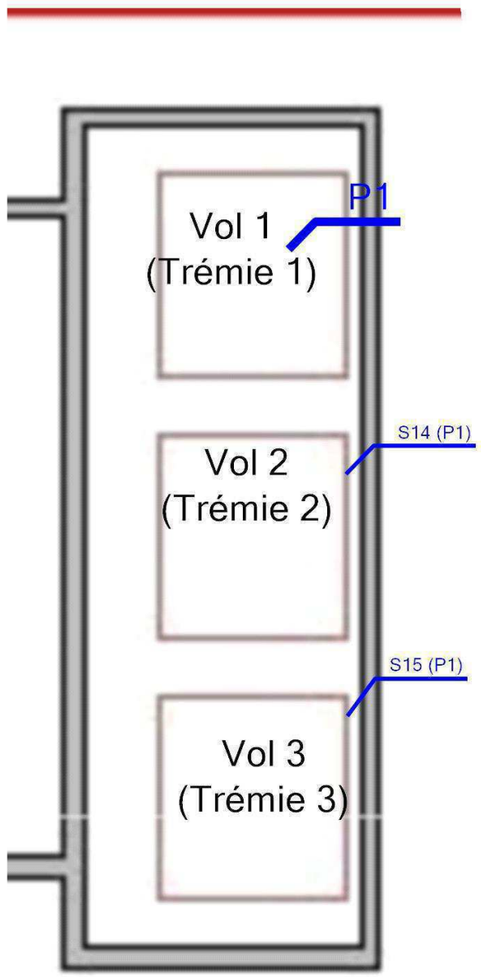

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

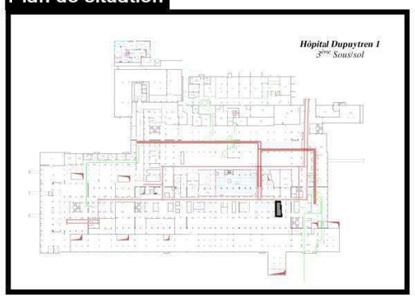

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

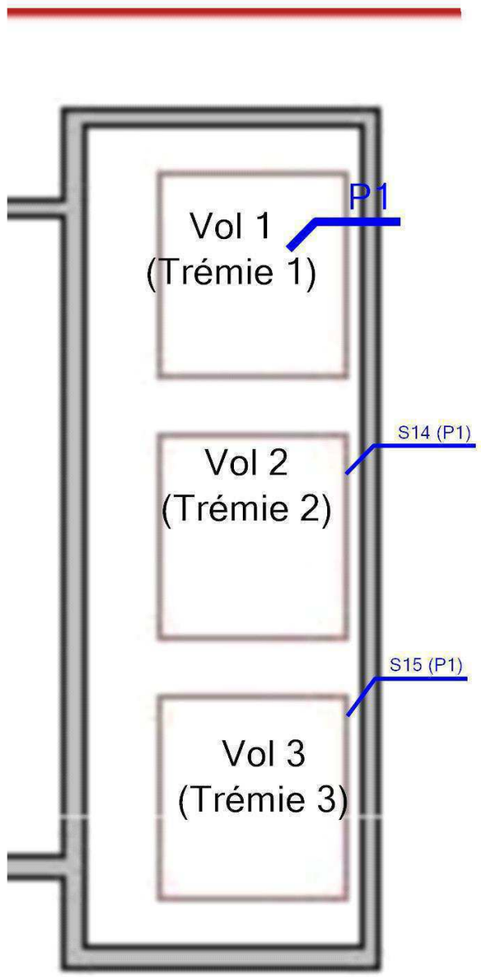

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

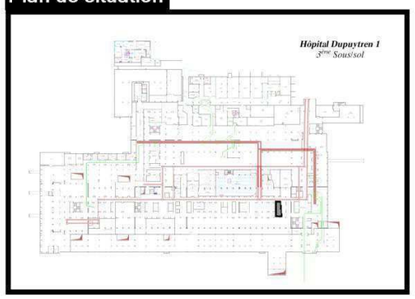

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-3 - ASCENSEUR MACHINERIES DDM - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

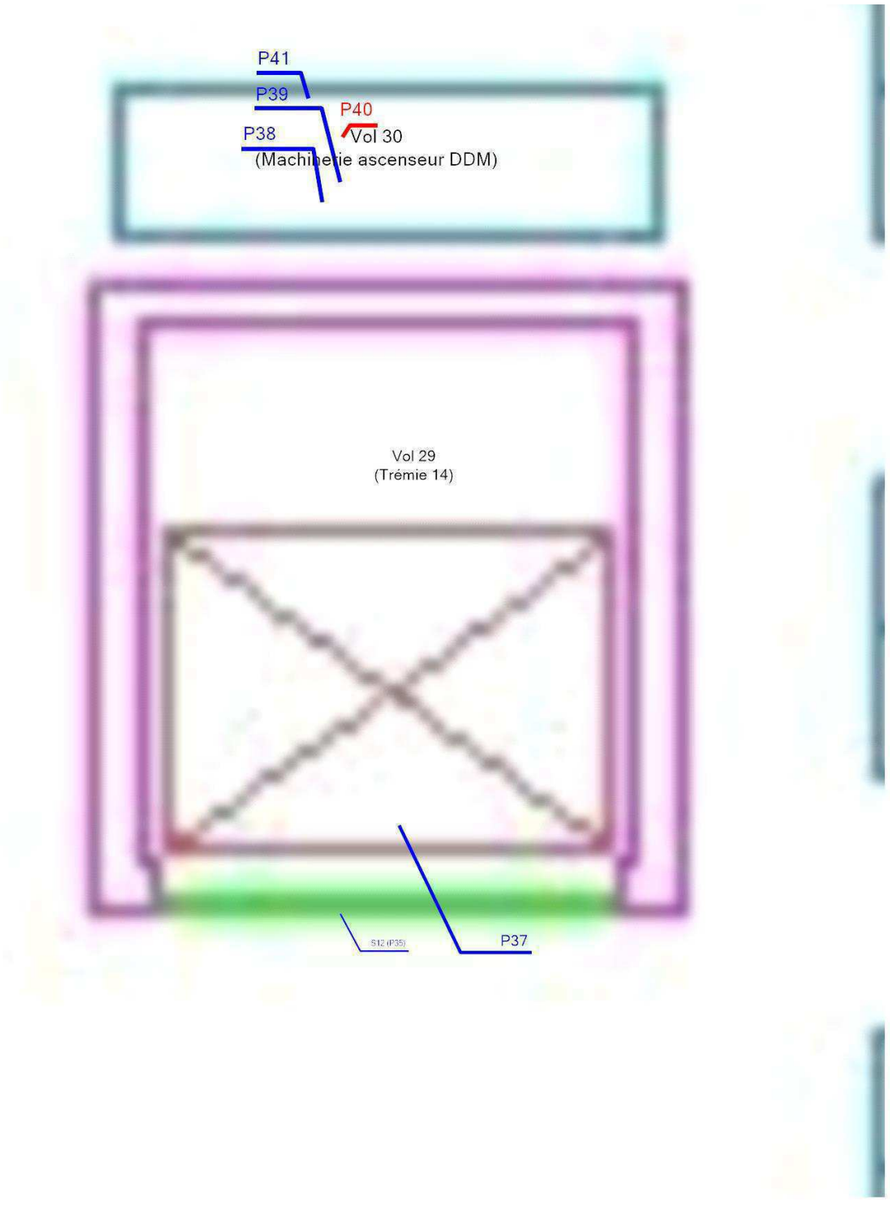

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

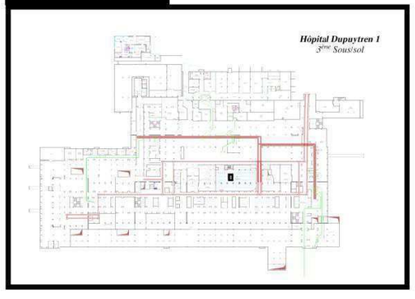

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-3 - ASCENSEUR MACHINERIES DDM - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

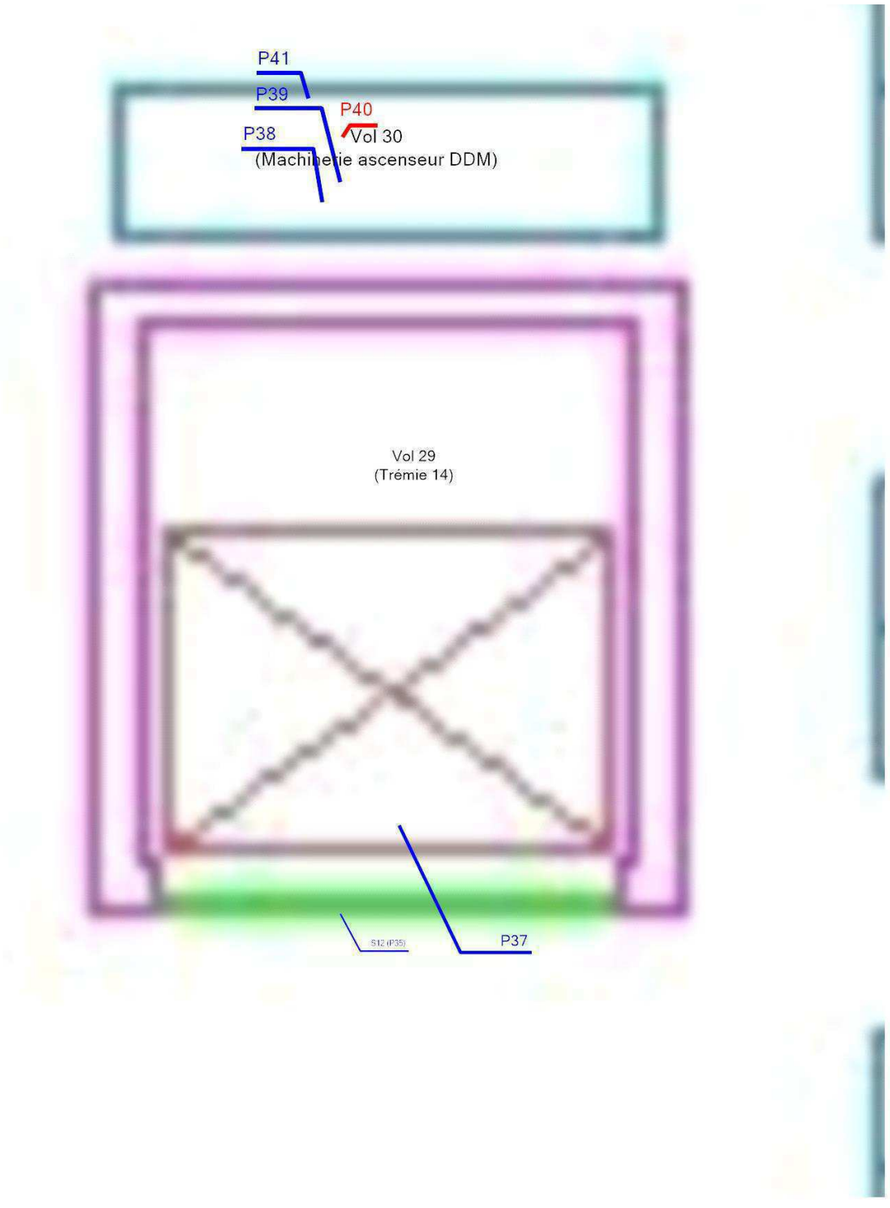

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

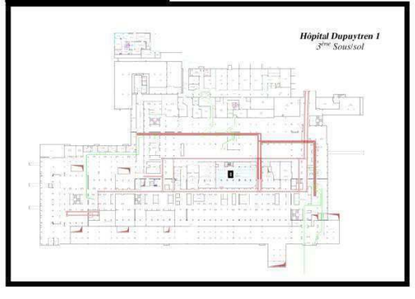

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - ASCENSEUR MACHINERIES DDM - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

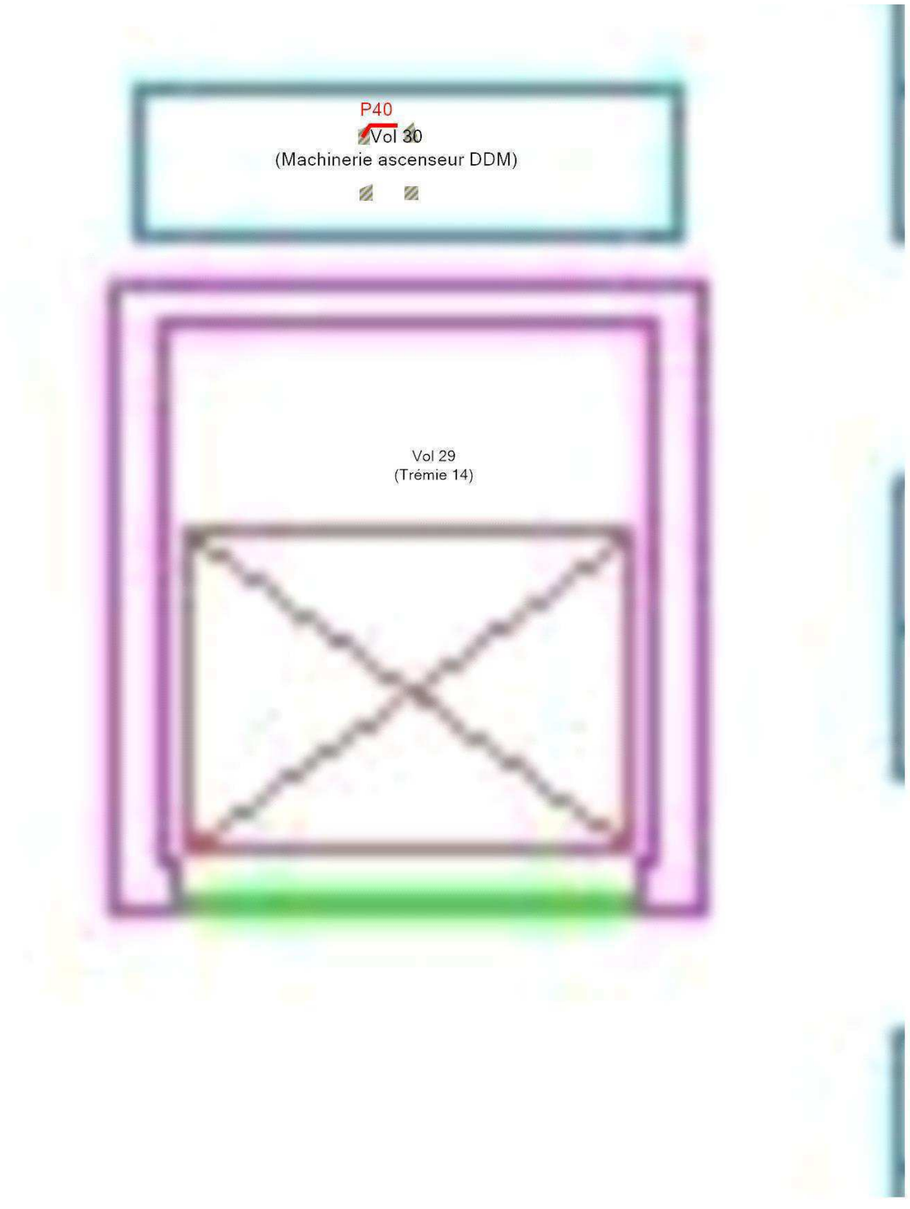

Légende	
	P40 : Tampon


Plan de situation

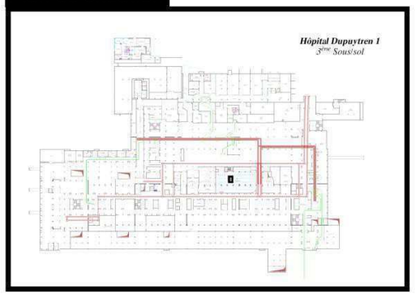

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - ASCENSEUR MACHINERIES DDM - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

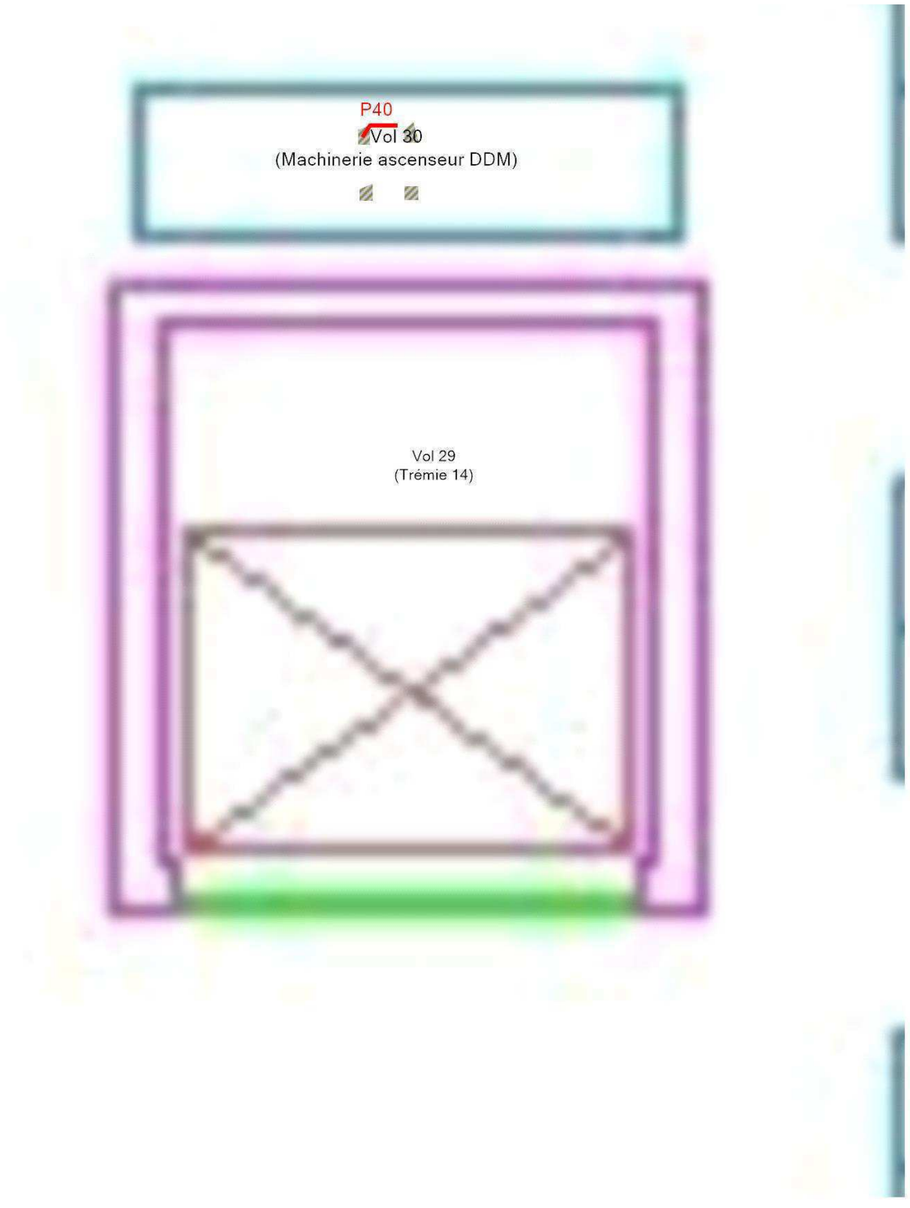

Légende	
	P40 : Tampon


Plan de situation

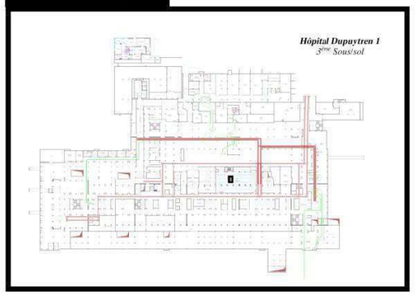

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - ASCENSEUR MACHINERIES DDM - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

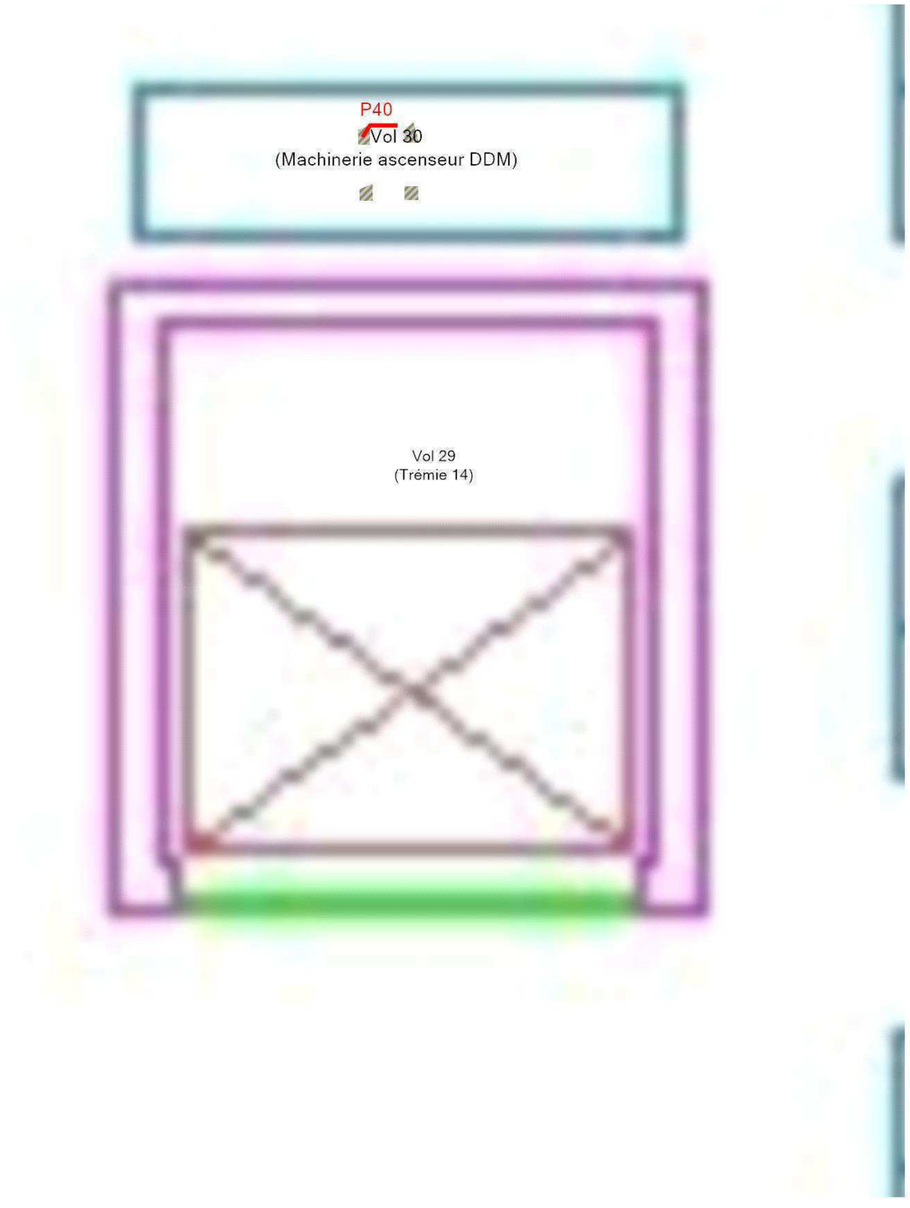

Légende	
	P40 : Tampon


Plan de situation

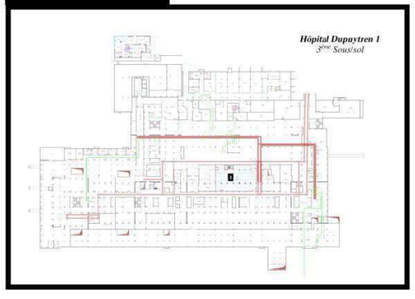

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - ASCENSEUR MACHINERIES DDM - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

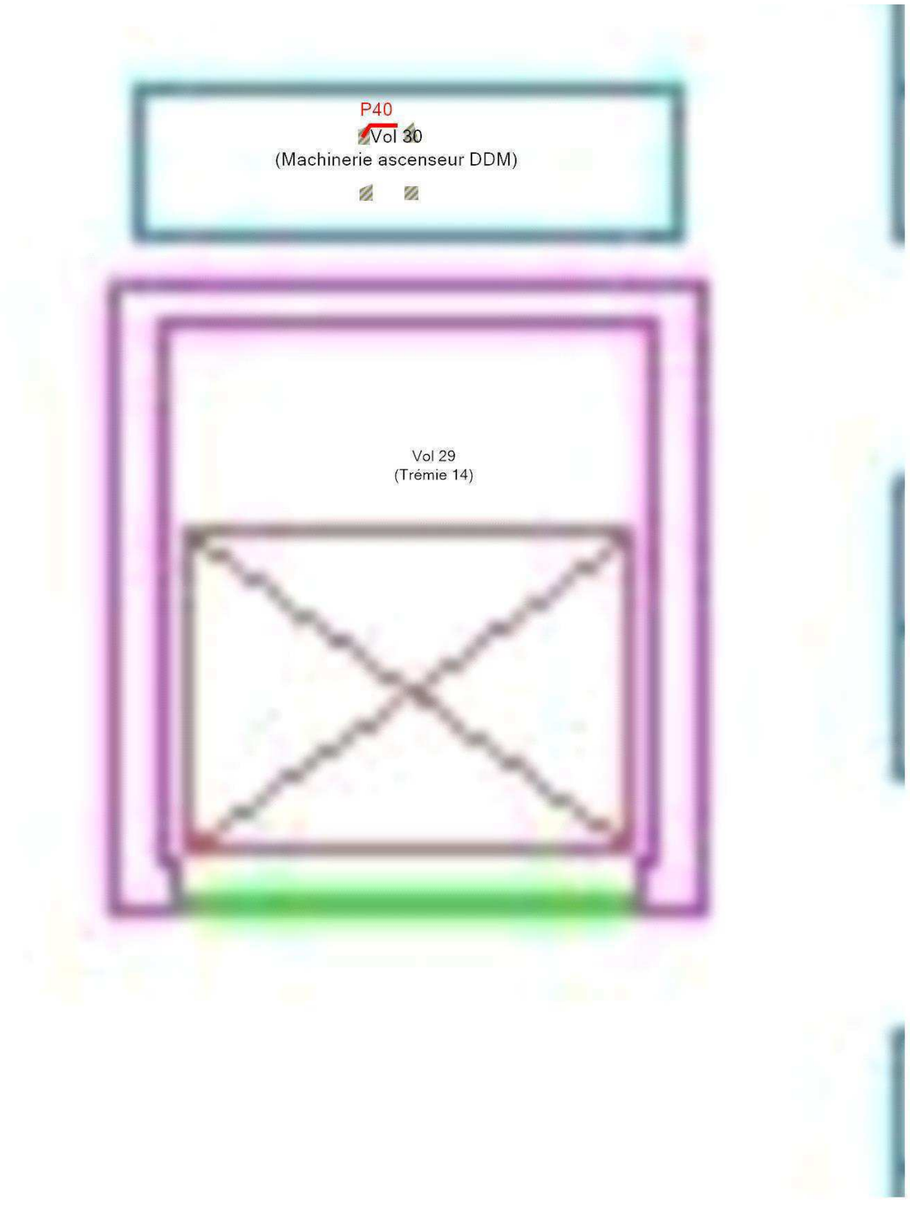

Légende	
	P40 : Tampon


Plan de situation

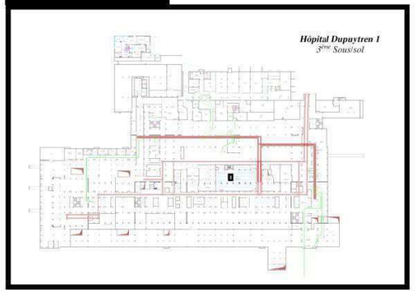

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-3 - R1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

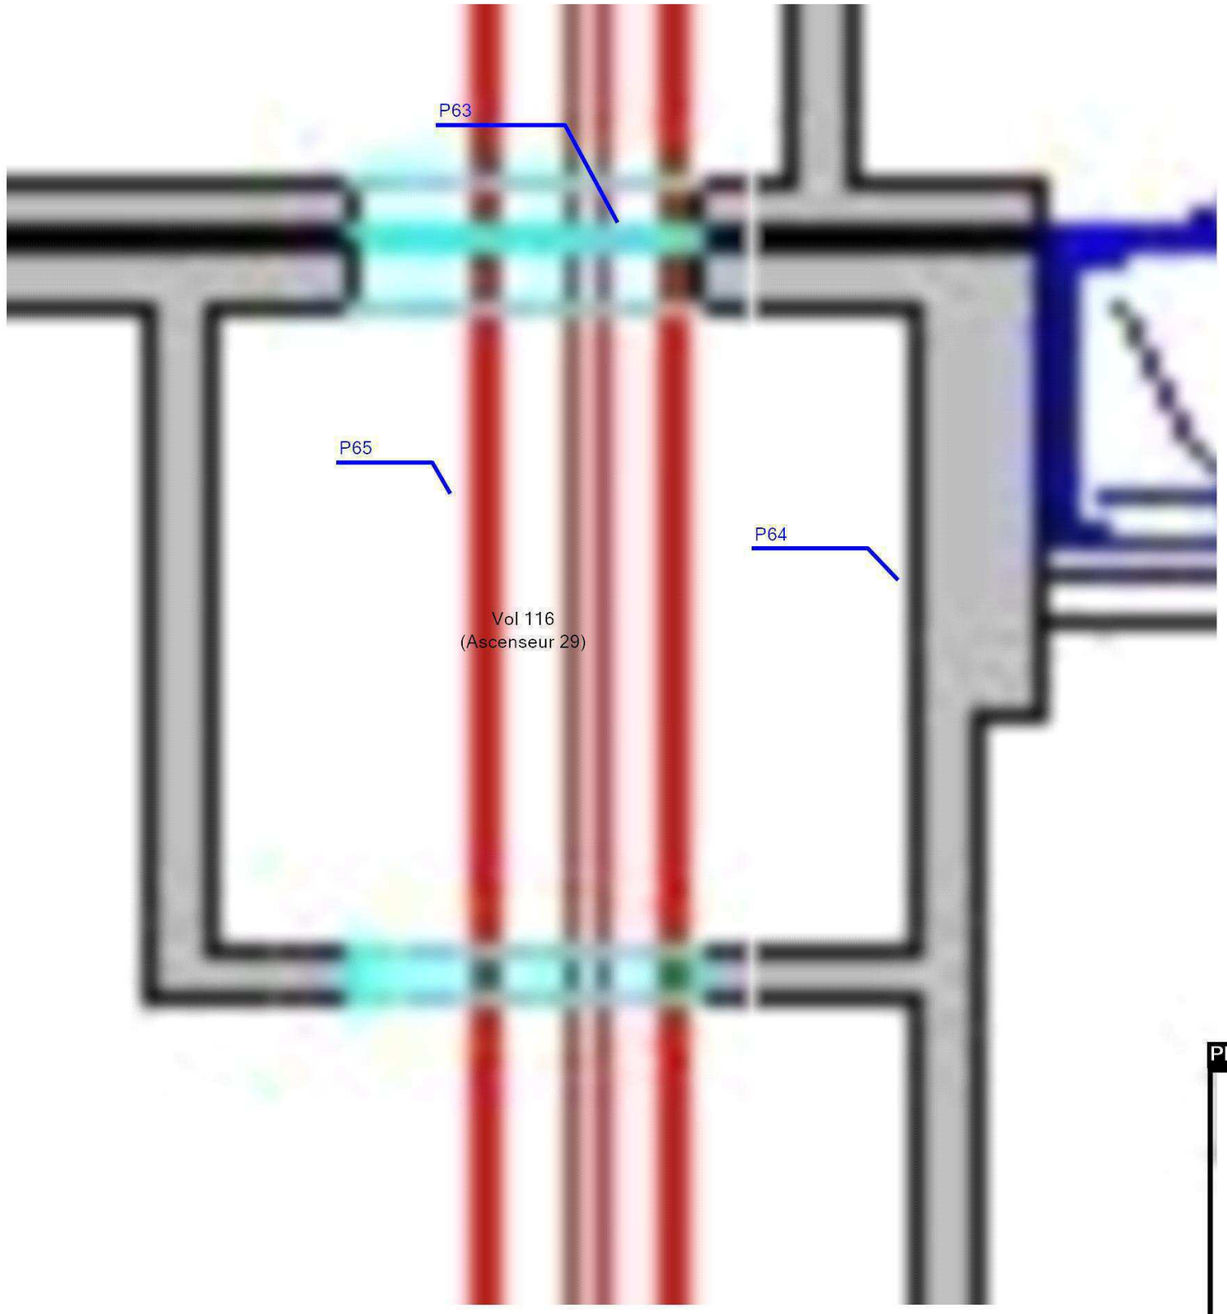

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

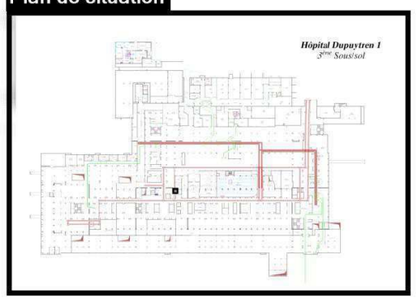

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

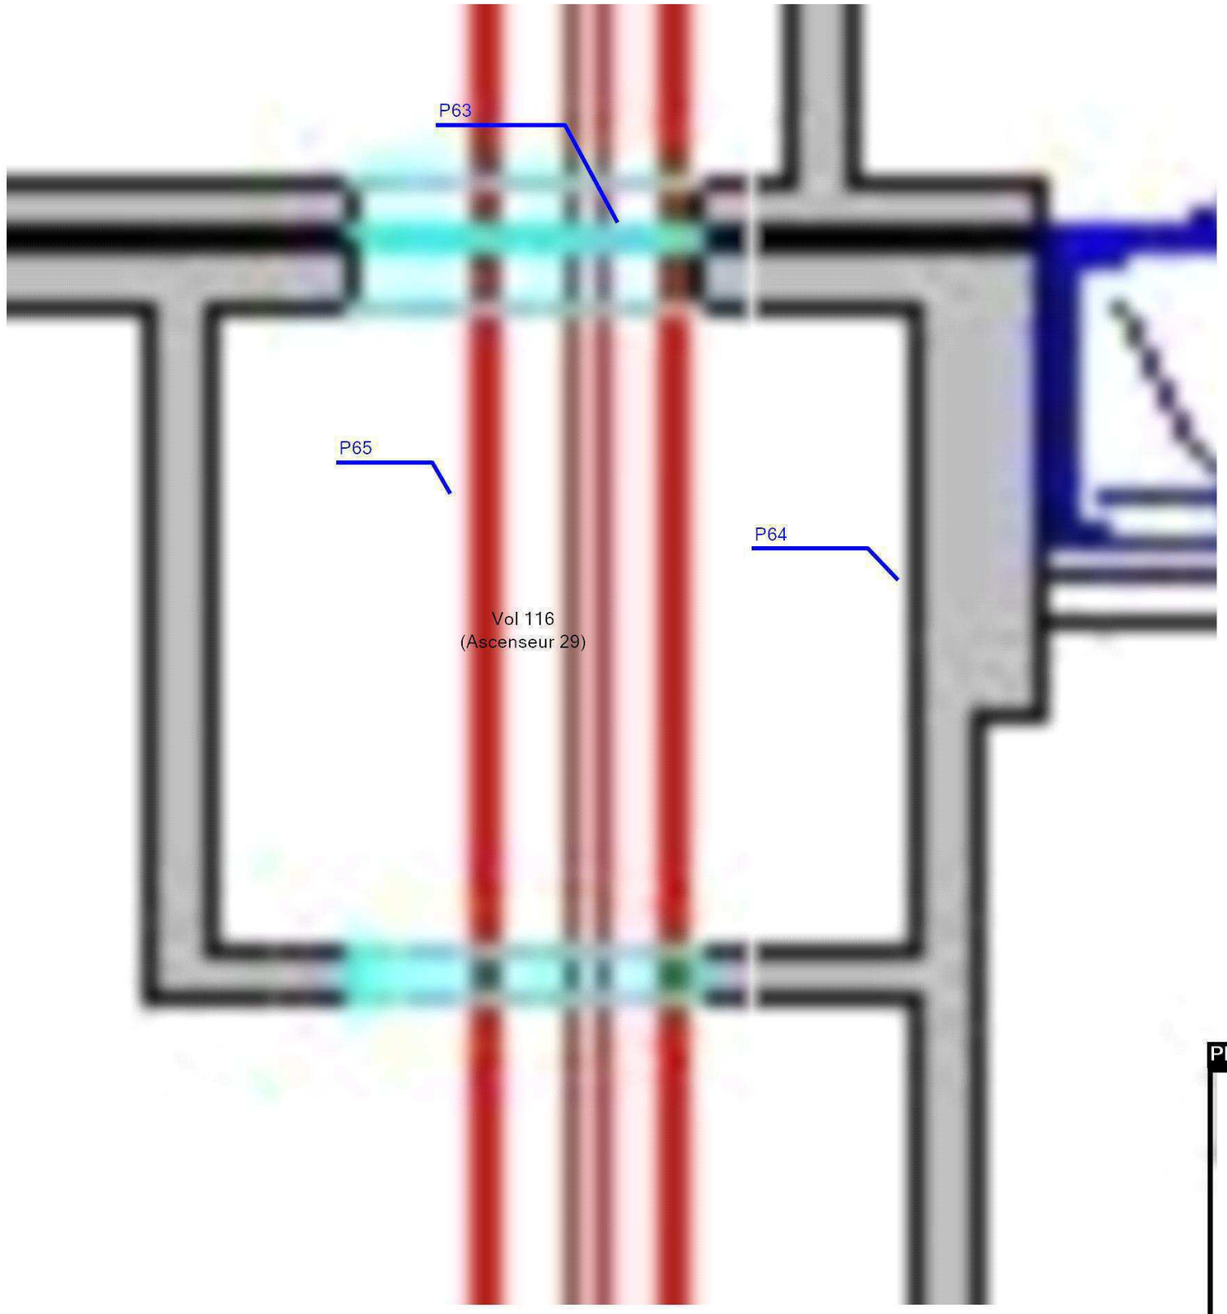

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Plan de situation

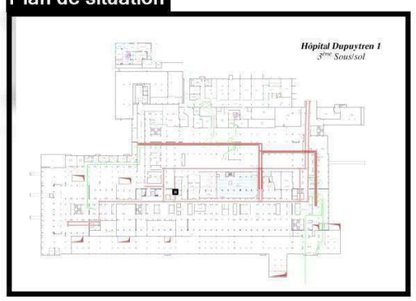

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2



Légende

	Ascenseur D
	Ascenseur F
	Machinerie et ascenseur G
	Ascenseur DDM
	S1
	S2
	S4
	S3
	S7
	Ascenseur 20
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2




Légende

	Ascenseur D
	Ascenseur F
	Machinerie et ascenseur G
	Ascenseur DDM
	S1
	S2
	S4
	S3
	S7
	Ascenseur 20
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

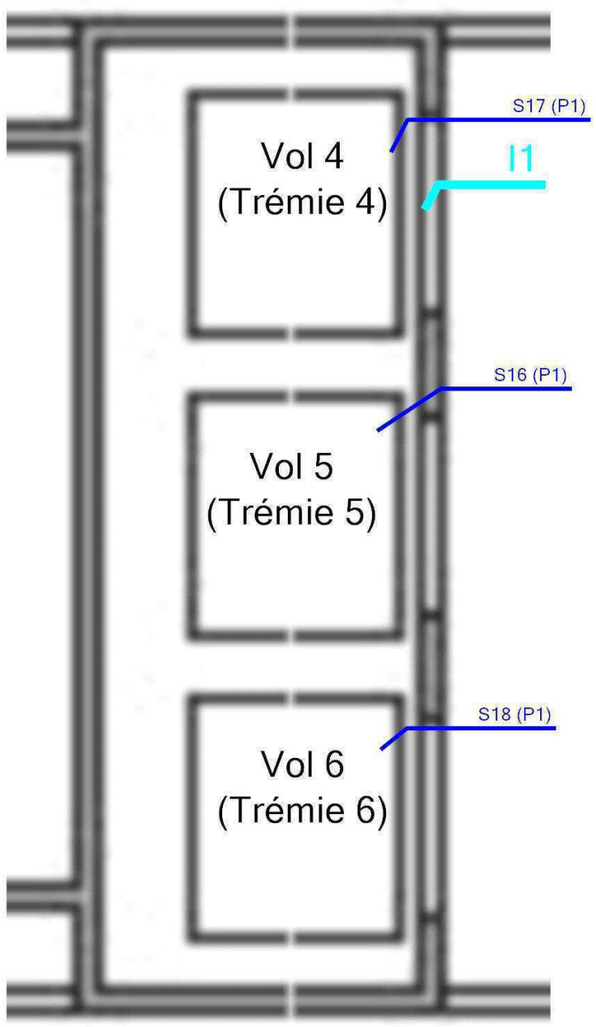

Légende	
	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

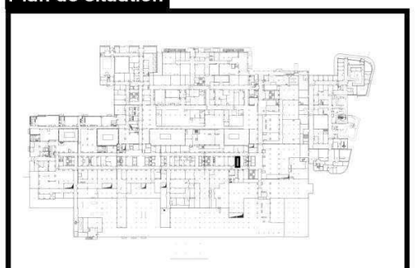

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

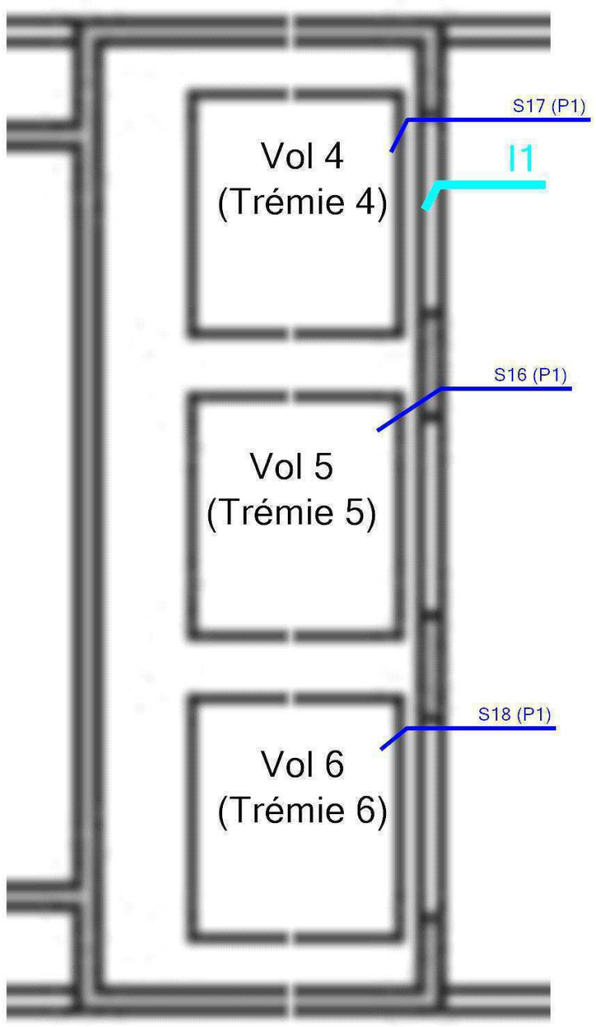

Légende	
	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - ASCENSEUR F - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

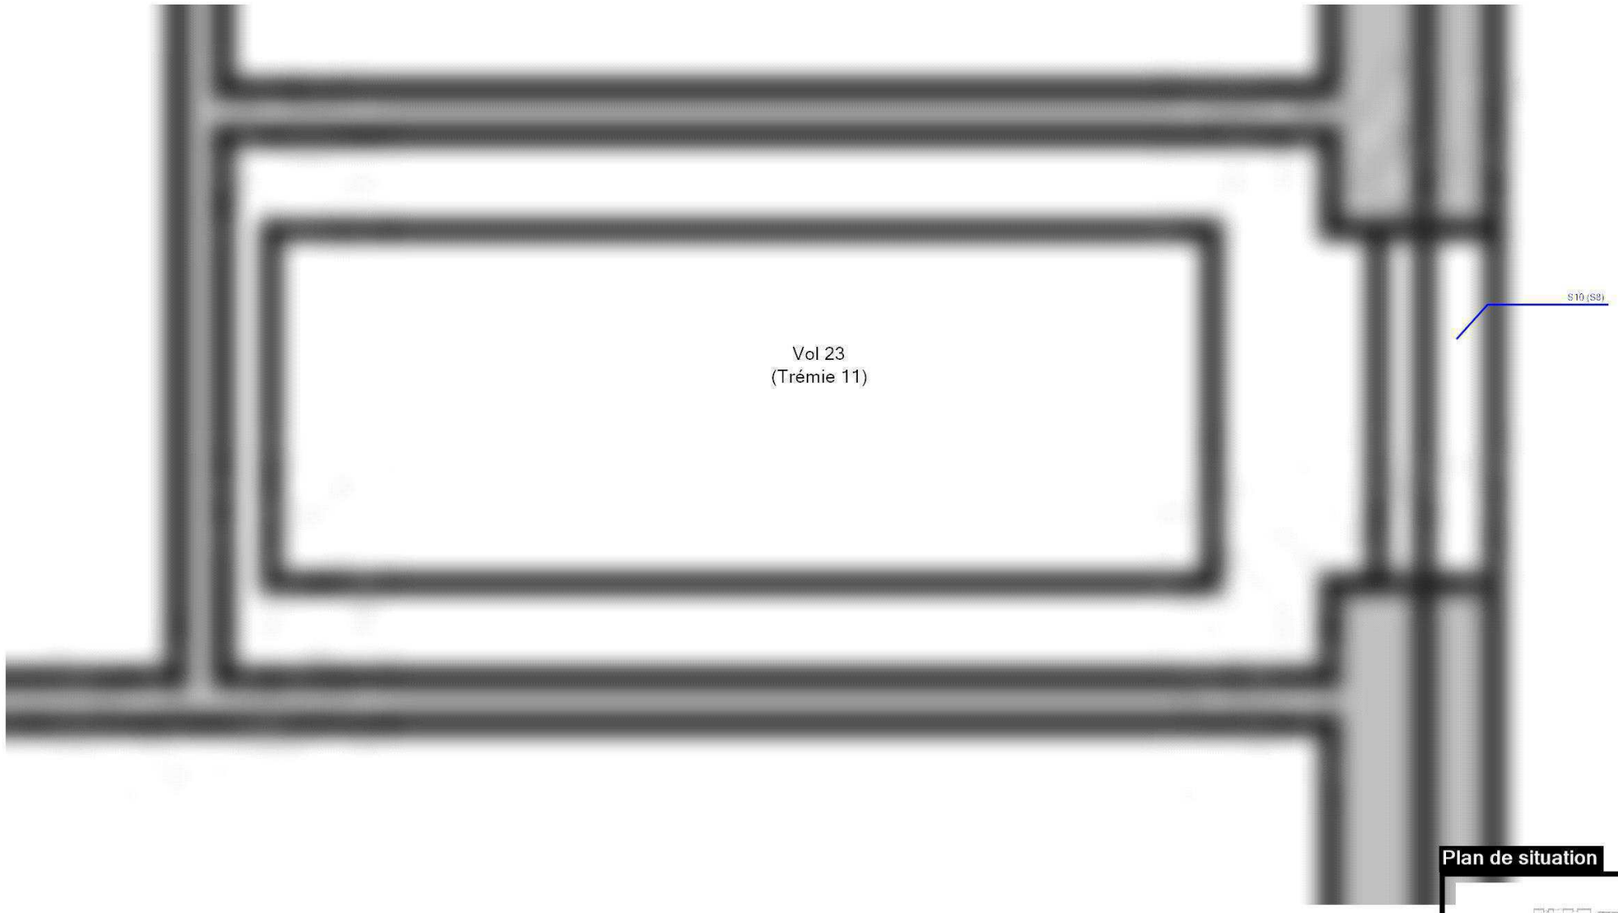

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

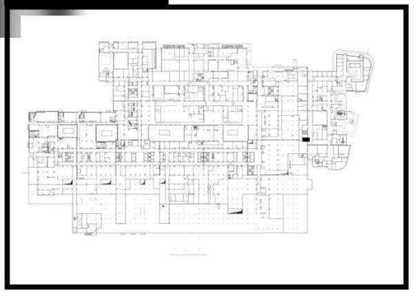

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - ASCENSEUR F - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

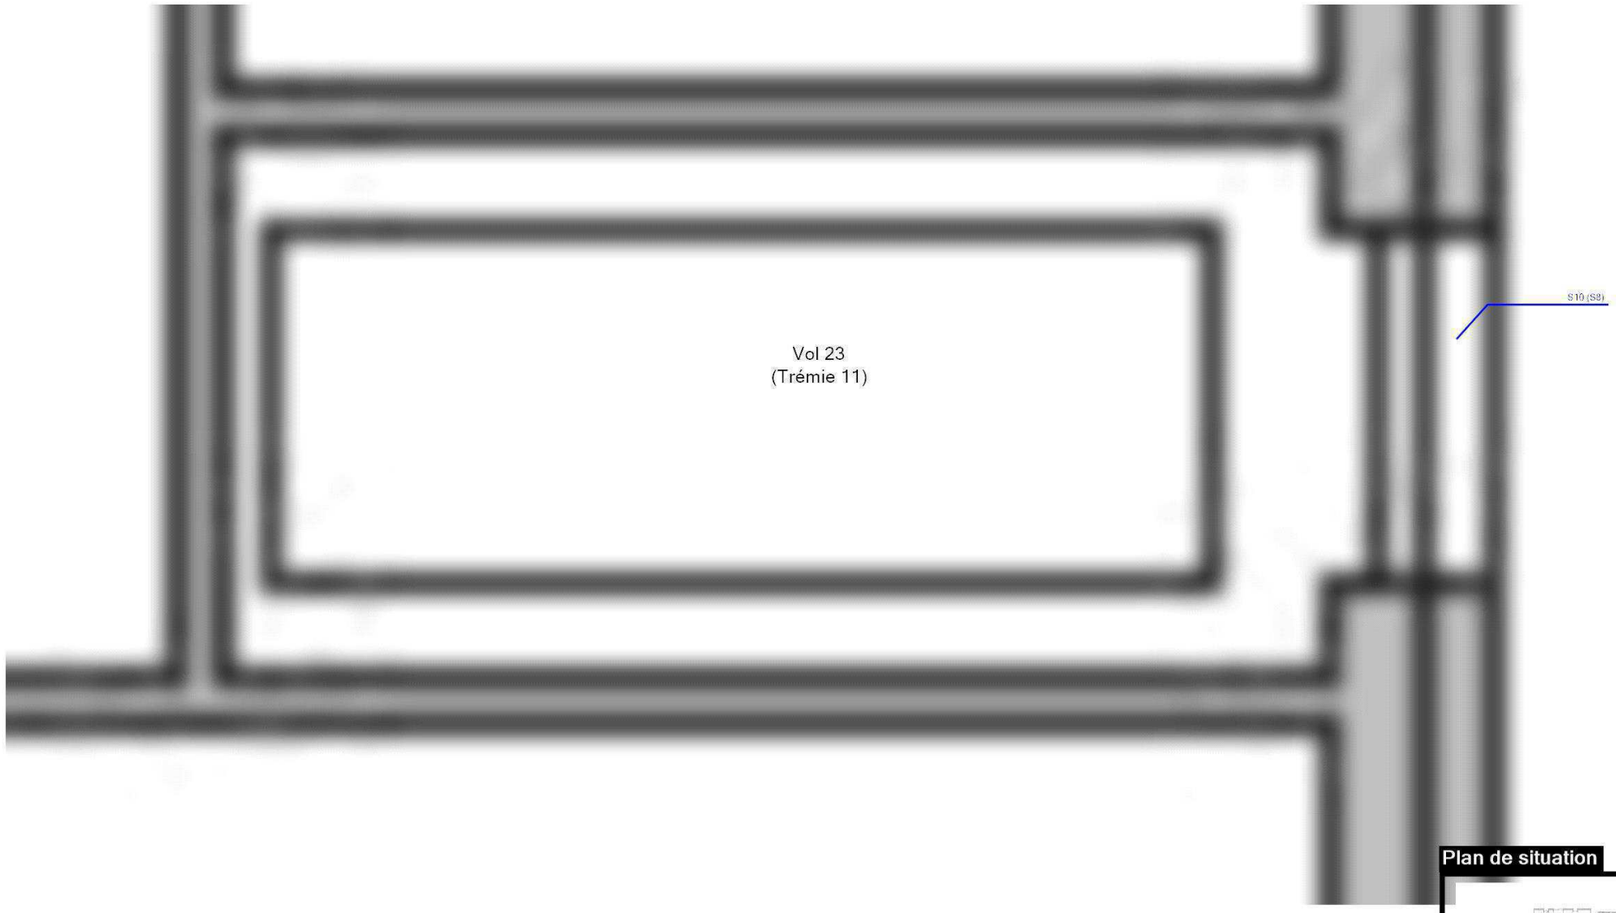

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

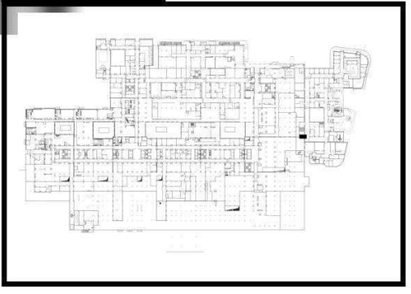

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - MACHINERIE ET ASCENSEUR G - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

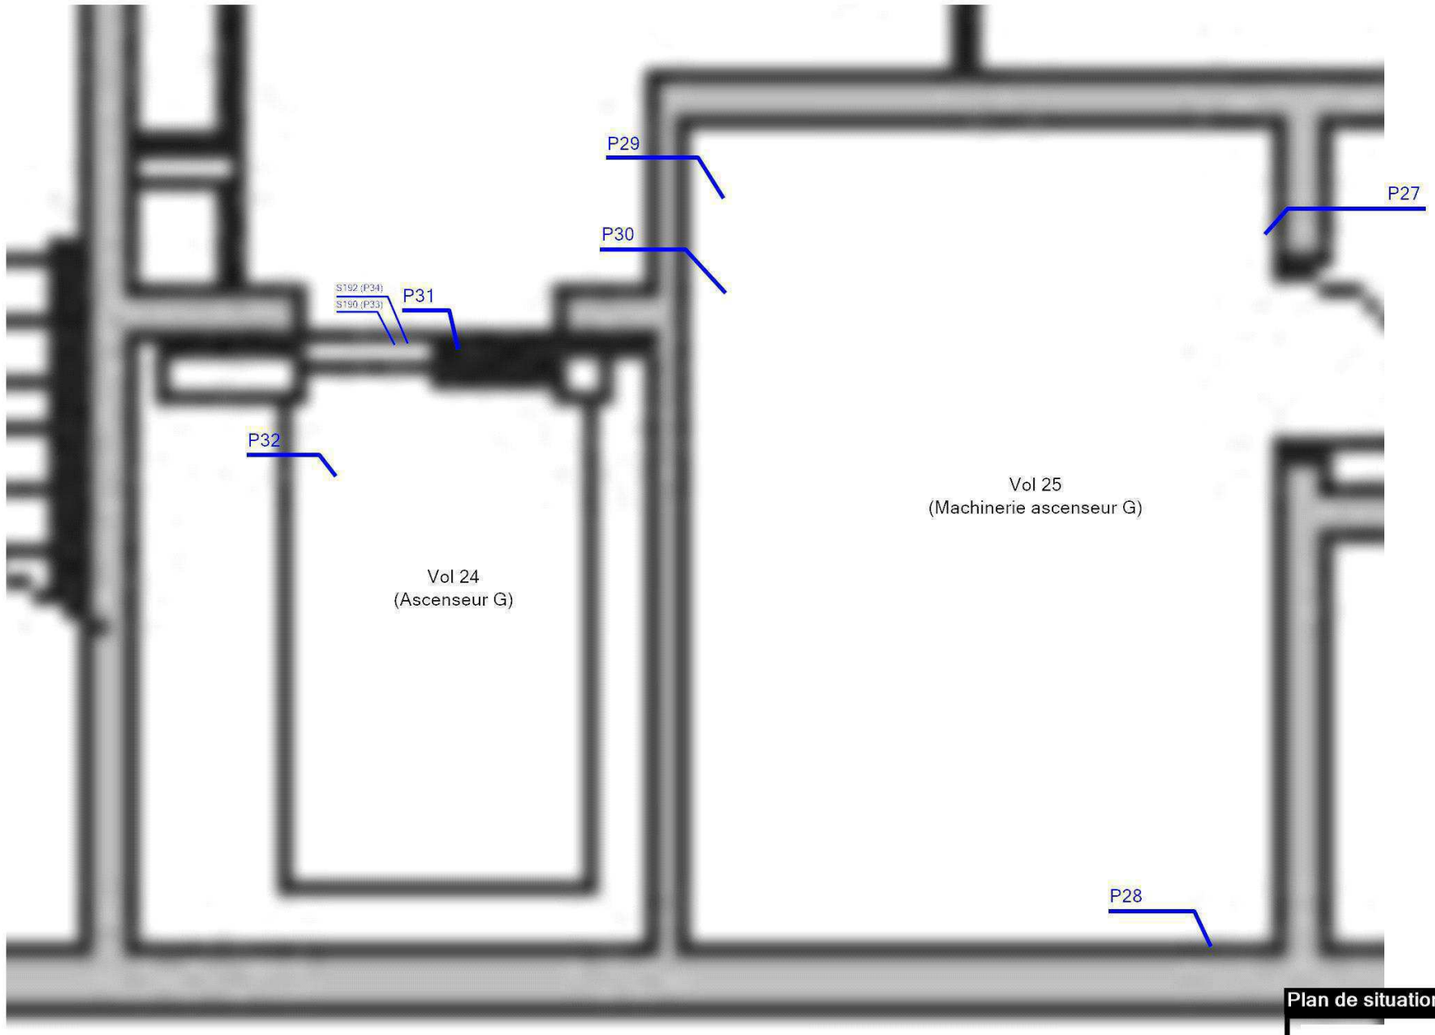

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - MACHINERIE ET ASCENSEUR G - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

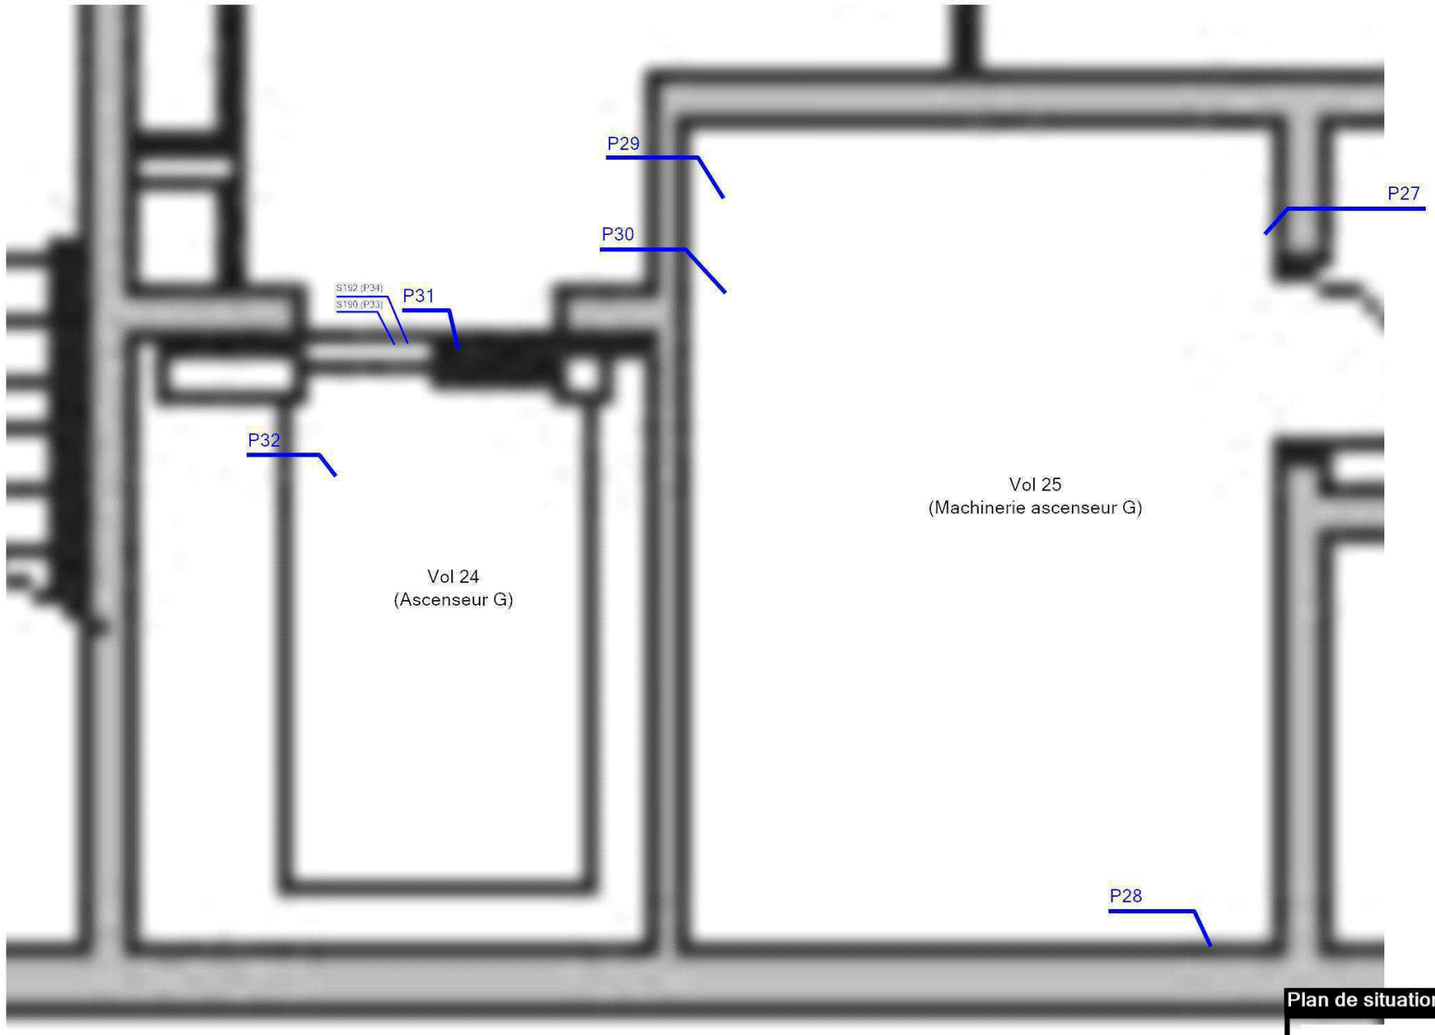

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - ASCENSEUR DDM - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

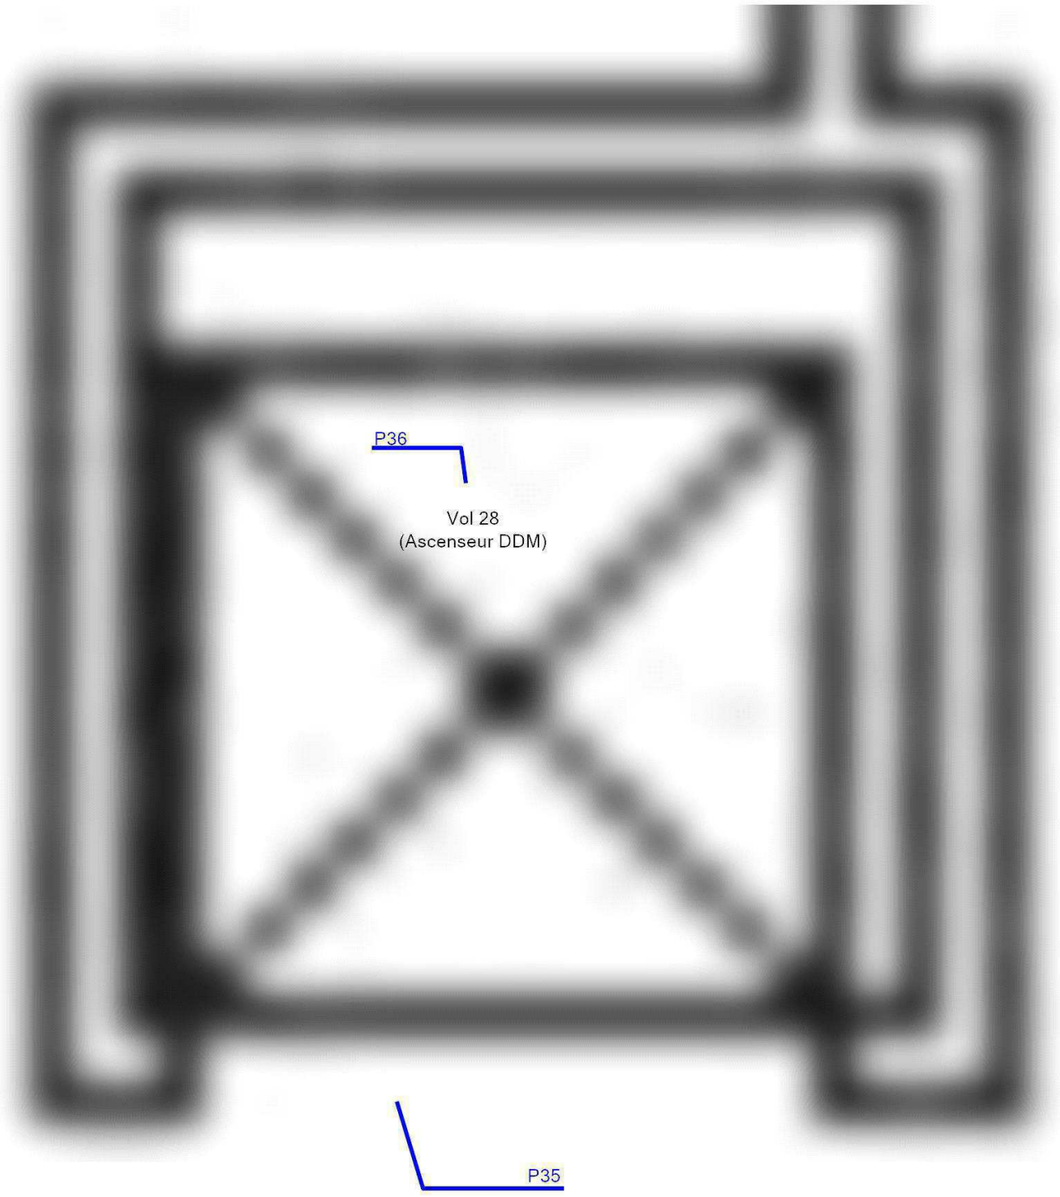

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

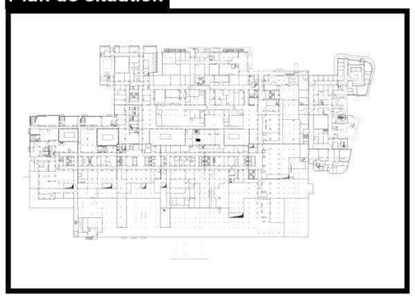

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - ASCENSEUR DDM - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

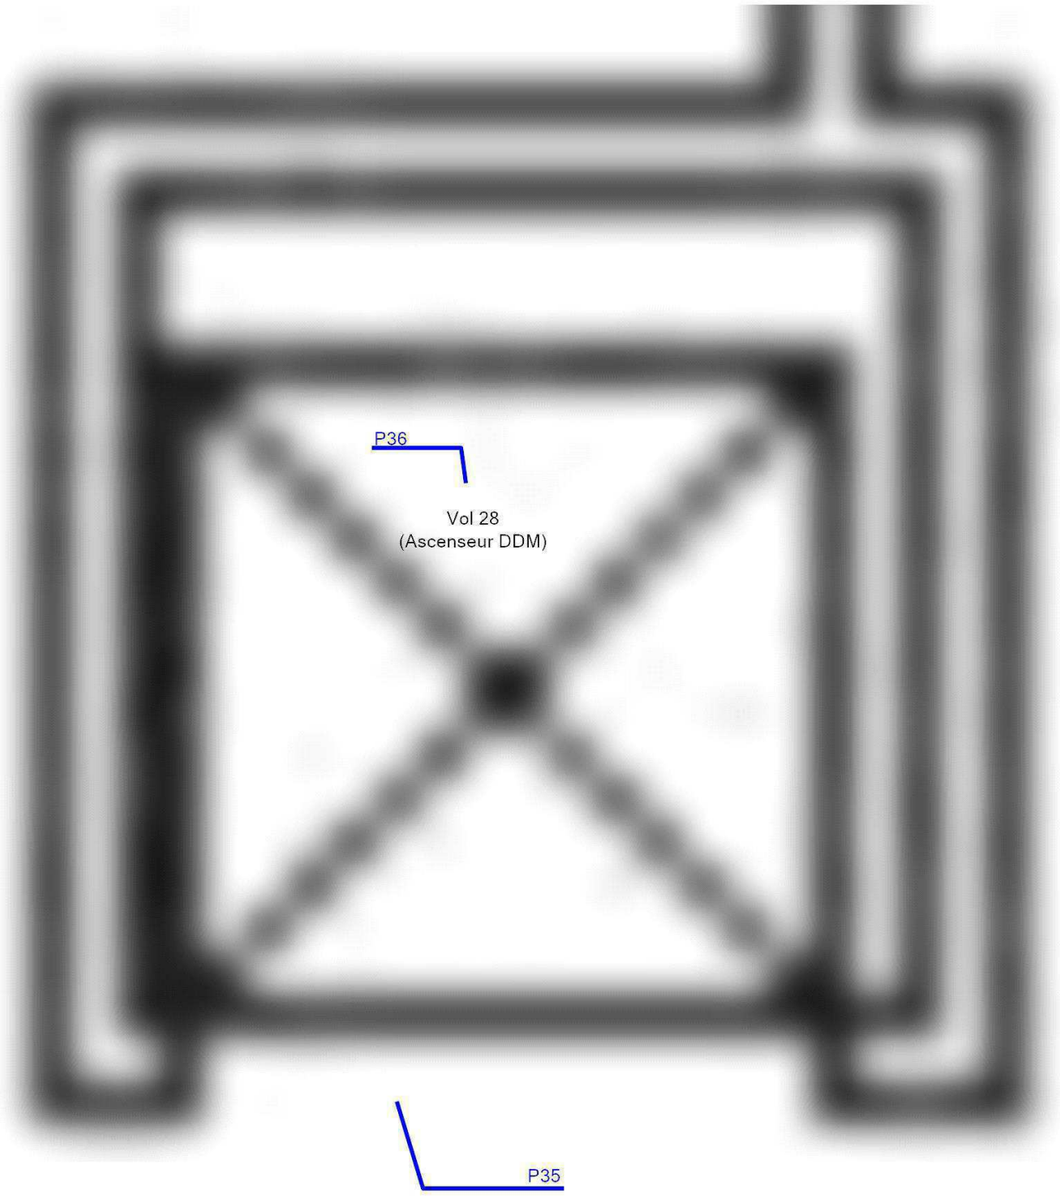

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

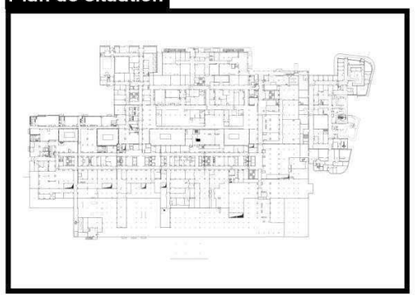

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

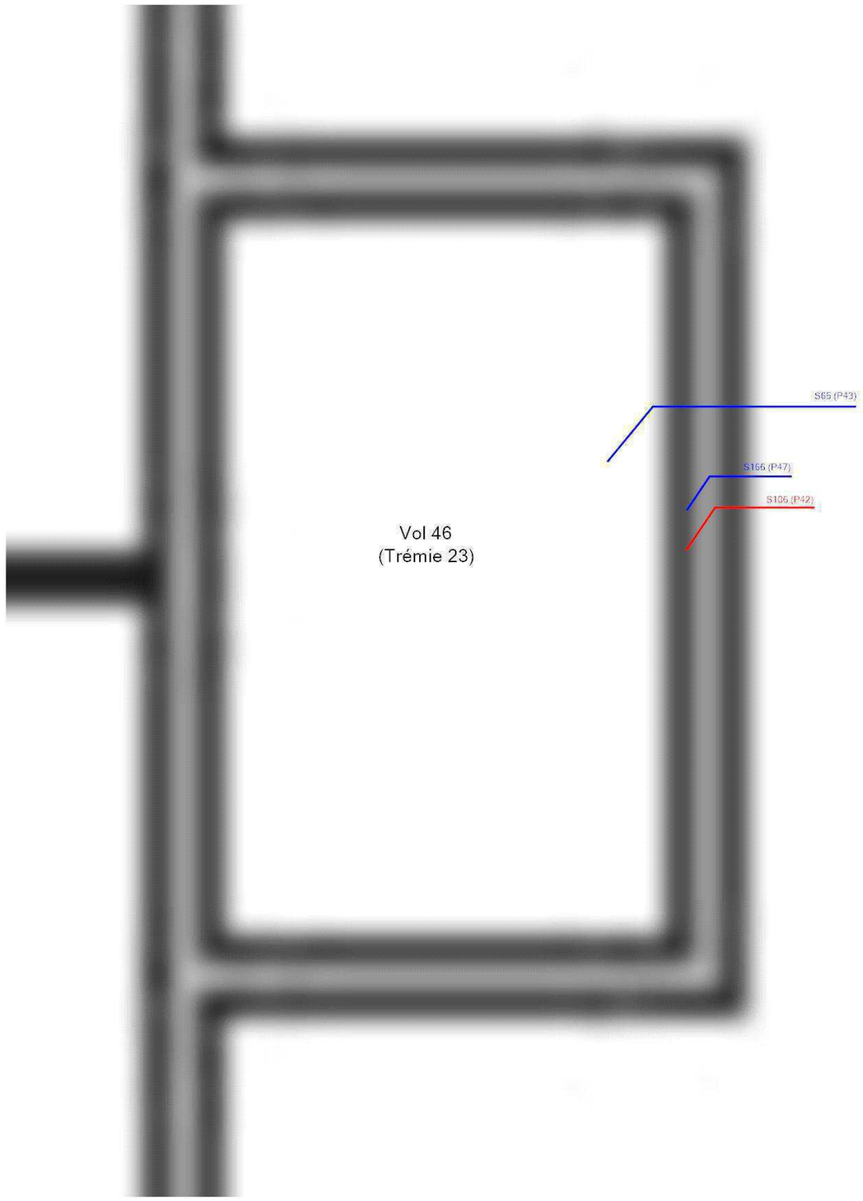

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

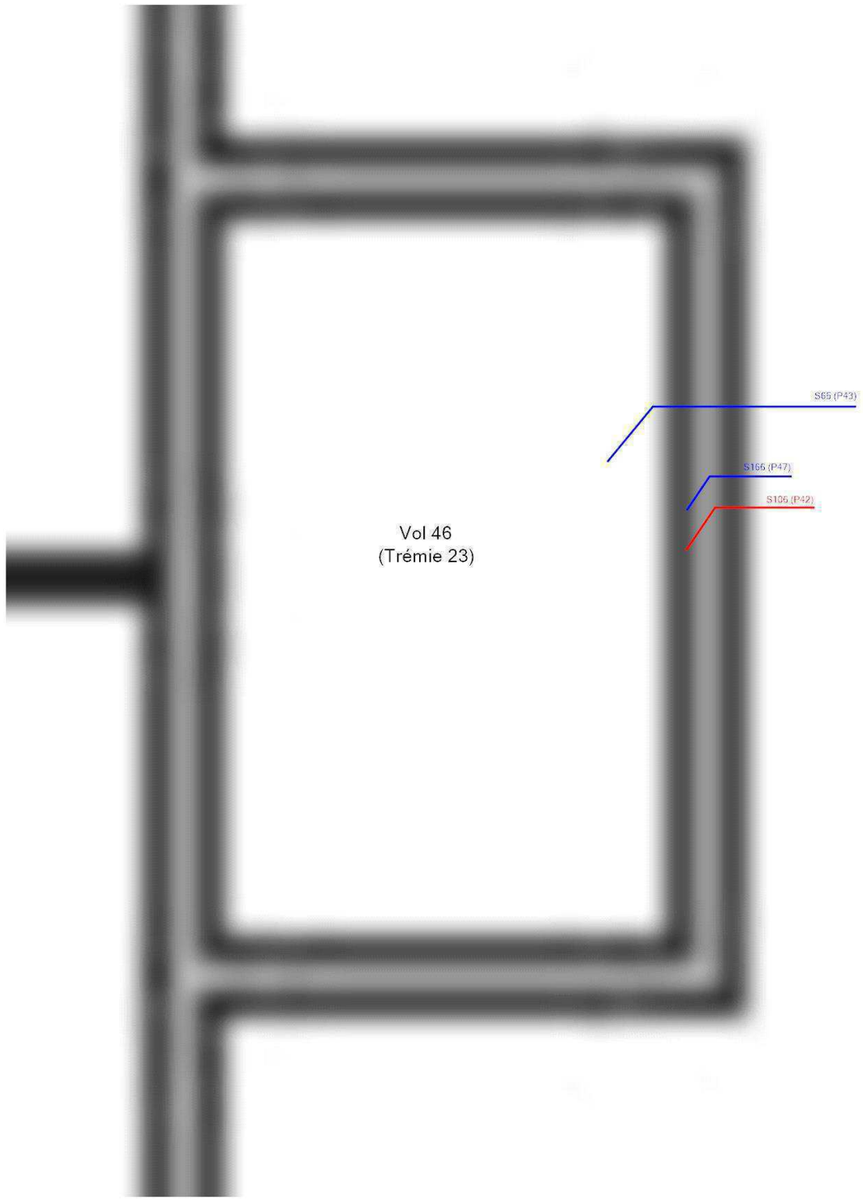

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

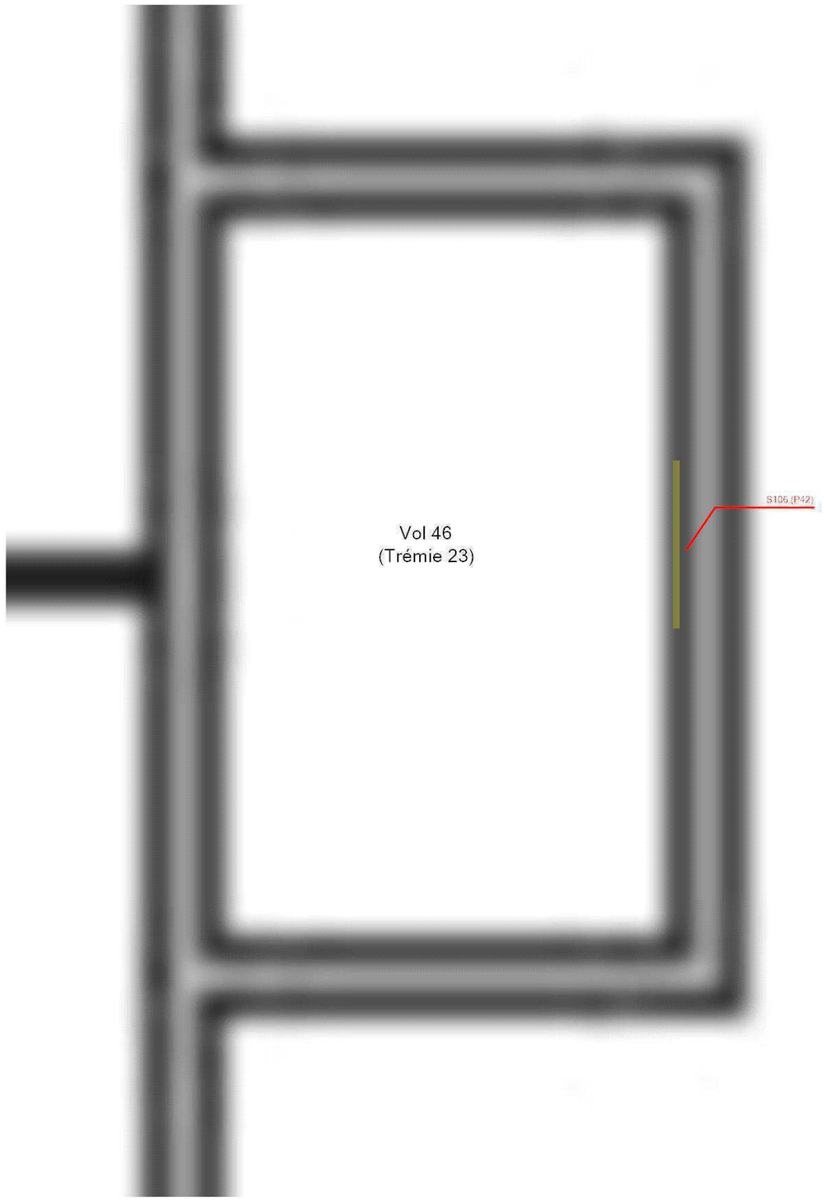

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

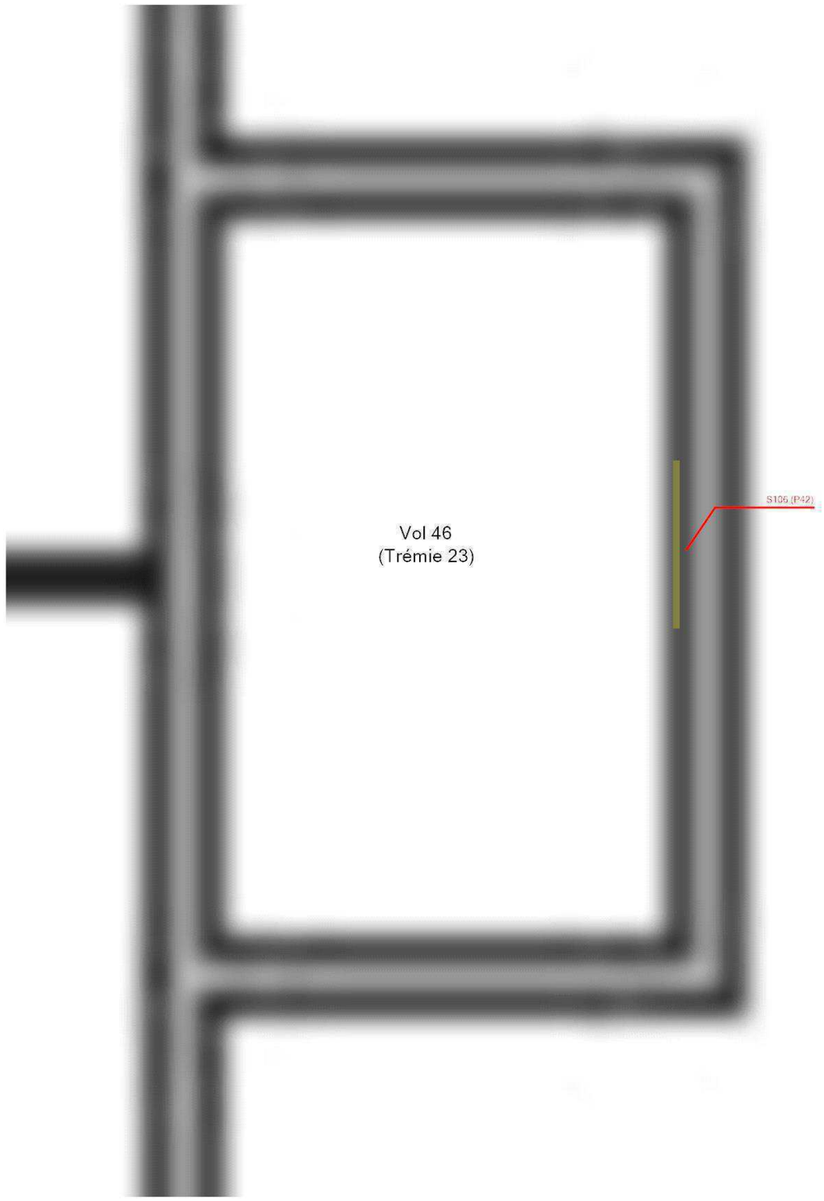

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

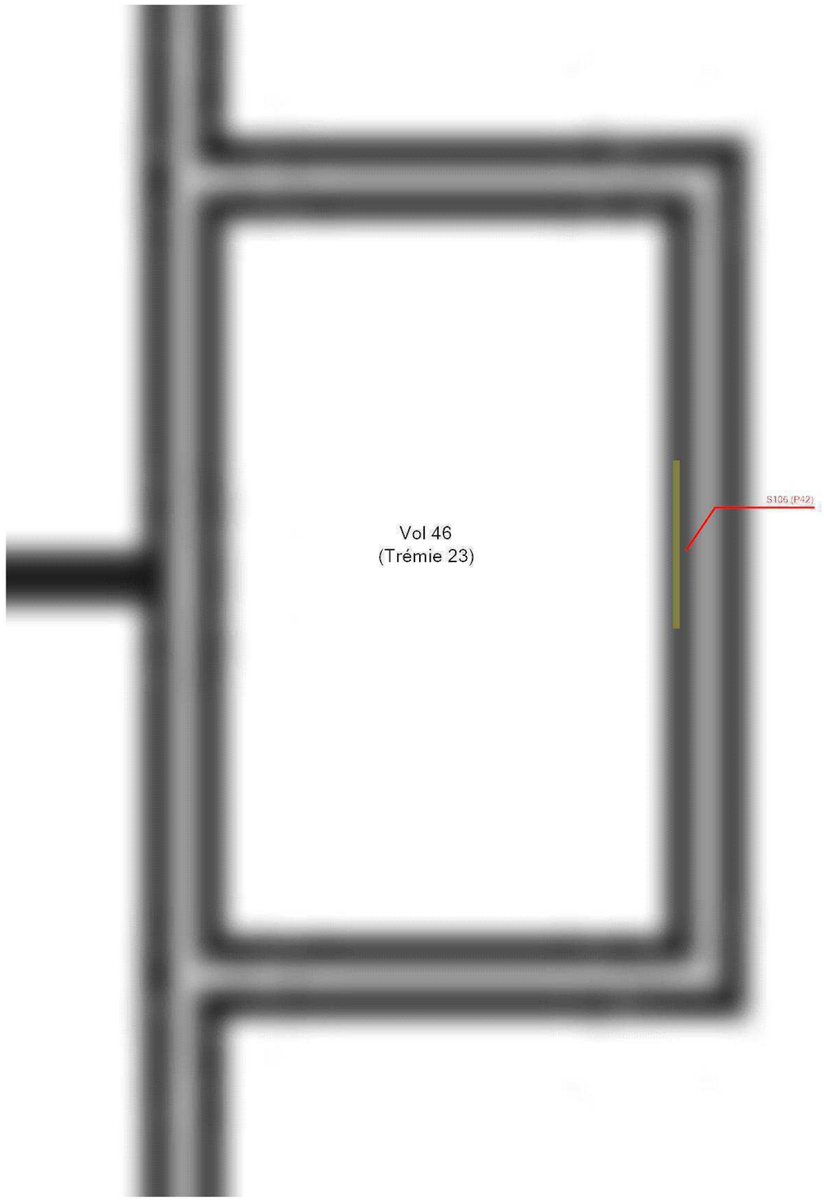

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation



ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

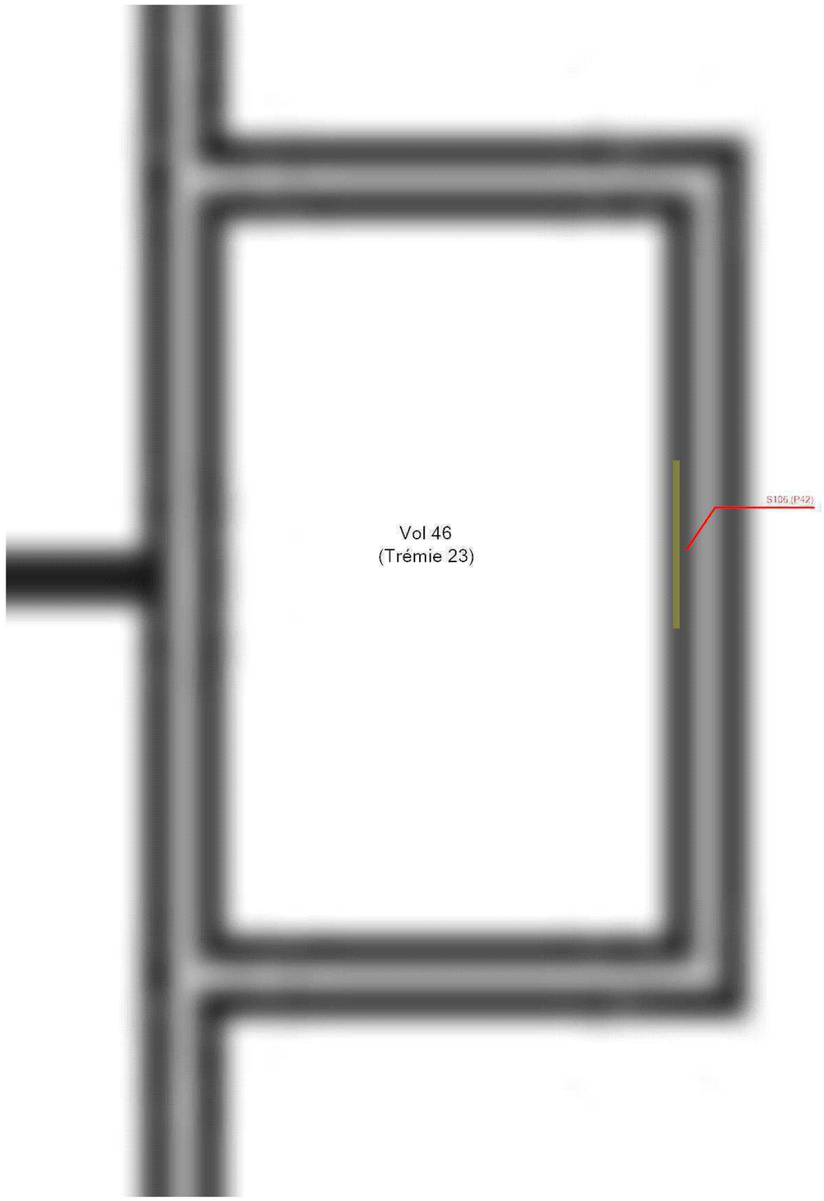

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation



ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

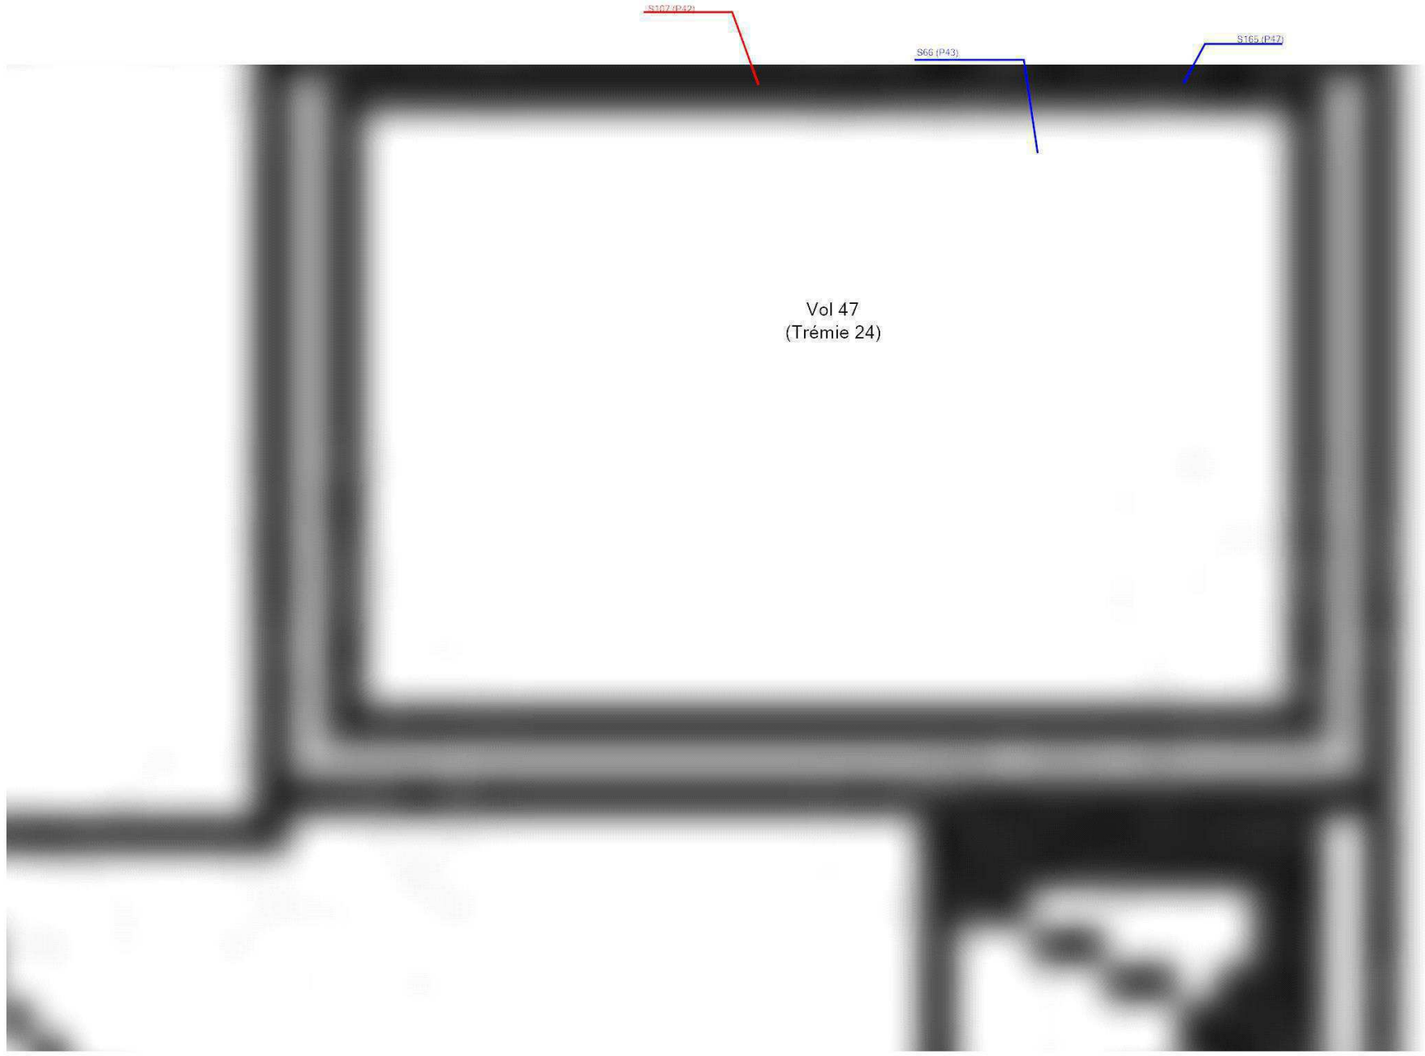

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

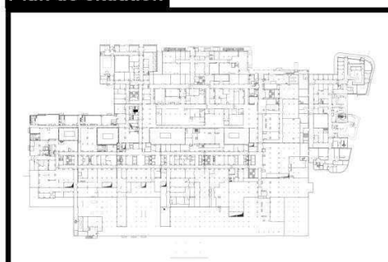

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

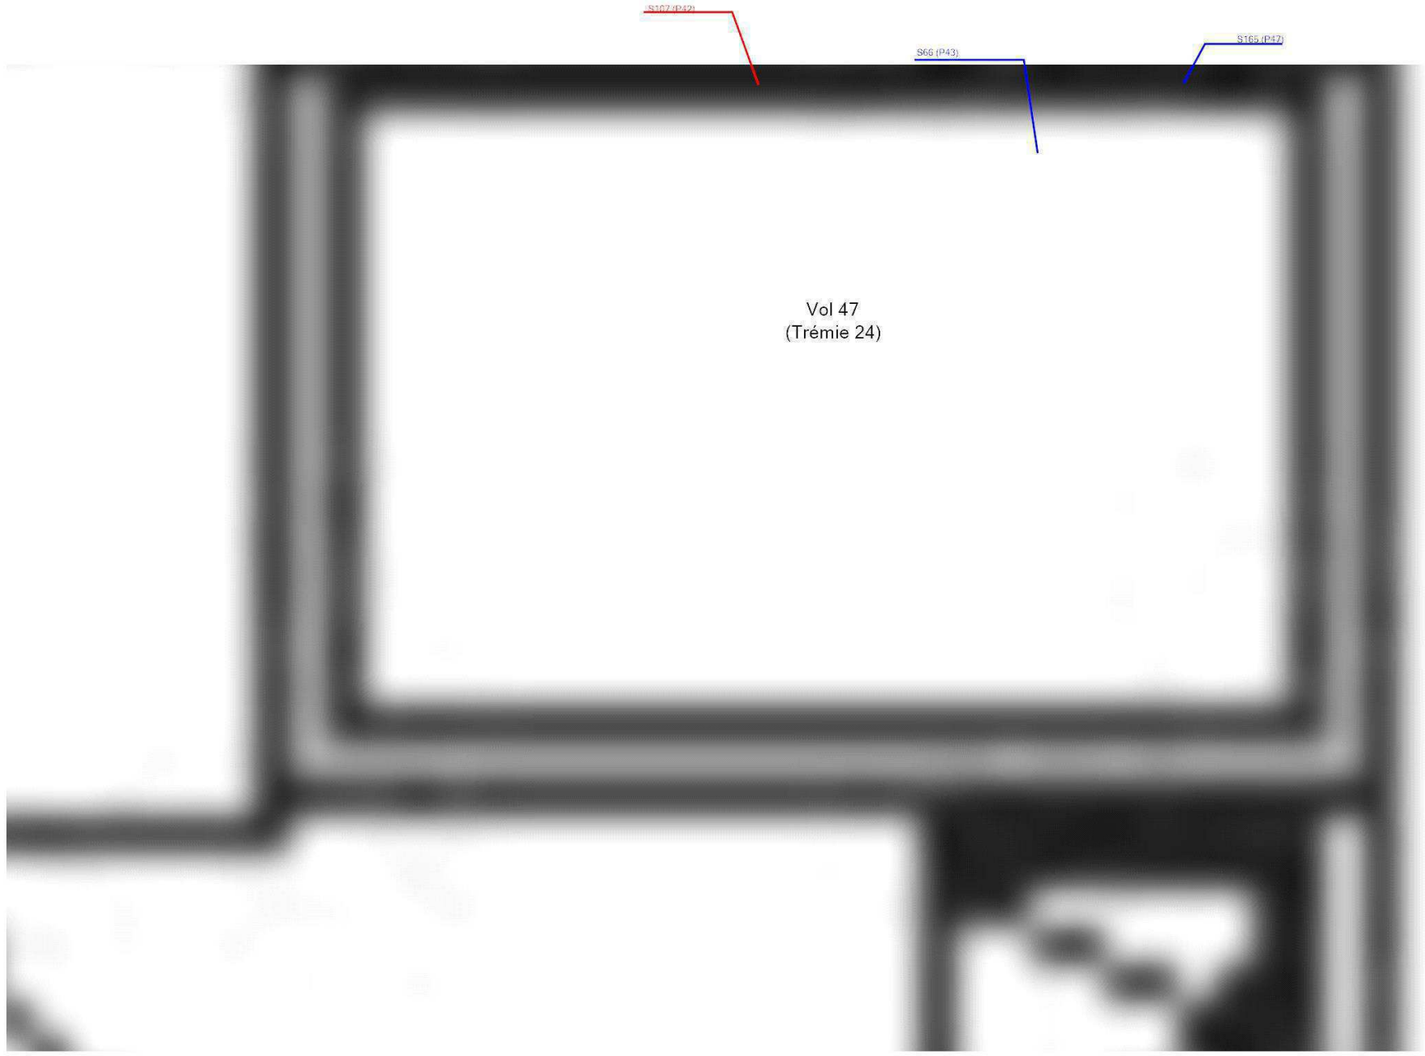

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

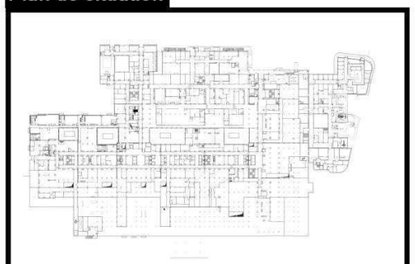

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

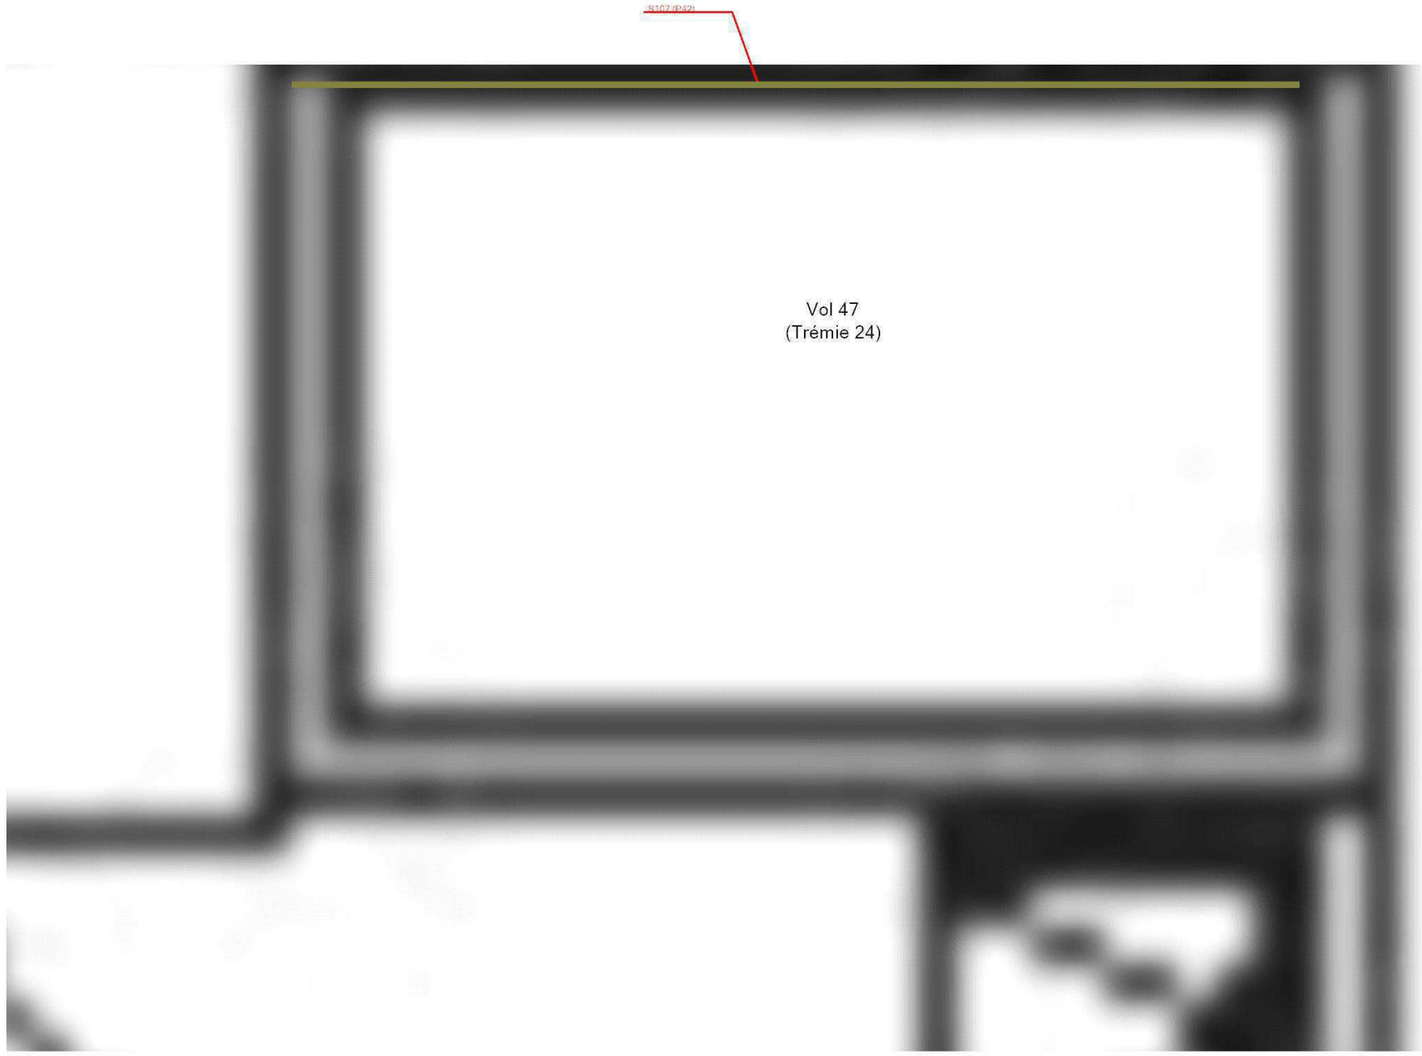

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

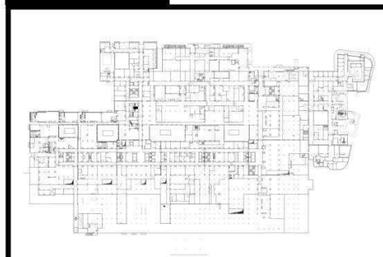

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

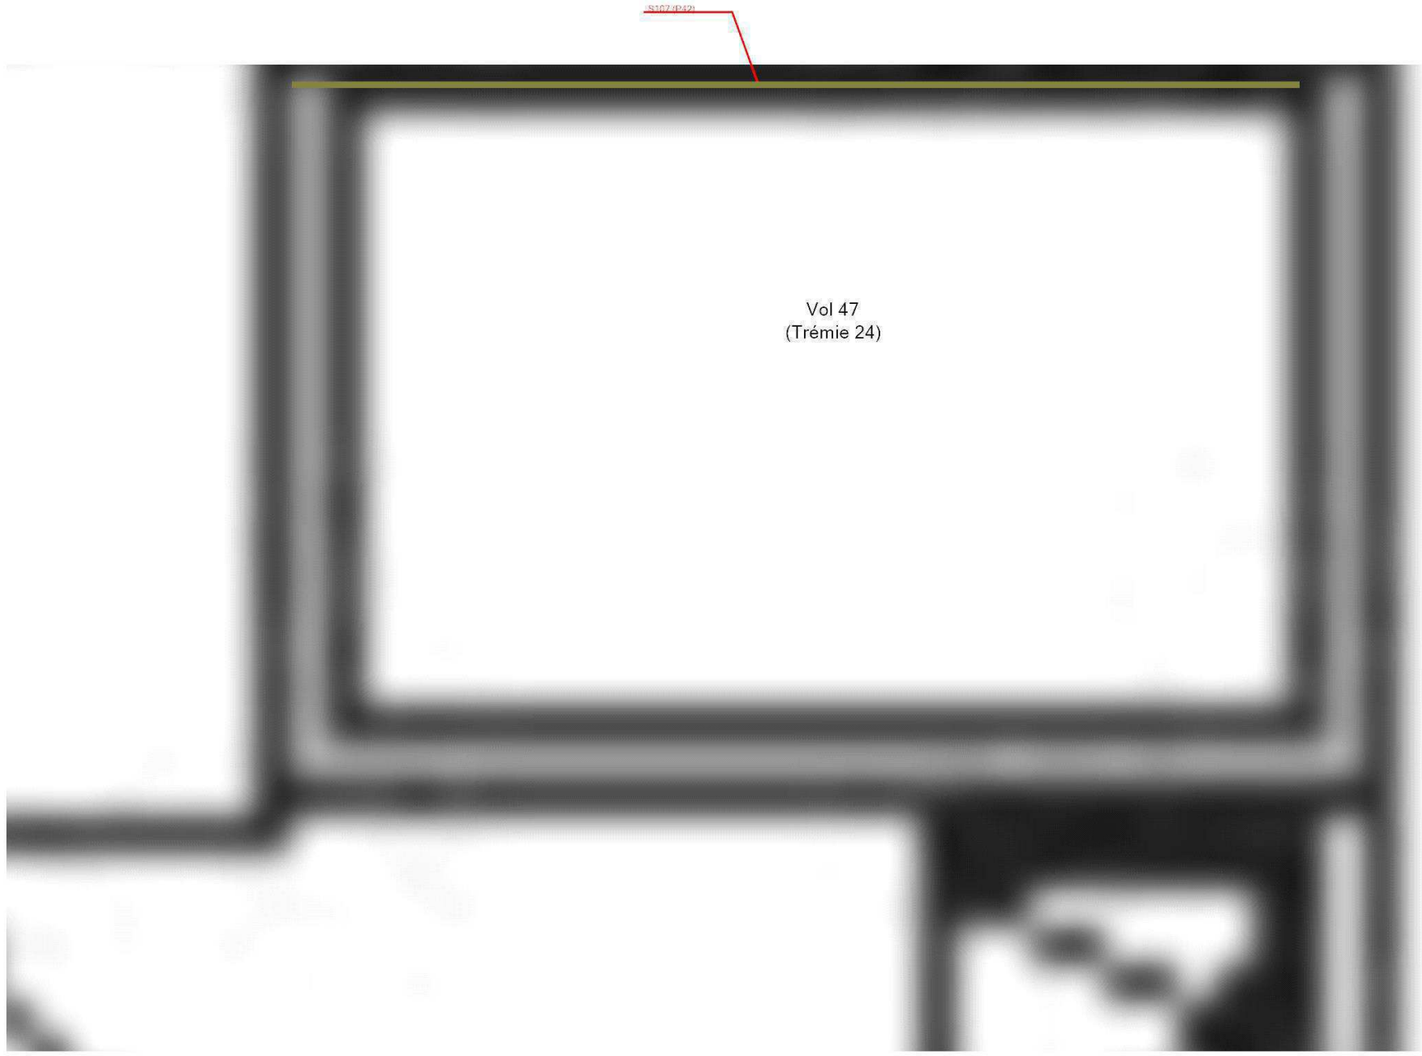

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

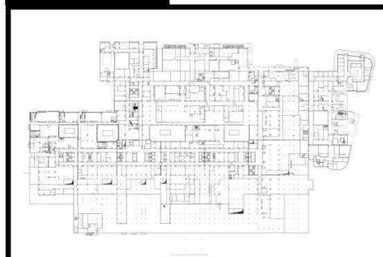

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

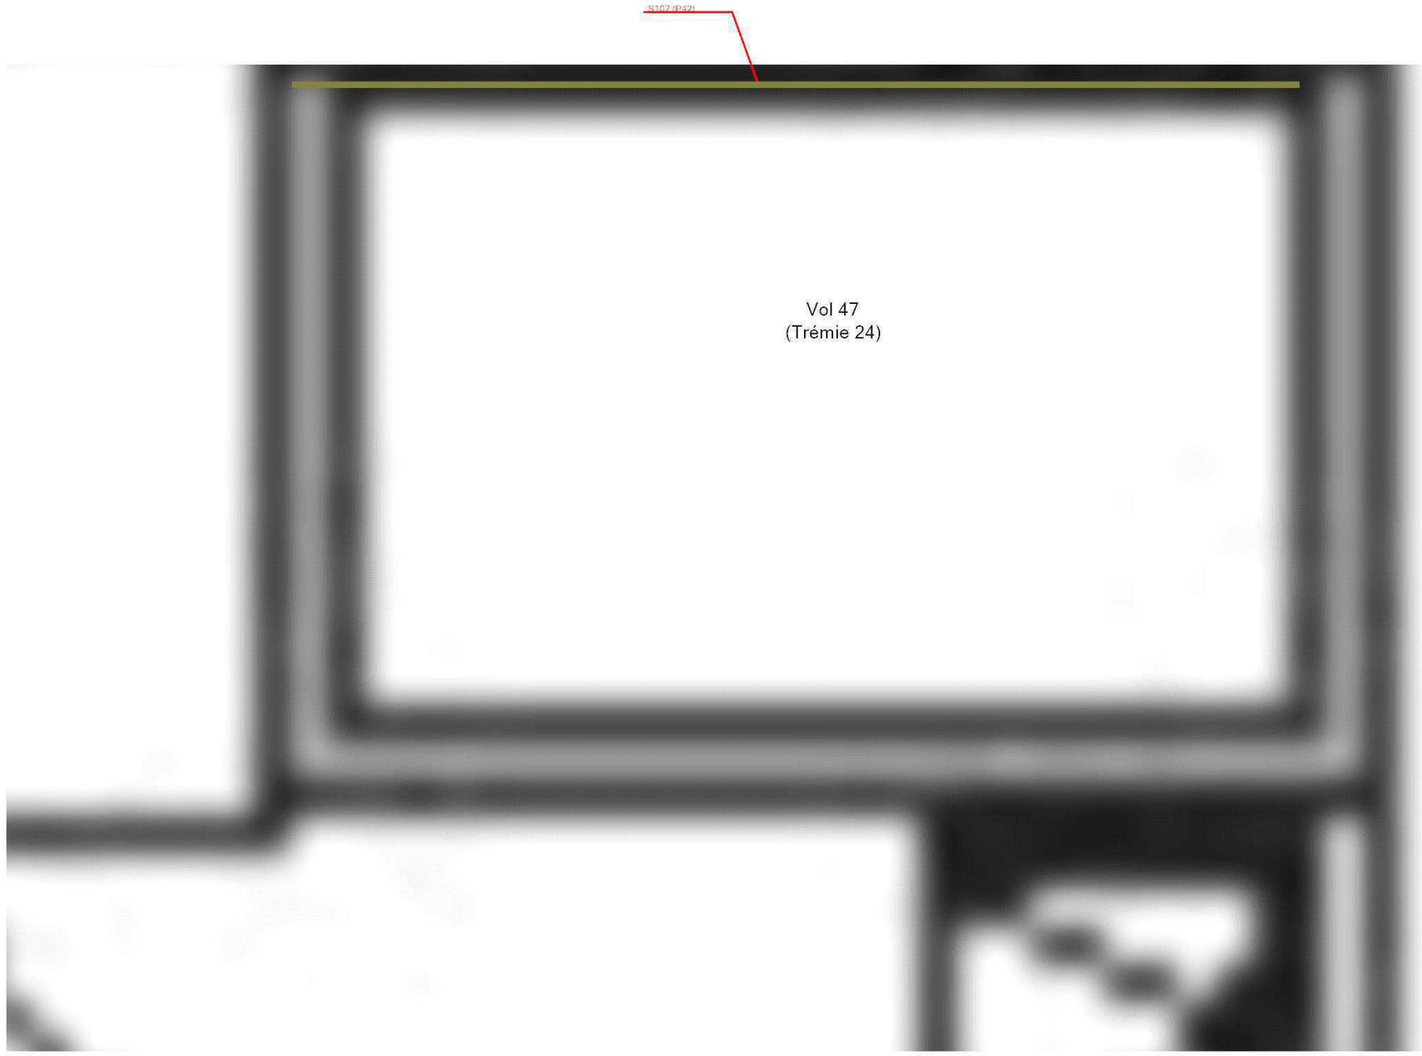

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

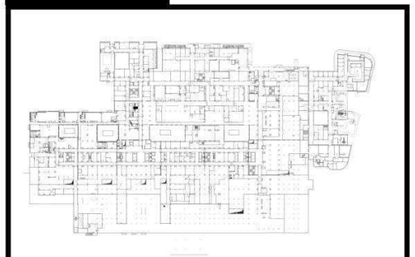

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

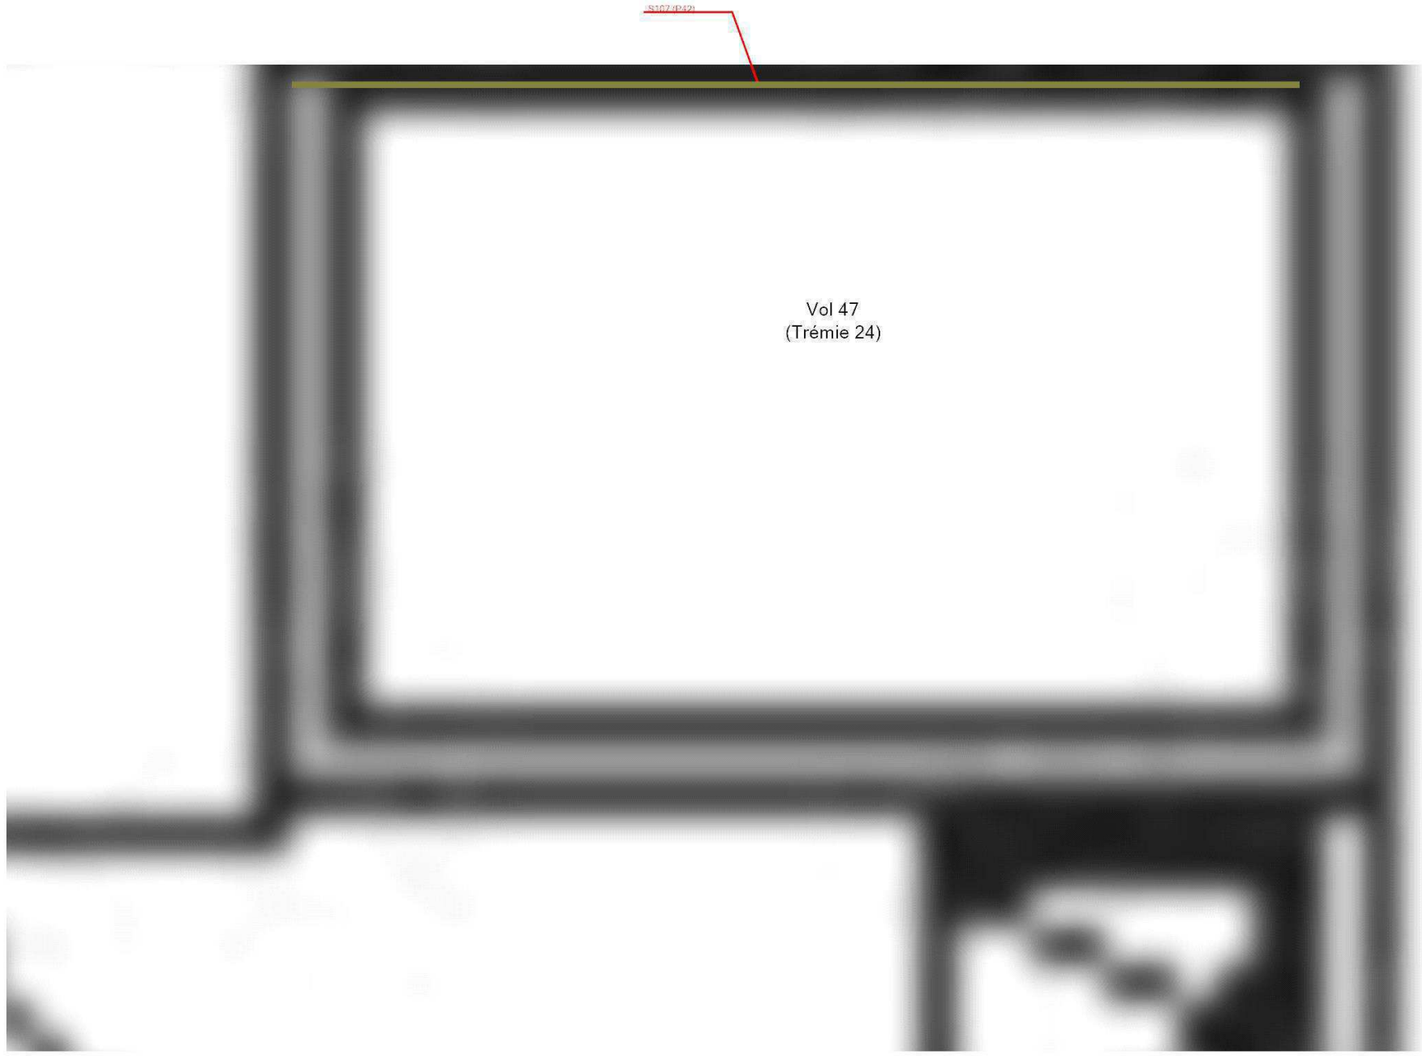

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

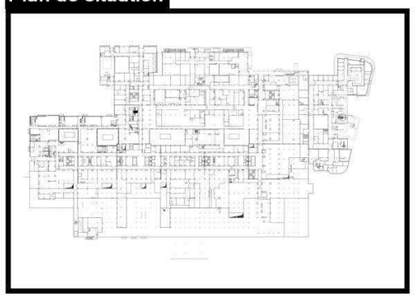

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

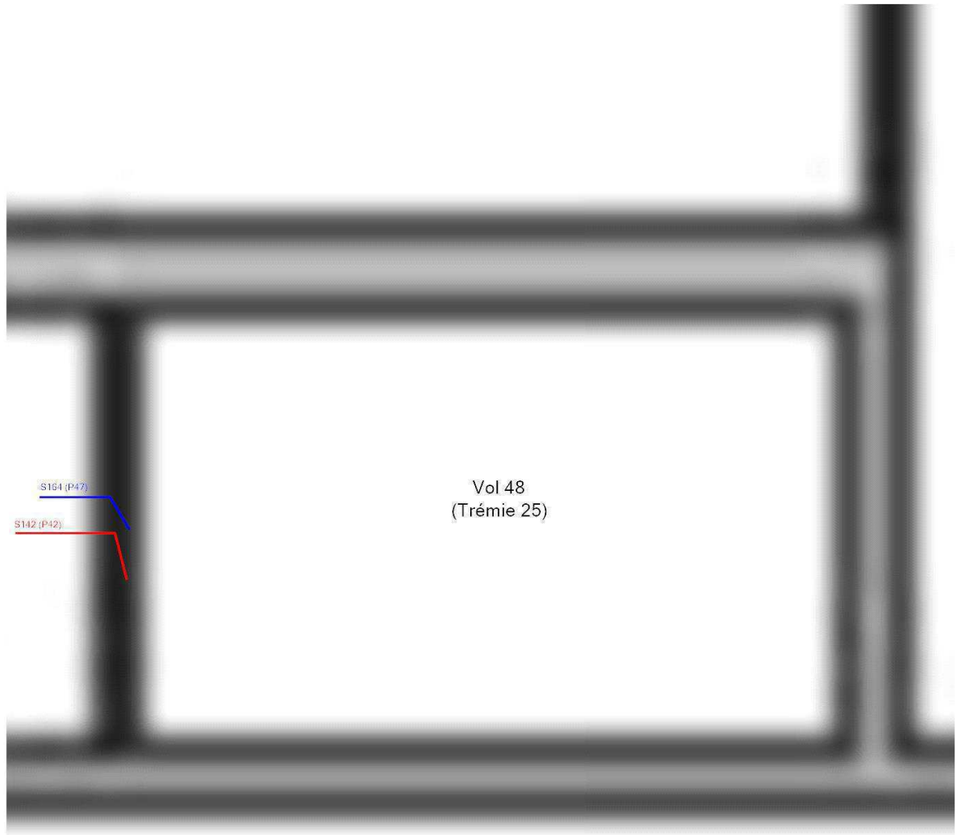

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

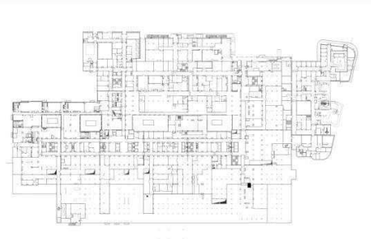

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

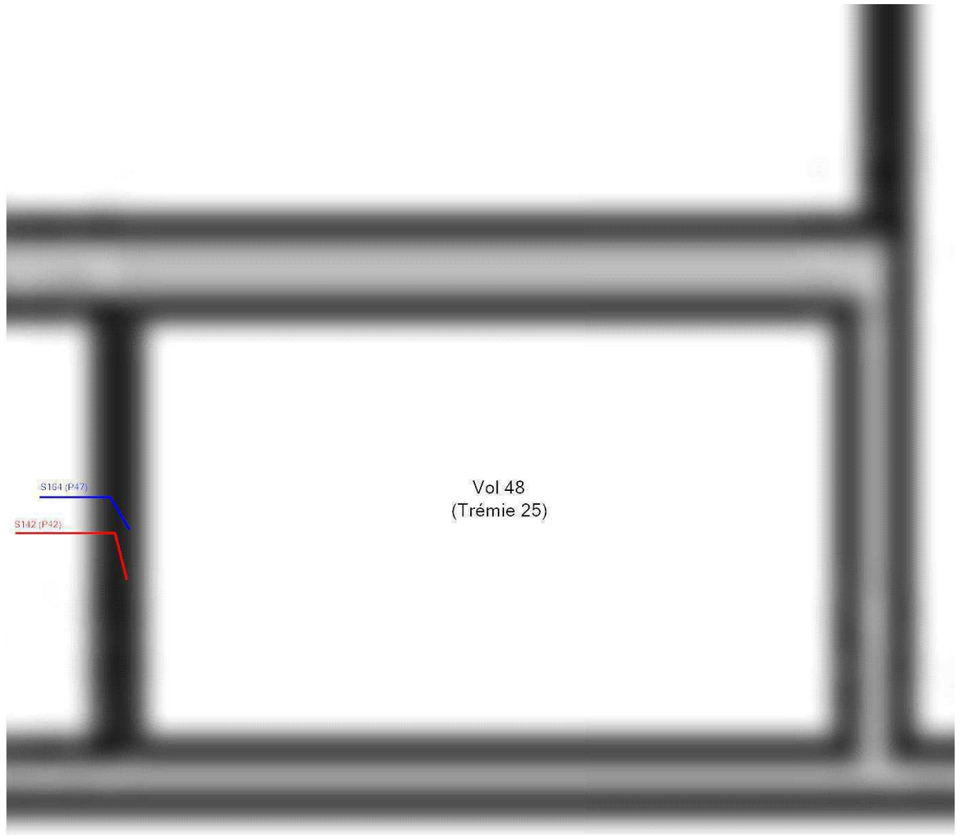

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

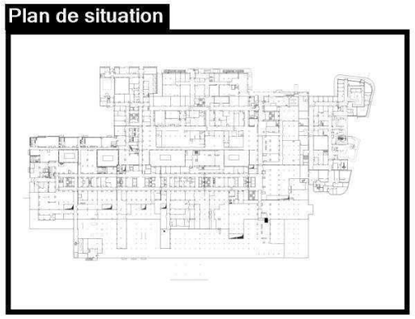

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

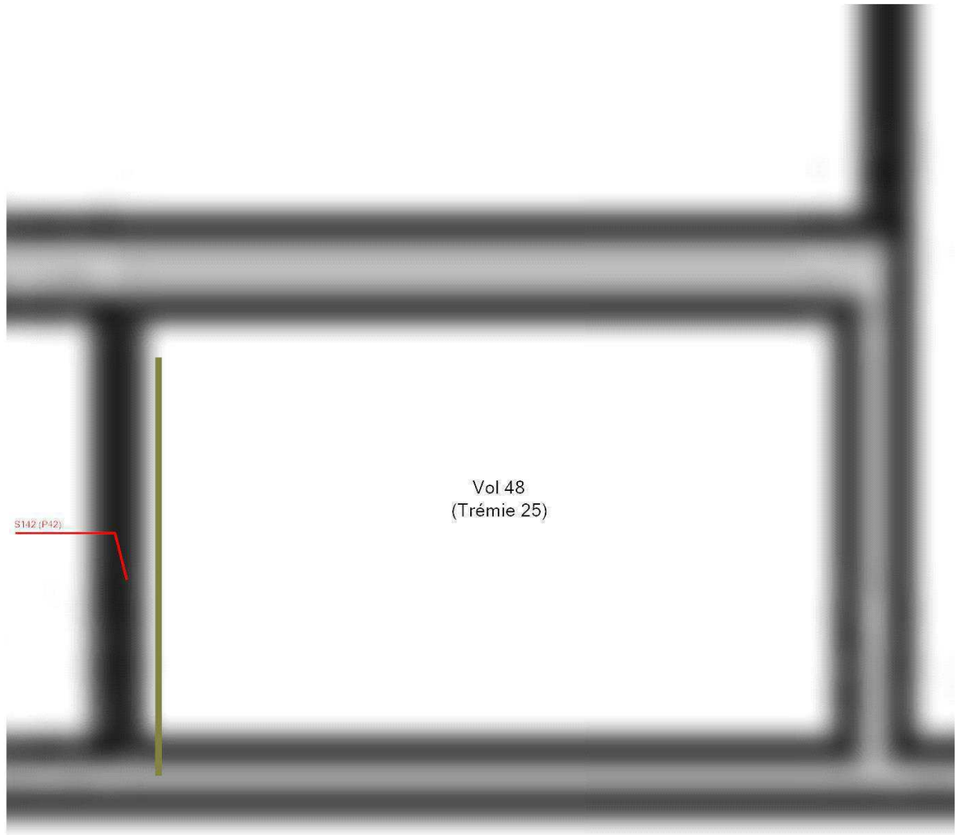

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

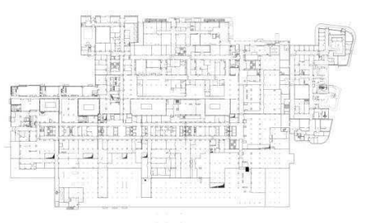

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

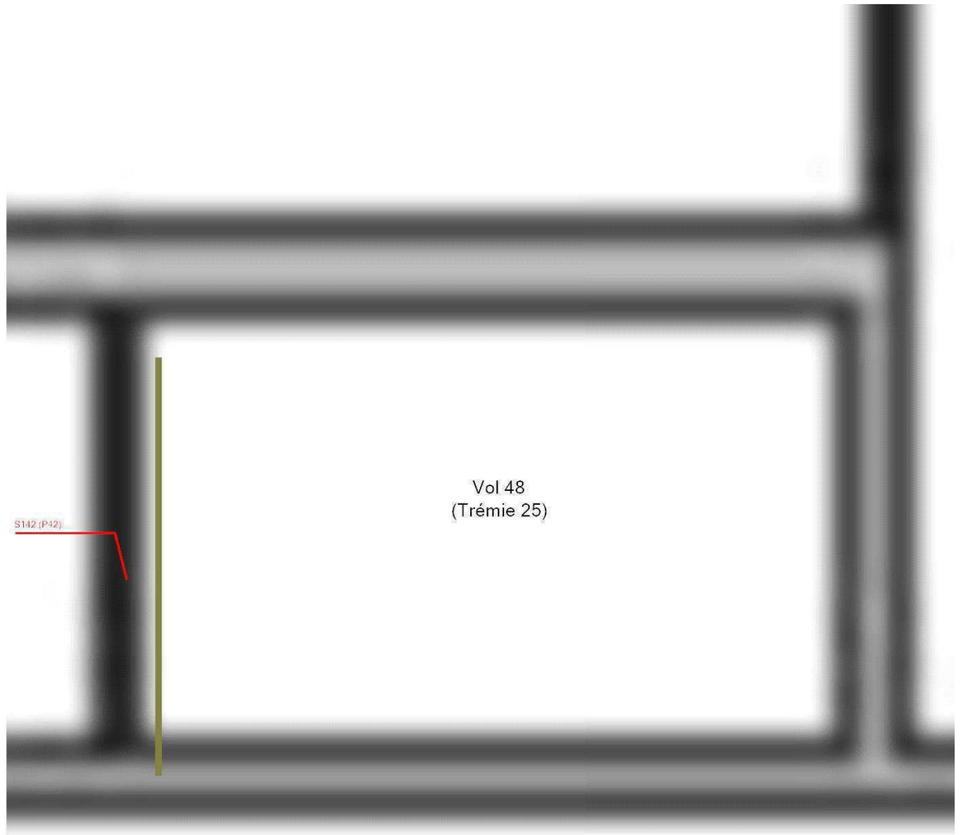

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

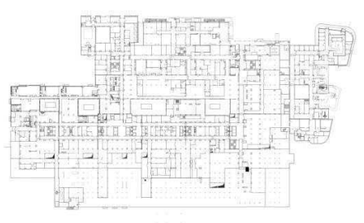

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

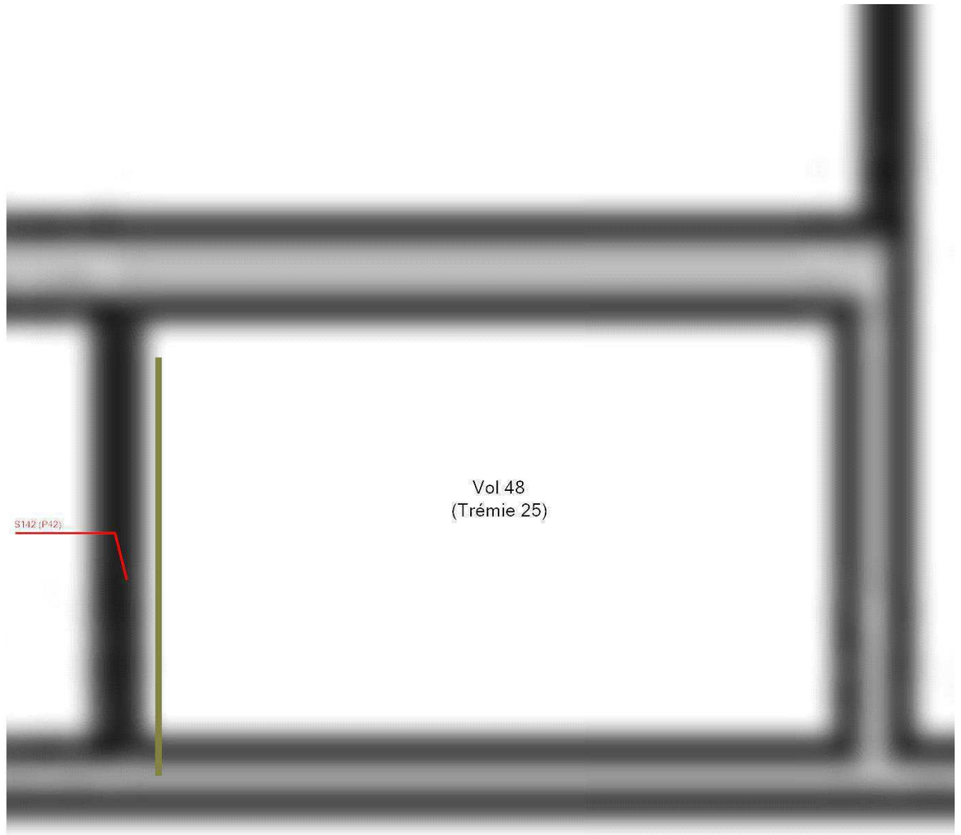

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation



ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

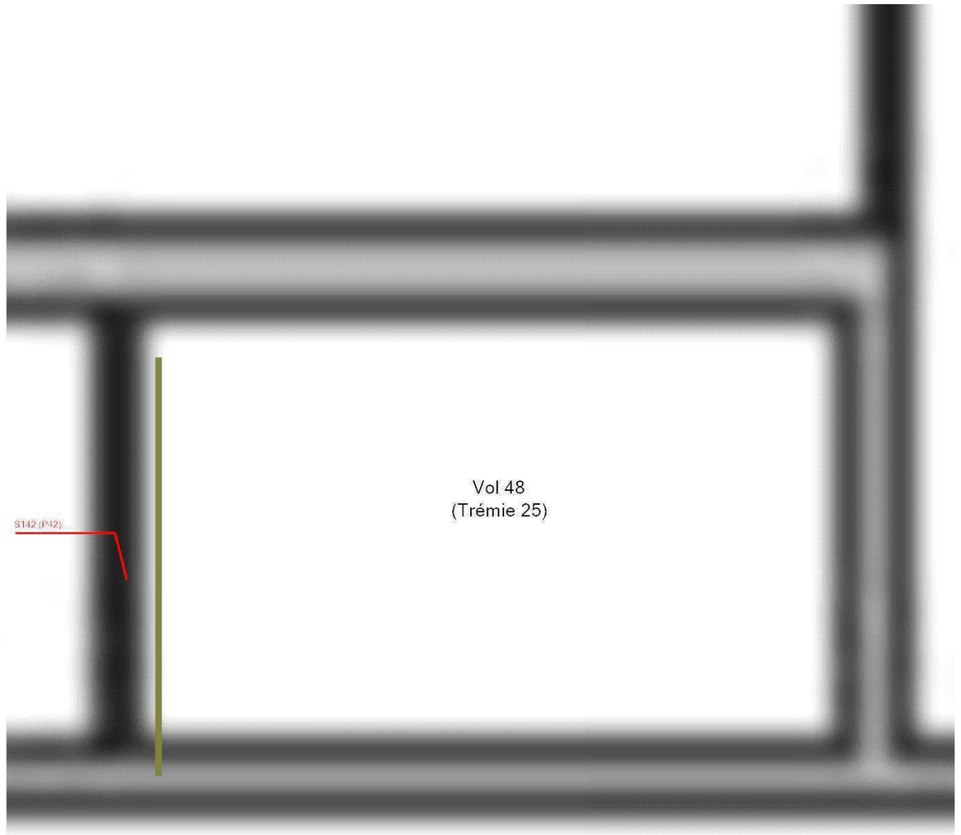

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

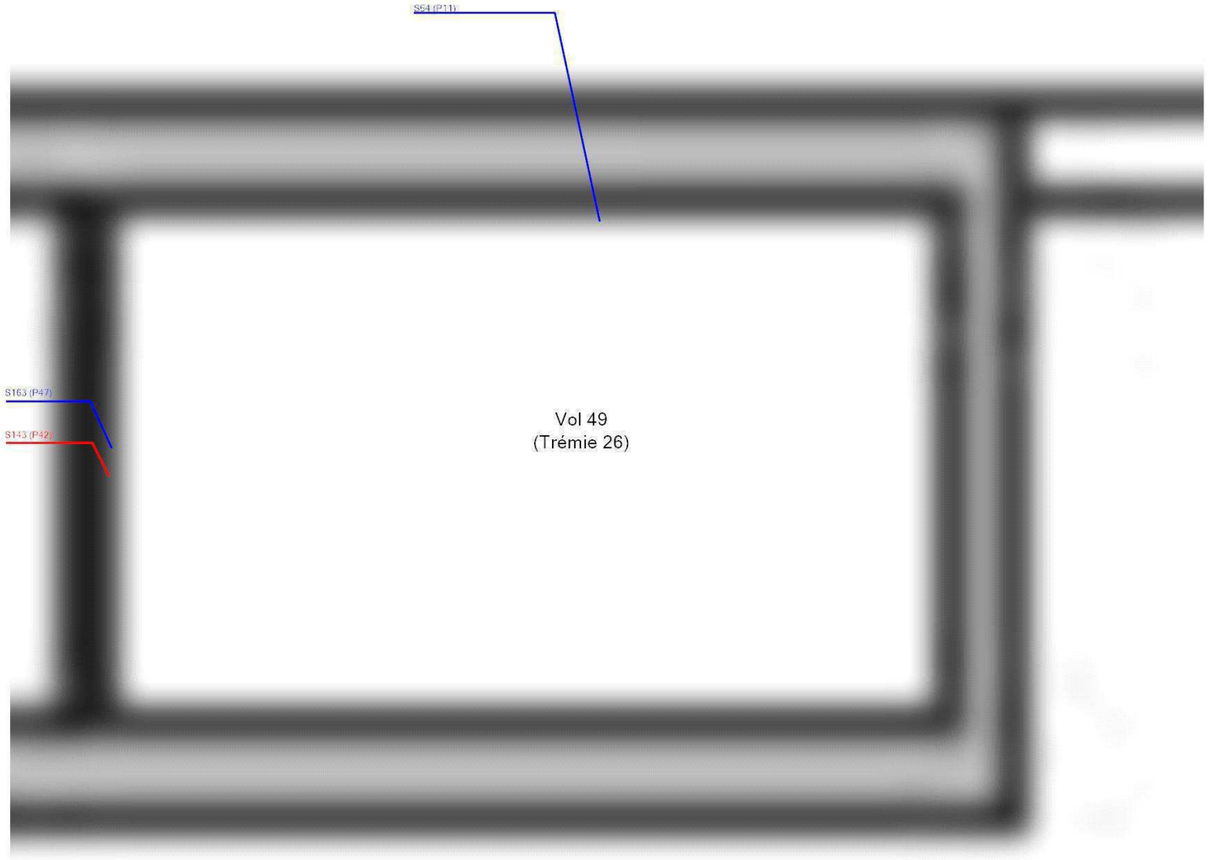

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

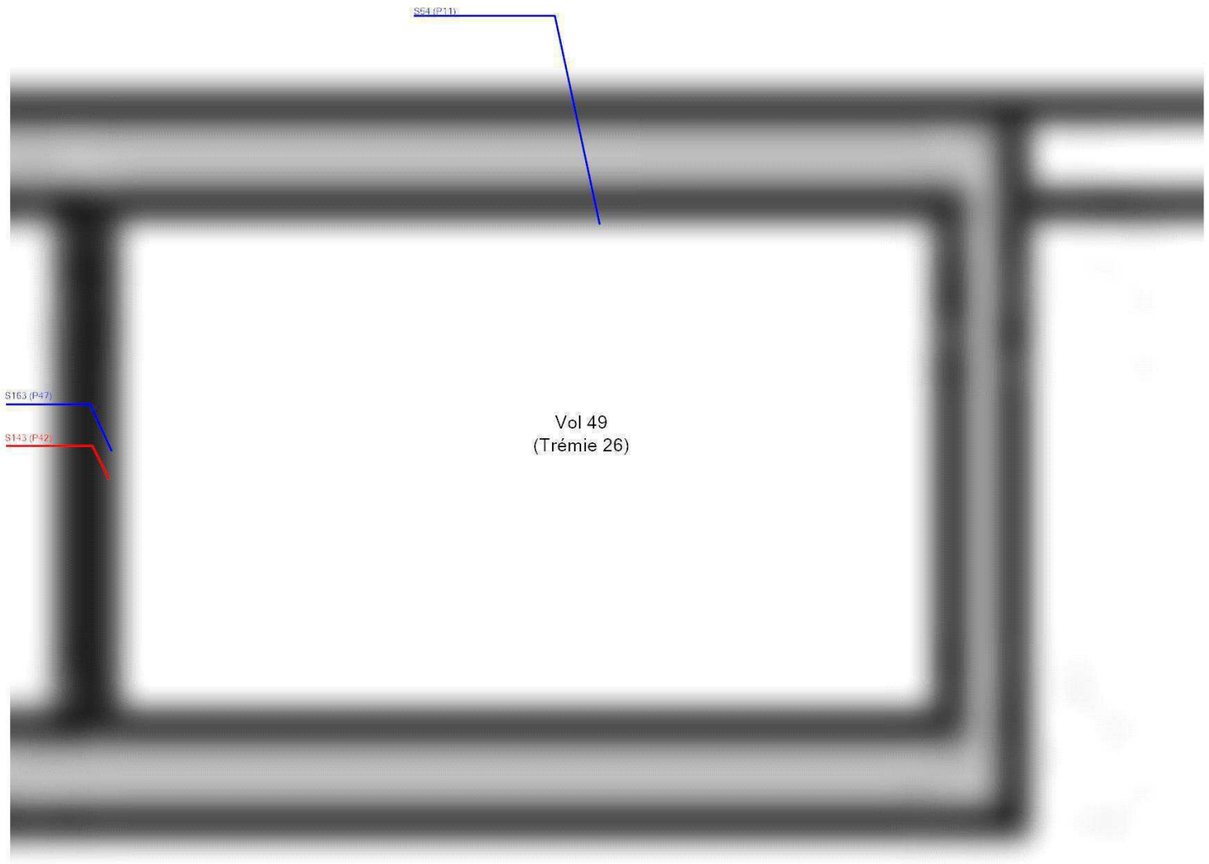

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

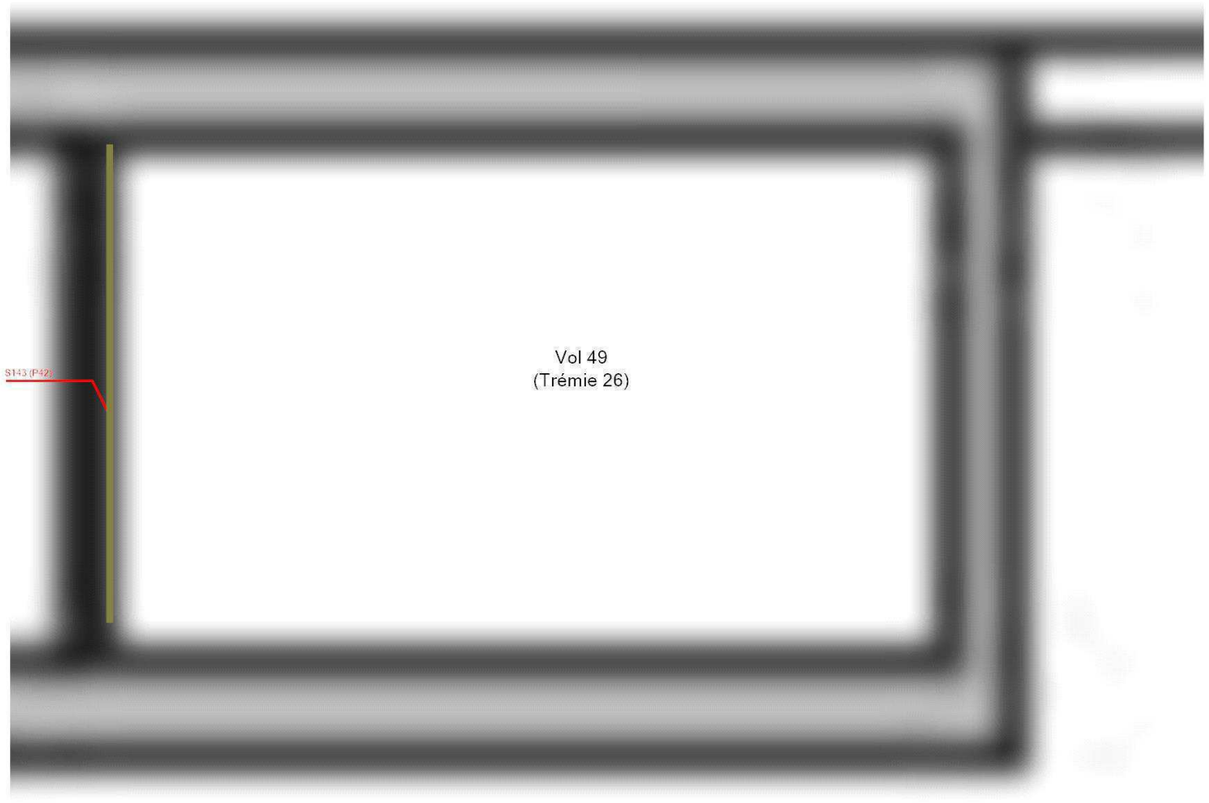

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

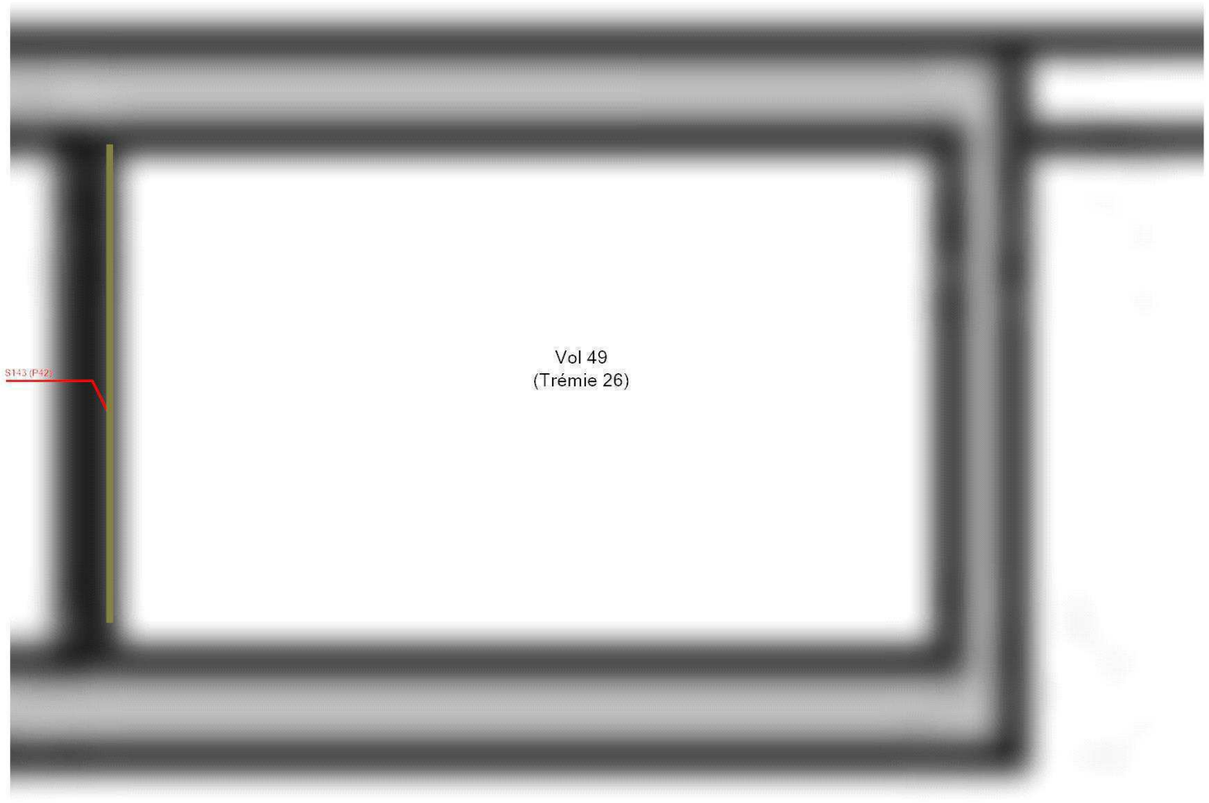

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

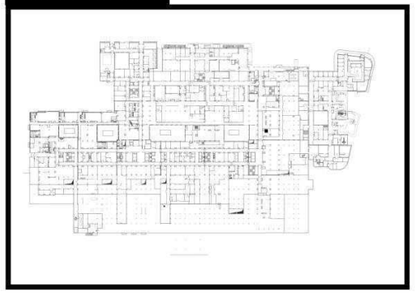

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

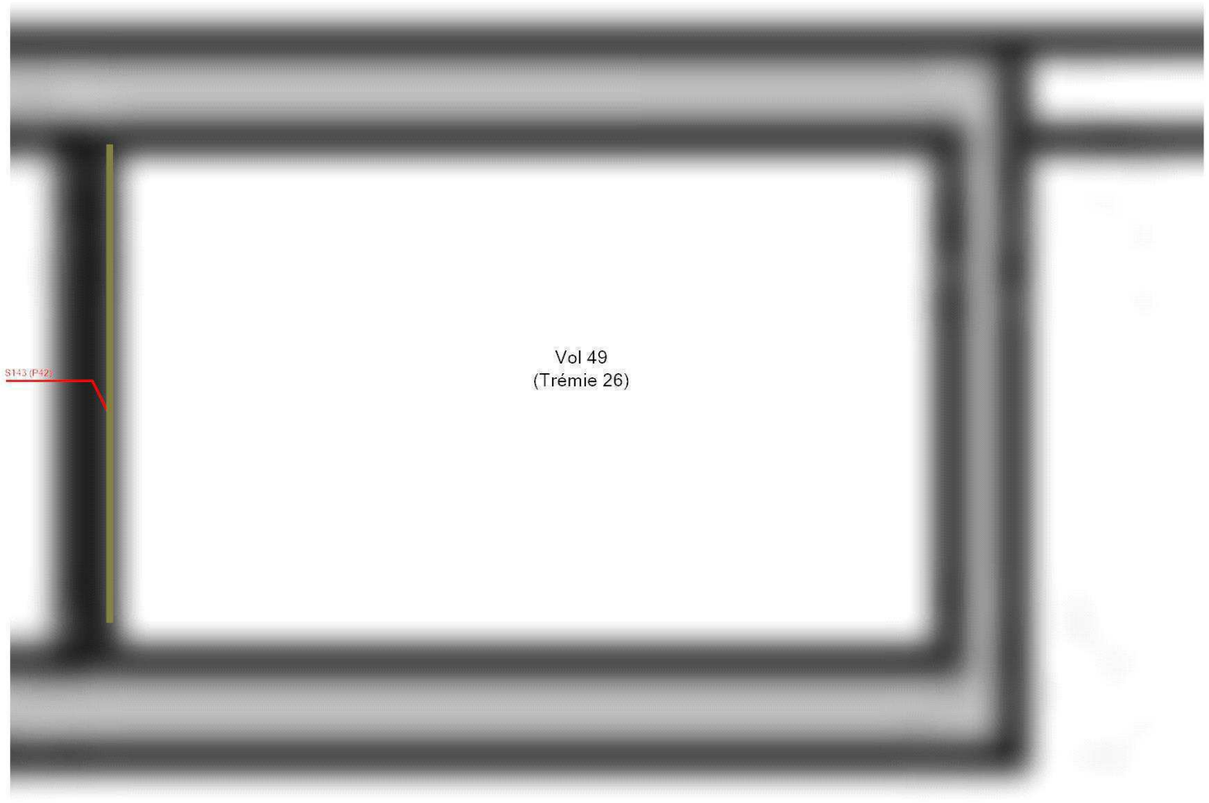

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

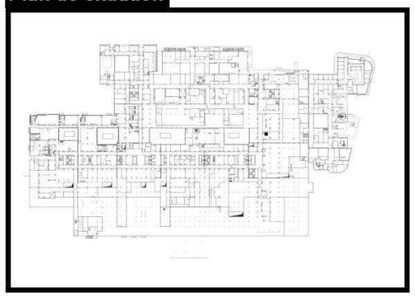

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

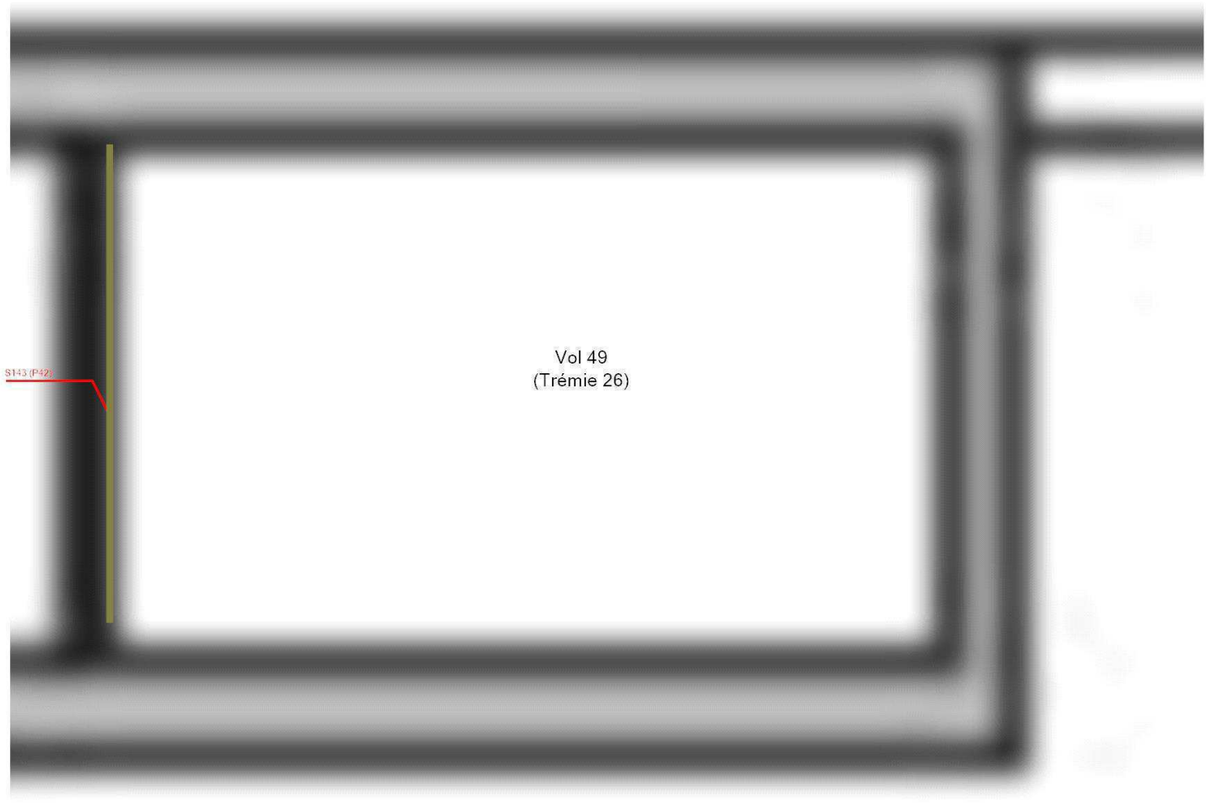

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

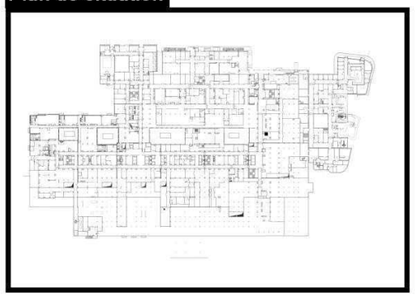

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S7 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

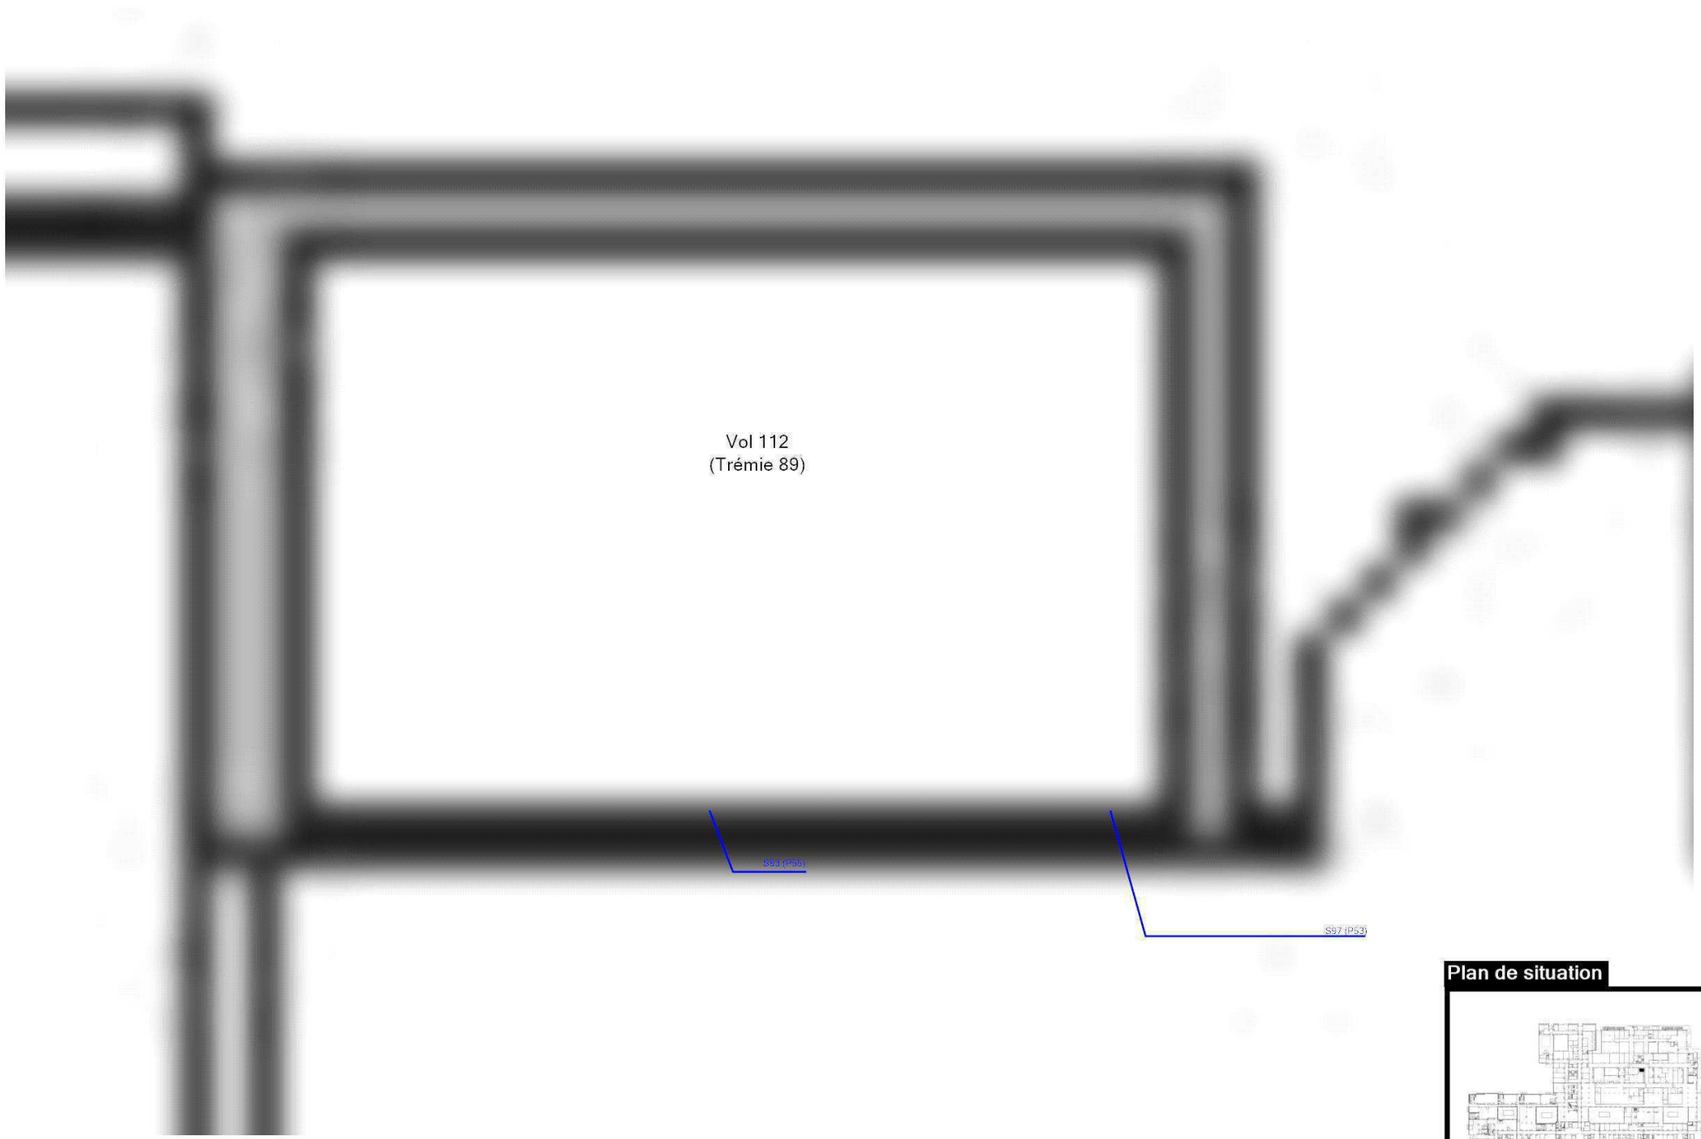

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

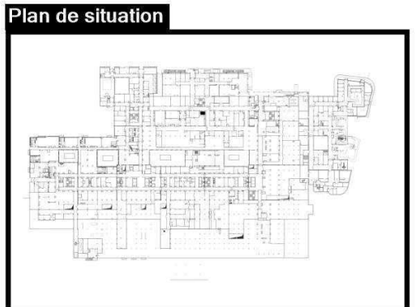

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S7 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

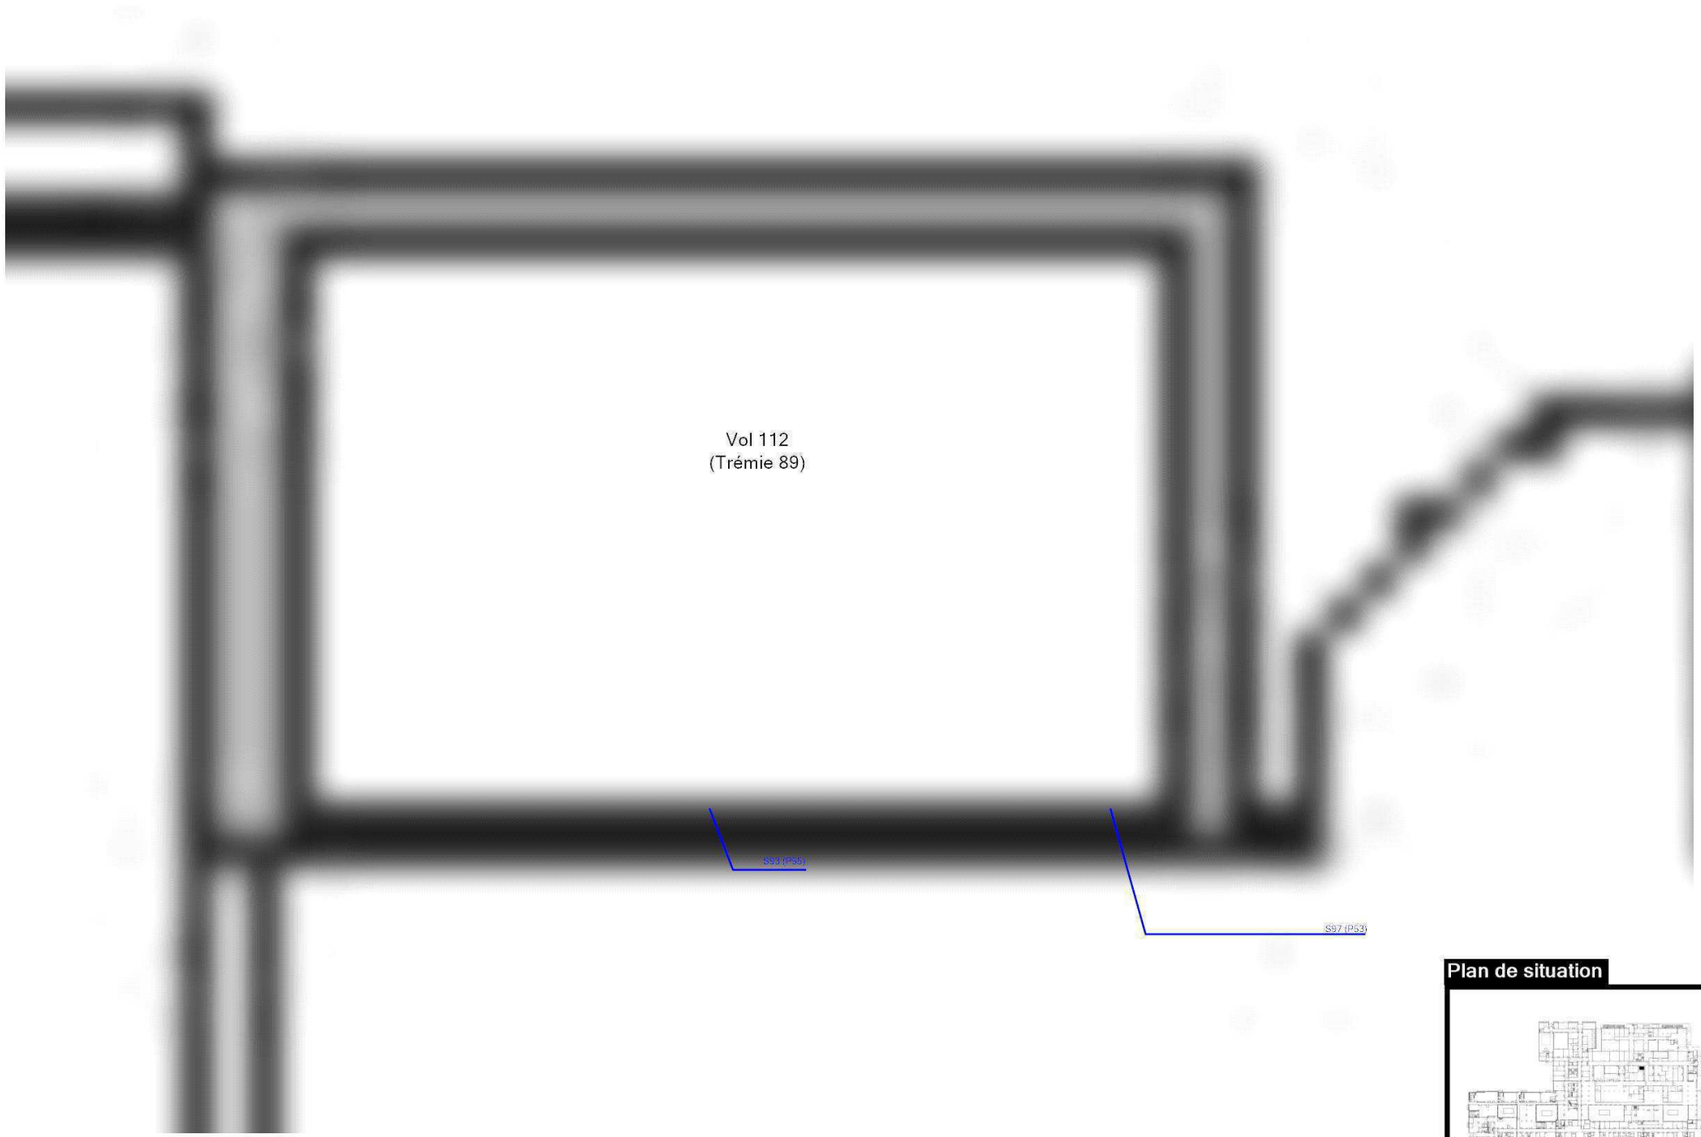

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

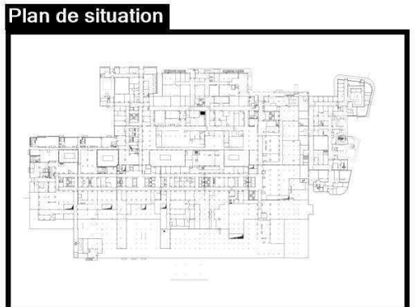

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - ASCENSEUR 20 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

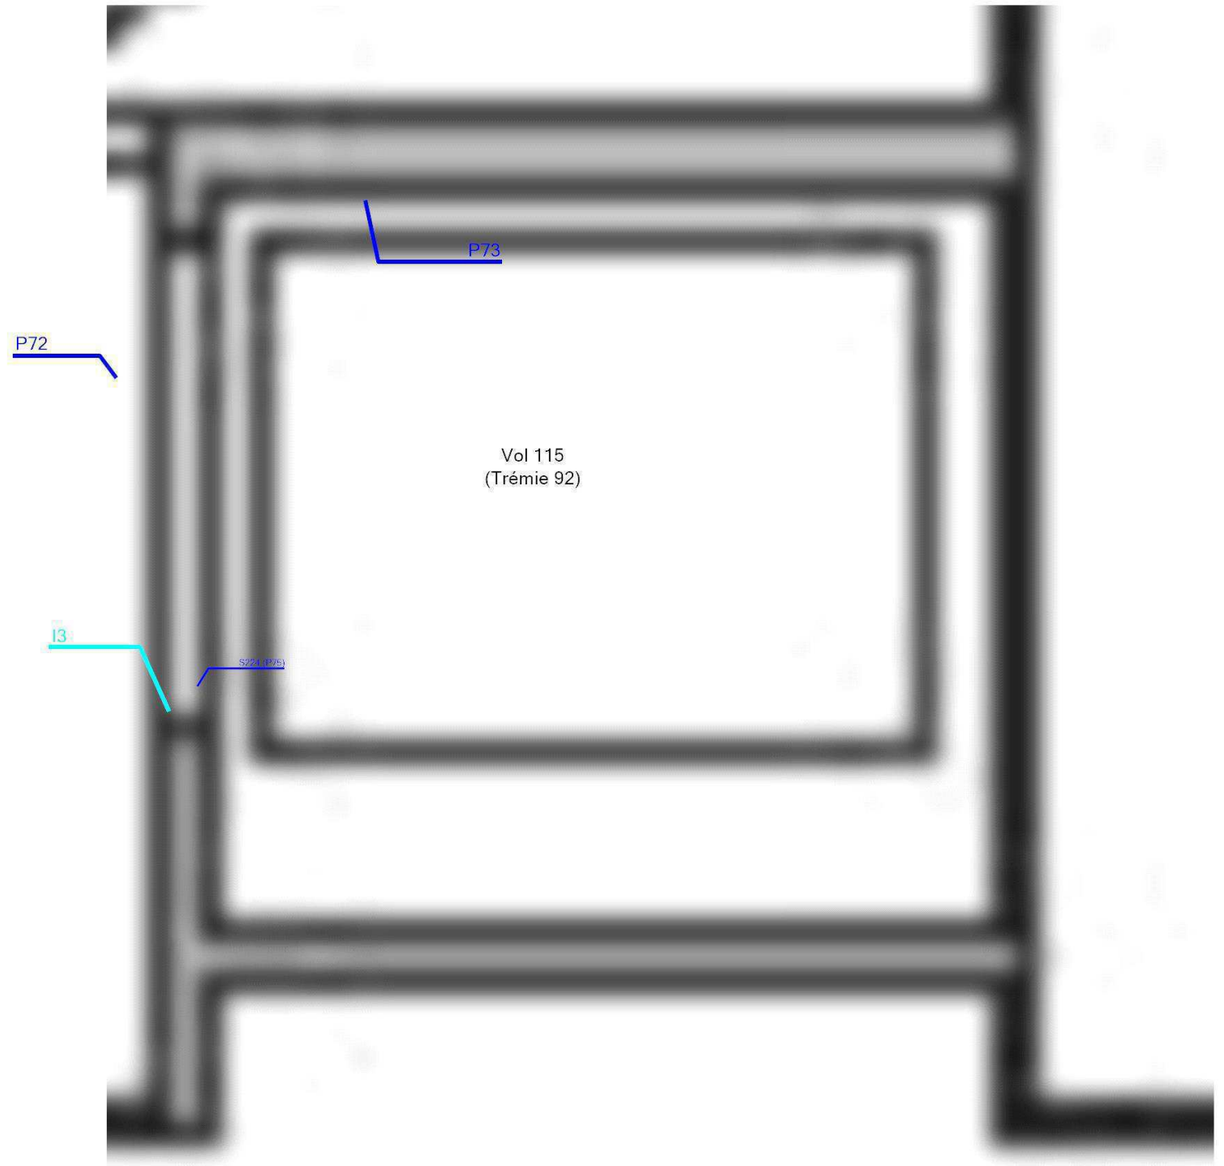

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

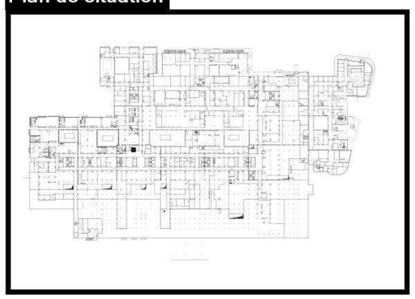

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - ASCENSEUR 20 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

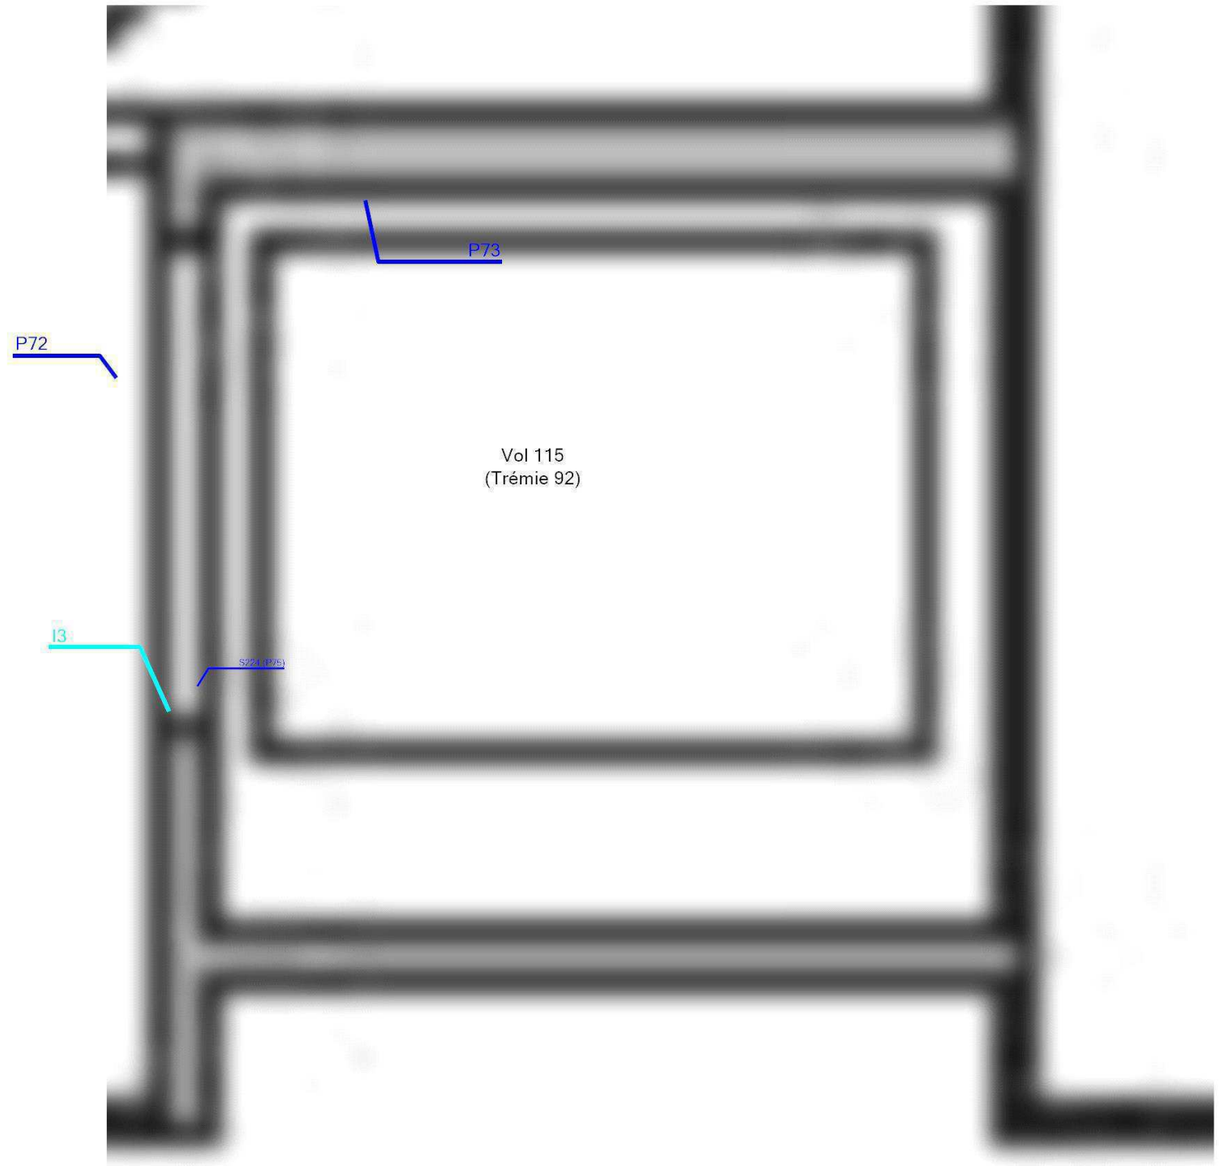

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

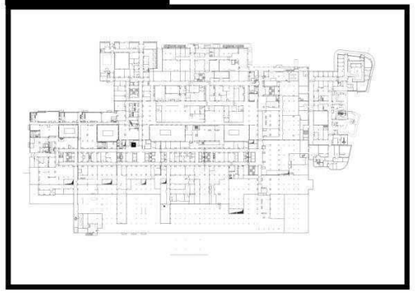

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

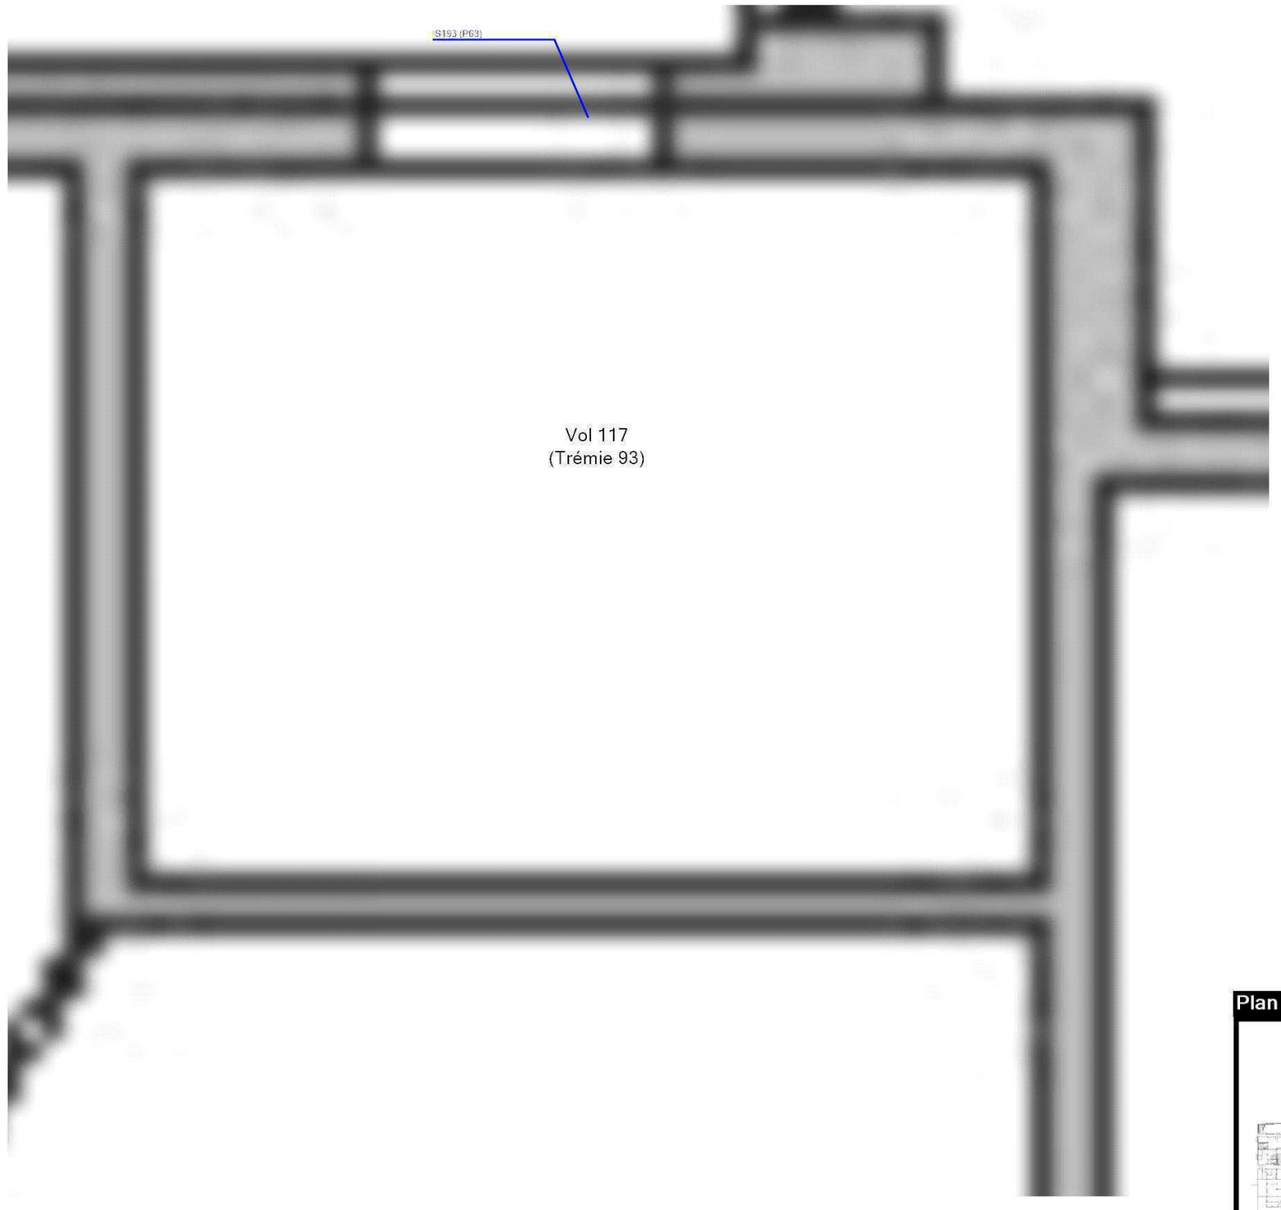

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

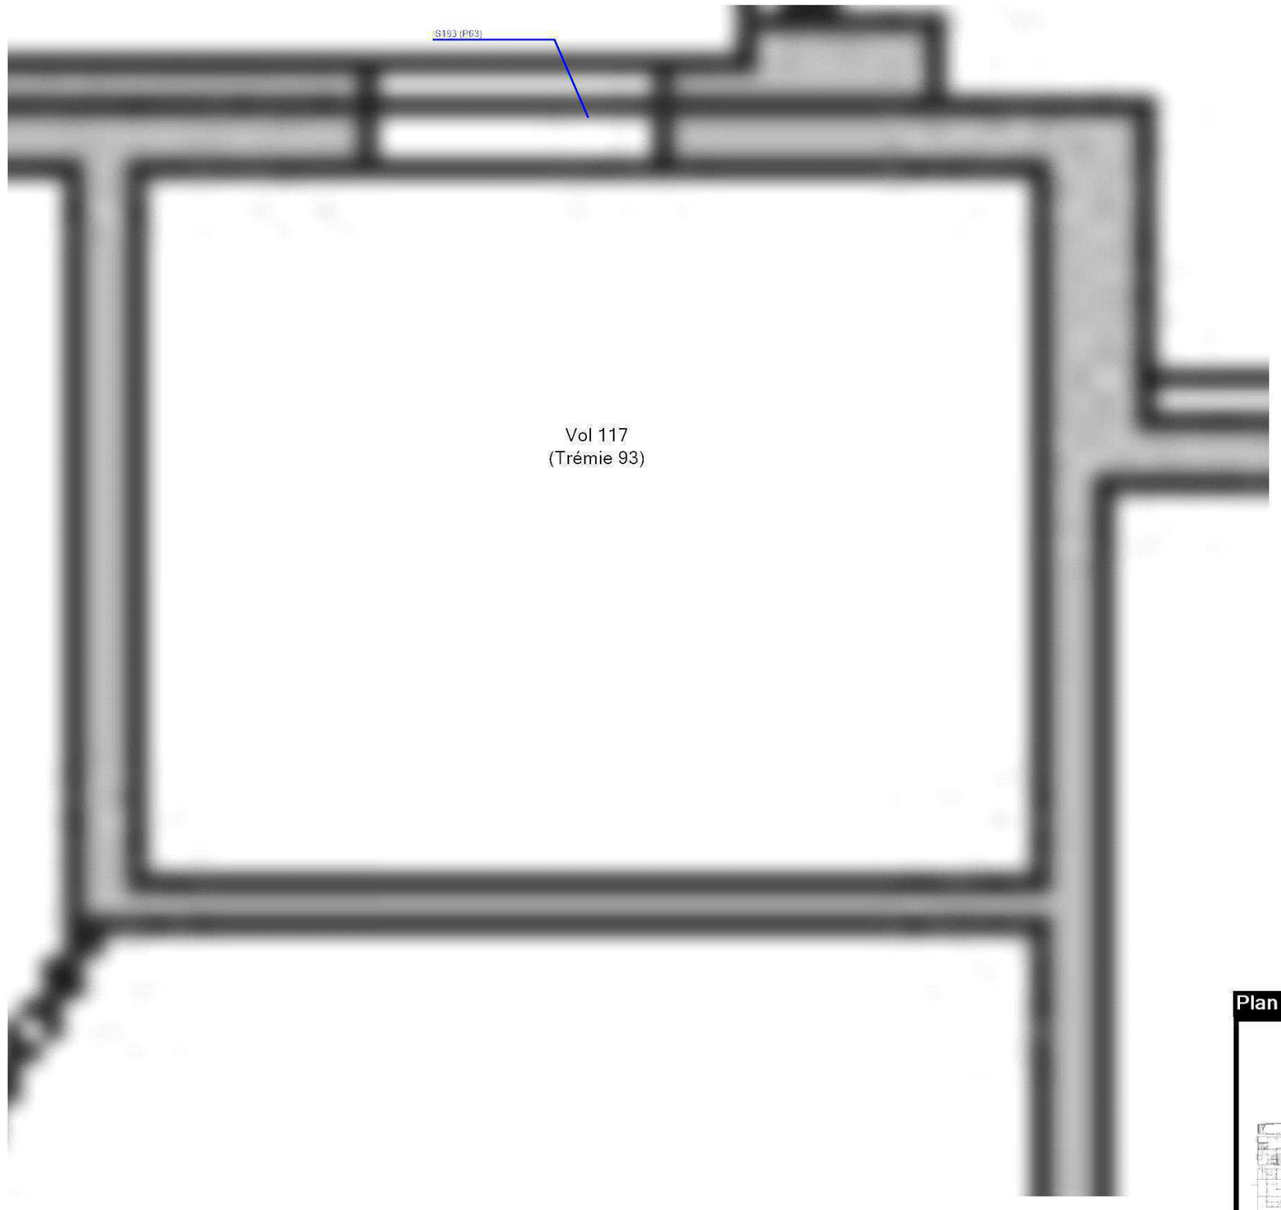

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

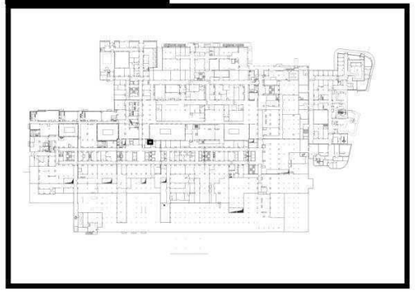

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Ascenseur D
	Ascenseur F
	Ascenseur G
	Machinerie ascenseur 1,2 et3
	S1
	S2
	S3
	S4
	S7
	Ascenseur 20
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2




Légende	
	Ascenseur D
	Ascenseur F
	Ascenseur G
	Machinerie ascenseur 1,2 et3
	S1
	S2
	S3
	S4
	S7
	Ascenseur 20
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

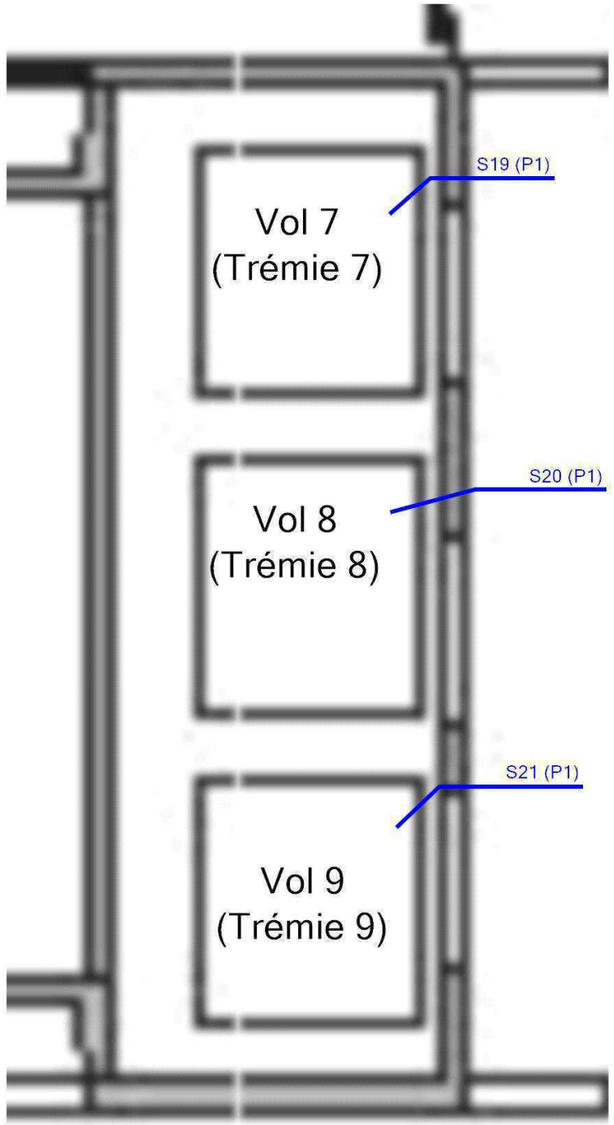

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

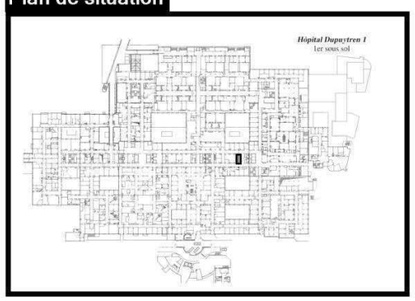

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

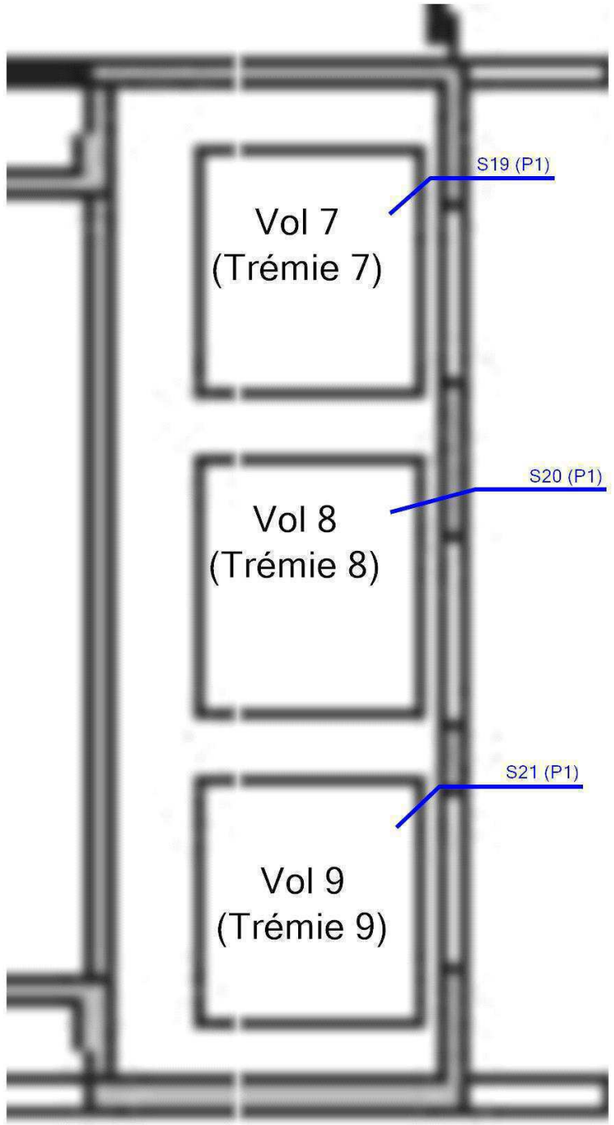

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

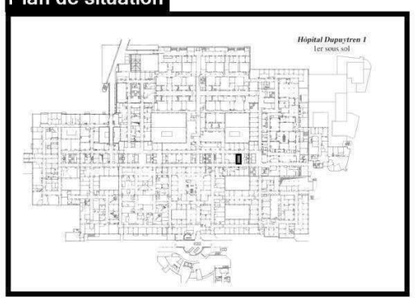

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR F - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

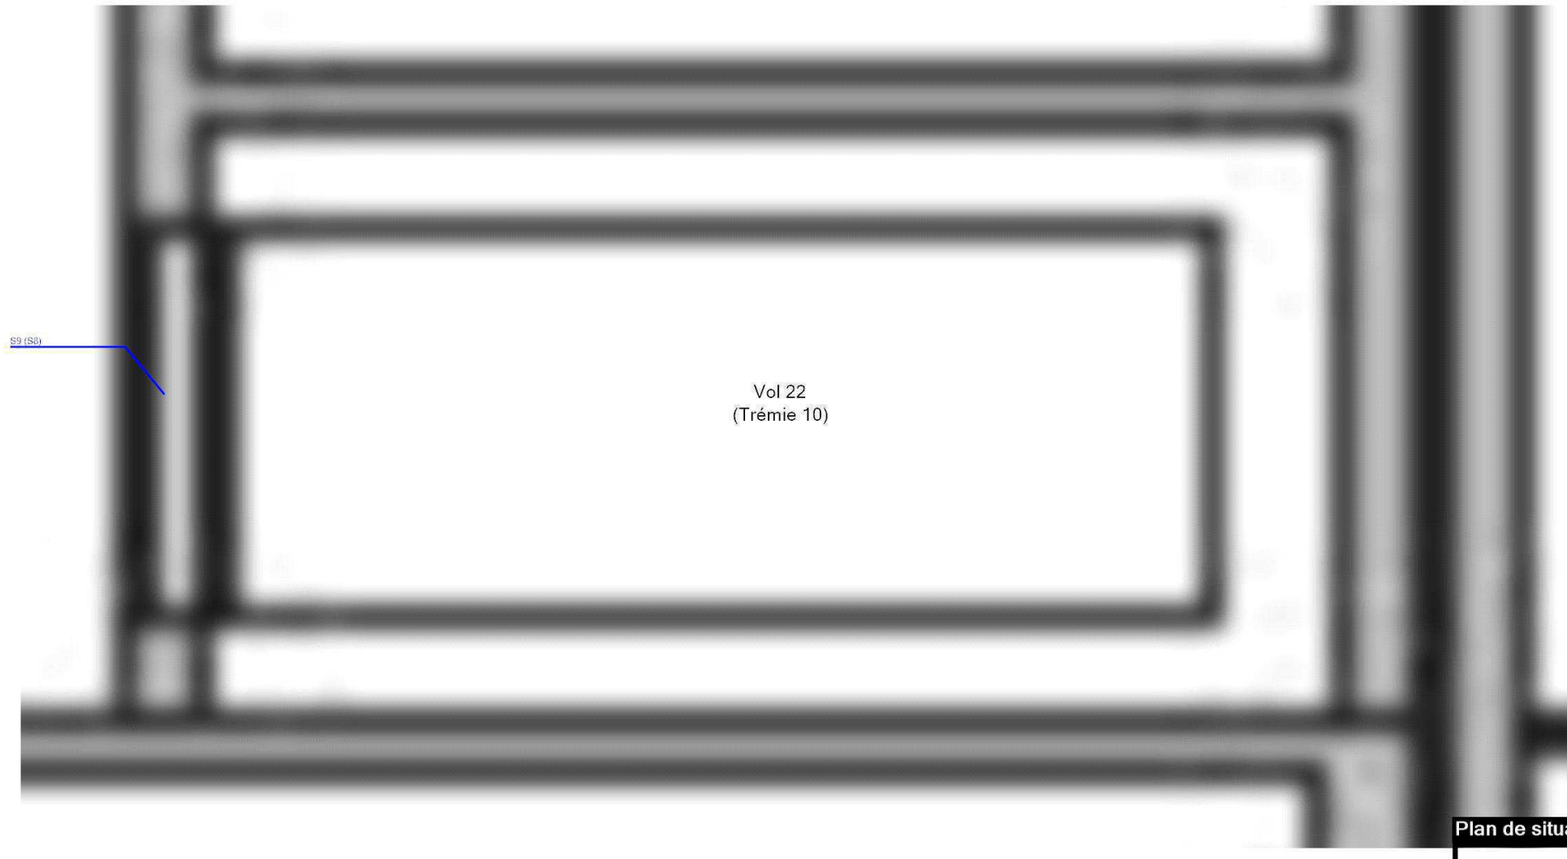

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

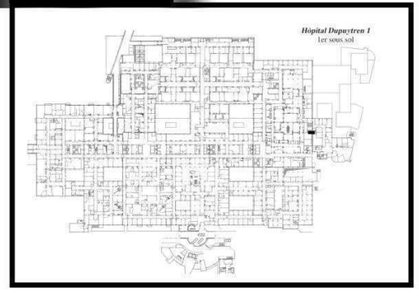

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR F - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

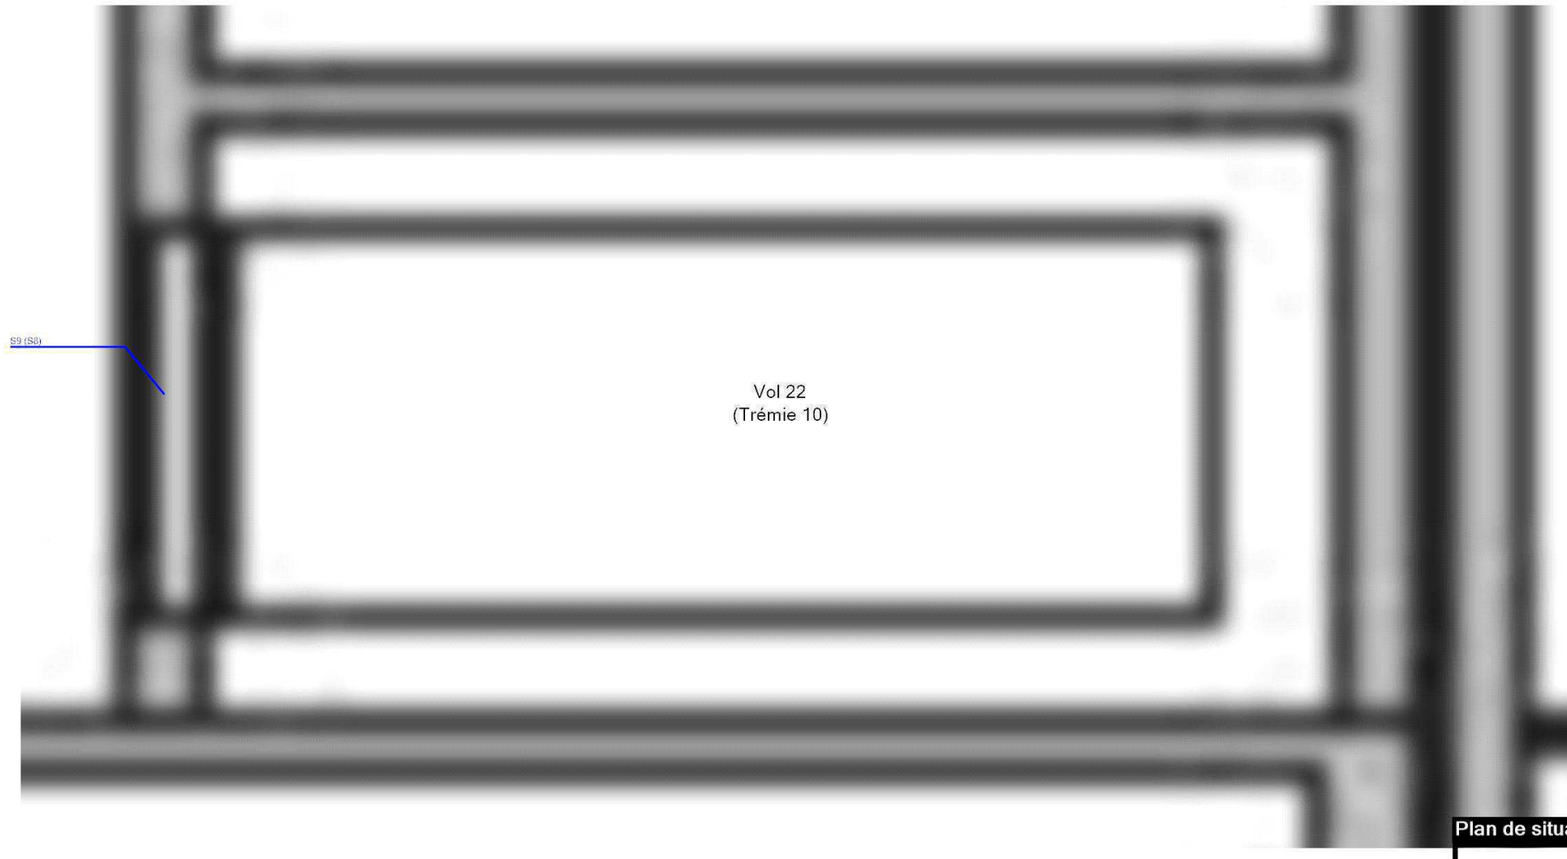

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

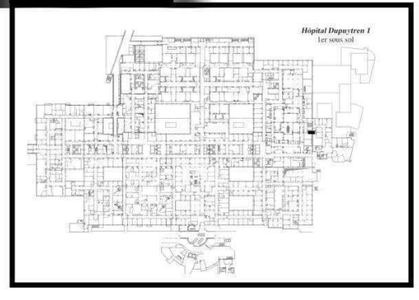

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR G - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

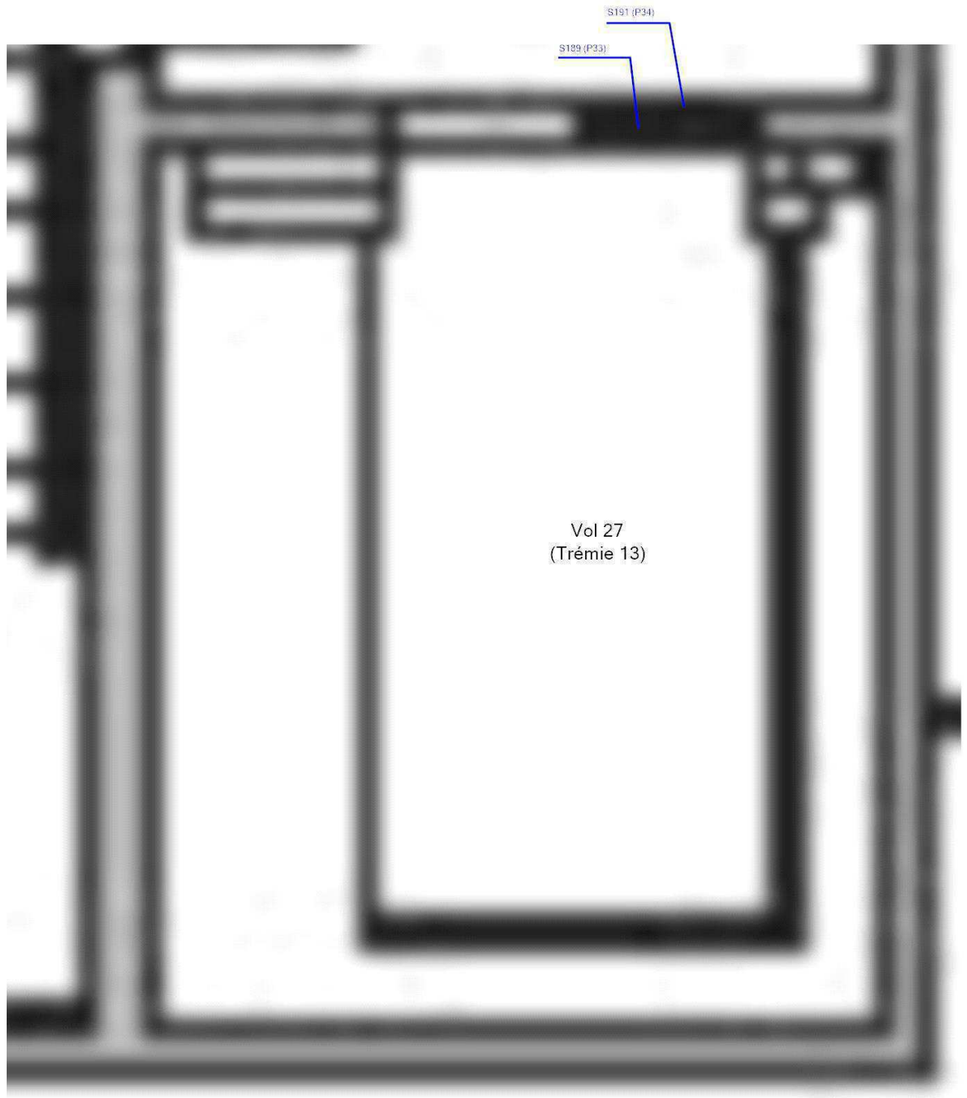

Vol 27
(Trémie 13)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

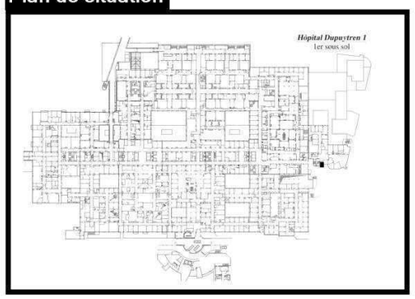

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR G - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

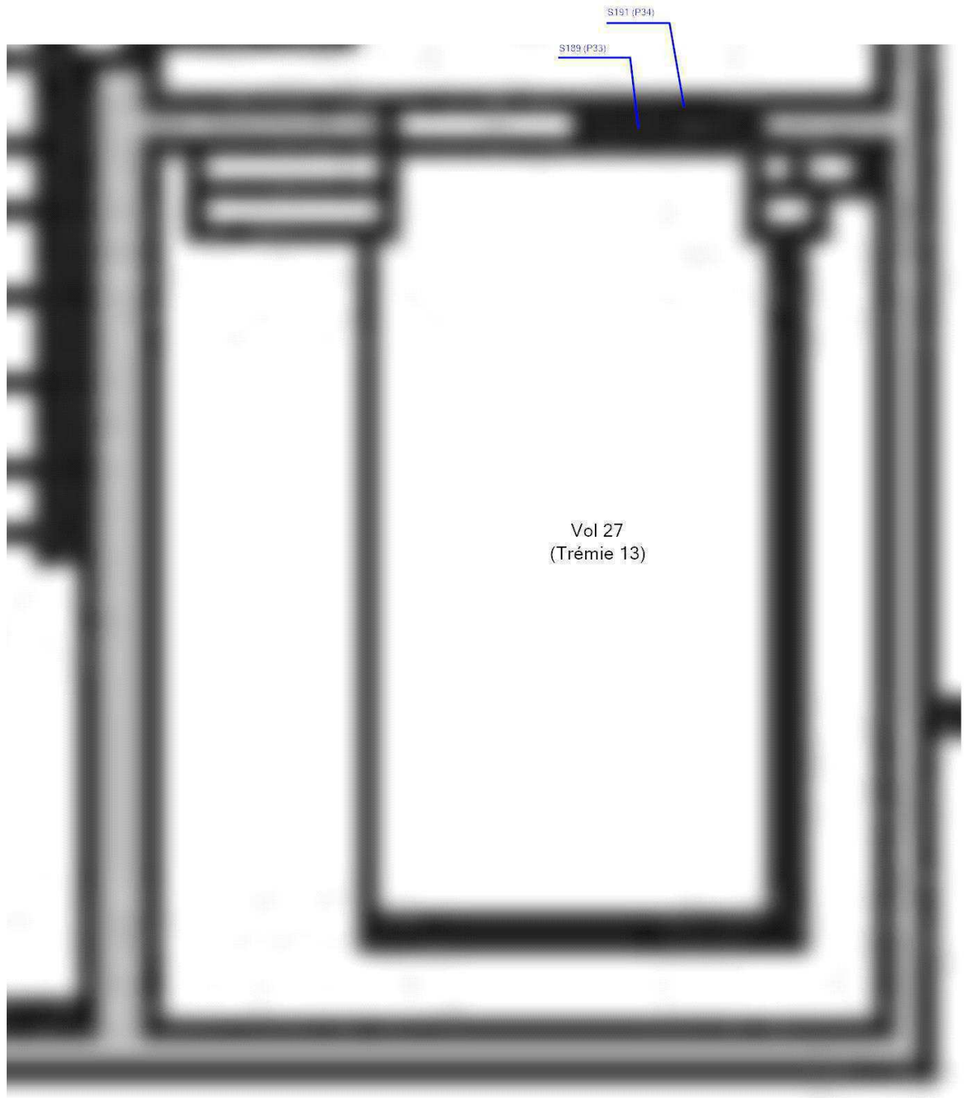

Vol 27
(Trémie 13)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

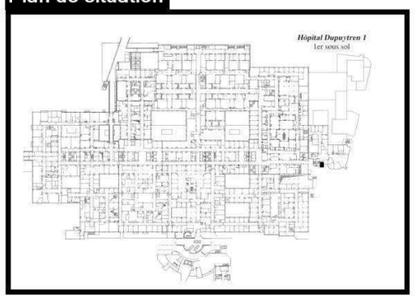


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - MACHINERIE ASCENSEUR 1,2 ET3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

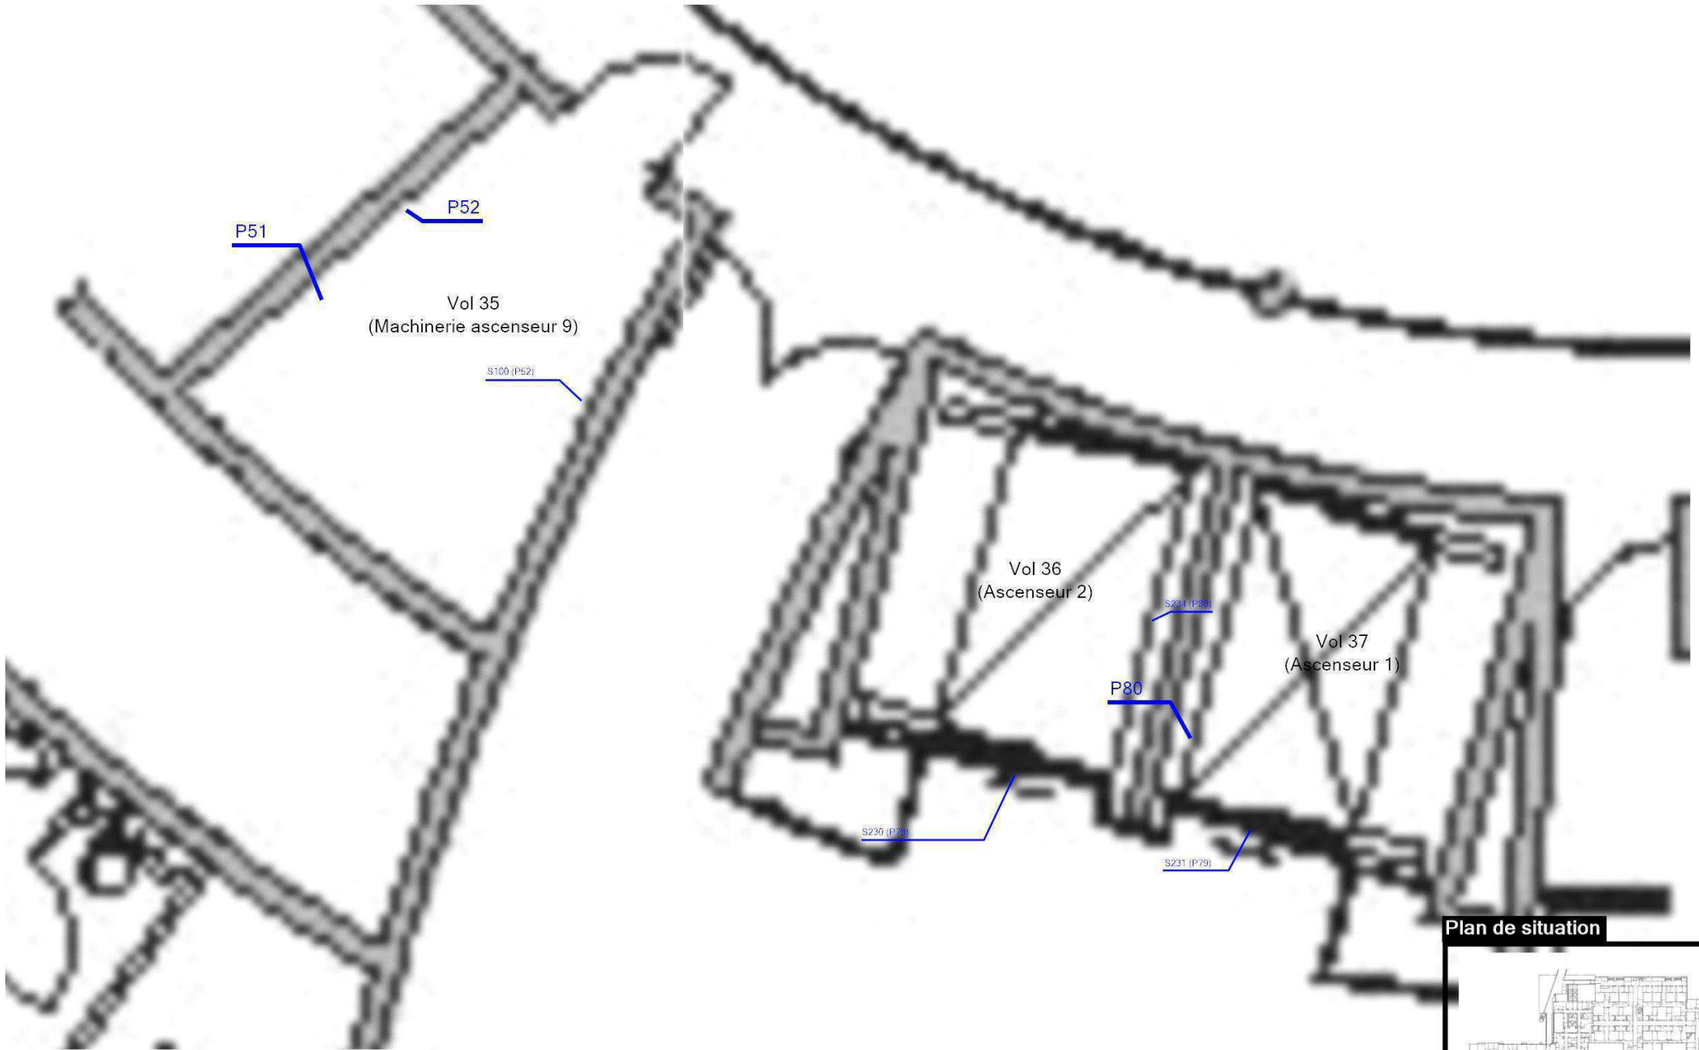

Plan de situation

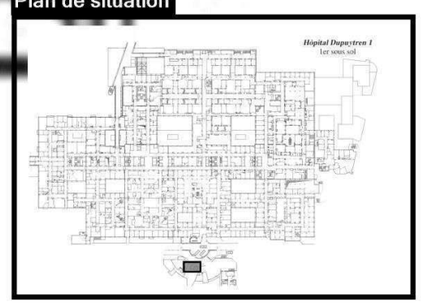


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - MACHINERIE ASCENSEUR 1,2 ET3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

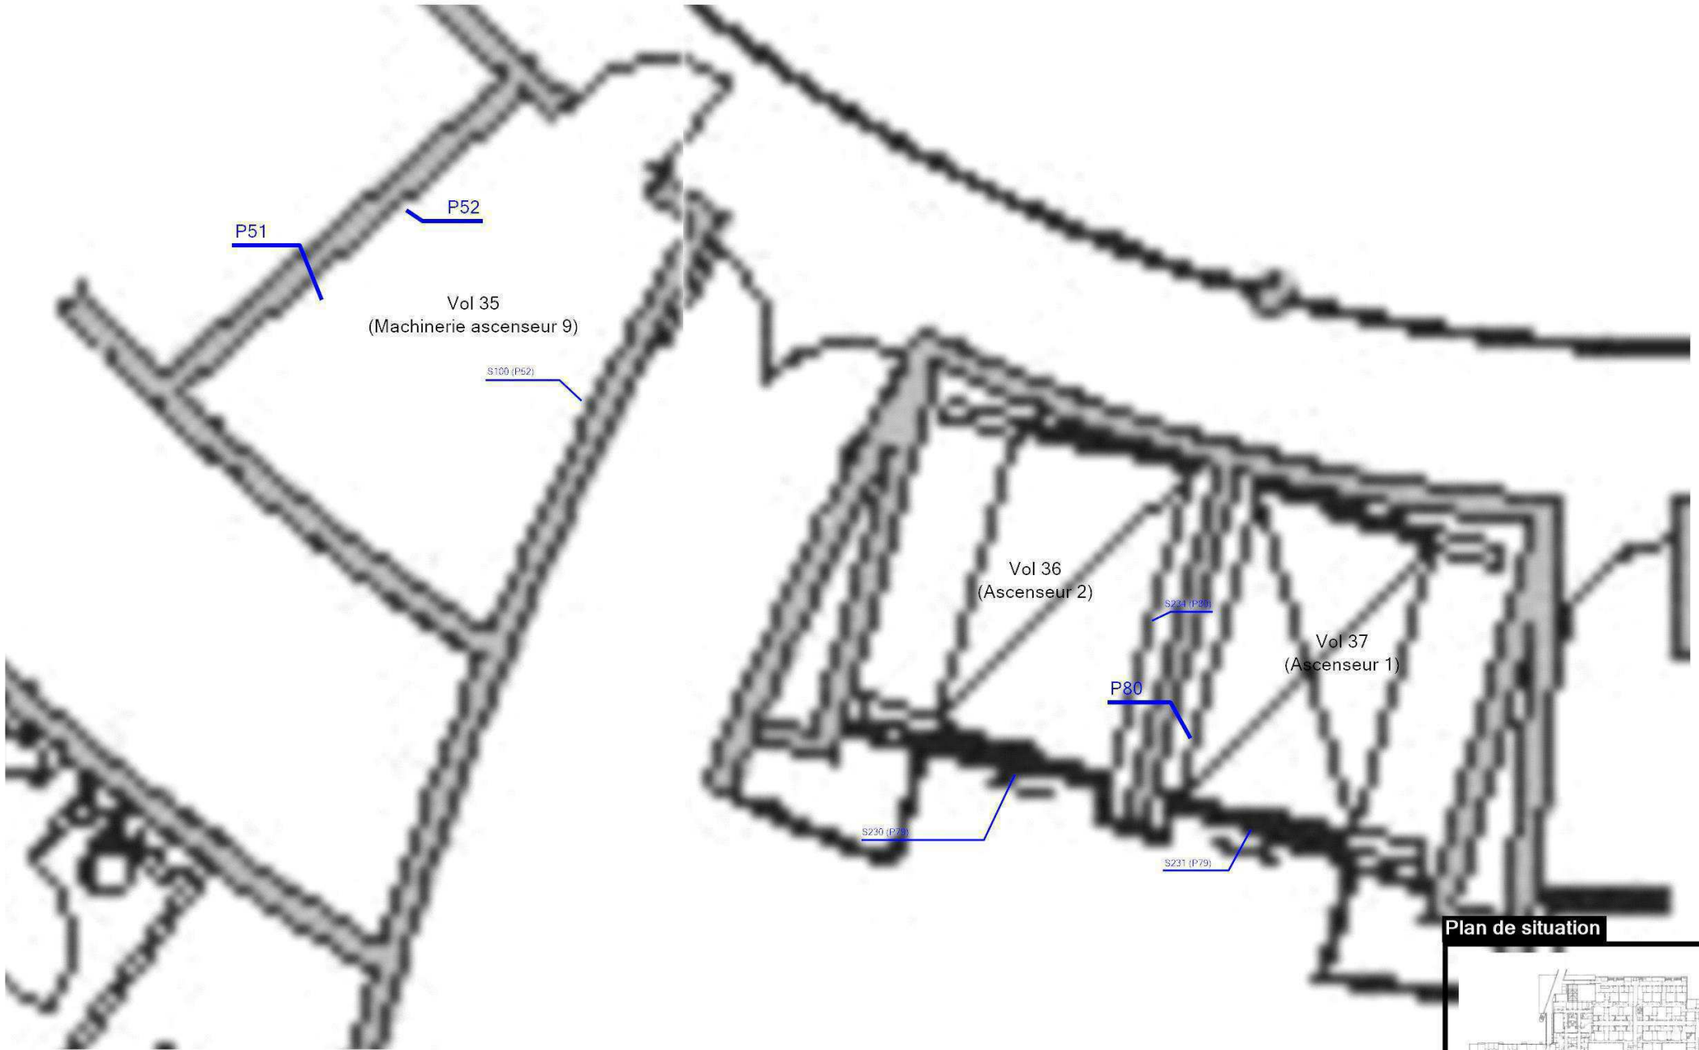

Plan de situation

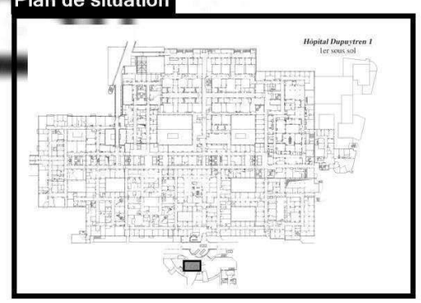


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

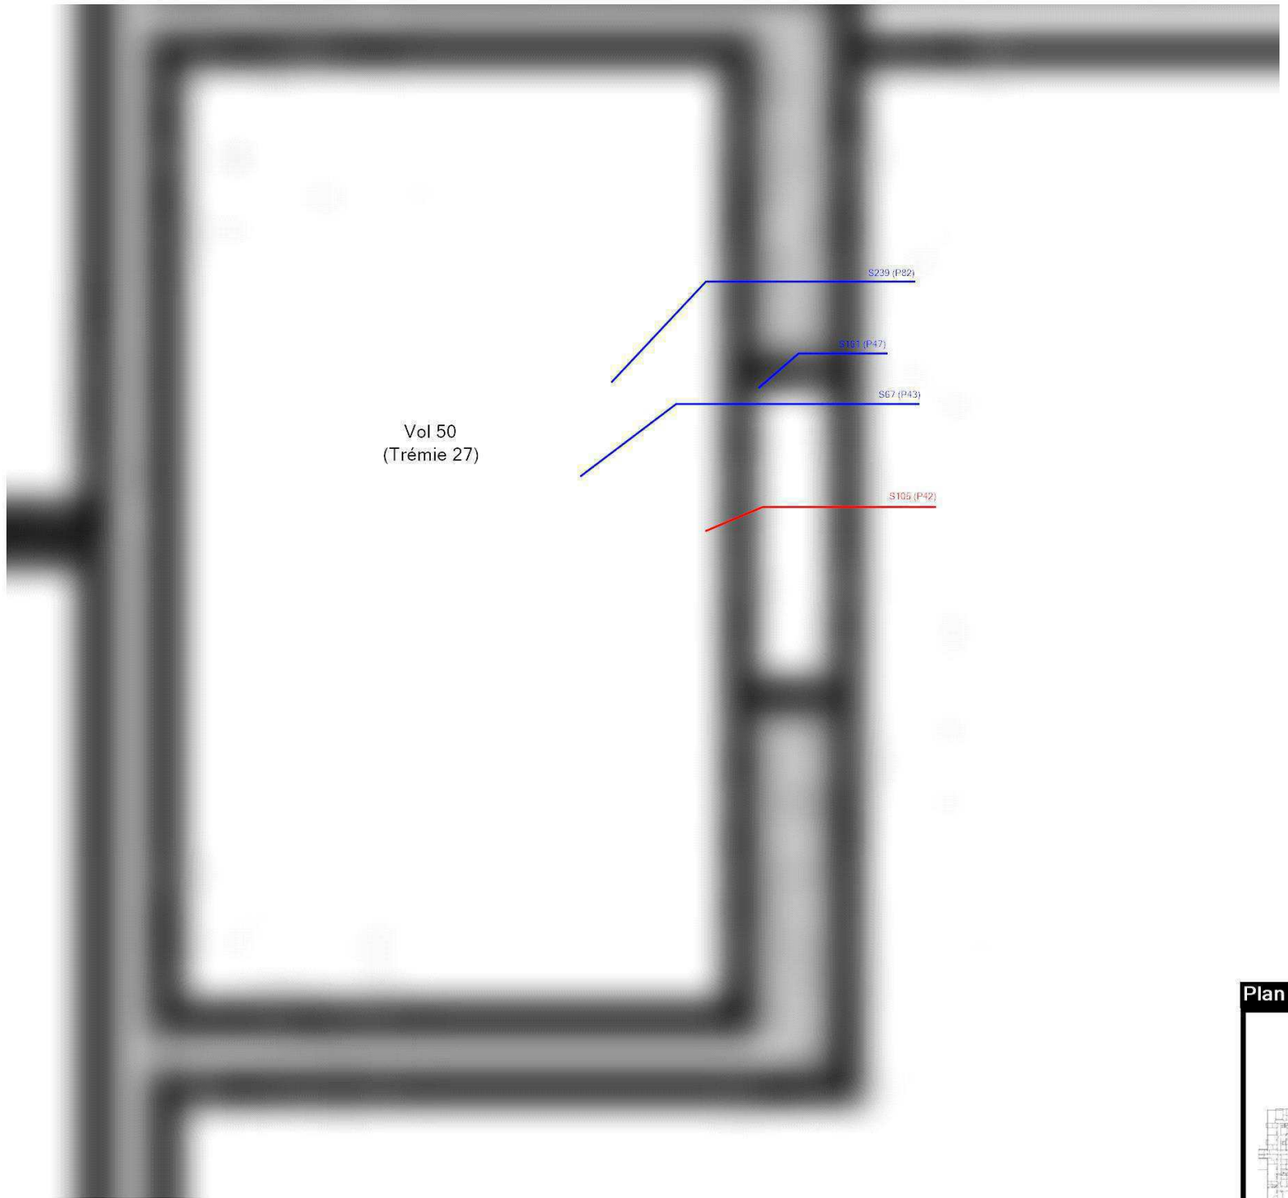

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

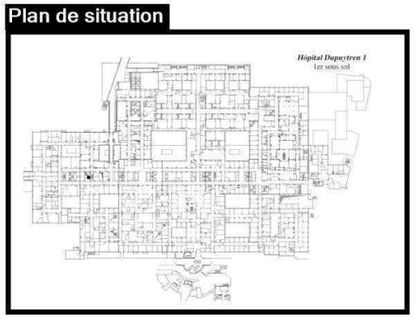

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

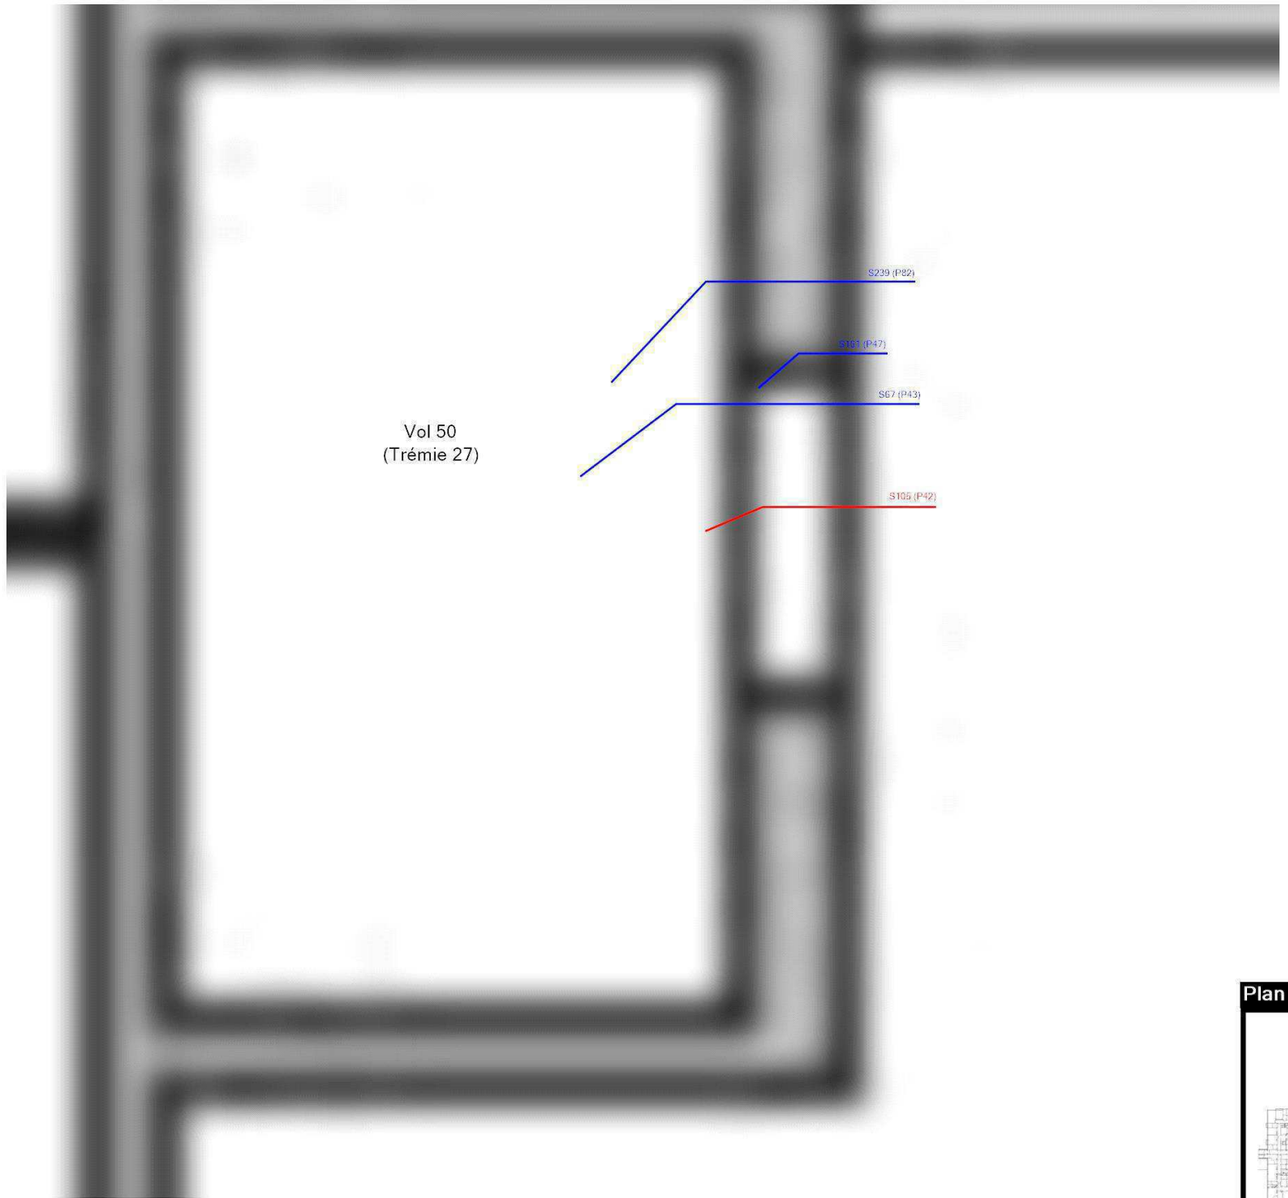

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

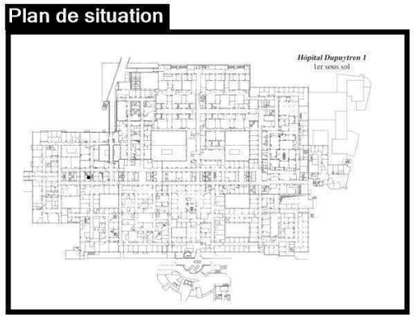

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

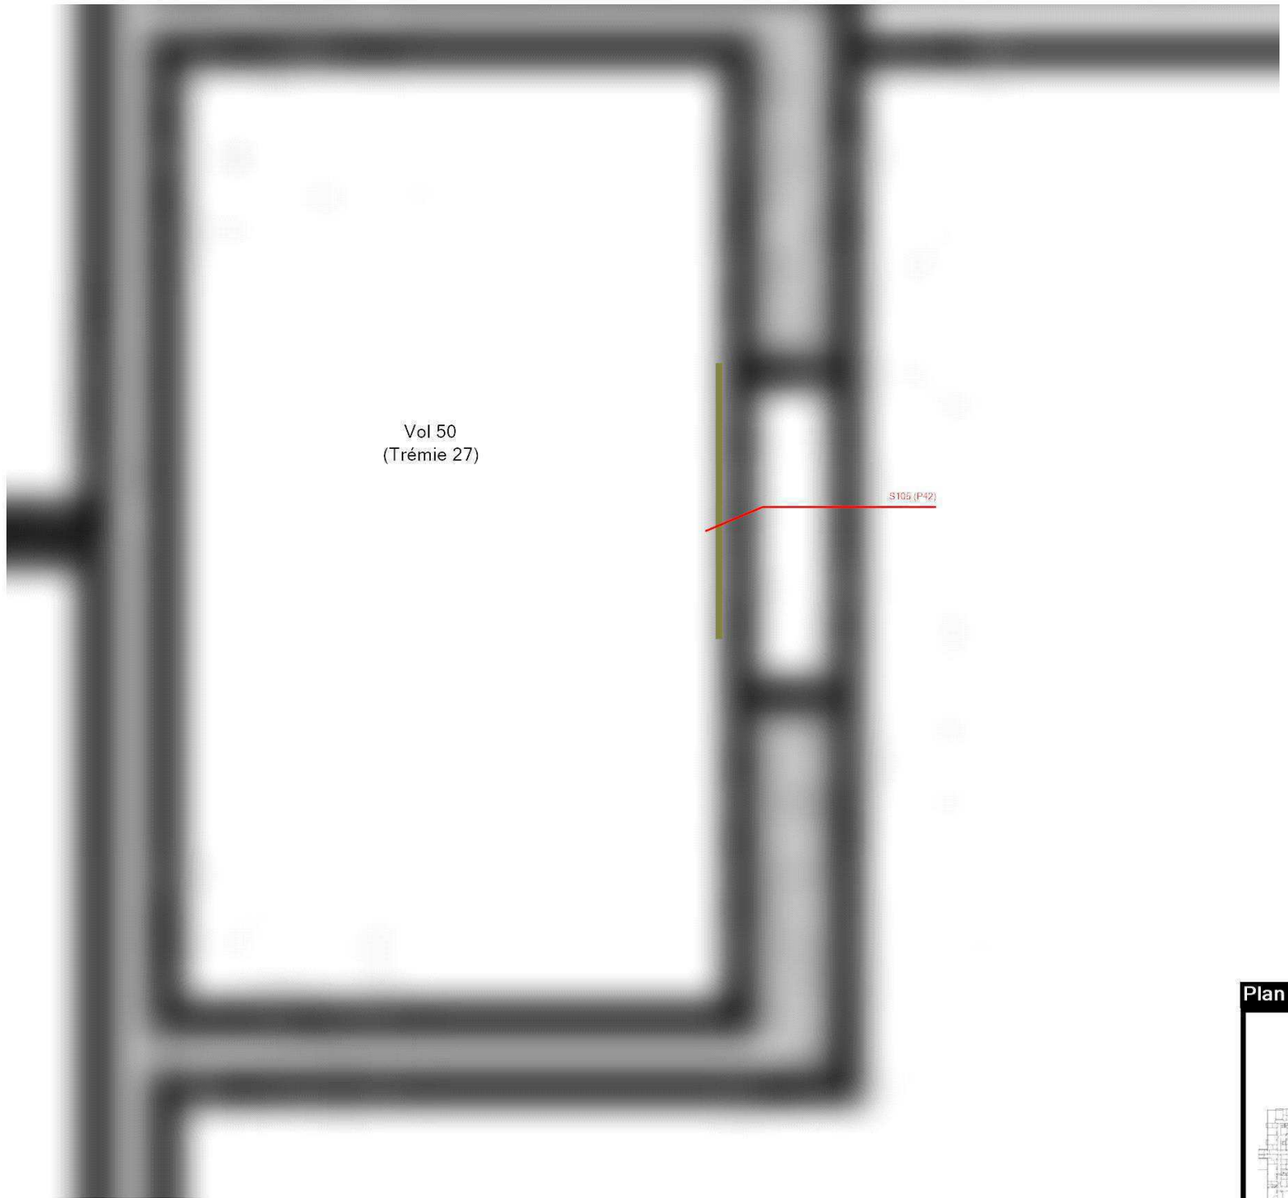

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

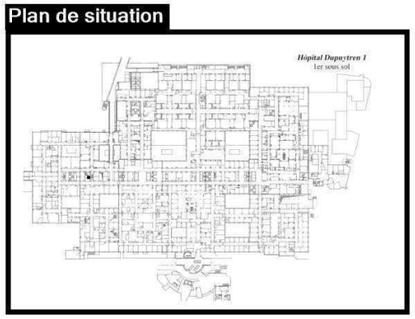

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

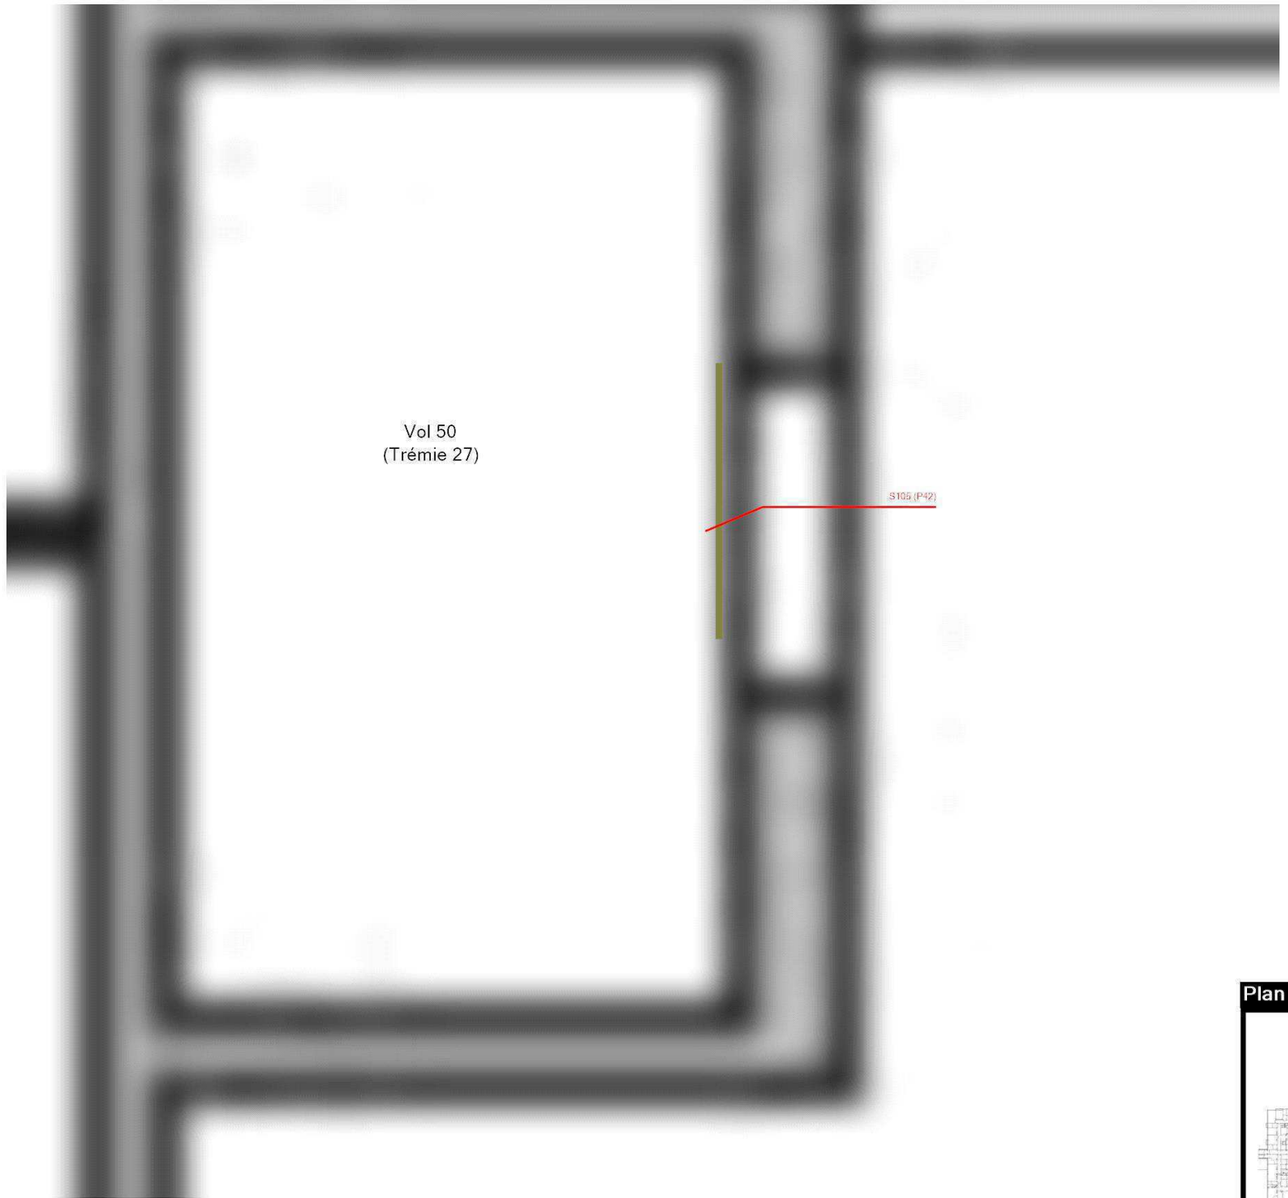

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

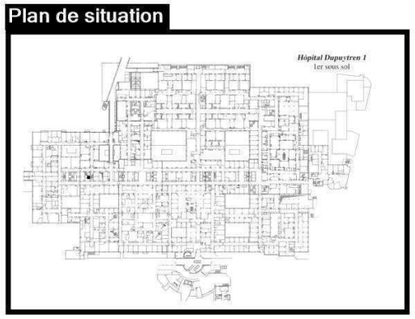

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

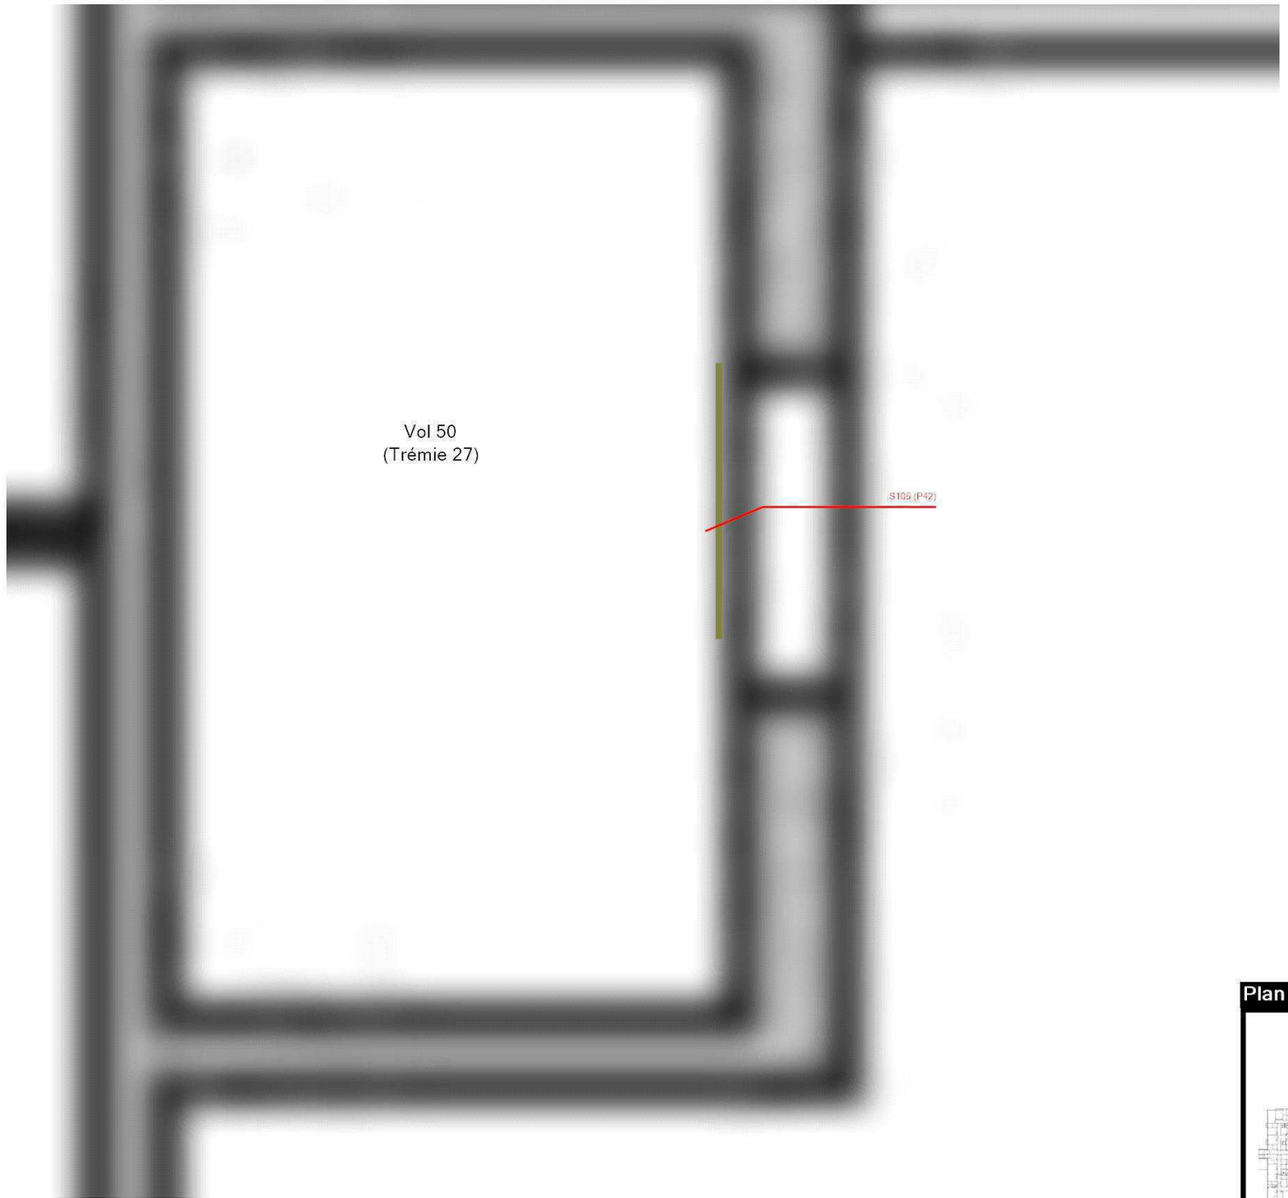

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

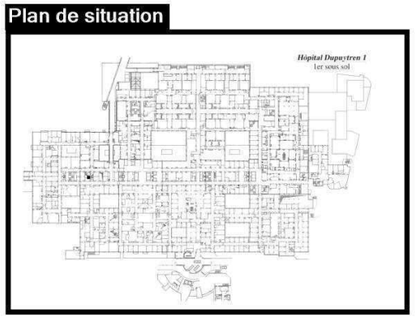

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

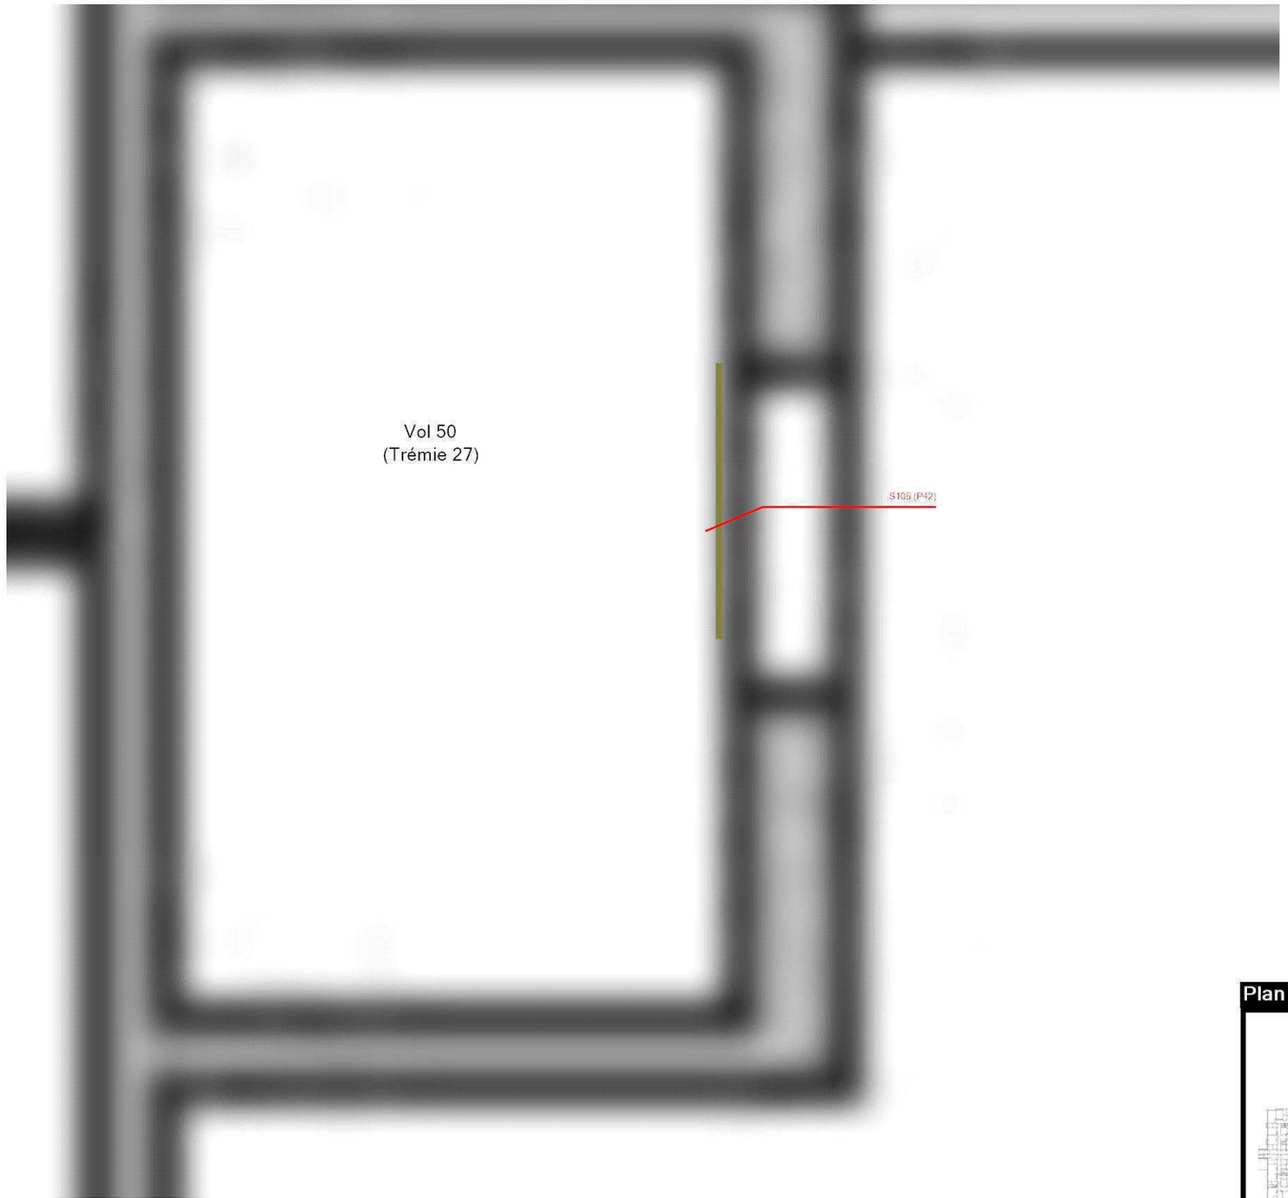

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

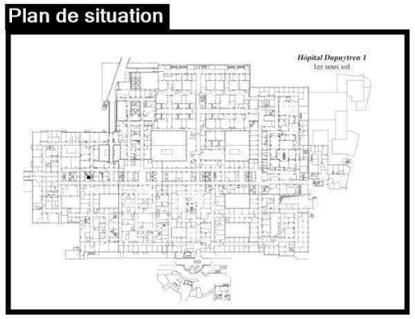

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

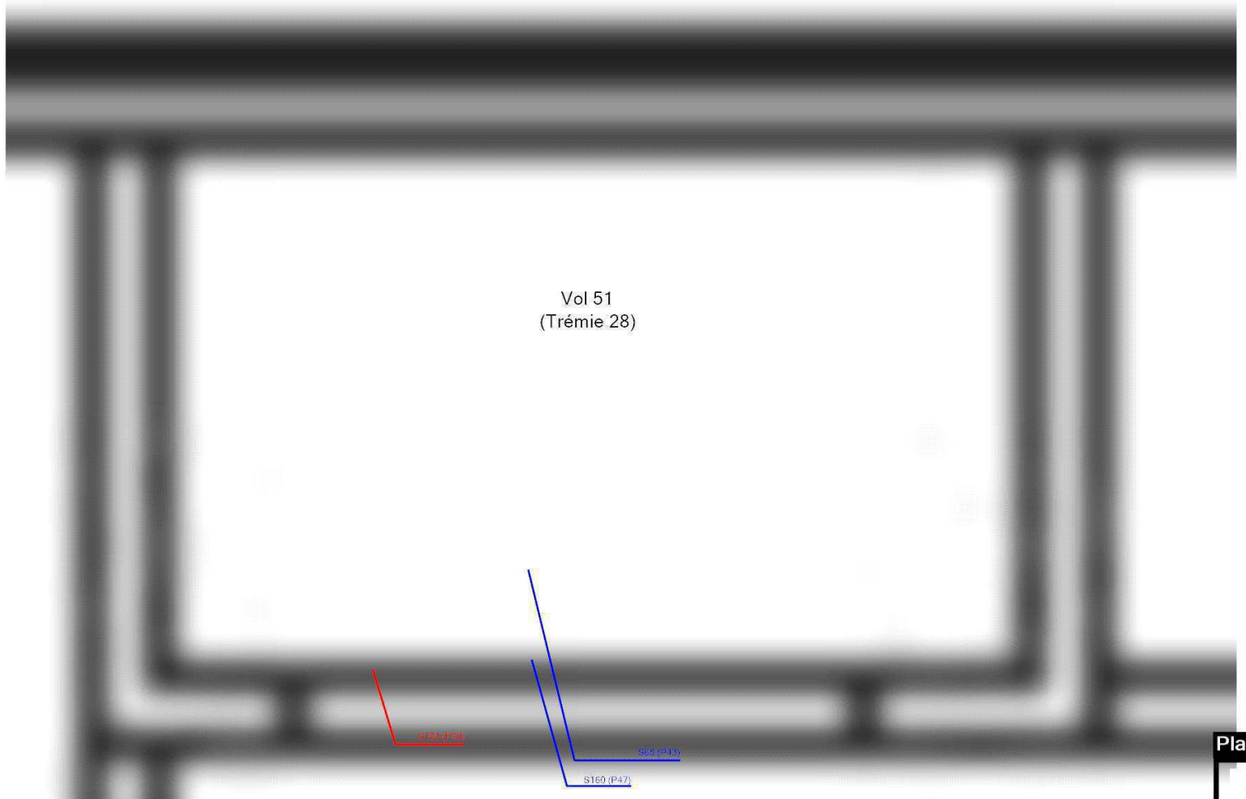

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

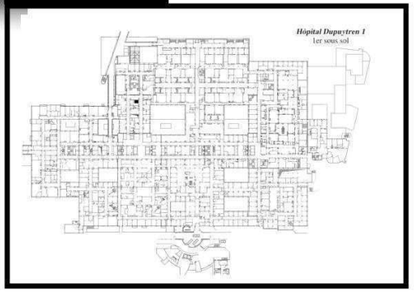

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

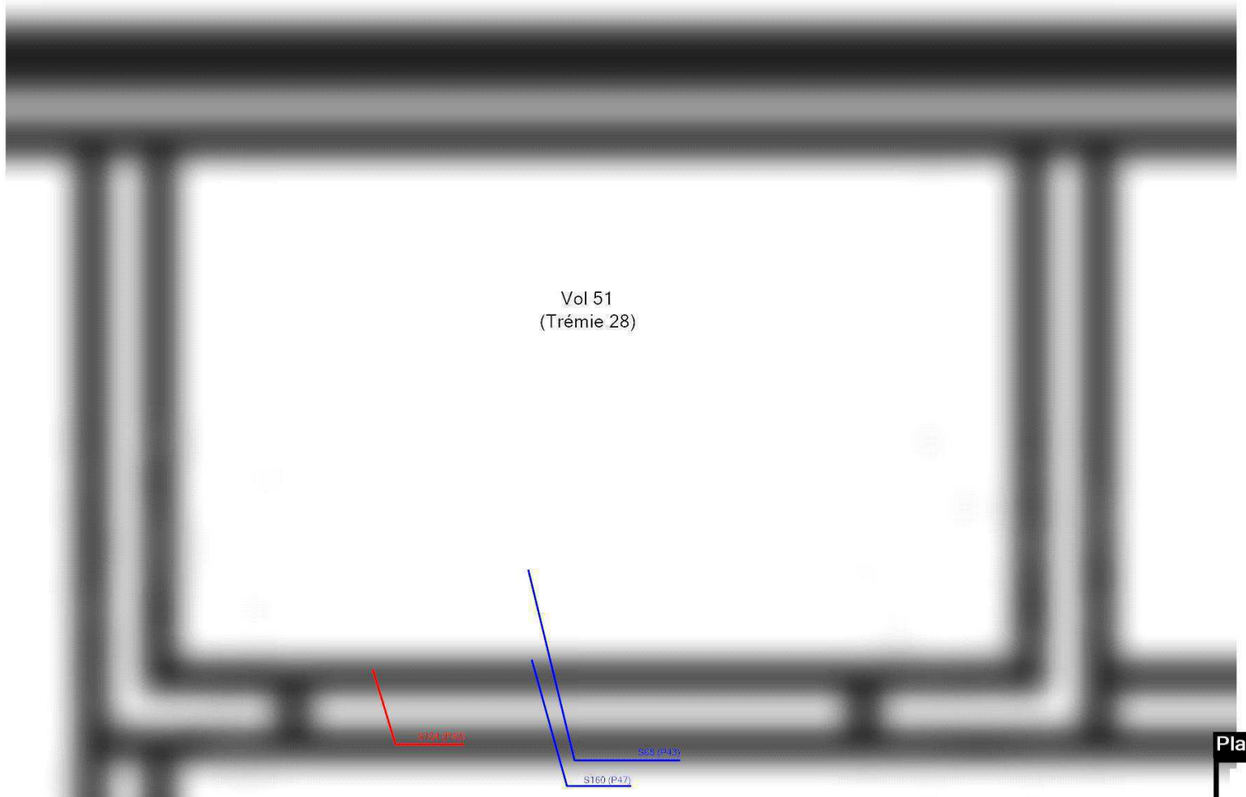

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

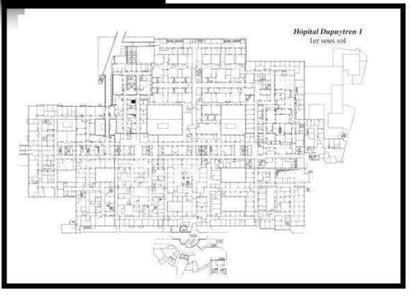

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

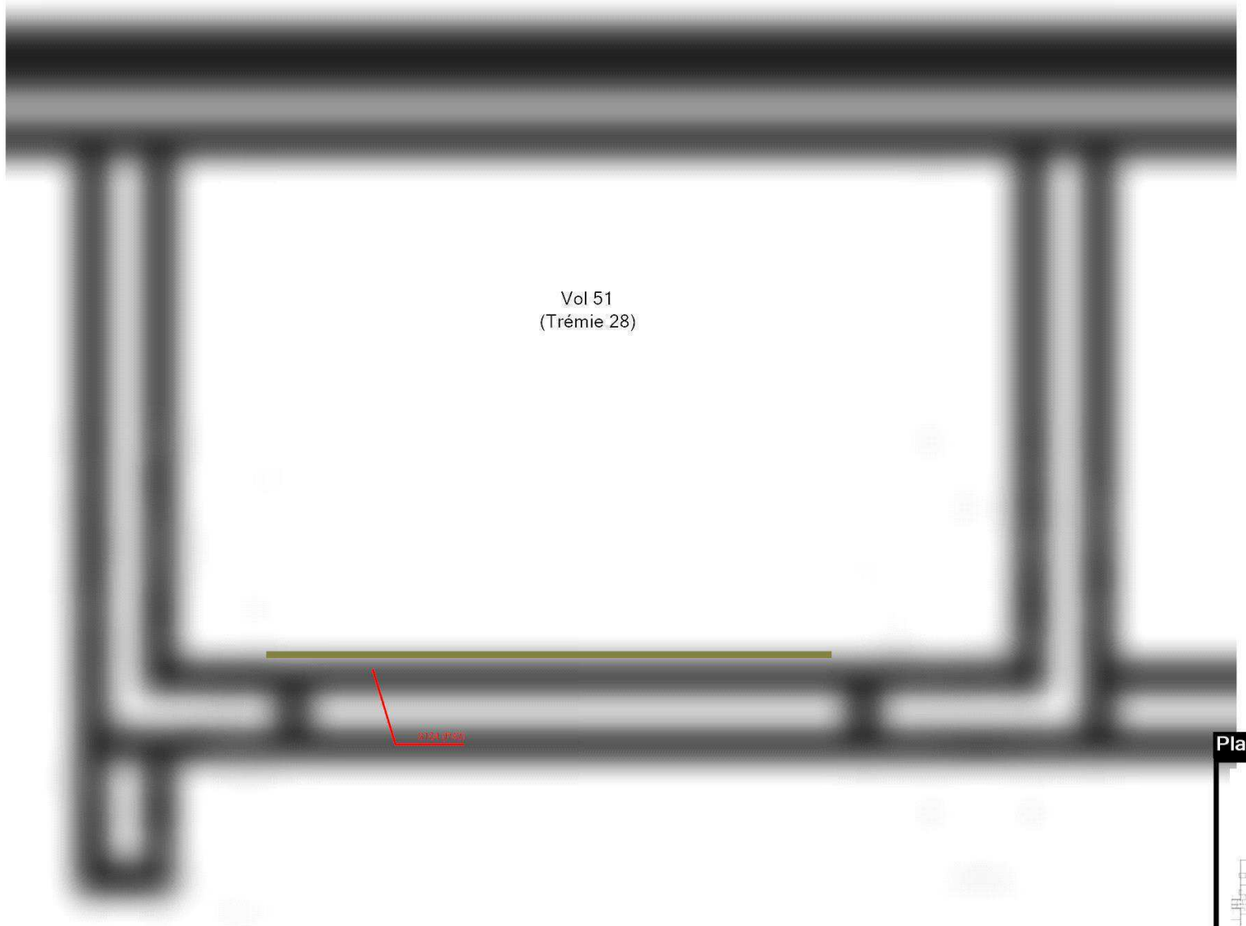

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

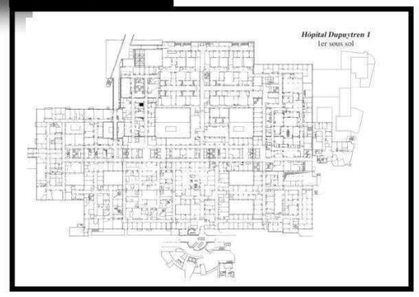

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

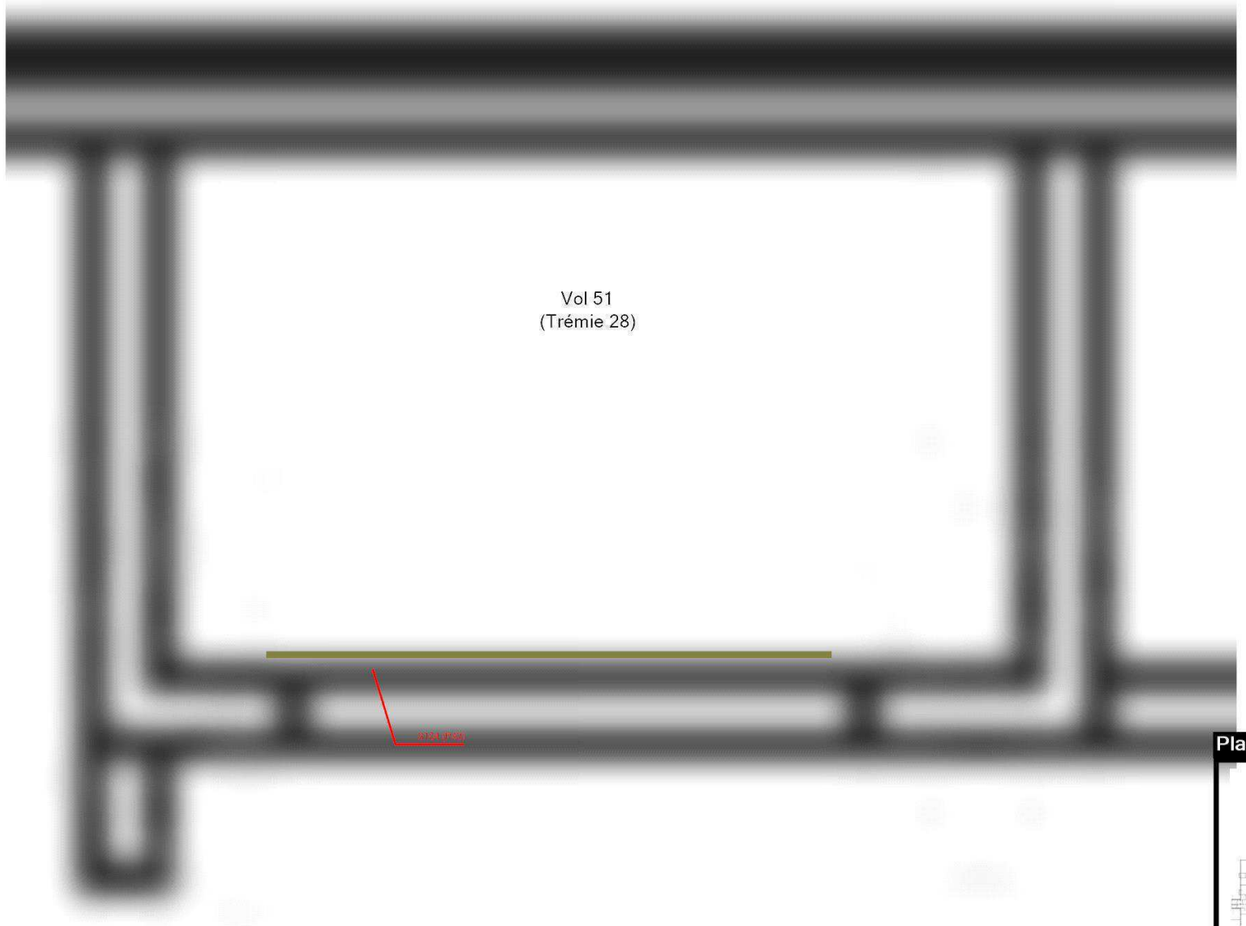

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

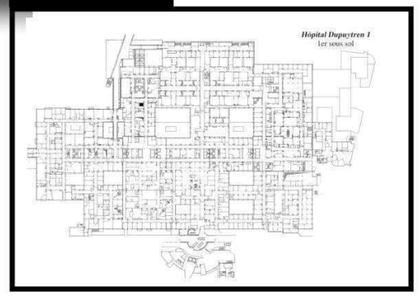

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

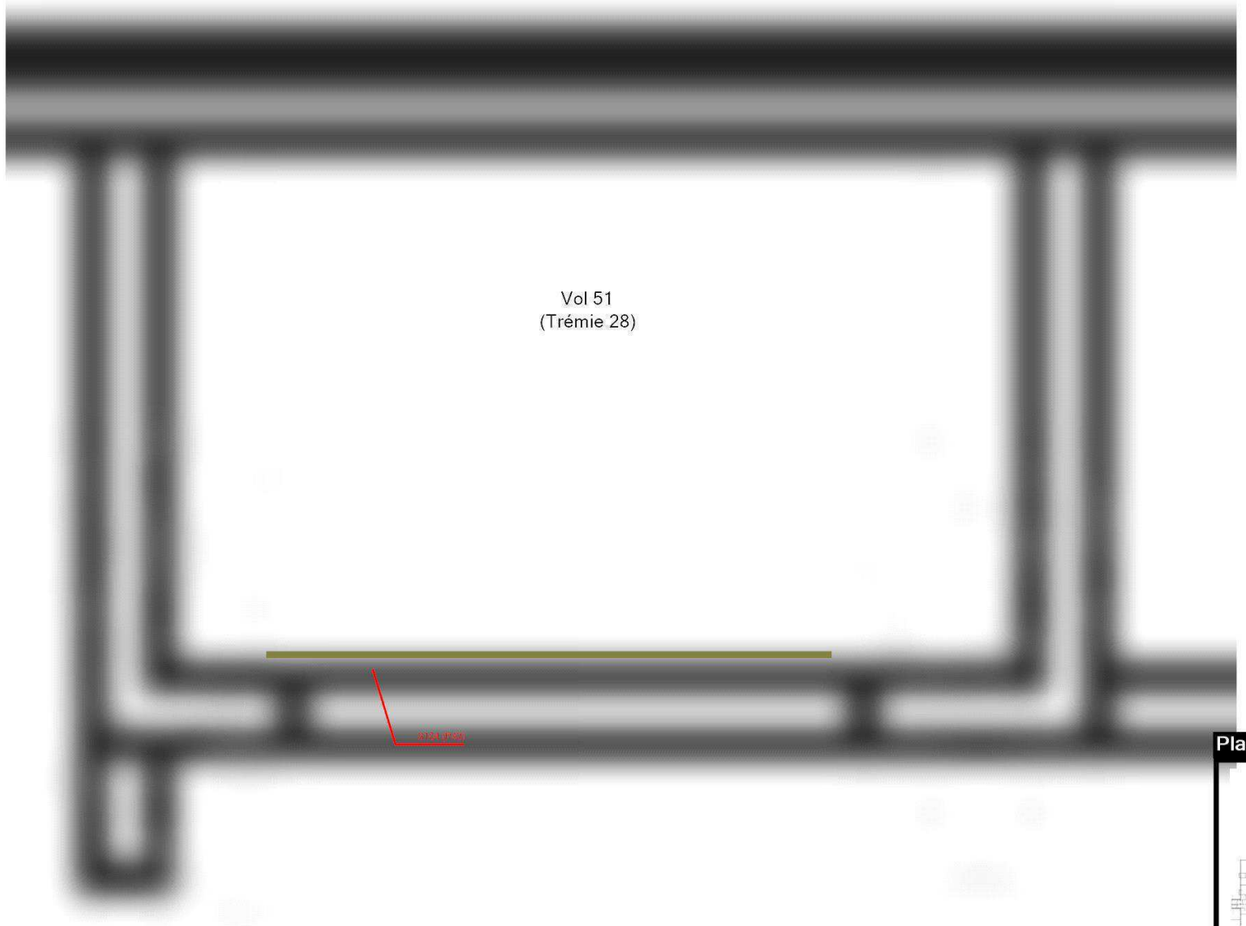

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

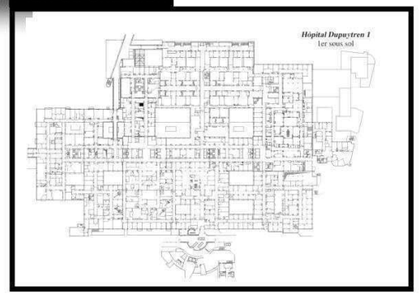

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

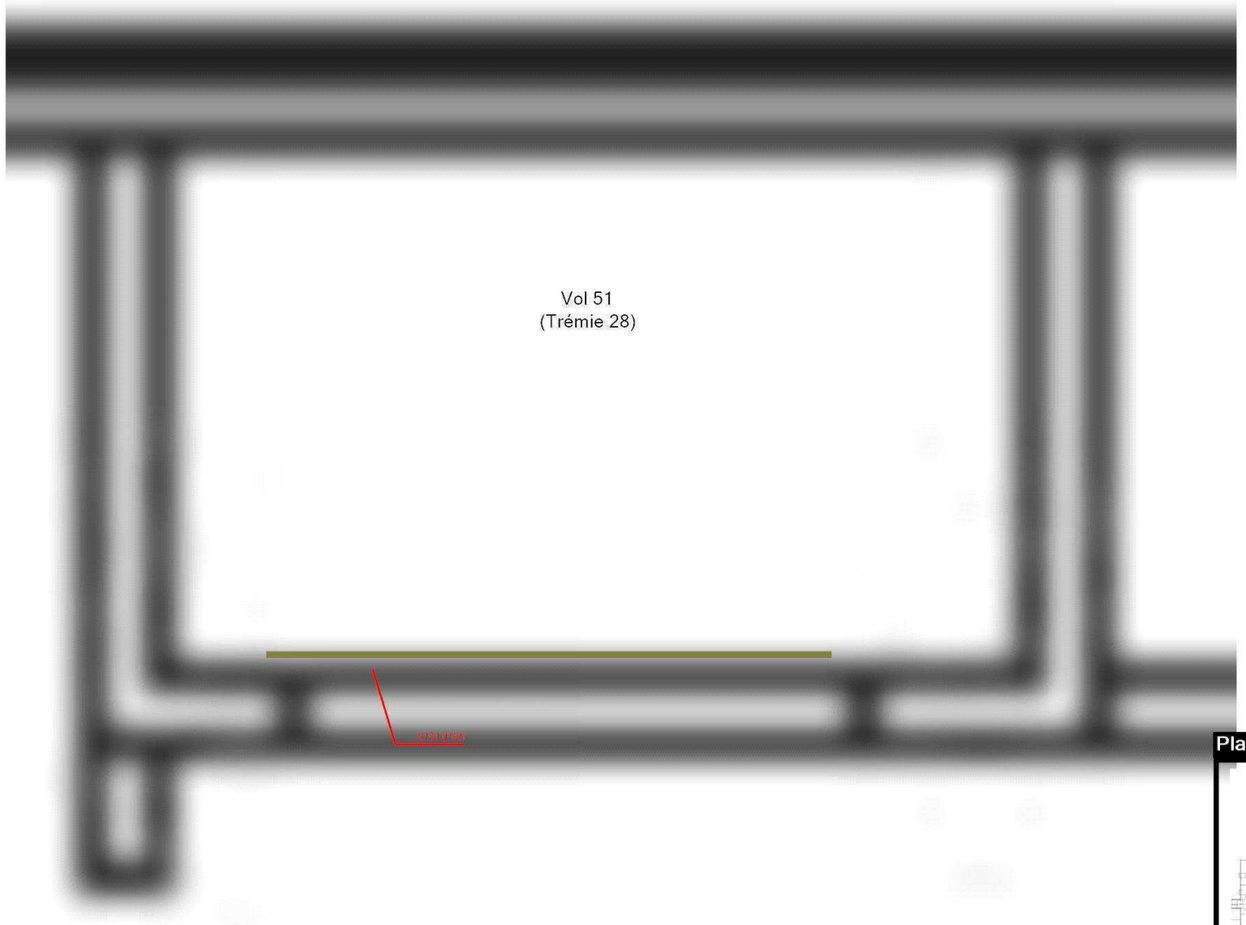

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

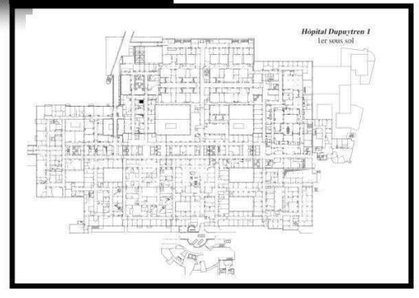

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

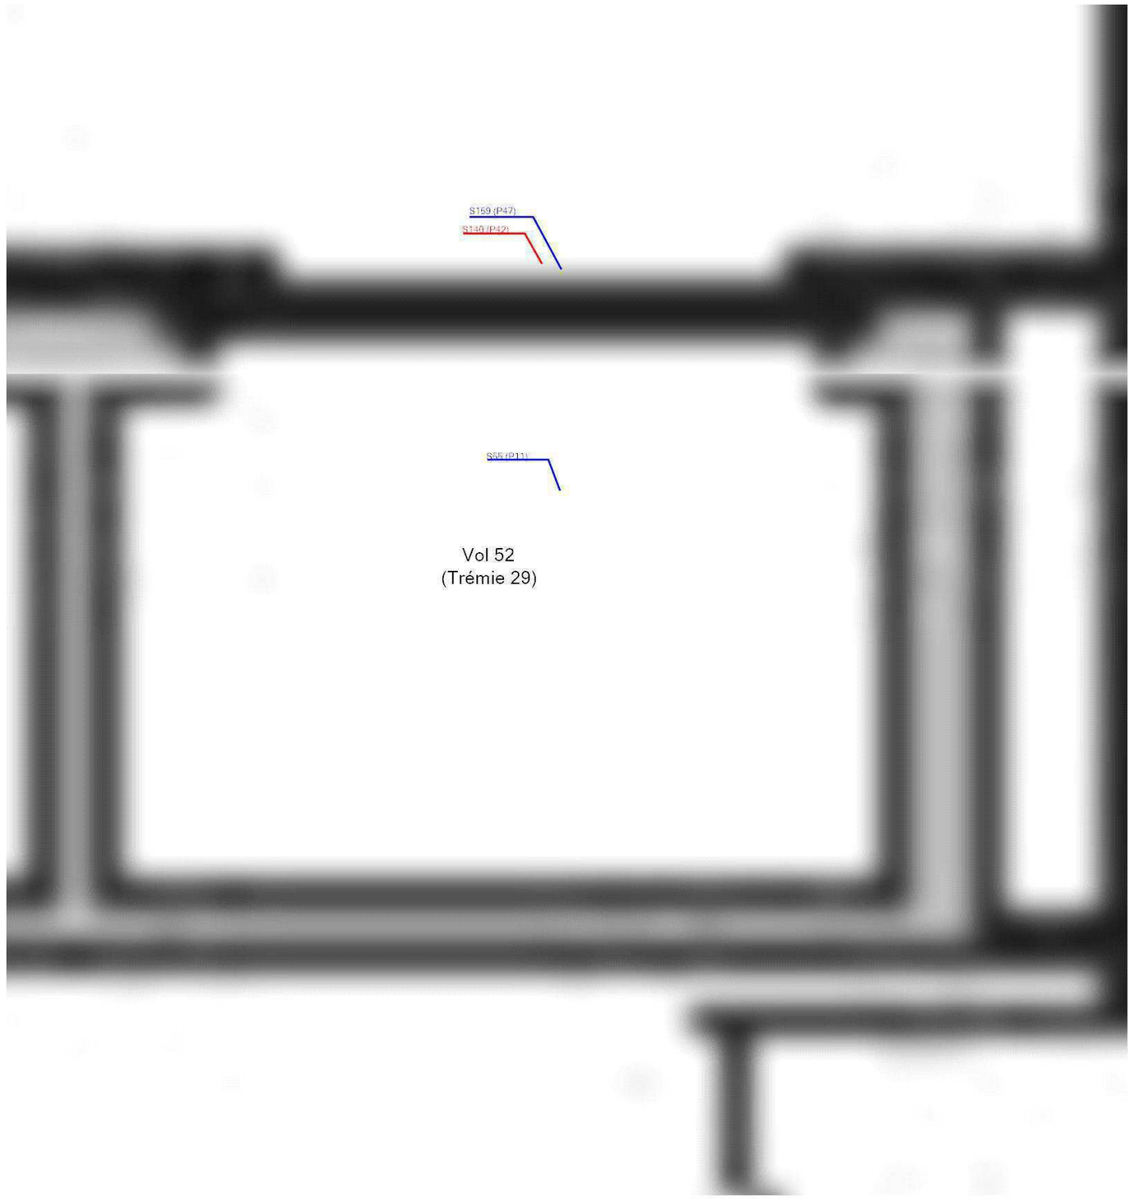

Vol 52
(Trémie 29)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

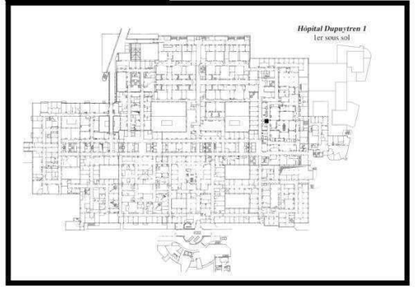

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

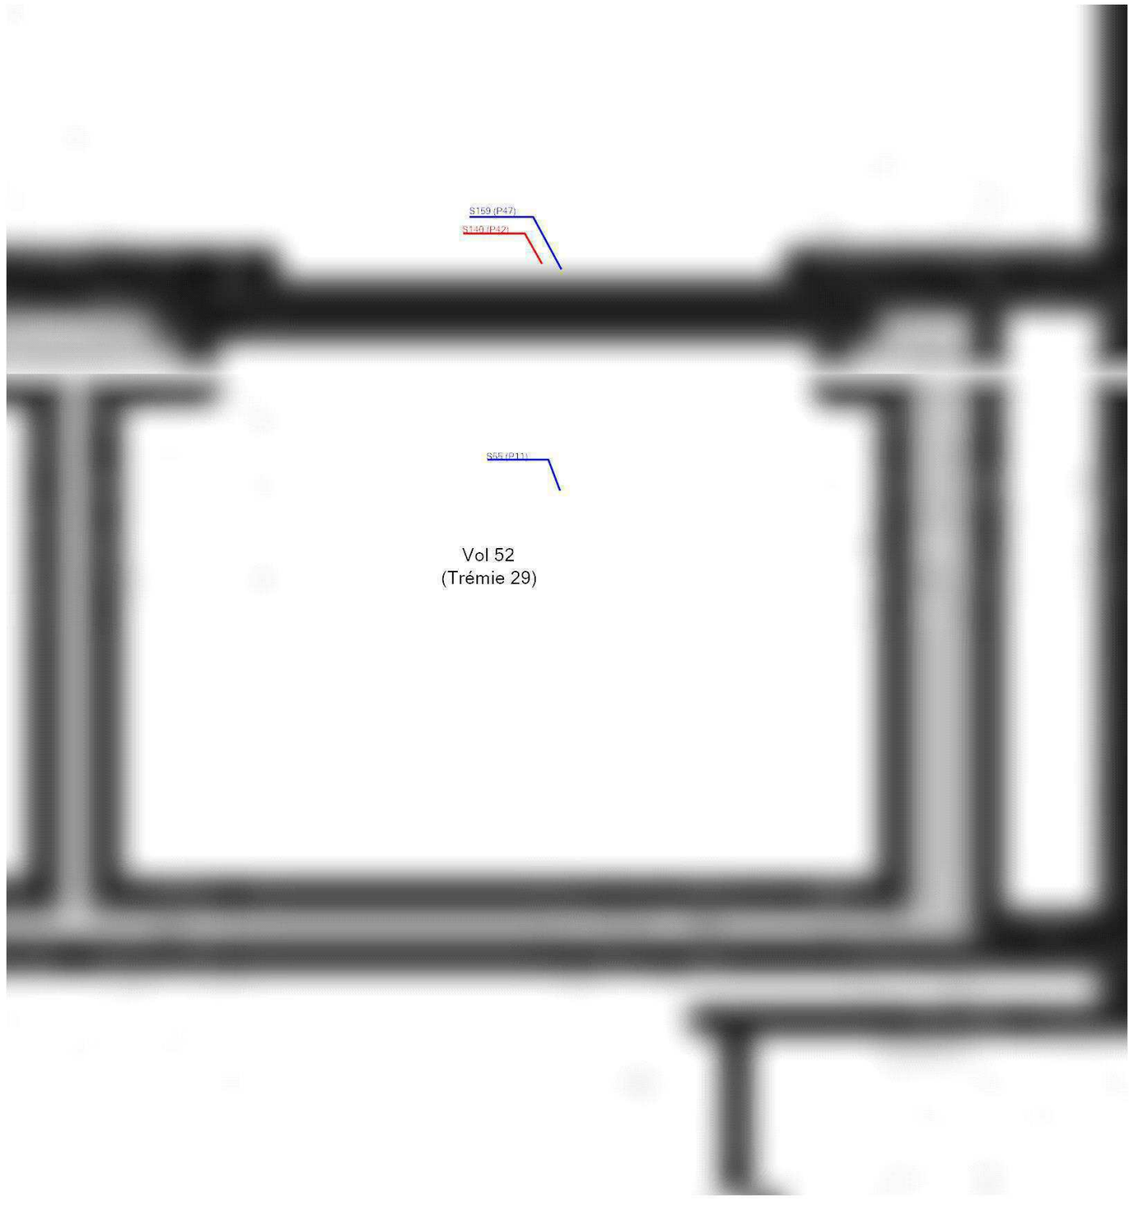

Vol 52
(Trémie 29)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

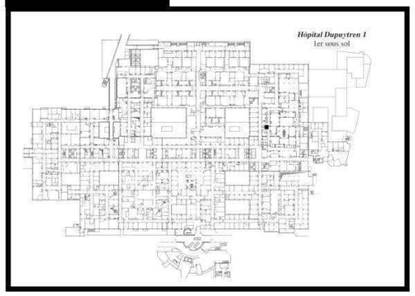

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

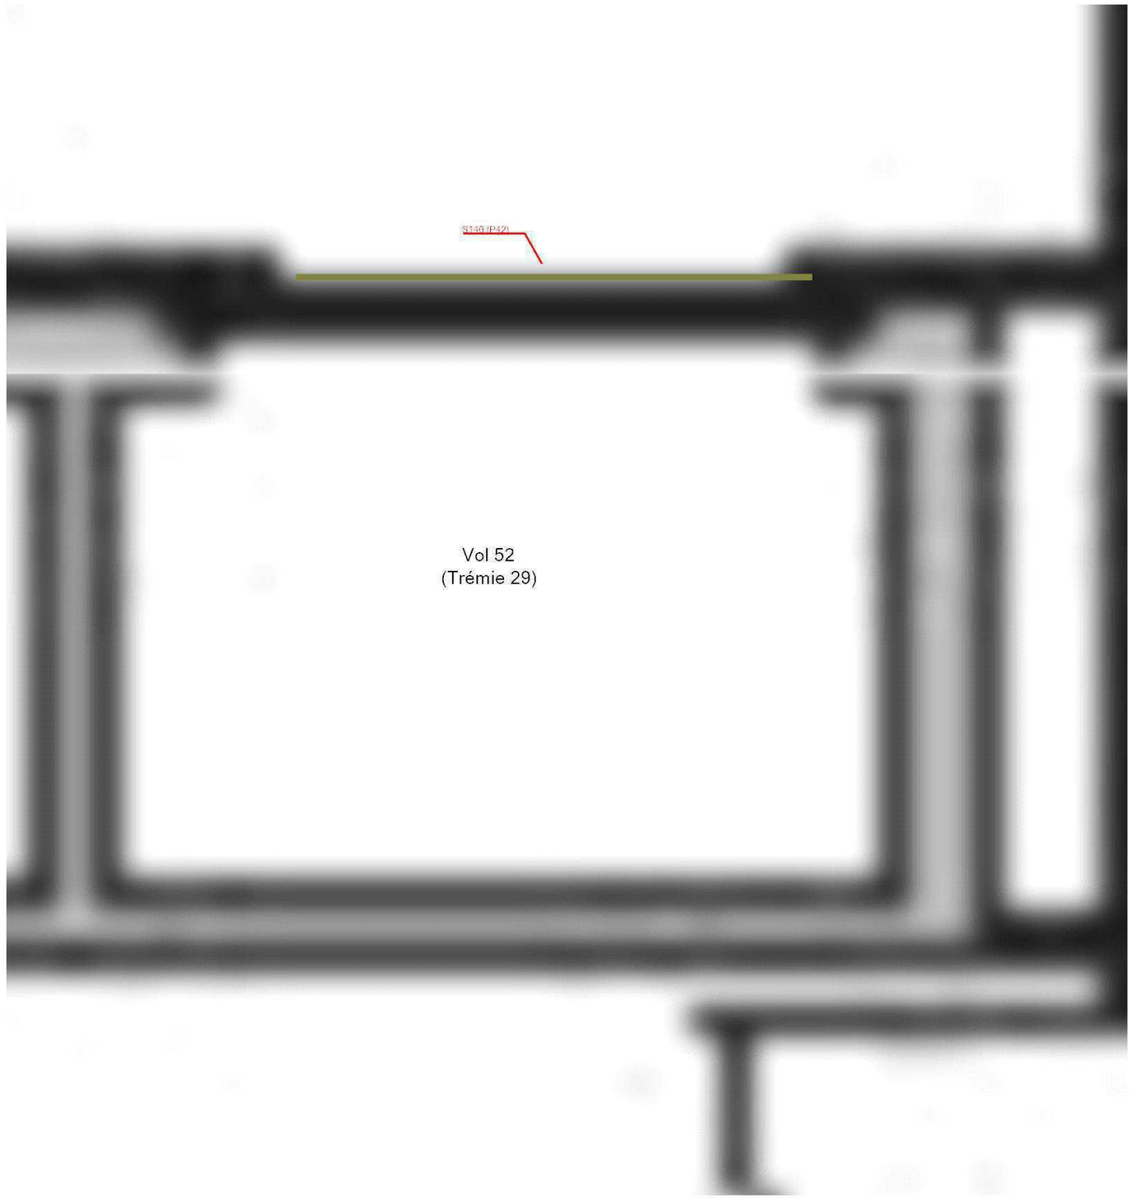

Vol 52
(Trémie 29)

Plan de situation

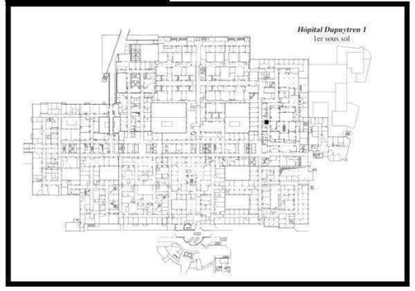


Légende	
	P42 : Joint

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

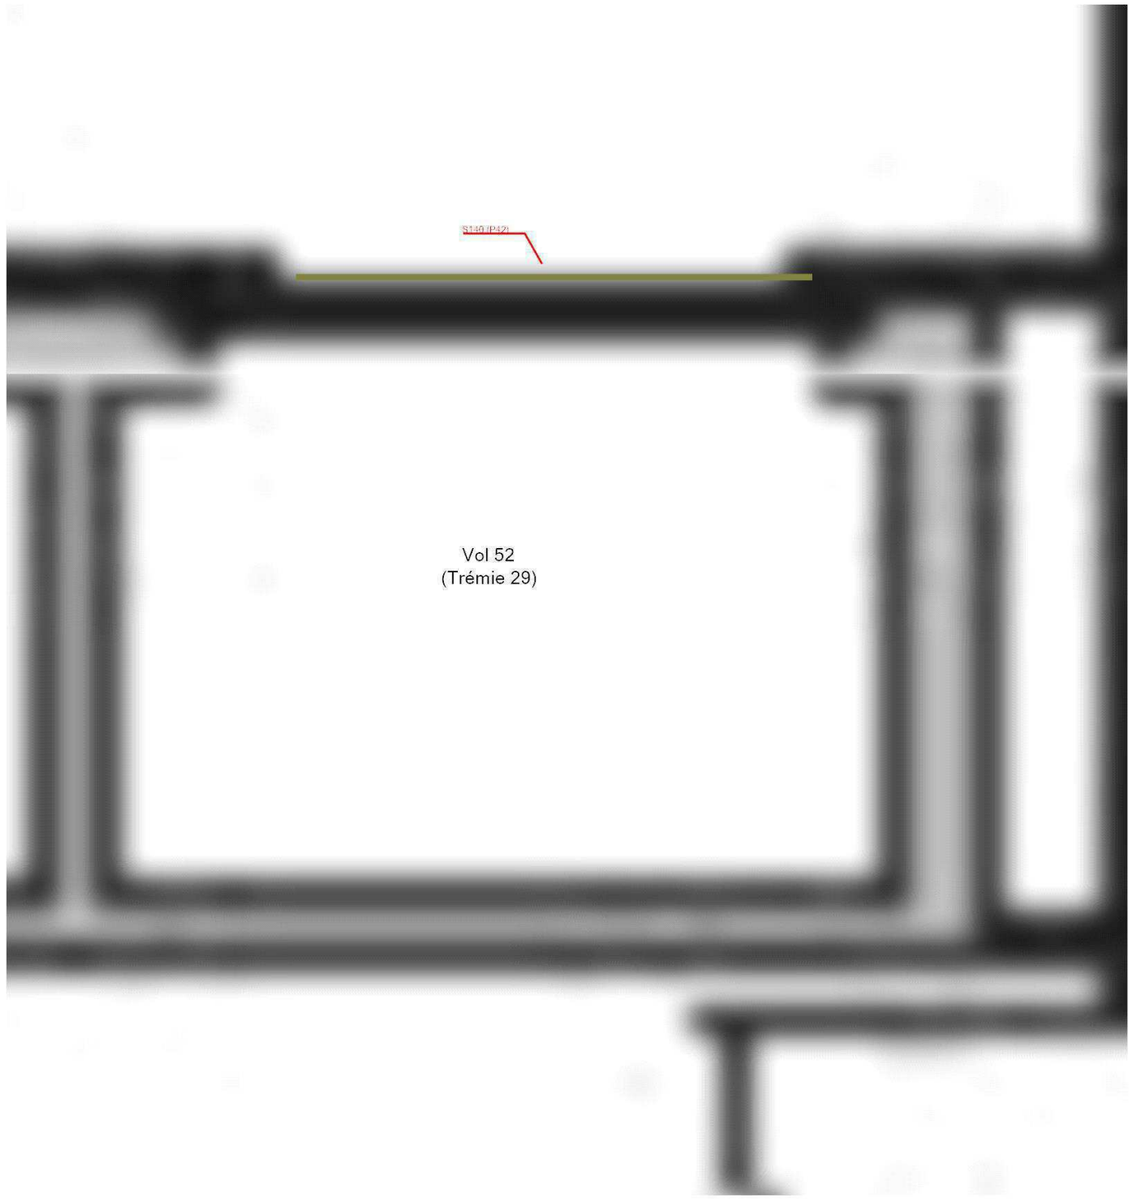

Vol 52
(Trémie 29)

Plan de situation

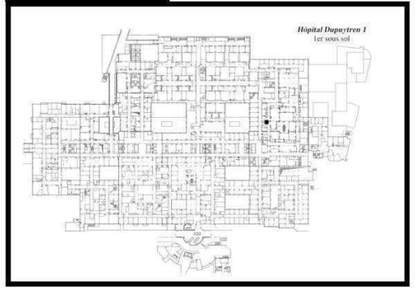


Légende	
	P42 : Joint

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

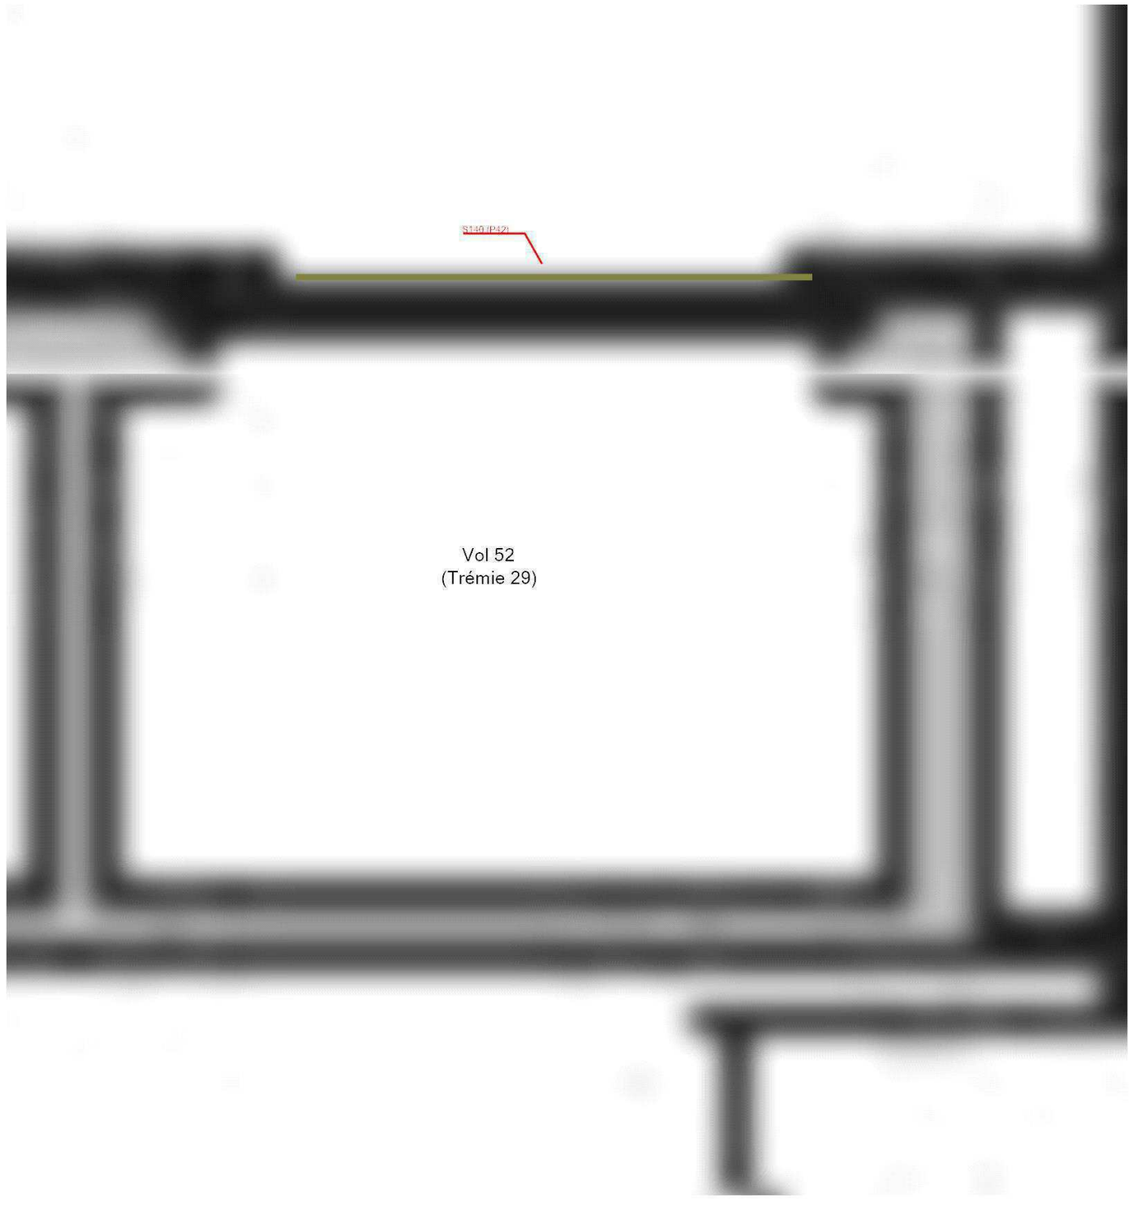

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

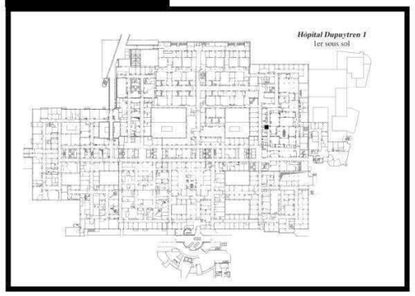

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

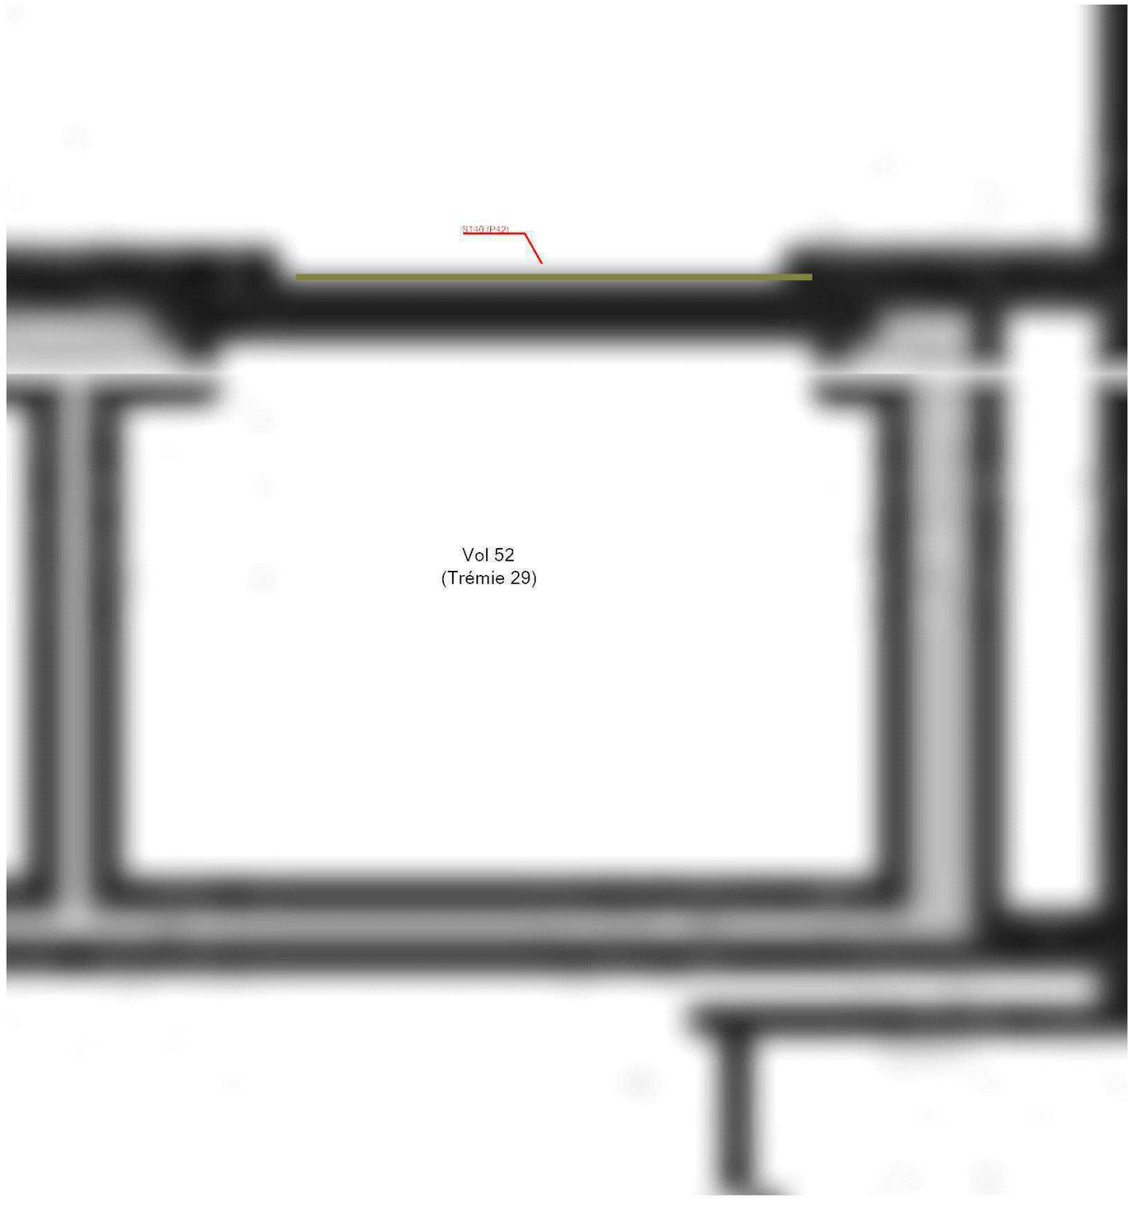

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

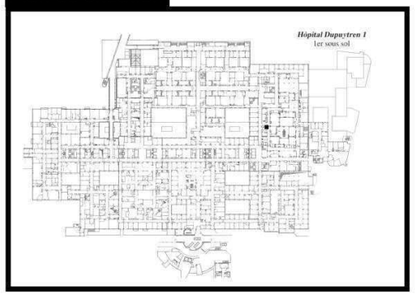

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

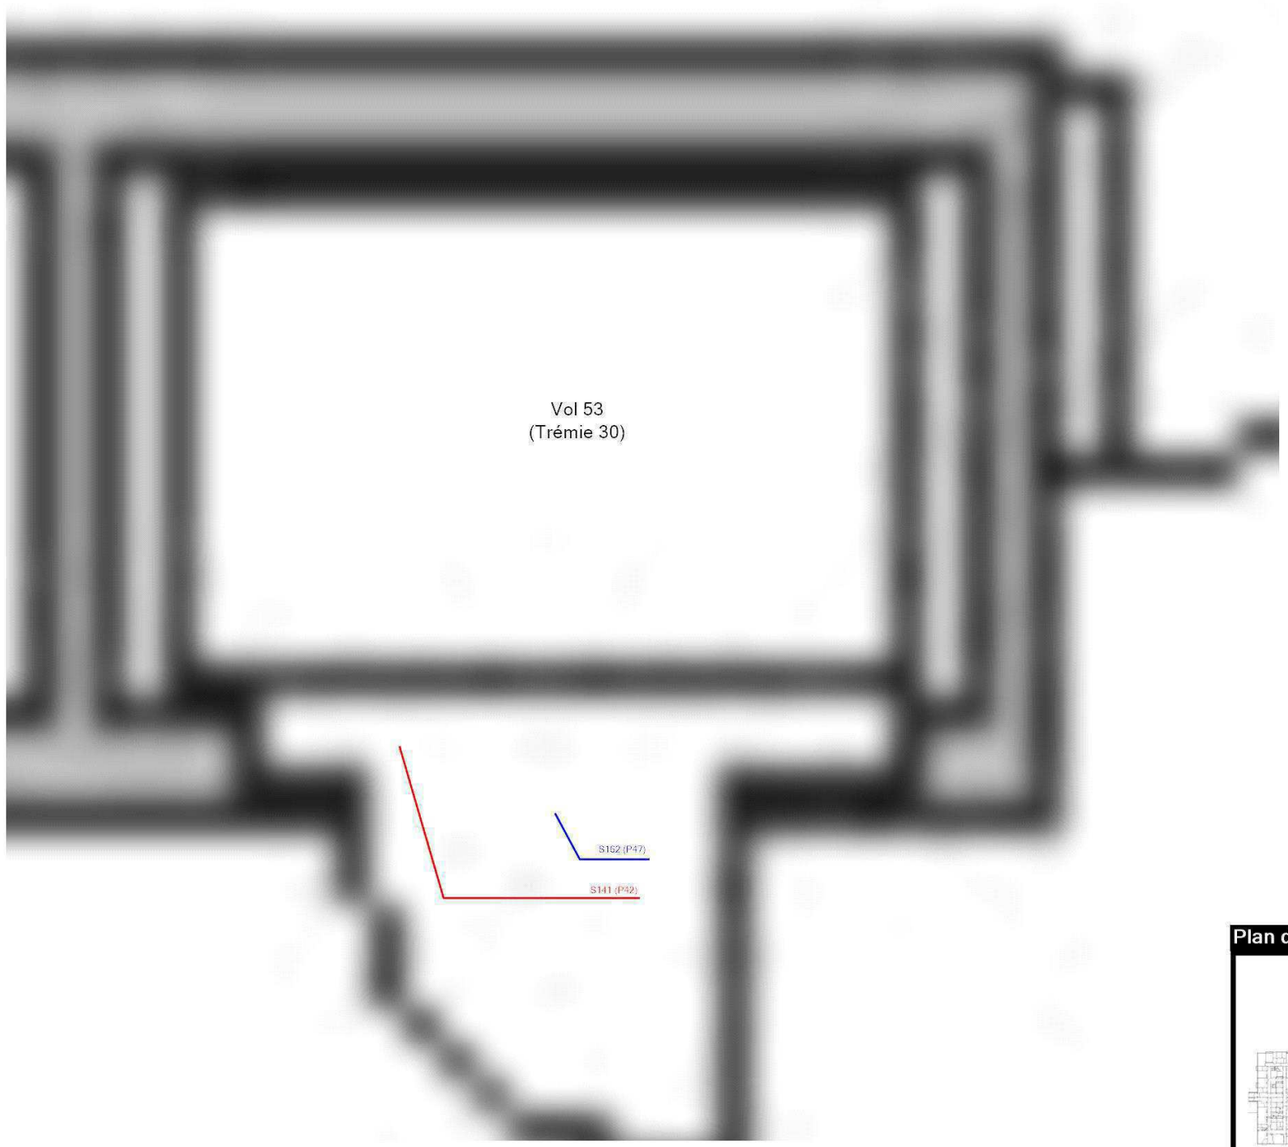

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

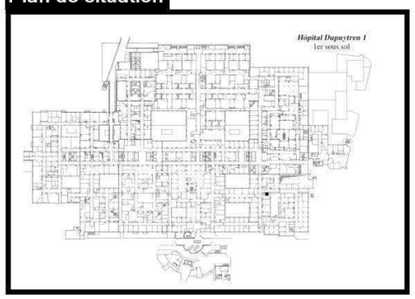

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

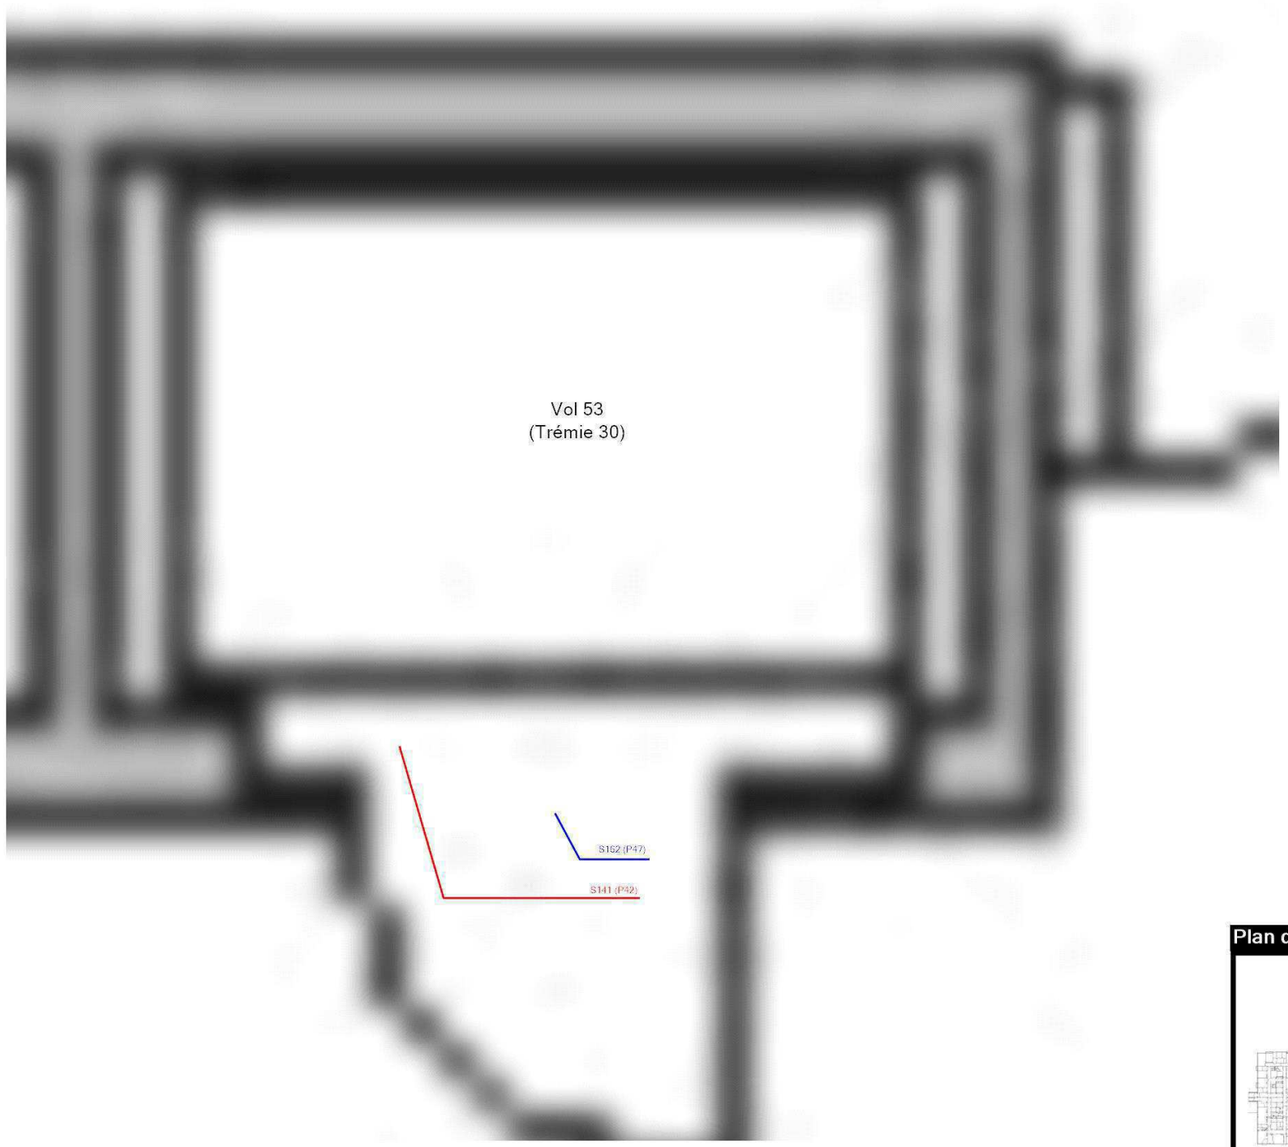

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

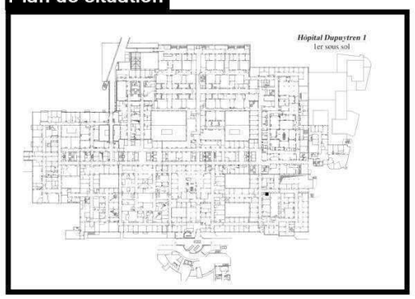

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

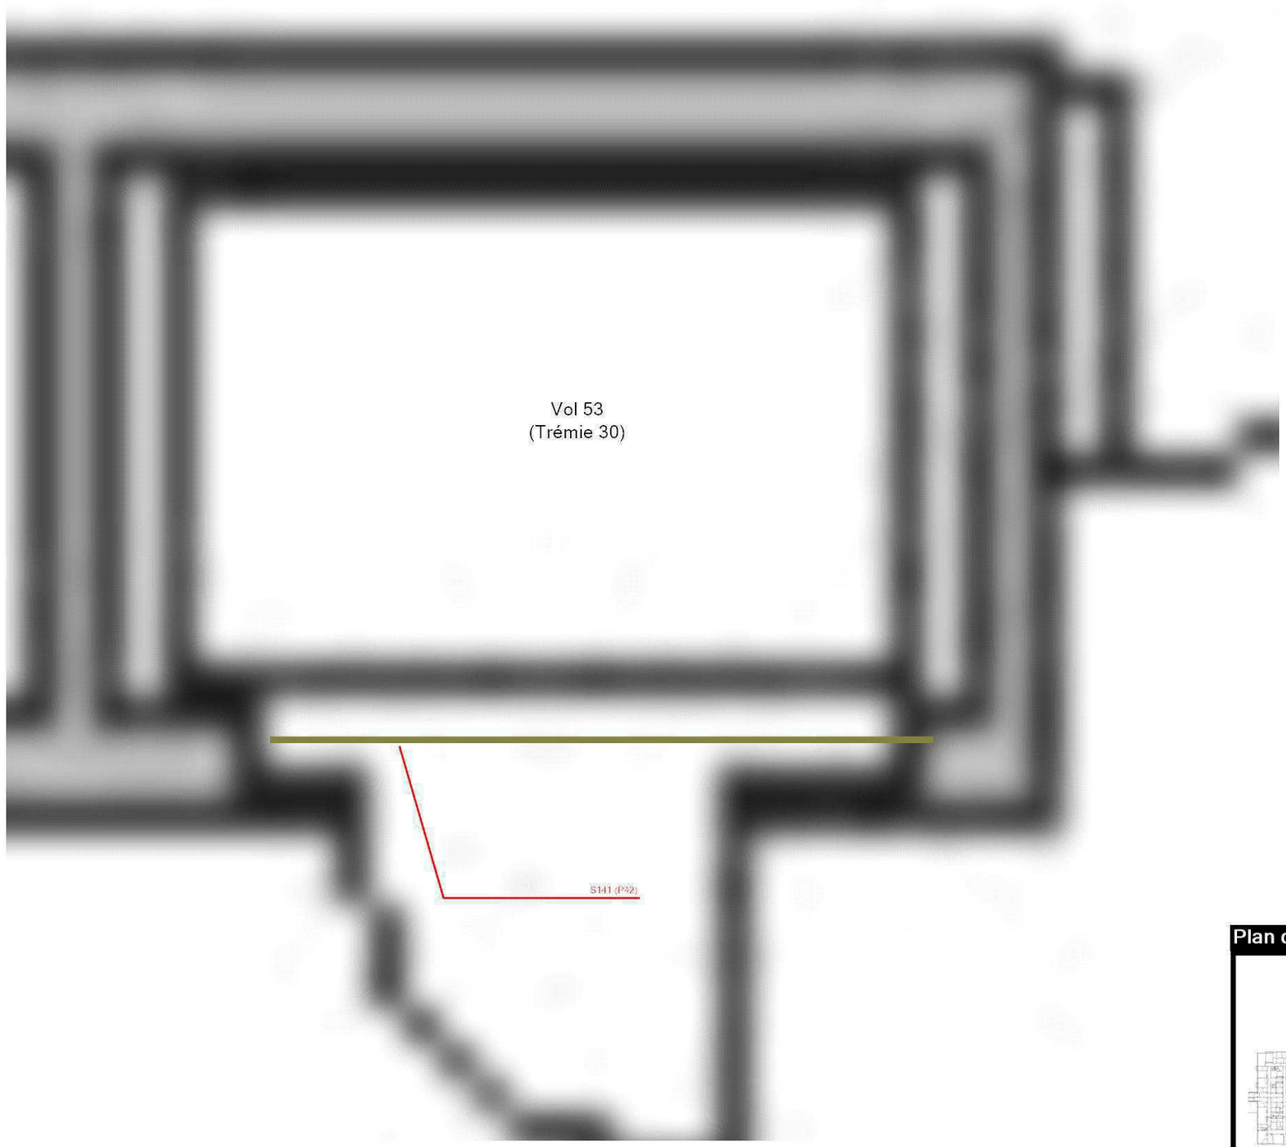

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

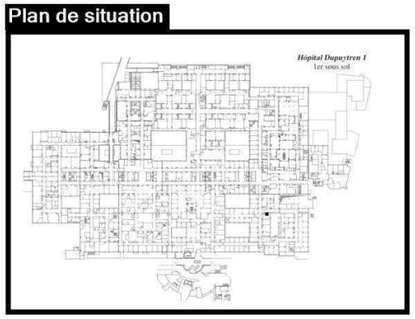

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

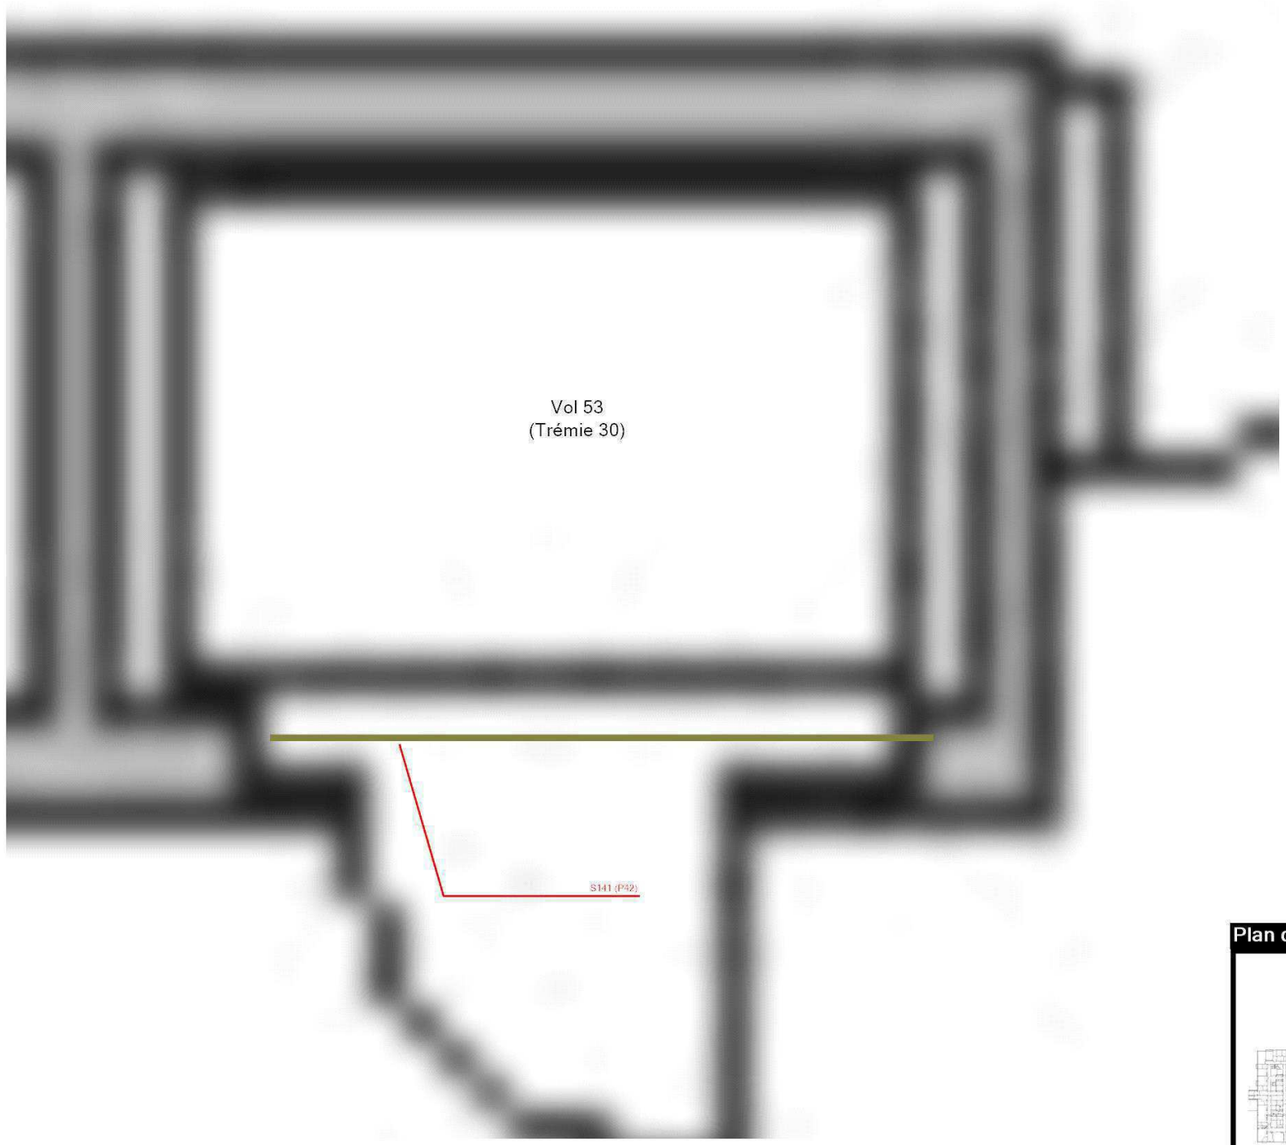

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

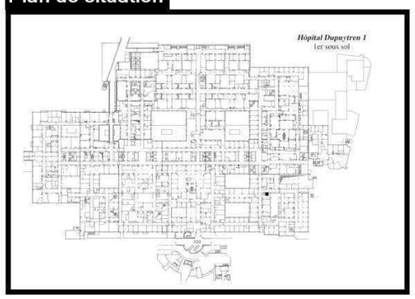

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

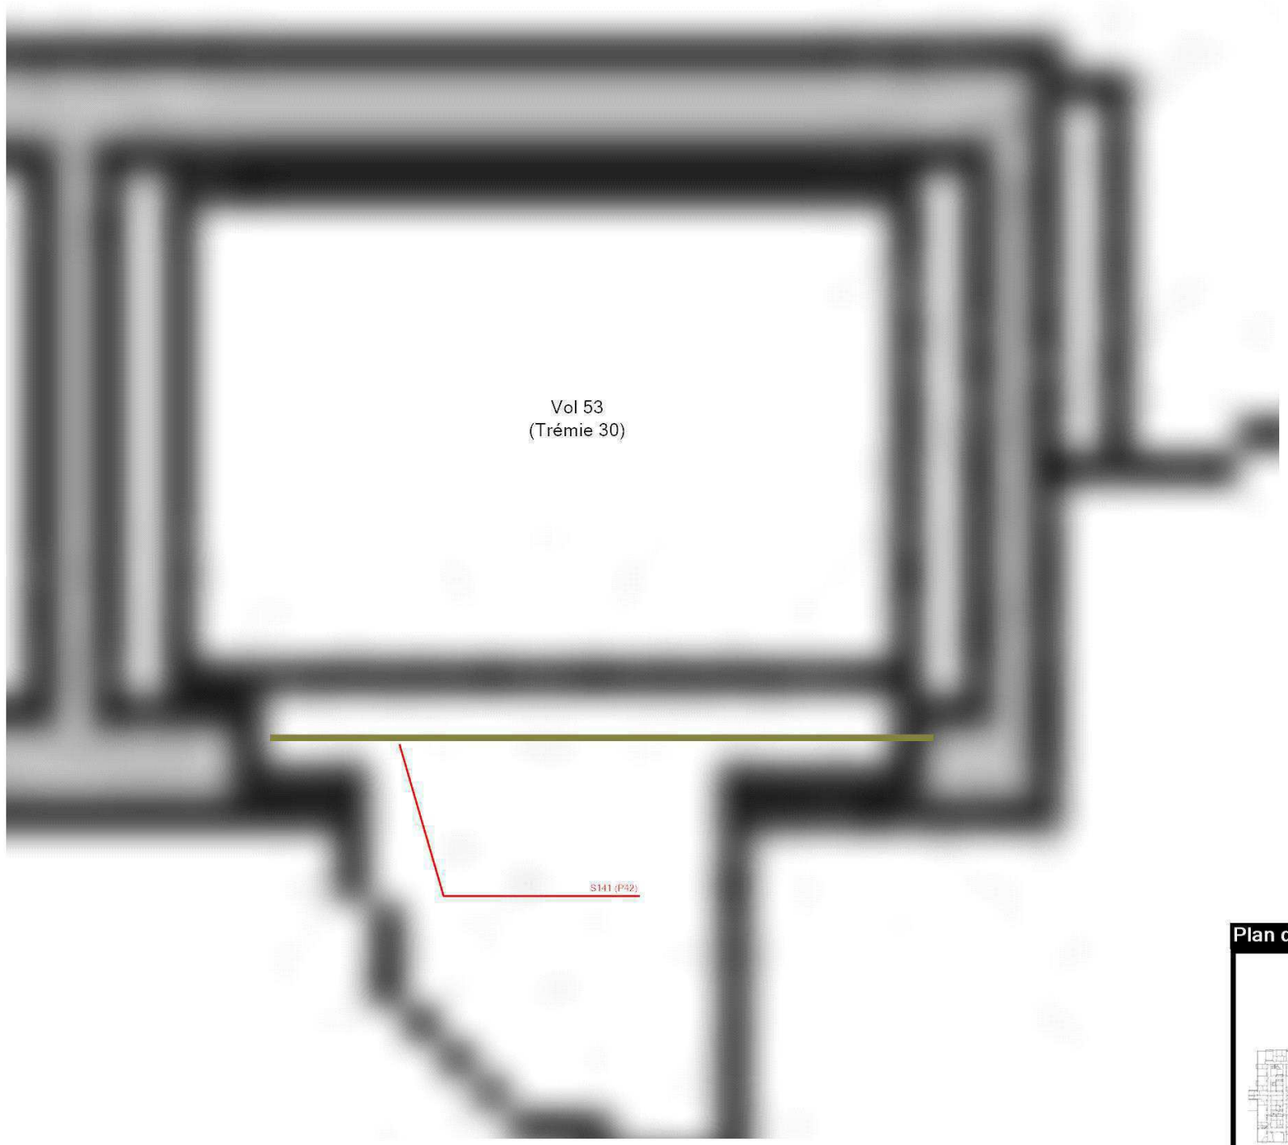

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

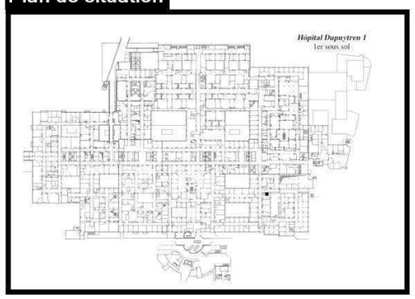

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

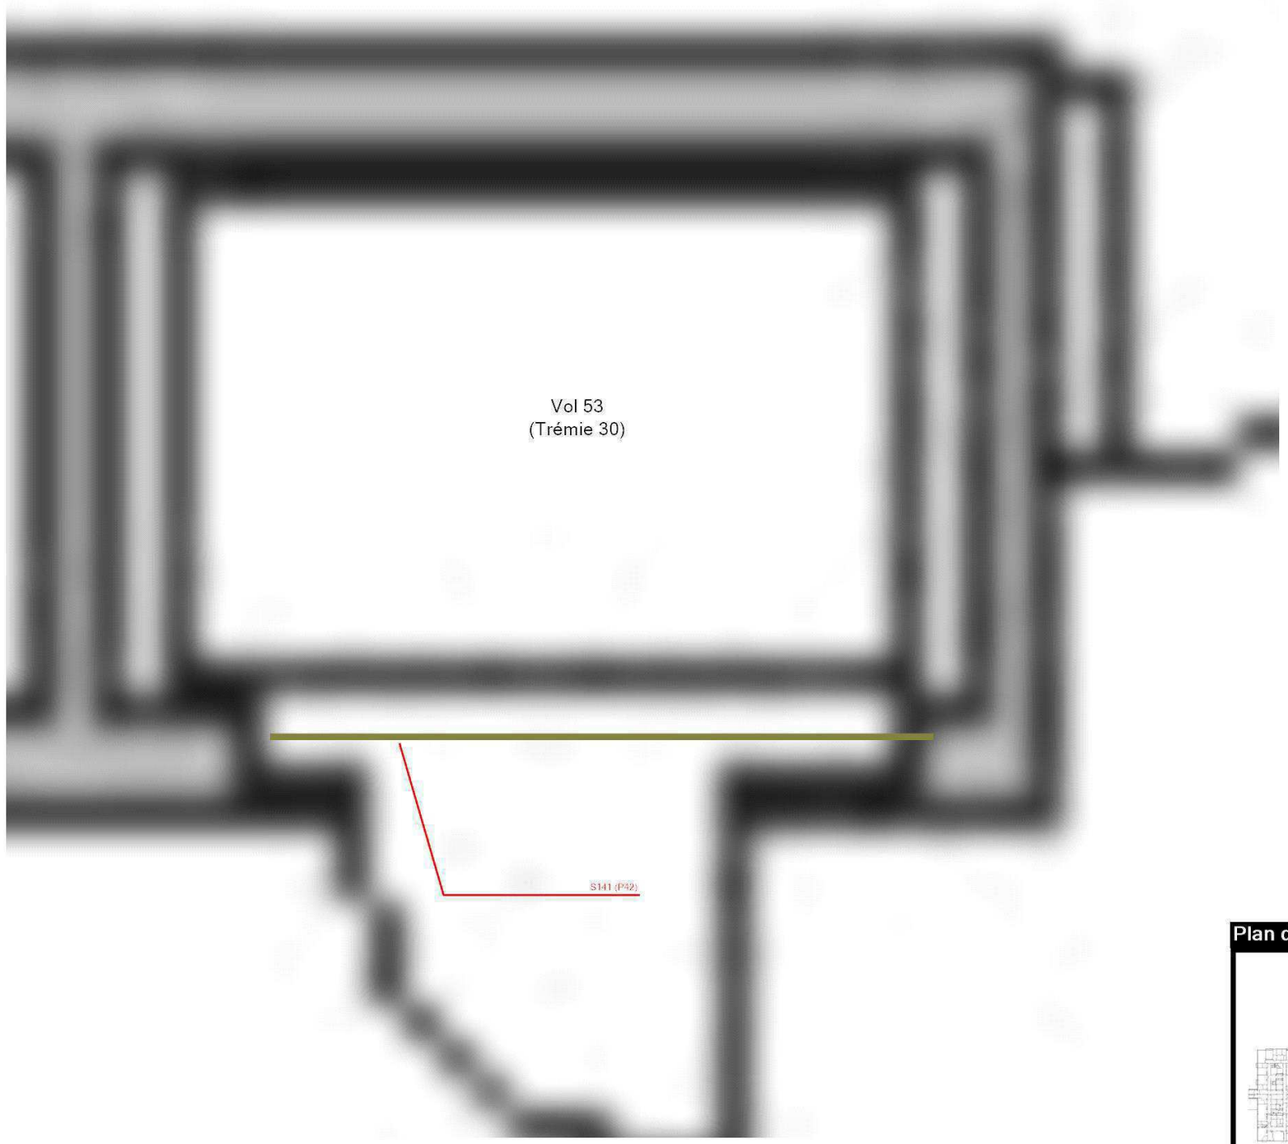

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

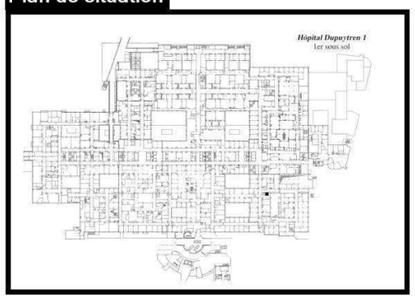

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S7 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

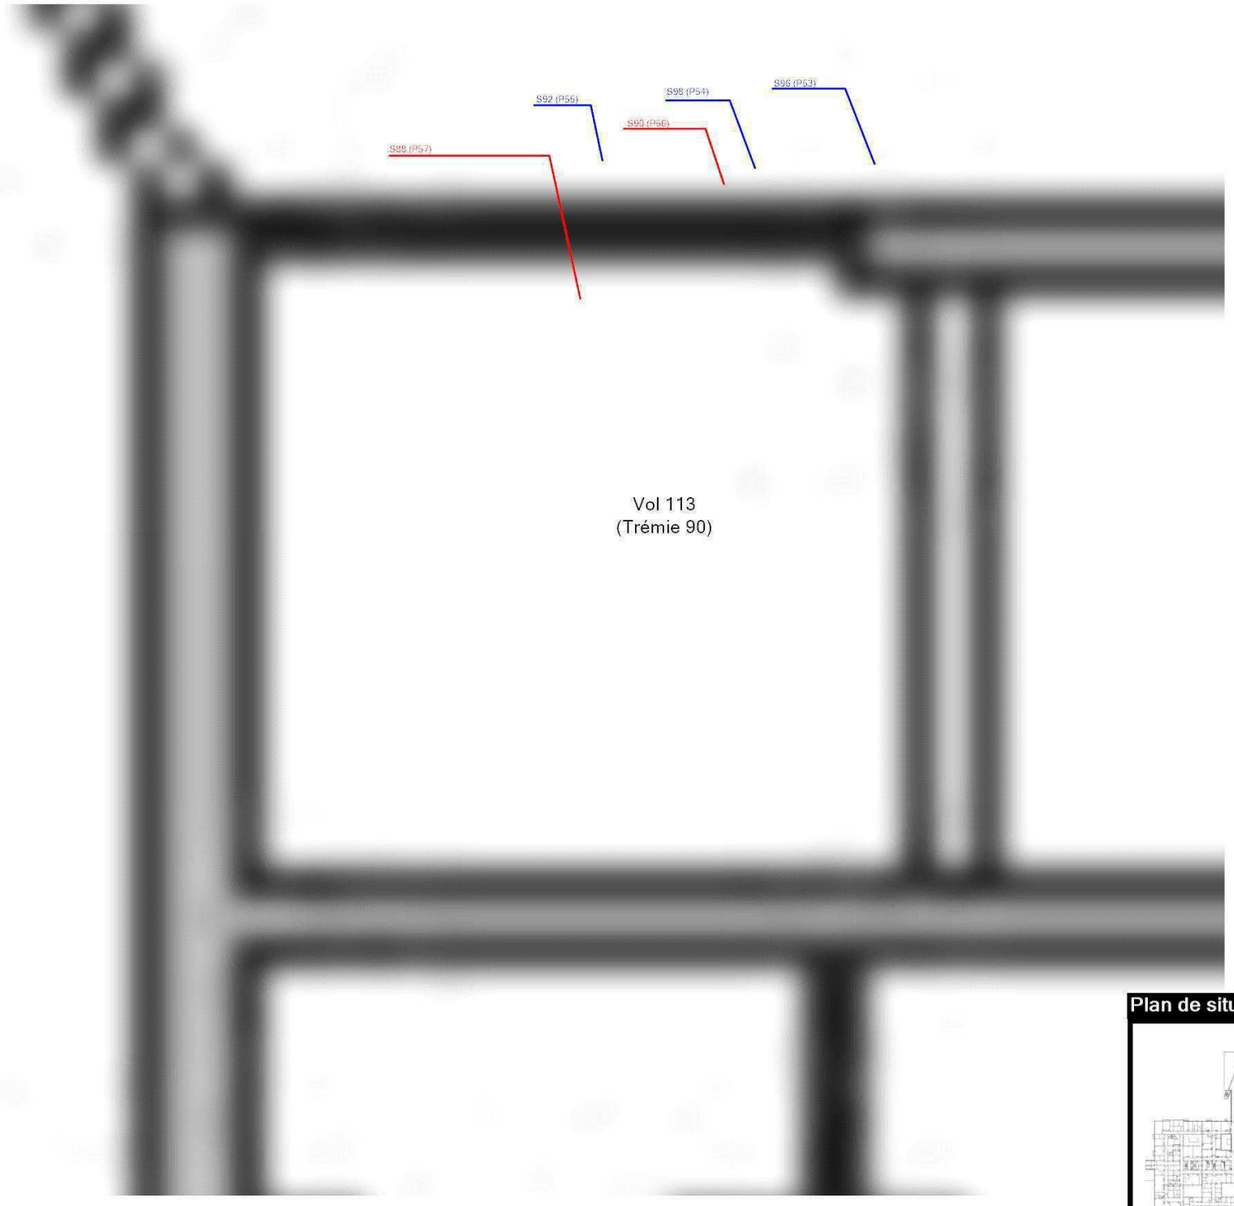

Vol 113
(Trémie 90)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

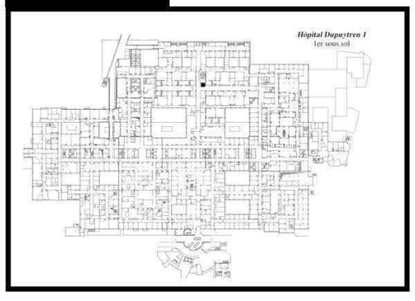

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S7 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

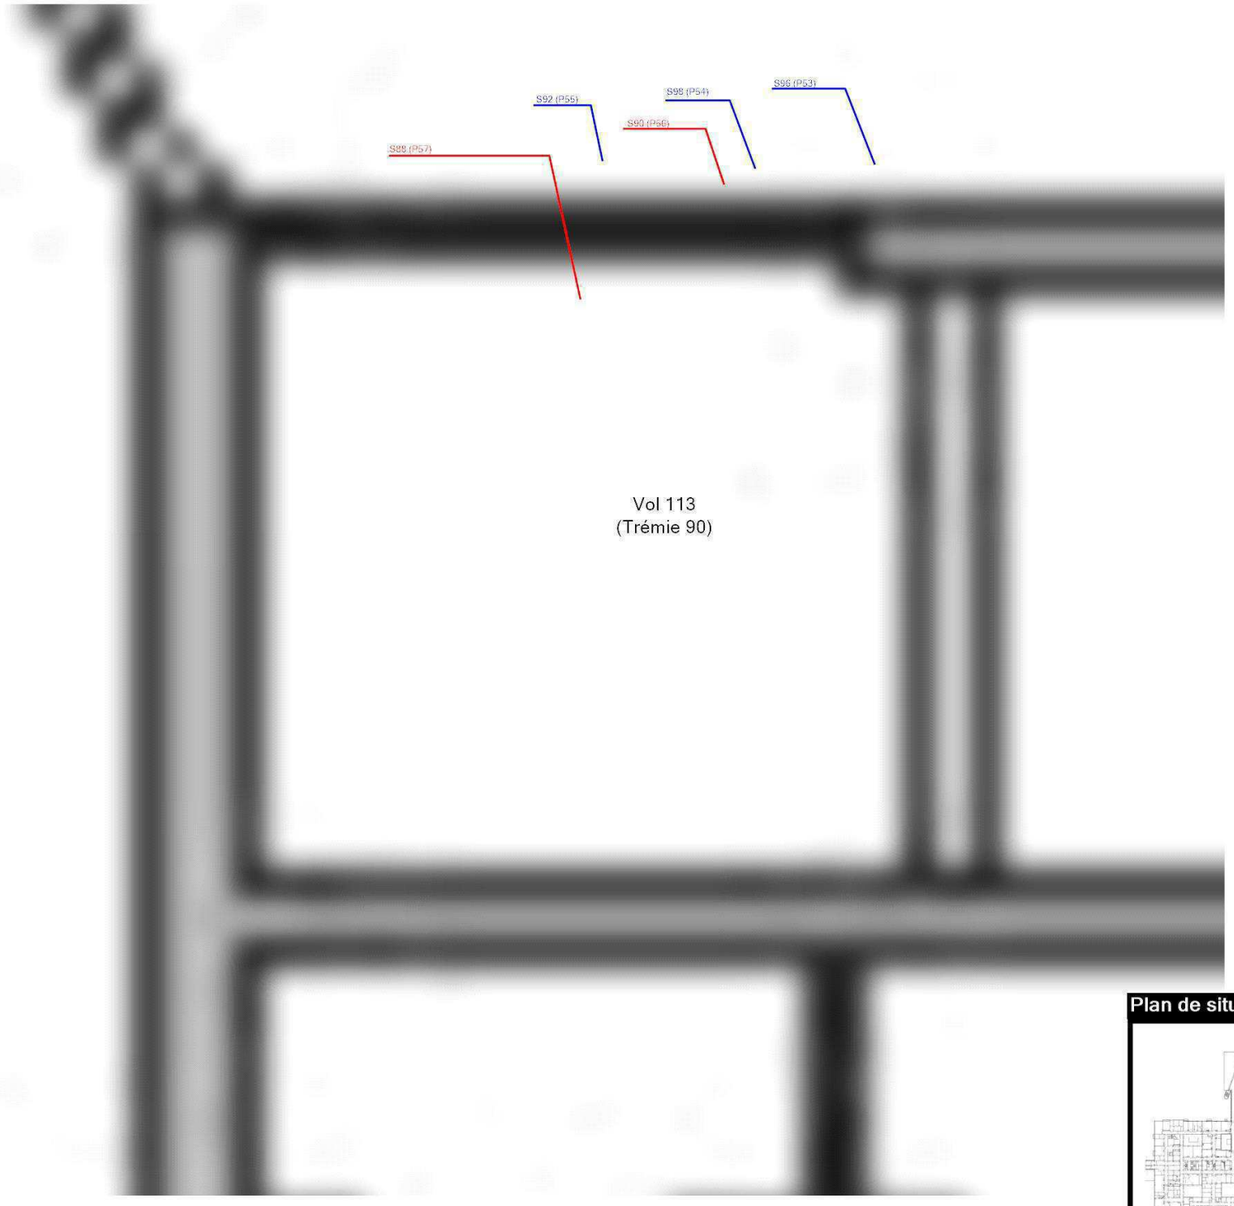

Vol 113
(Trémie 90)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

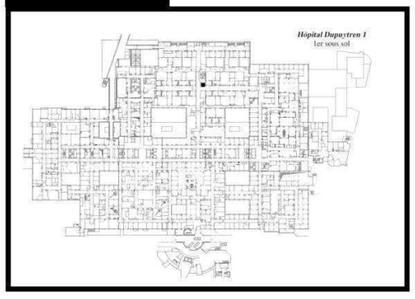

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

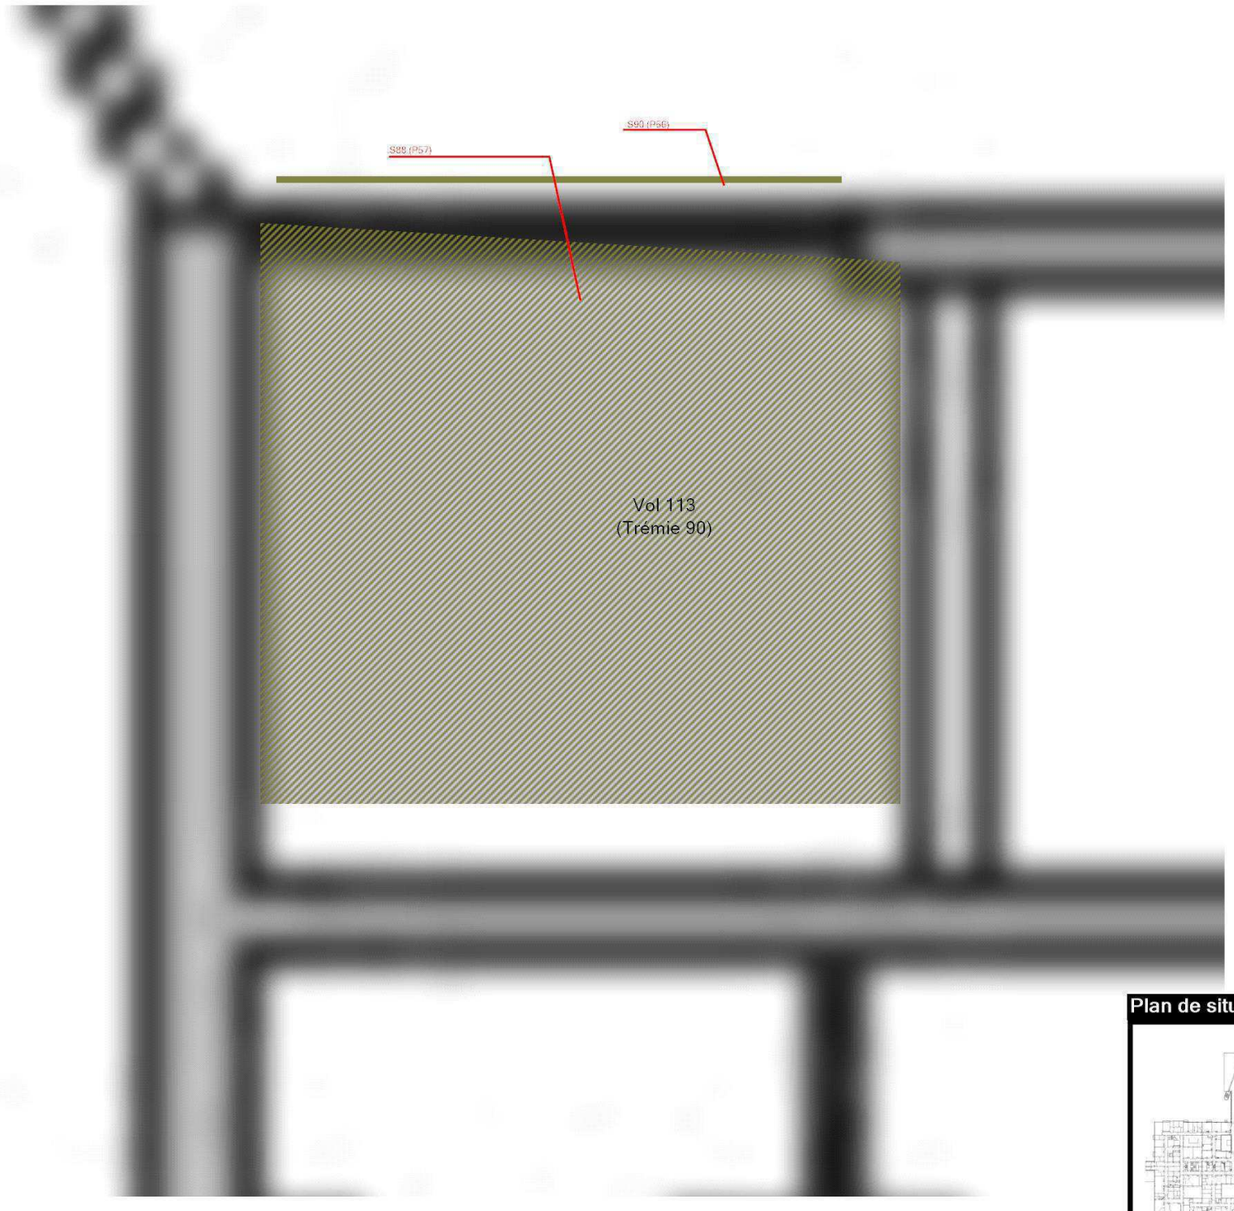

Légende	
	P57 : Peinture
	P56 : Joint tresse


Plan de situation

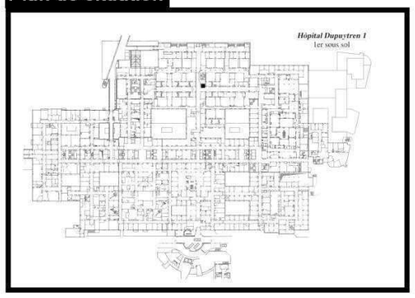

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

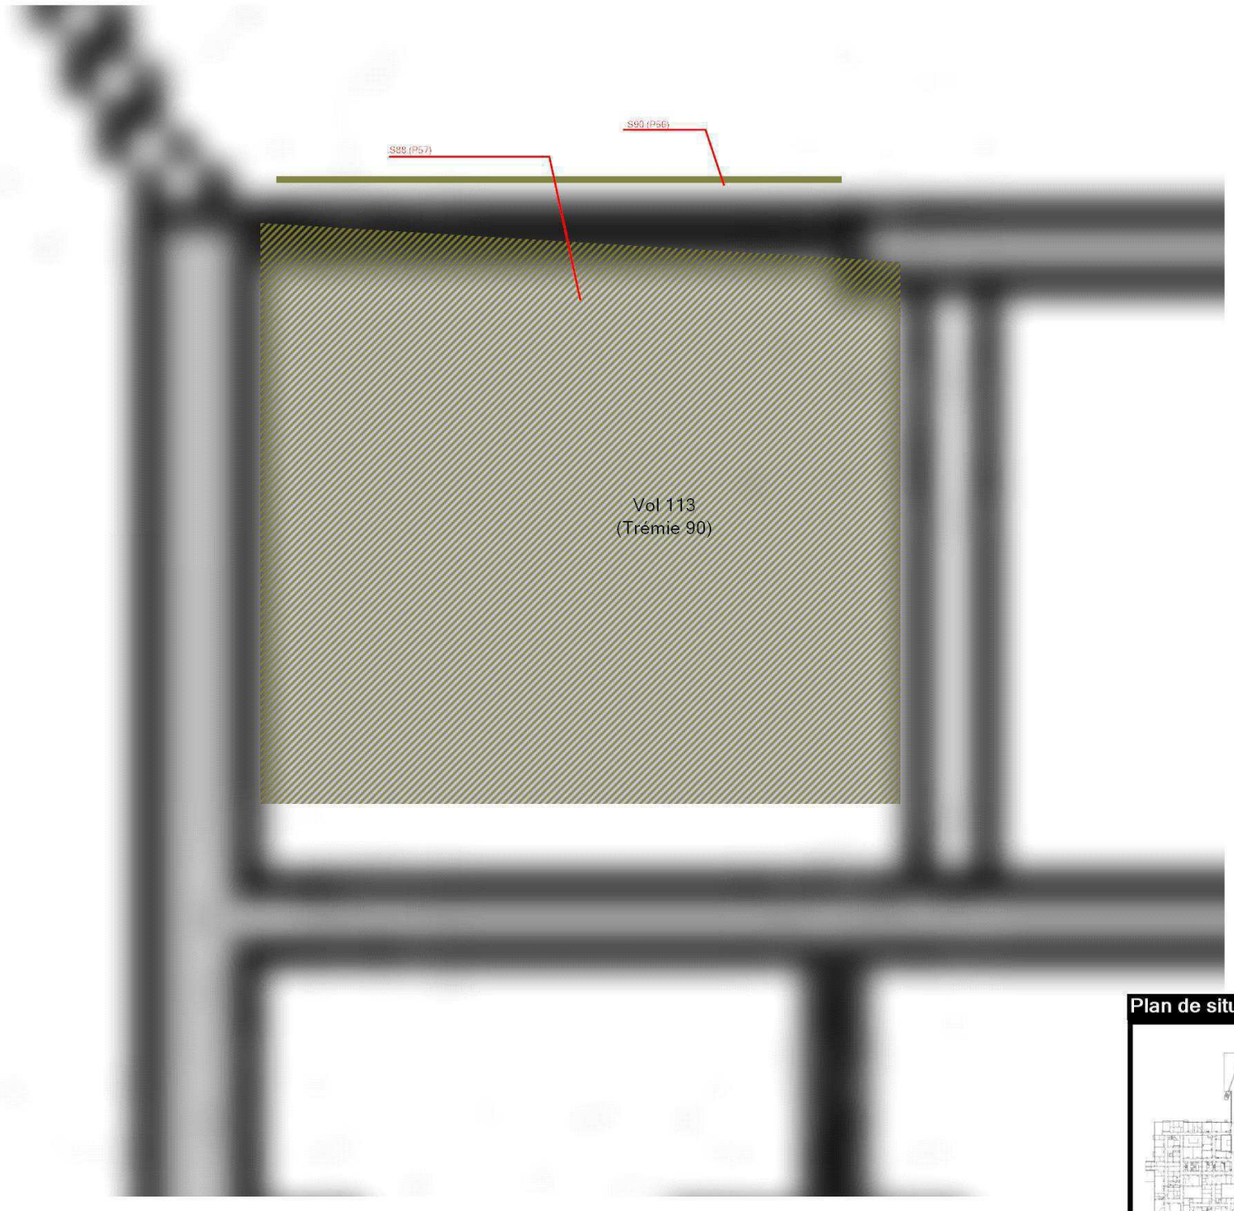

Légende	
	P57 : Peinture
	P56 : Joint tresse


Plan de situation

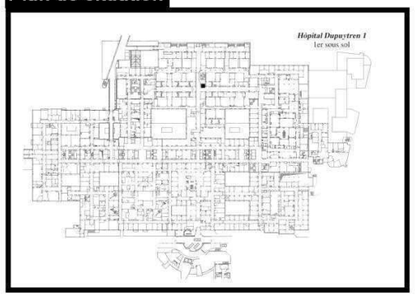

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S7 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

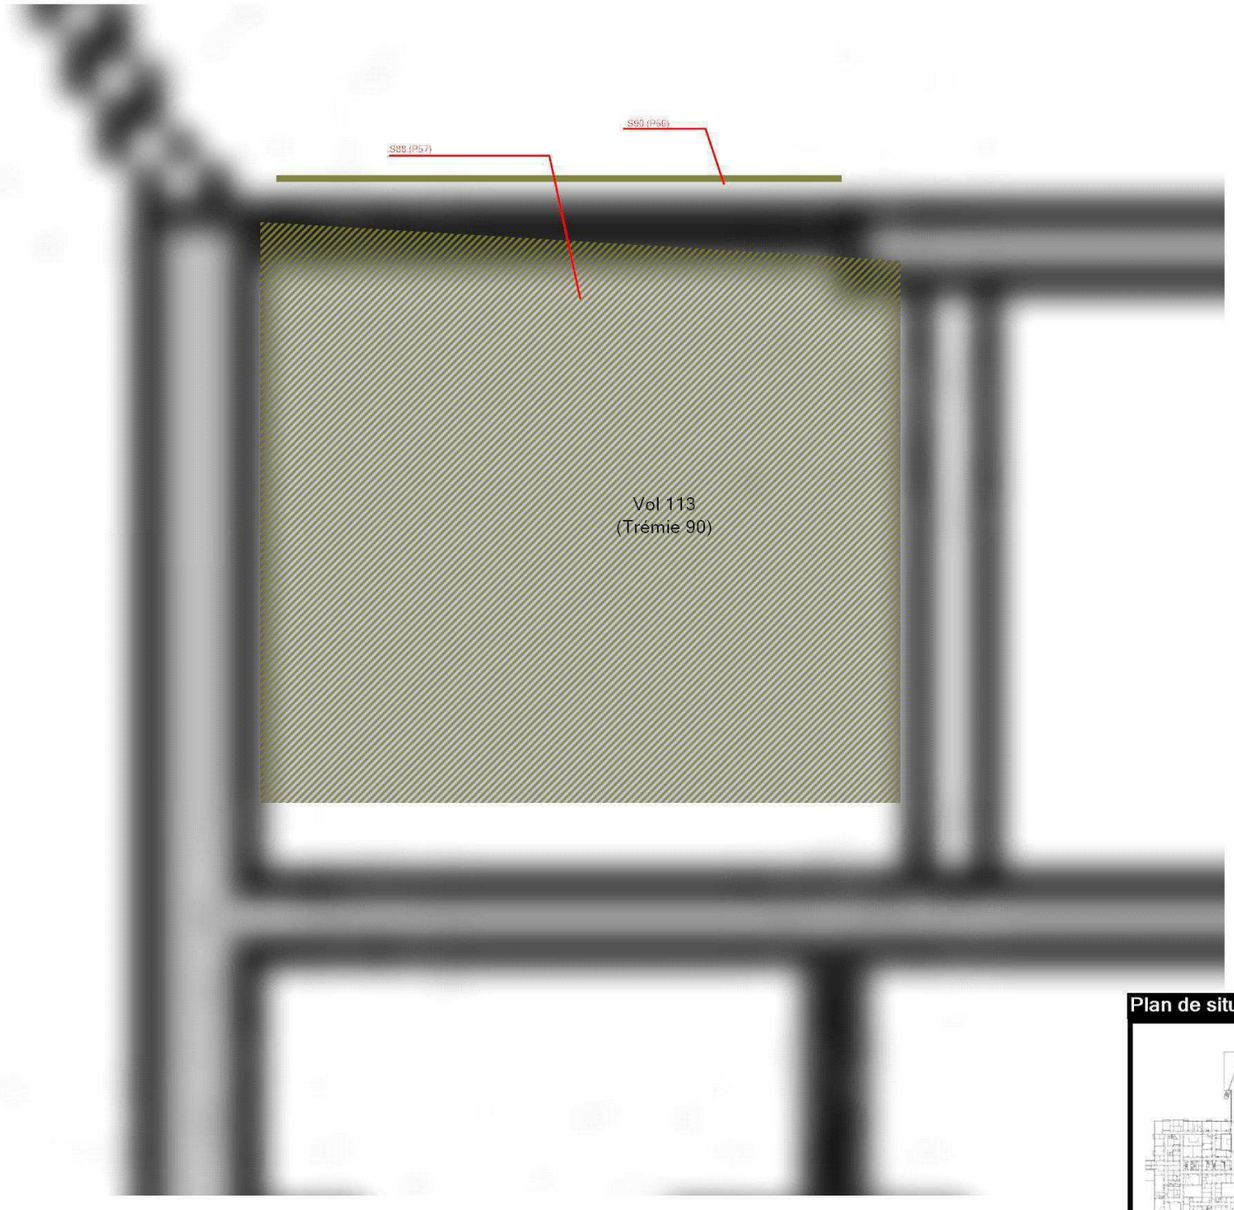

Légende

	P57 : Peinture
	P56 : Joint tresse


Plan de situation

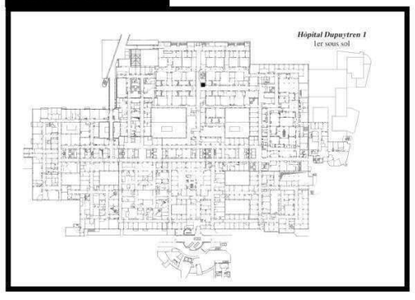


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S7 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

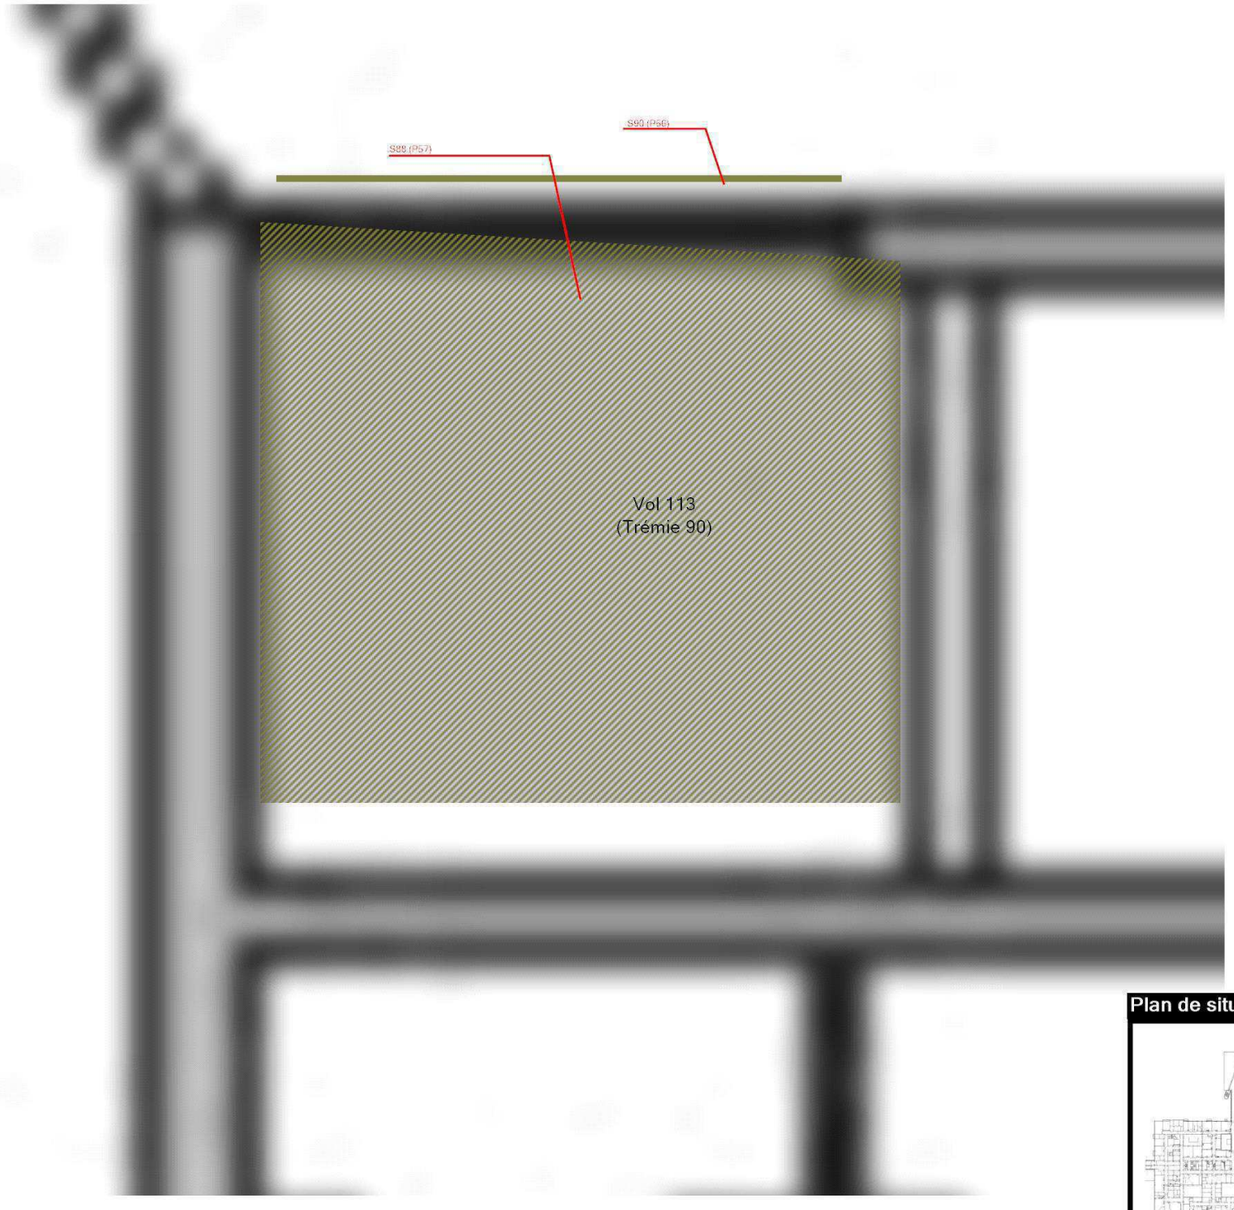

Plan de situation

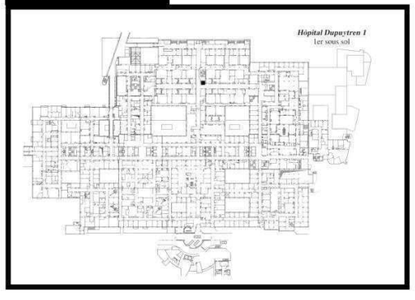


Légende

	P57 : Peinture
	P56 : Joint tresse

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR 20 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

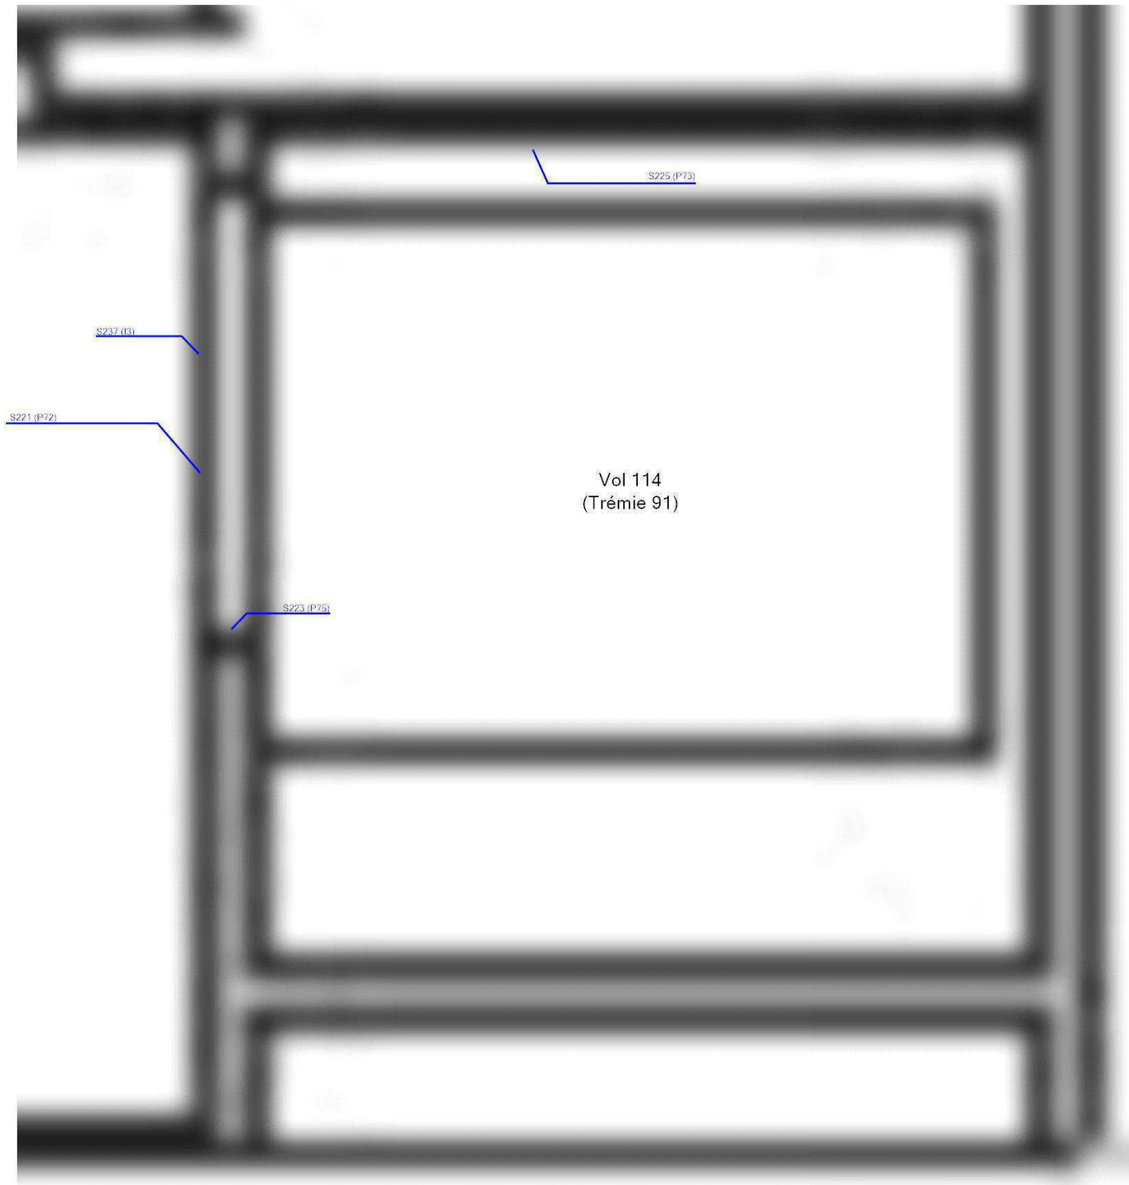

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

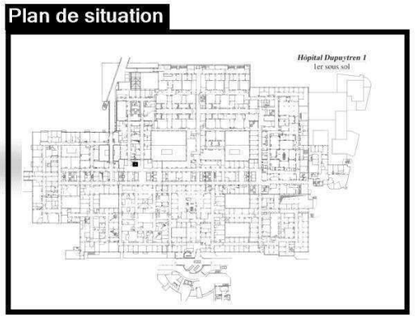

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR 20 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

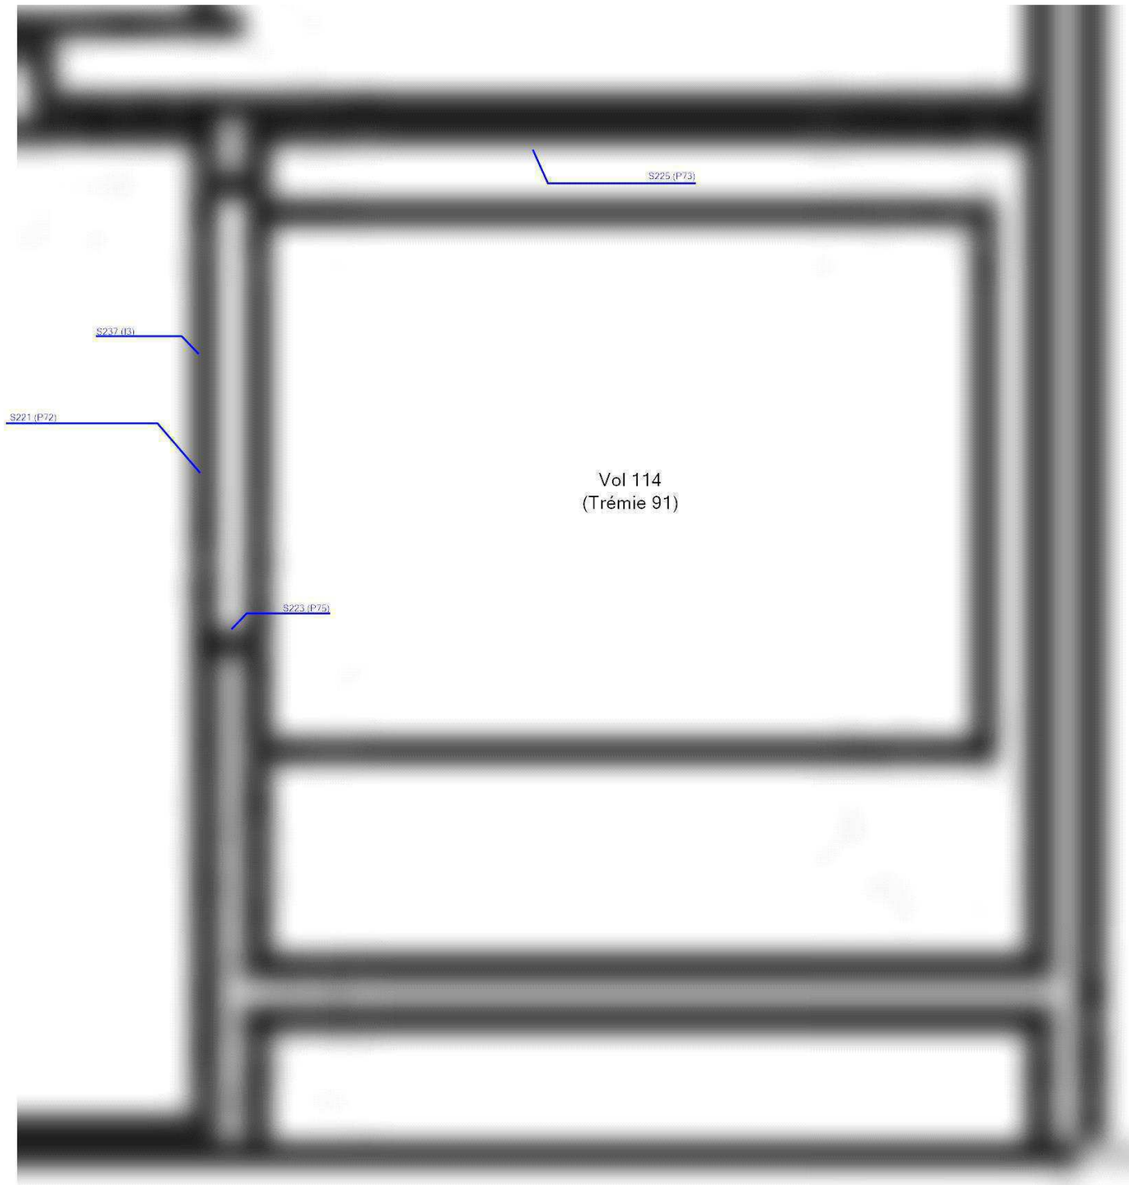

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

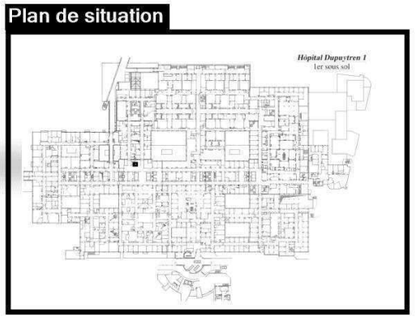

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

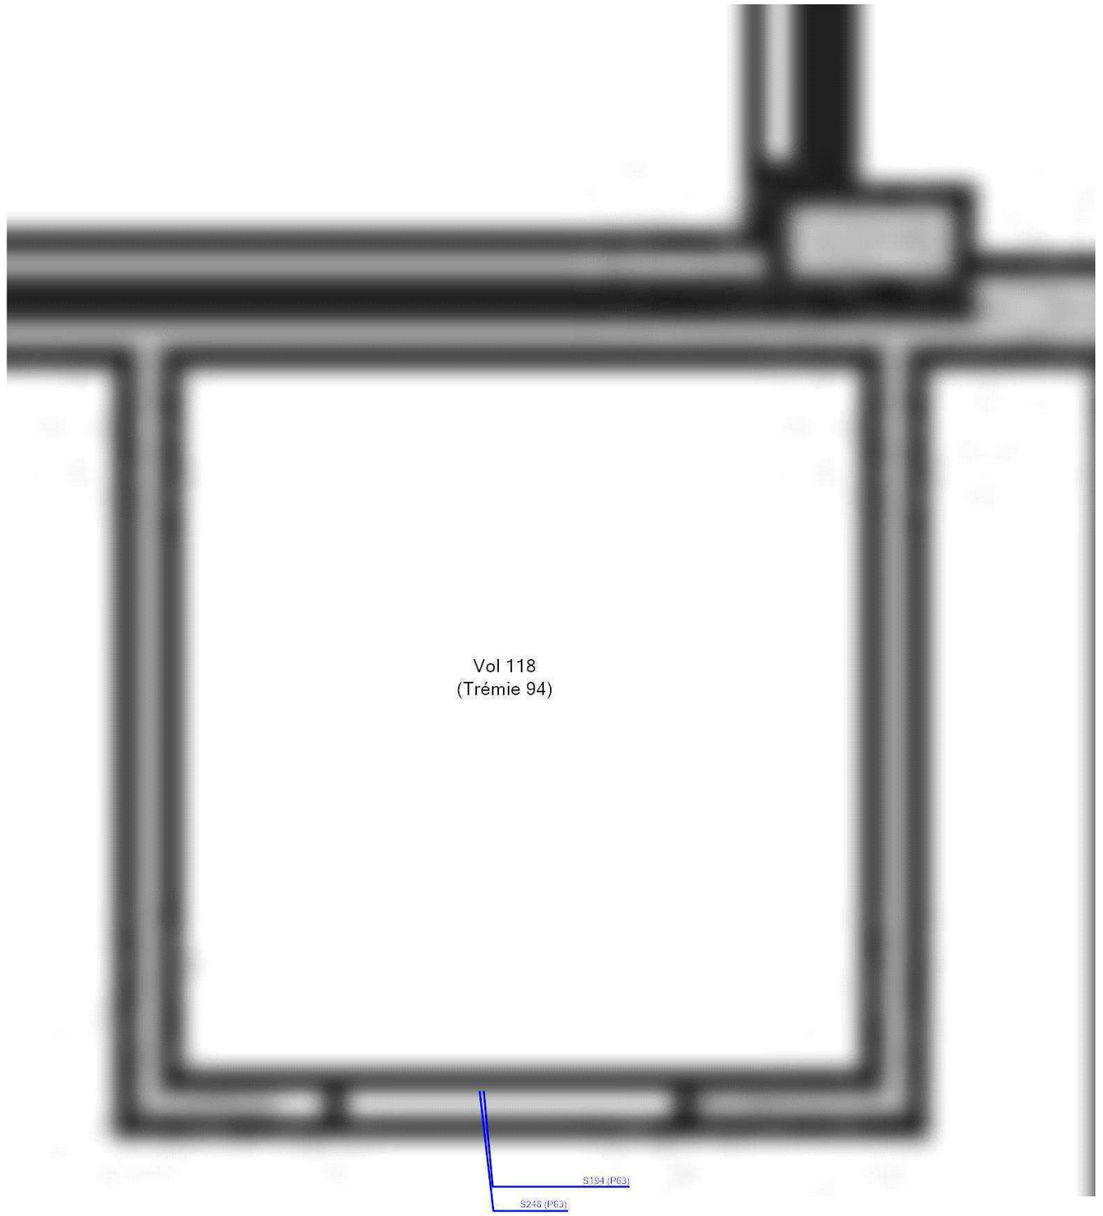

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

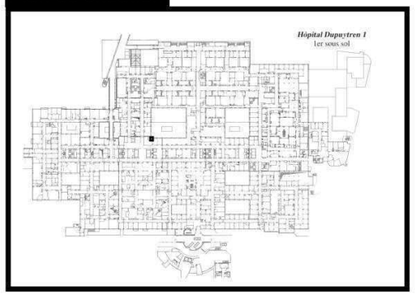

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

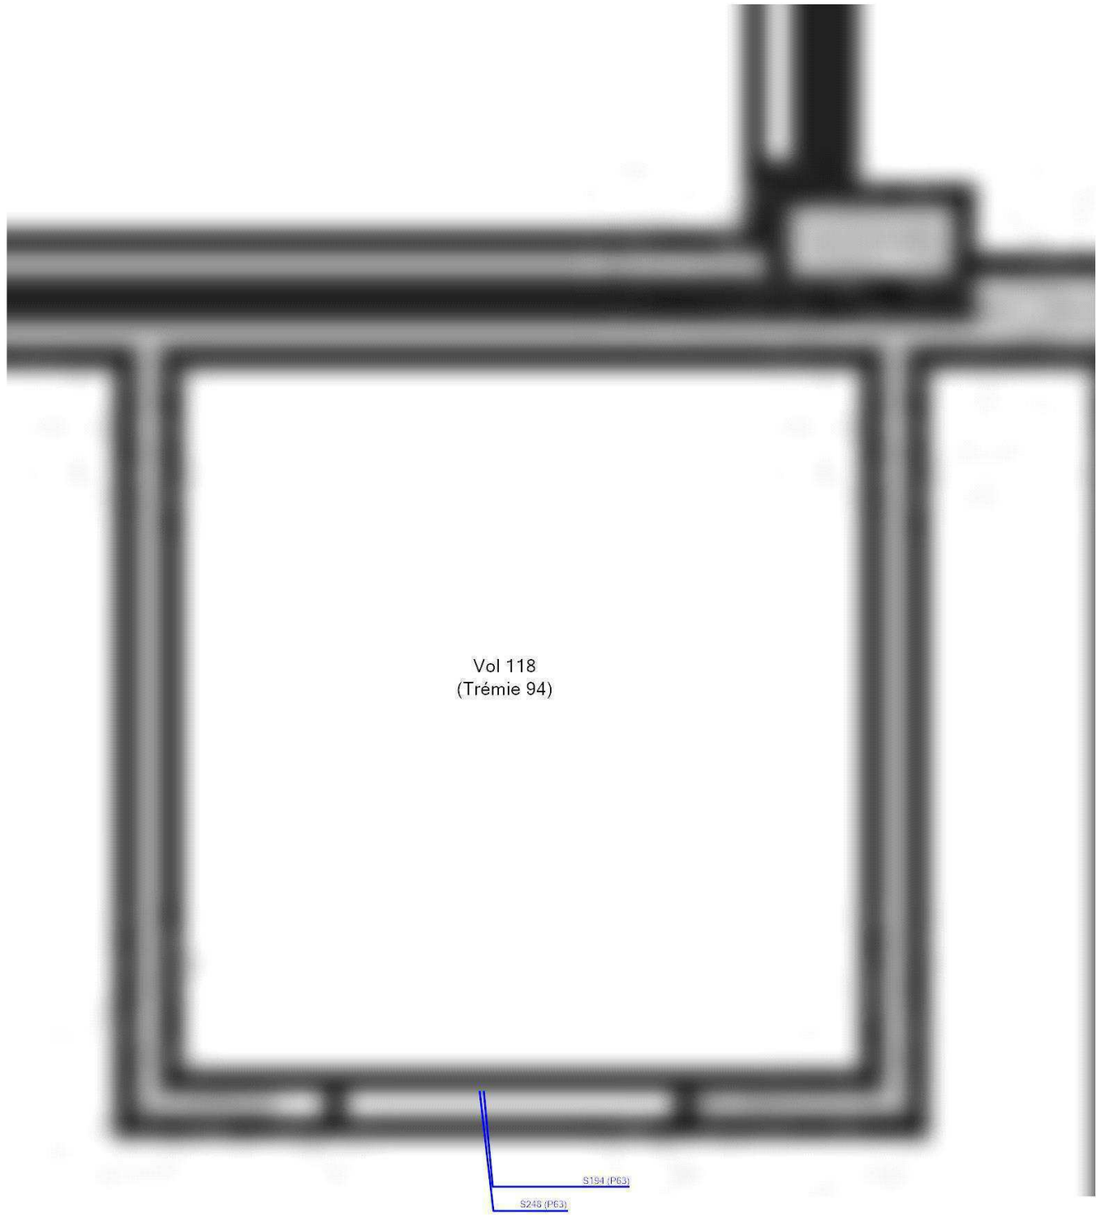

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

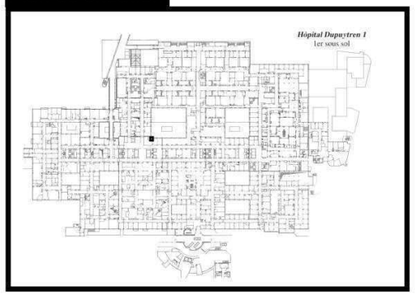

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Ascenseur D
	Ascenseur F
	Ascenseur G
	Ascenseur 1 et 2
	Ascenseur 3
	S7
	Ascenseur 20
	S2
	S1
	S3
	S4
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2




Légende	
	Ascenseur D
	Ascenseur F
	Ascenseur G
	Ascenseur 1 et 2
	Ascenseur 3
	S7
	Ascenseur 20
	S2
	S1
	S3
	S4
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

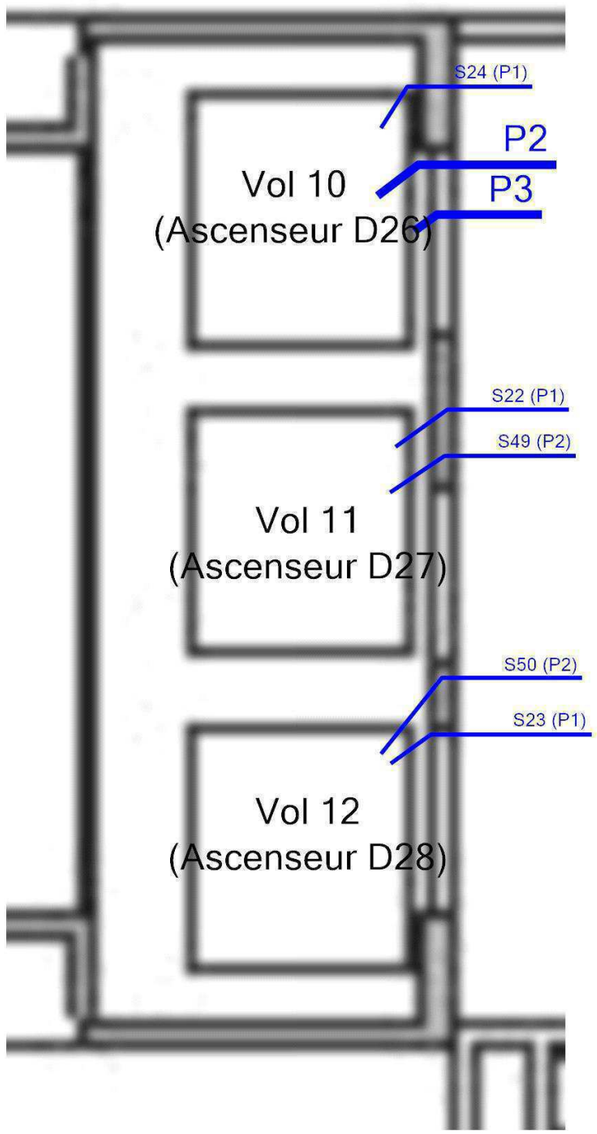

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

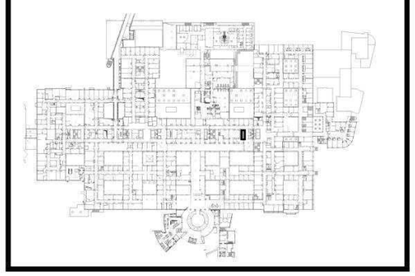

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

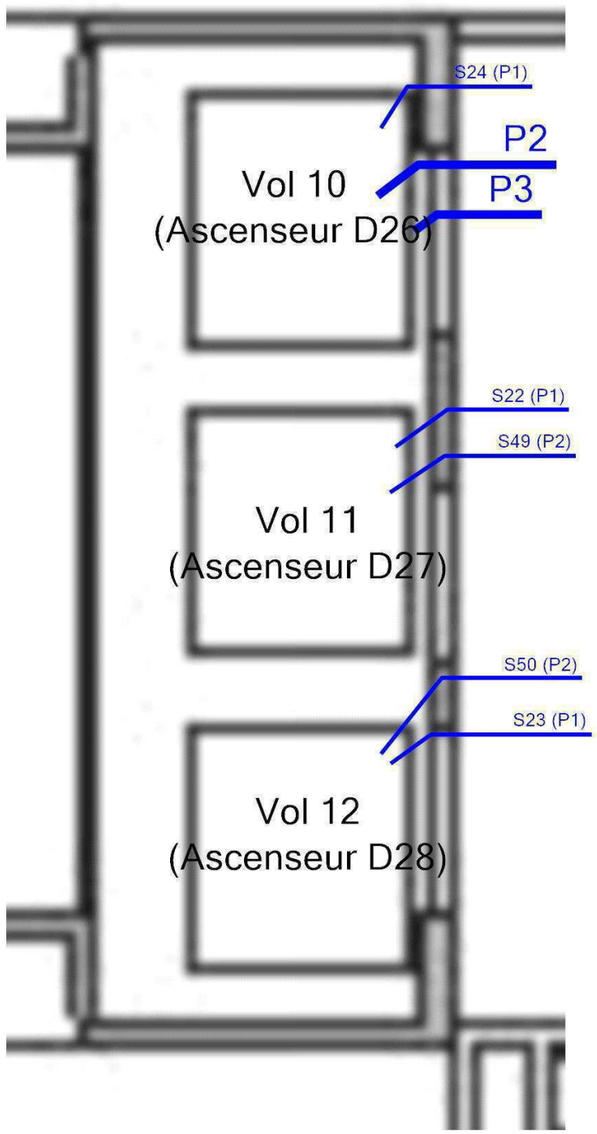

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

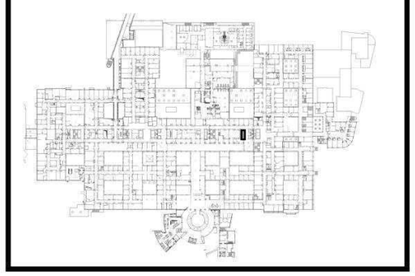


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR F - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

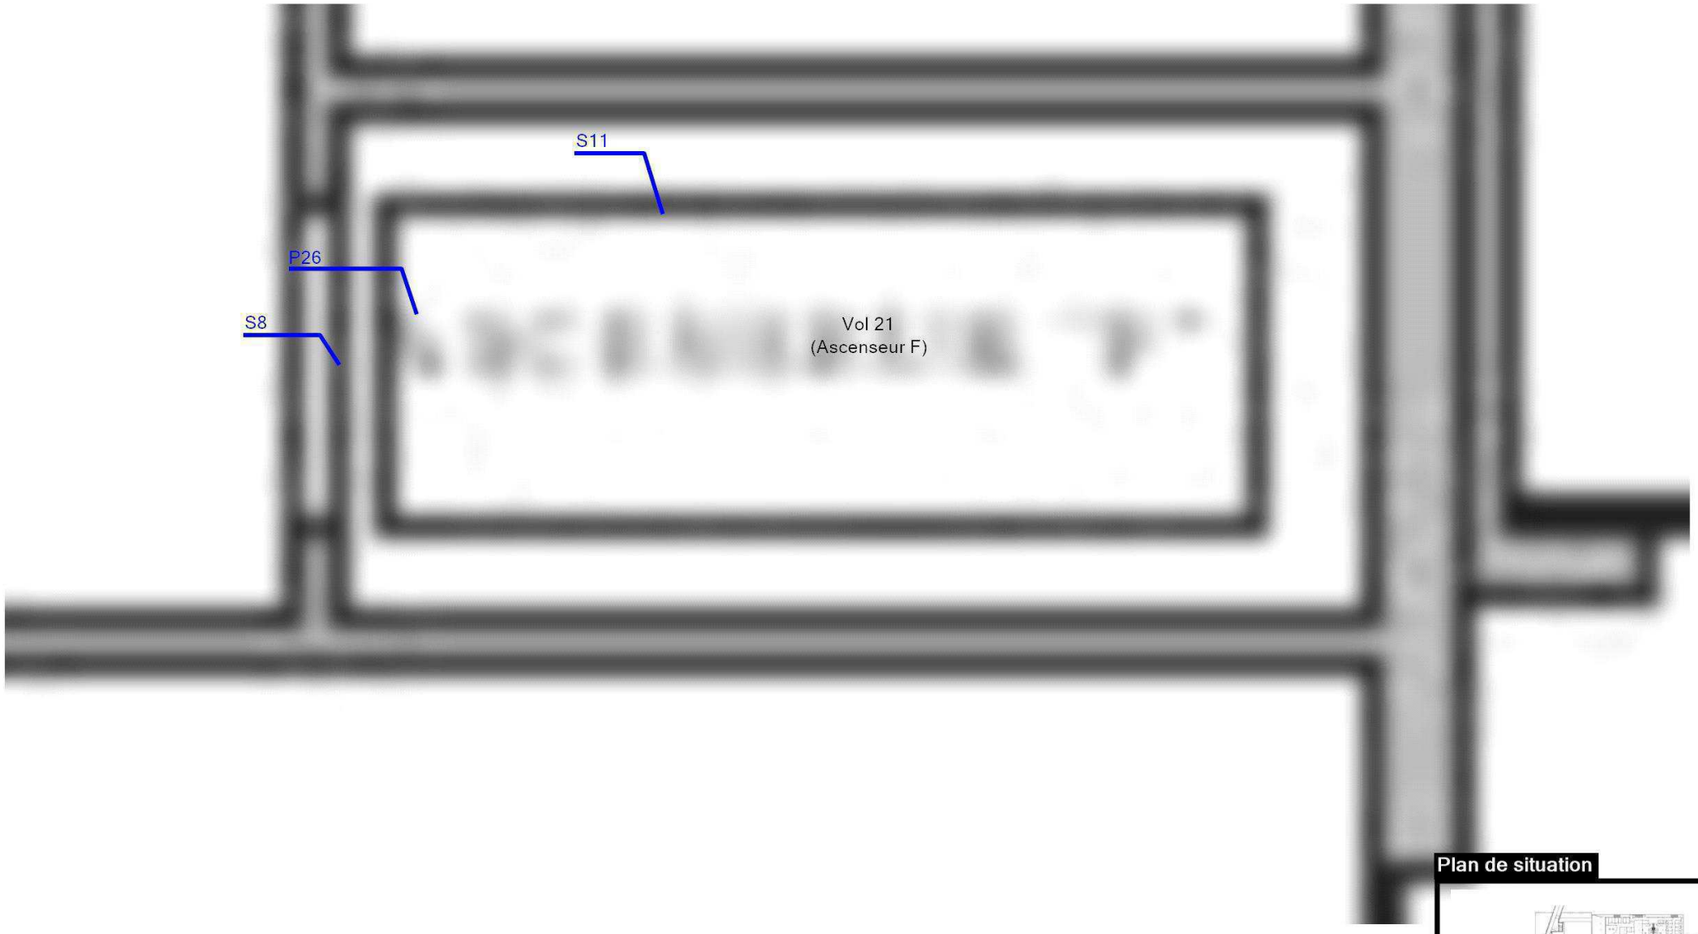

Plan de situation

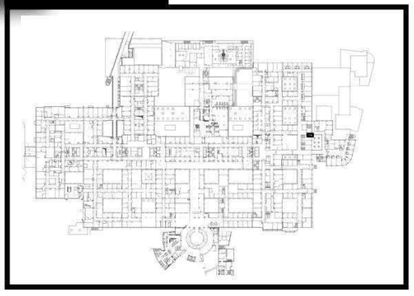


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR F - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

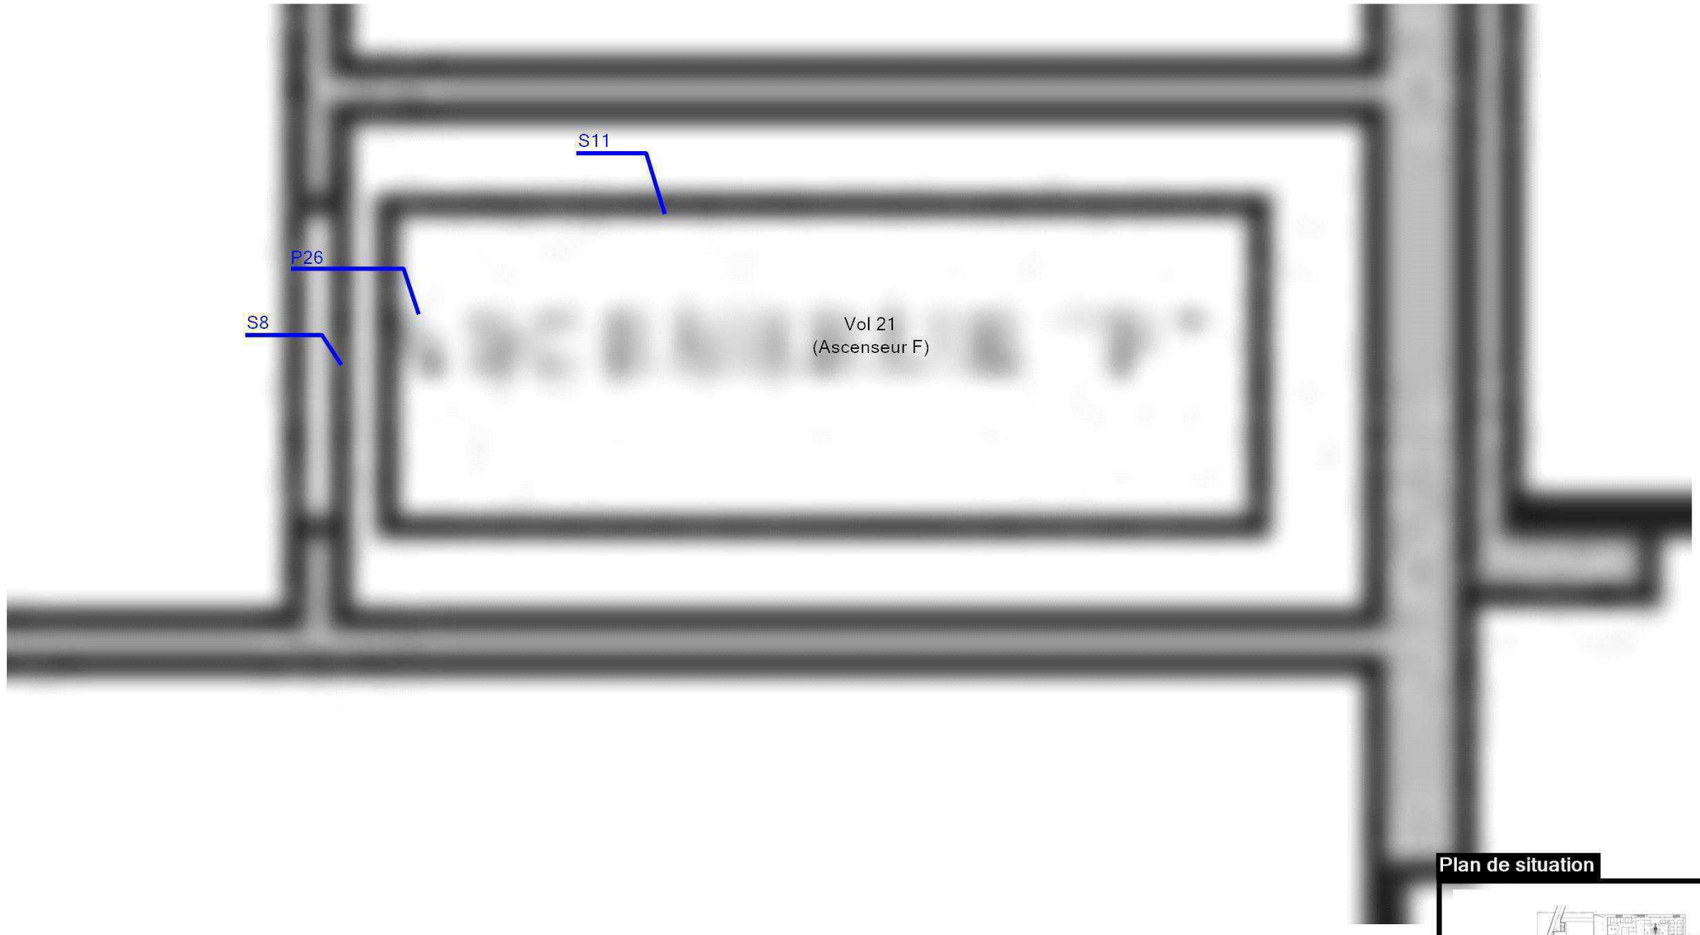

Plan de situation

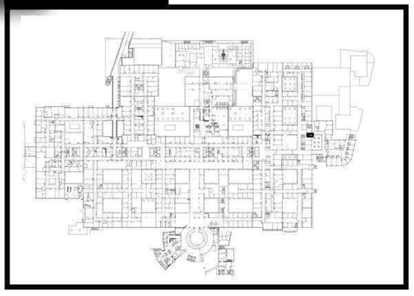


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR G - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

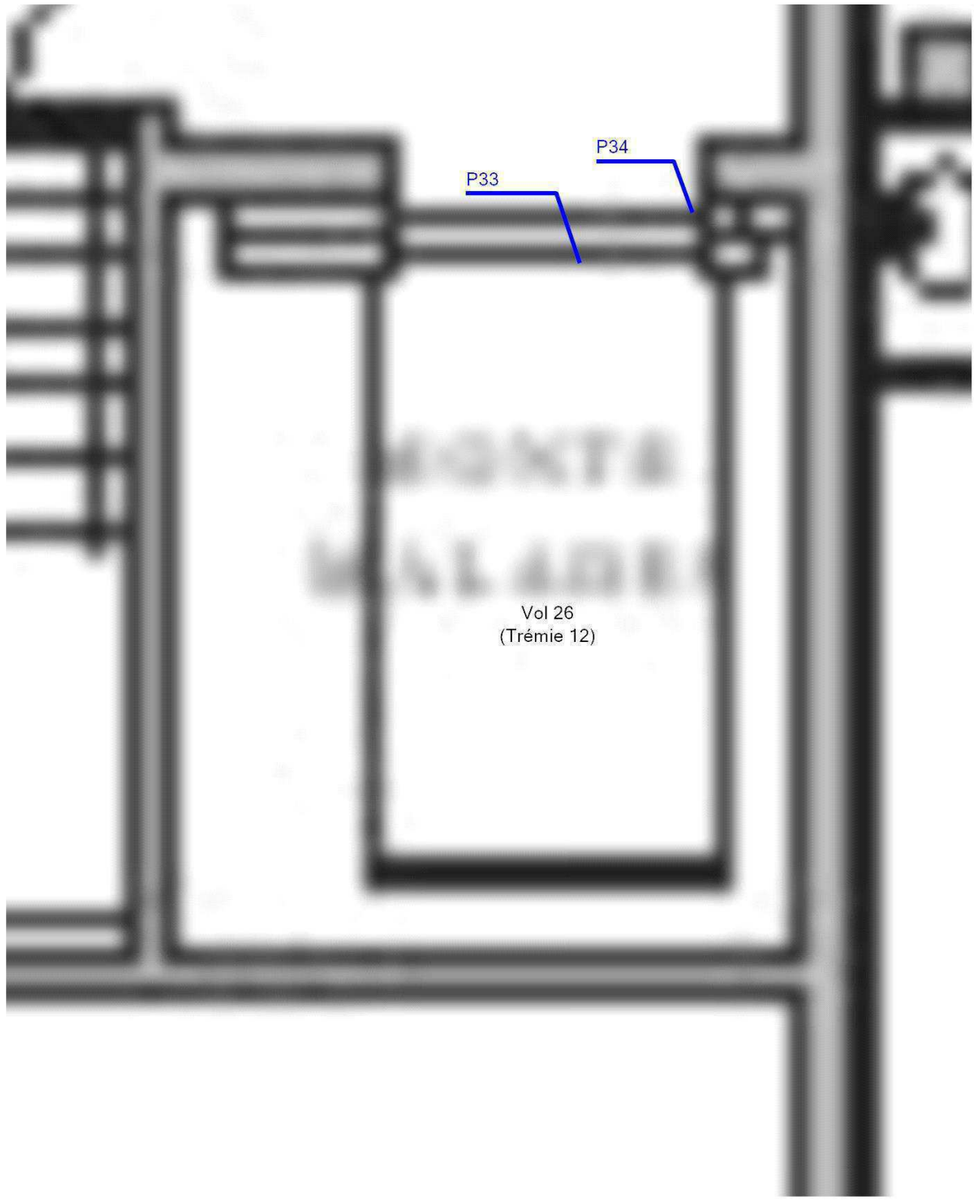

Vol 26
(Trémie 12)

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

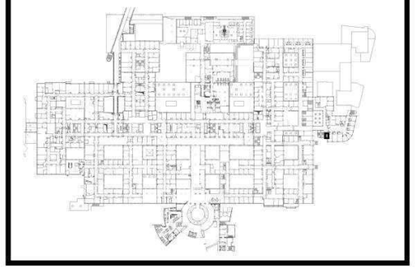

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR G - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

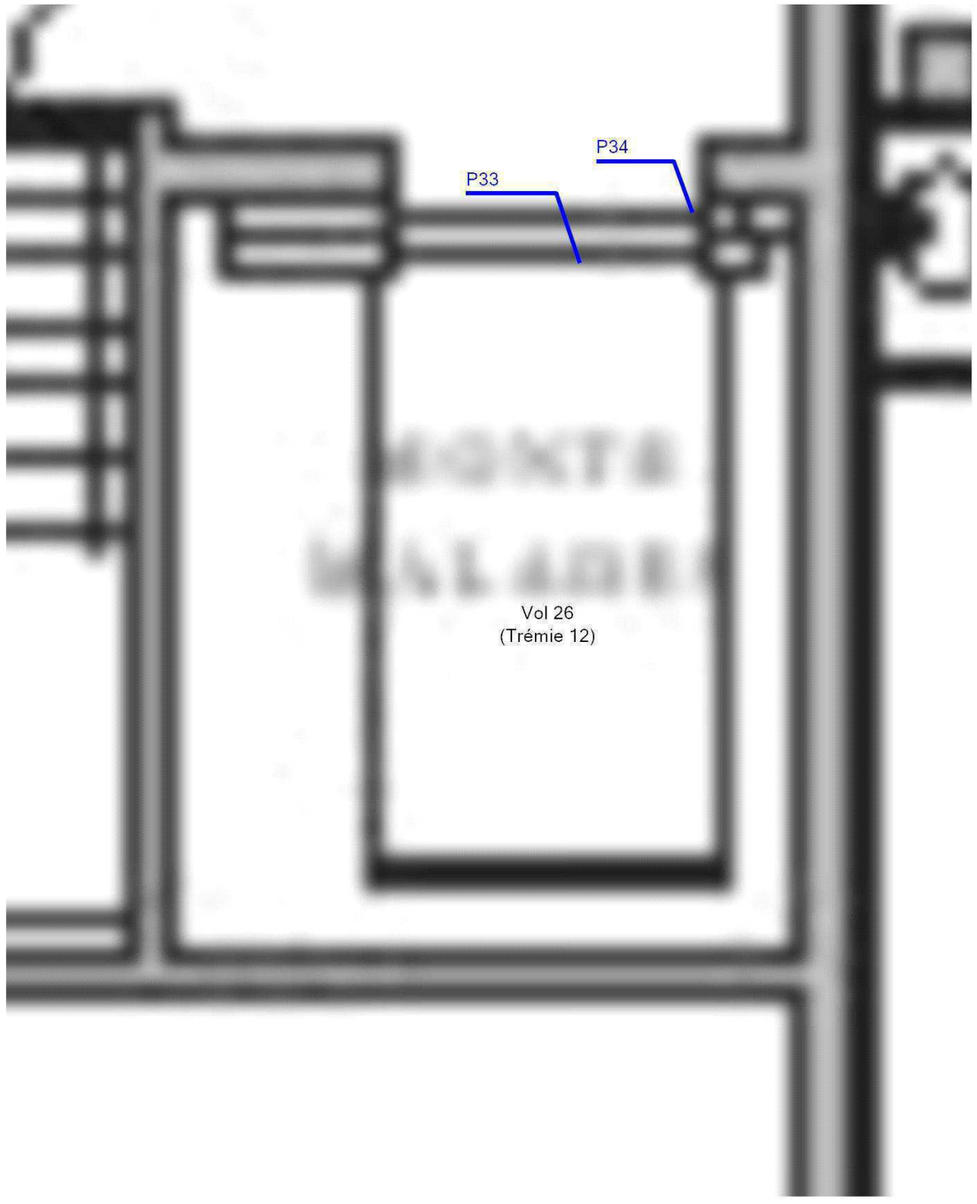

Vol 26
(Trémie 12)

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

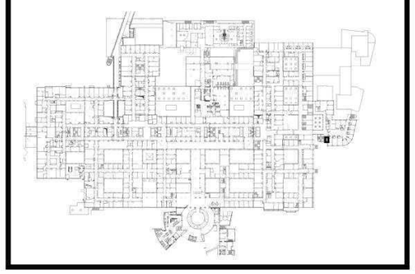

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR 1 ET 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

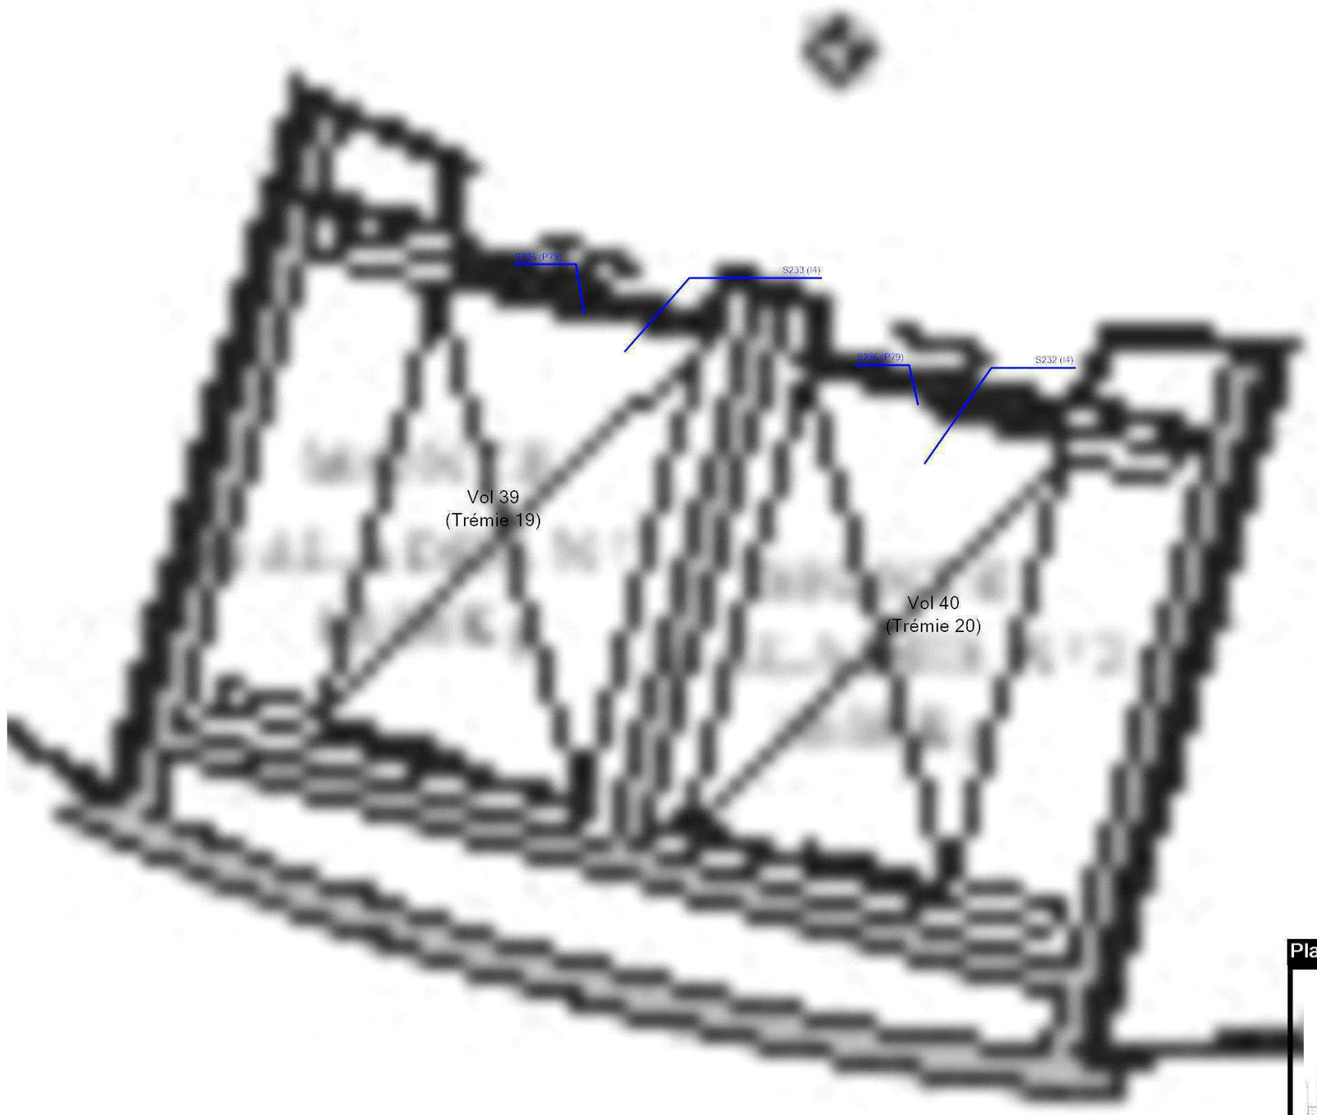

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

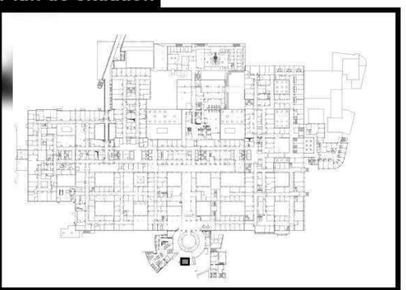

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR 1 ET 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

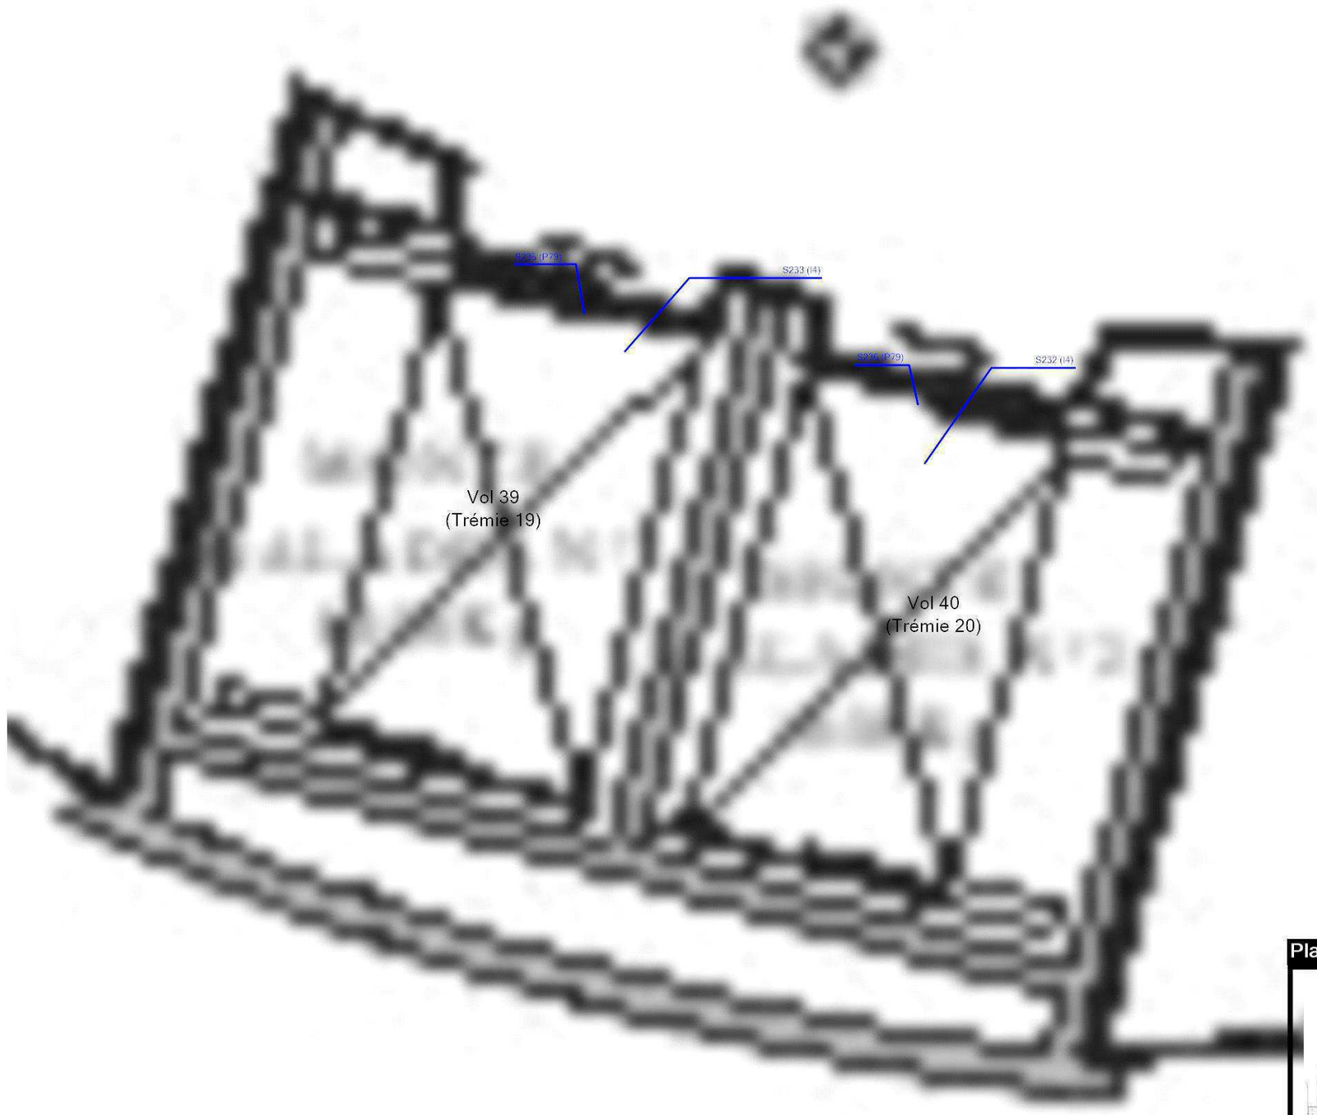

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

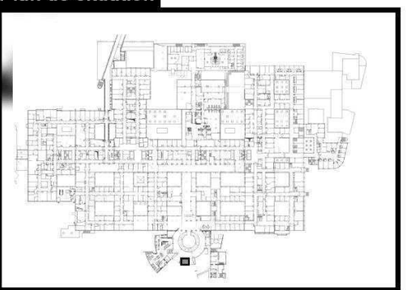


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

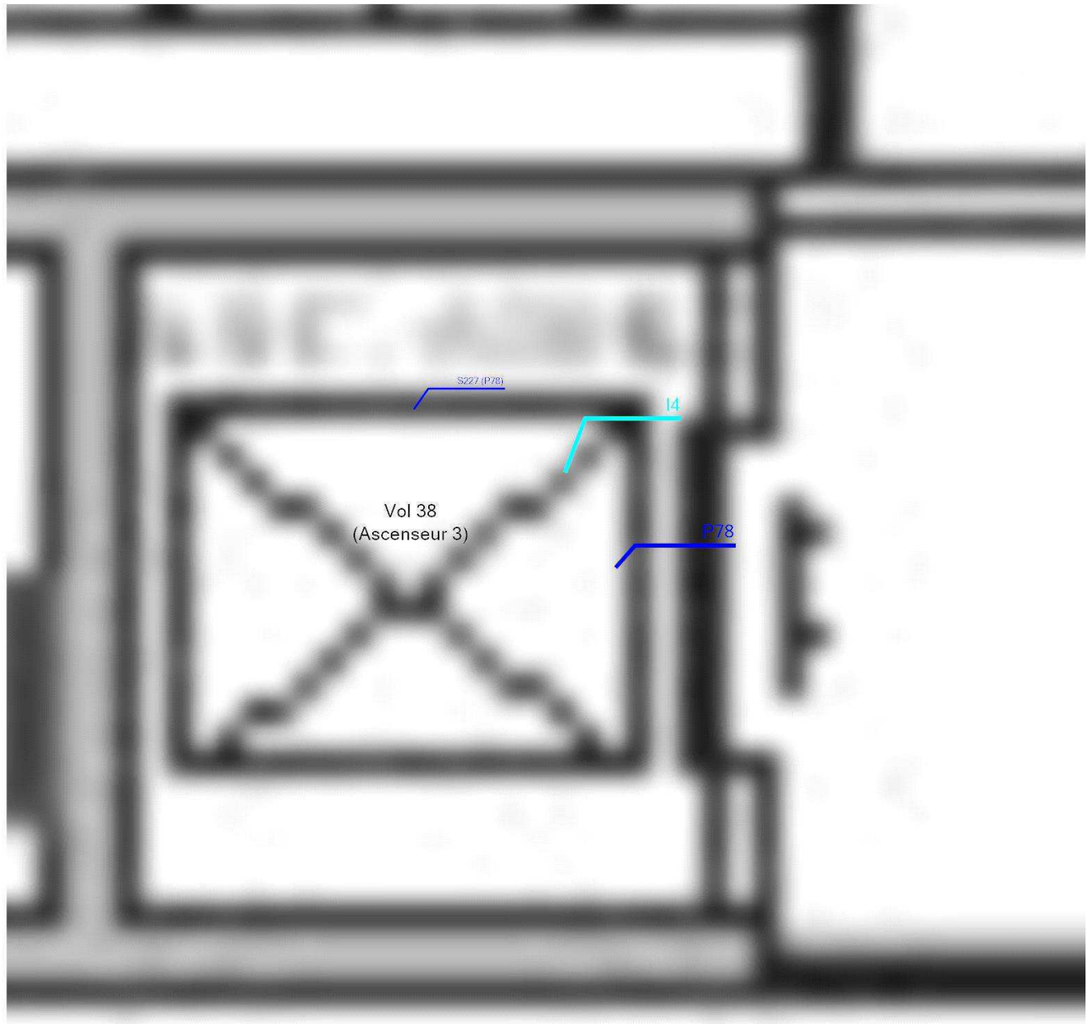

Plan de situation

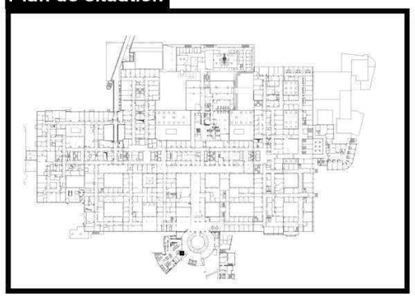


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

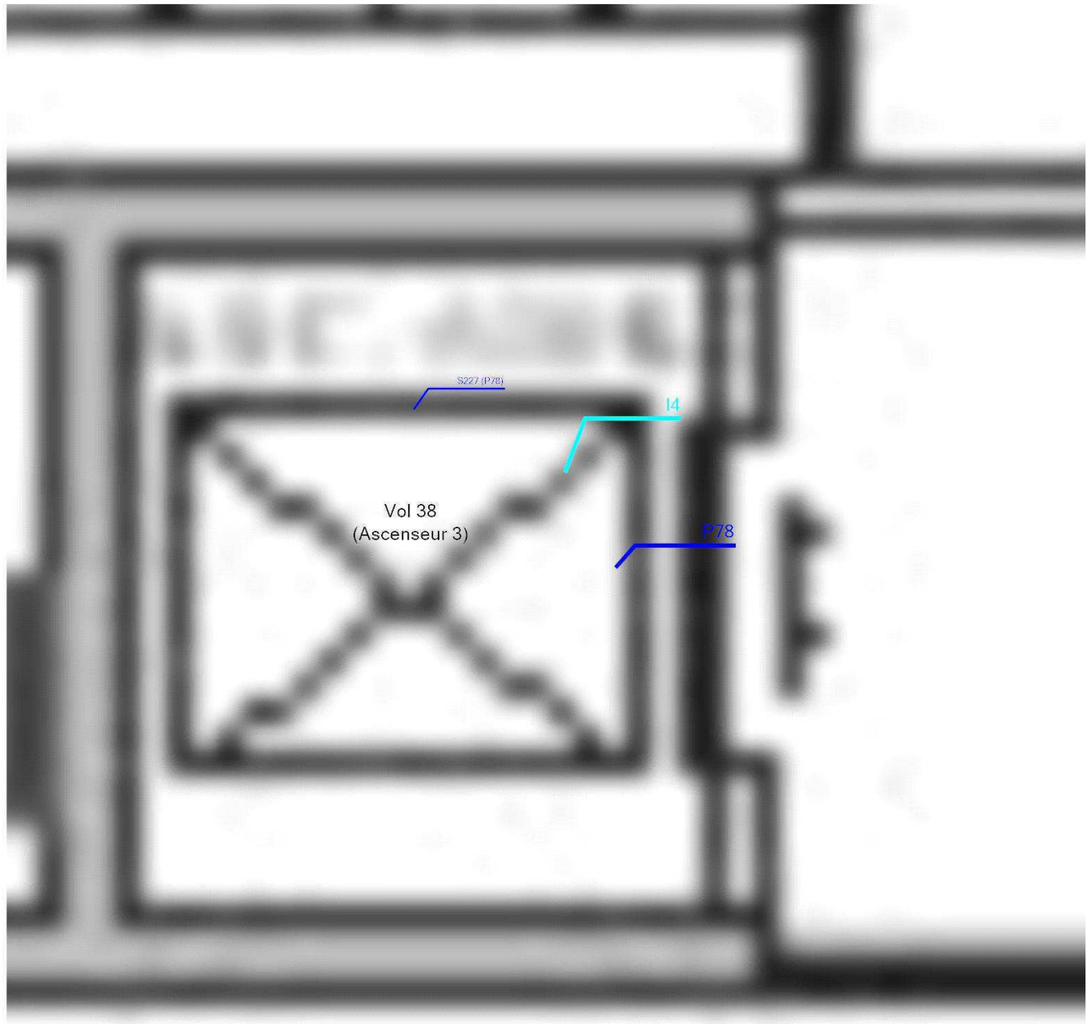

Plan de situation

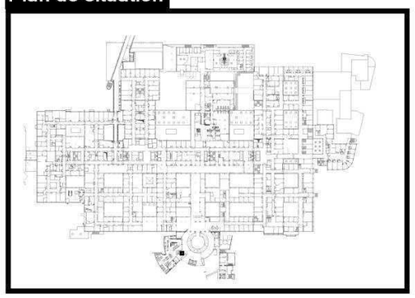


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S7 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

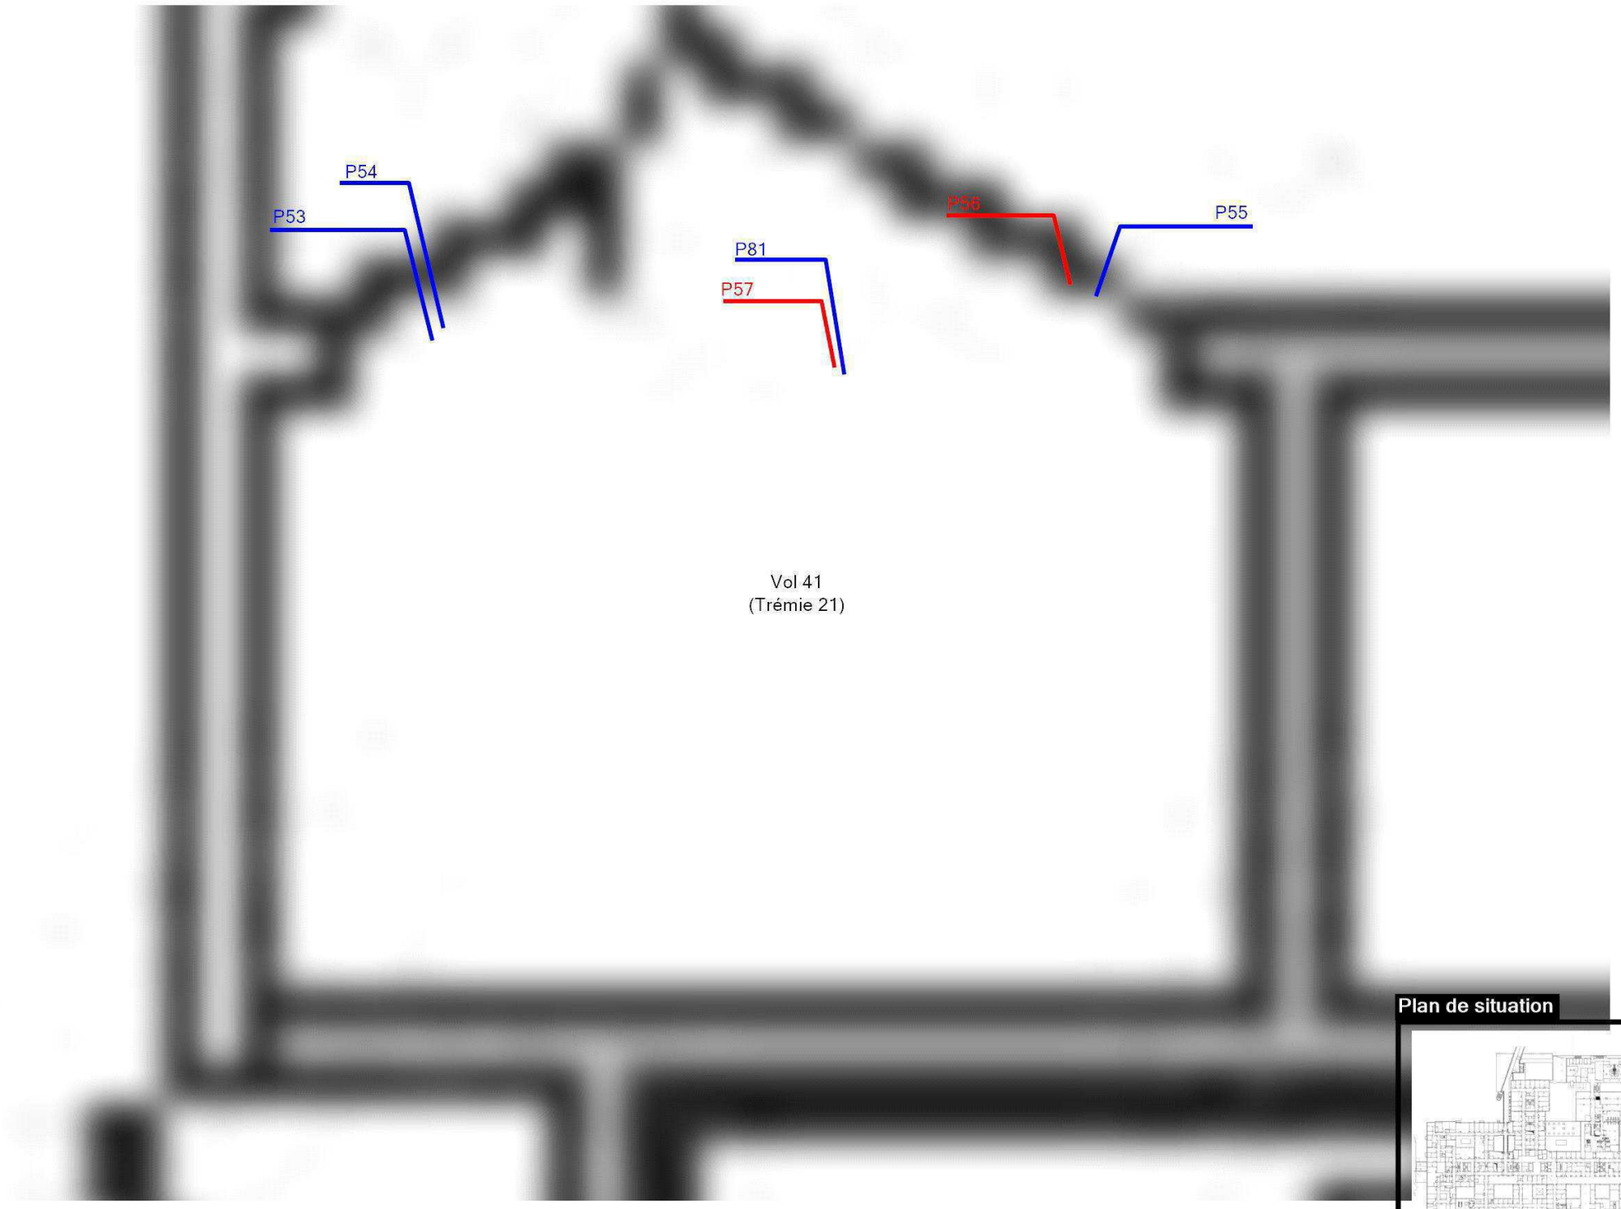

Vol 41
(Trémie 21)

Plan de situation

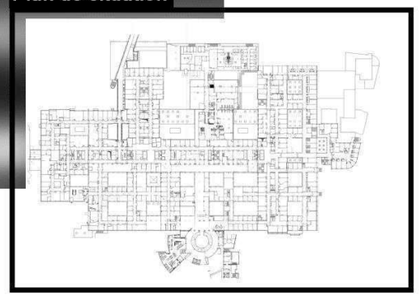


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S7 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

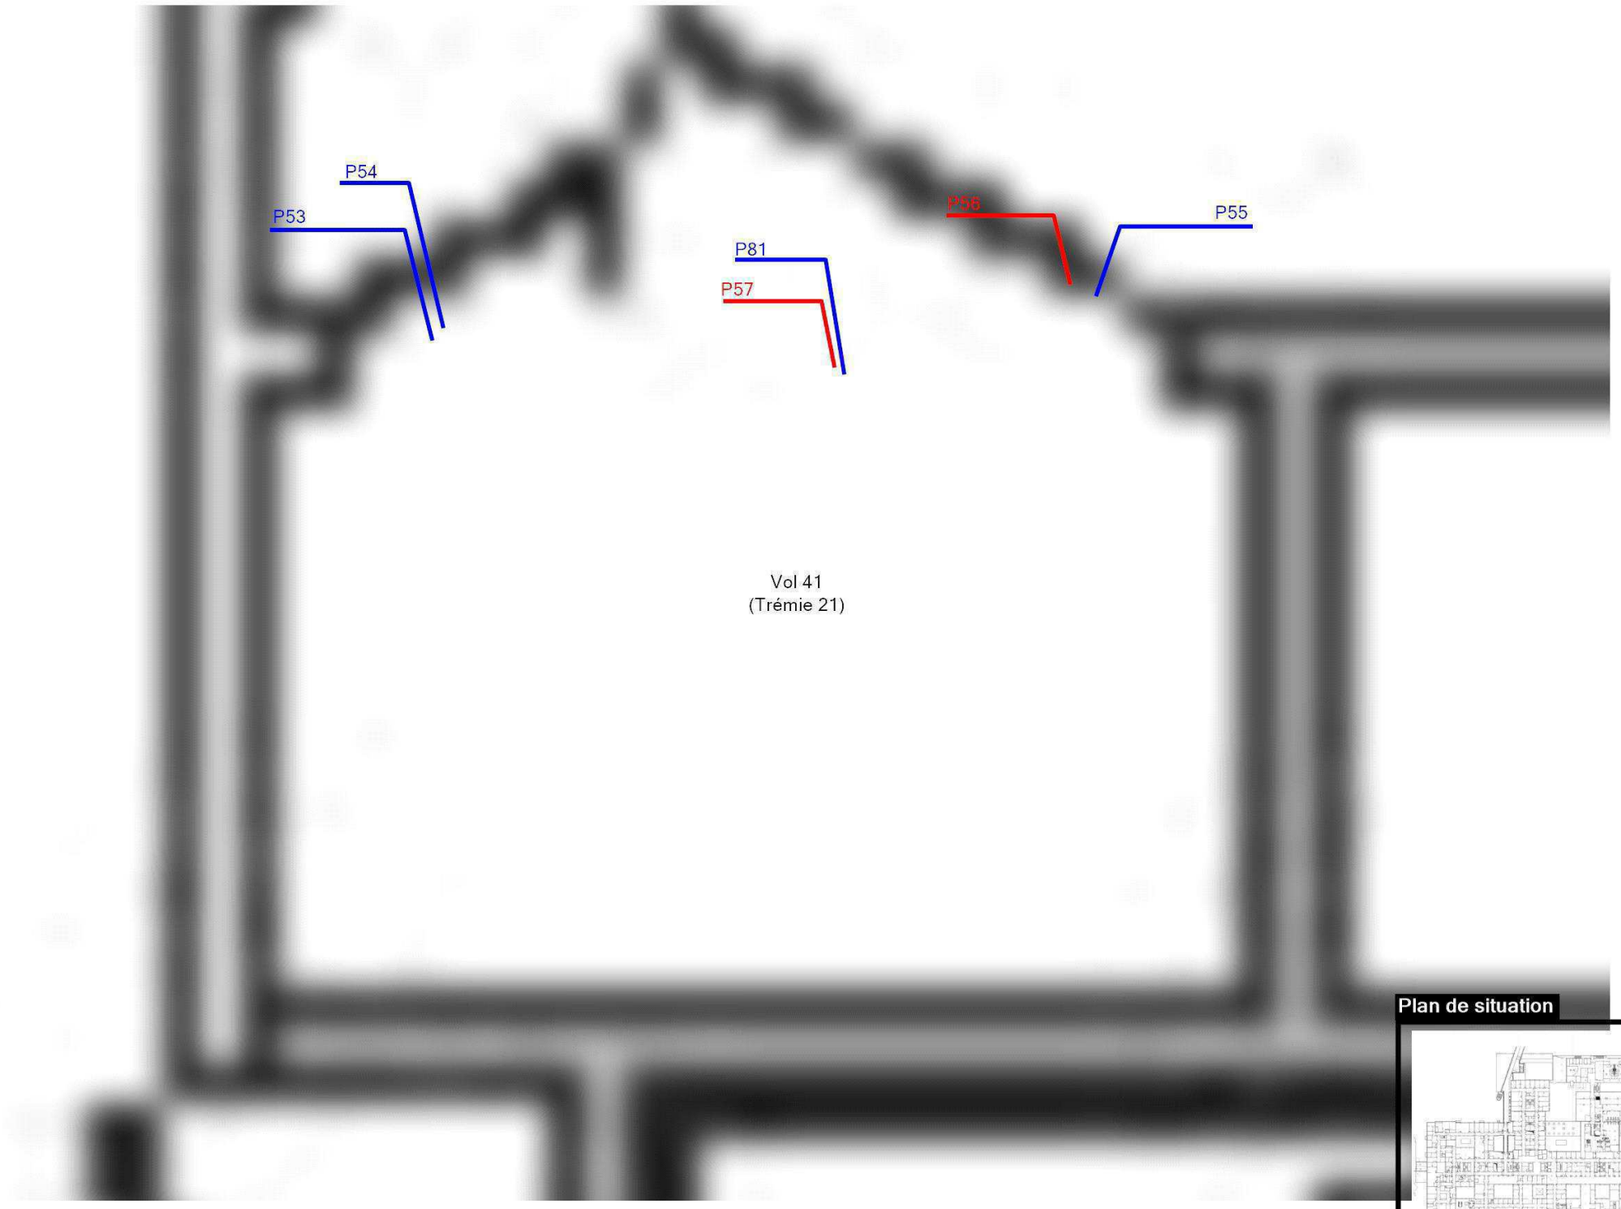

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

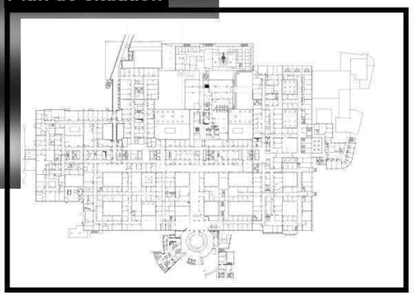

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

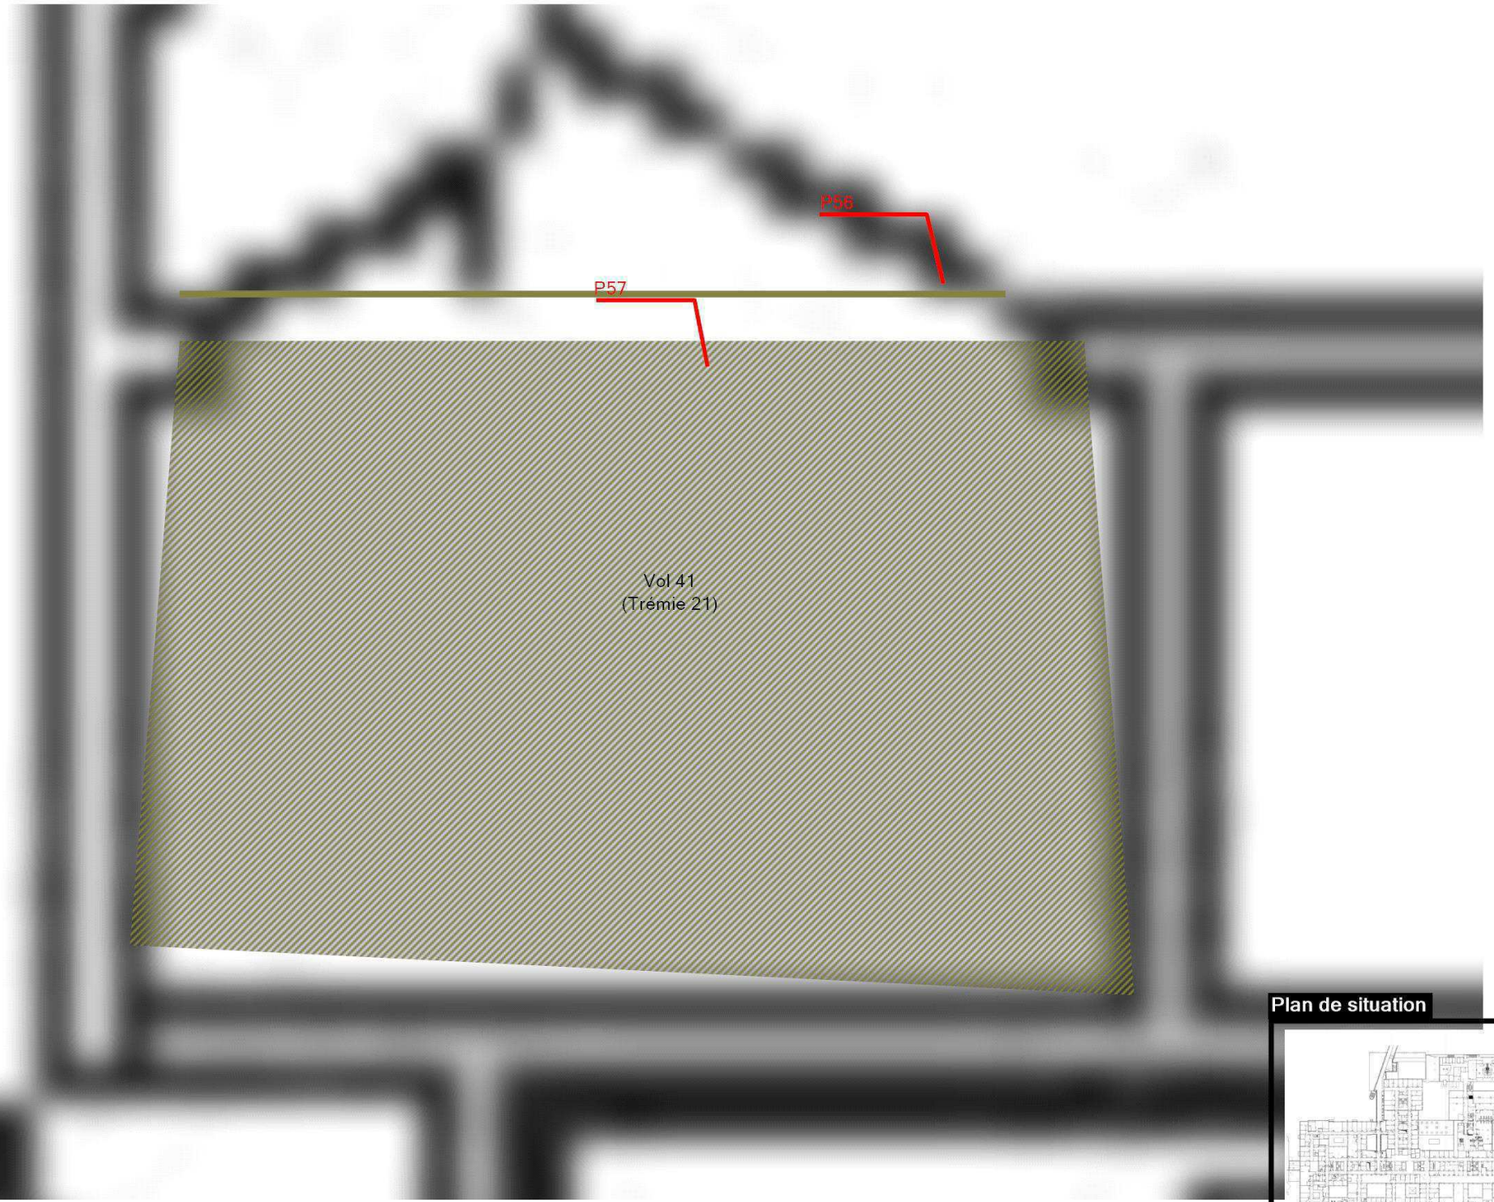

Légende	
	P57 : Peinture
	P56 : Joint tresse


Plan de situation

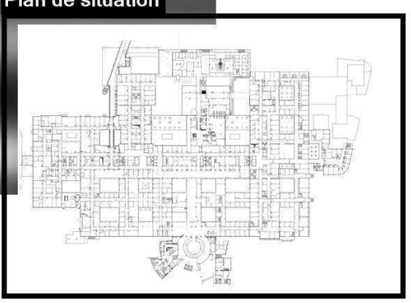

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S7 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

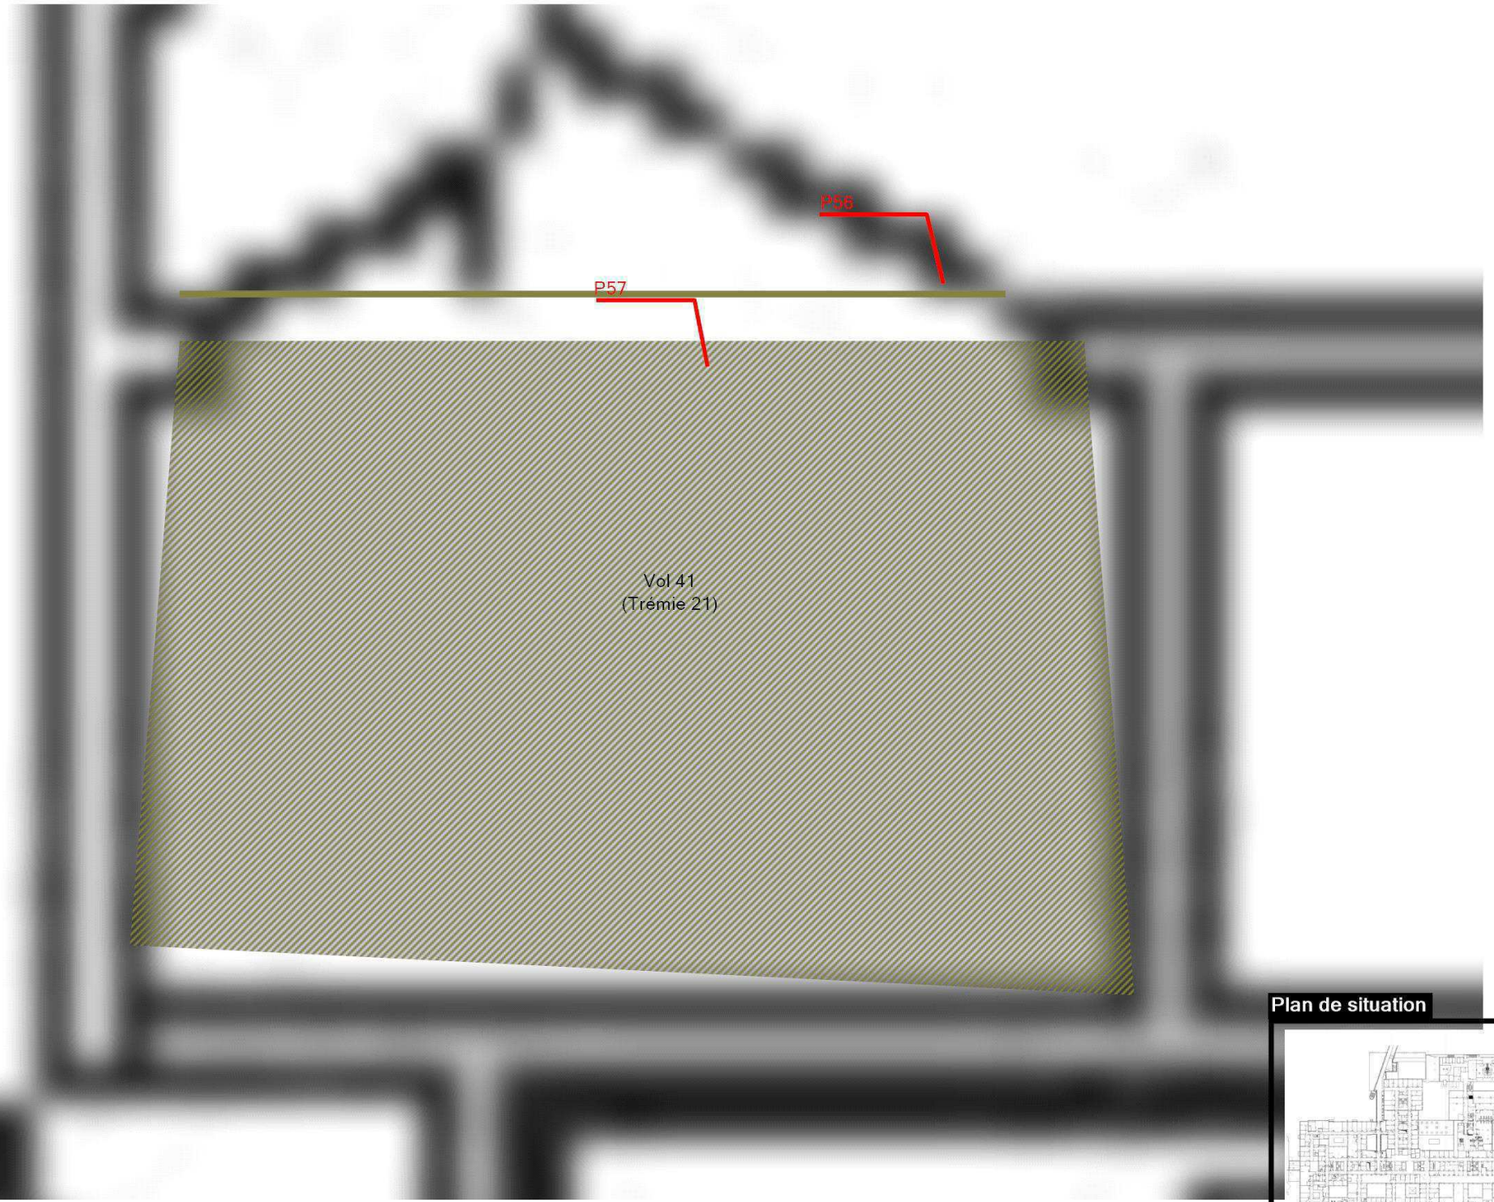

Légende	
	P57 : Peinture
	P56 : Joint tresse


Plan de situation

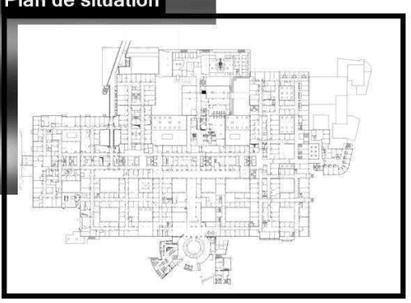

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S7 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

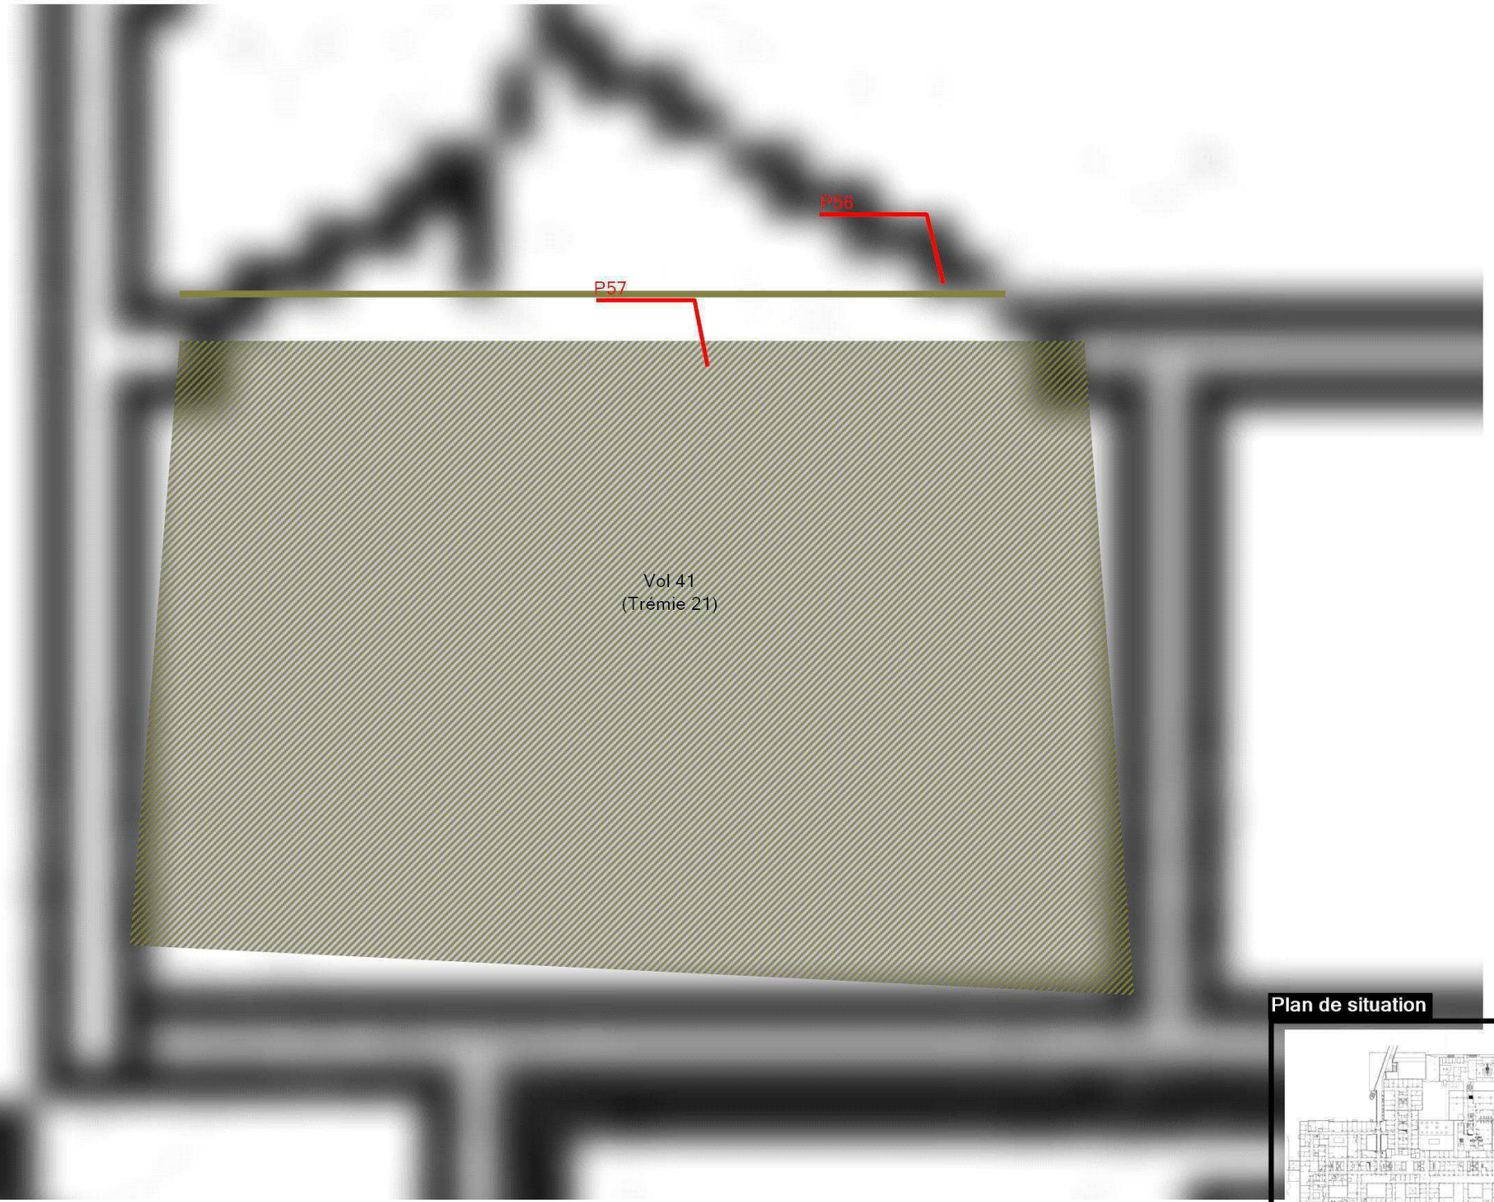

Légende

	P57 : Peinture
	P56 : Joint tresse


Plan de situation

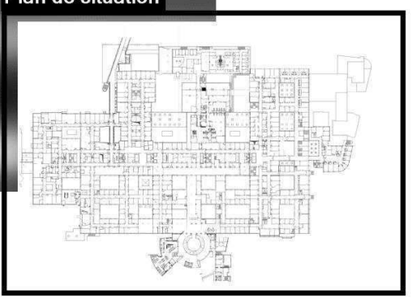

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S7 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

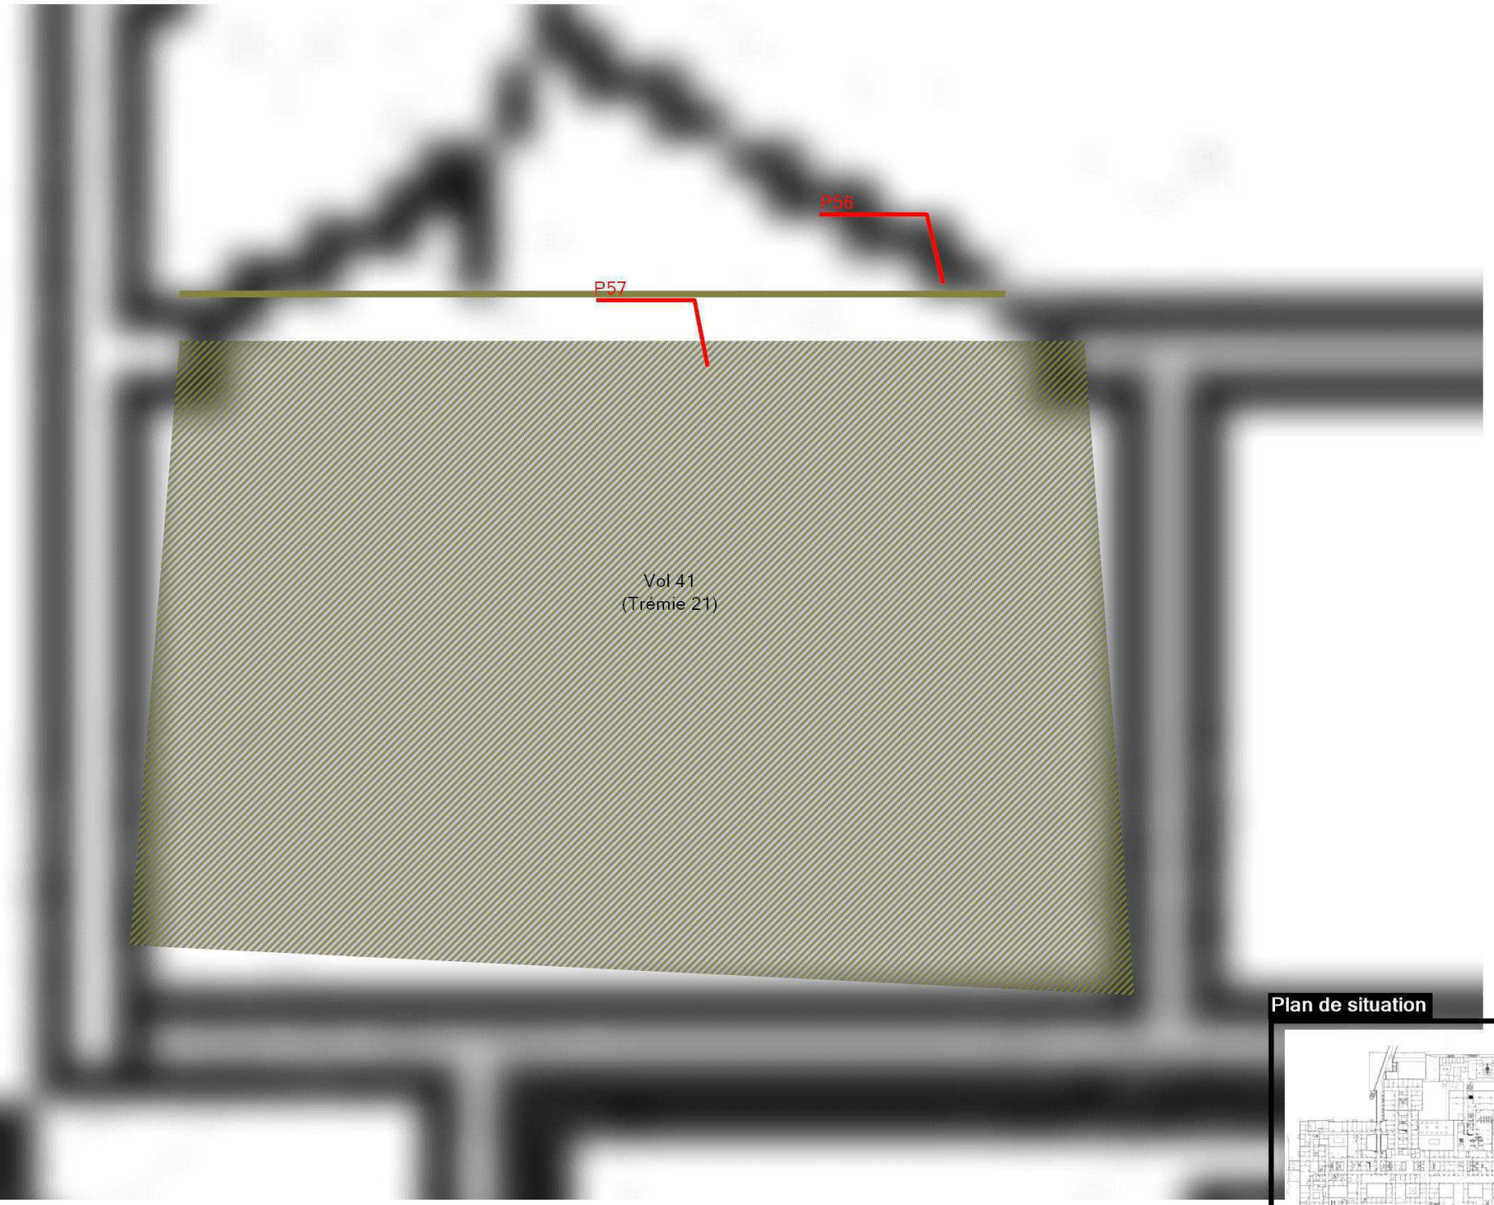

Légende	
	P57 : Peinture
	P56 : Joint tresse


Plan de situation

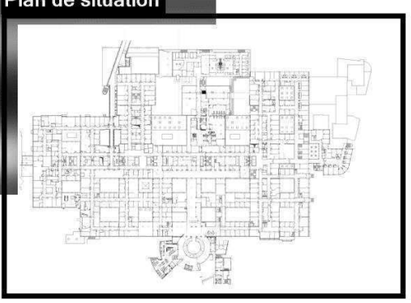

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR 20 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

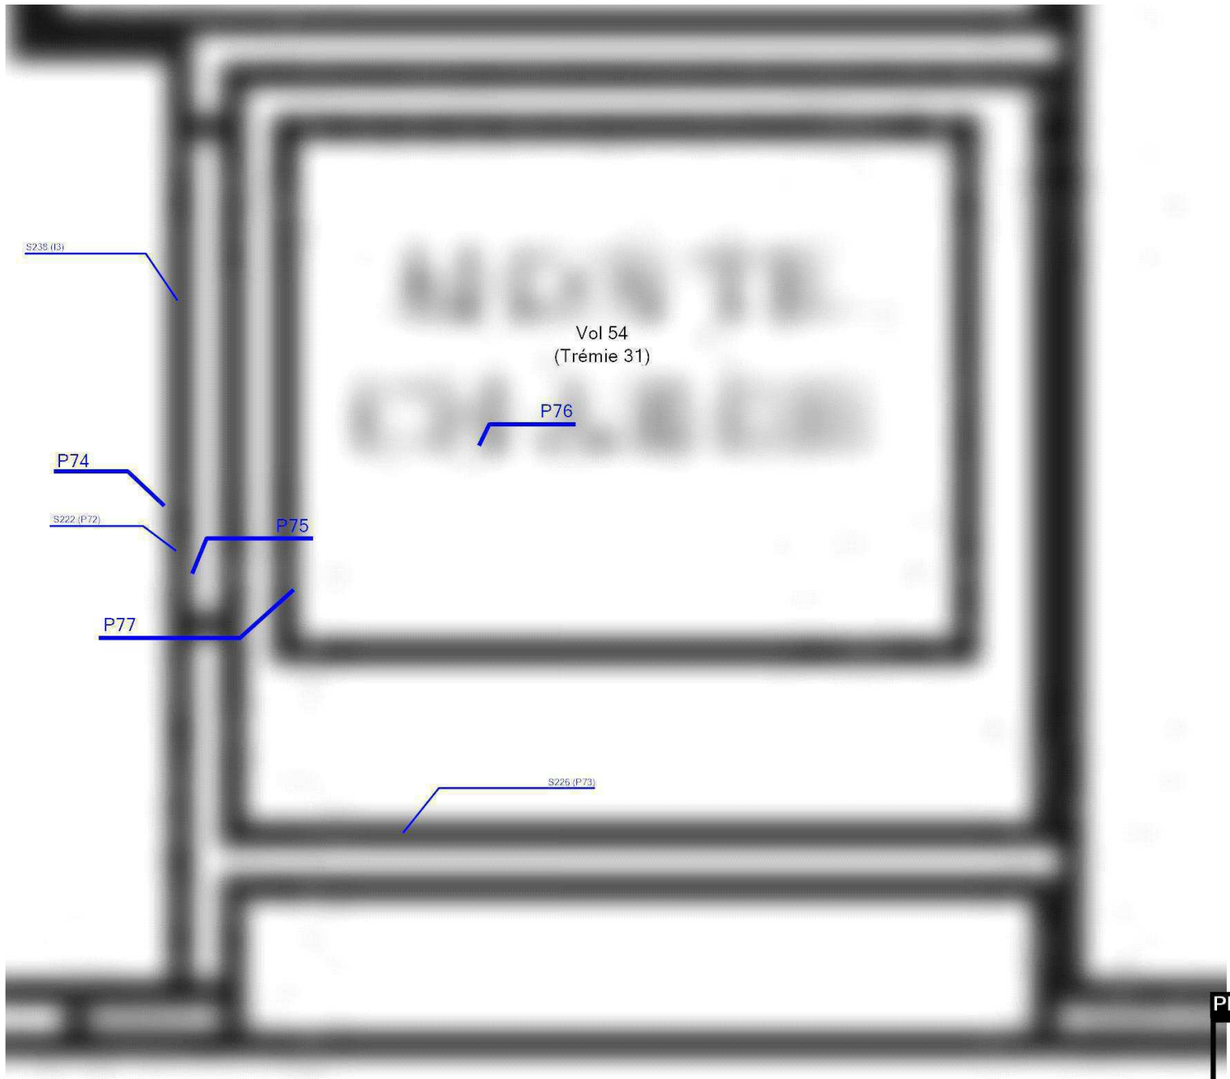

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR 20 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

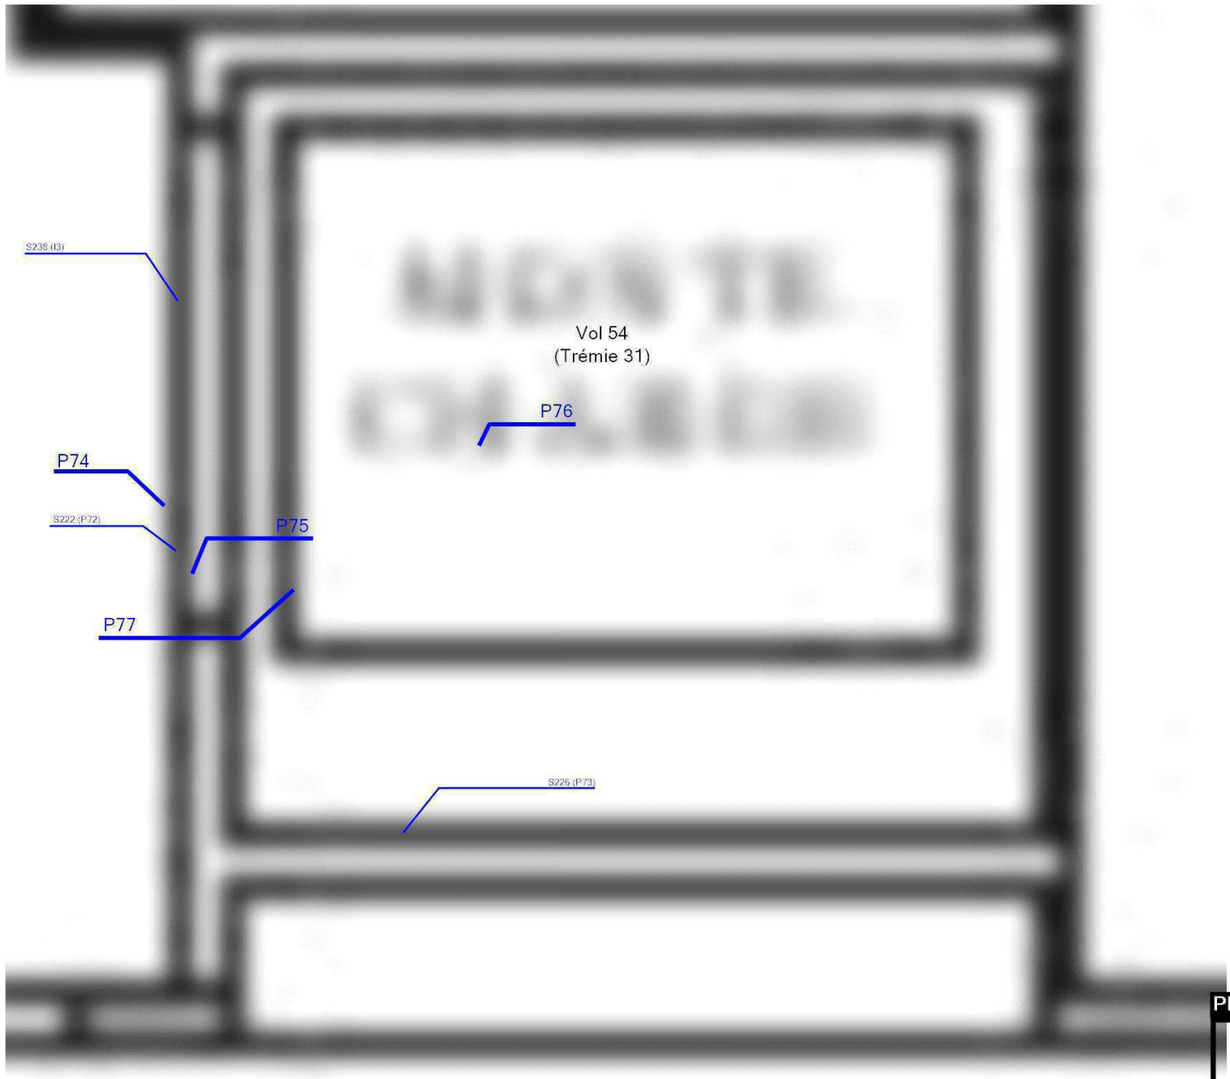

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2


Vol 55
(Trémie 32)

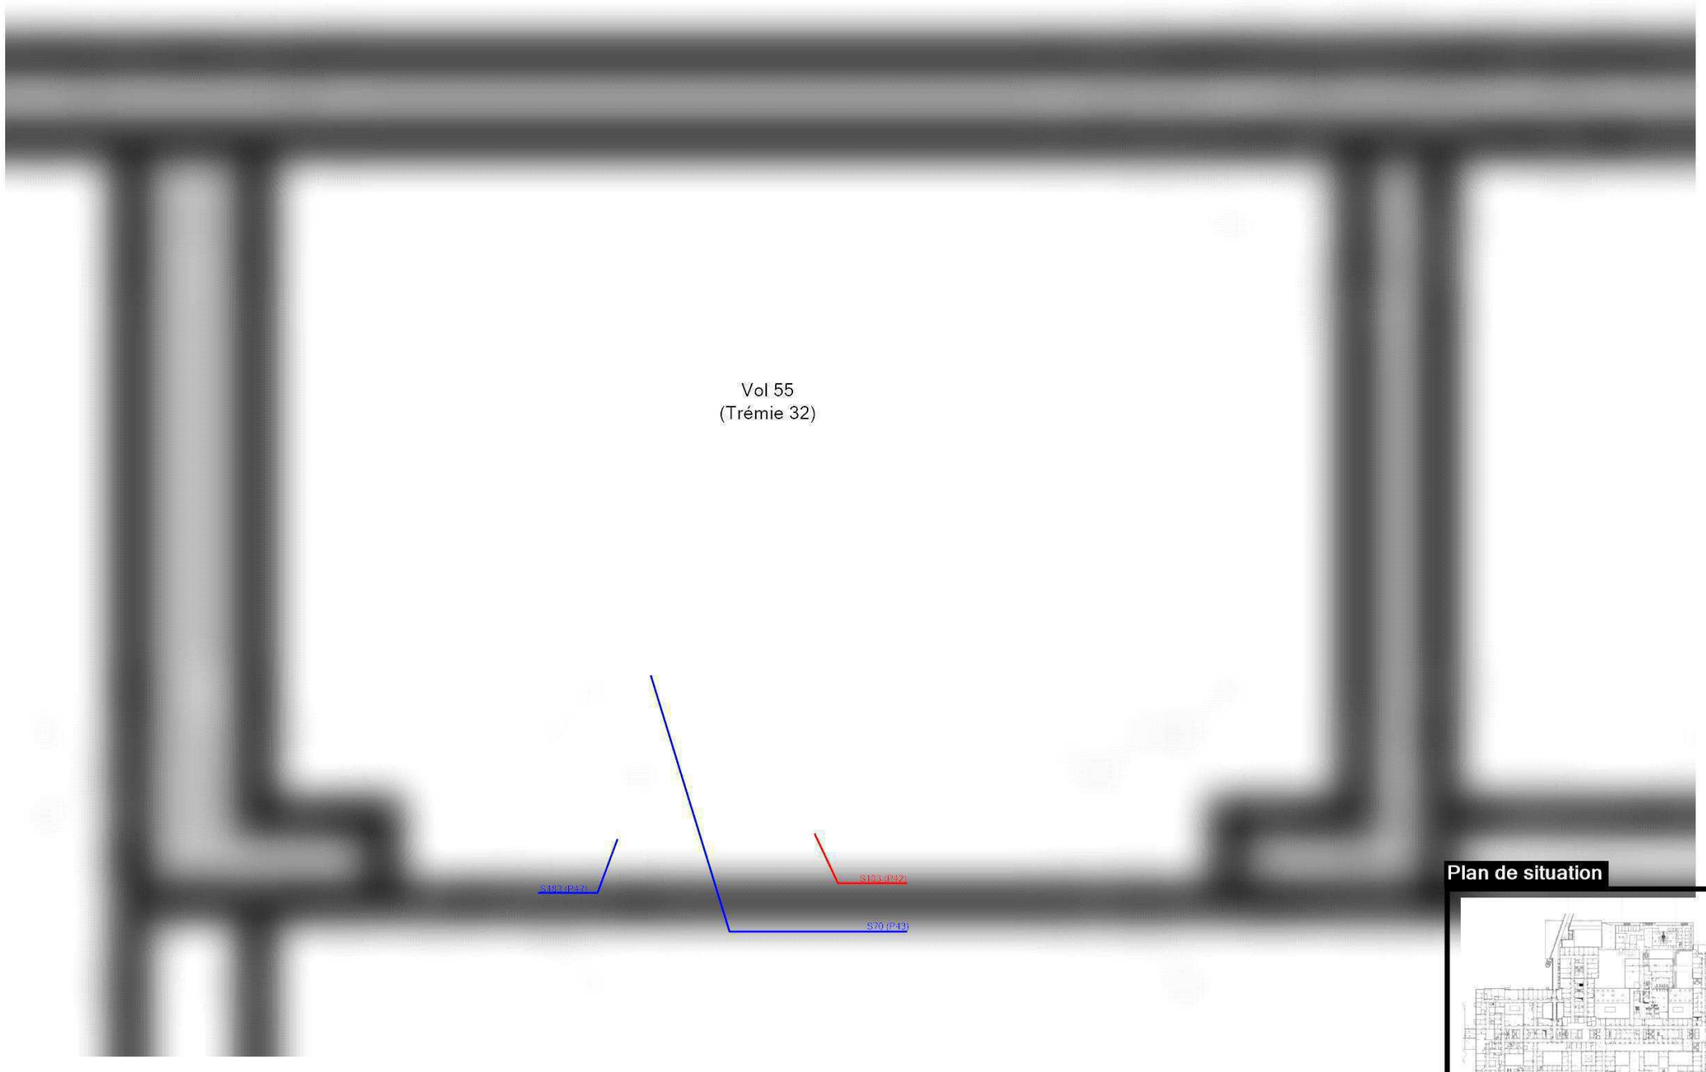

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation

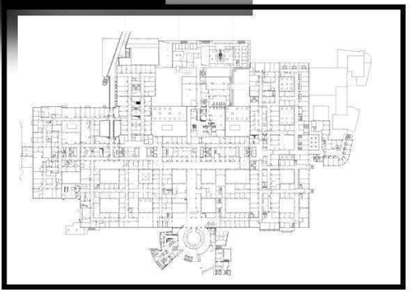


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2


Vol 55
(Trémie 32)

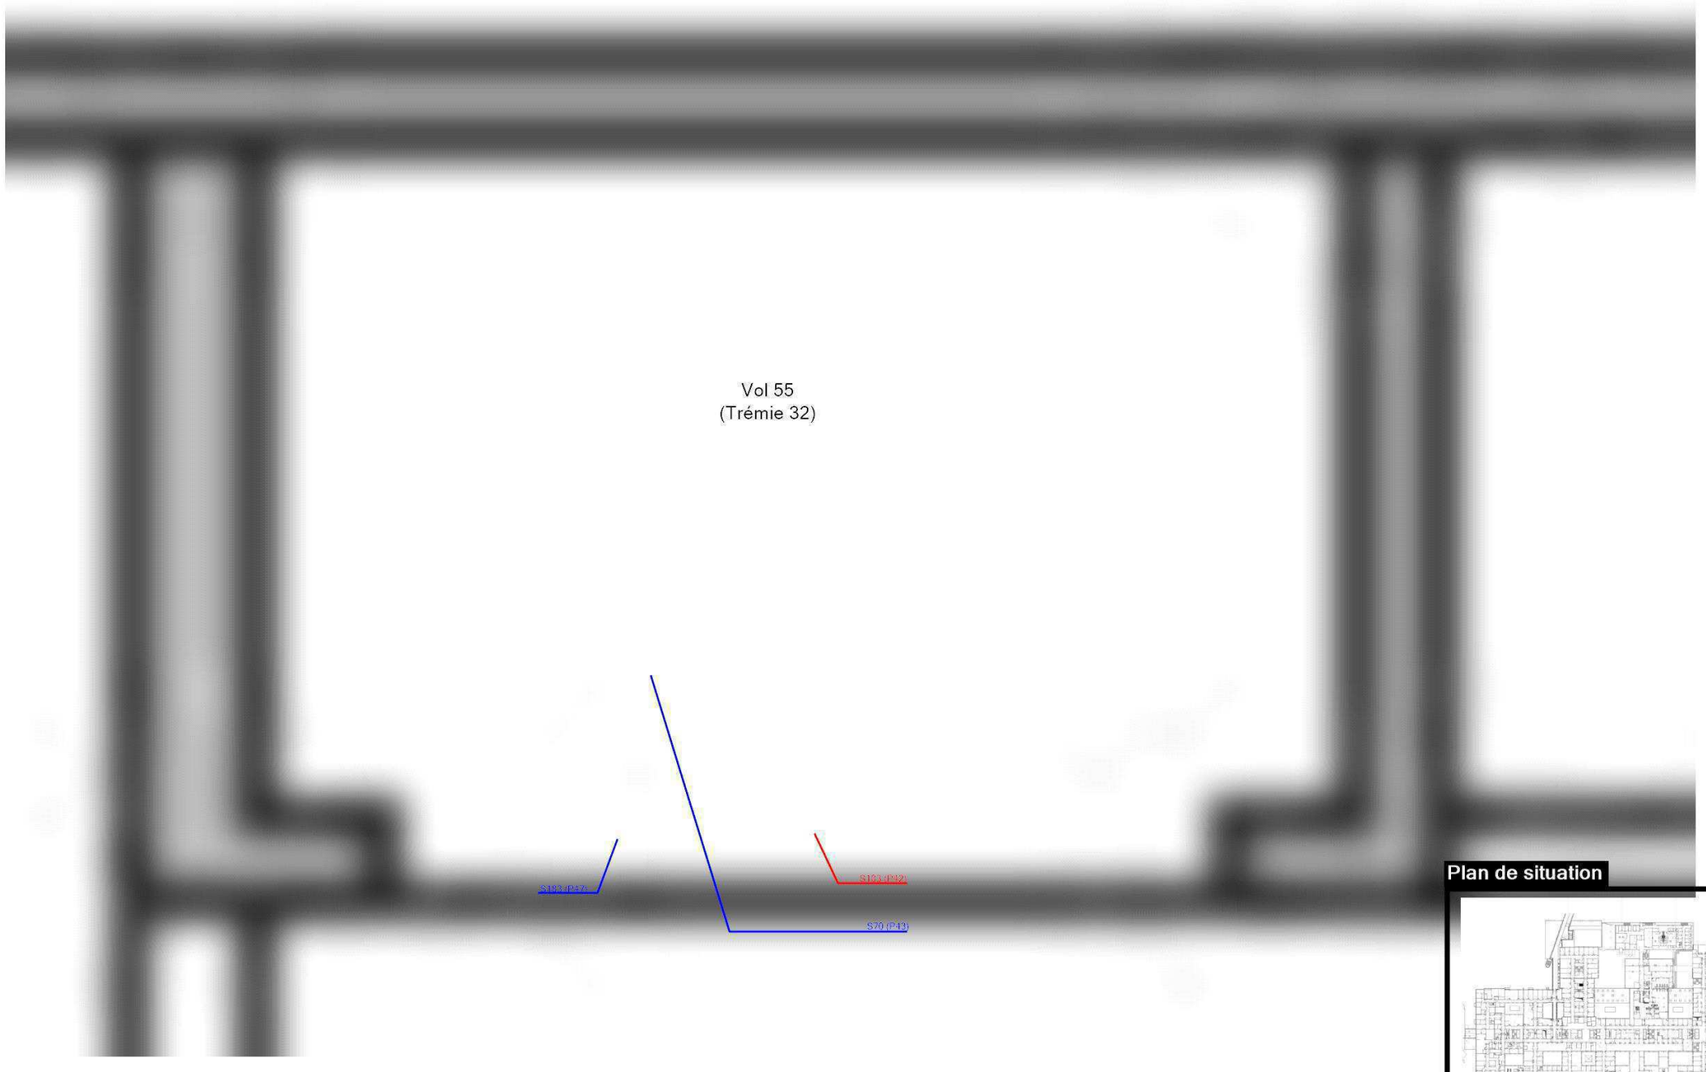

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

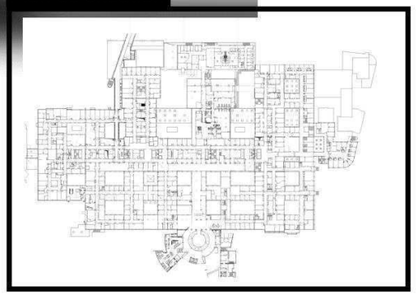

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

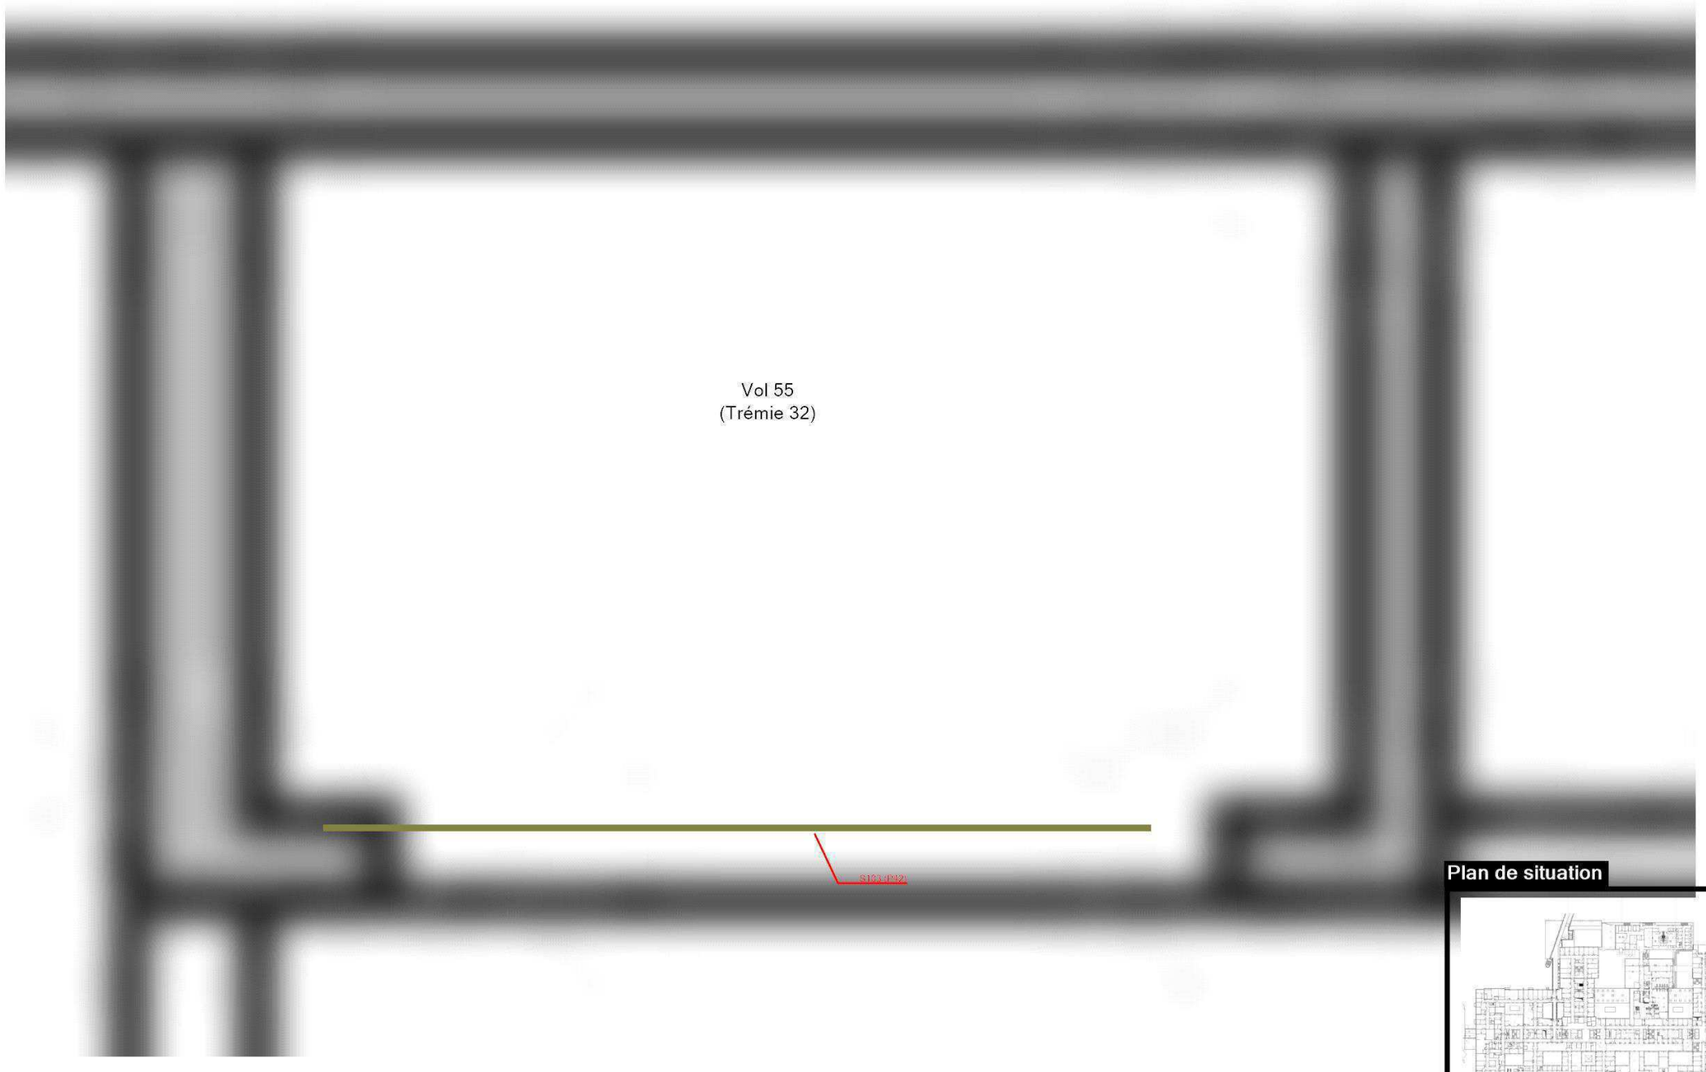

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

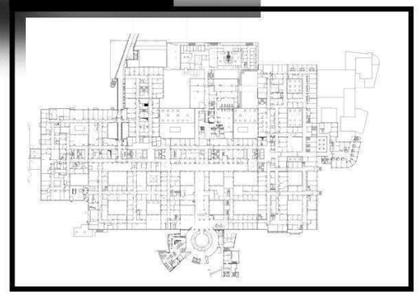

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

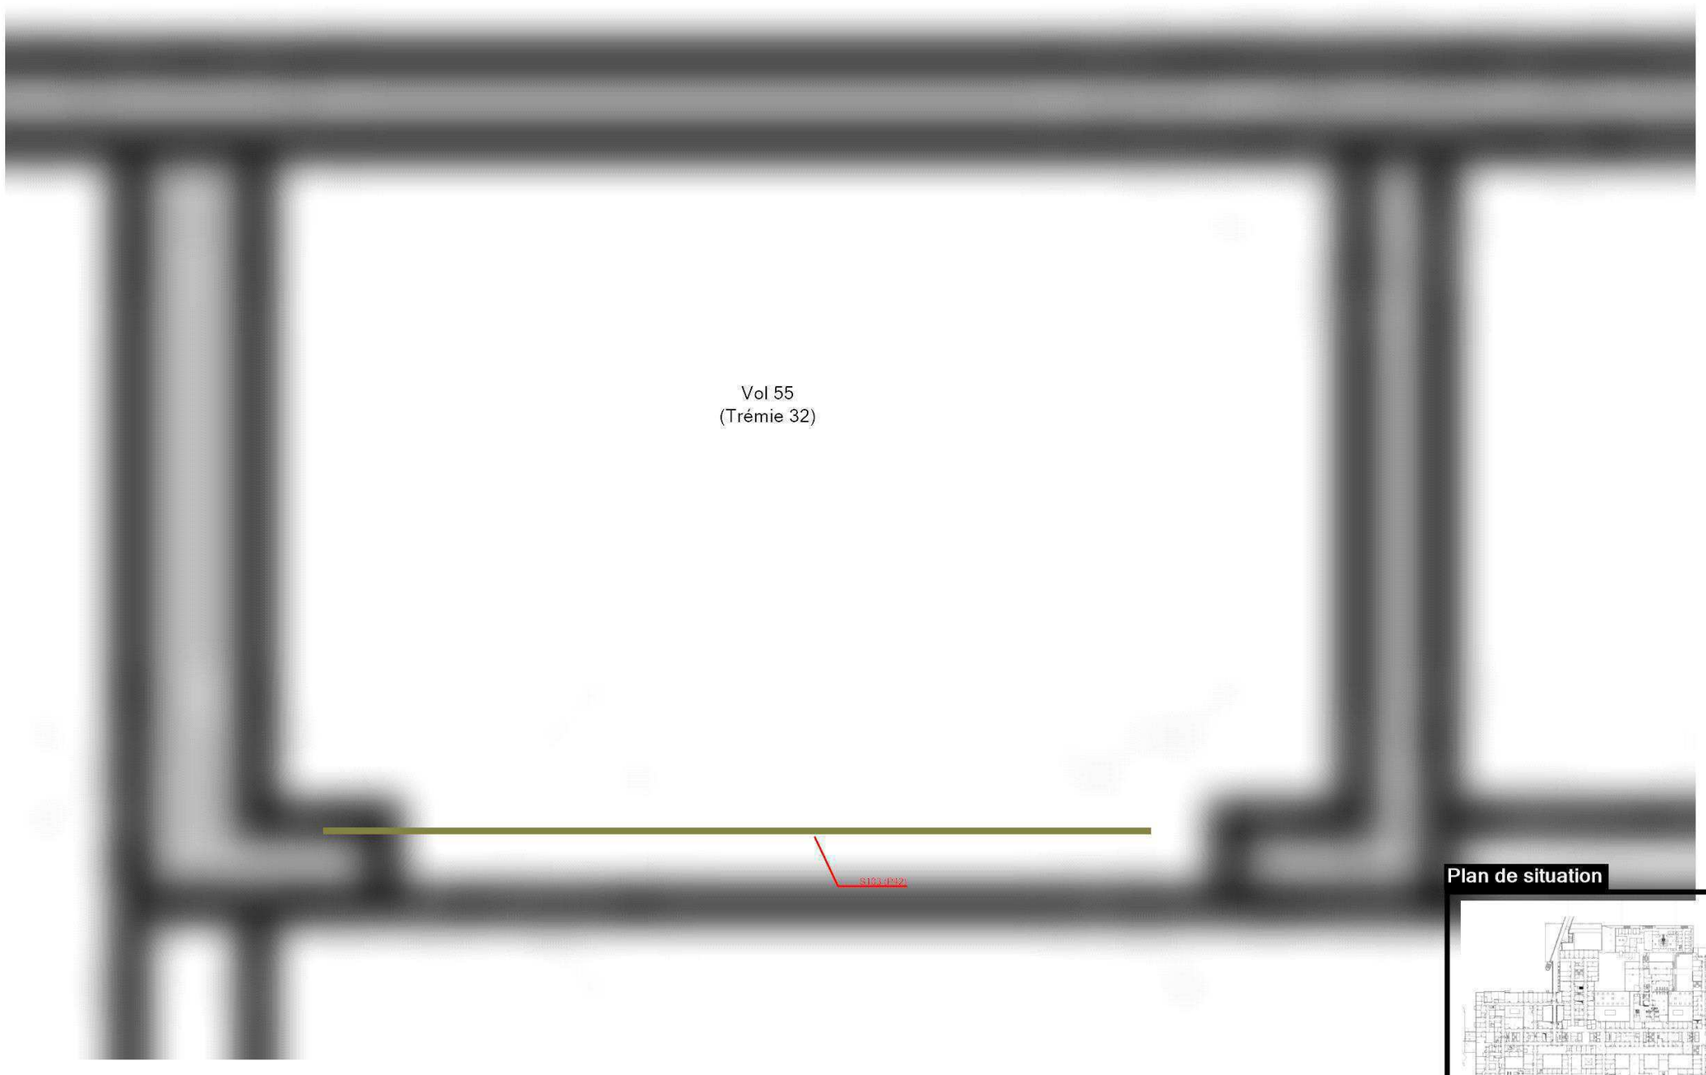

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

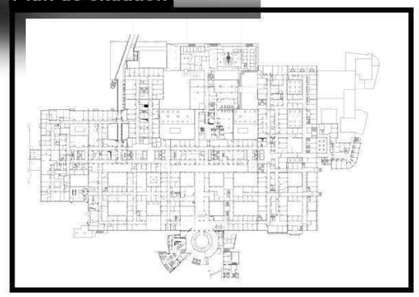

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

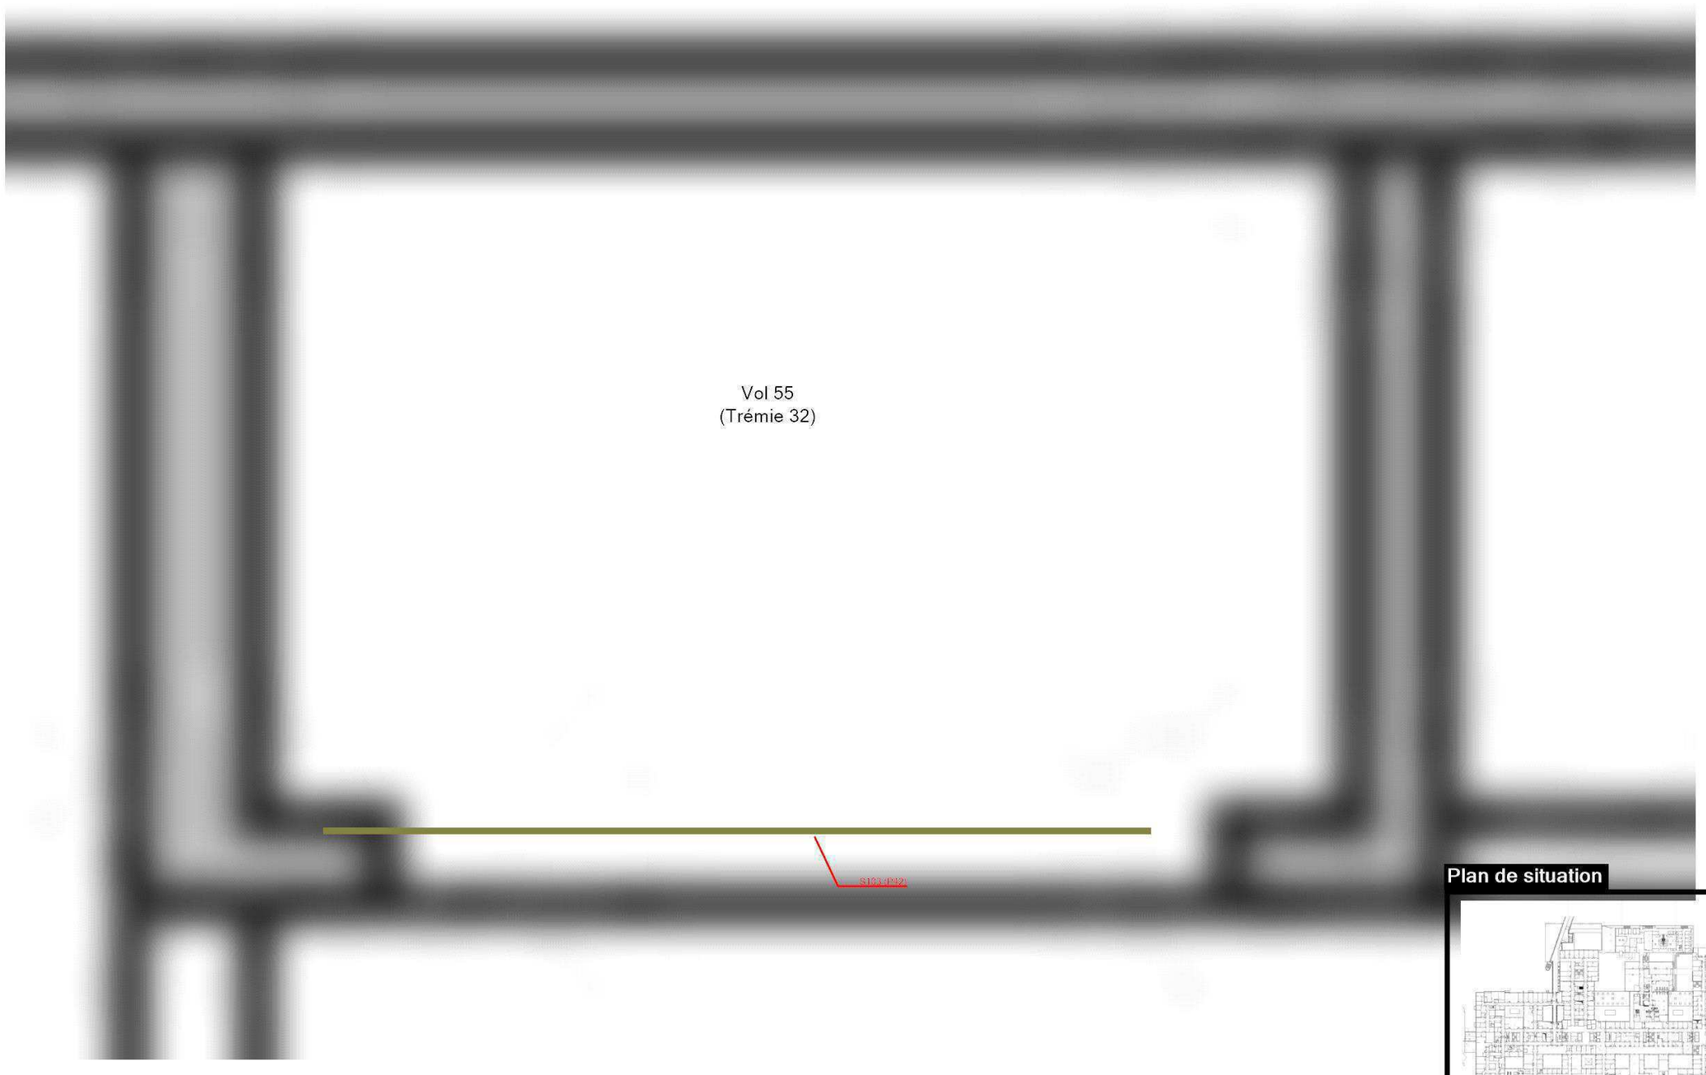

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

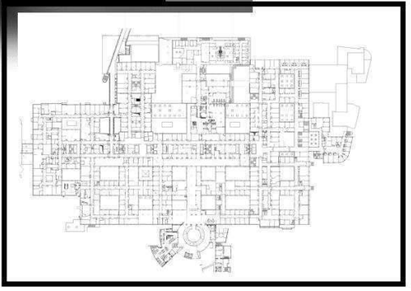

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

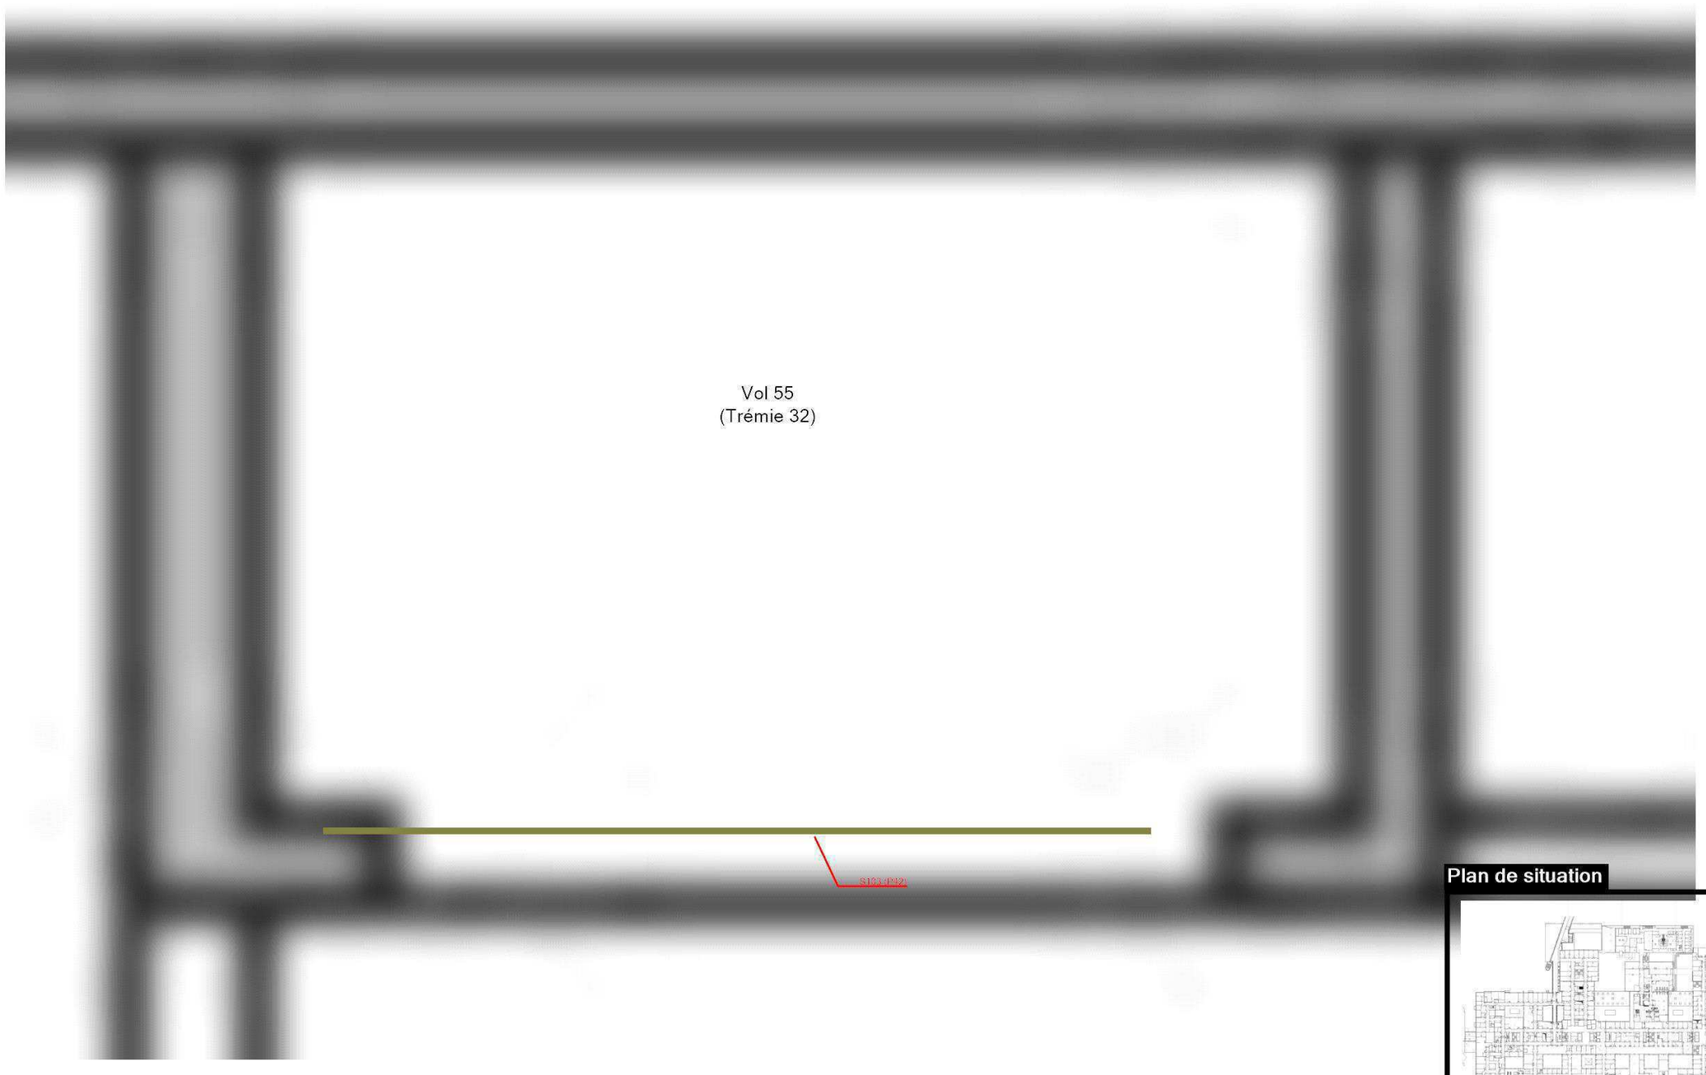

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

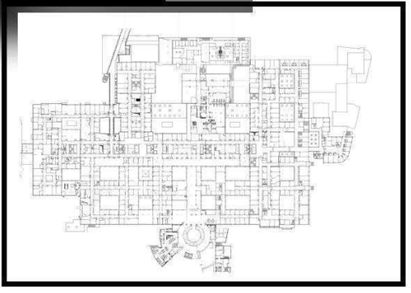

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

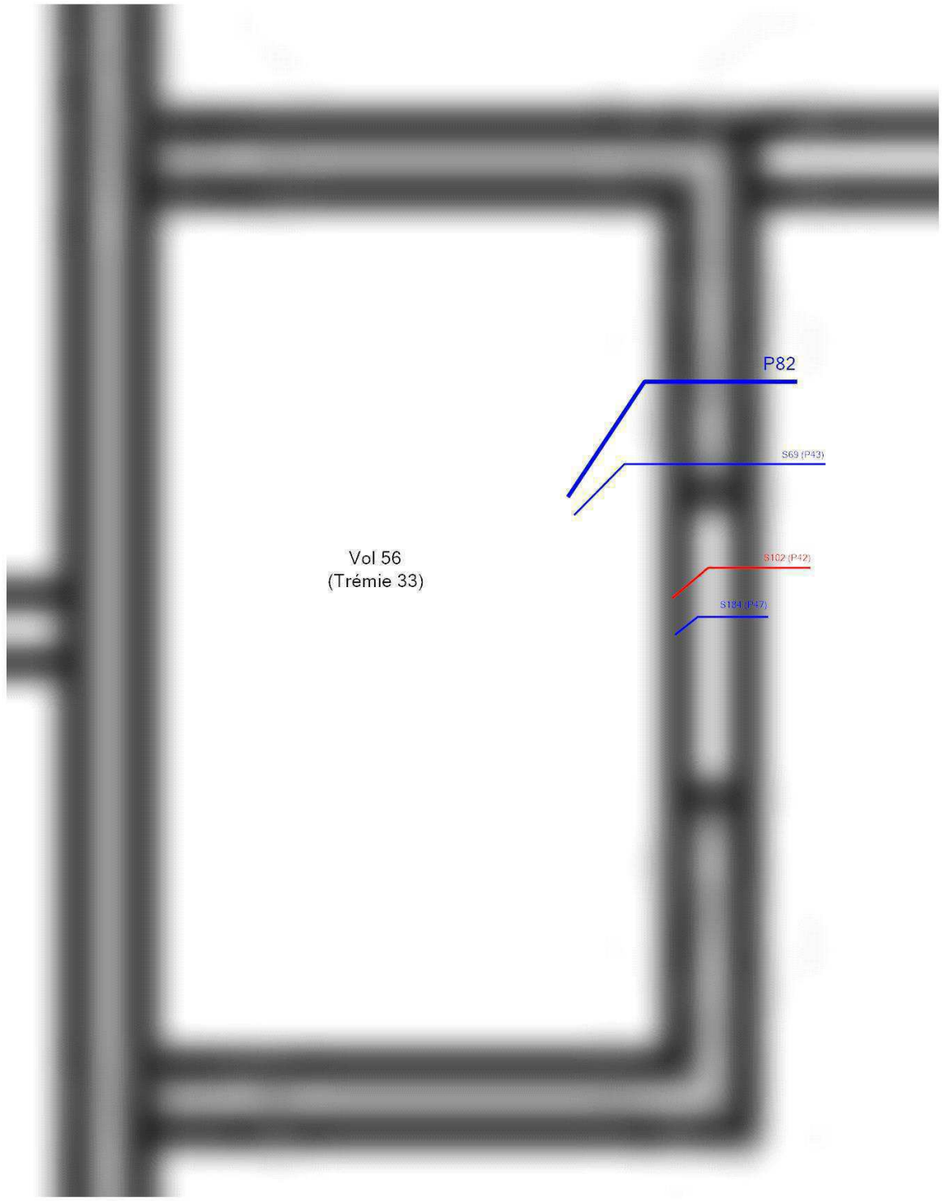

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

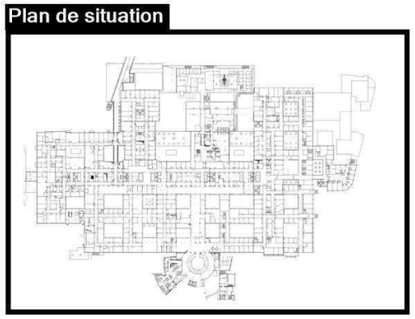

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

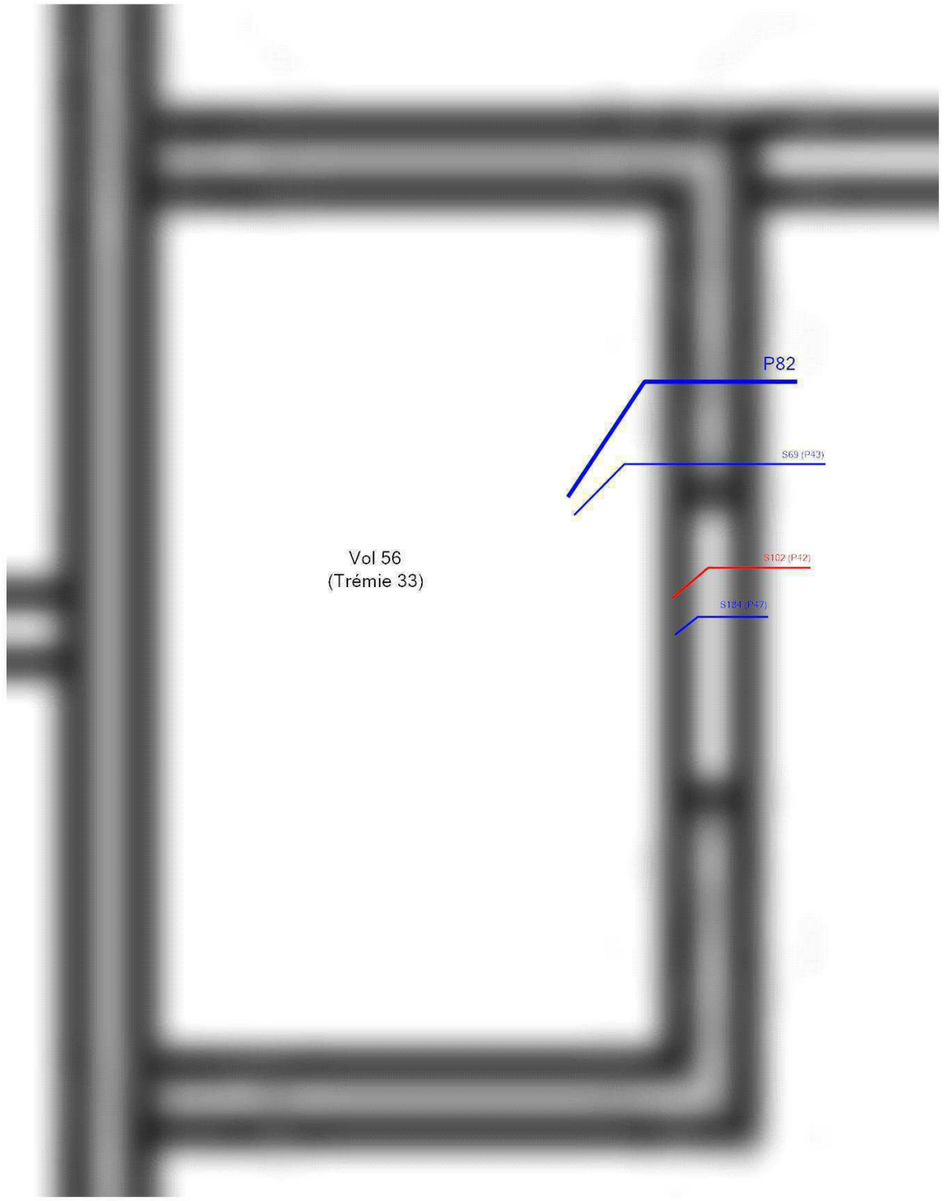

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

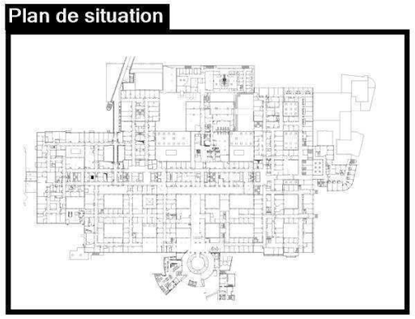

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

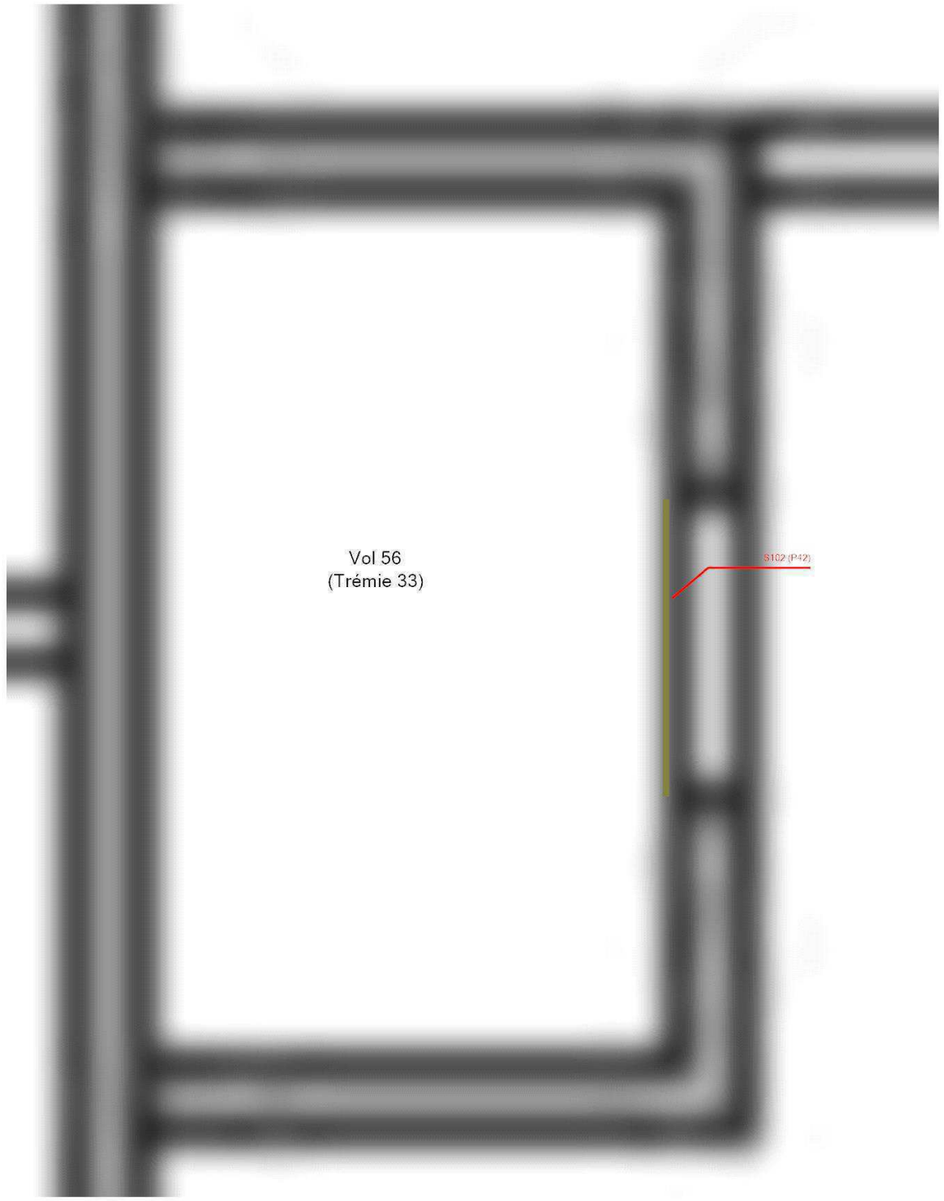

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

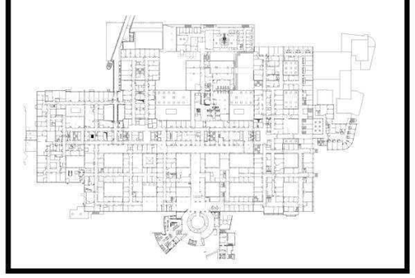

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

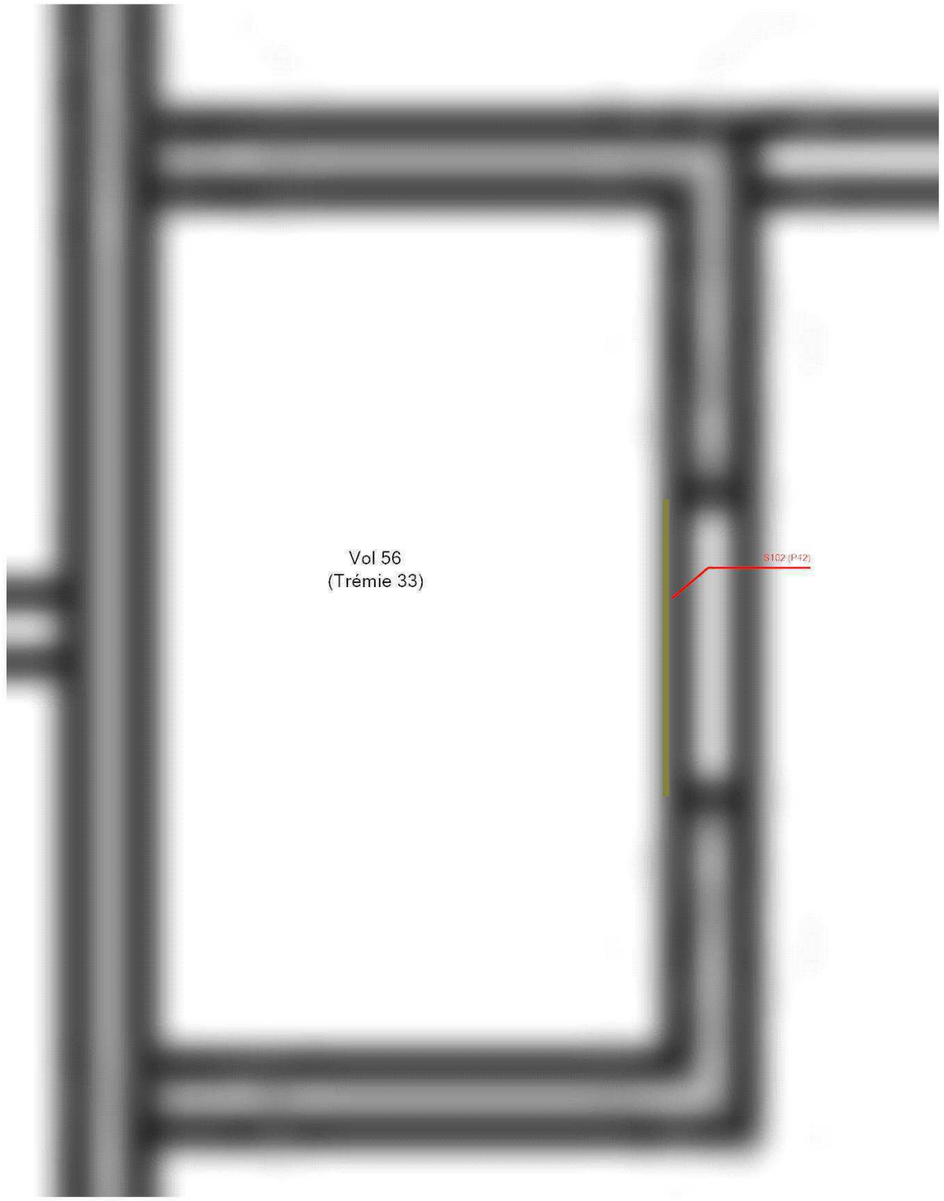

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

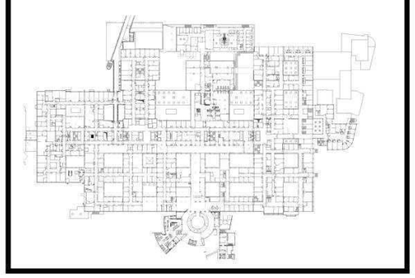

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

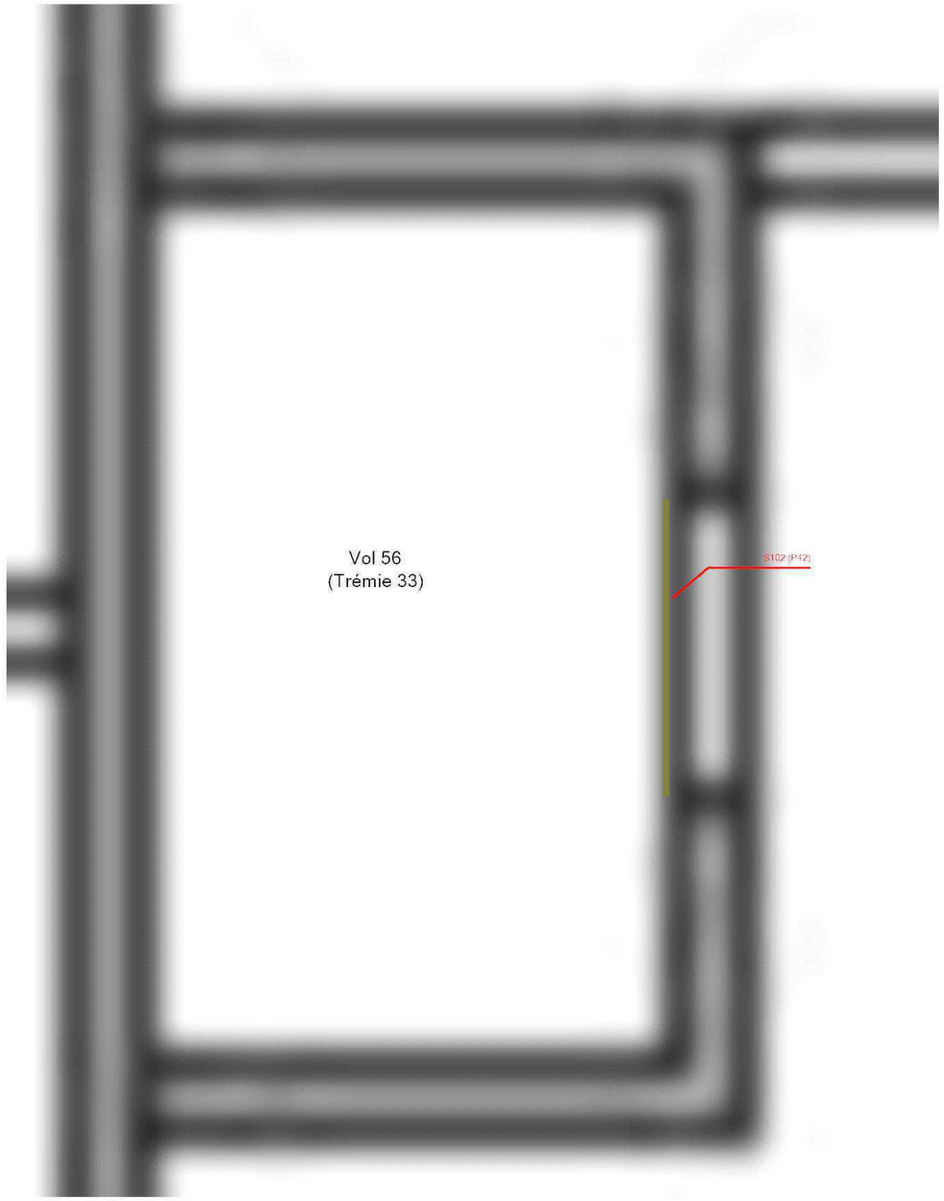

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

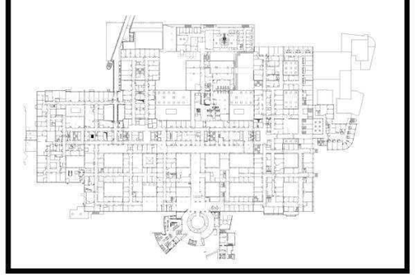

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

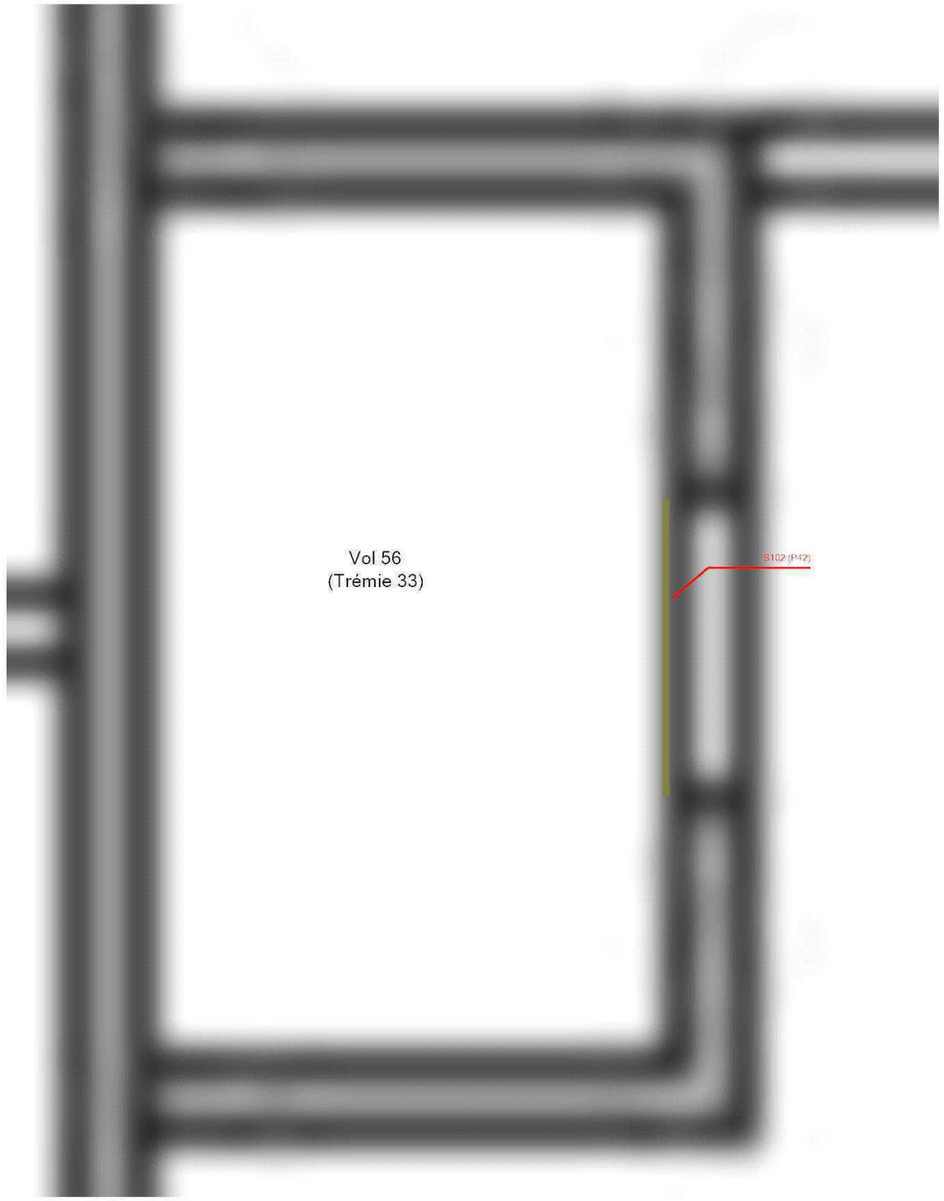

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

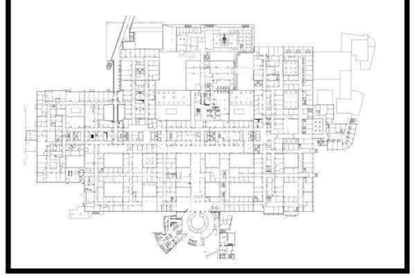

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

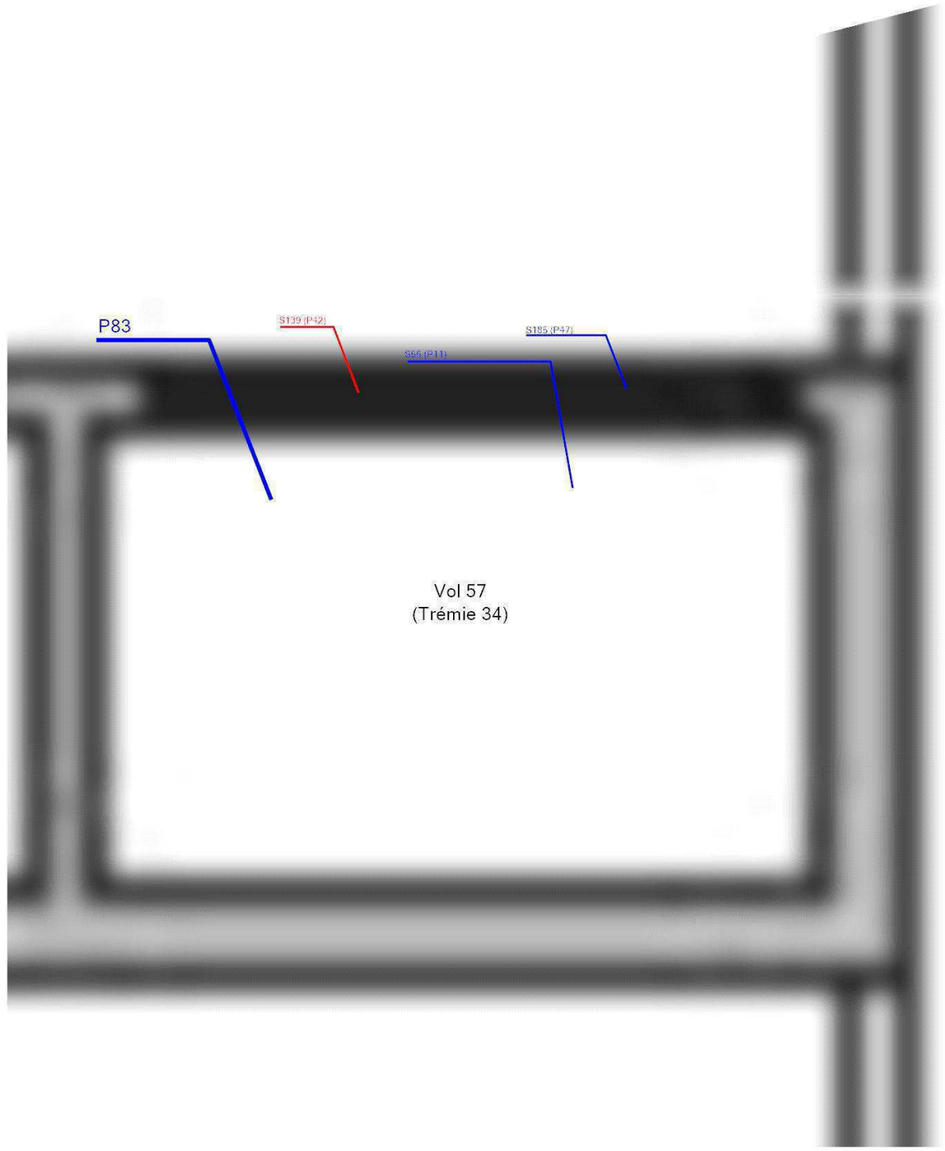

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

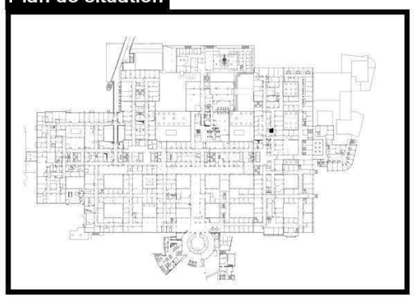

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

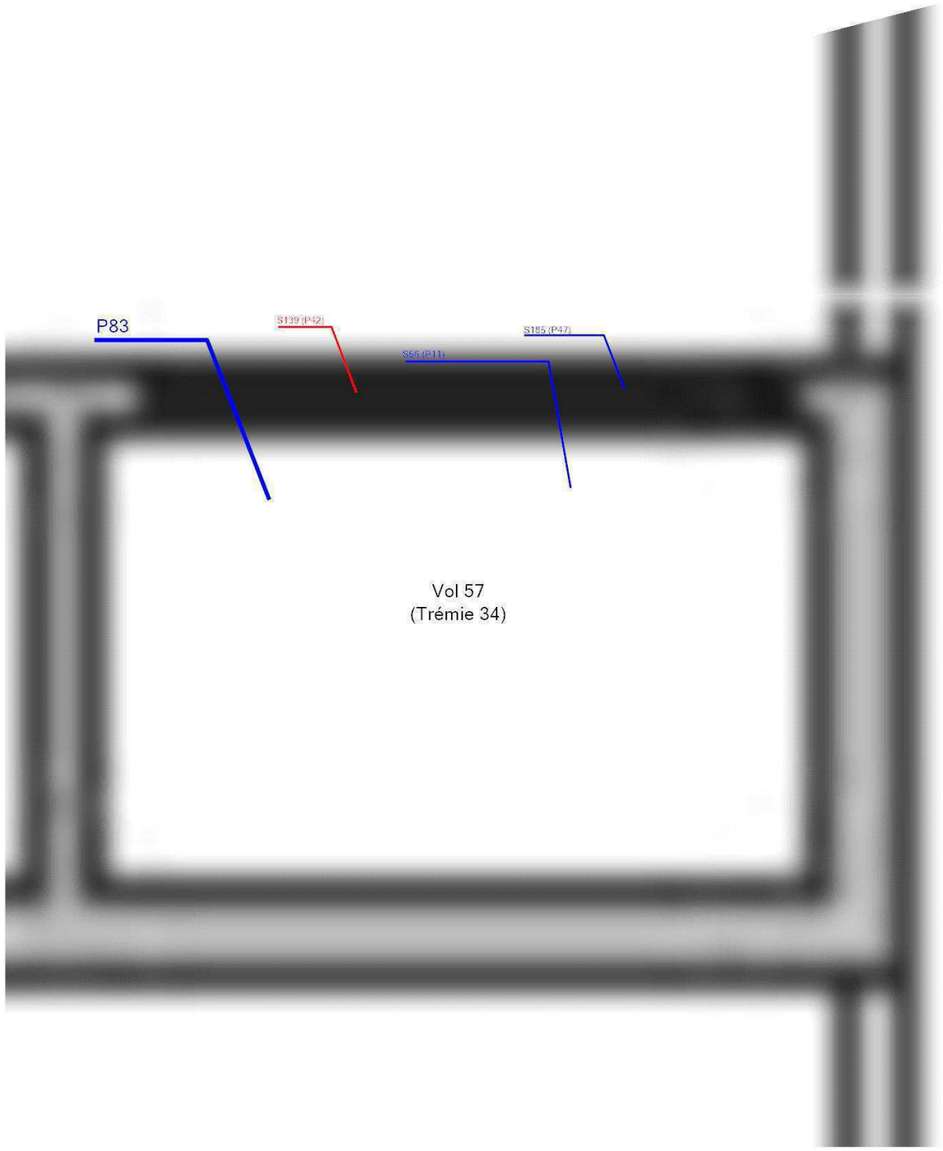

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

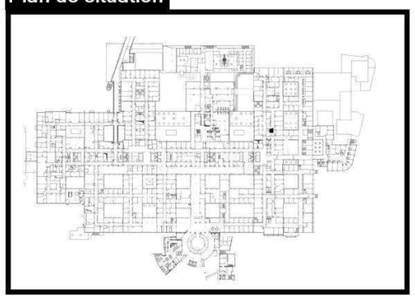

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

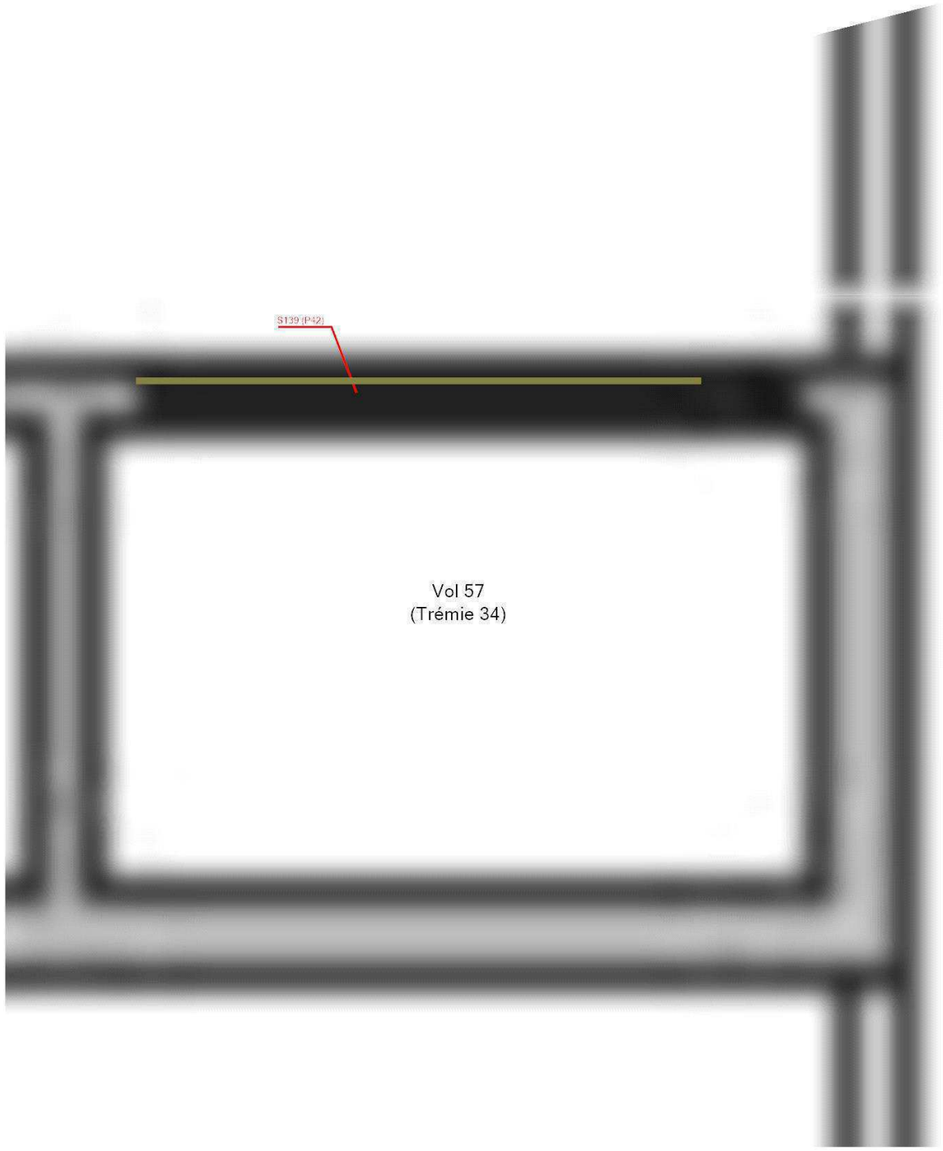

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

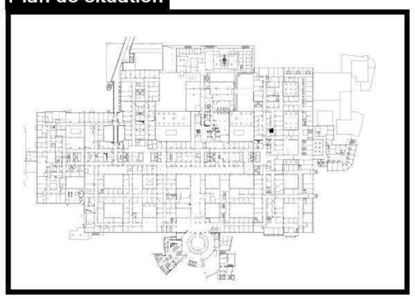

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

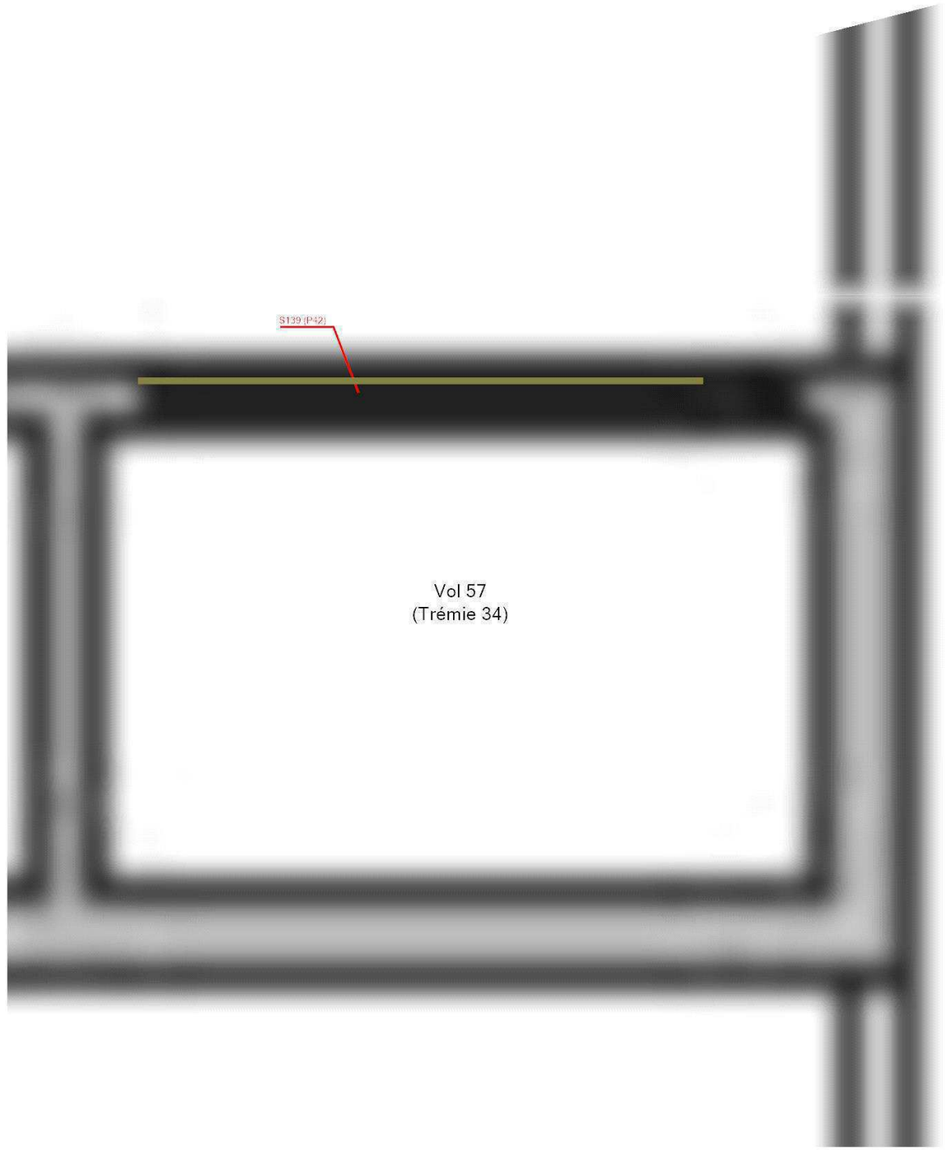

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

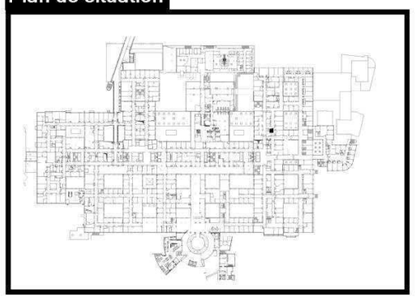

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

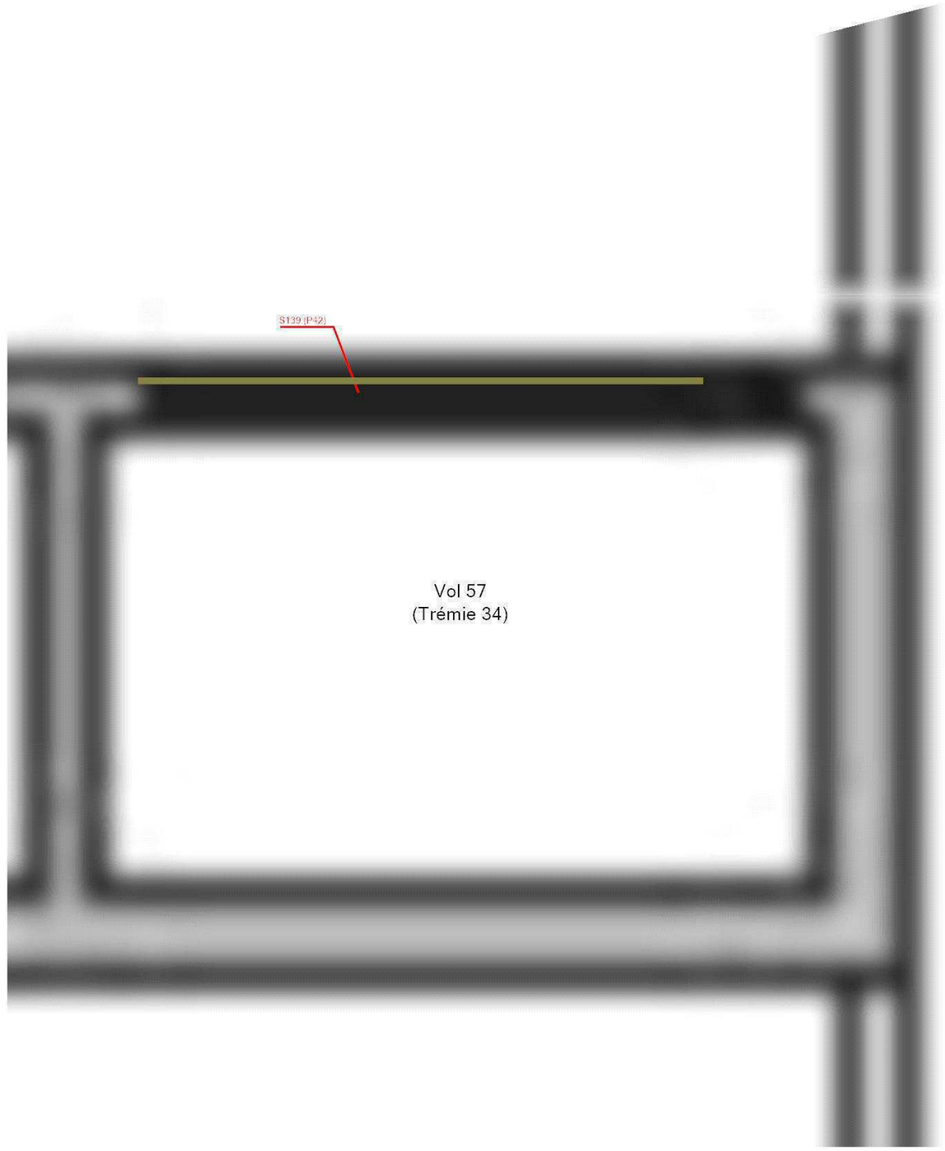

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

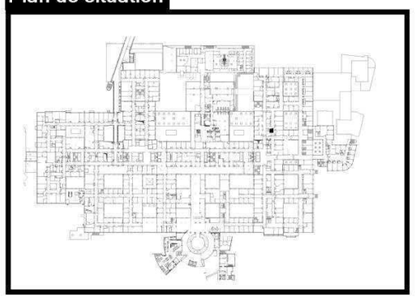

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

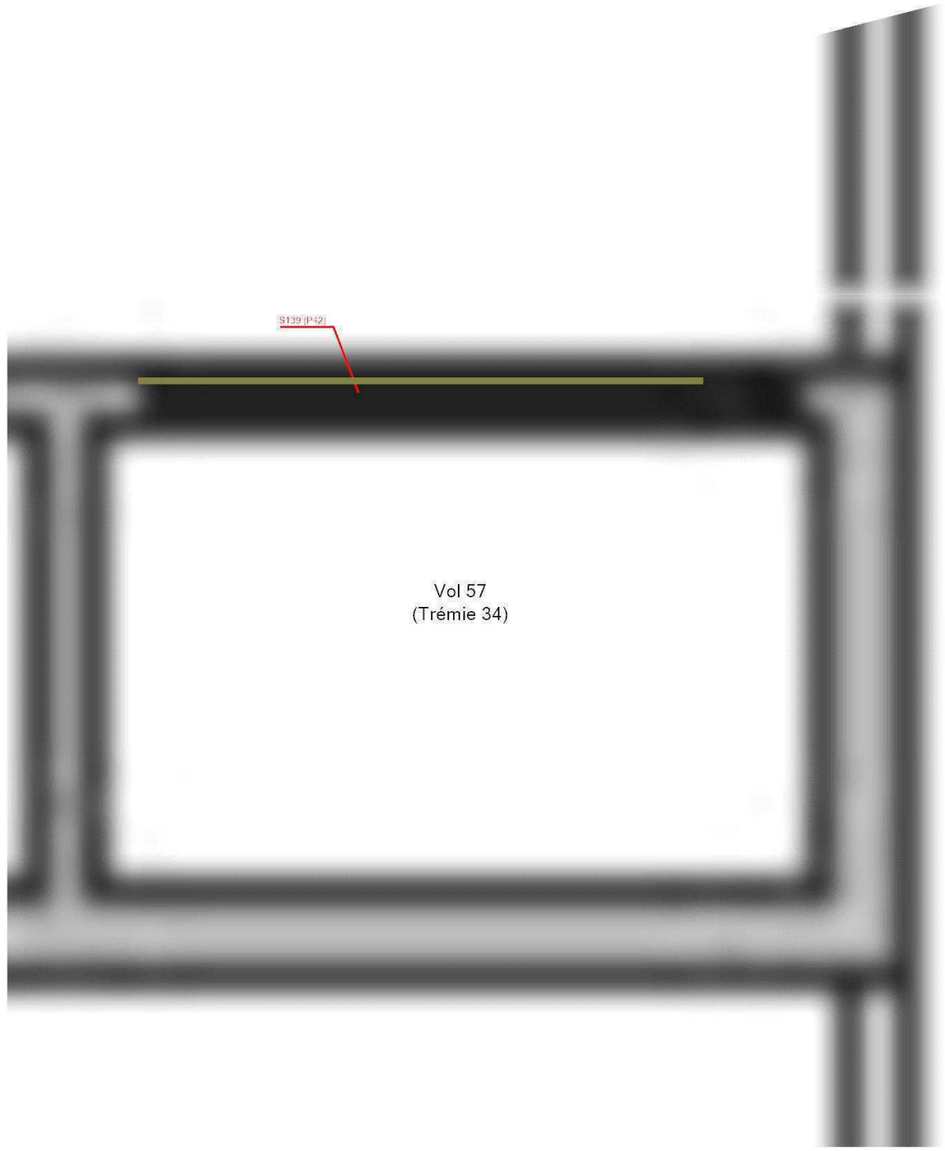

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

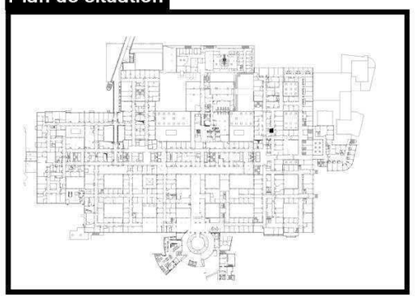

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

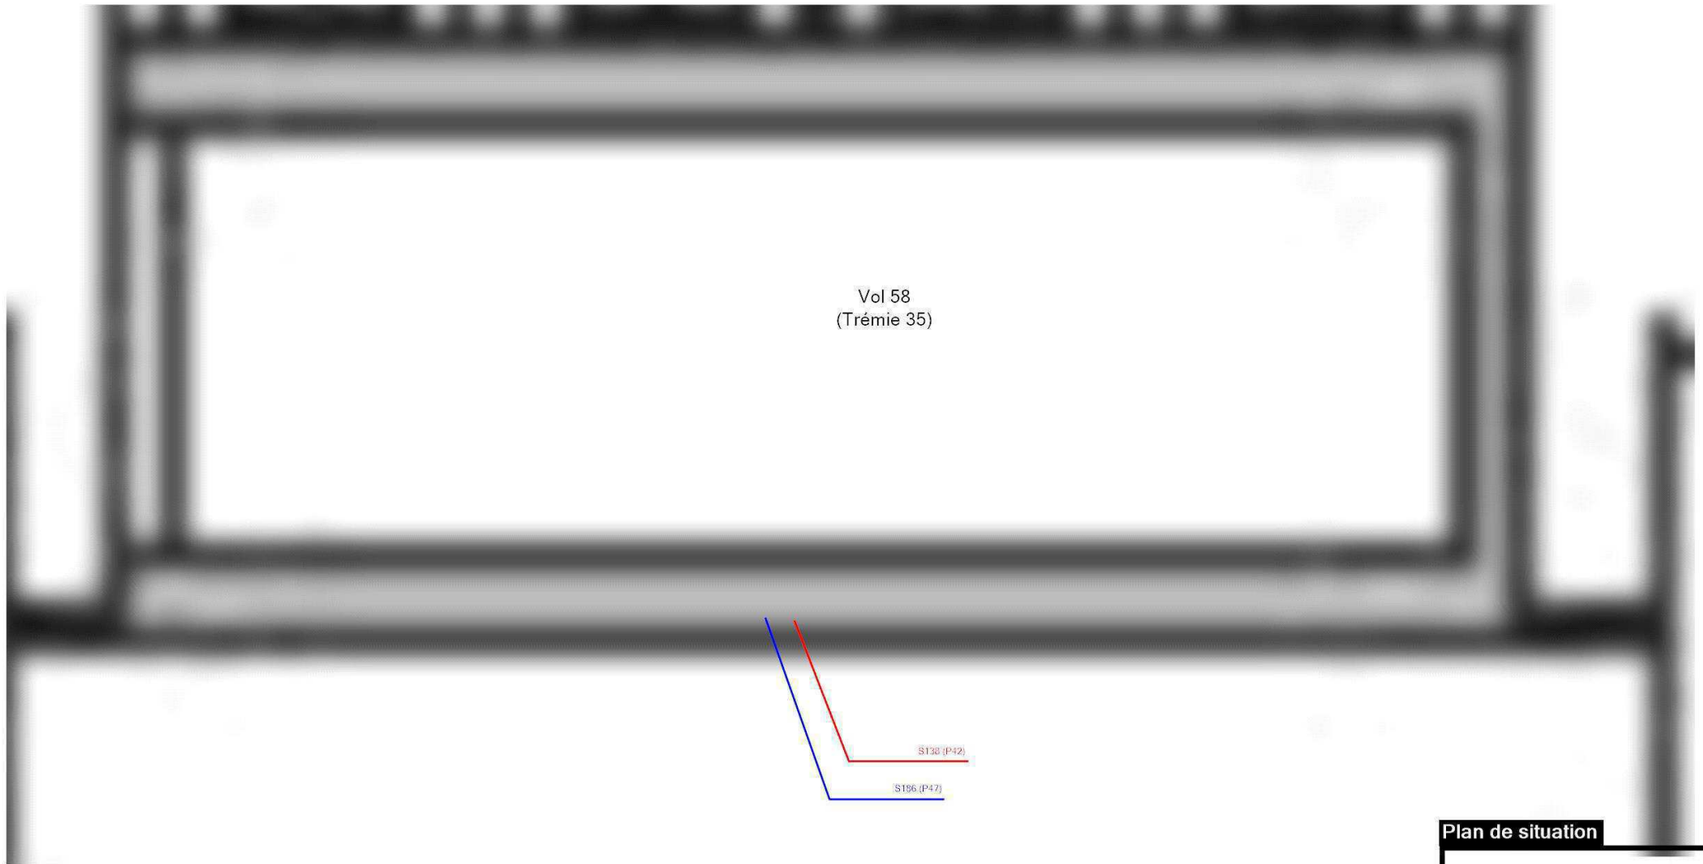

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

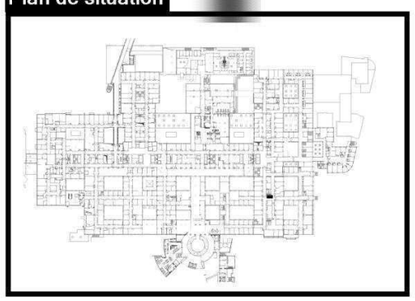

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

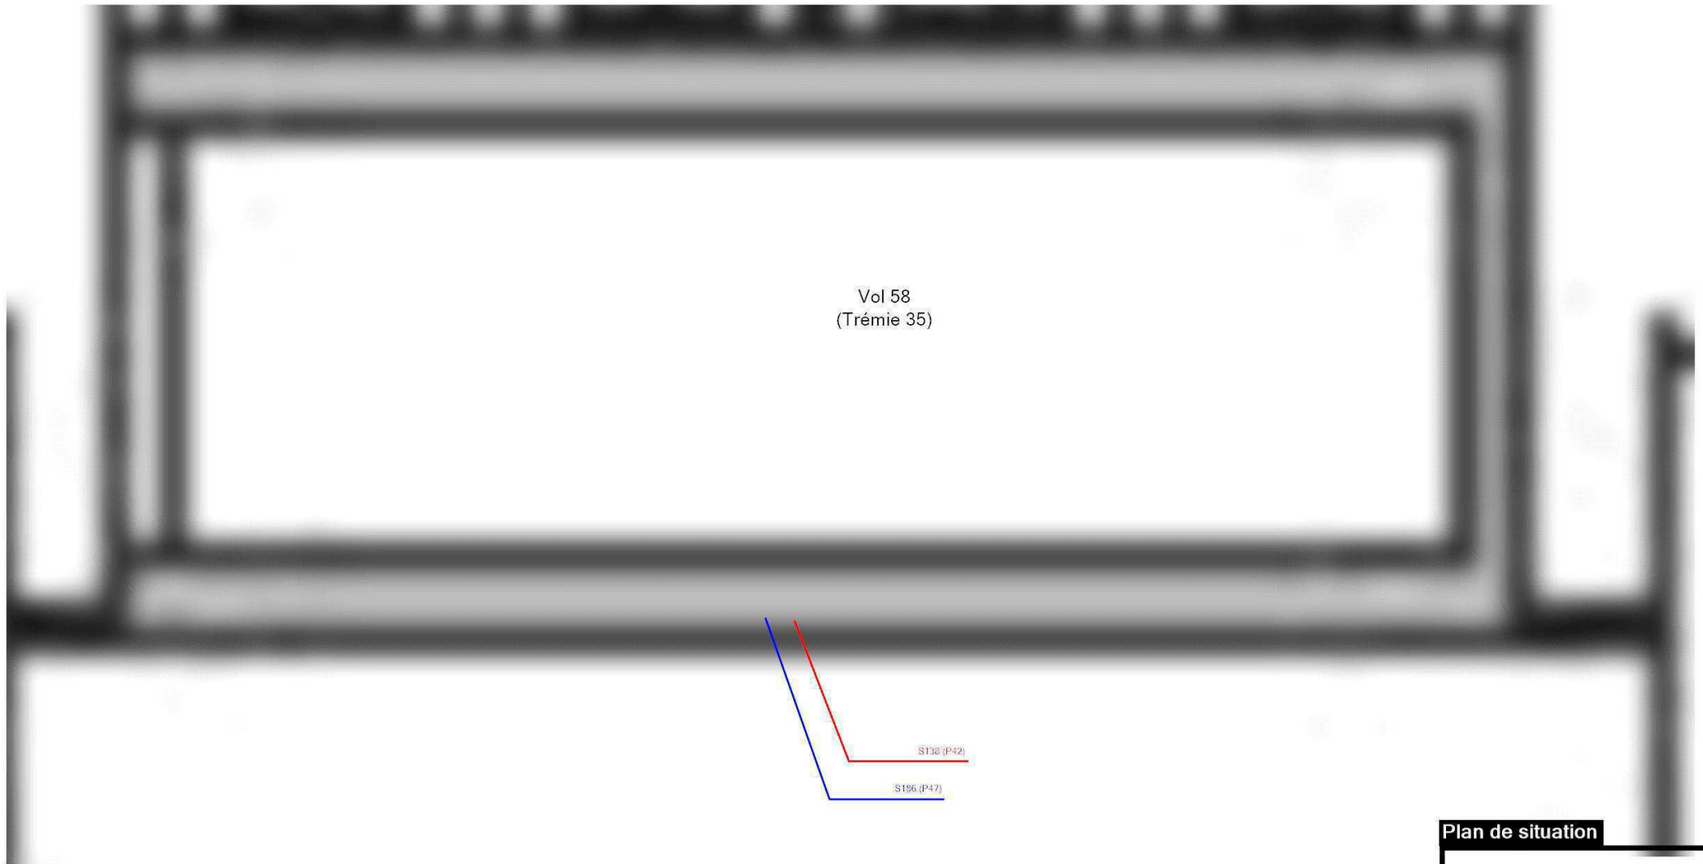

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

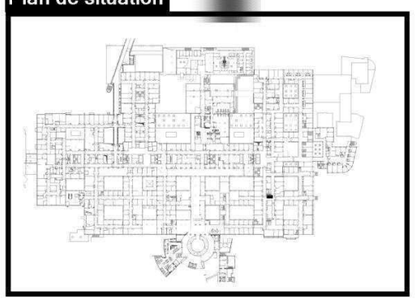

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

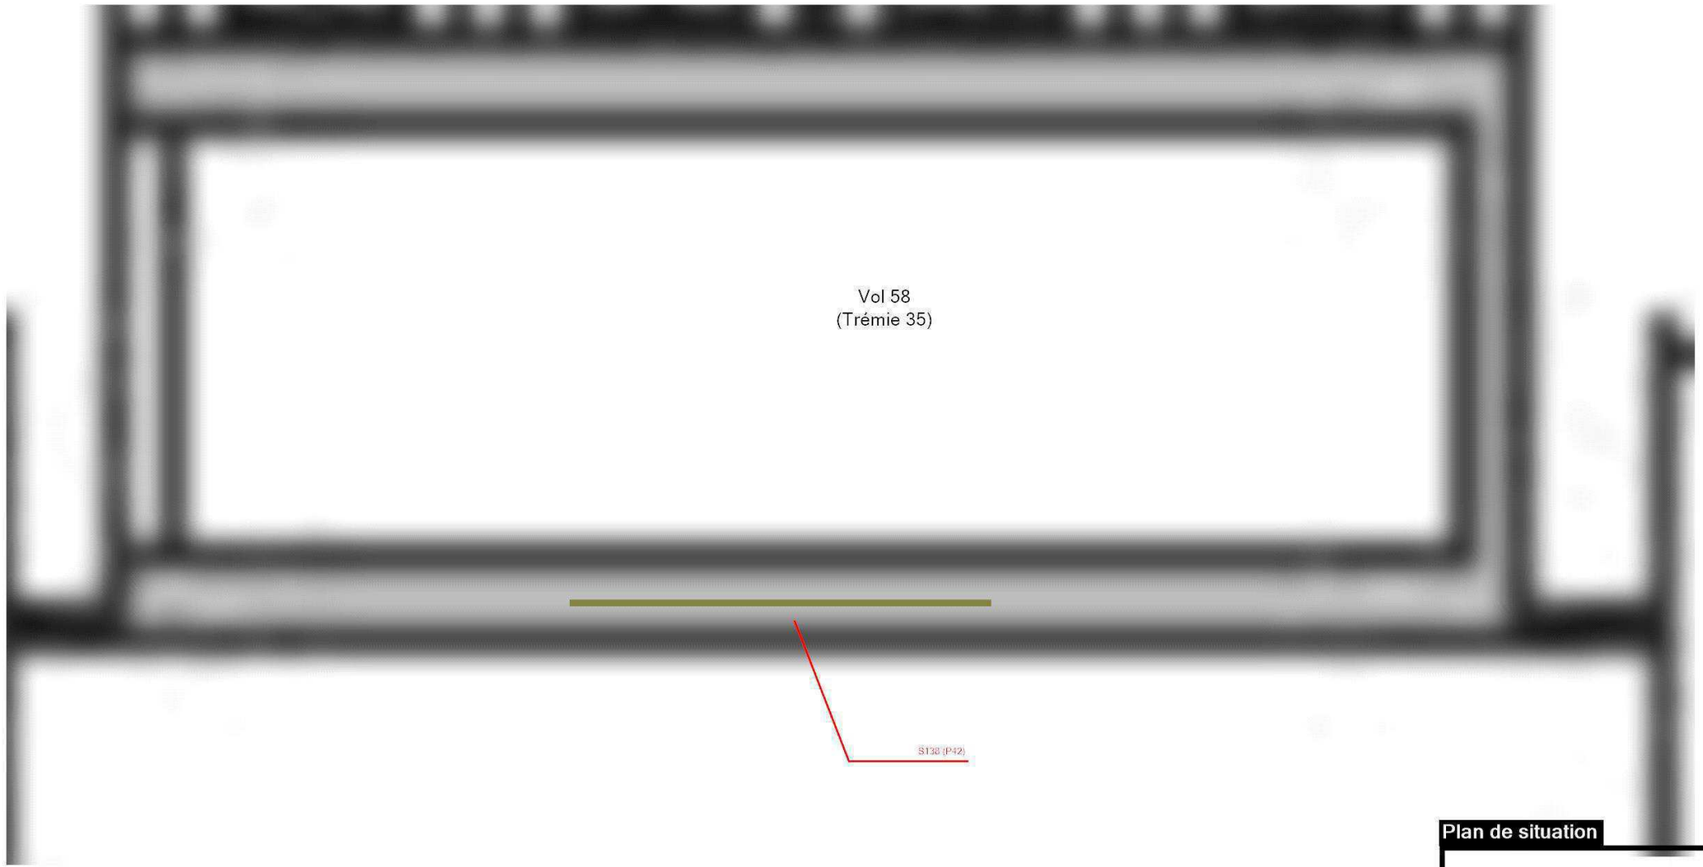

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

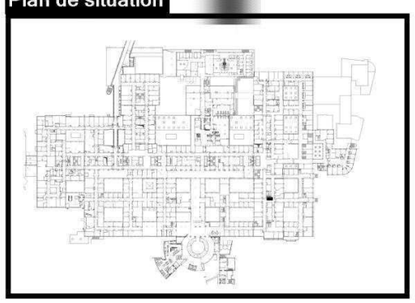

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ENVIRONNEMENT	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

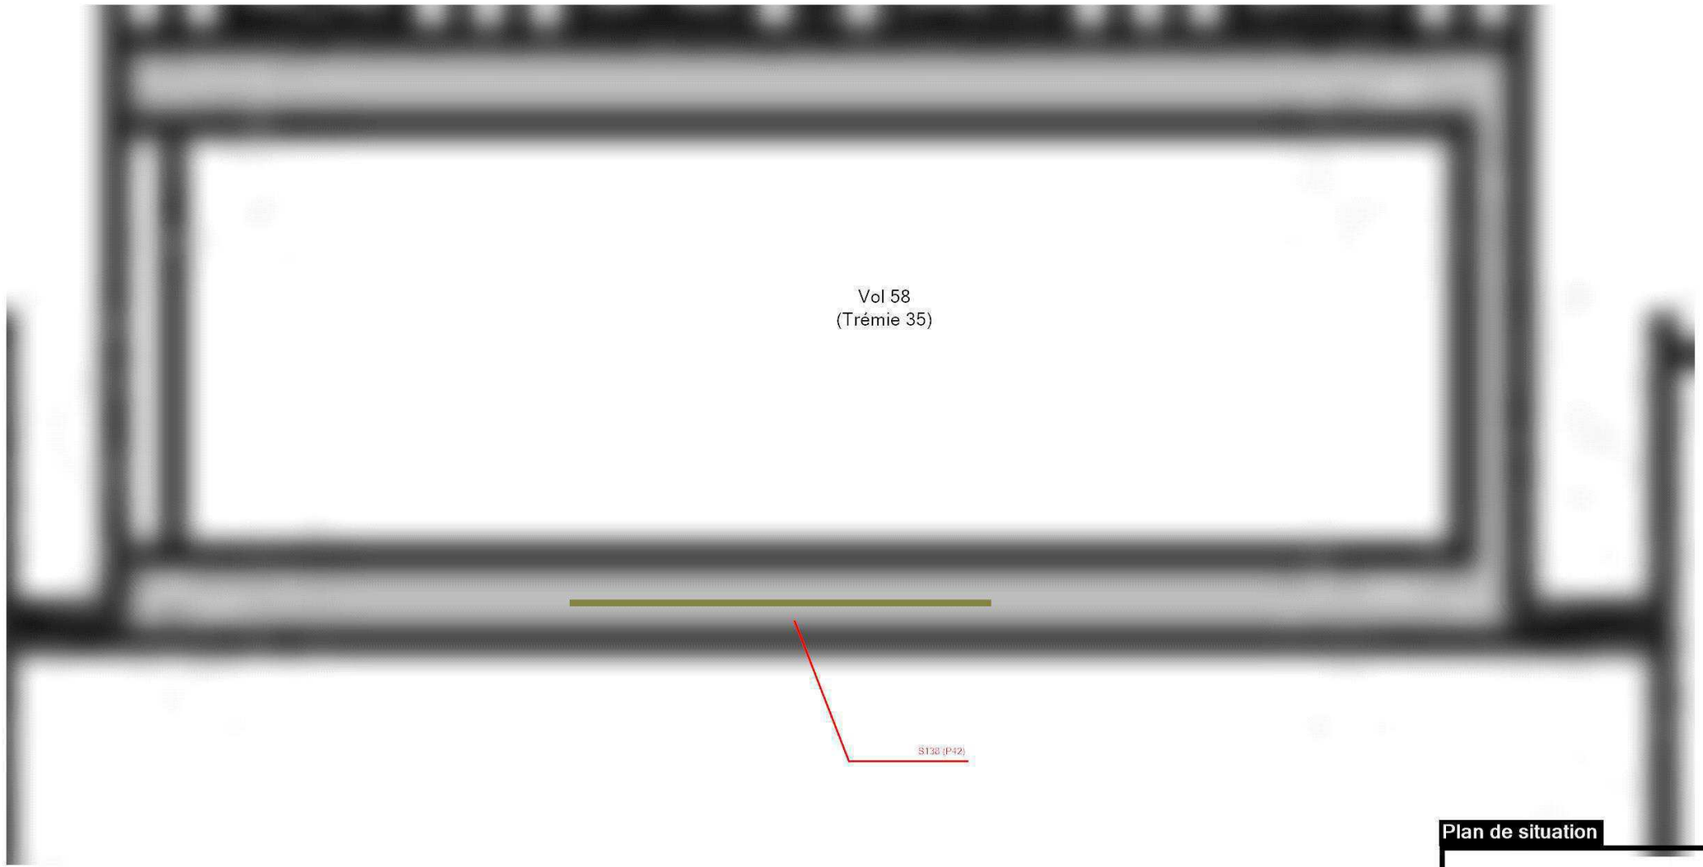

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

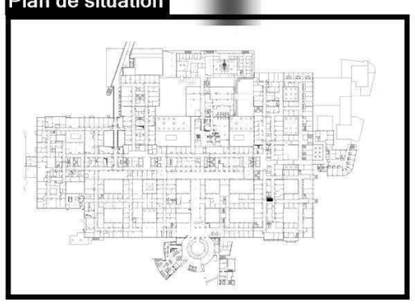

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

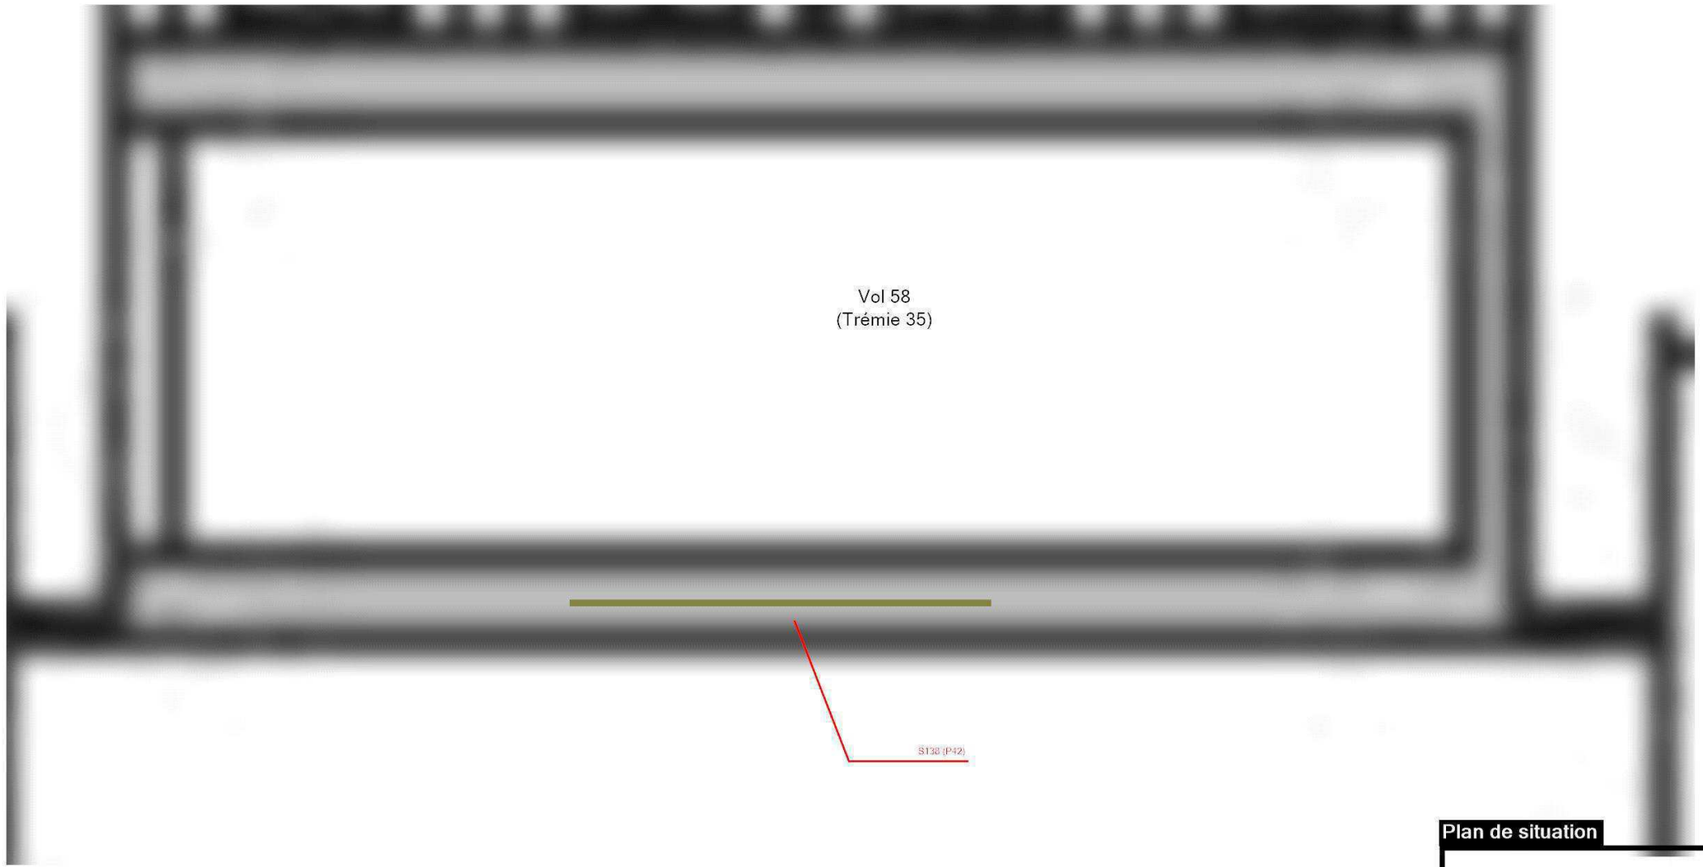

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

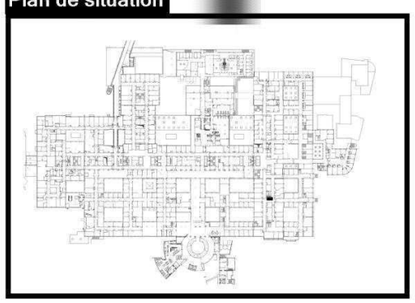

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ENVIRONNEMENT	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

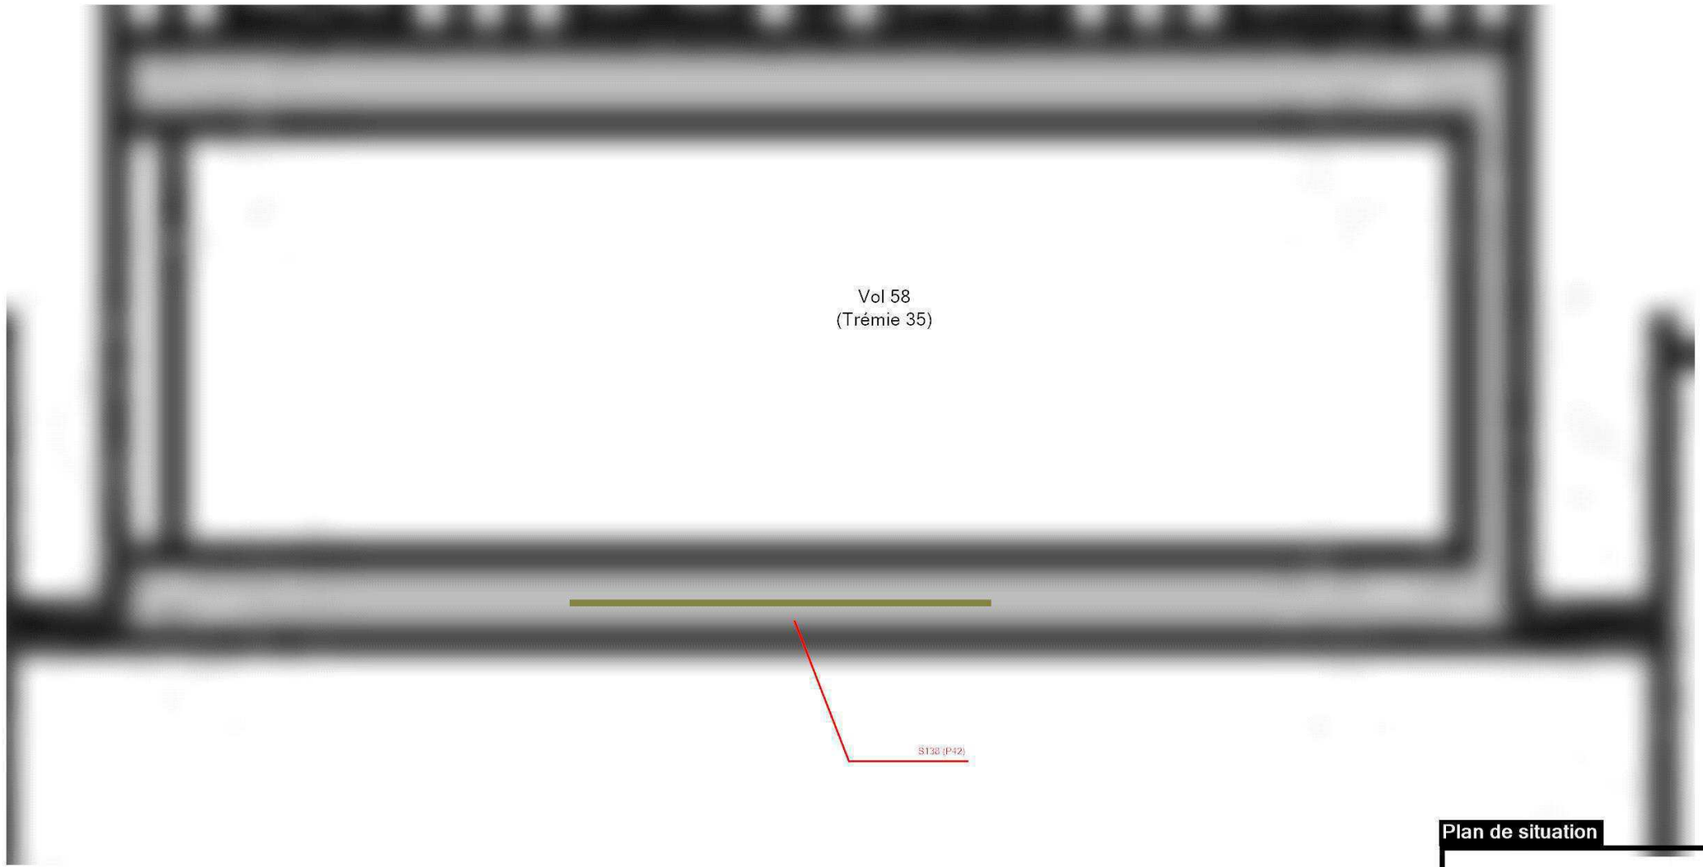

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

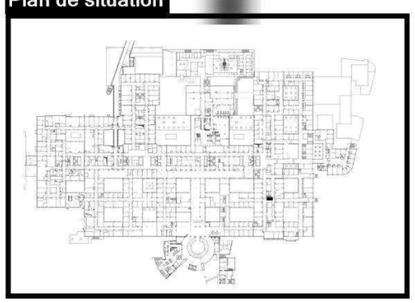

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ENVIRONNEMENT	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

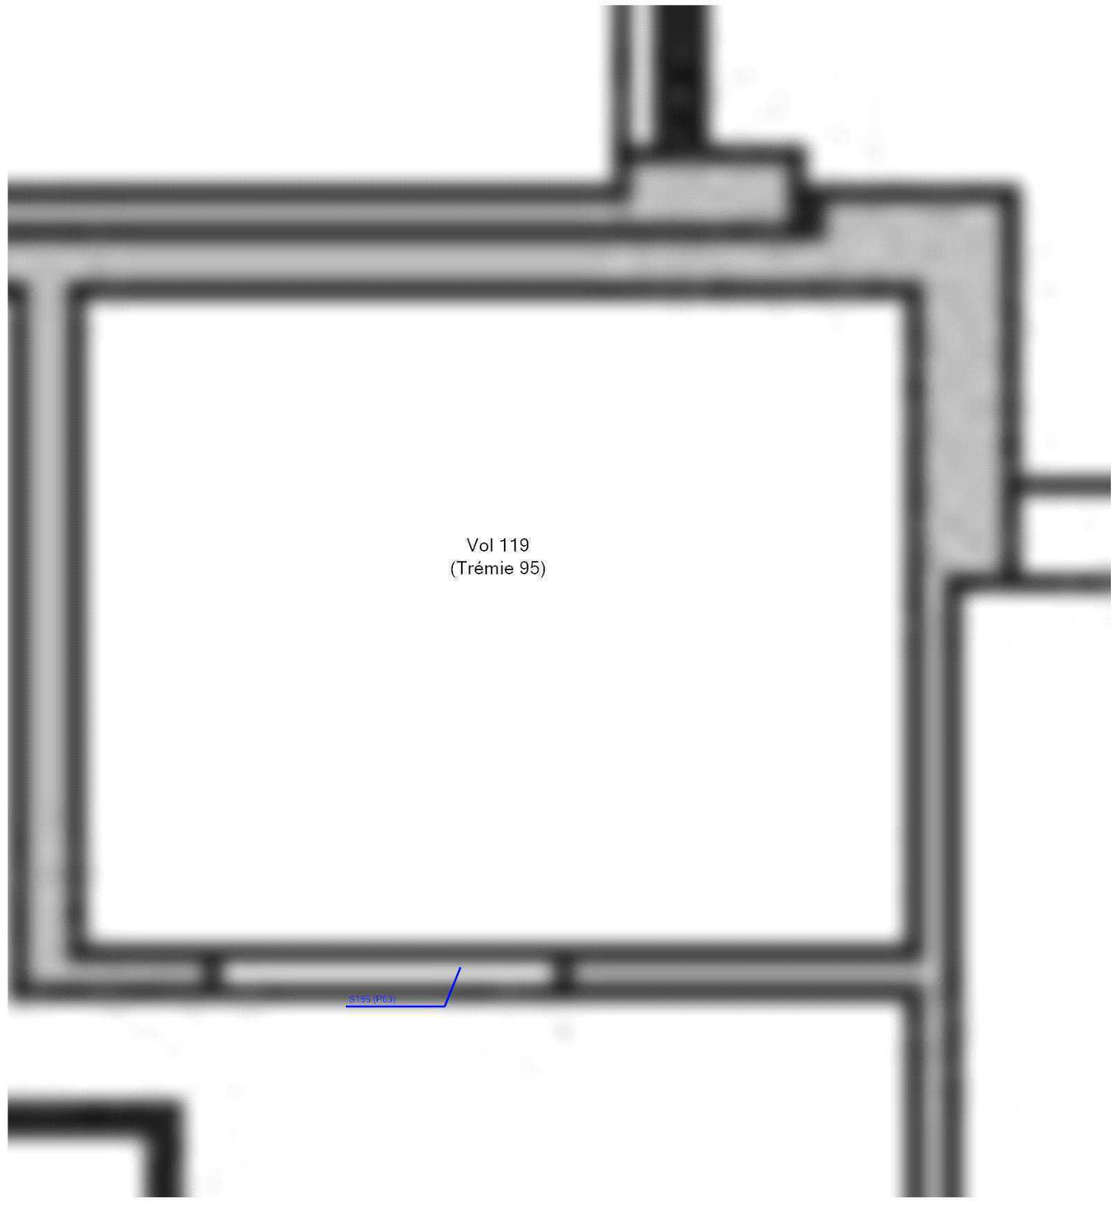

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

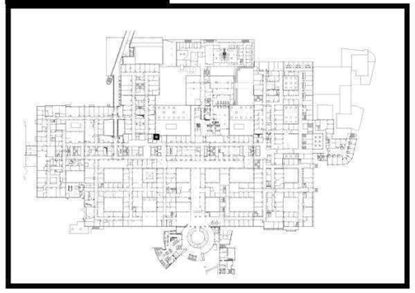

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

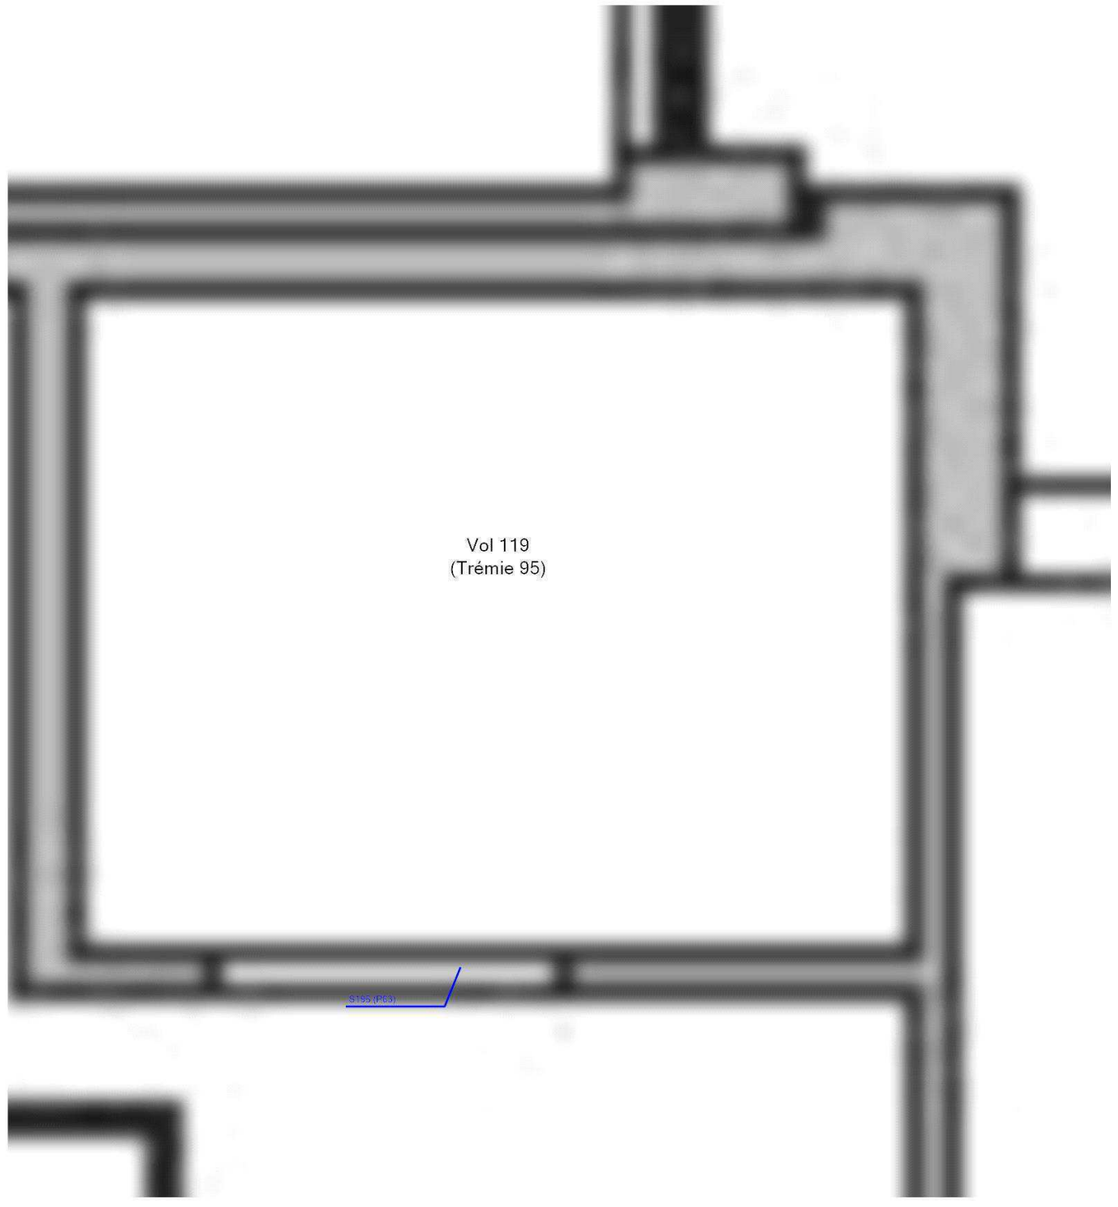

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

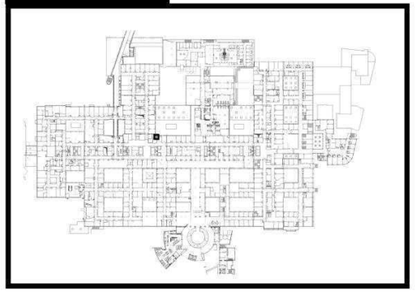

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

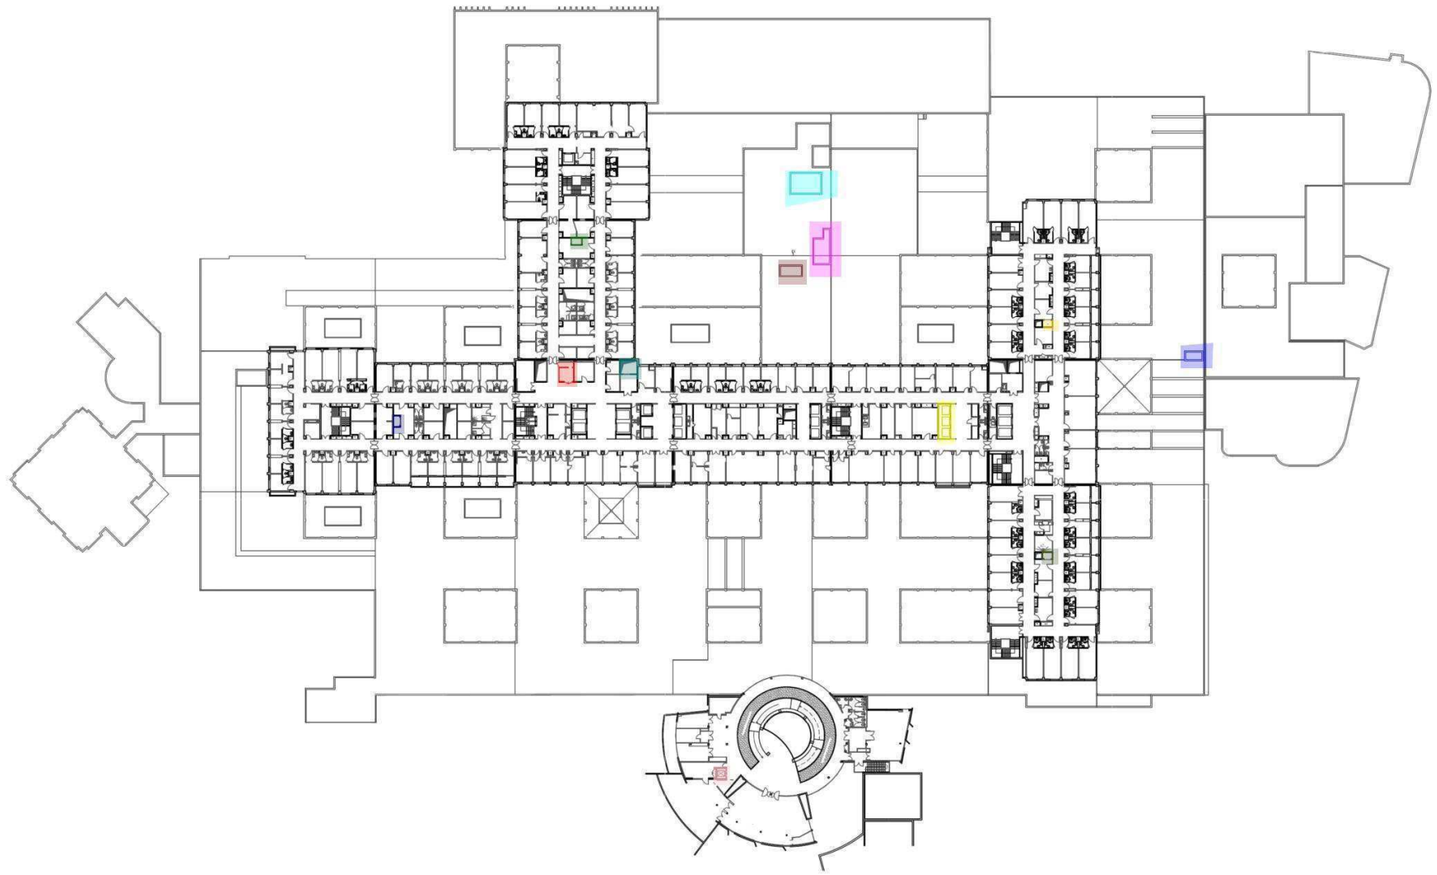


Légende	
	Machinerie ascenseur 20
	Machinerie F
	Ascenseur D
	S2
	Ascenseur 3
	S7
	S6
	S5
	S1
	S3
	S4
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

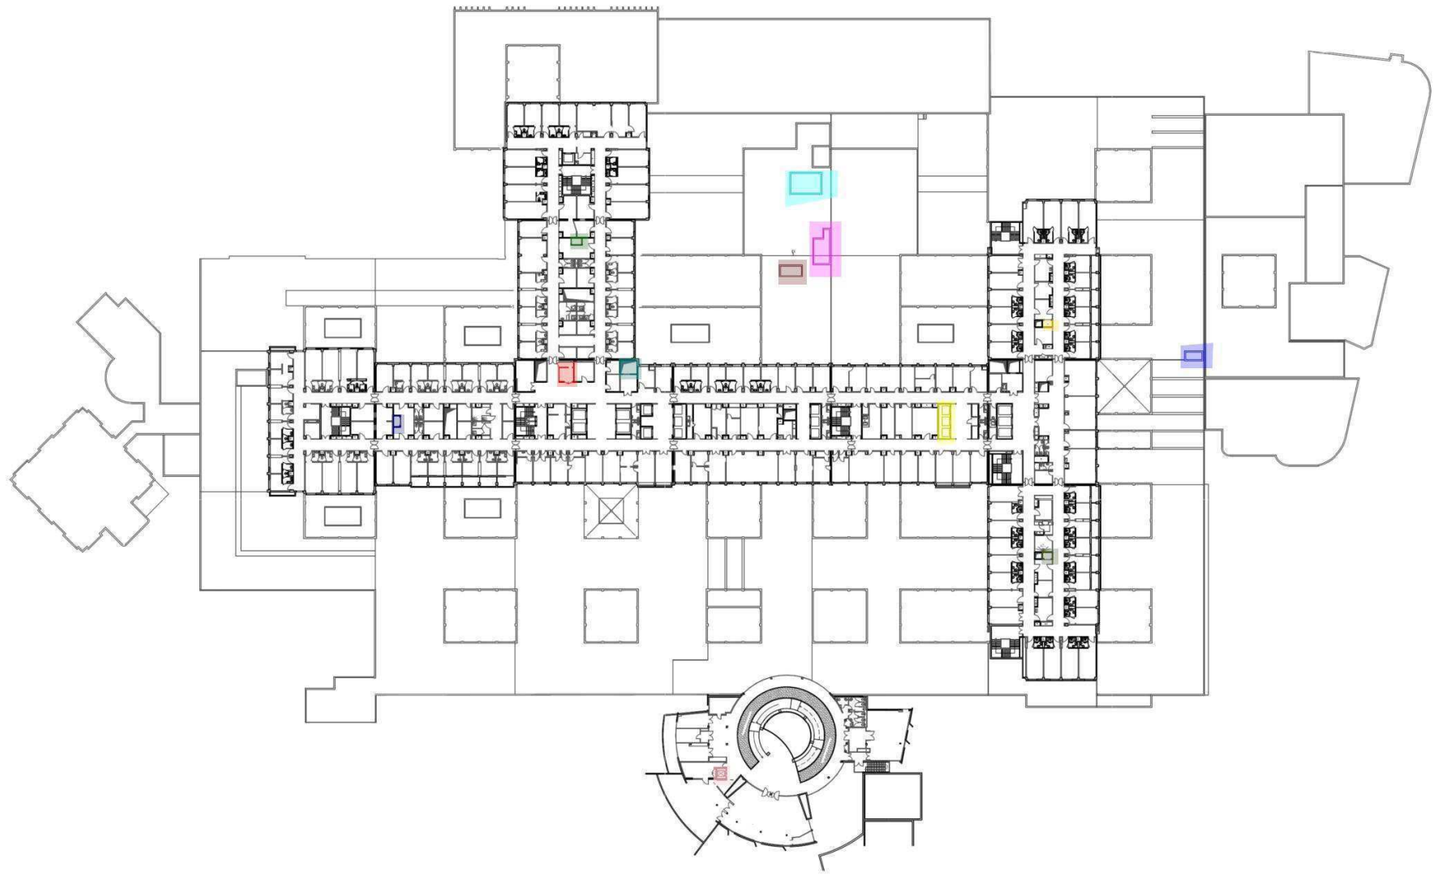


Légende	
	Machinerie ascenseur 20
	Machinerie F
	Ascenseur D
	S2
	Ascenseur 3
	S7
	S6
	S5
	S1
	S3
	S4
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE ASCENSEUR 20 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

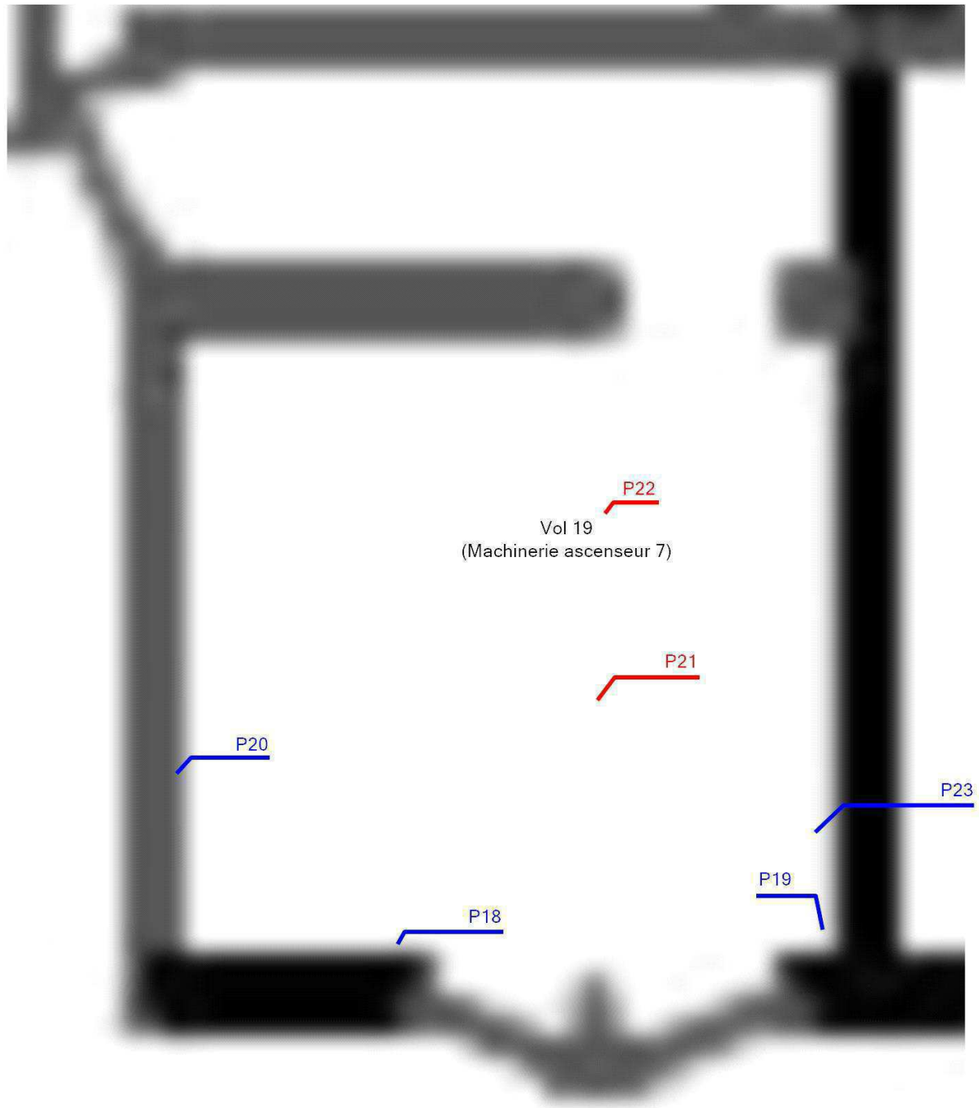

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

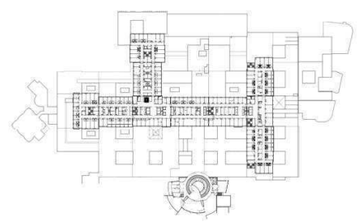

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE ASCENSEUR 20 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

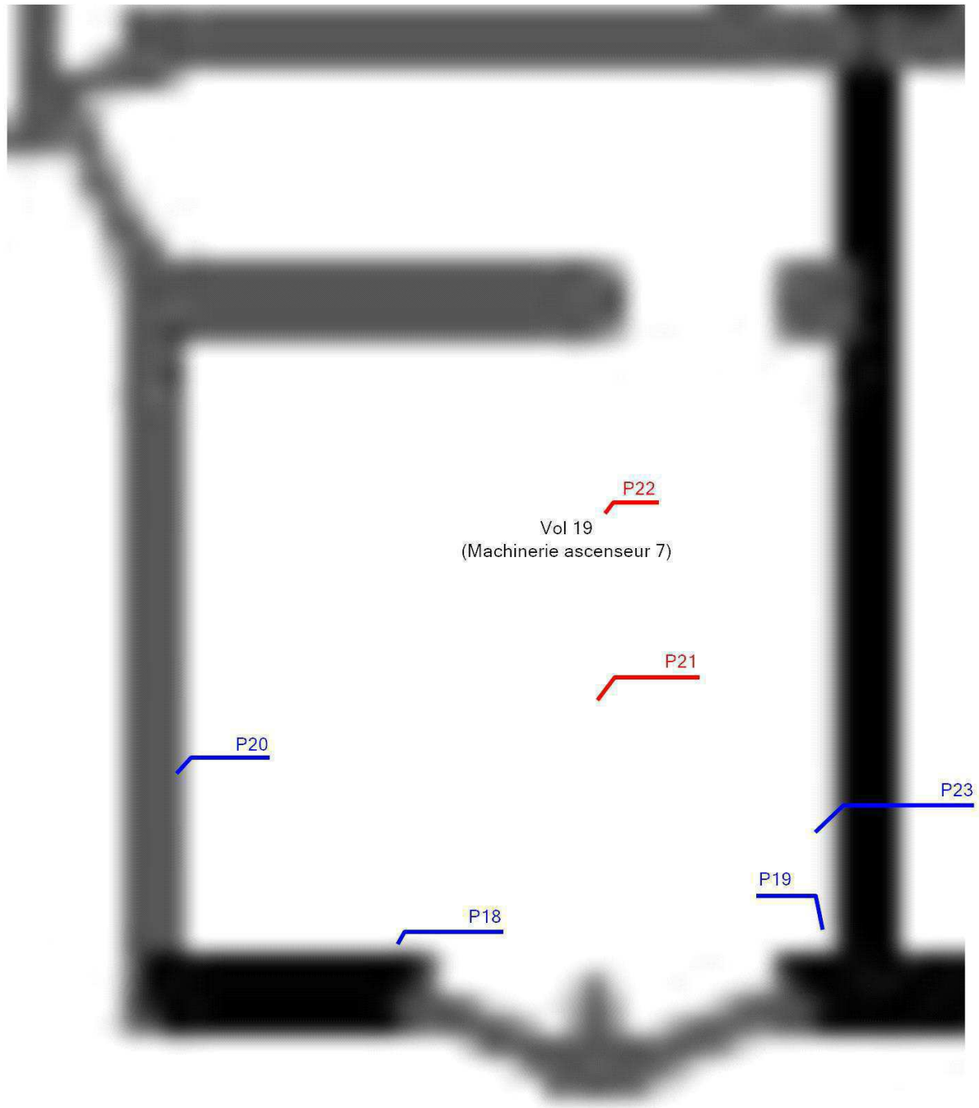

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

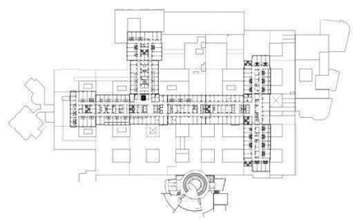

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE ASCENSEUR 20 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

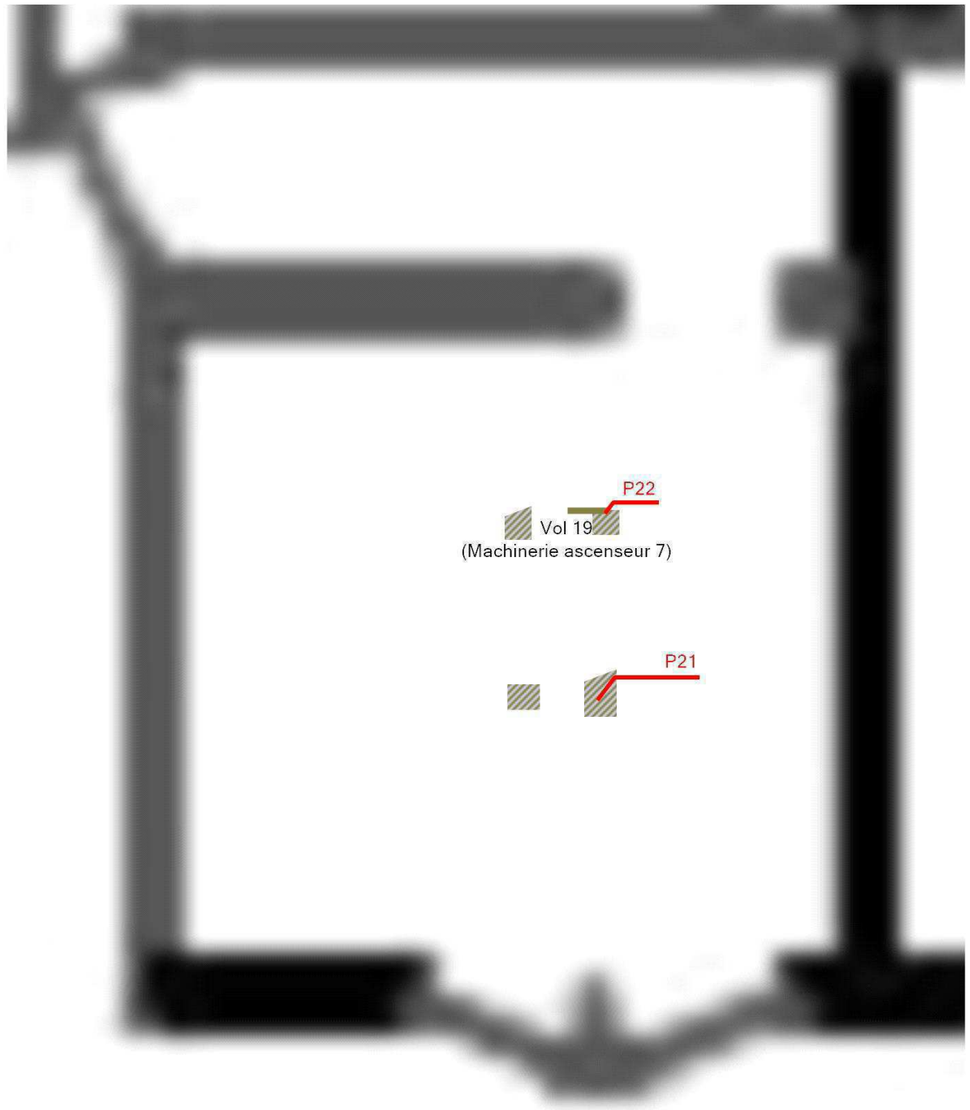

Légende	
	P22 : Frein
	P21 : Tampon


Plan de situation

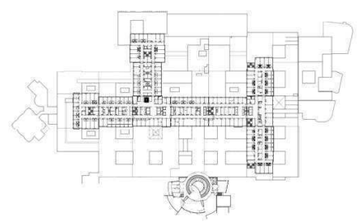

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE ASCENSEUR 20 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

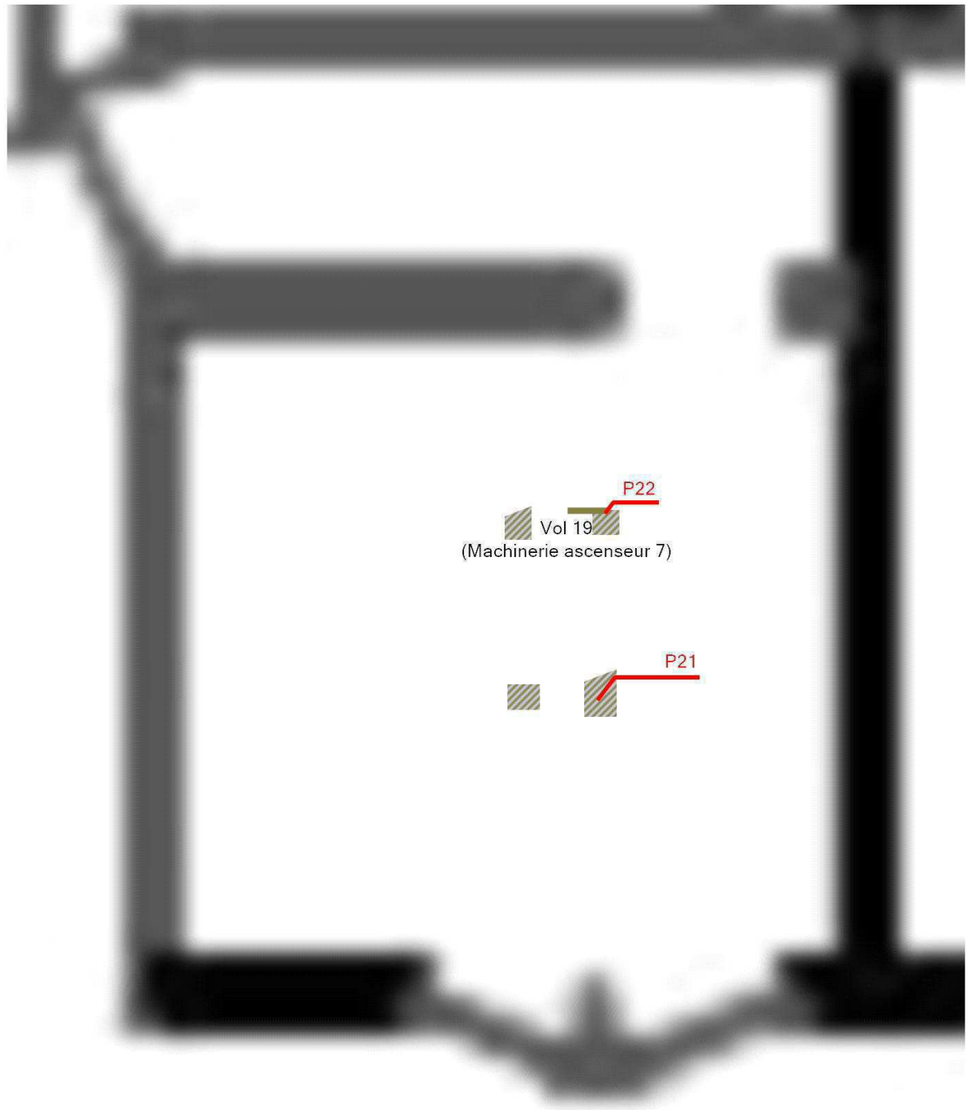

Légende	
	P22 : Frein
	P21 : Tampon


Plan de situation

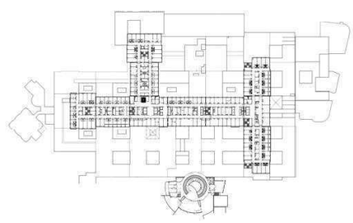

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE ASCENSEUR 20 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

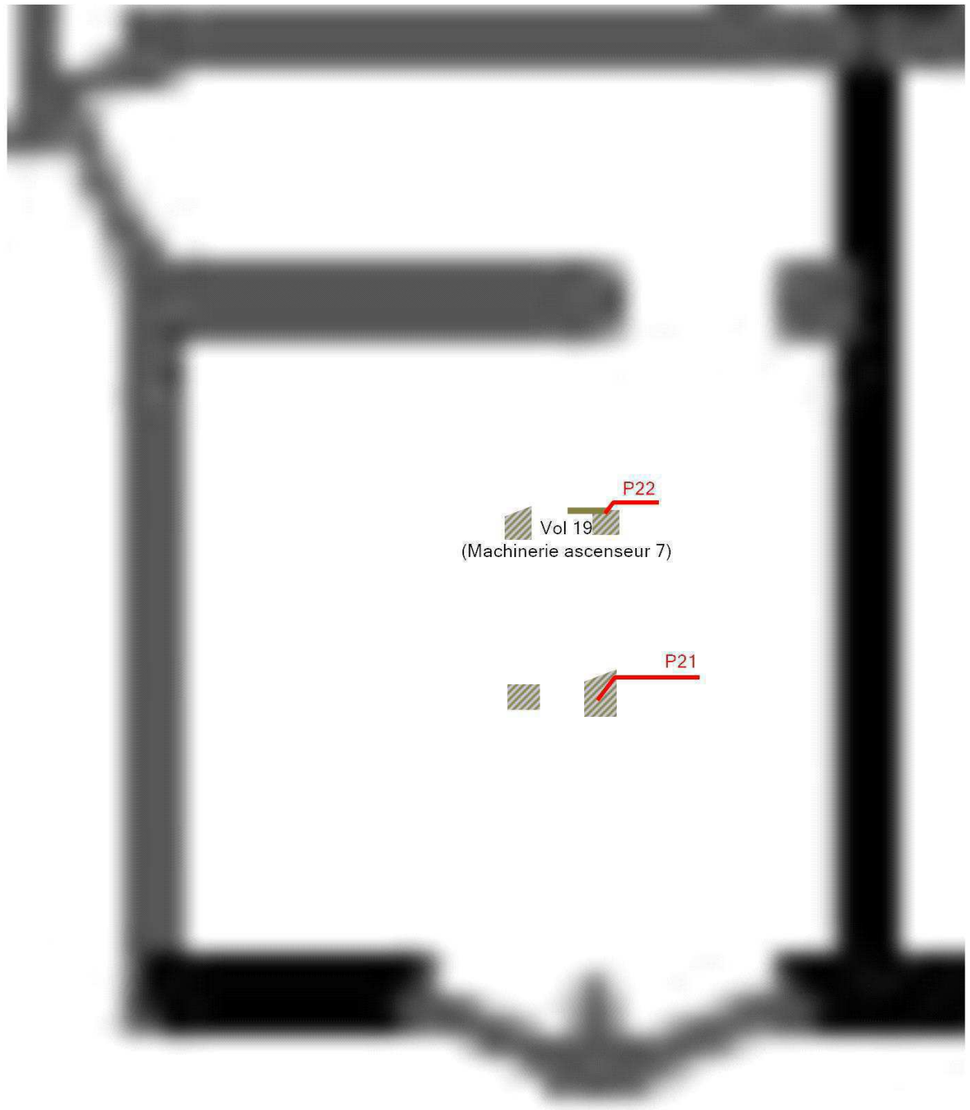

Légende	
	P22 : Frein
	P21 : Tampon


Plan de situation

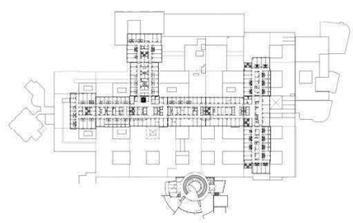

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE ASCENSEUR 20 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

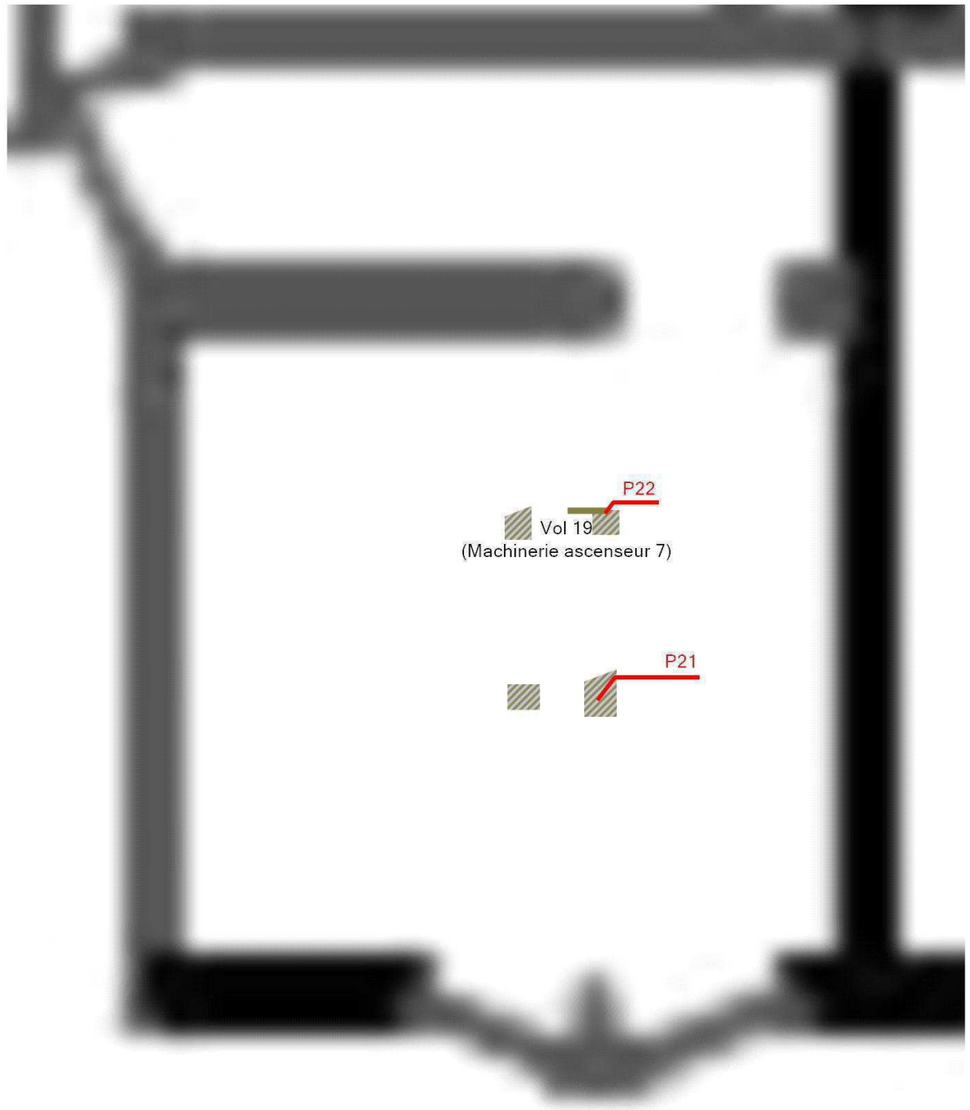

Légende	
	P22 : Frein
	P21 : Tampon


Plan de situation

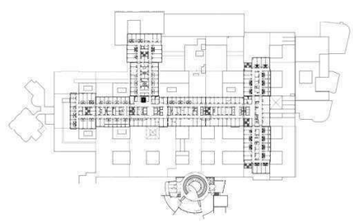

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE F - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

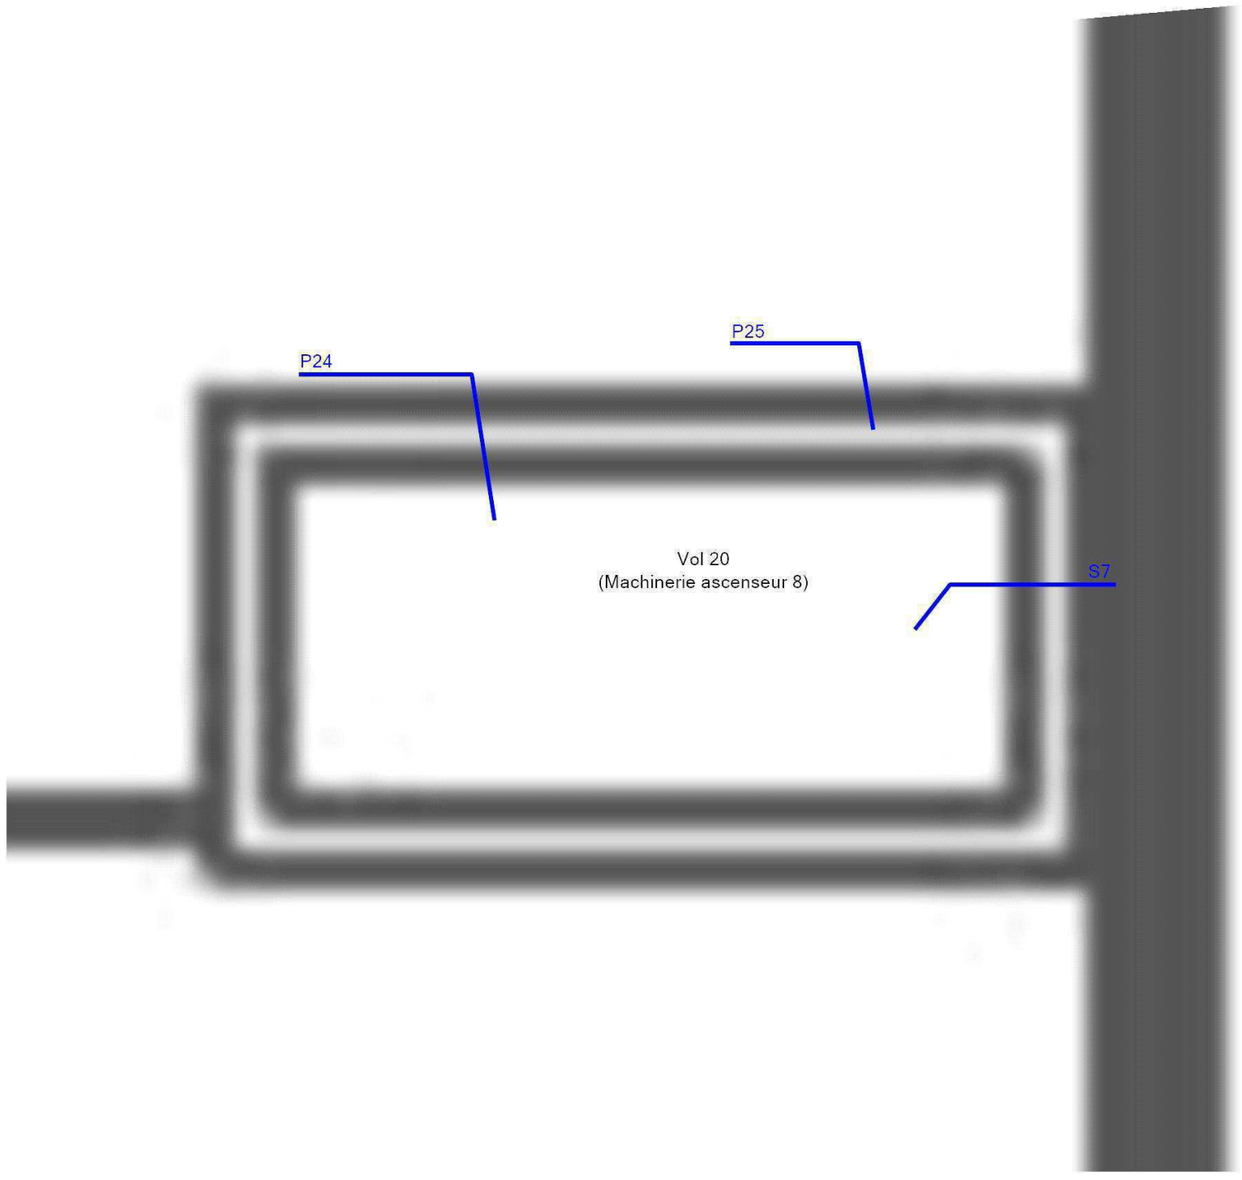

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

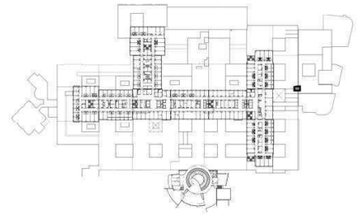

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE F - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

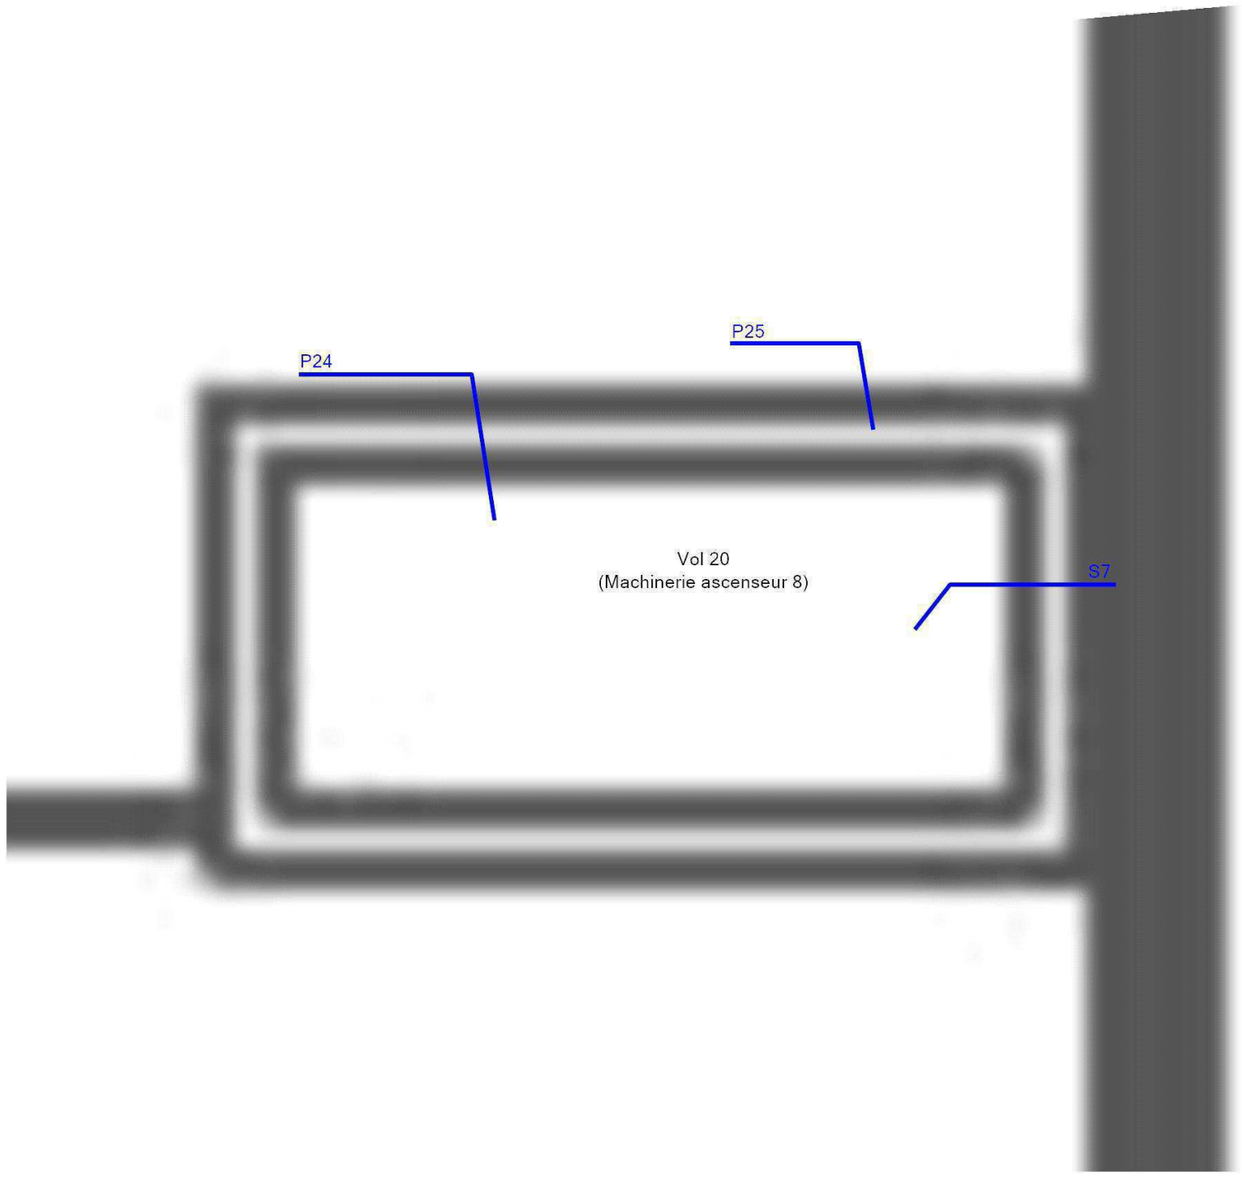

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

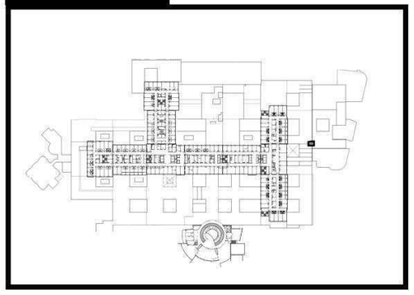

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

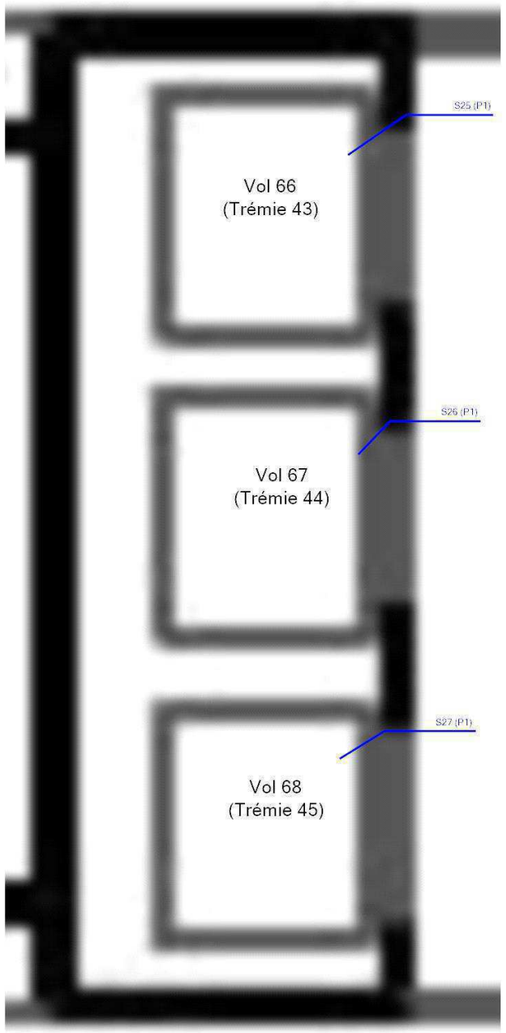

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

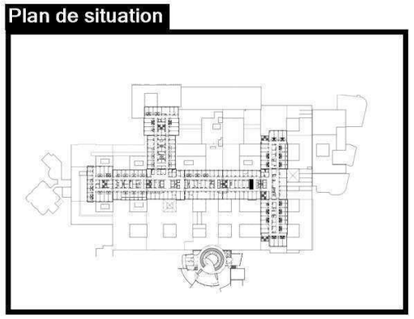


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

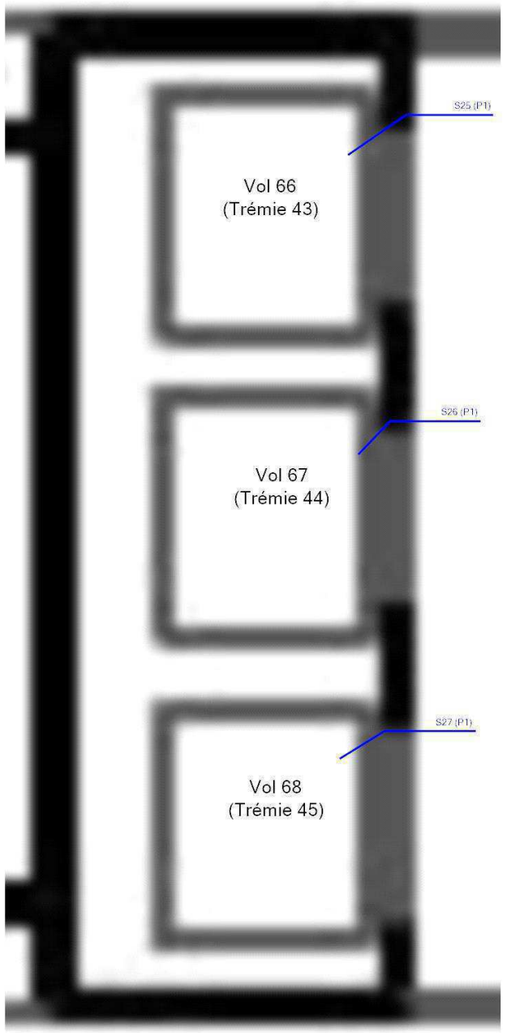

Plan de situation

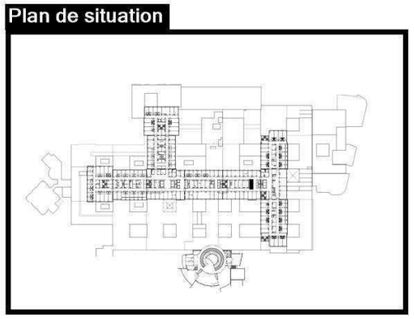


Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

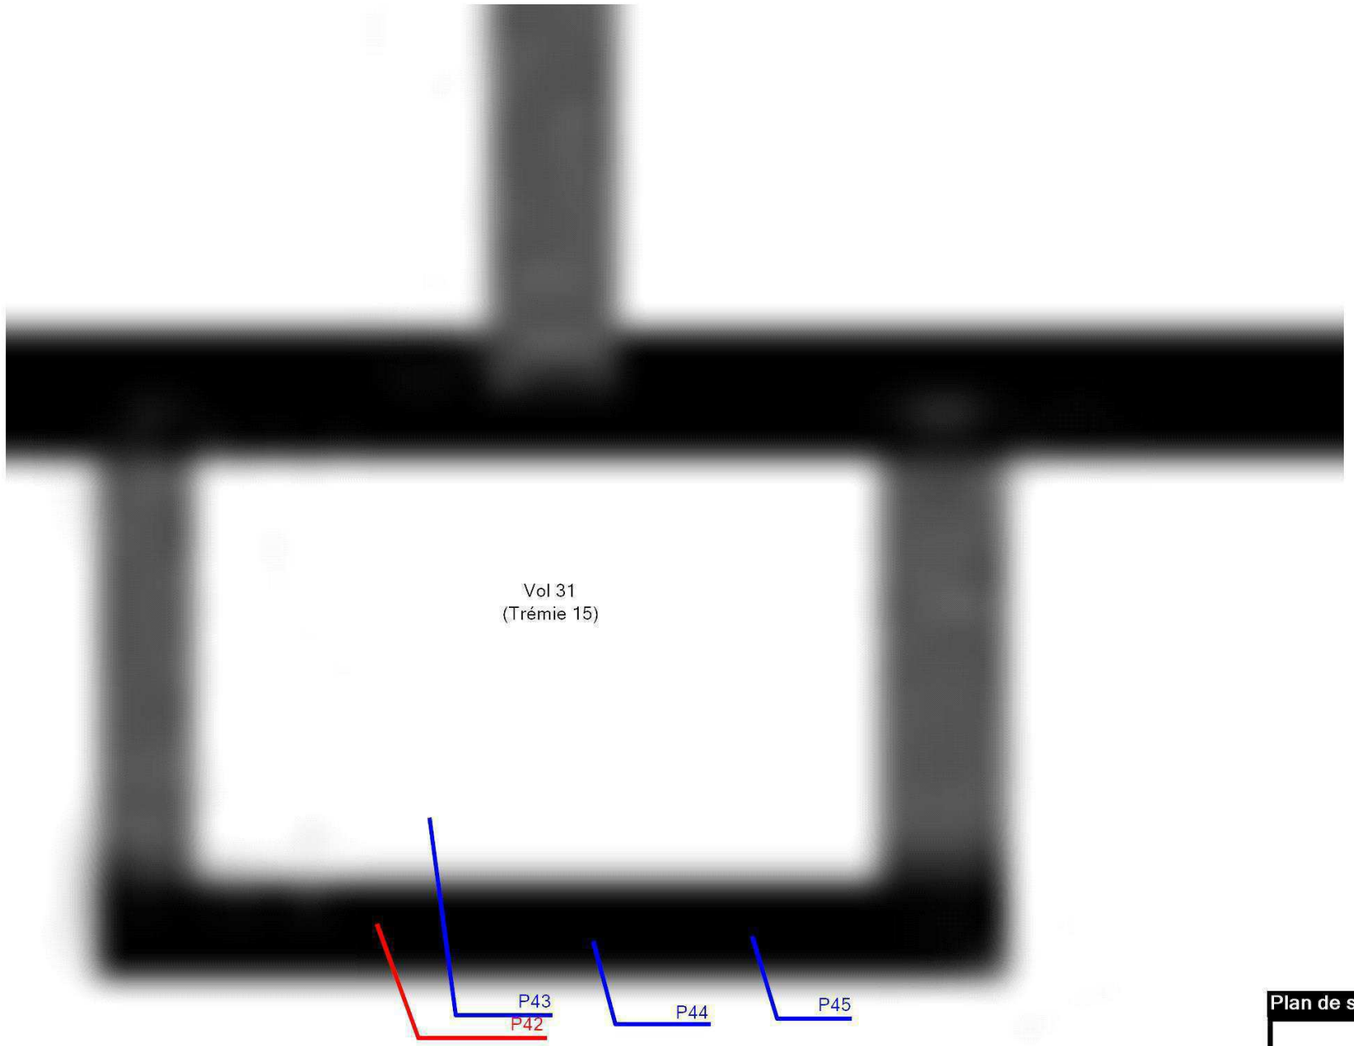

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

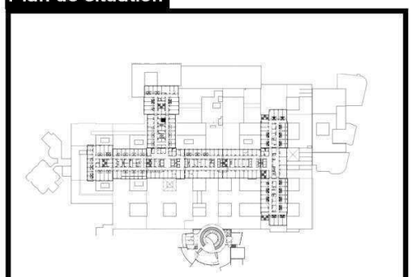

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

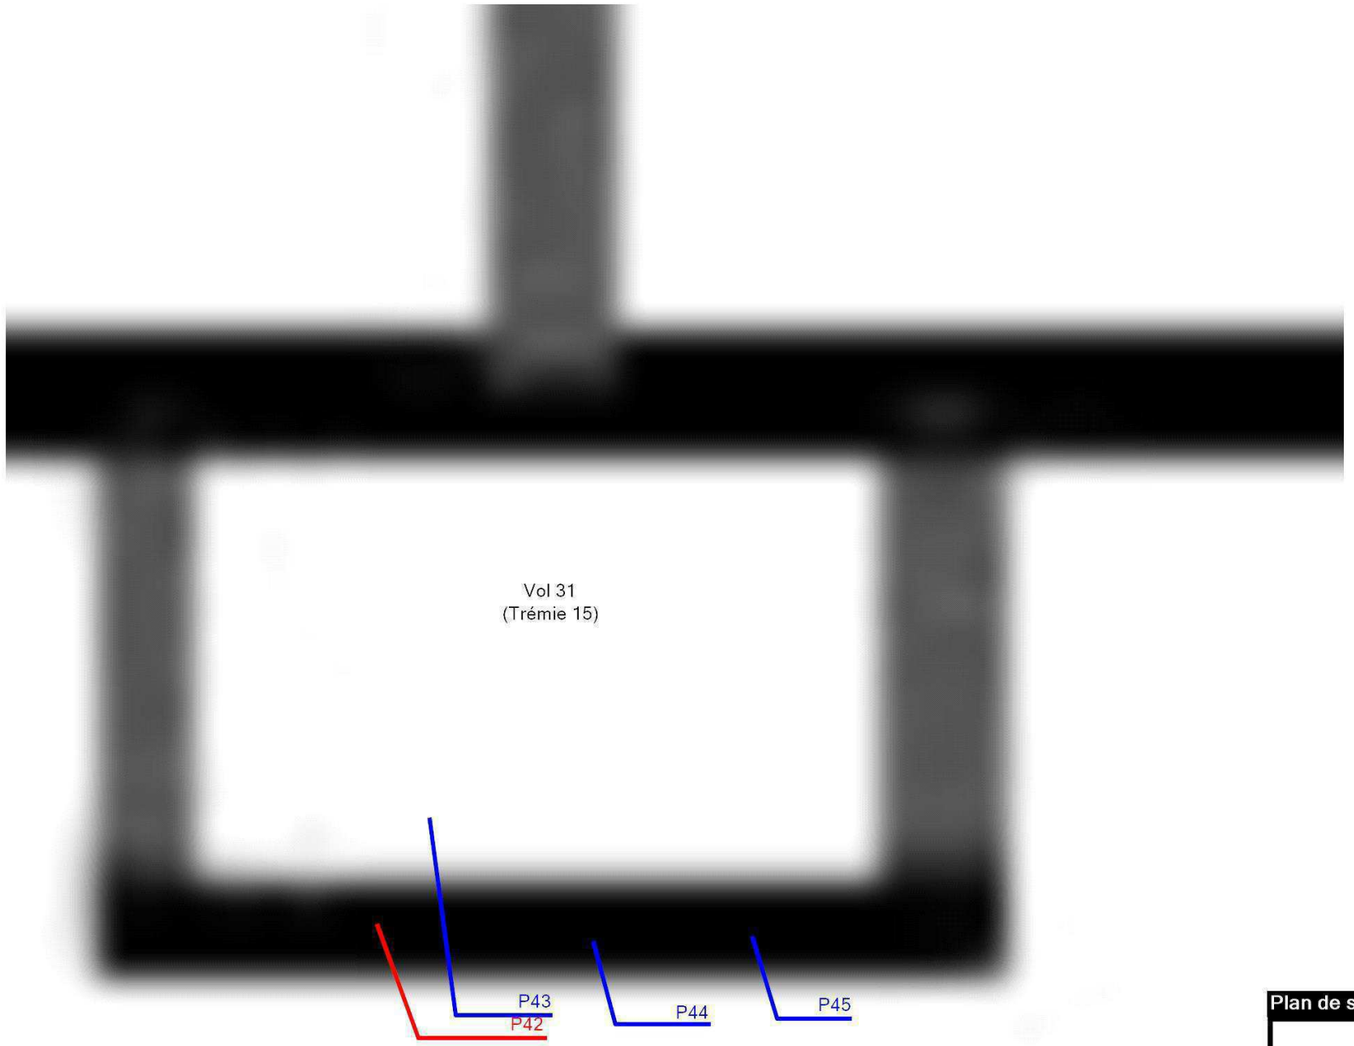

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

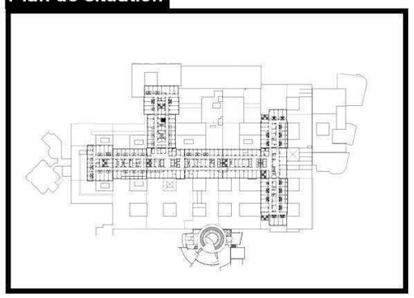

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

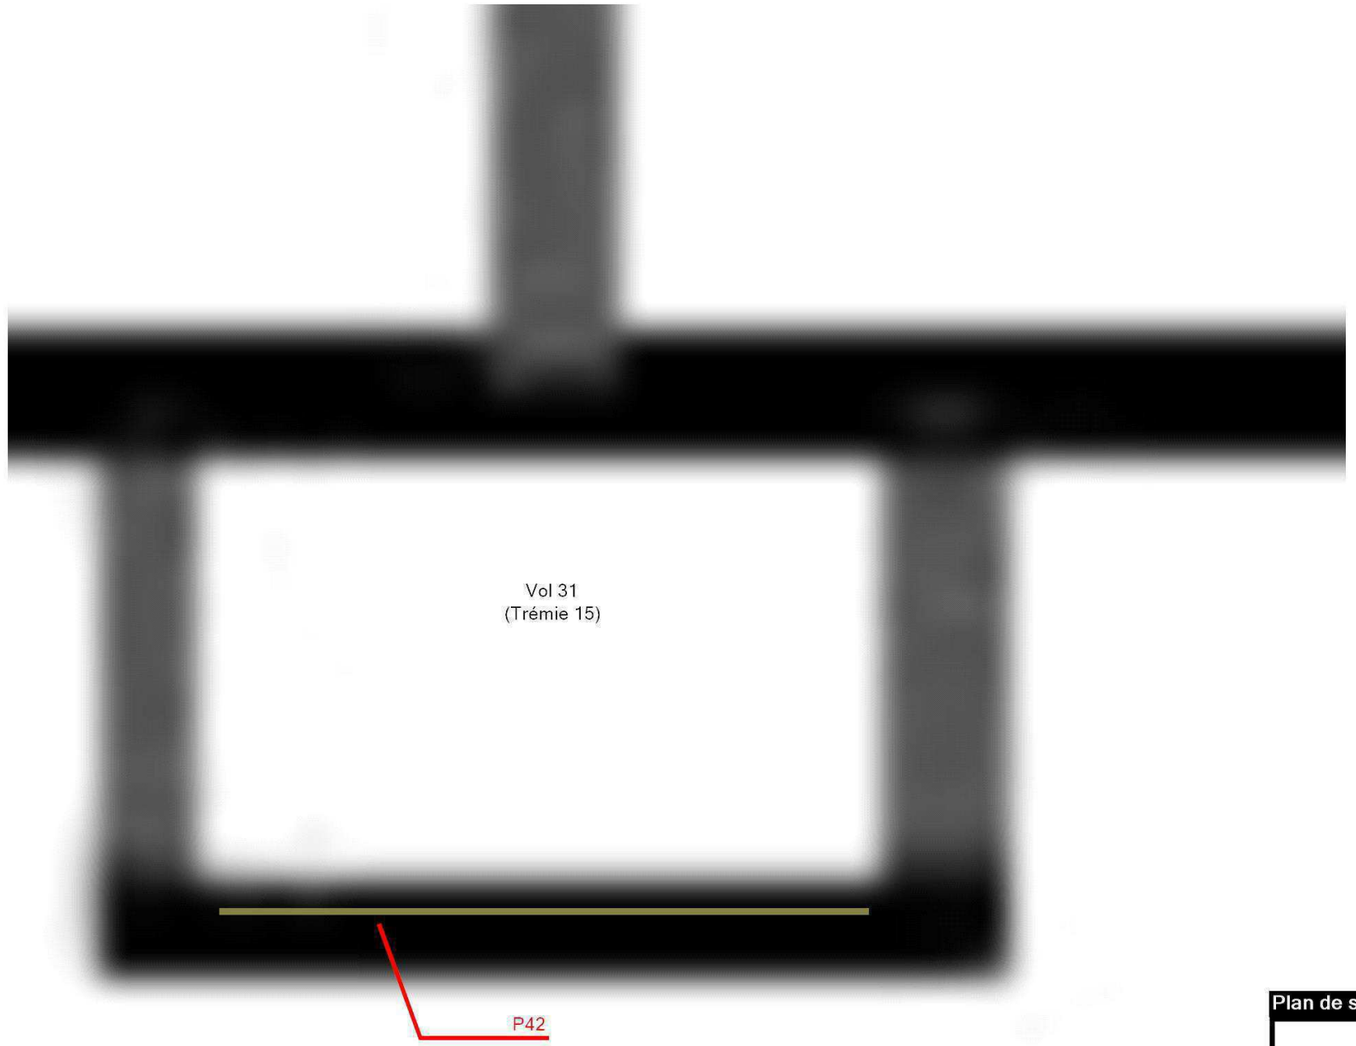

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

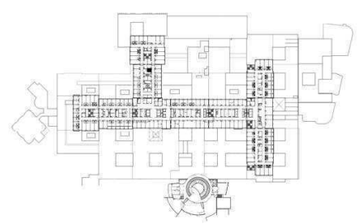

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

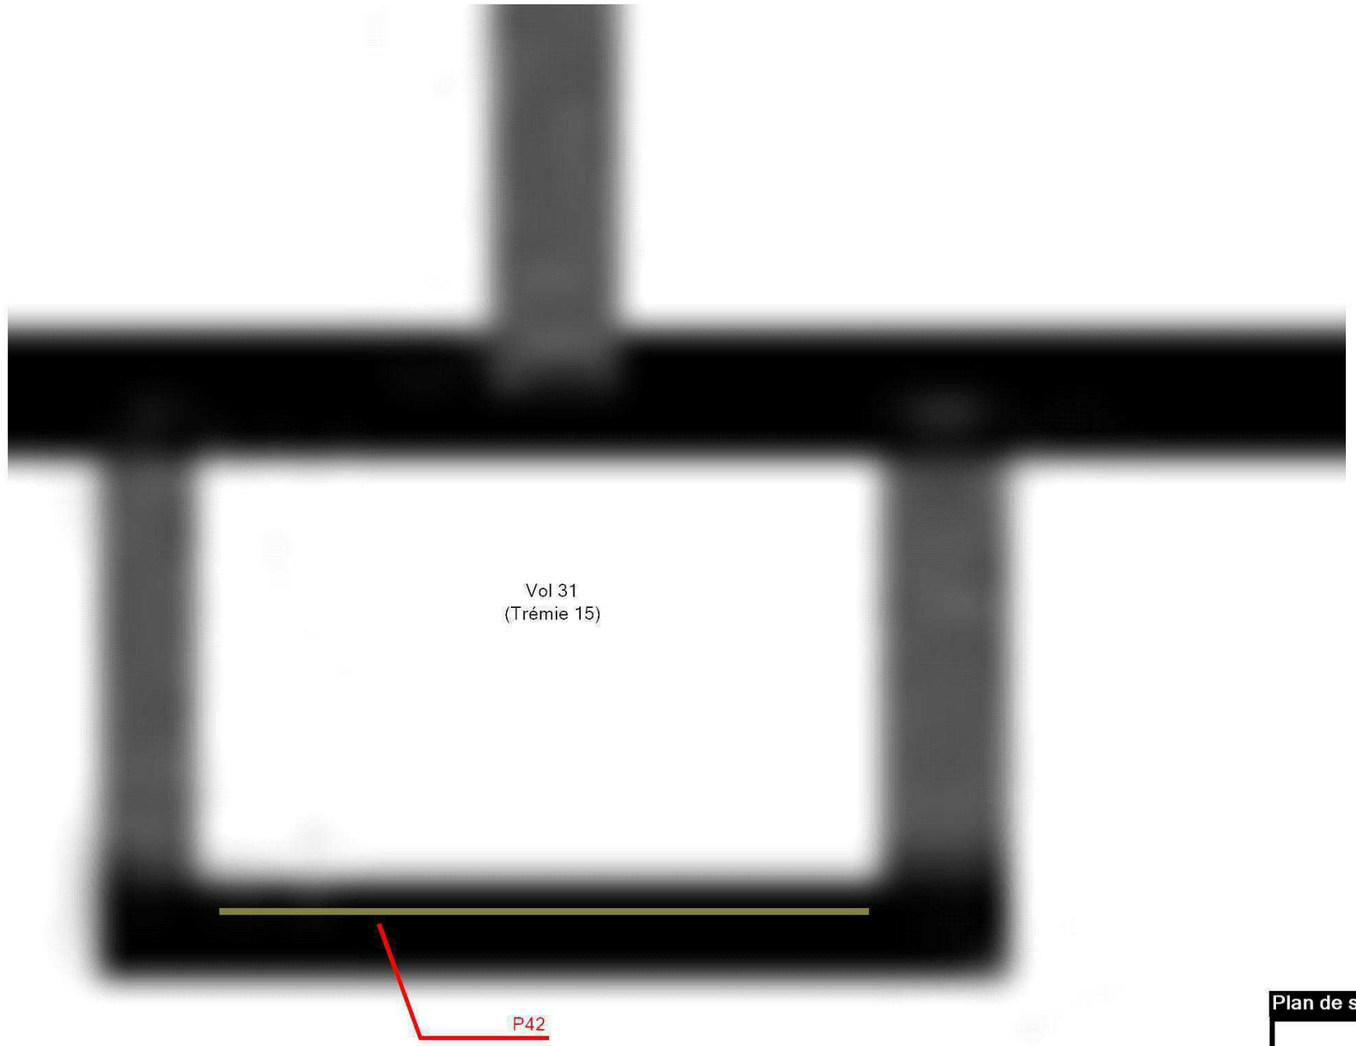

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

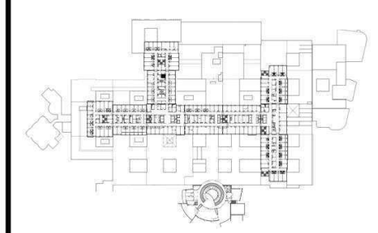

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

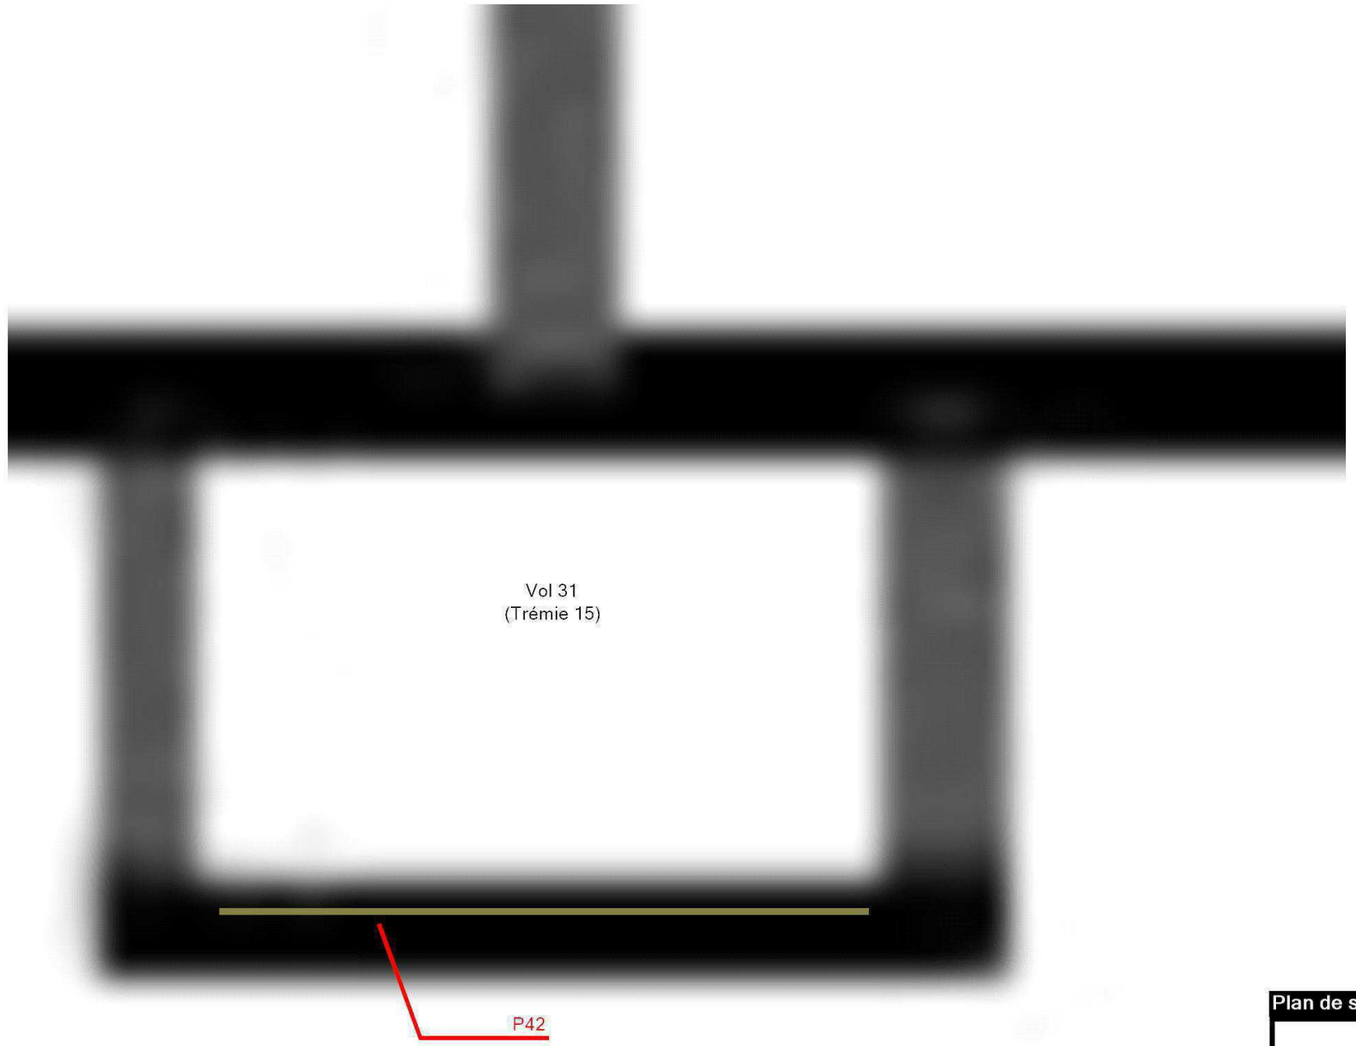

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

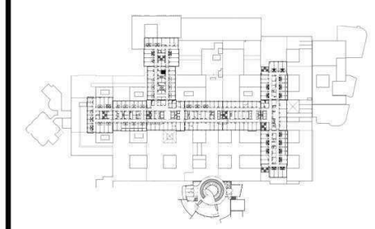

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

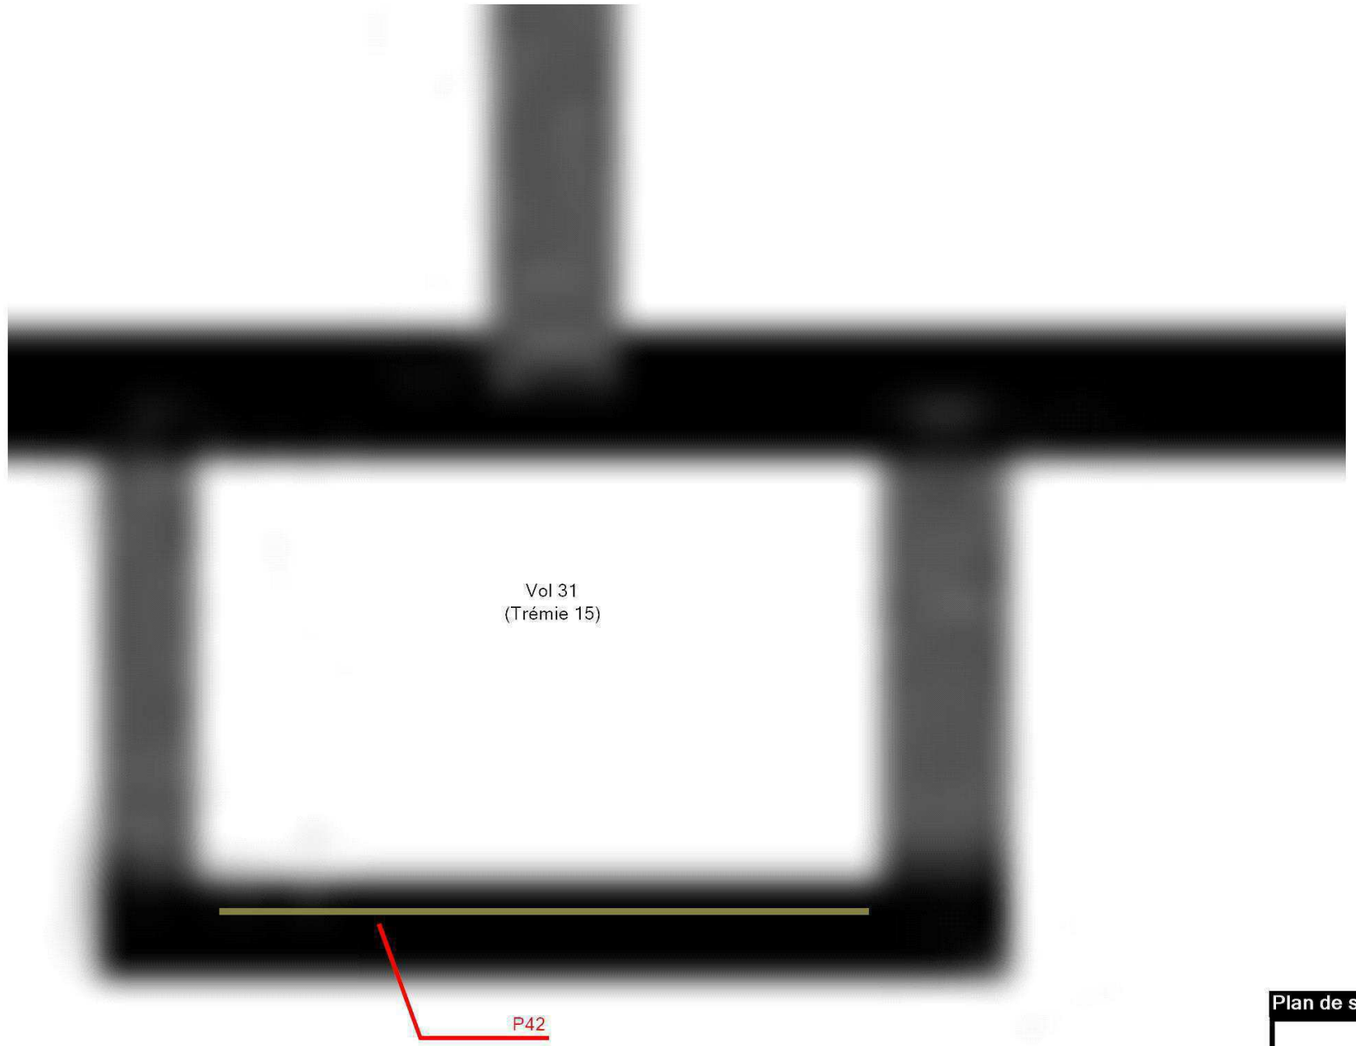

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

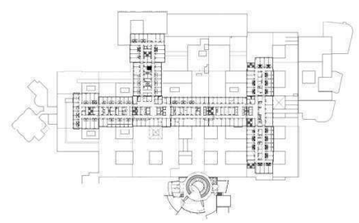

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - ASCENSEUR 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

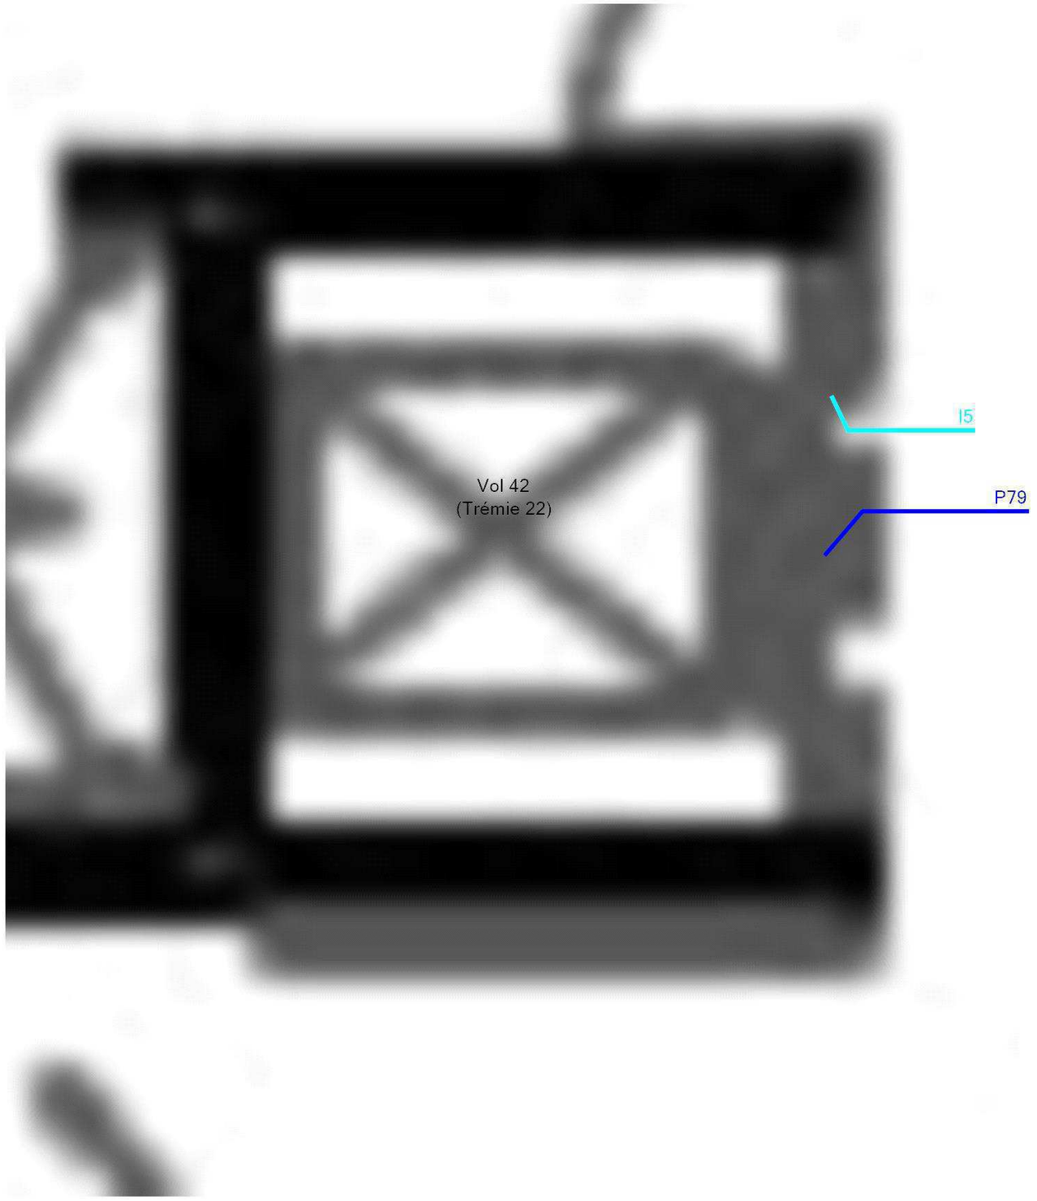

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique


Plan de situation

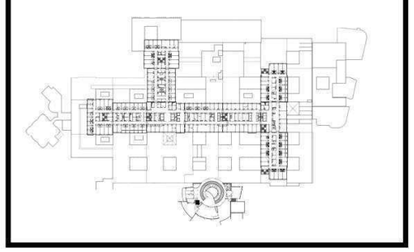

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - ASCENSEUR 3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

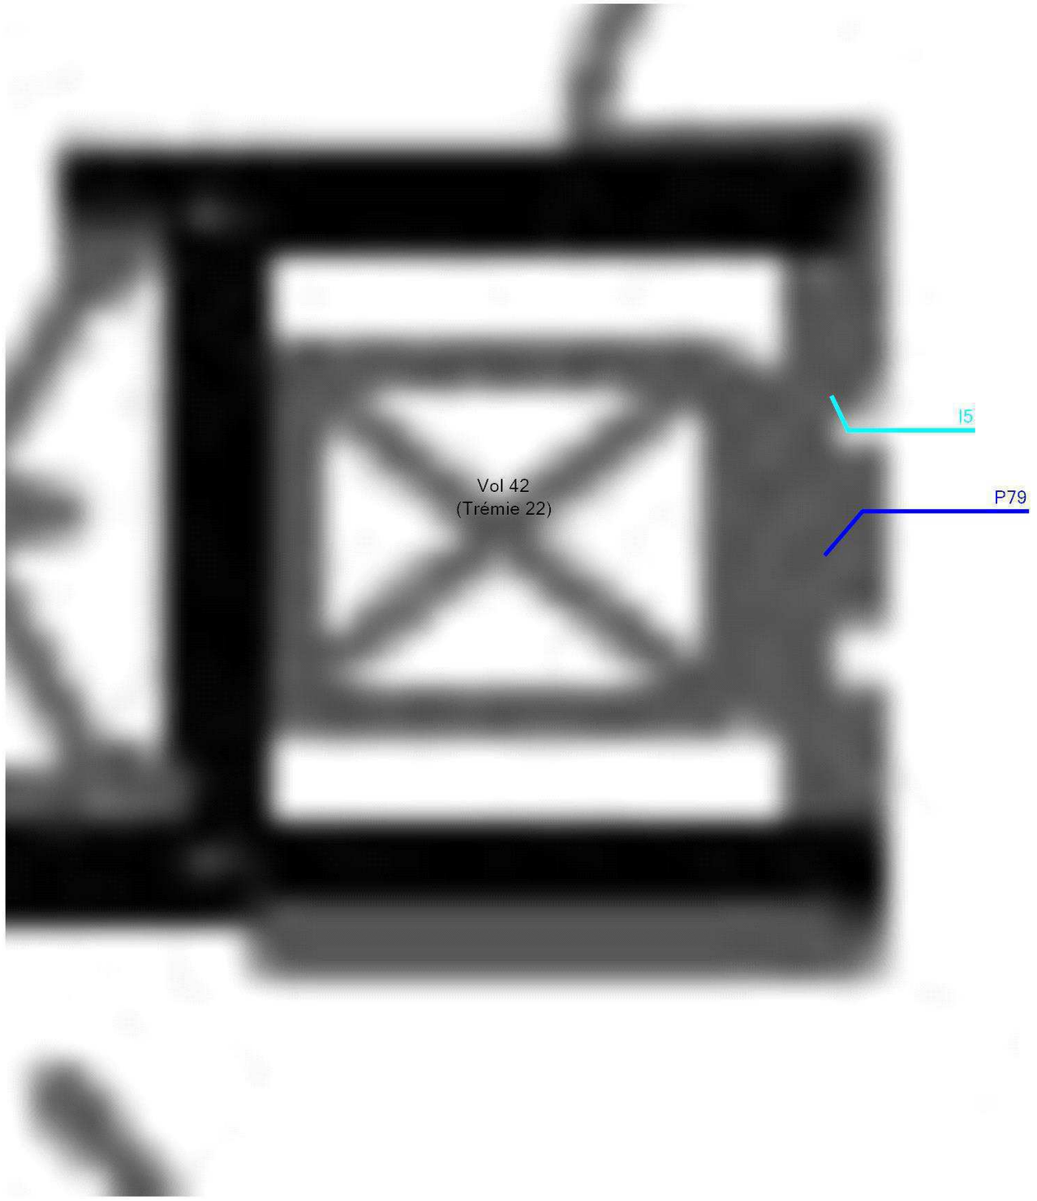

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique


Plan de situation

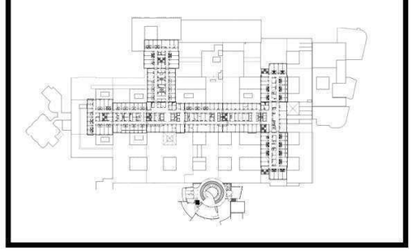

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S7 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

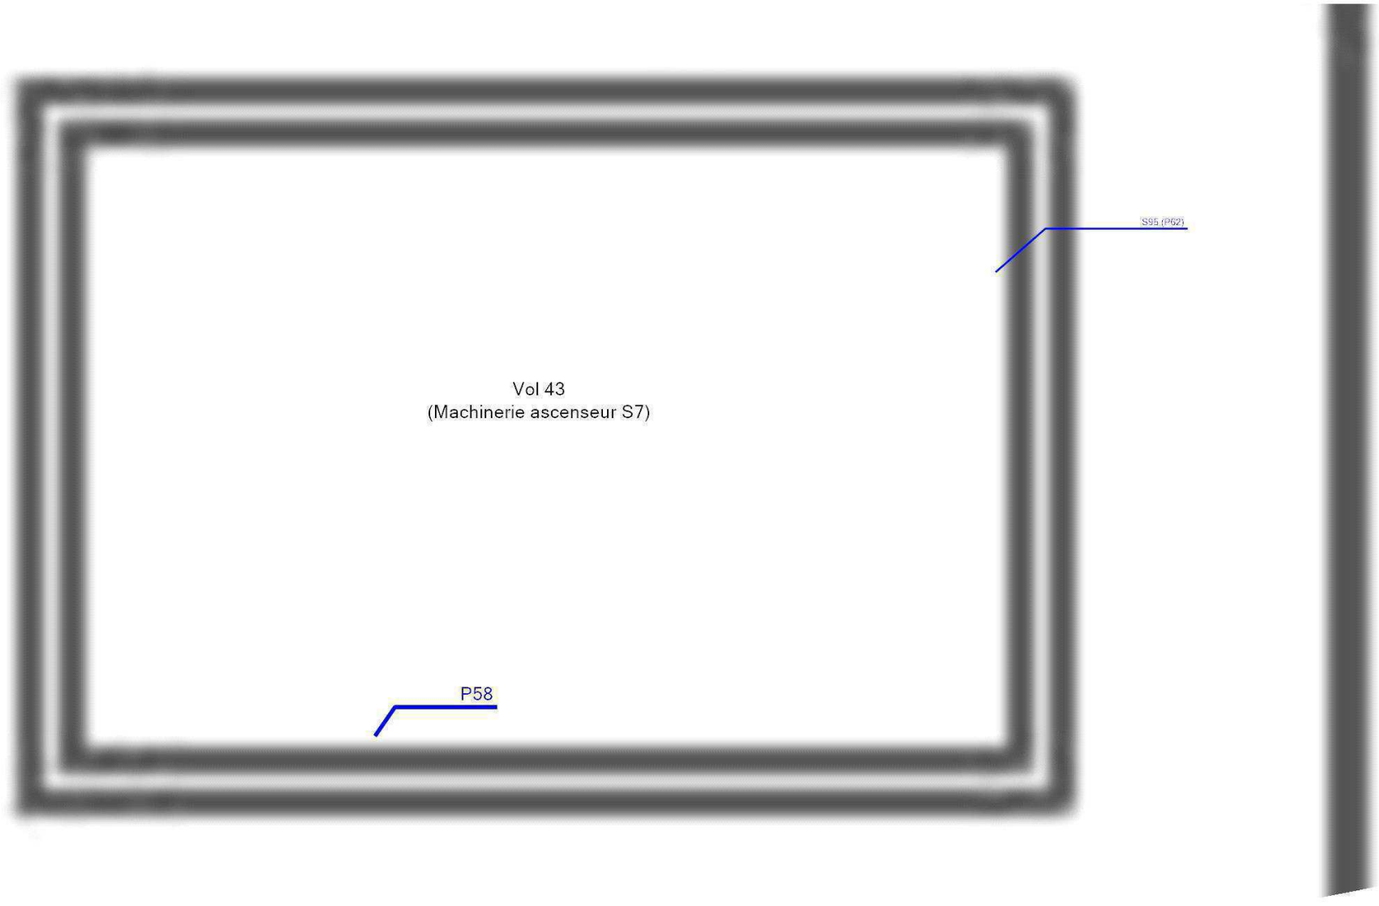

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

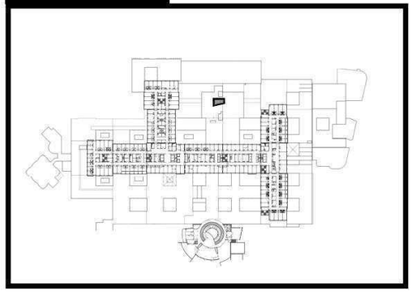

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S7 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

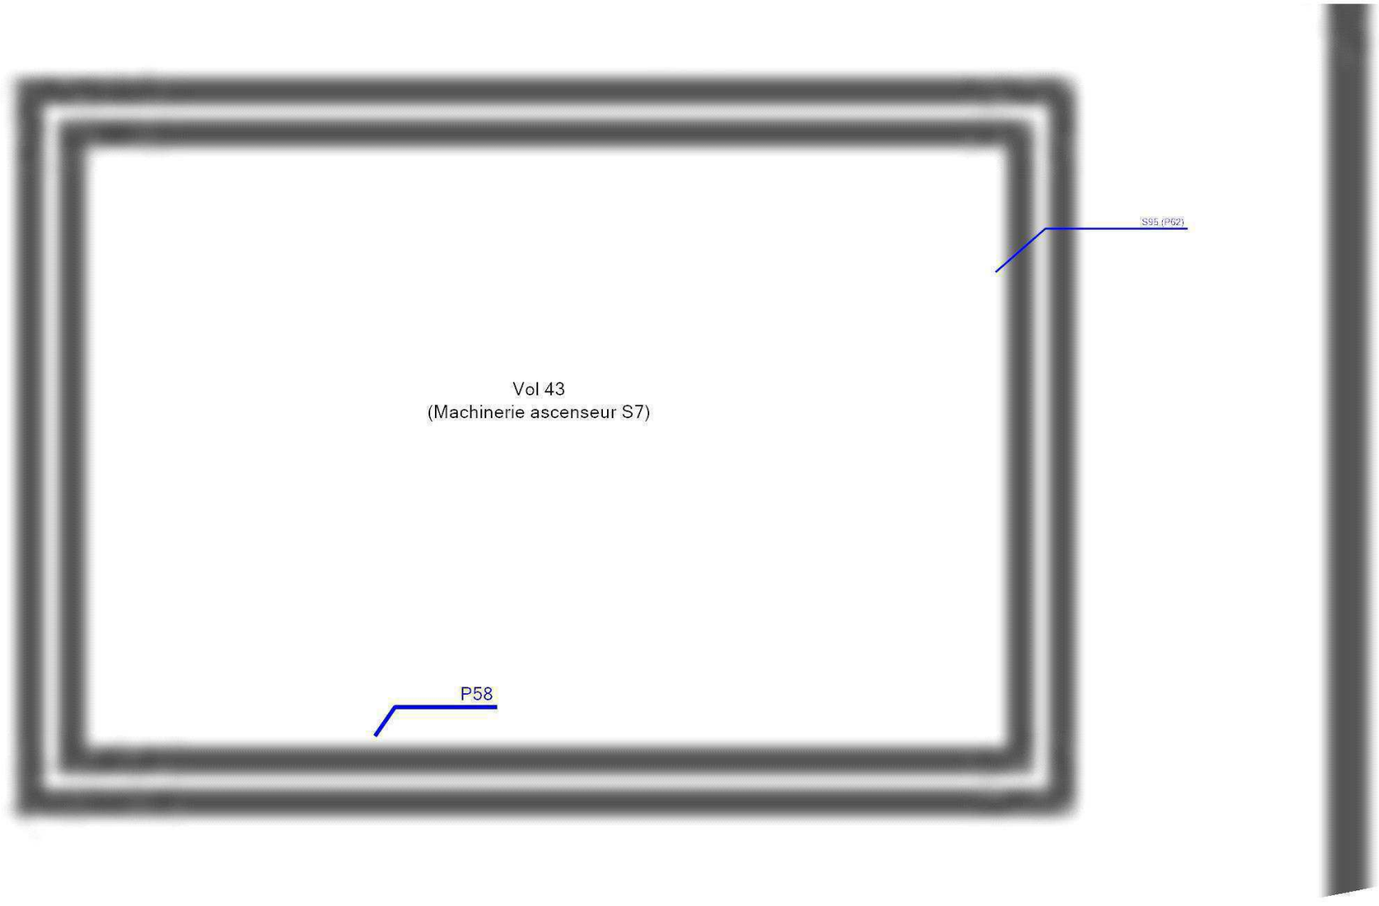

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

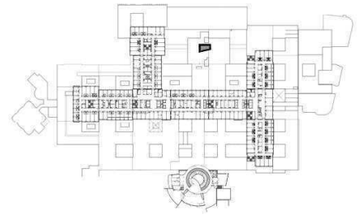

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S6 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

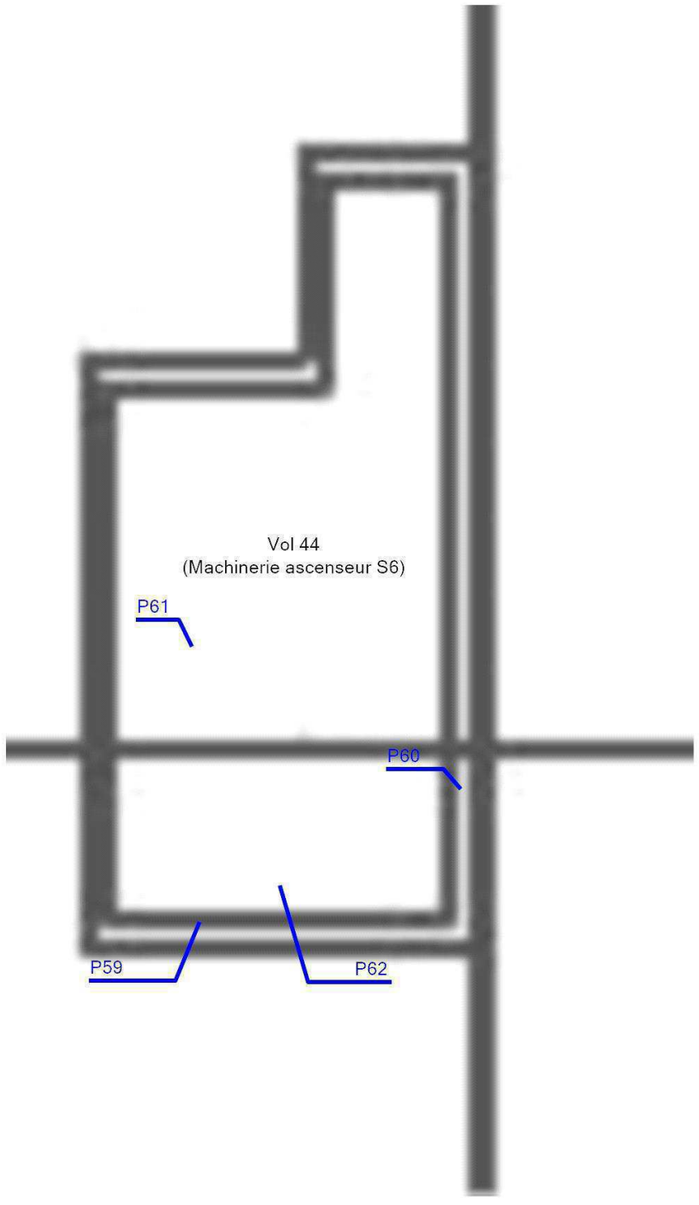

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

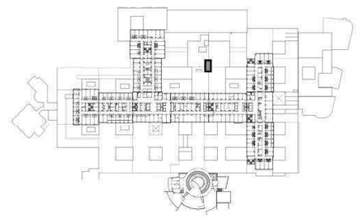

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S6 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

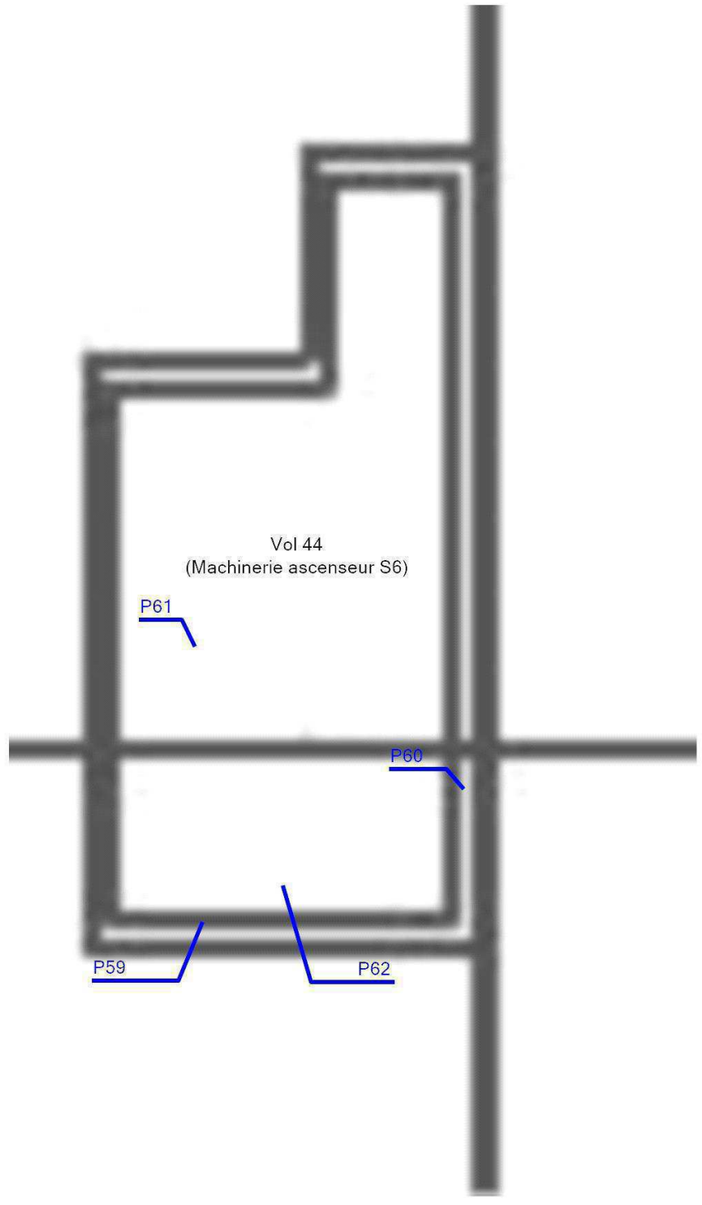

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

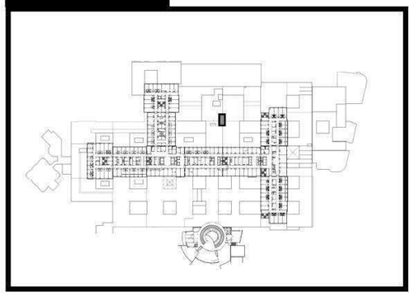

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S5 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

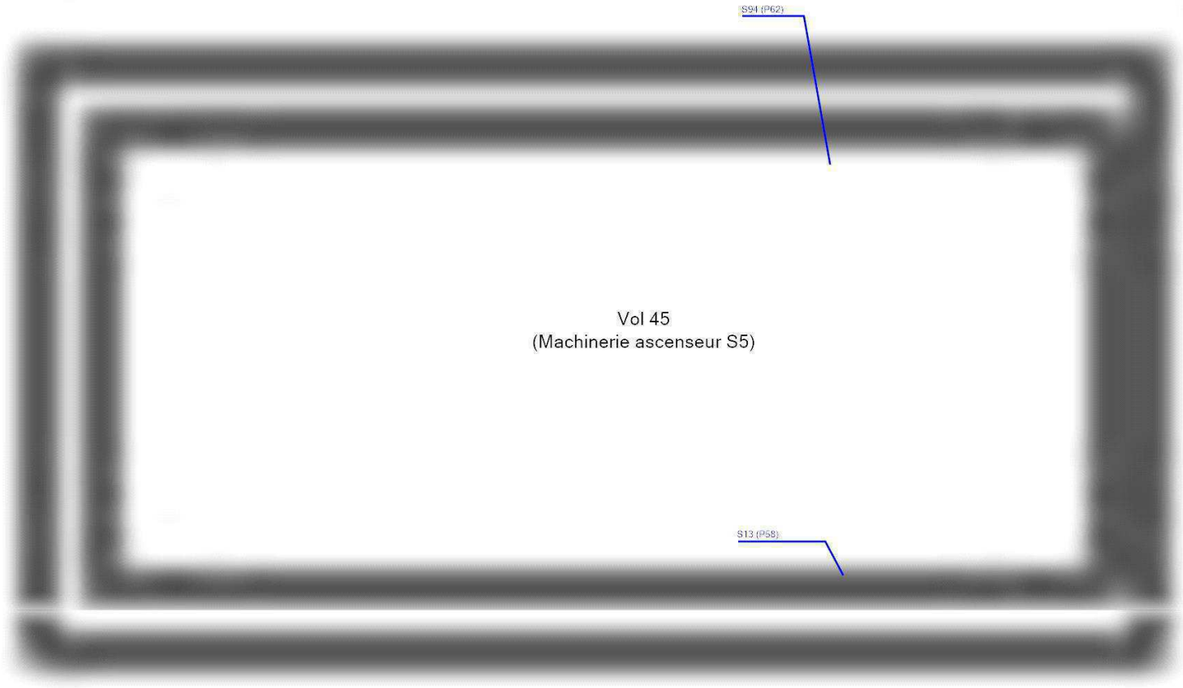

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

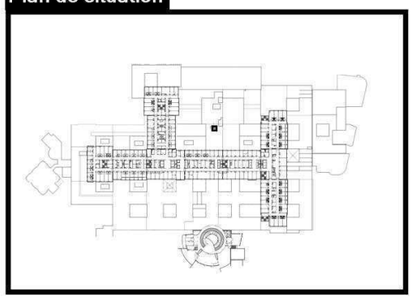

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S5 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

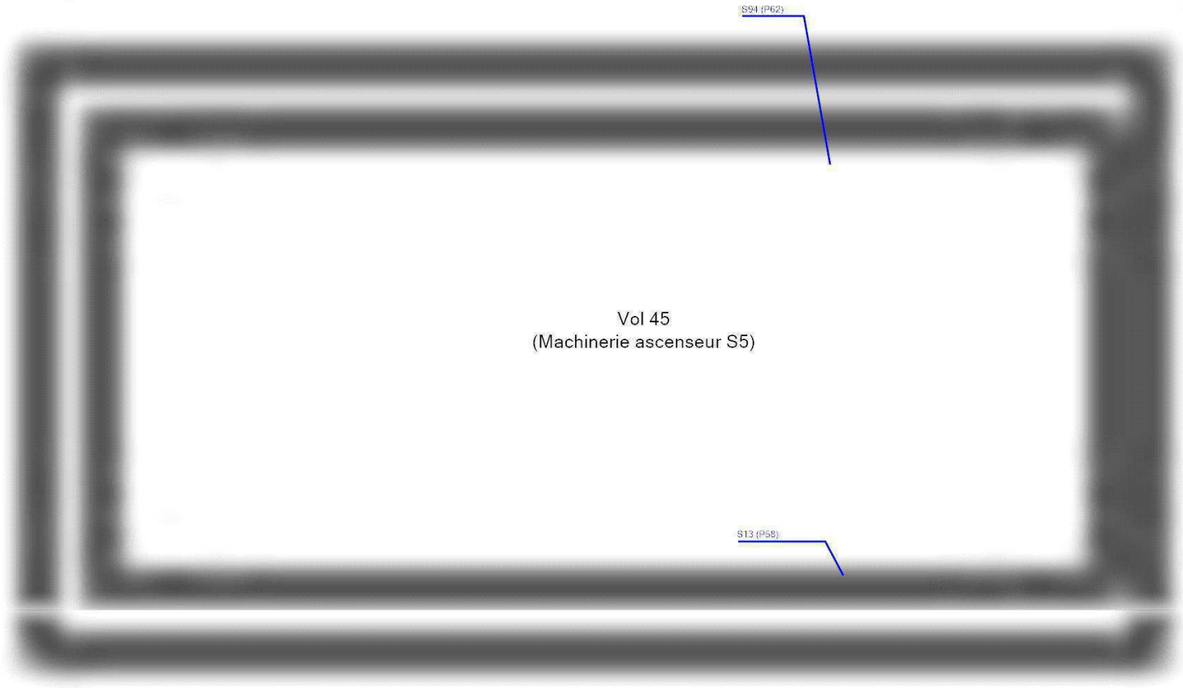

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

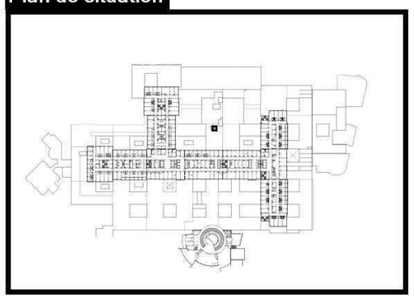

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

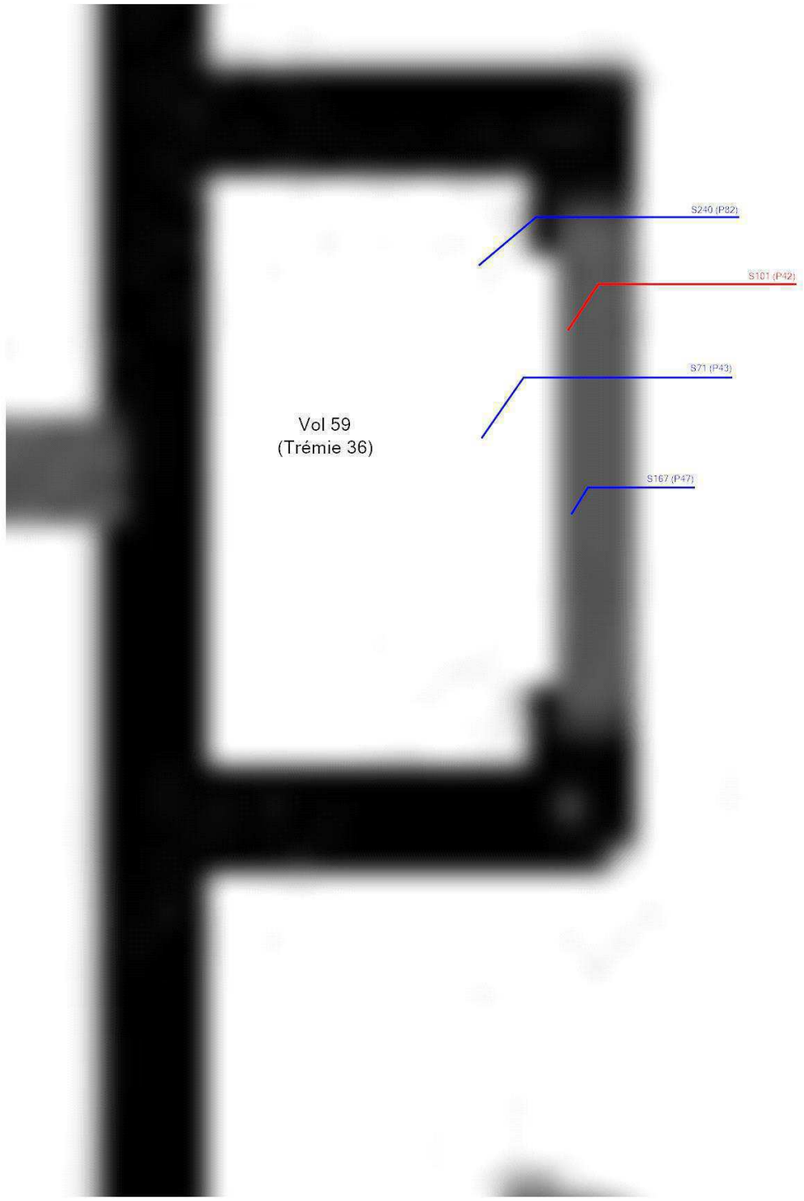

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

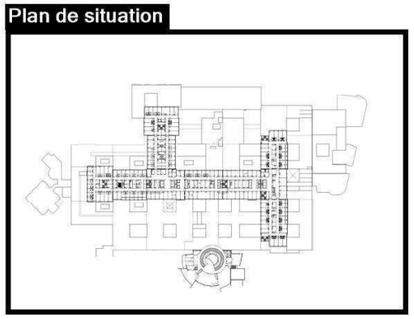

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

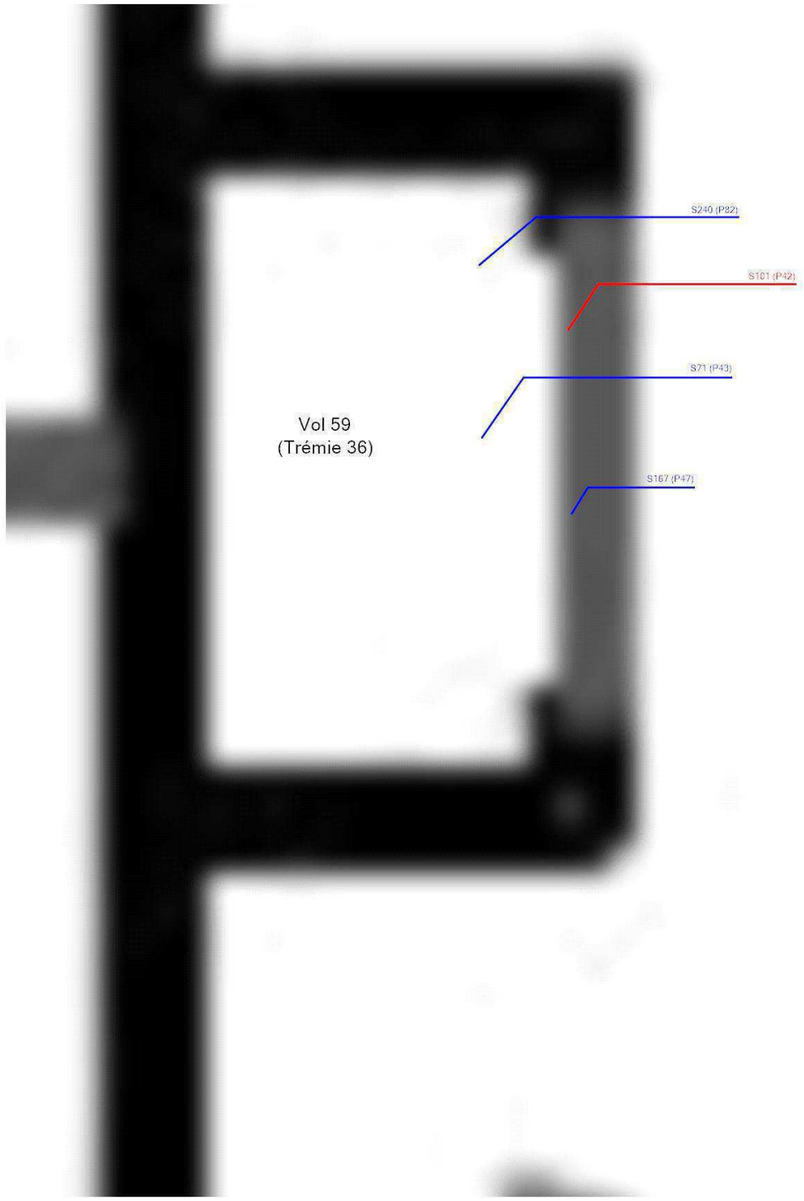

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

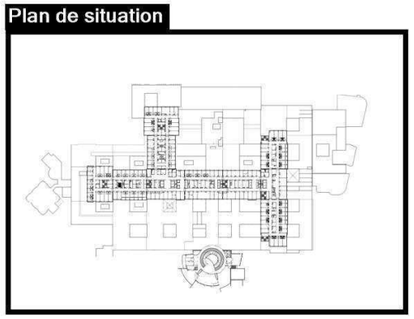

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

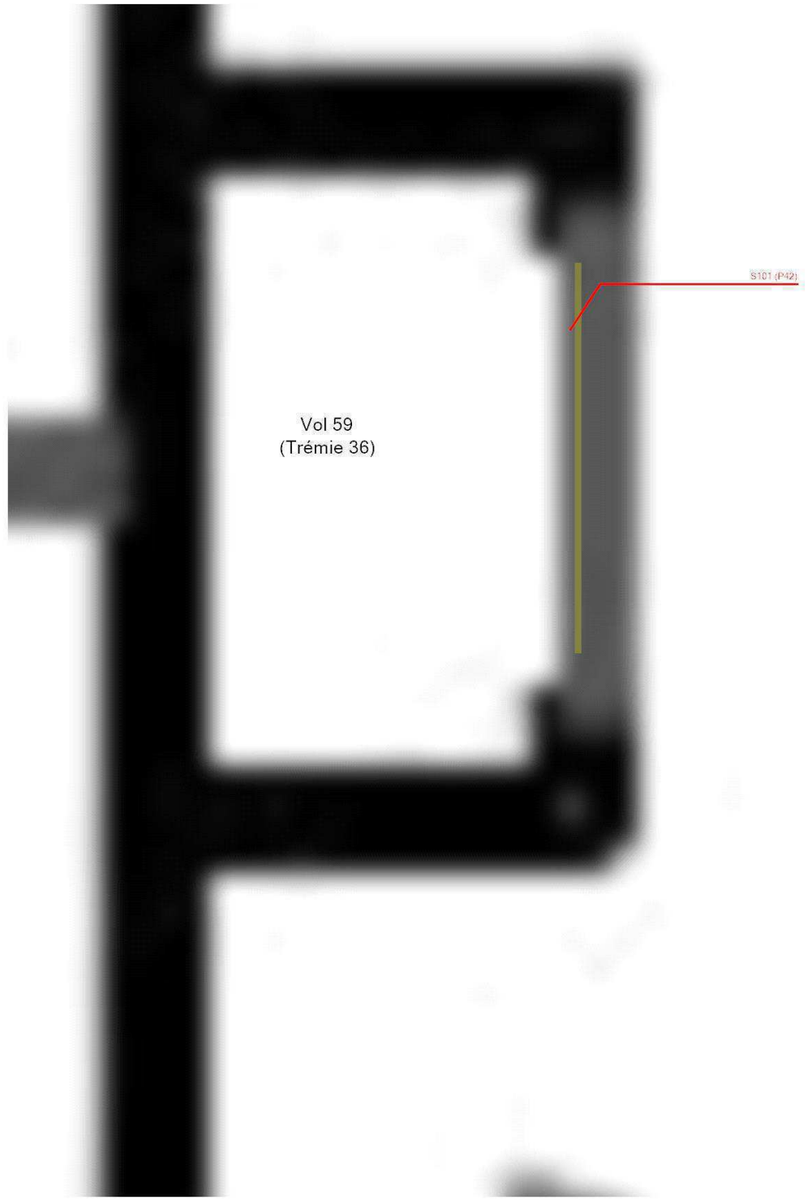

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

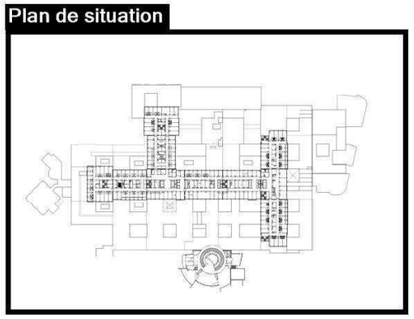

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

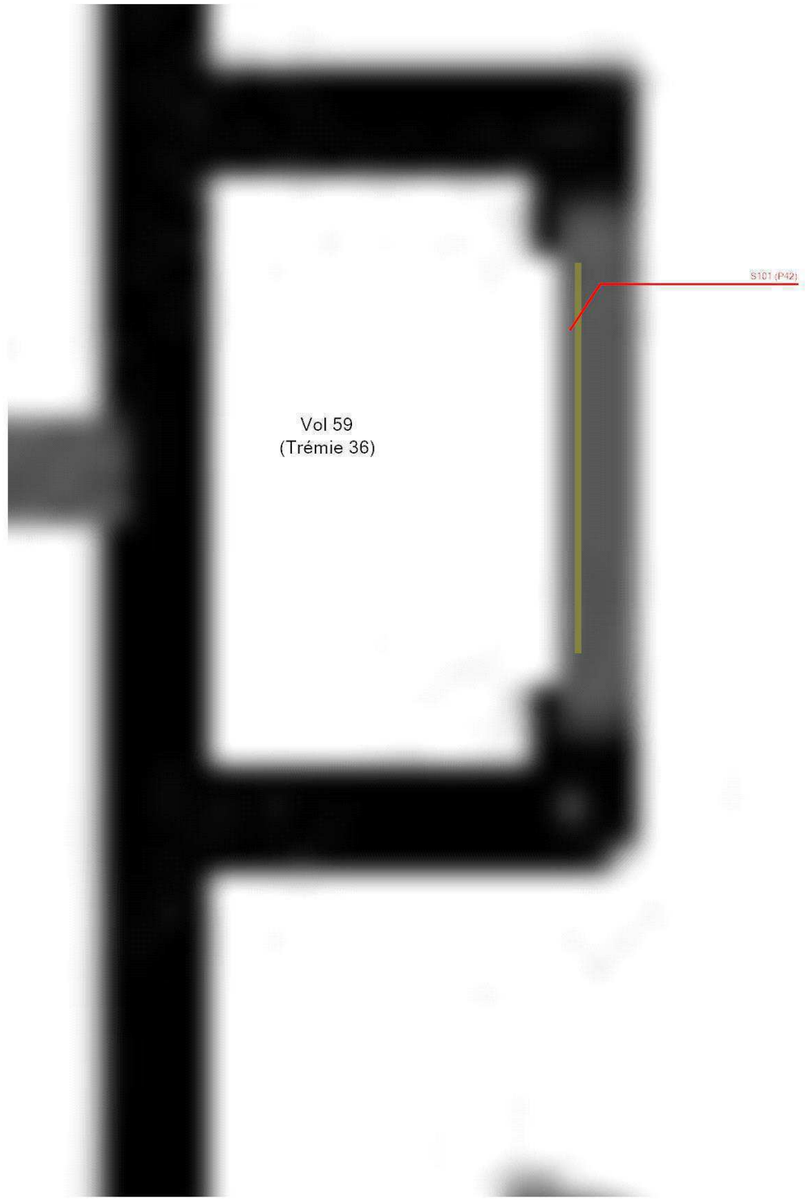

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

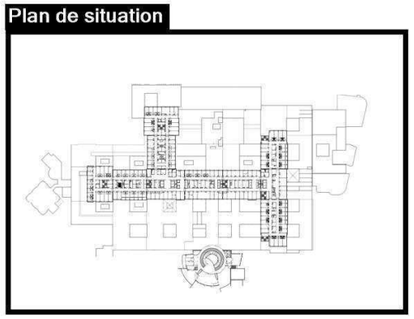

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

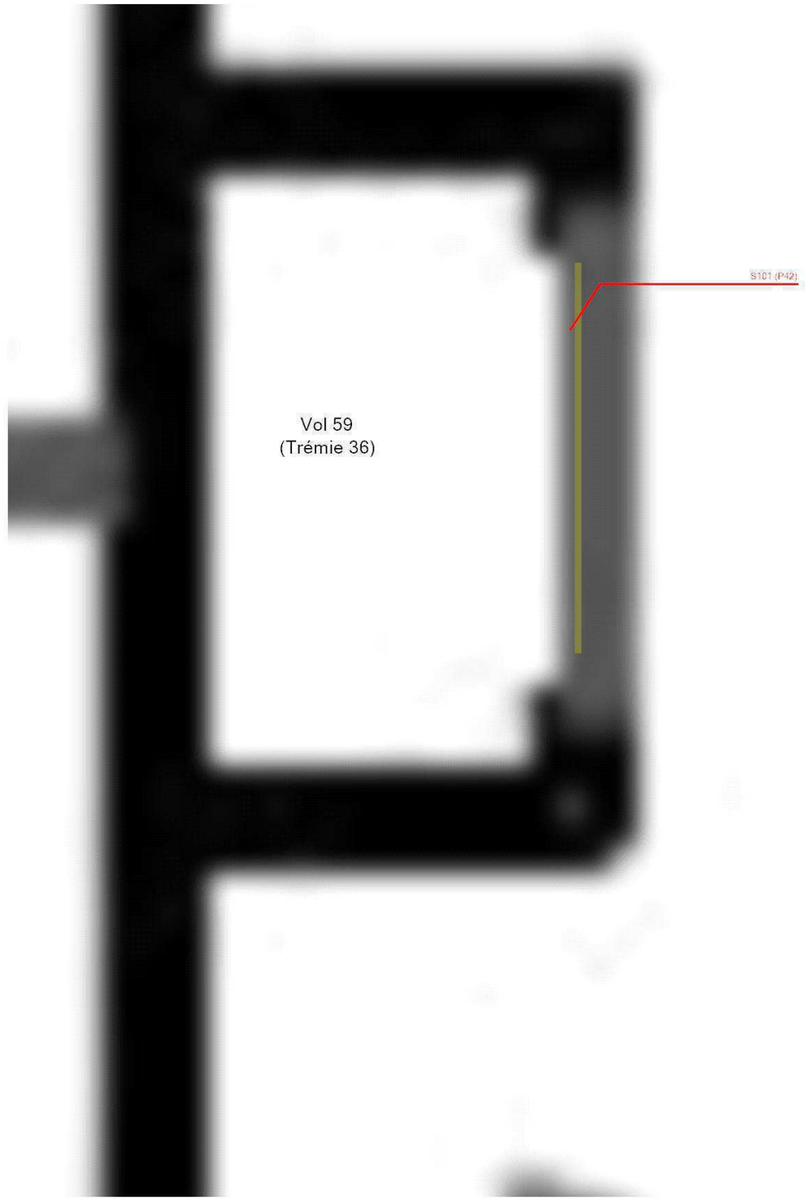

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

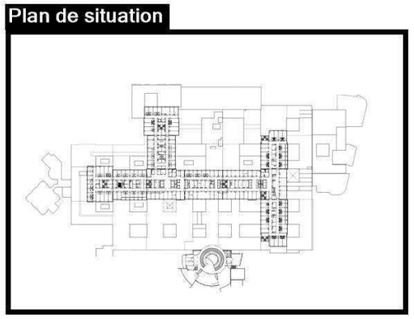

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

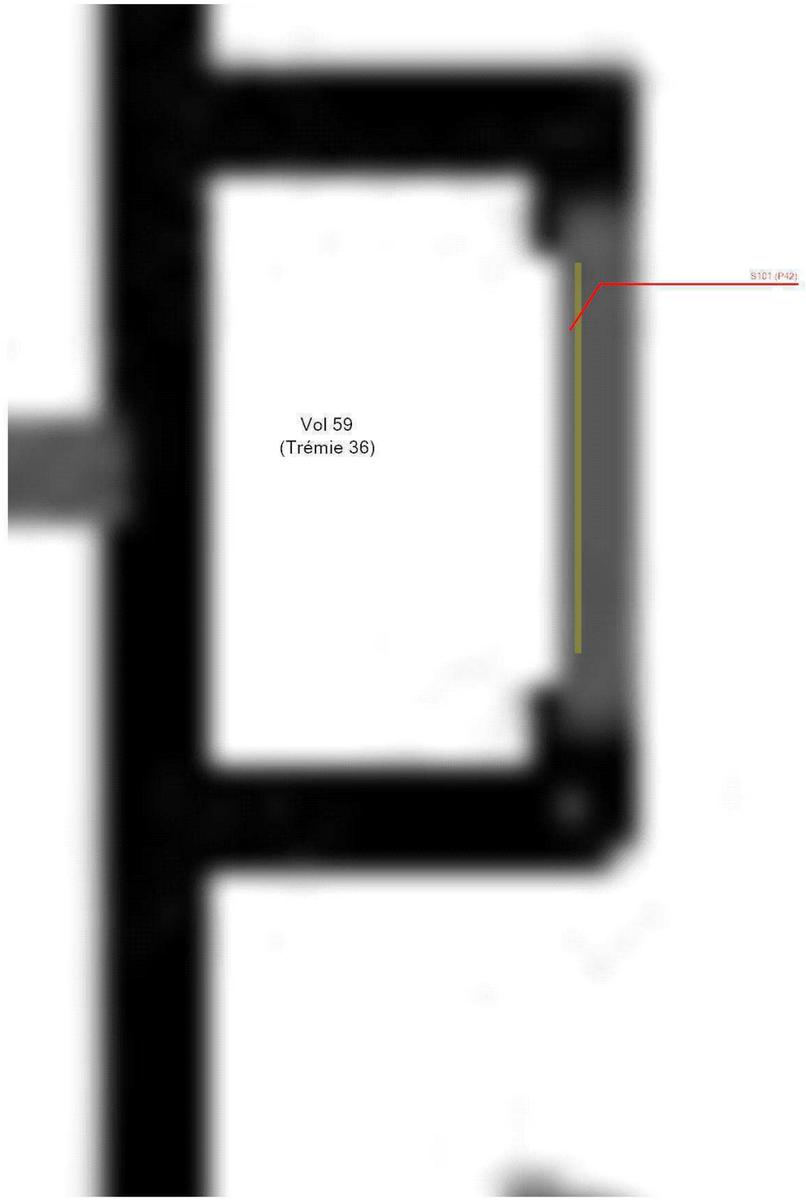

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

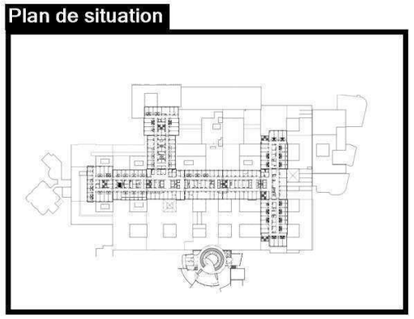

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

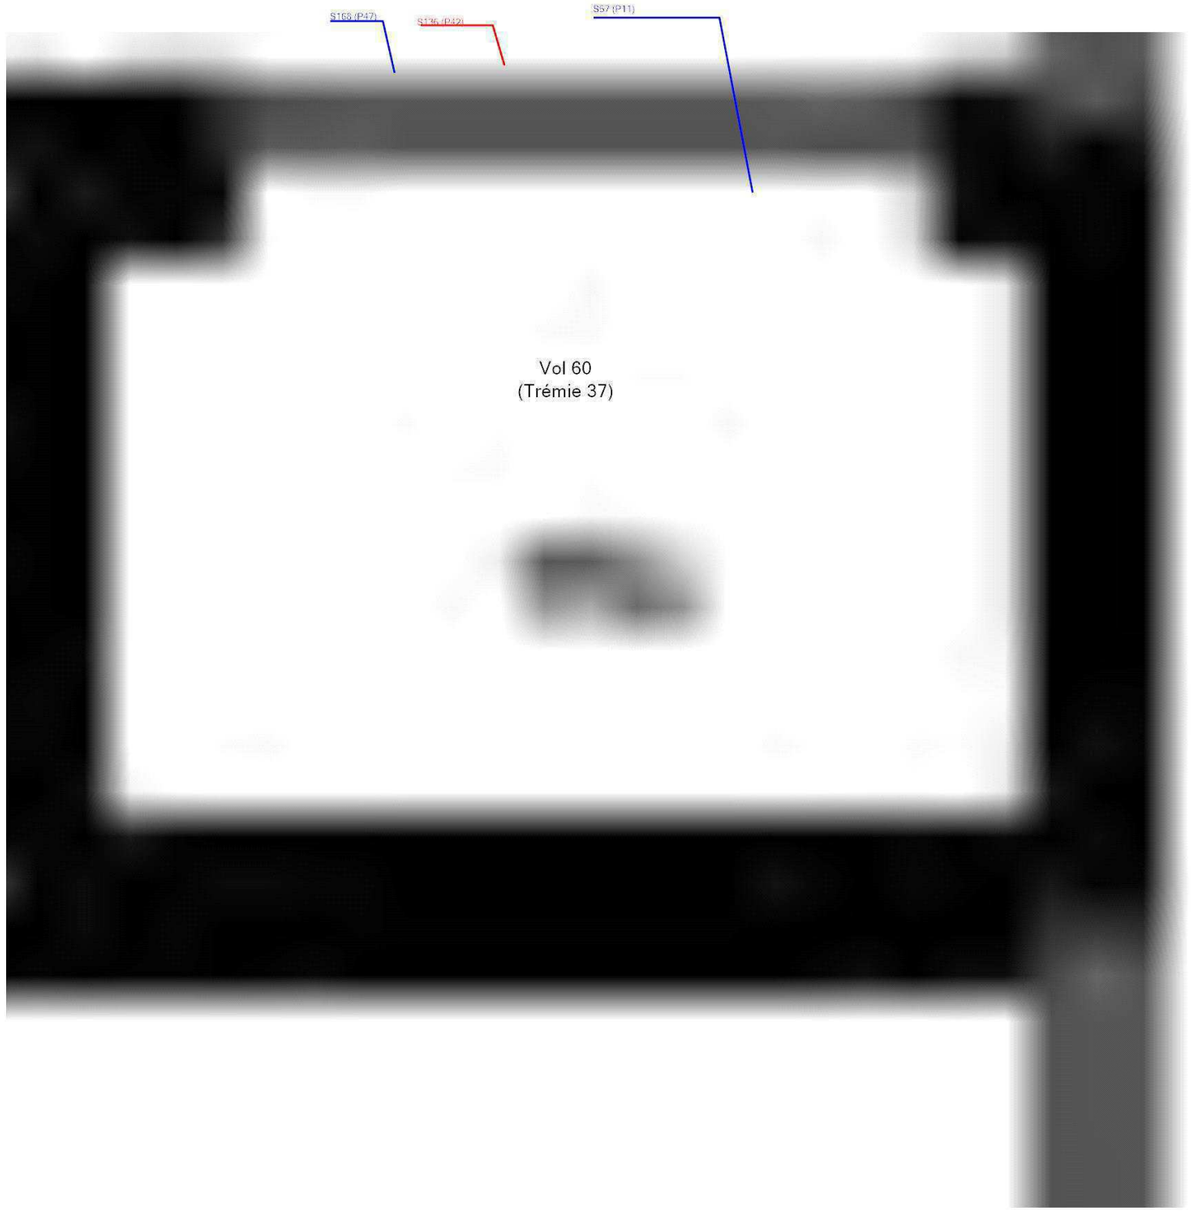

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

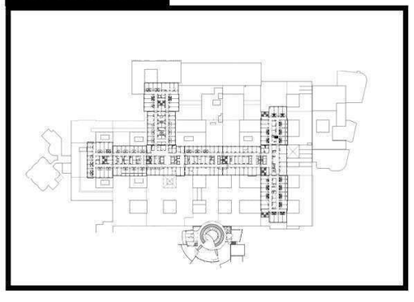

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

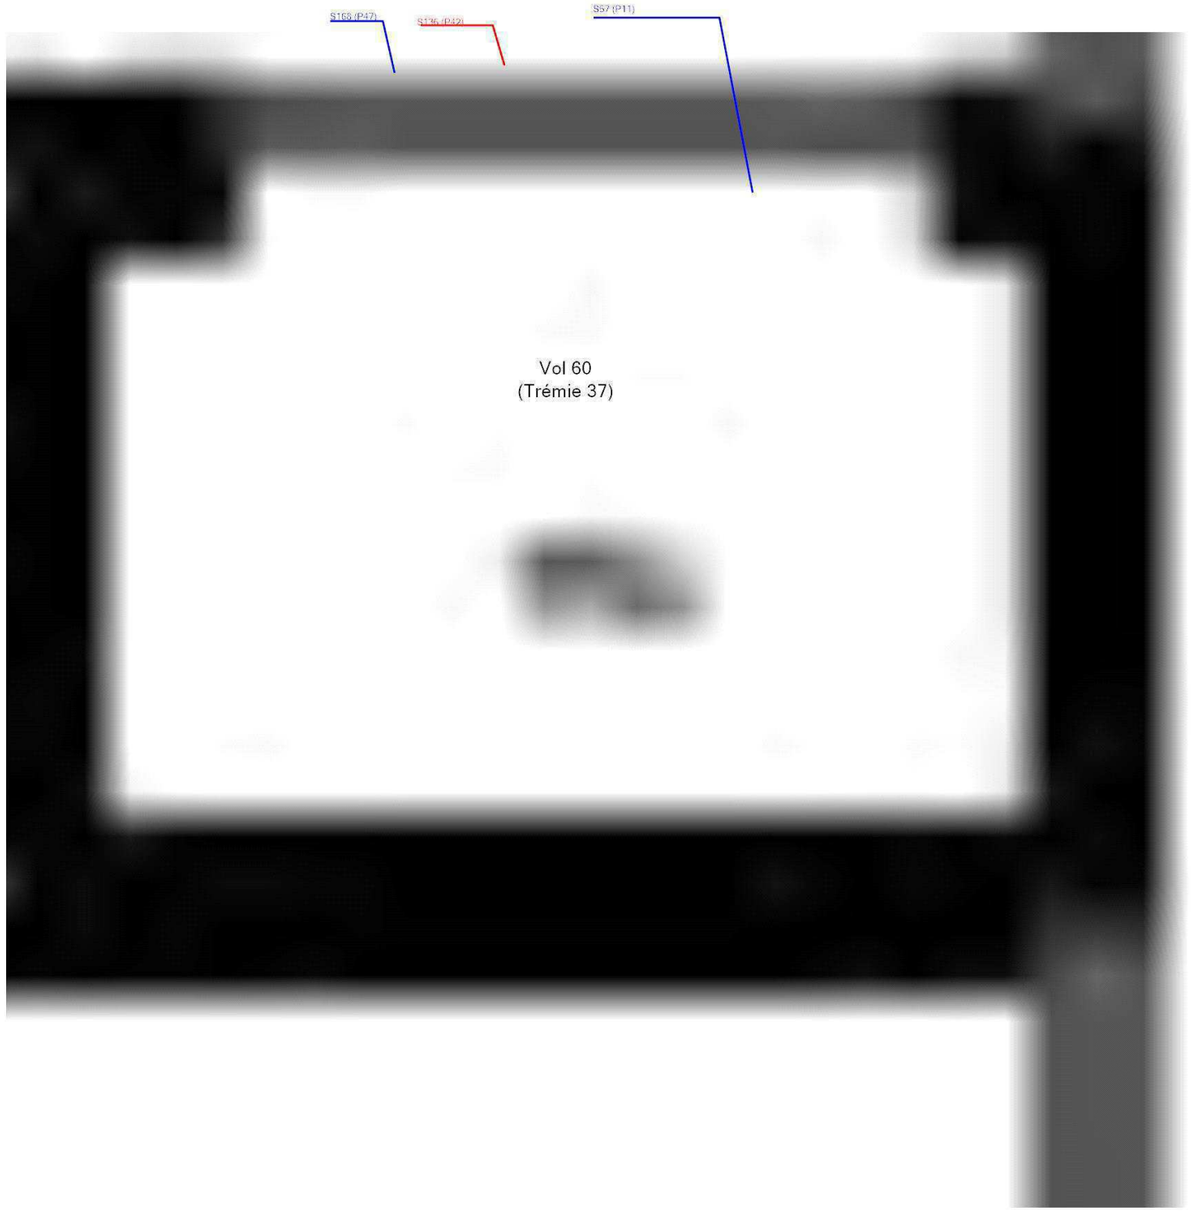

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

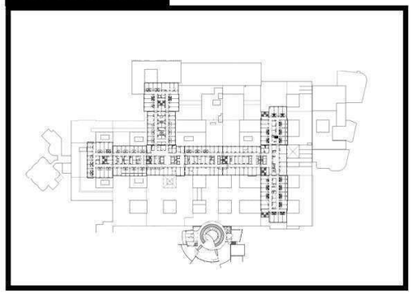

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

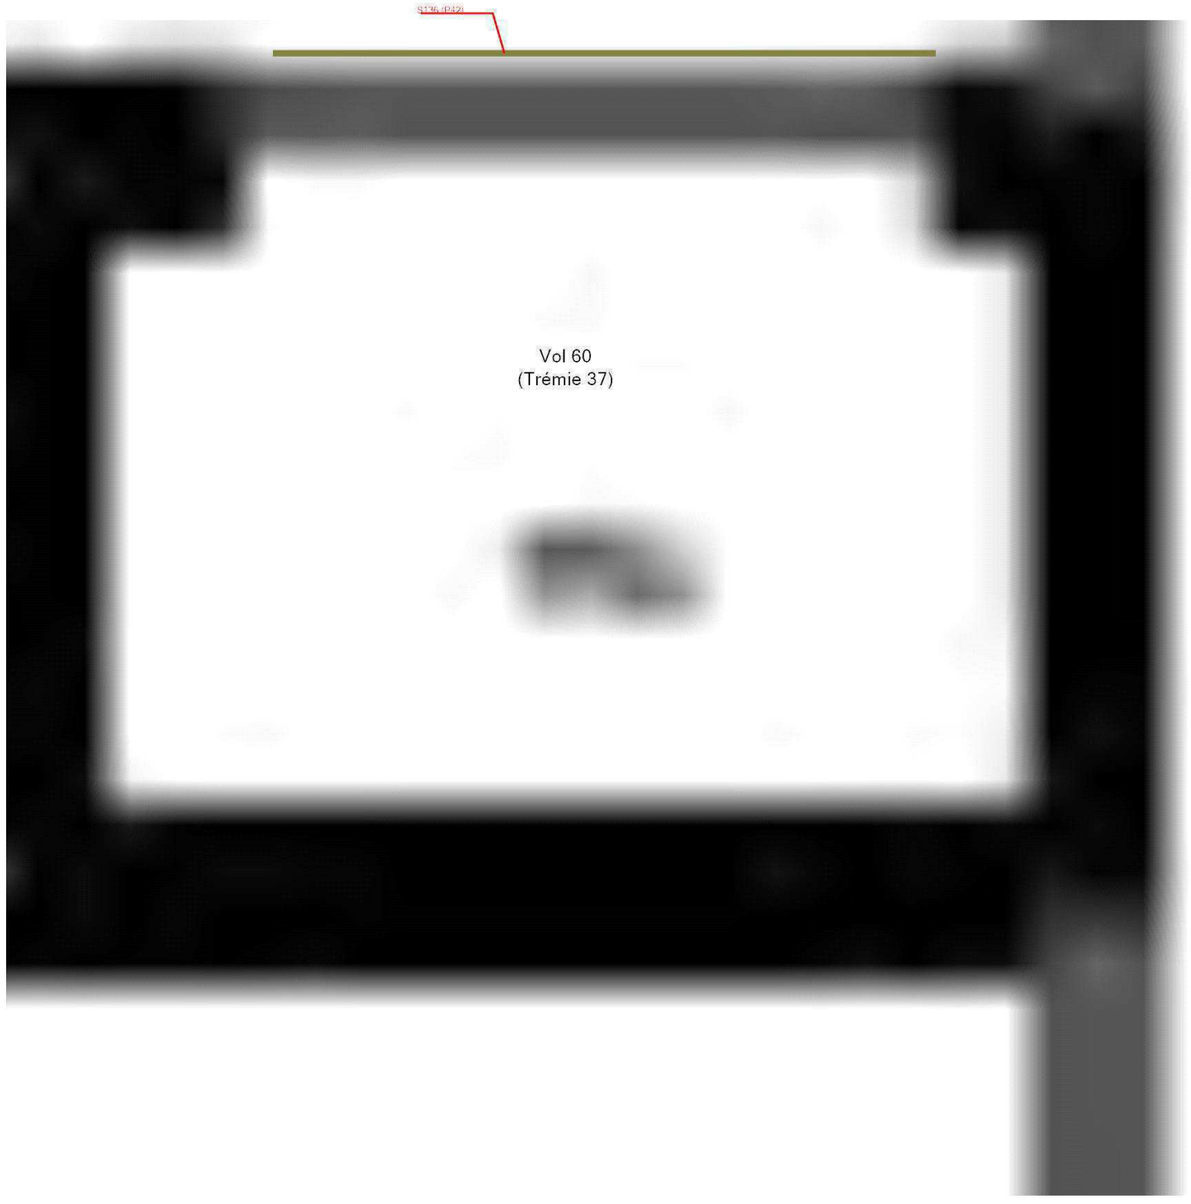

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

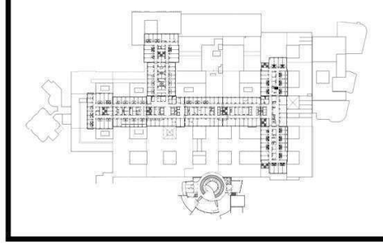

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

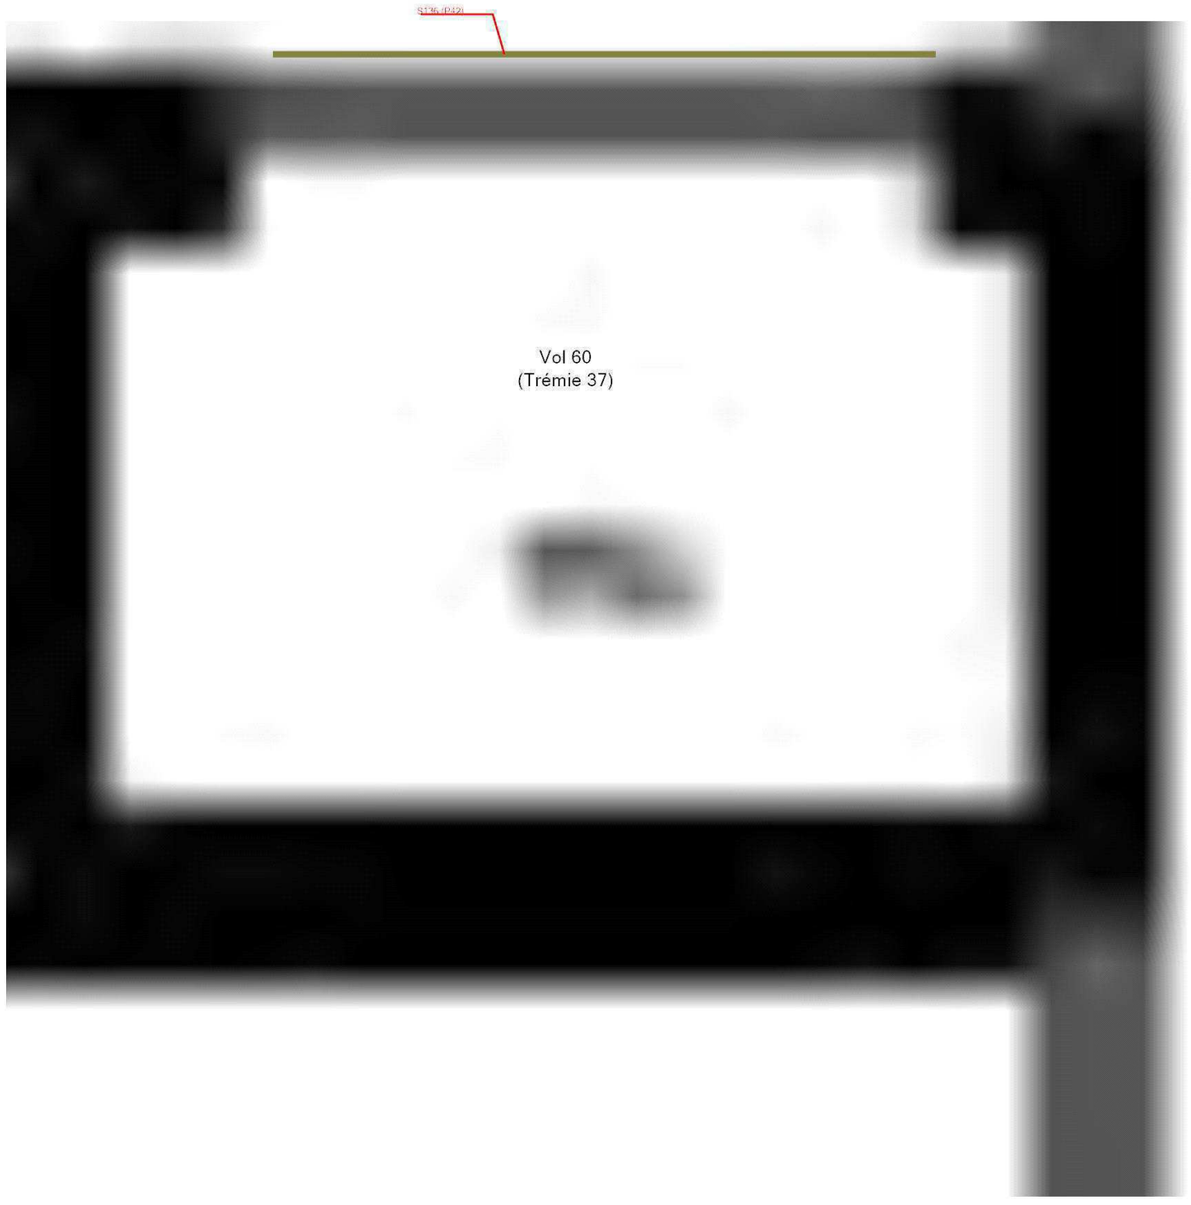

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

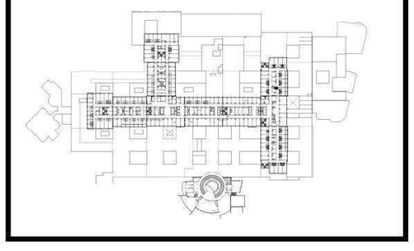

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

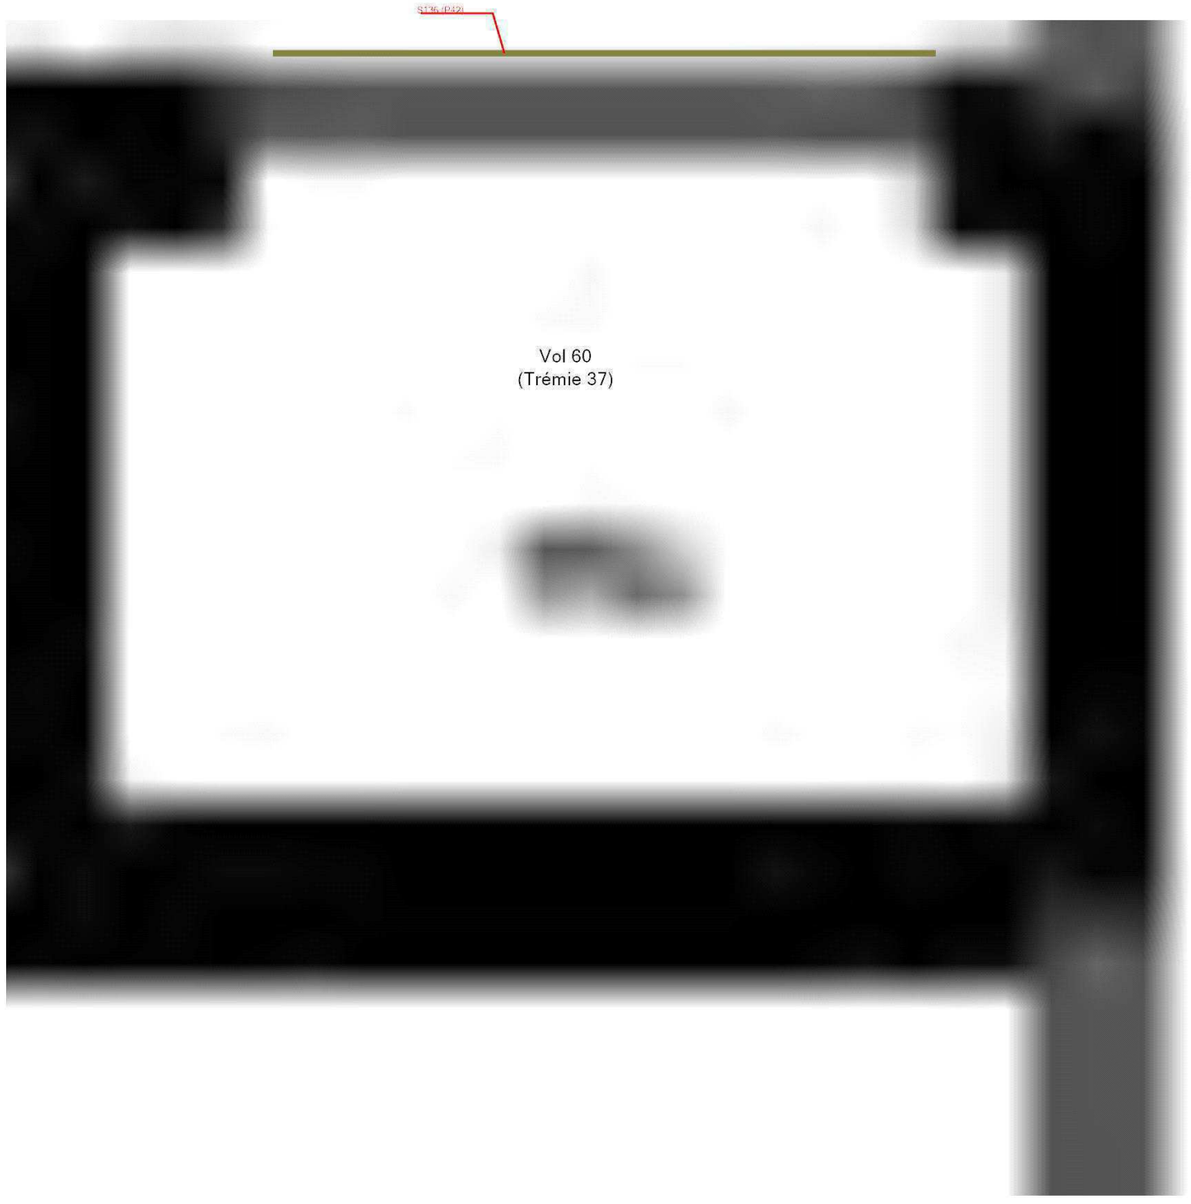

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

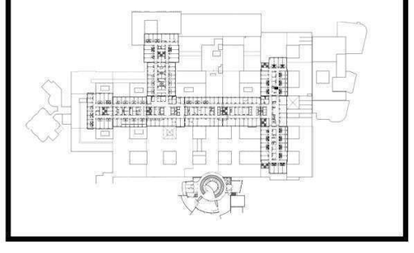

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

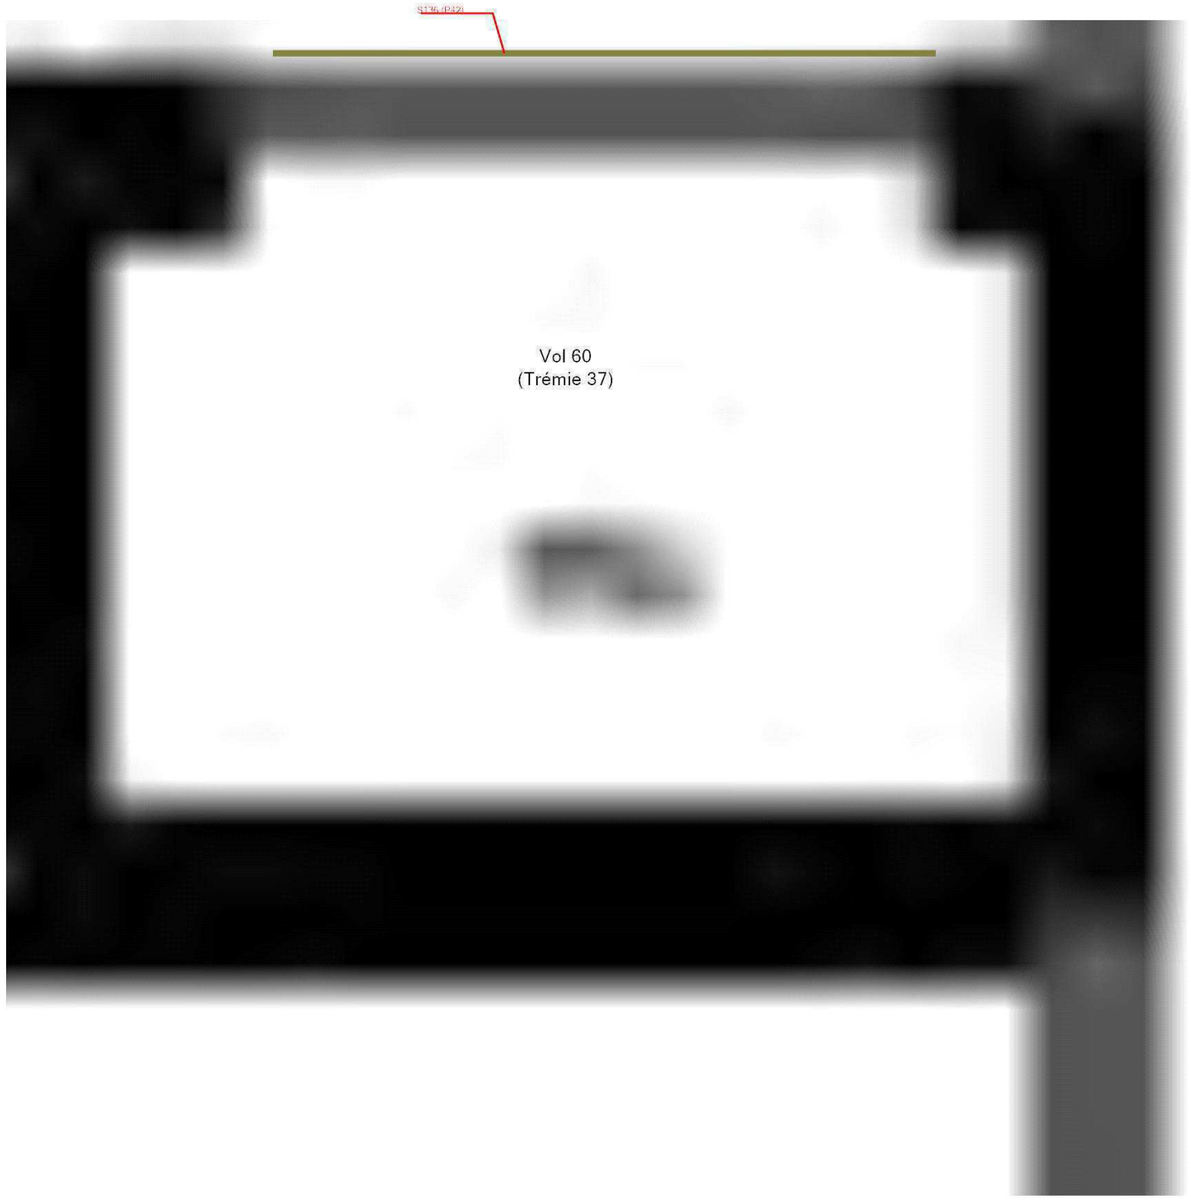

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

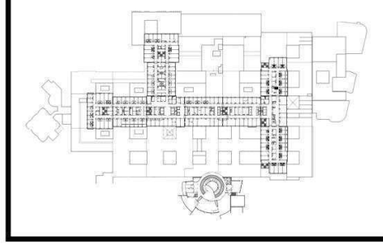

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

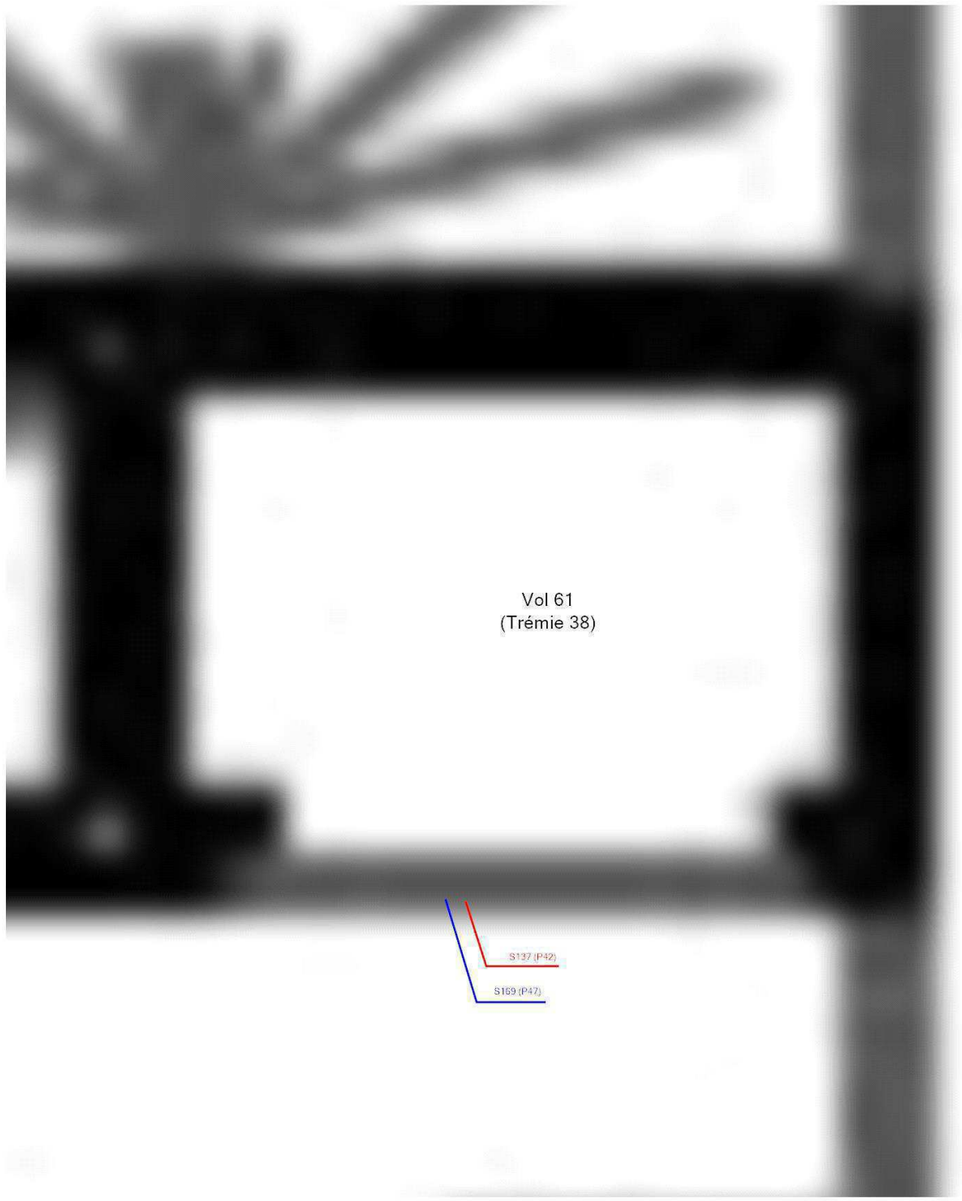

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

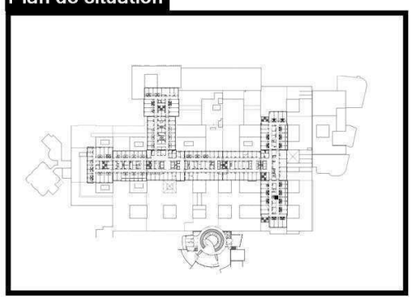

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

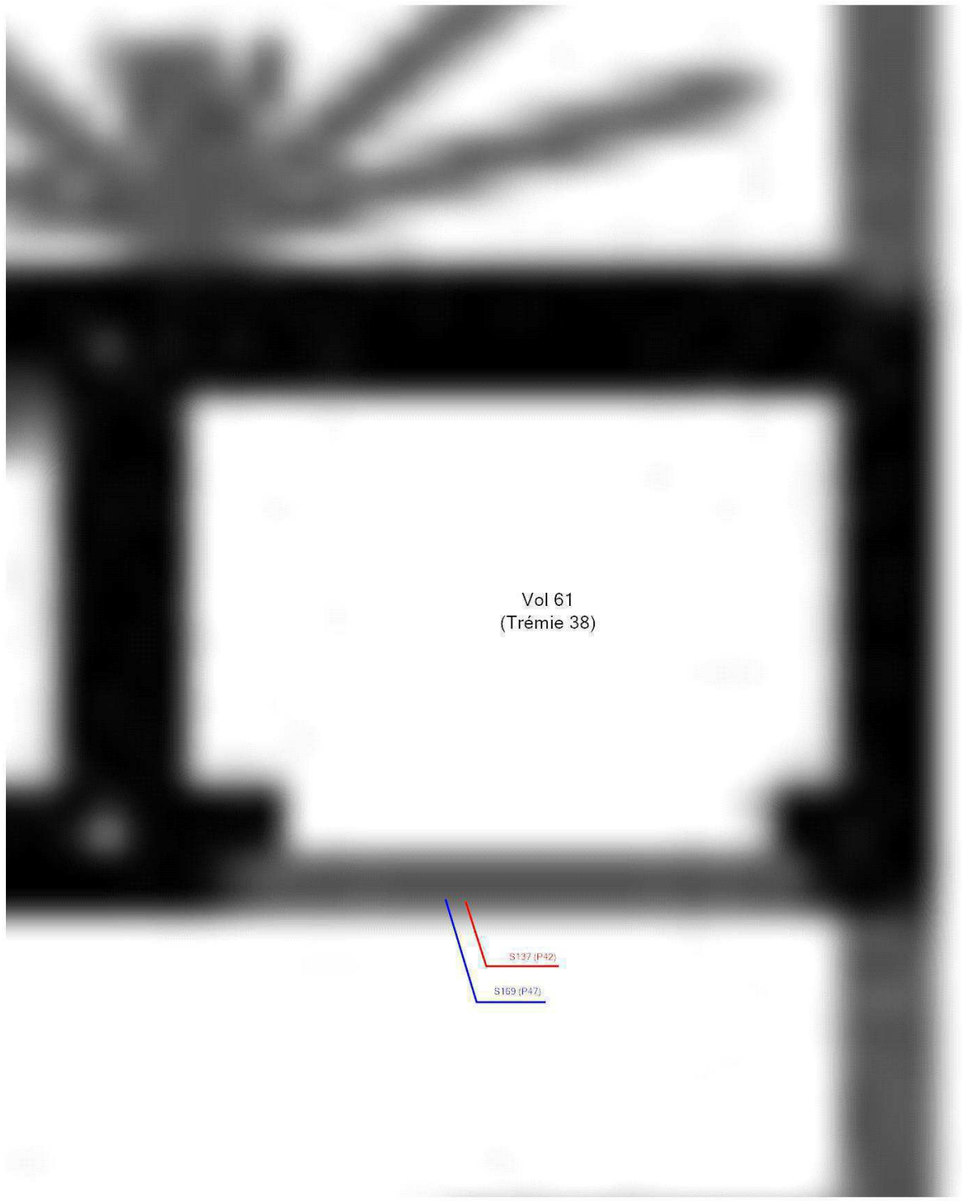

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

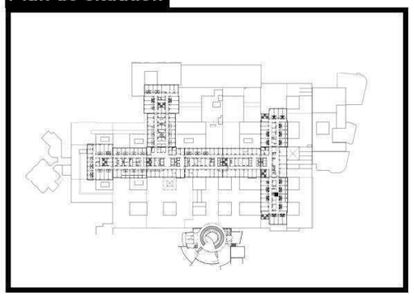

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

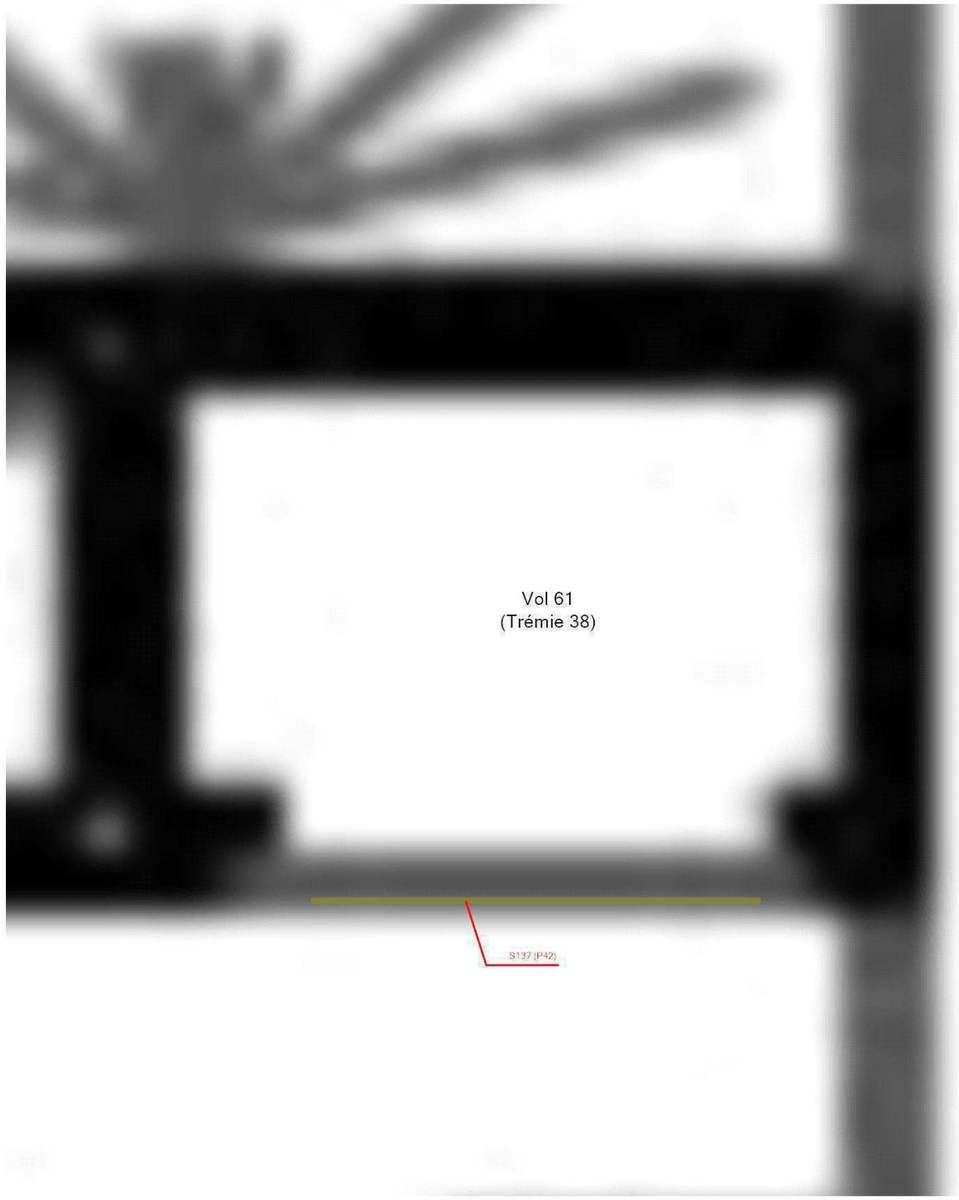

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

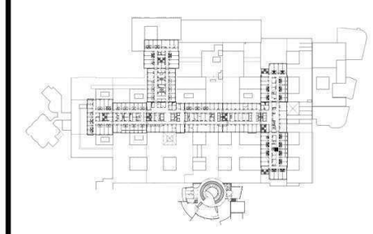

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

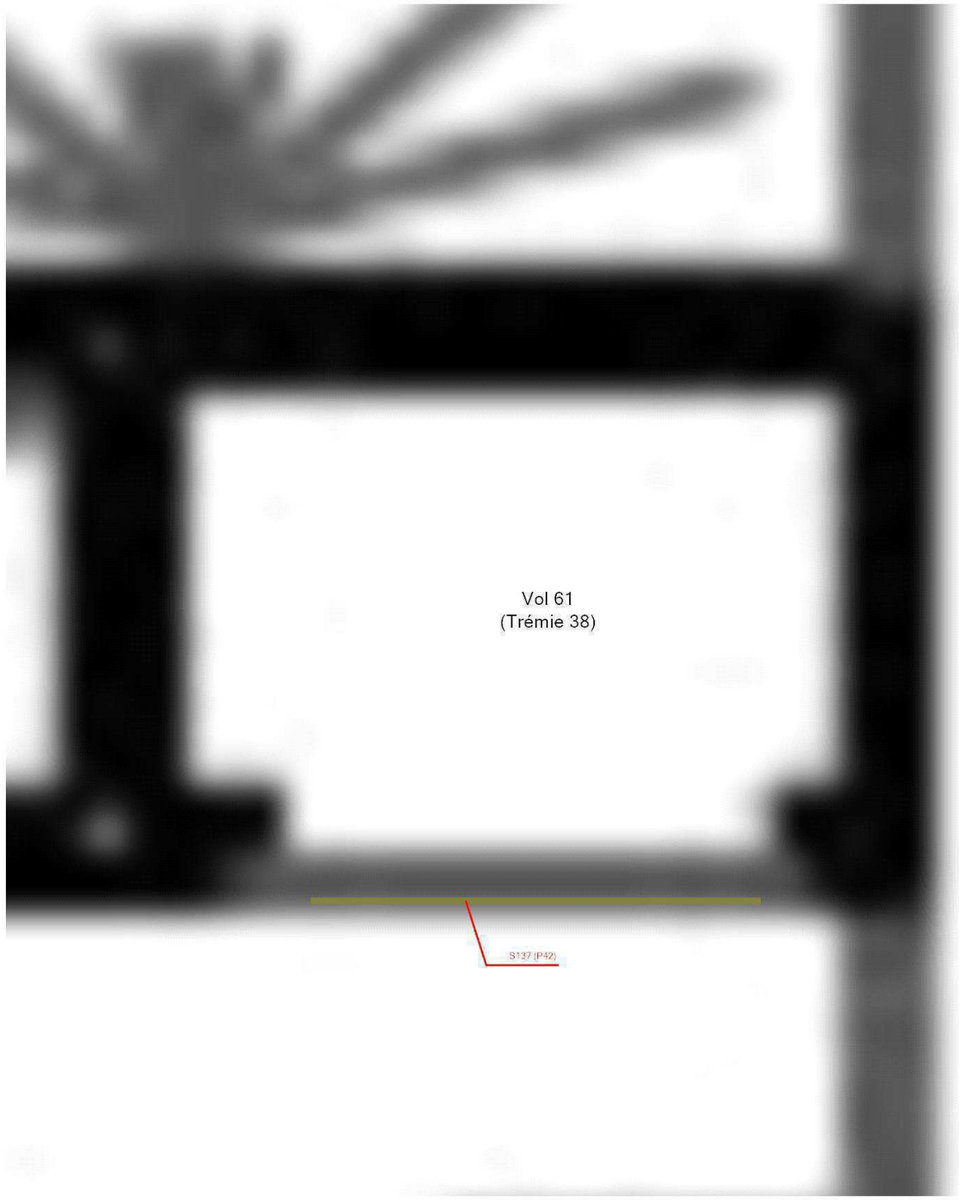

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

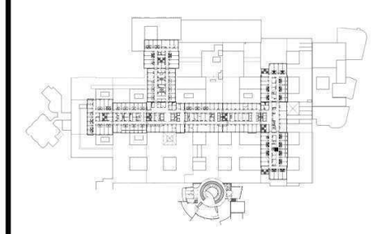

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

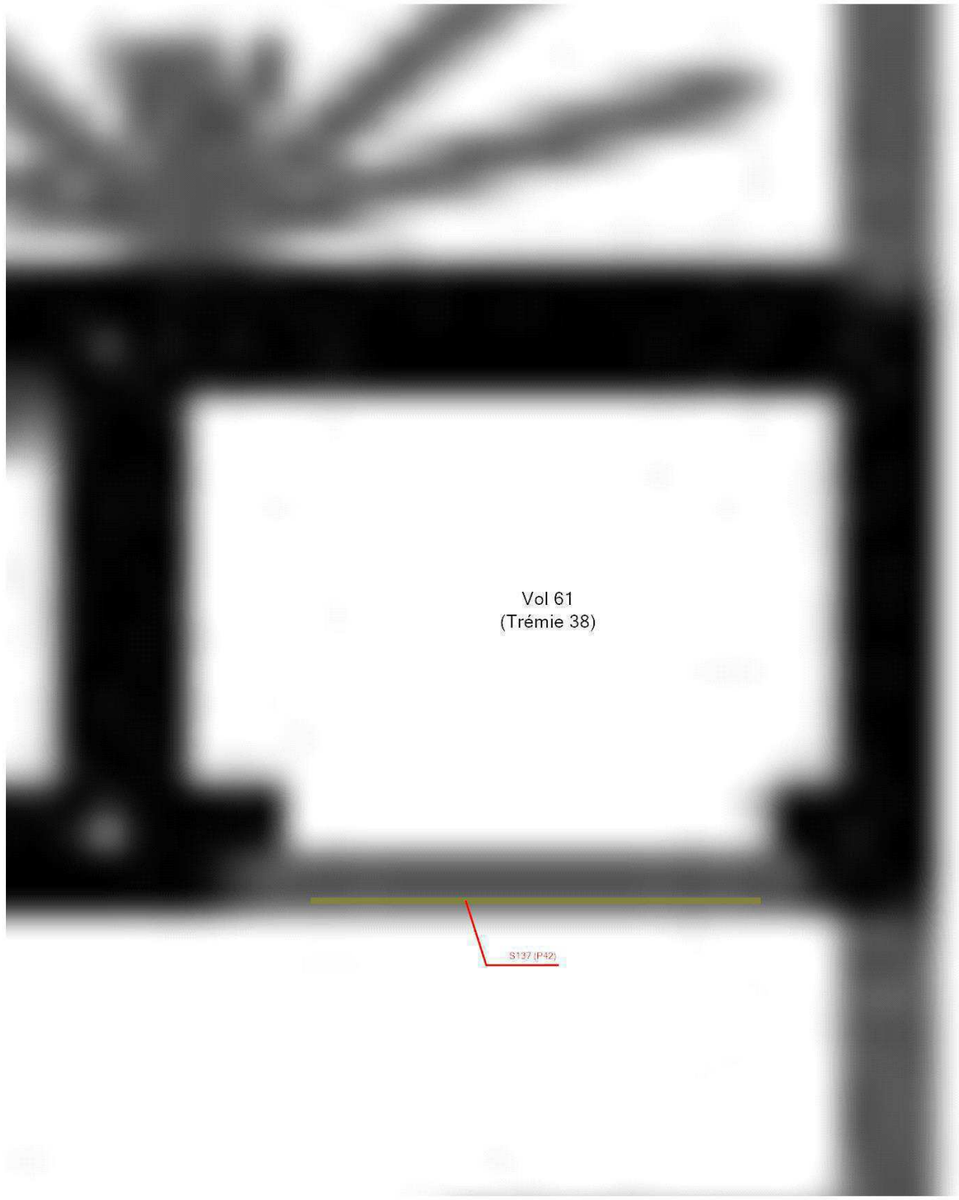

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

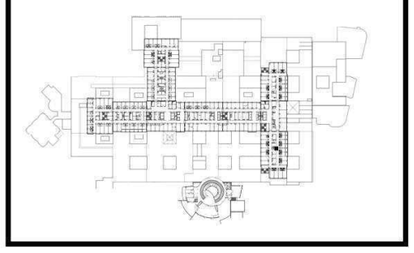

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

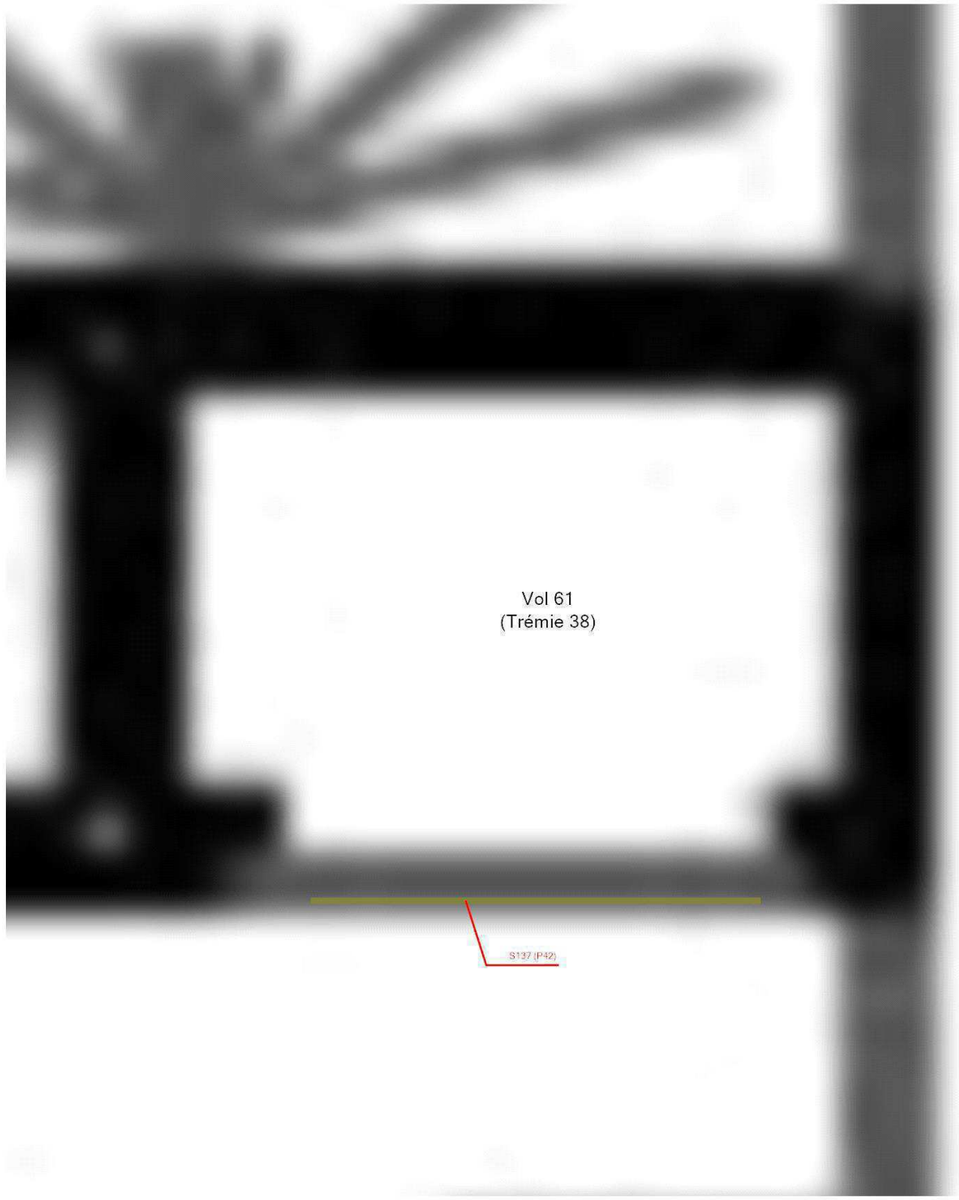

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

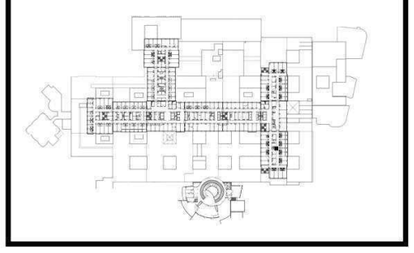

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

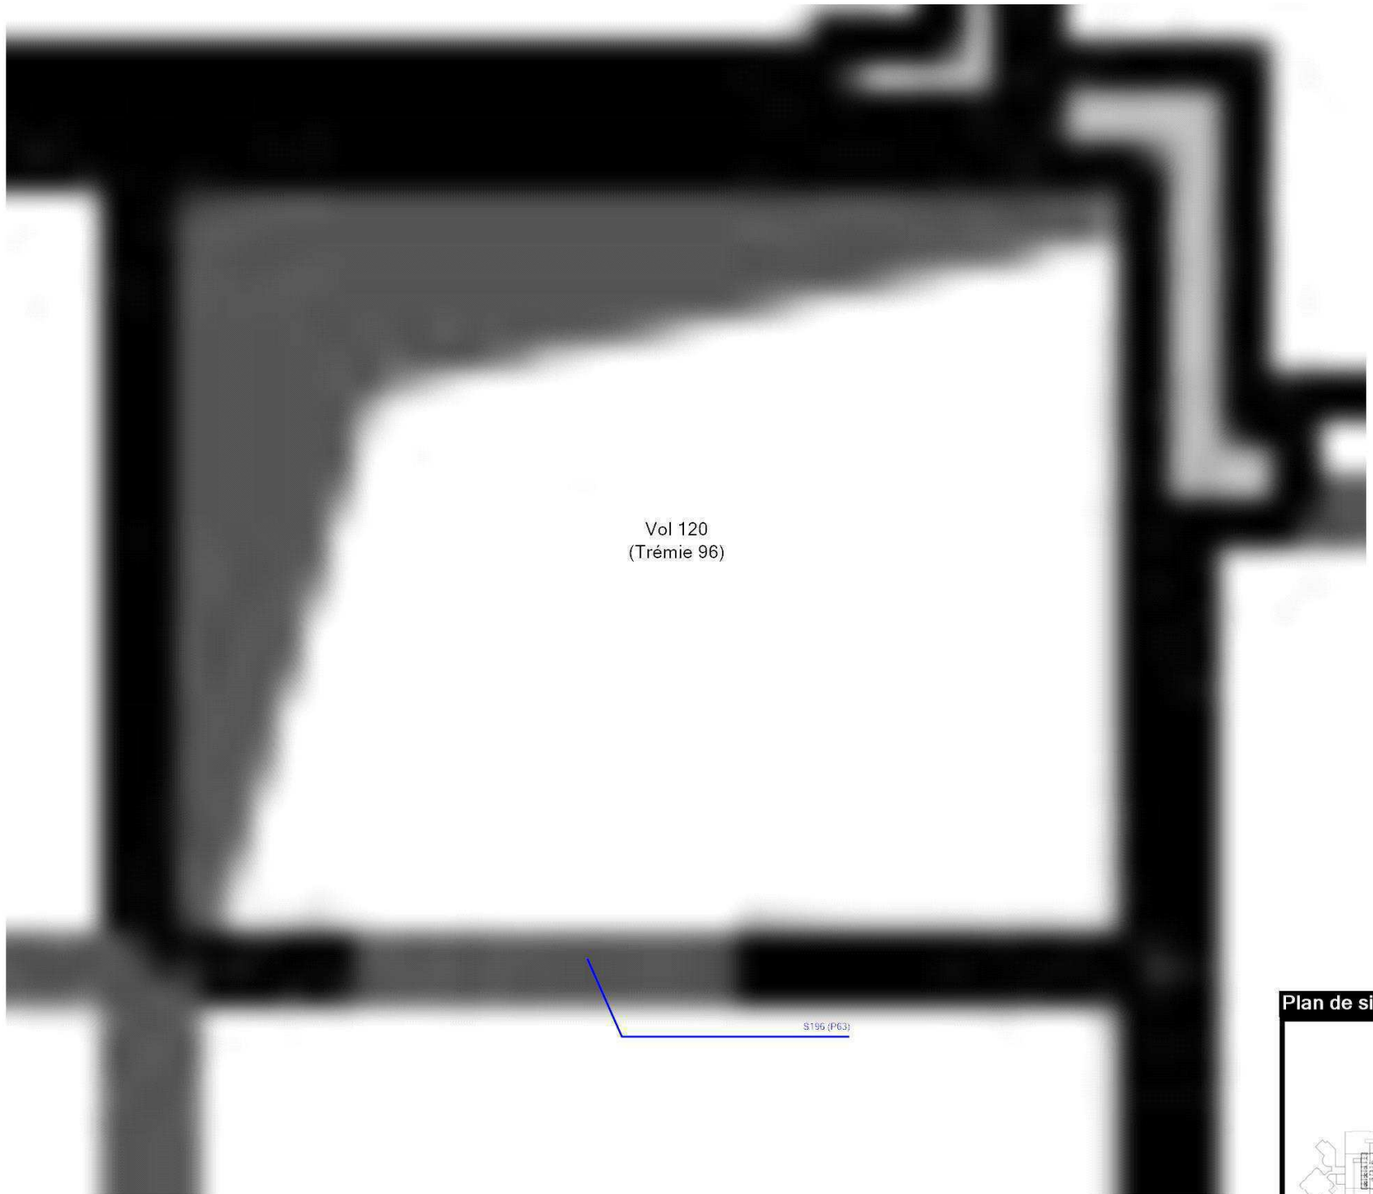

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

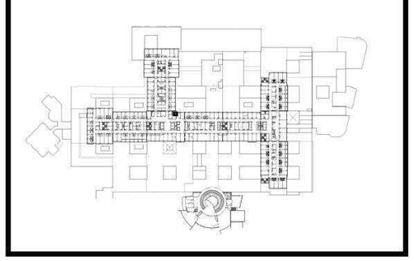

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

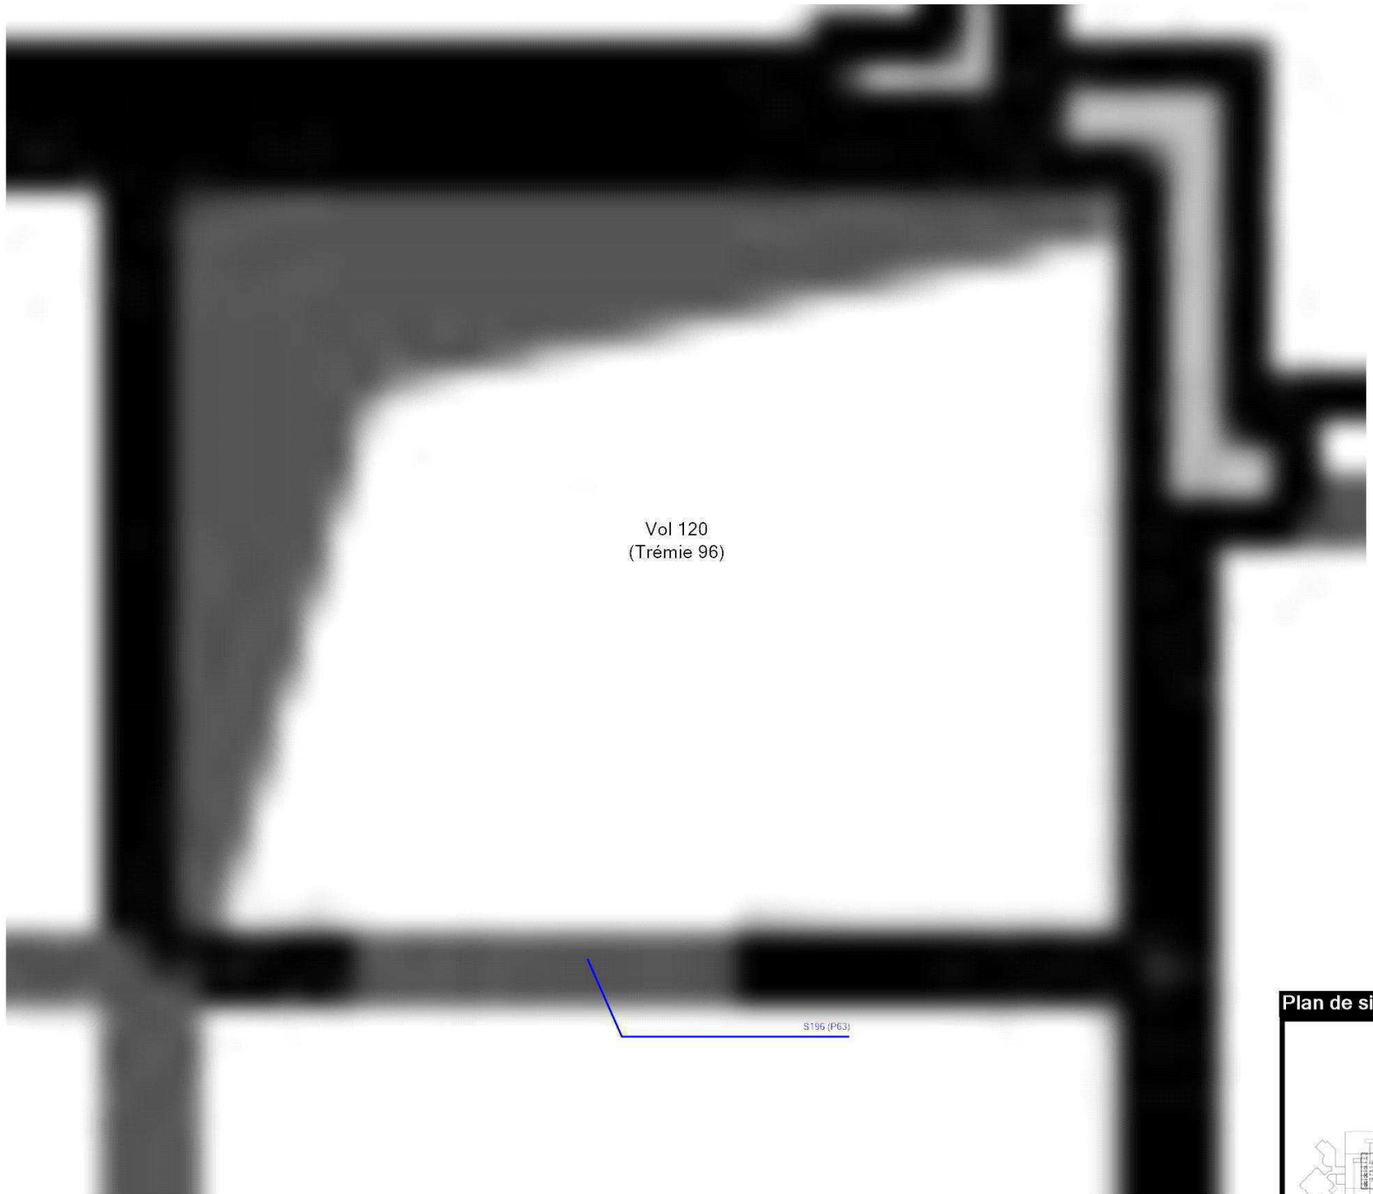

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

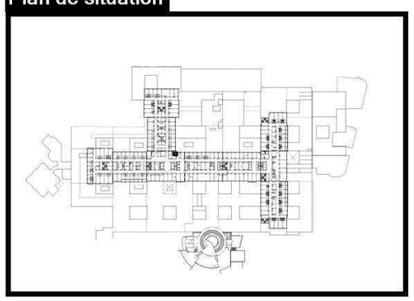


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 2

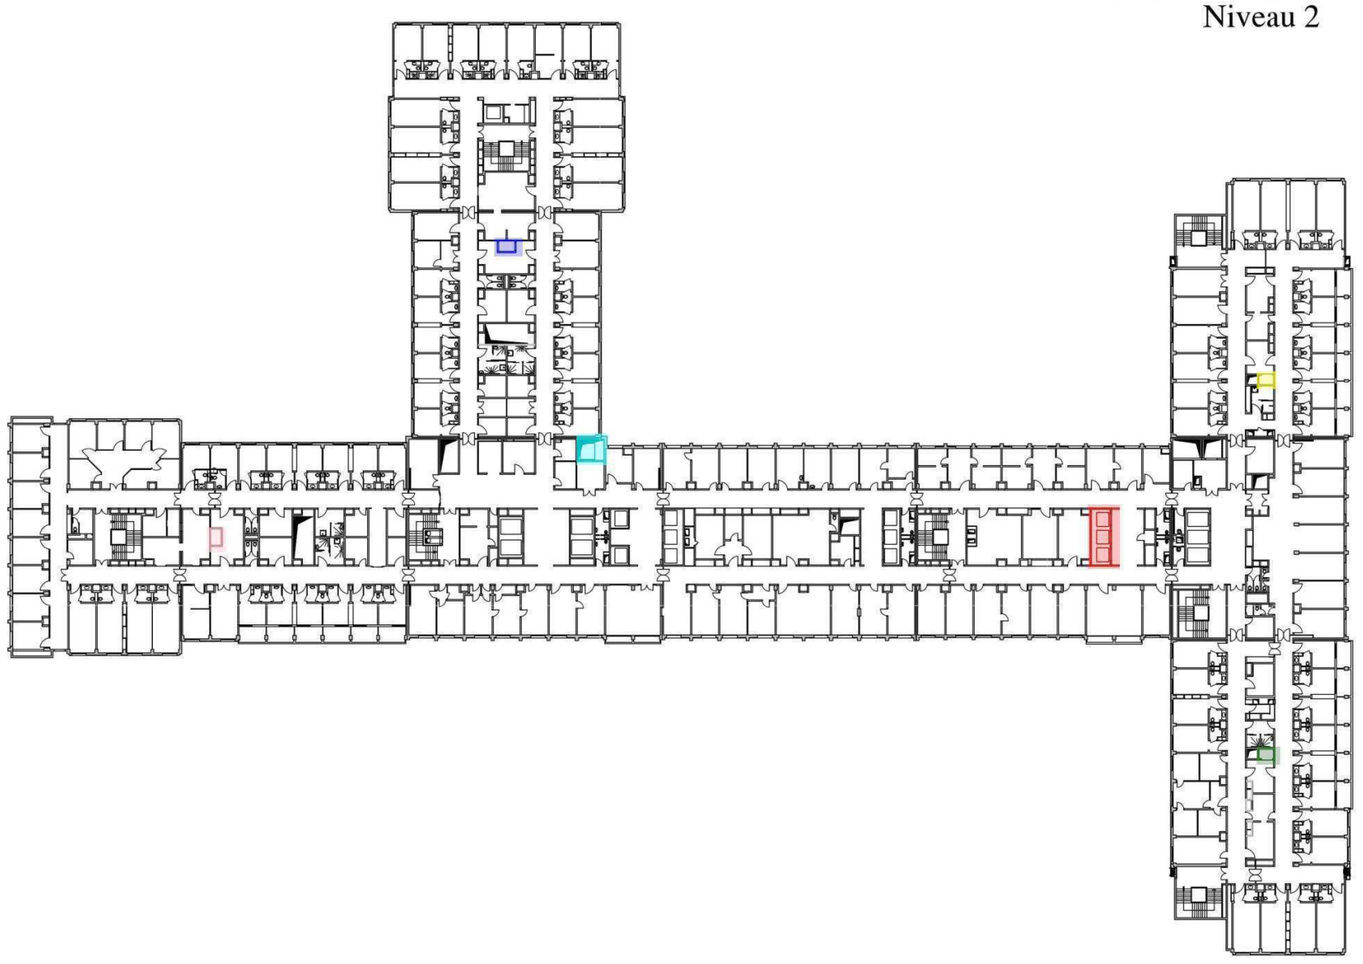


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 2

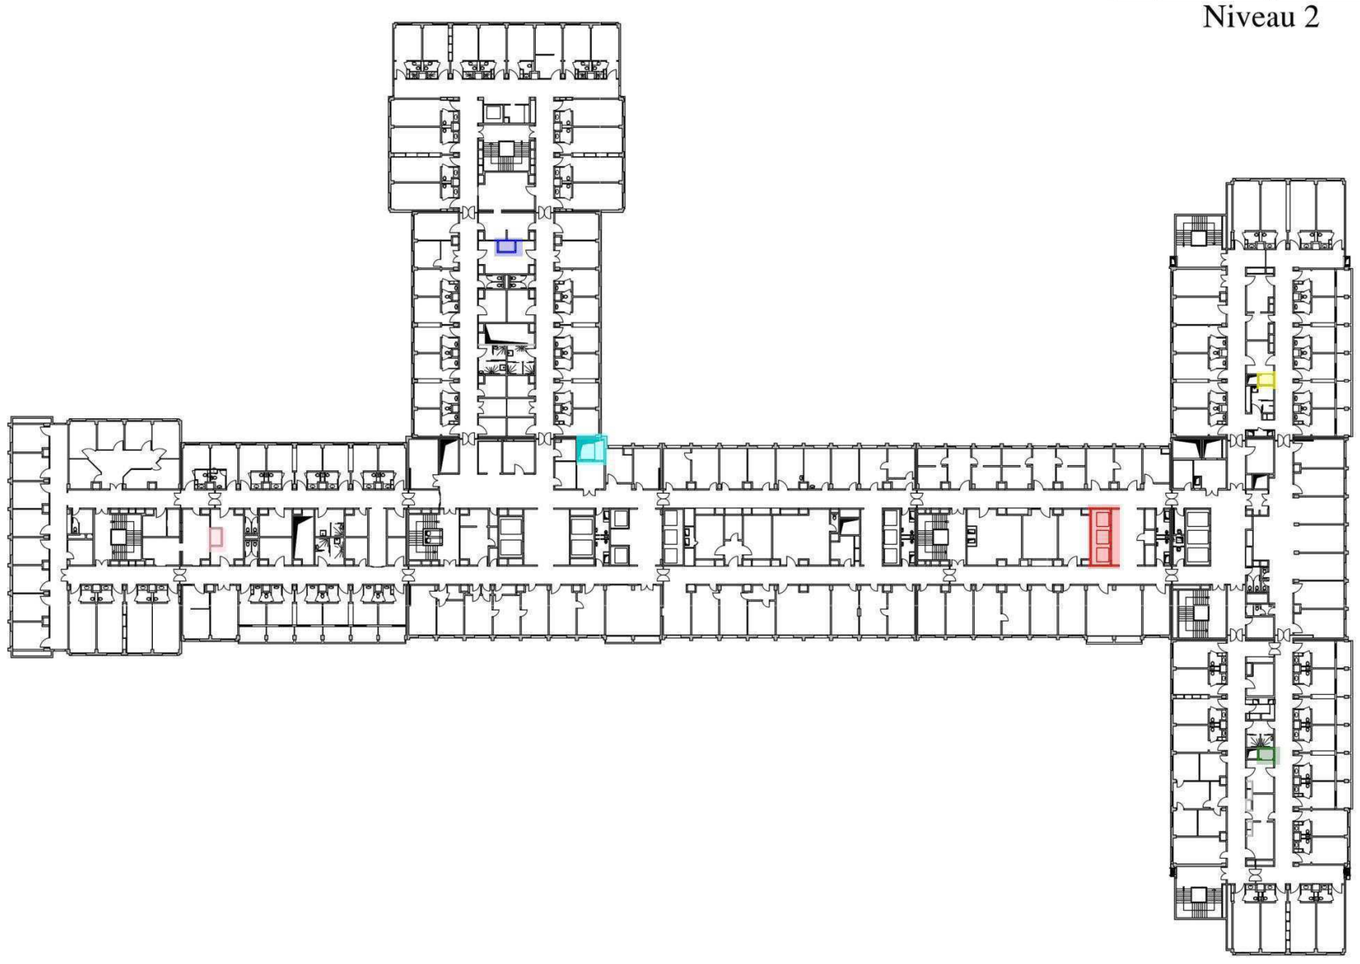


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

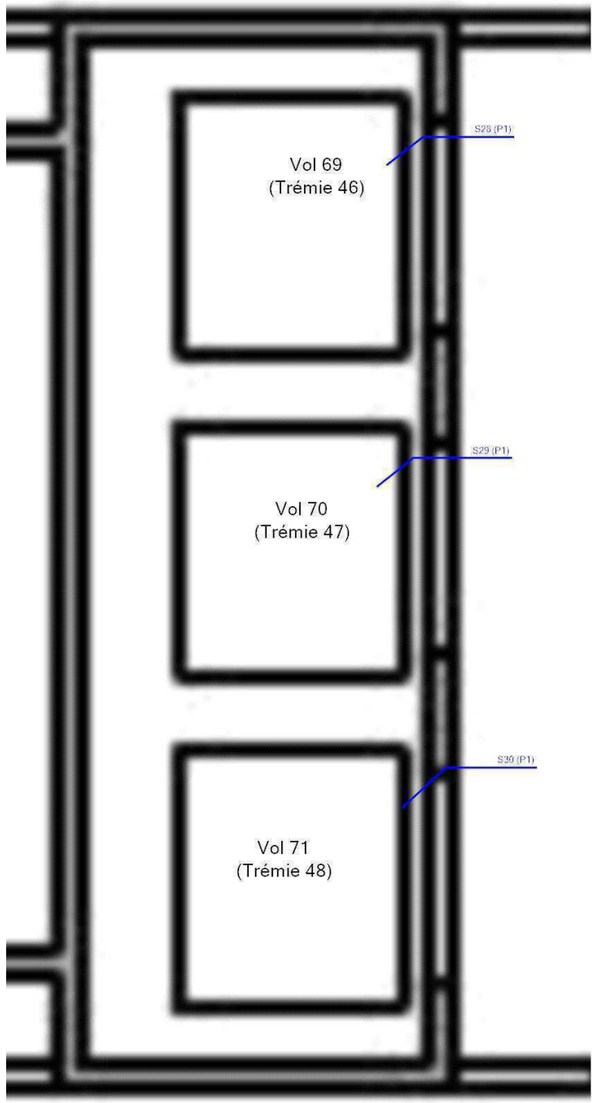

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

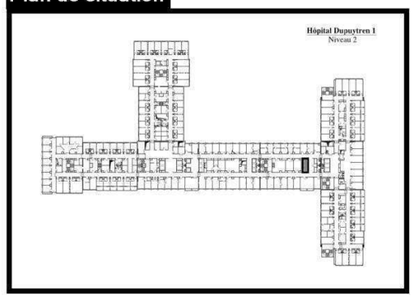

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

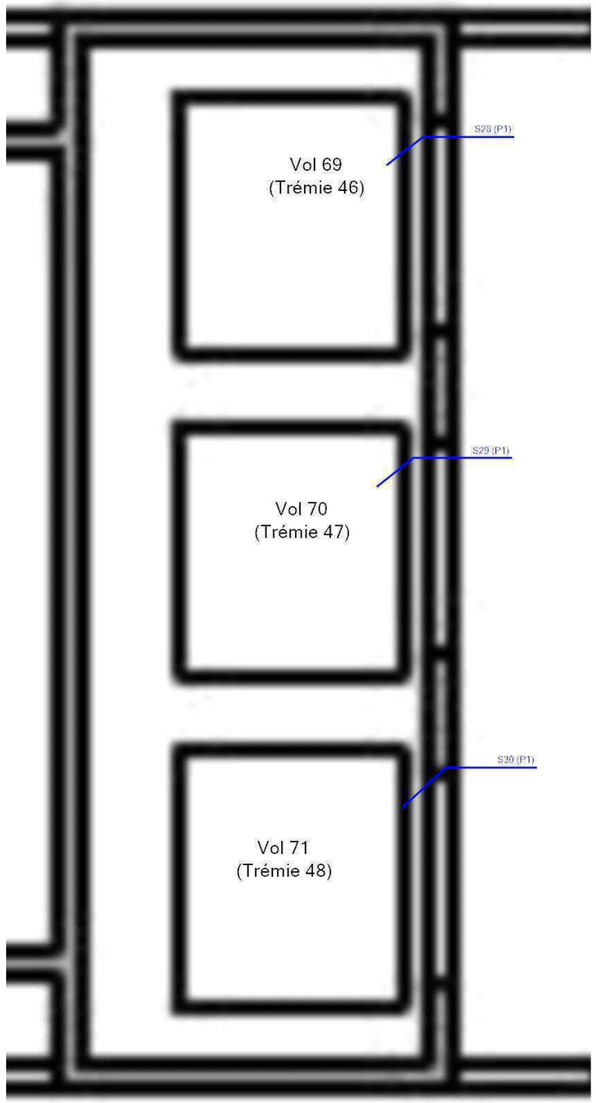

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

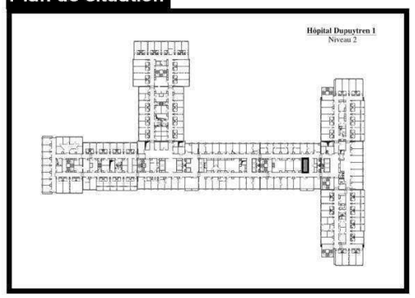

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

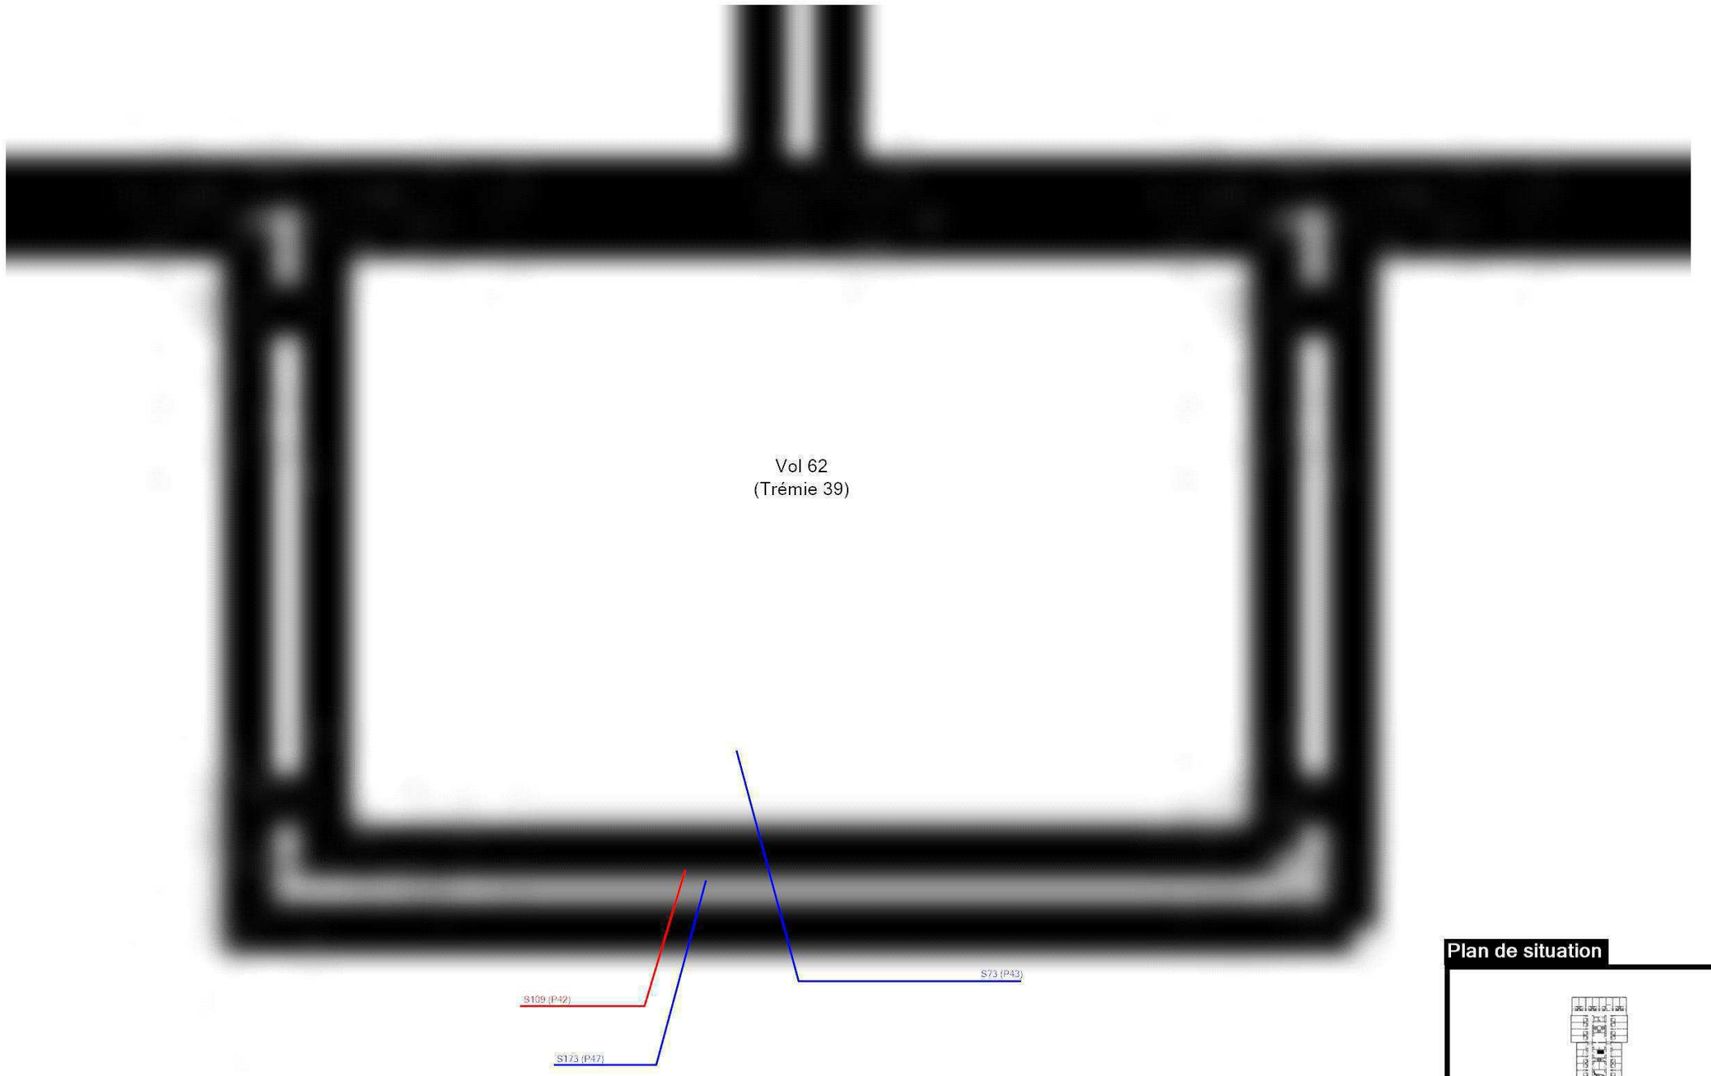

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

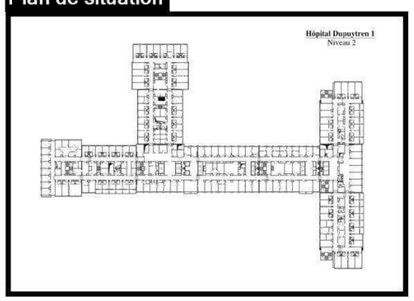

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

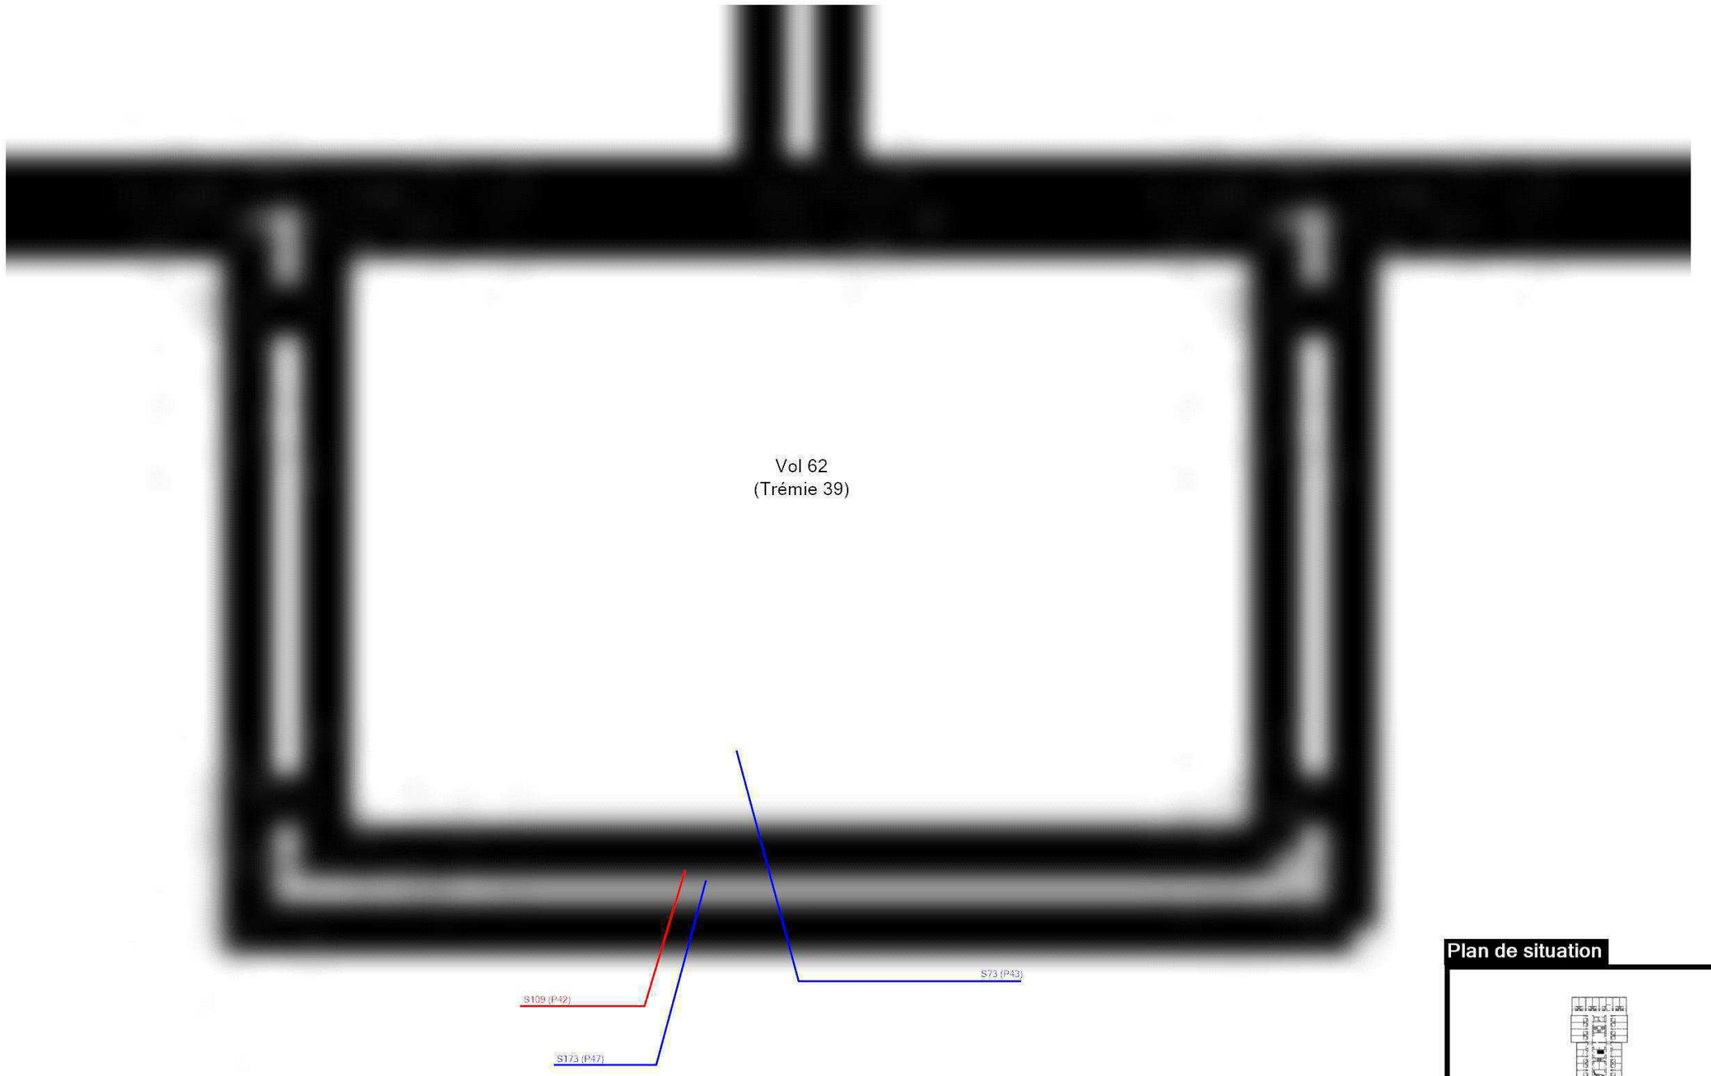

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

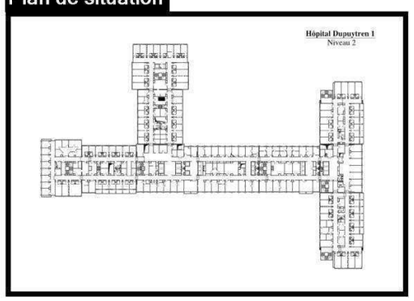

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

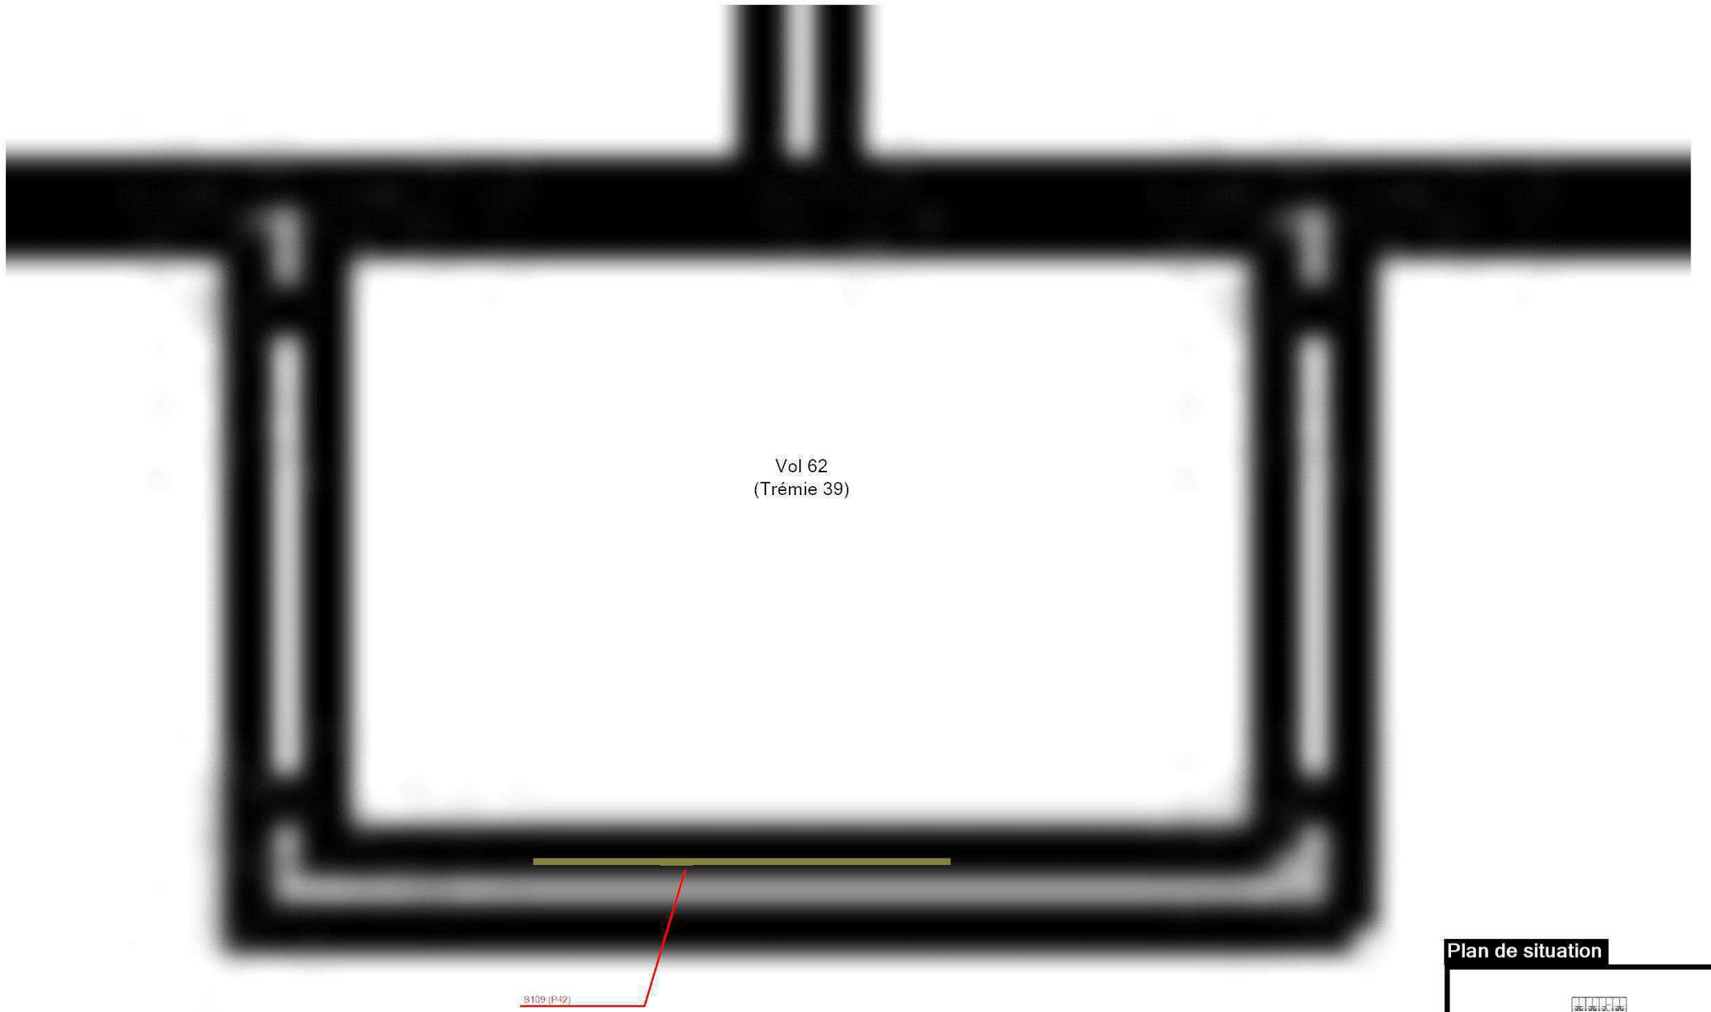

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

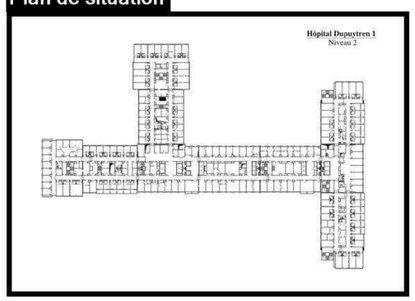

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

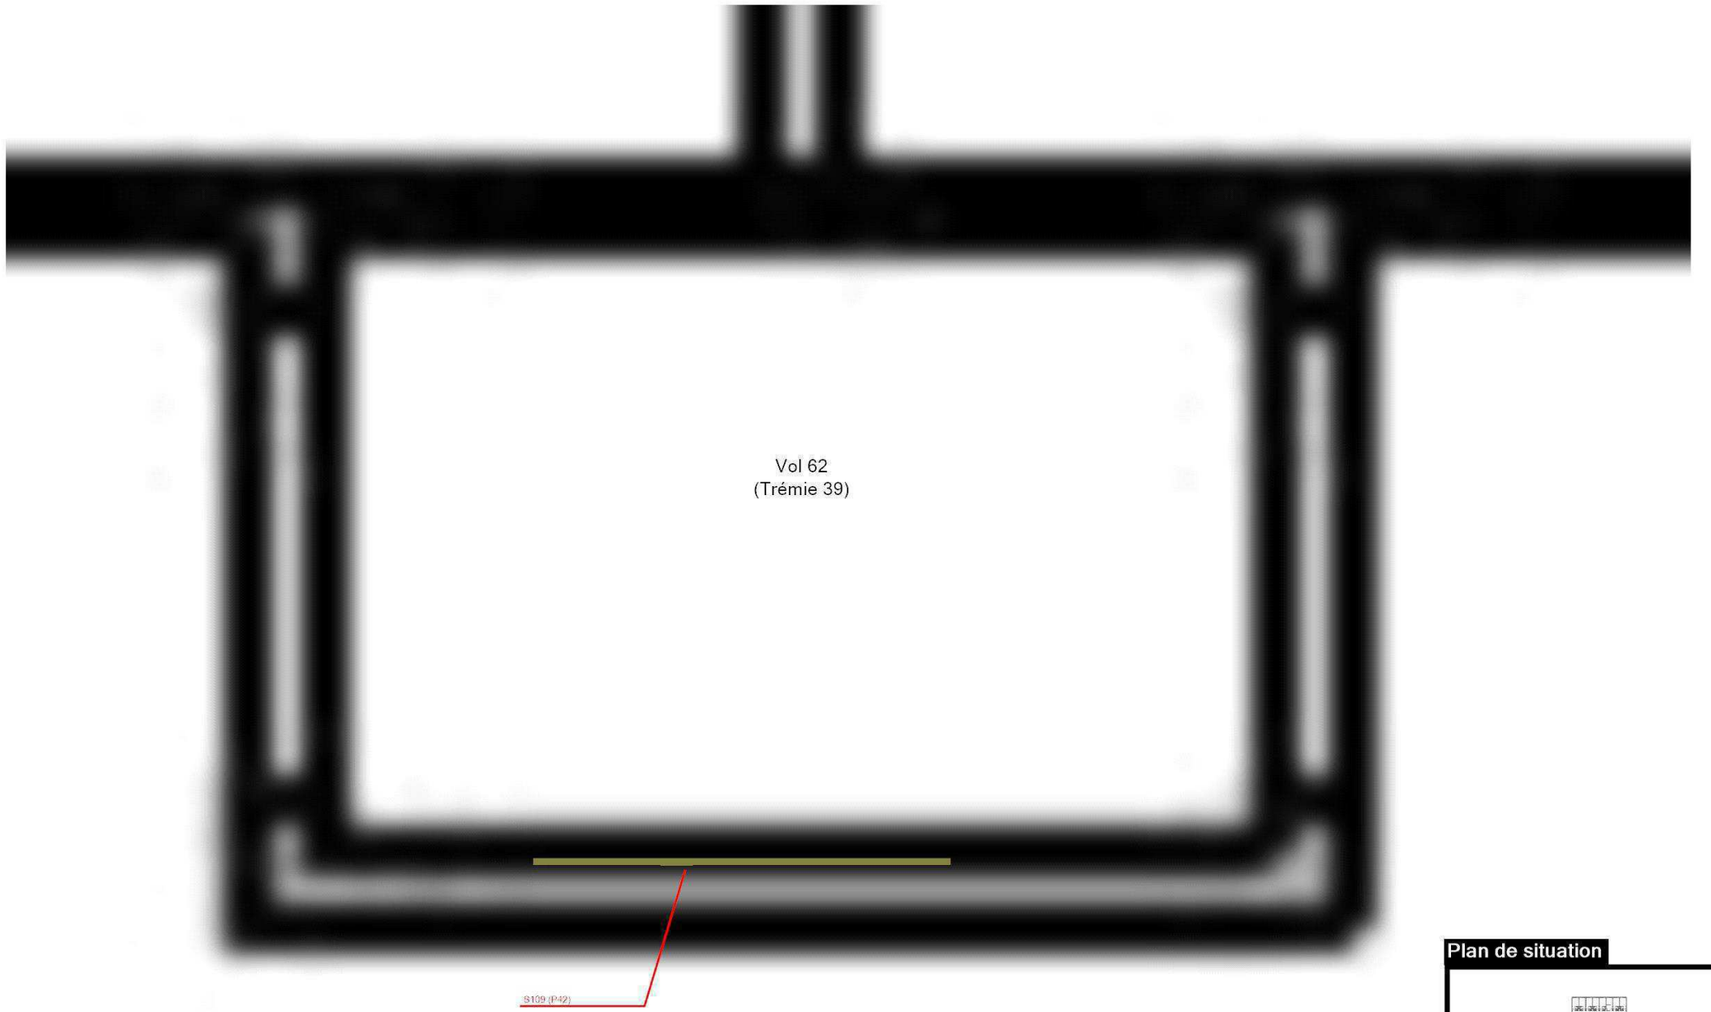

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

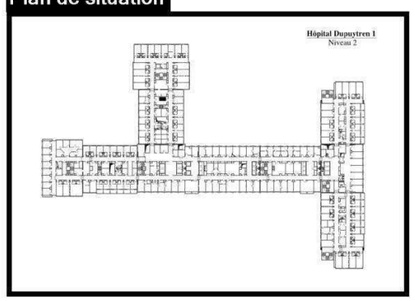

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

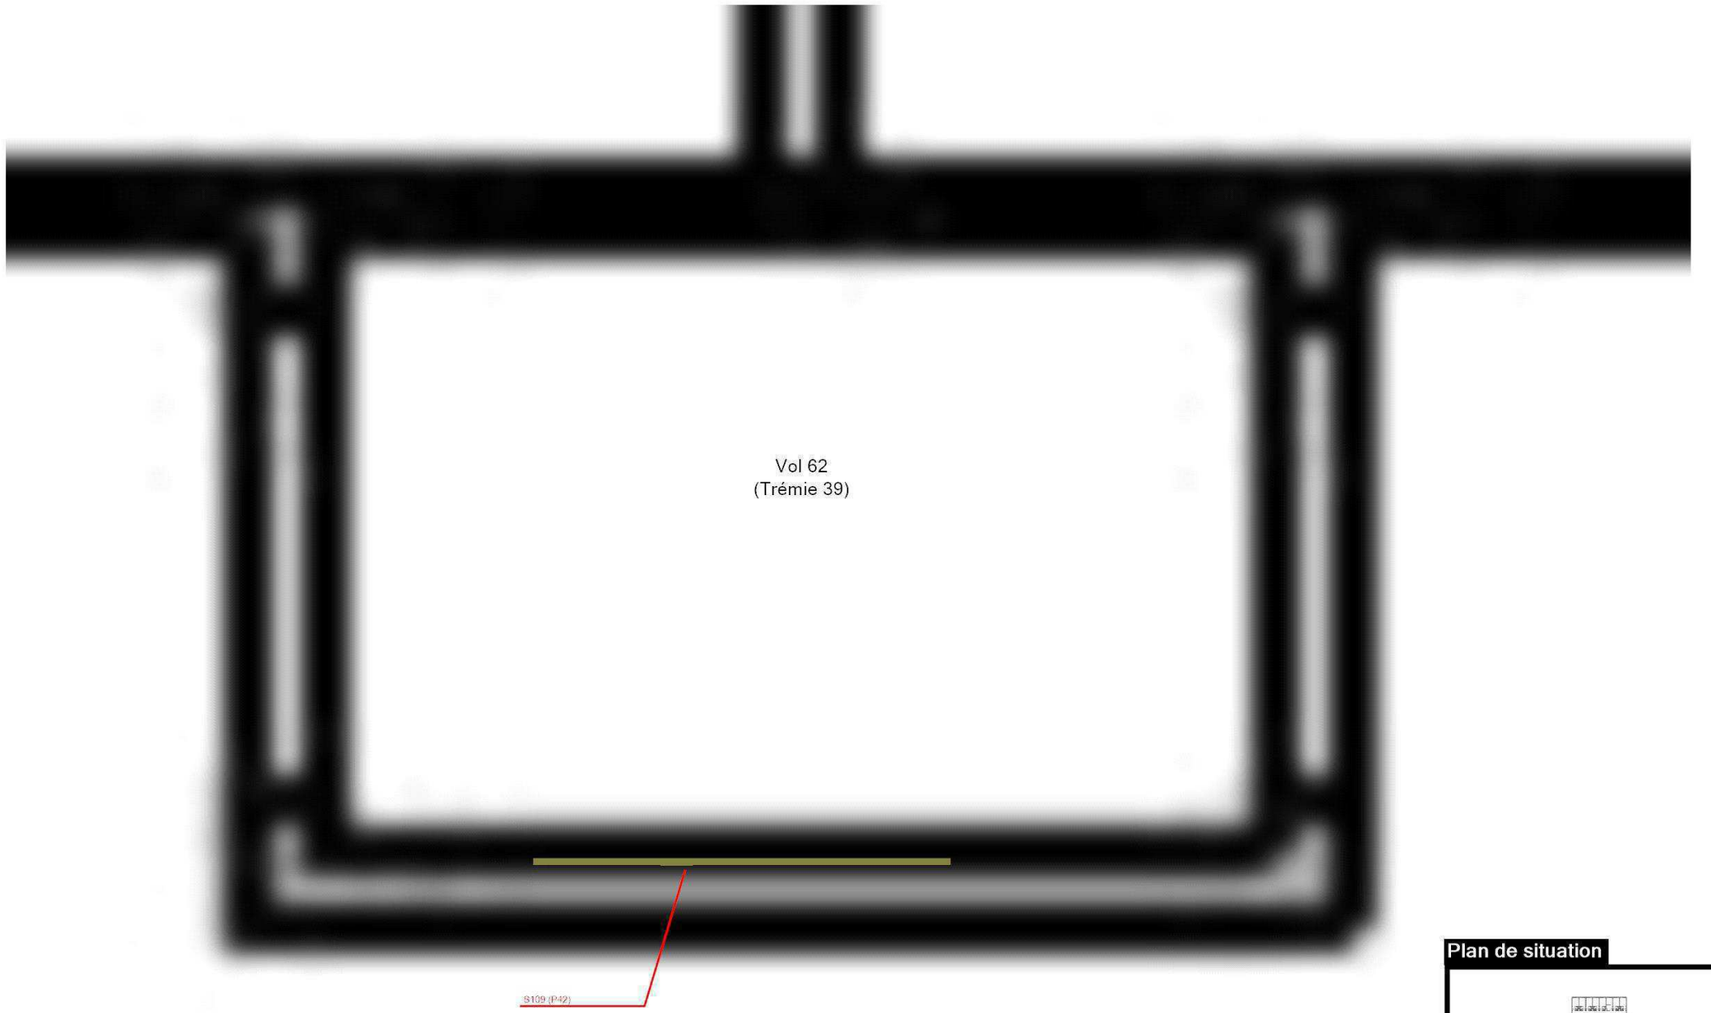

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

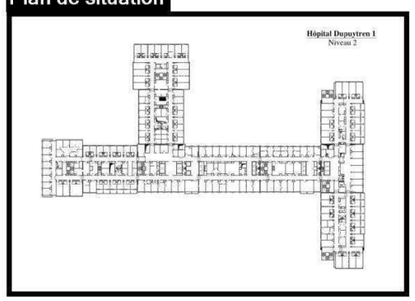

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

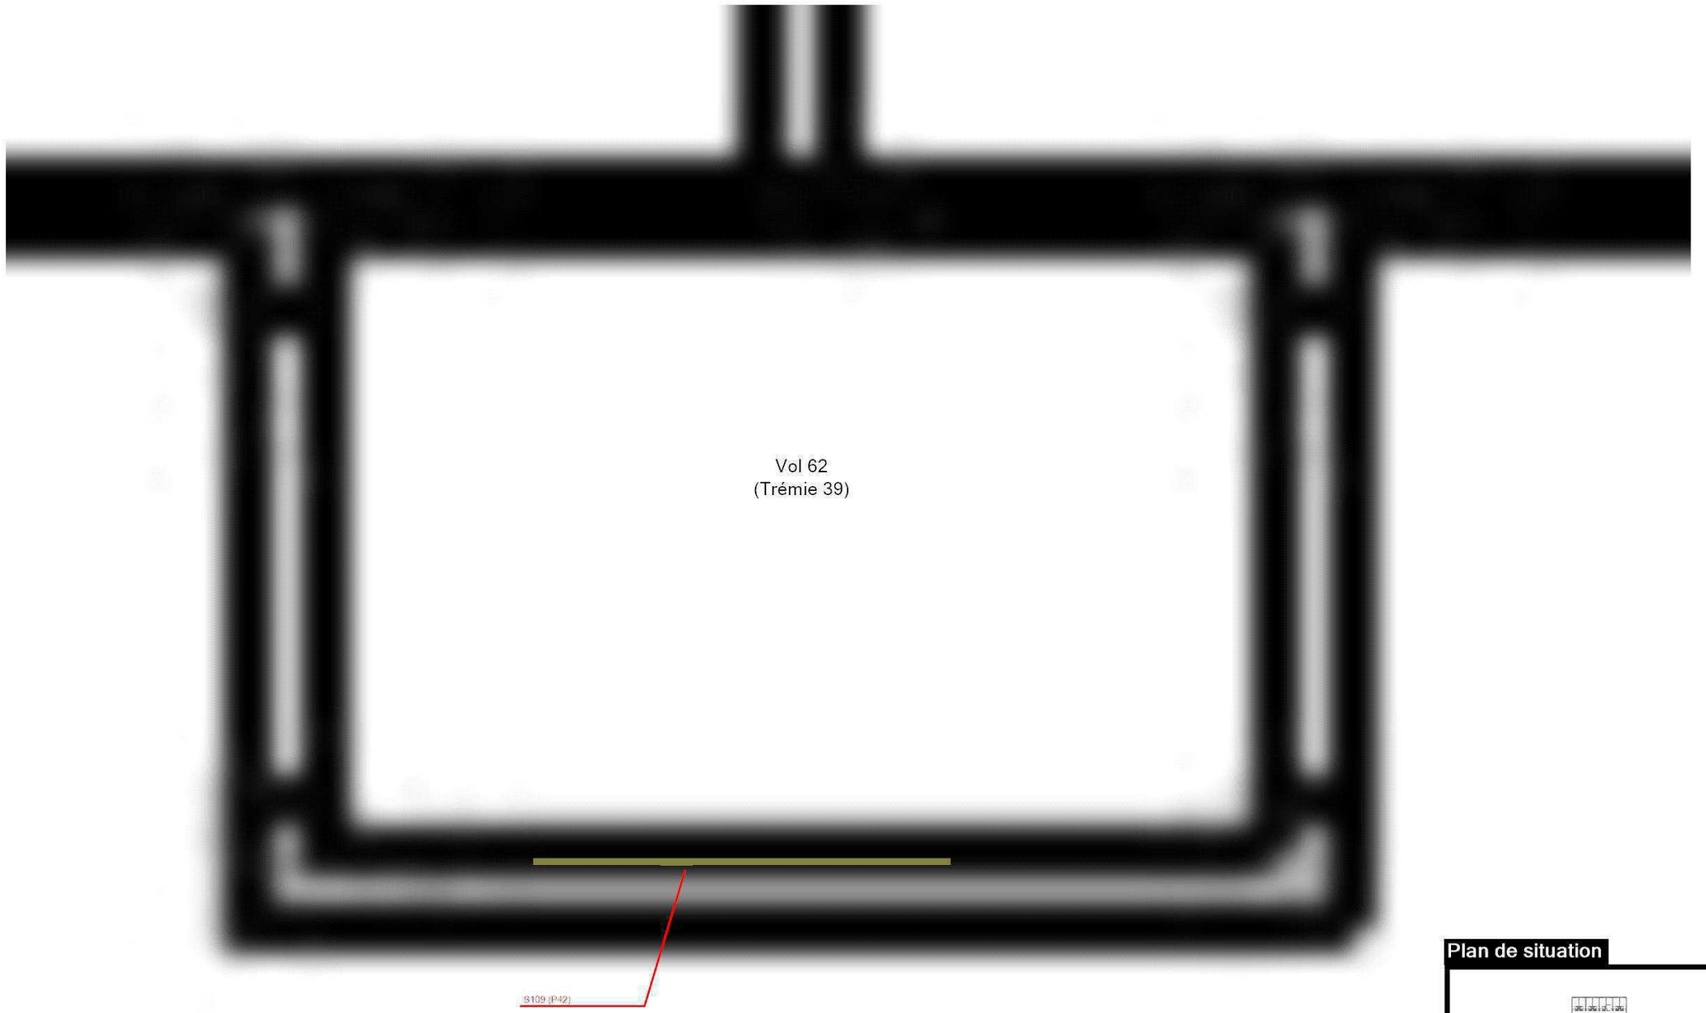

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

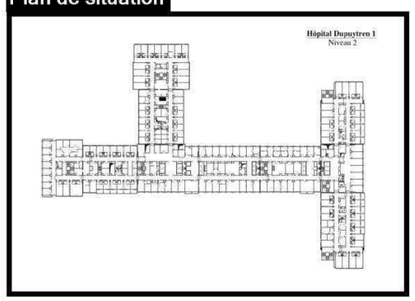

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

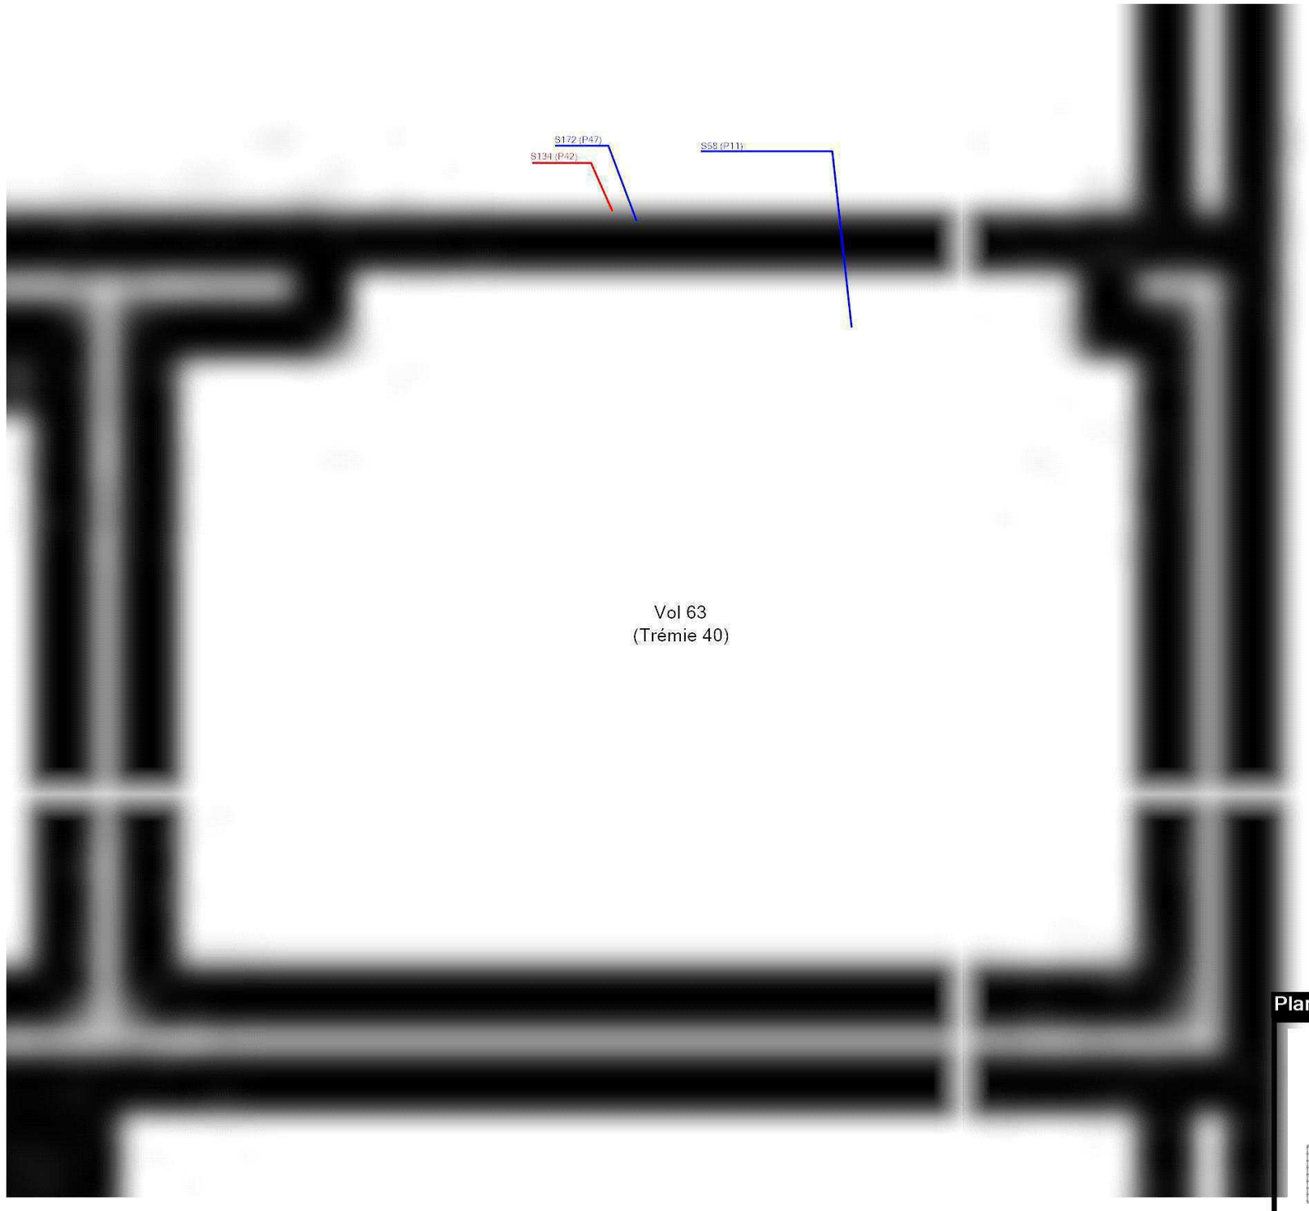


Vol 63
(Trémie 40)

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

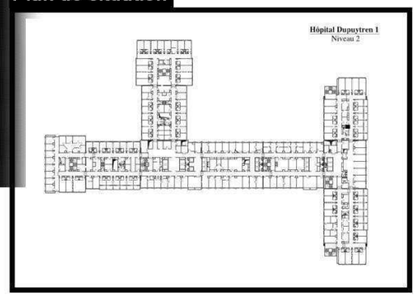

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

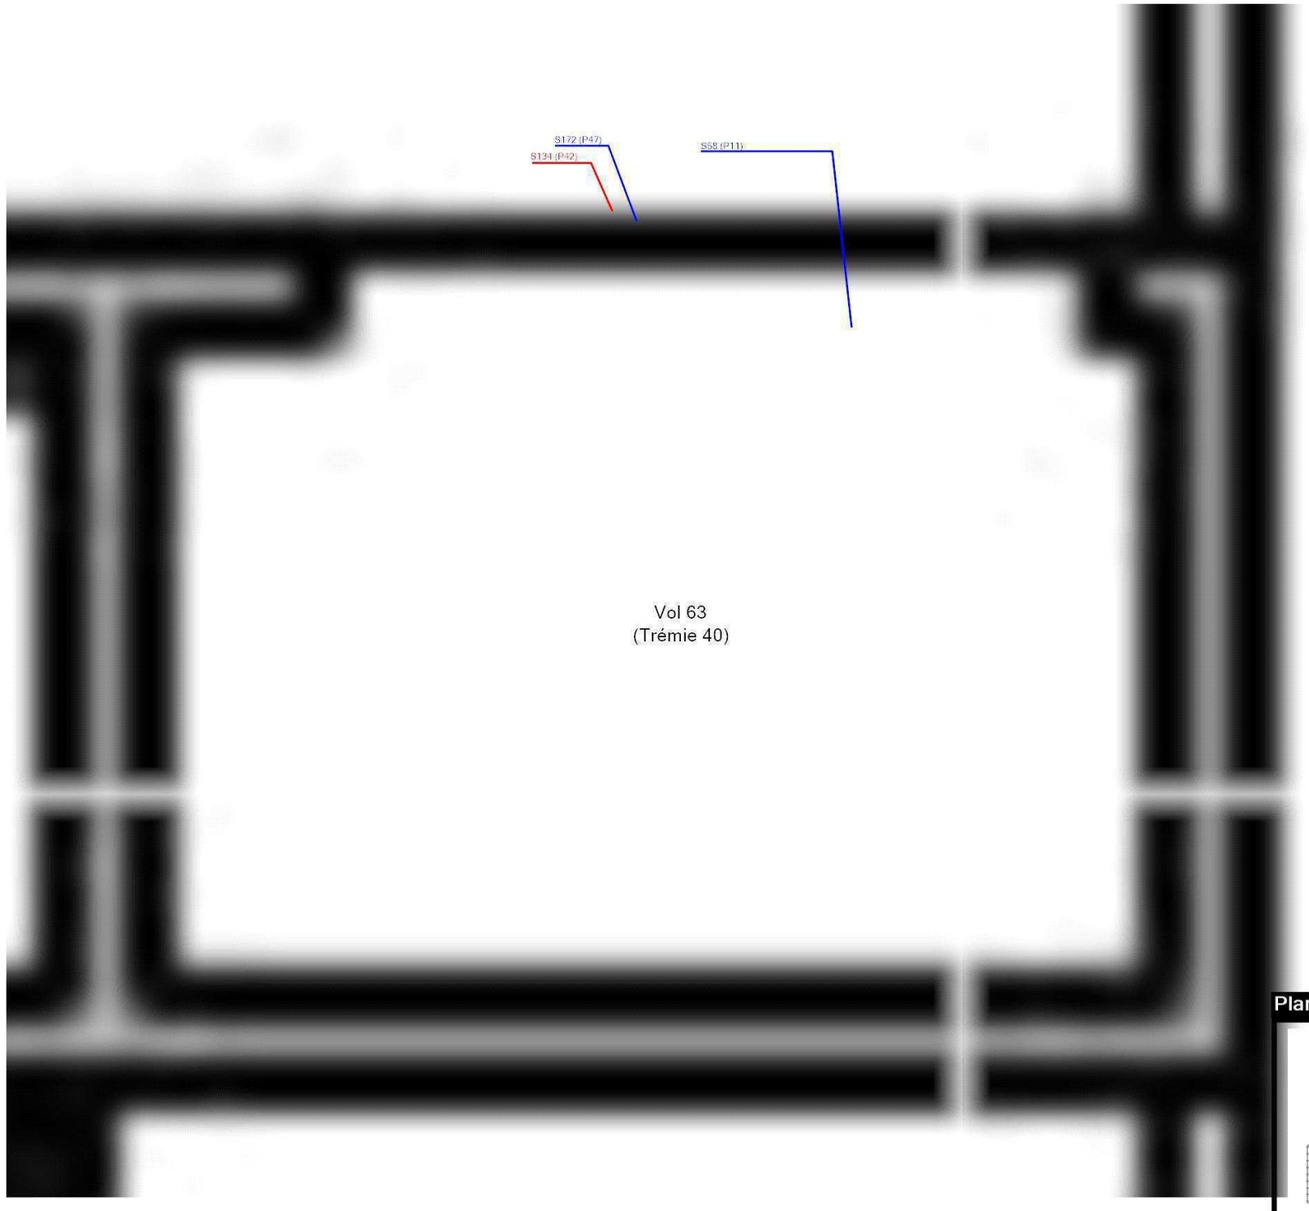

Vol 63
(Trémie 40)

Plan de situation

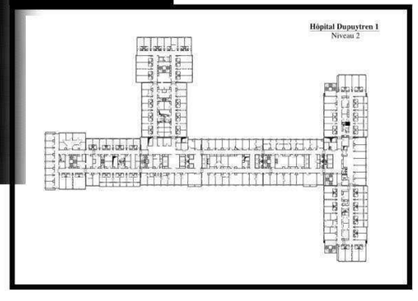


Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

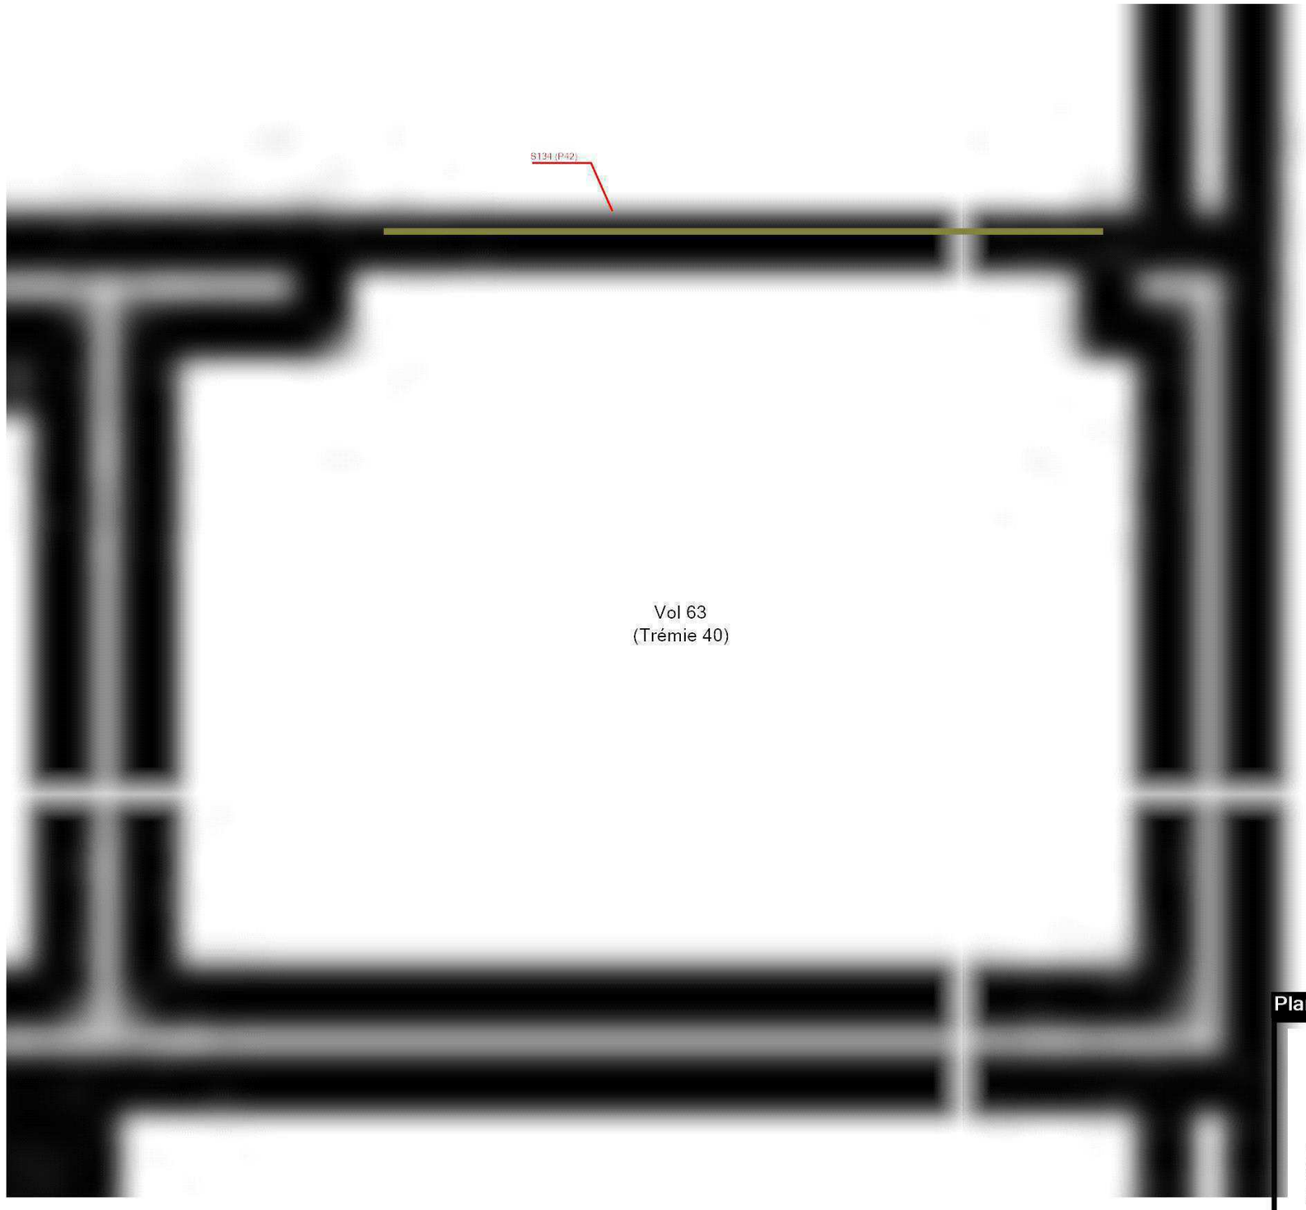

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

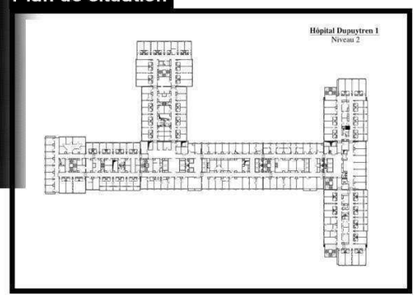

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

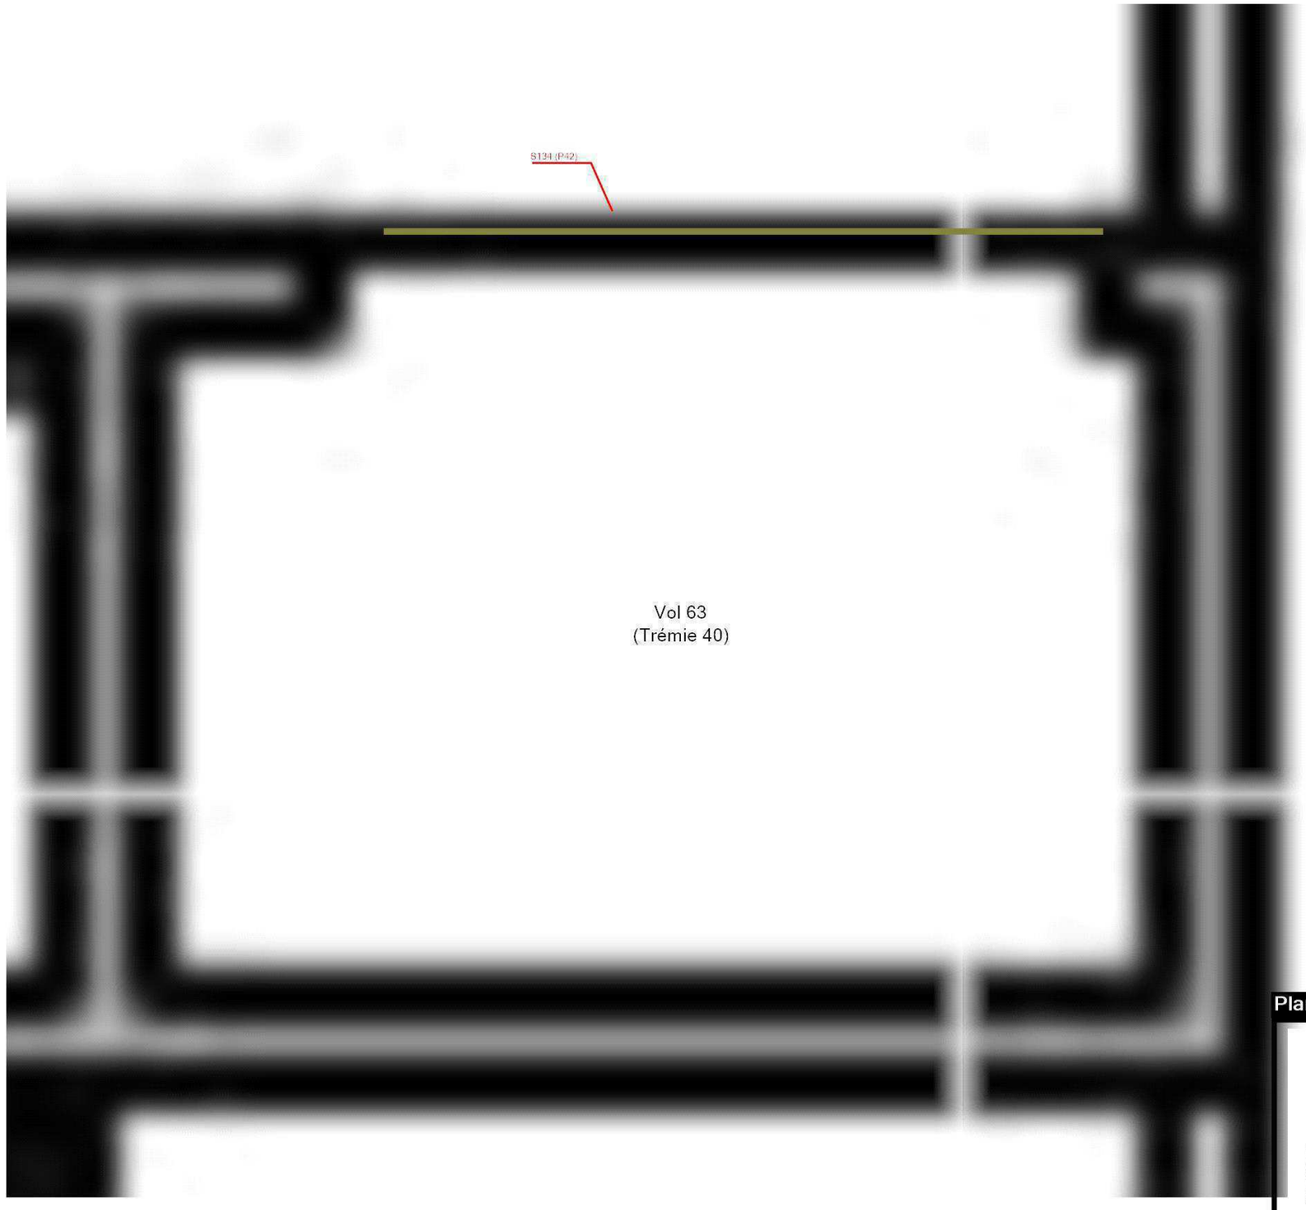

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

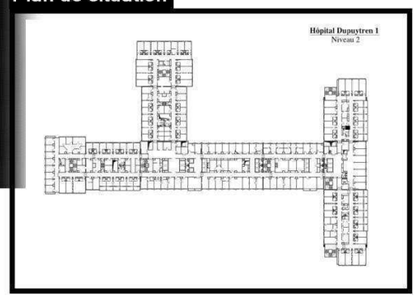

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

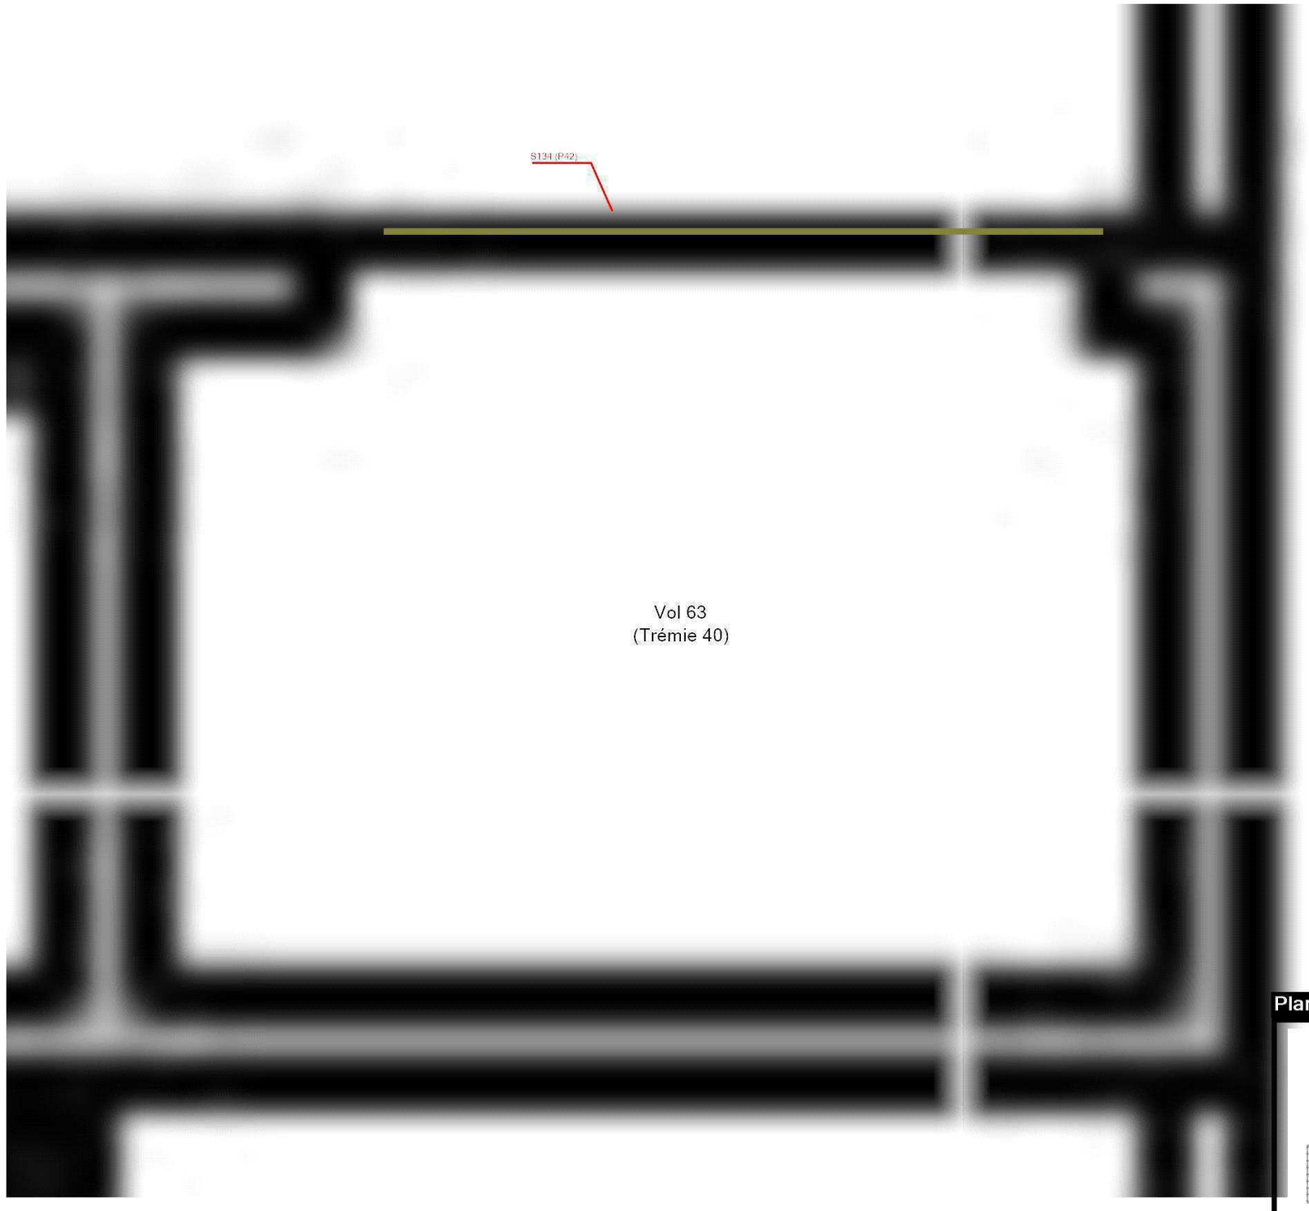


Vol 63
(Trémie 40)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

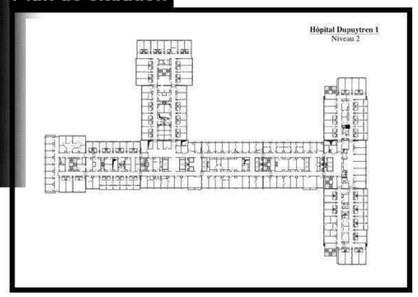

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

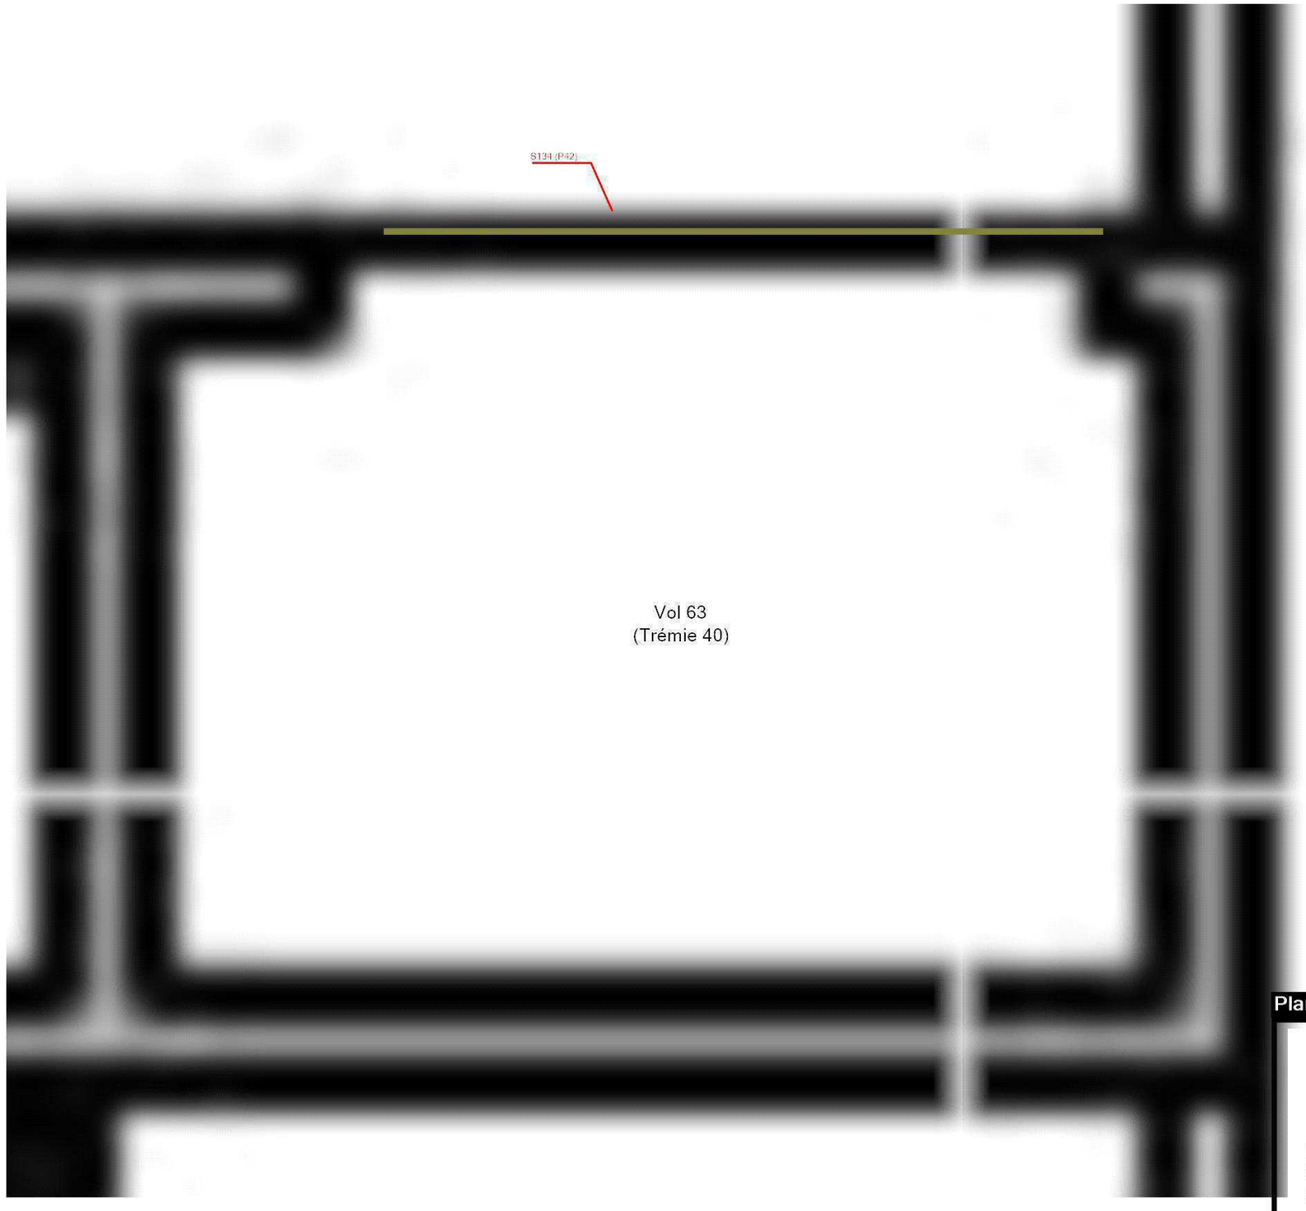


Vol 63
(Trémie 40)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

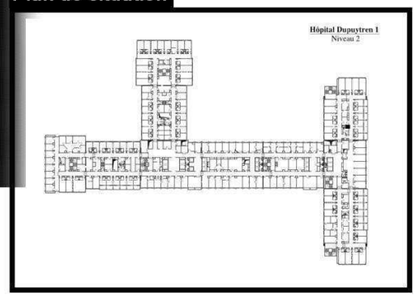

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

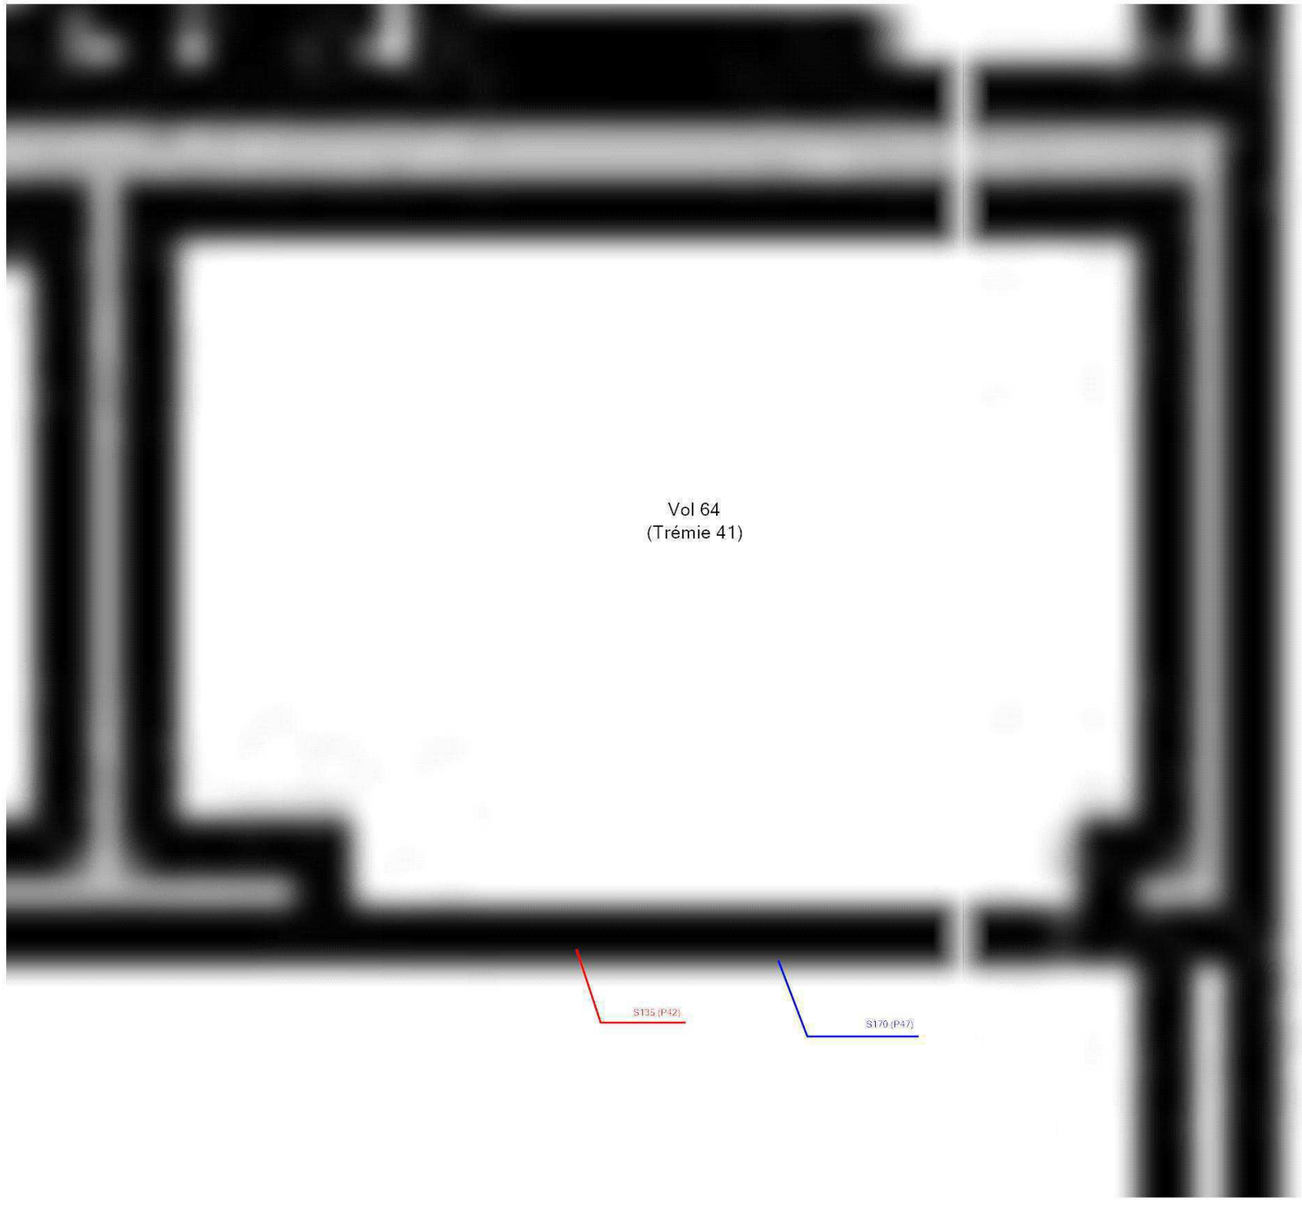

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

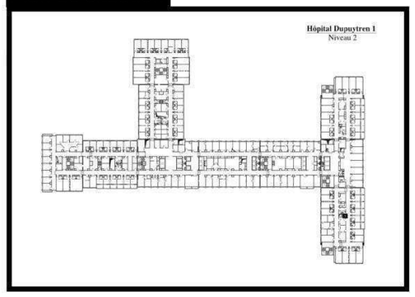

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

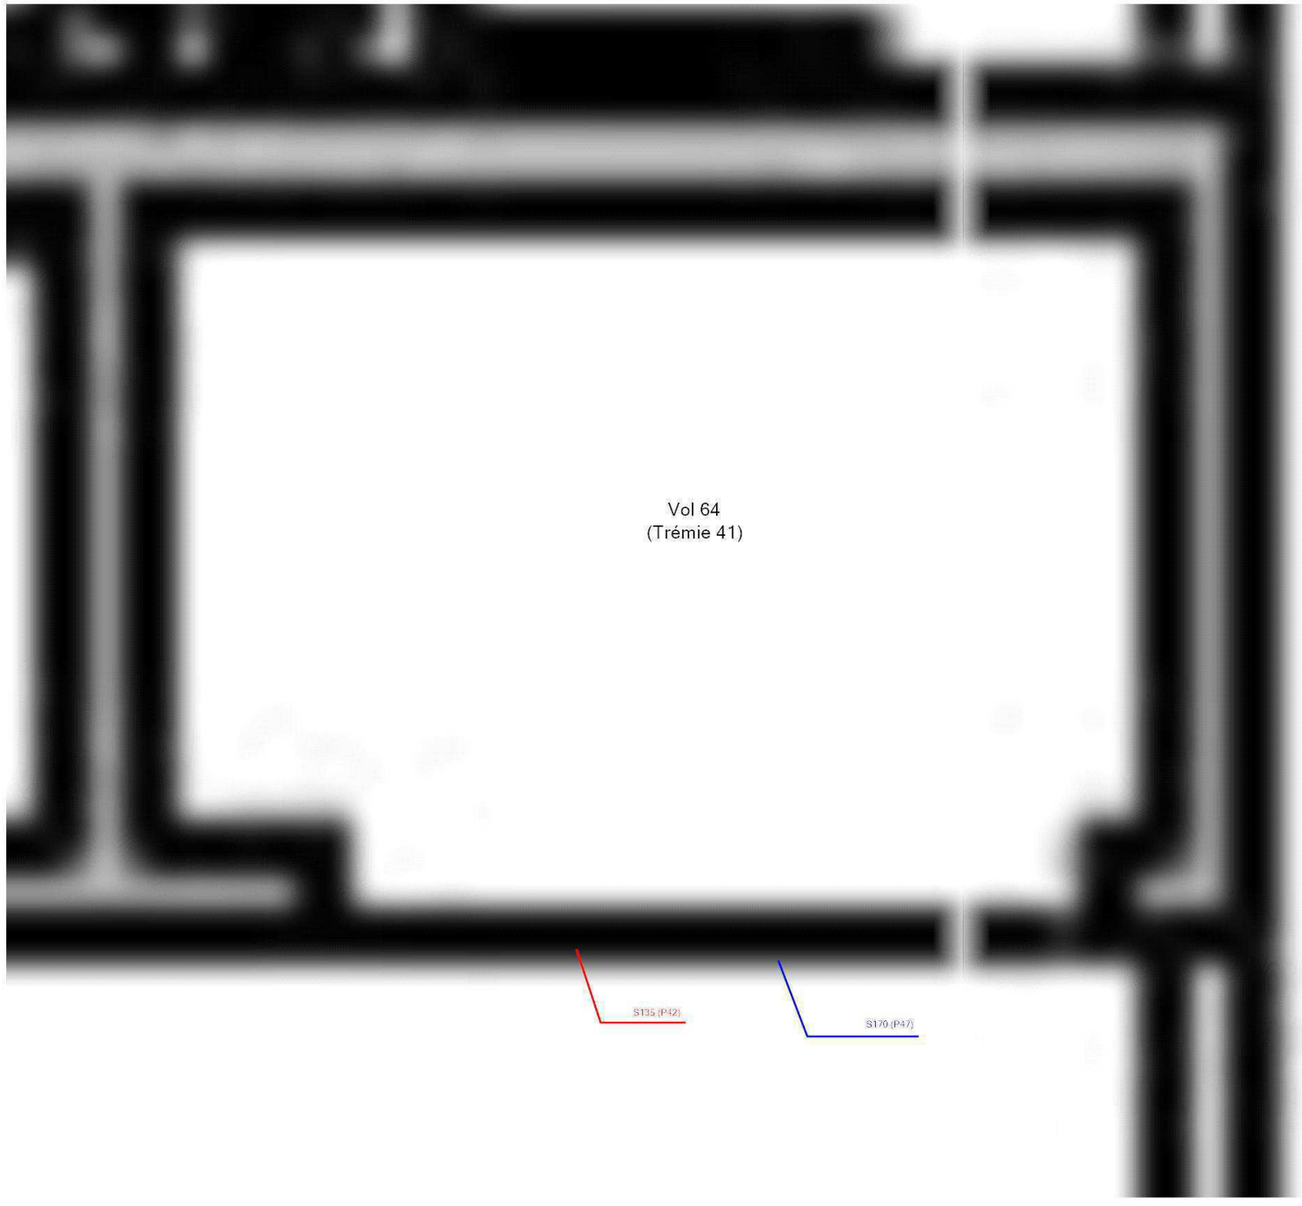

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

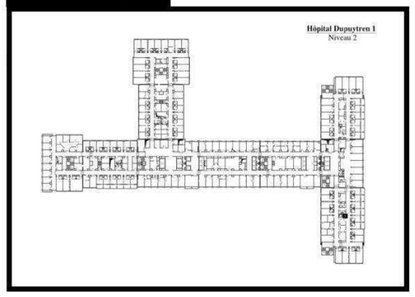

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

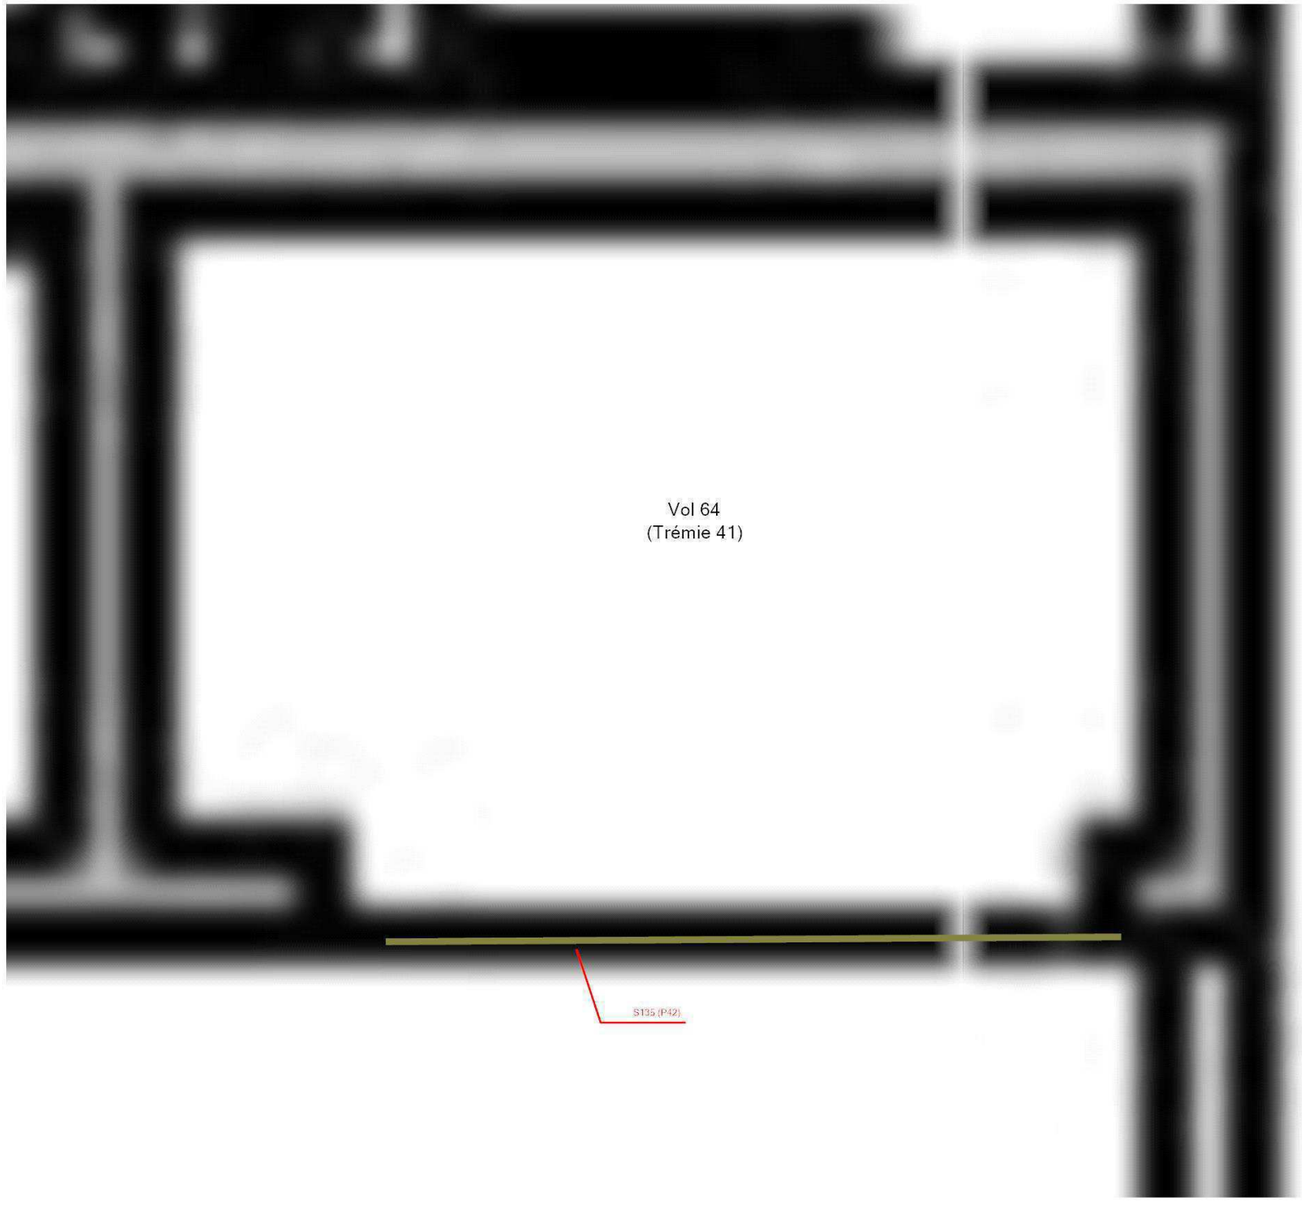

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

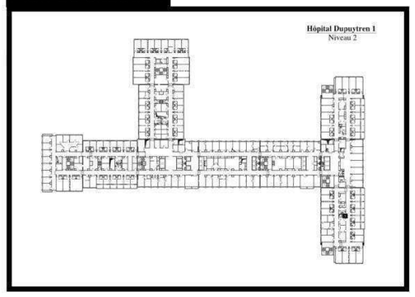

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

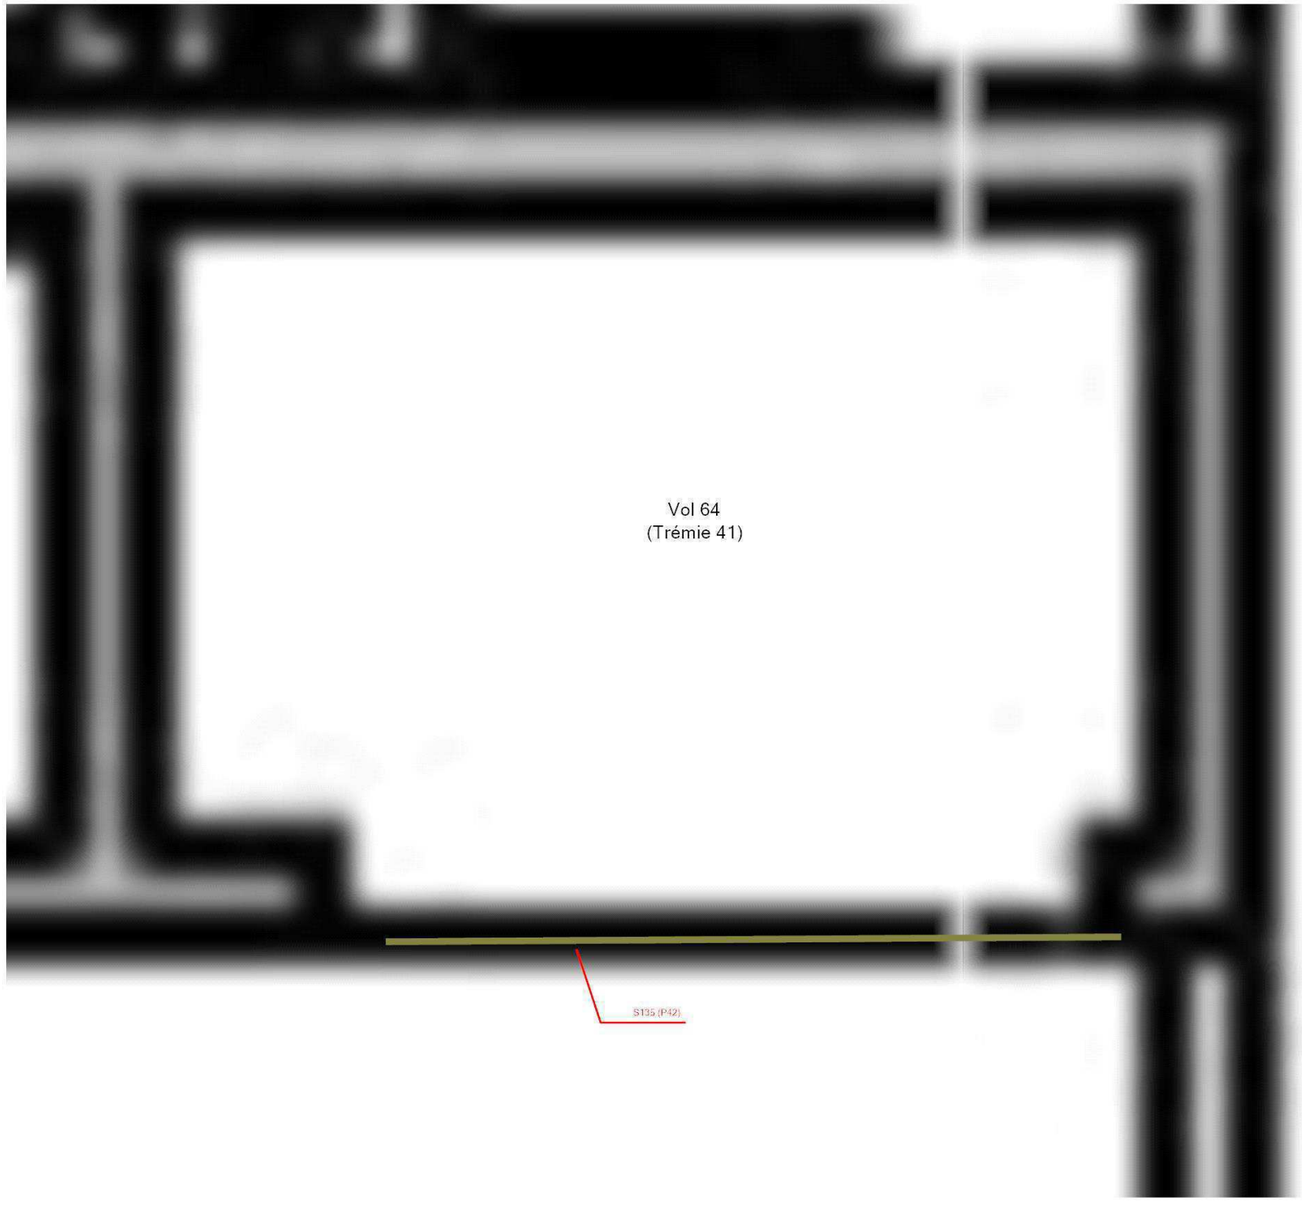

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

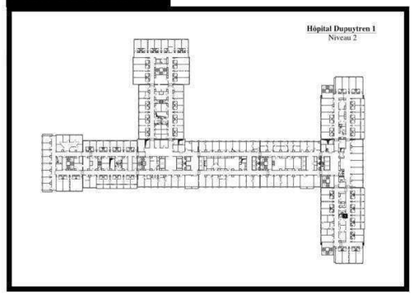

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

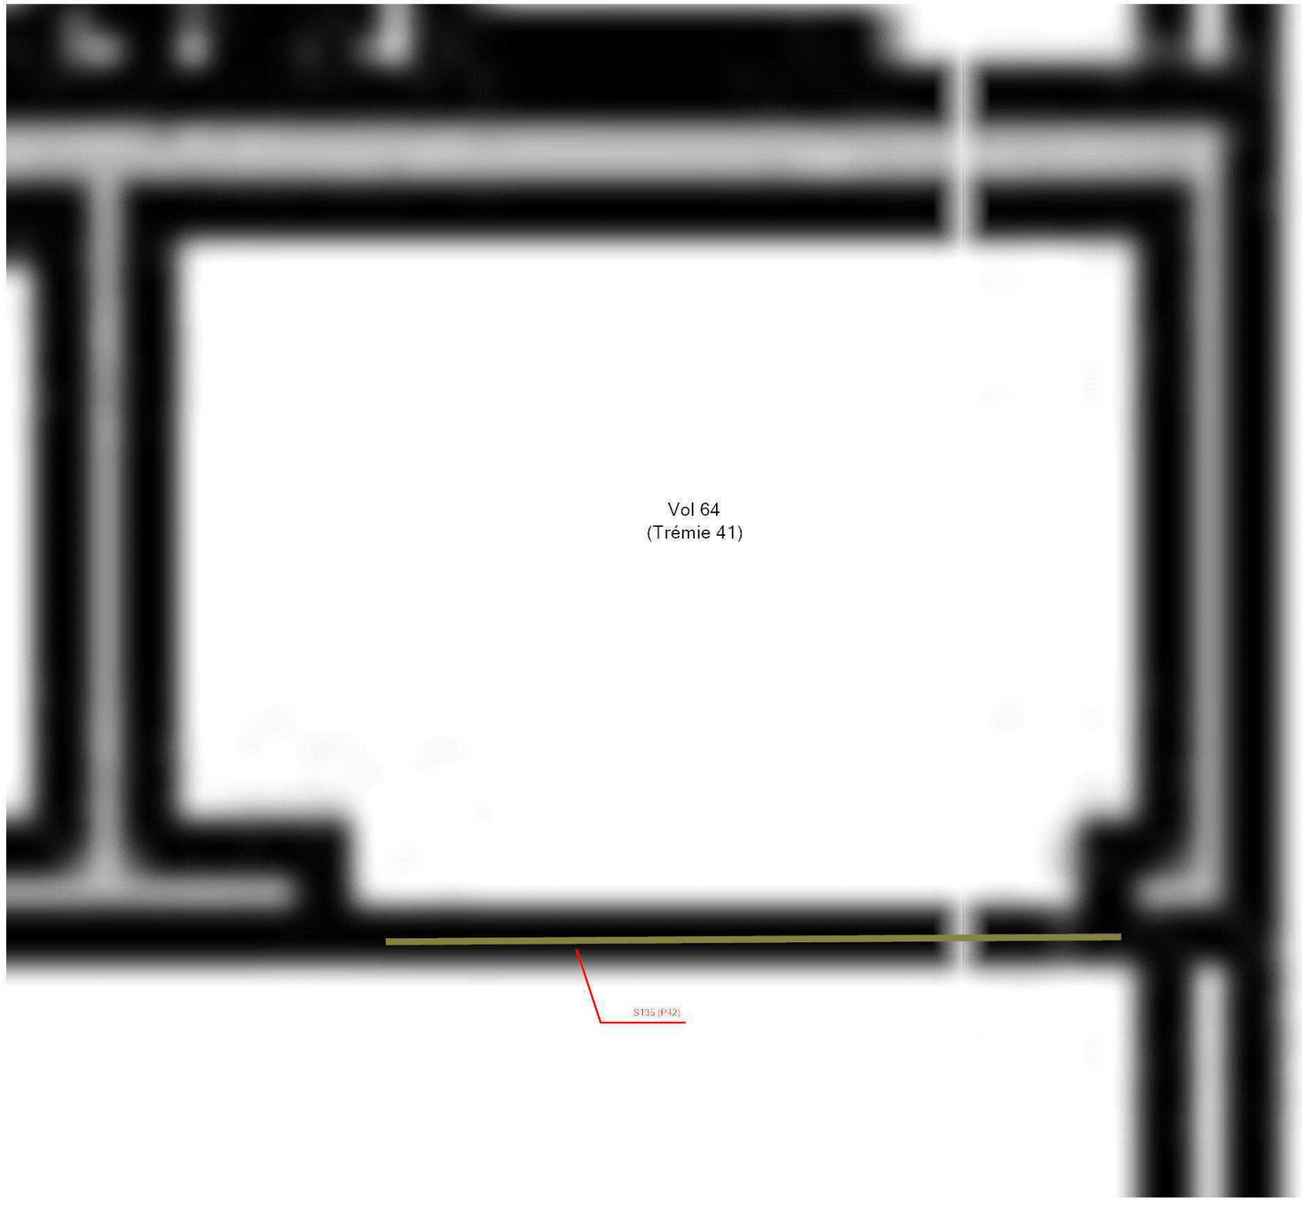

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

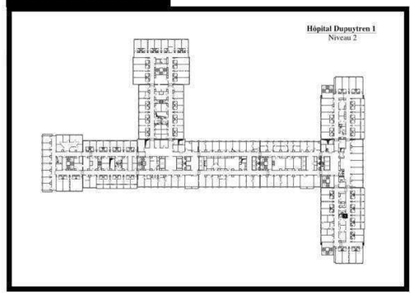

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

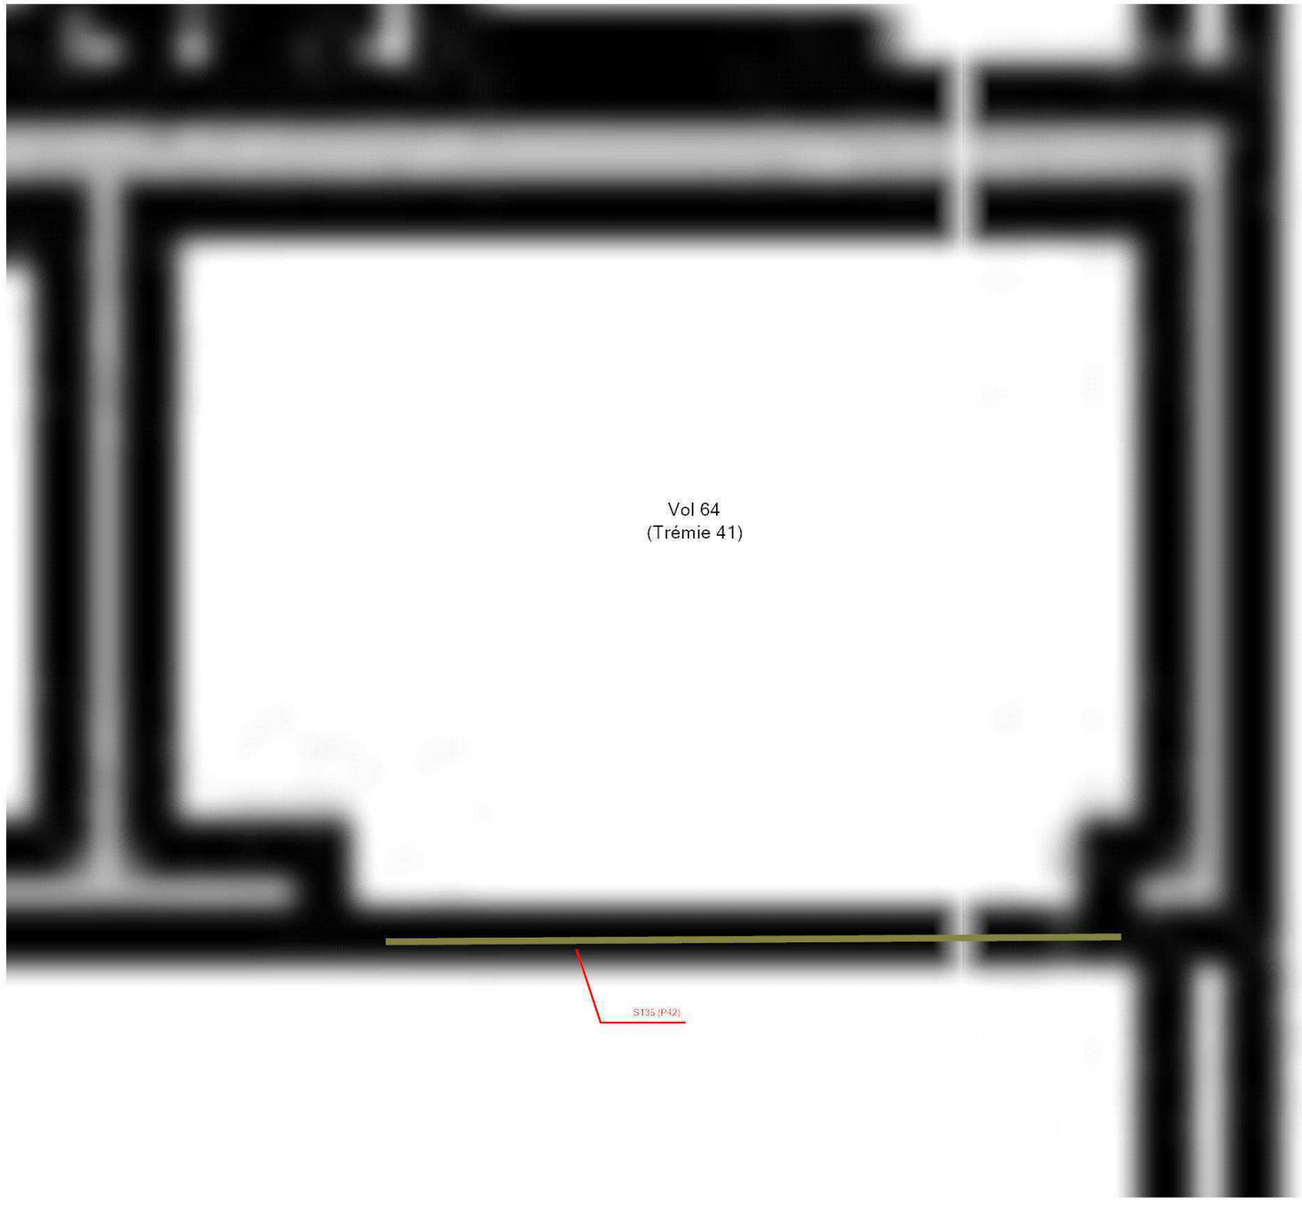

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

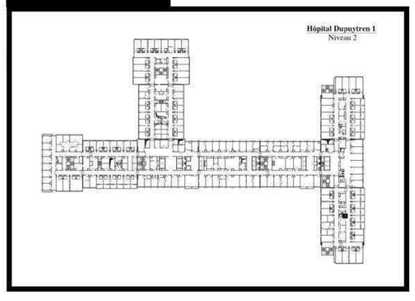

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

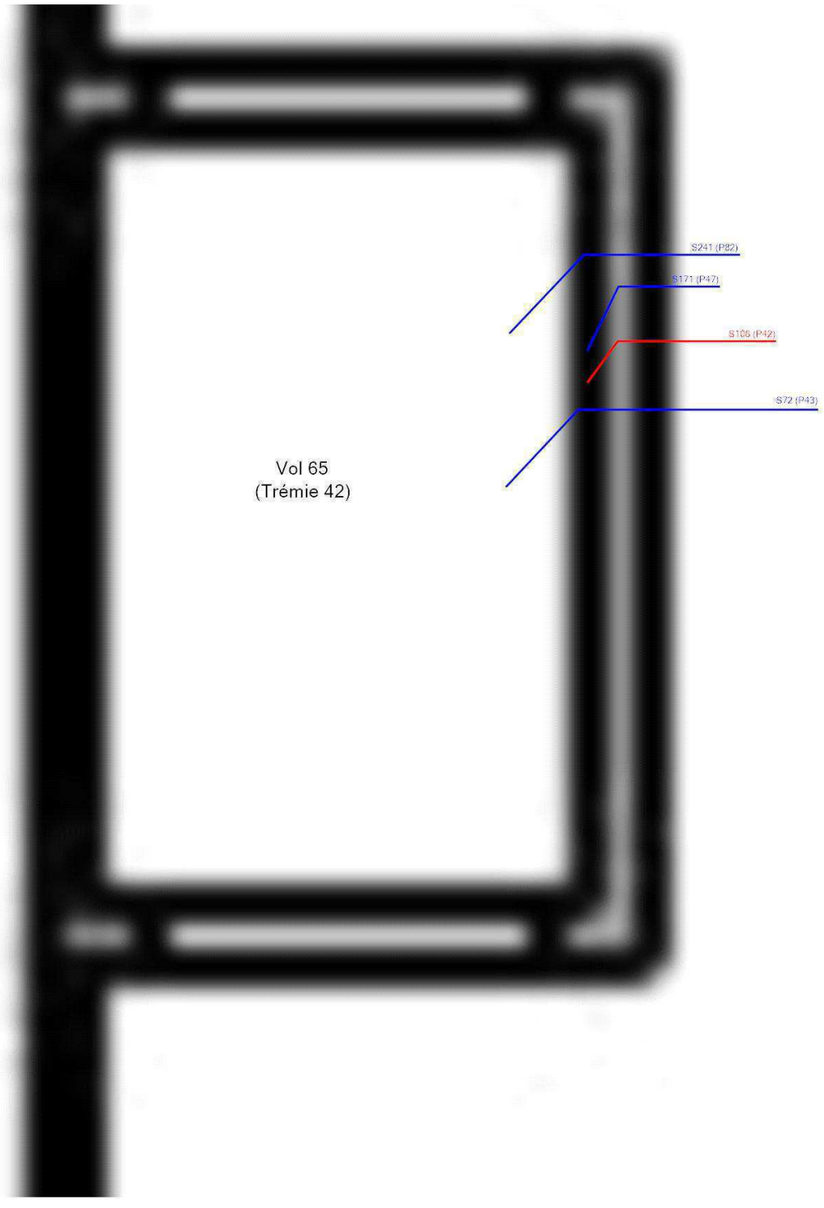

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

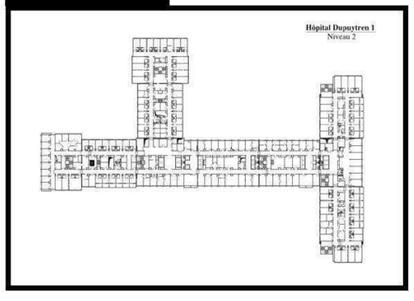

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

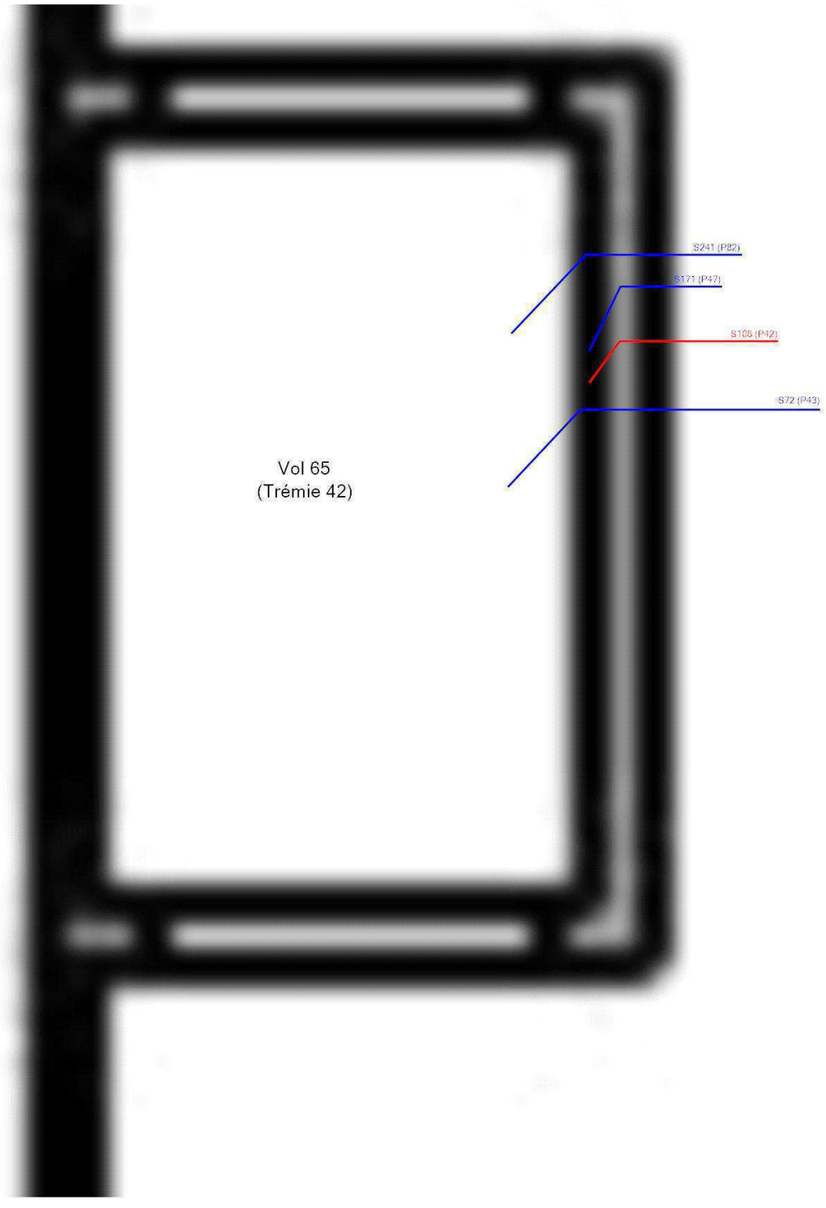

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

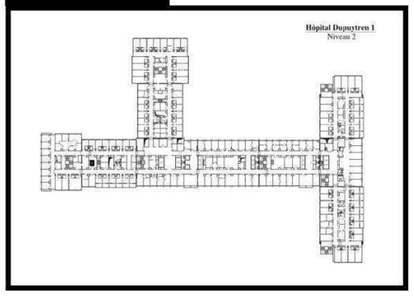

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

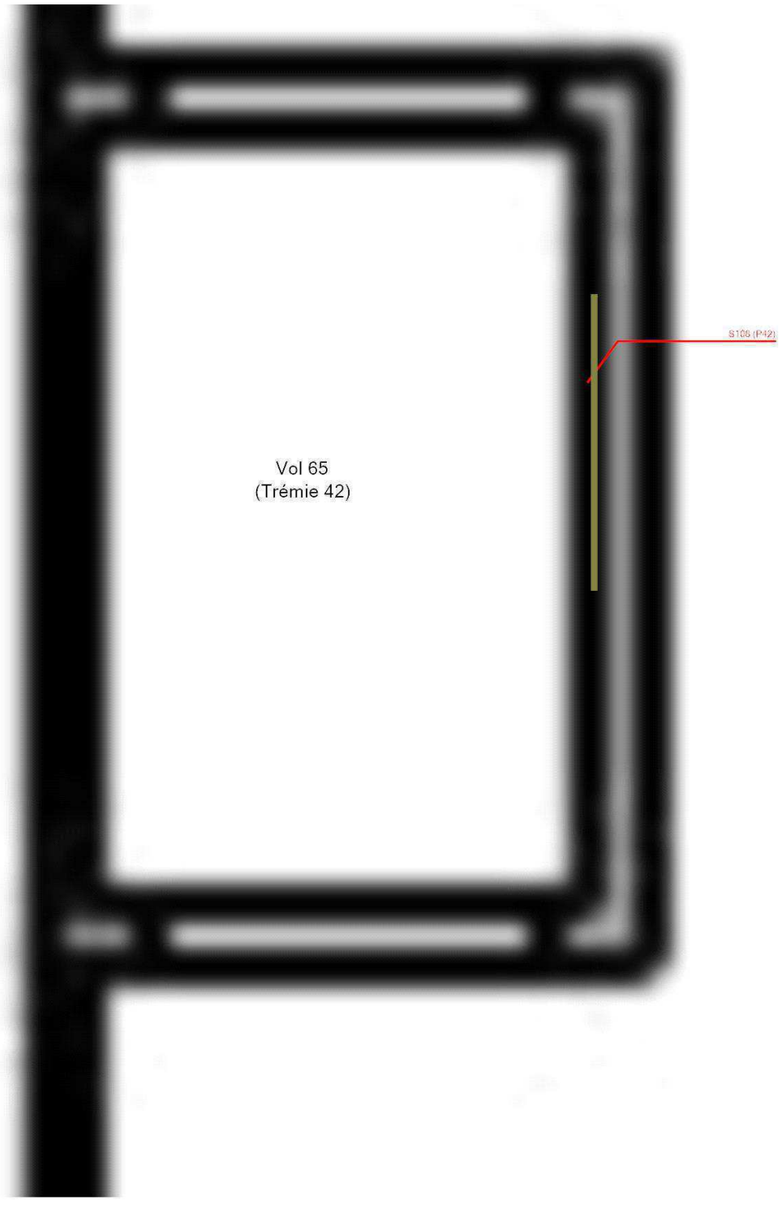

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

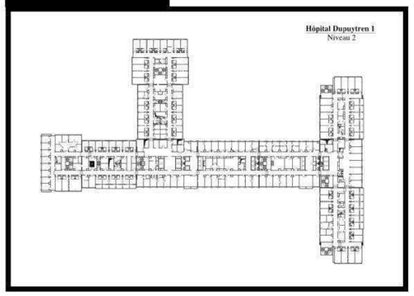

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

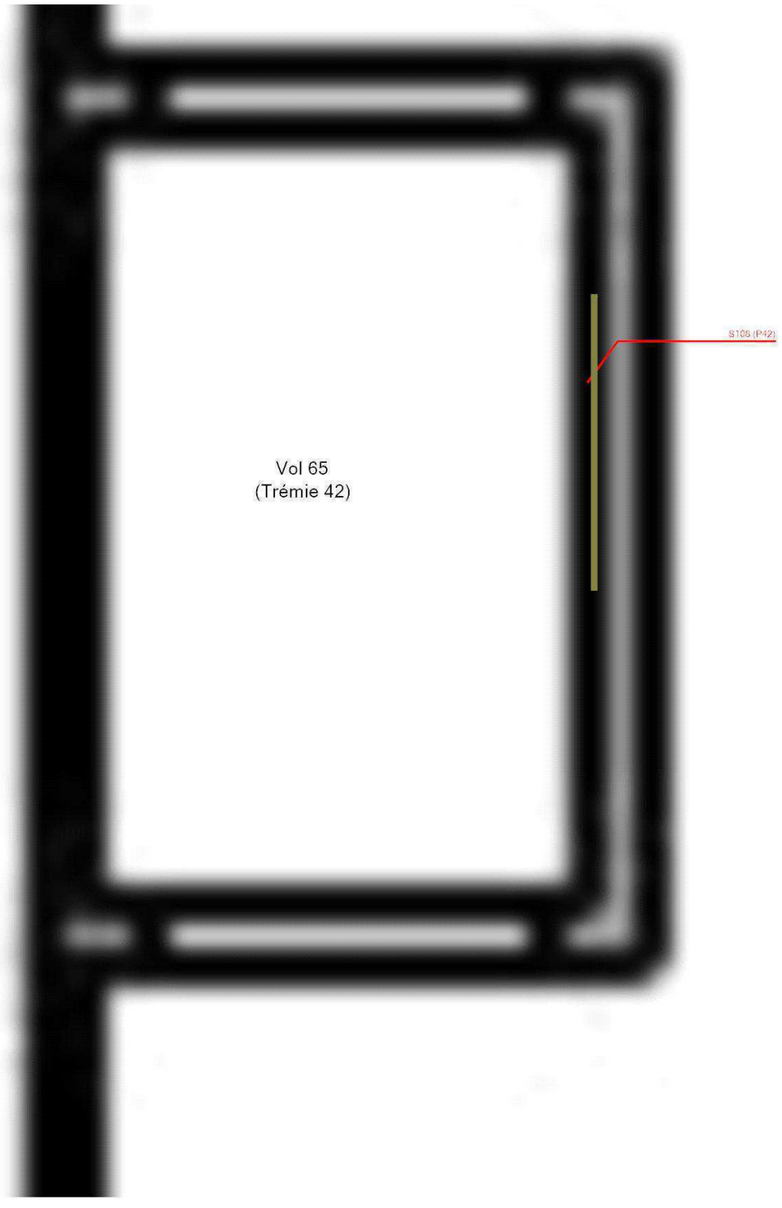

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

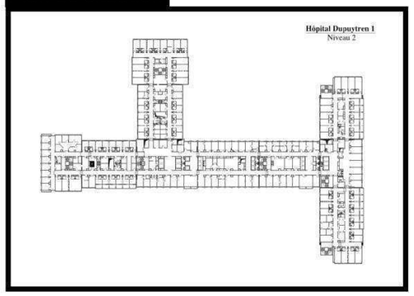

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

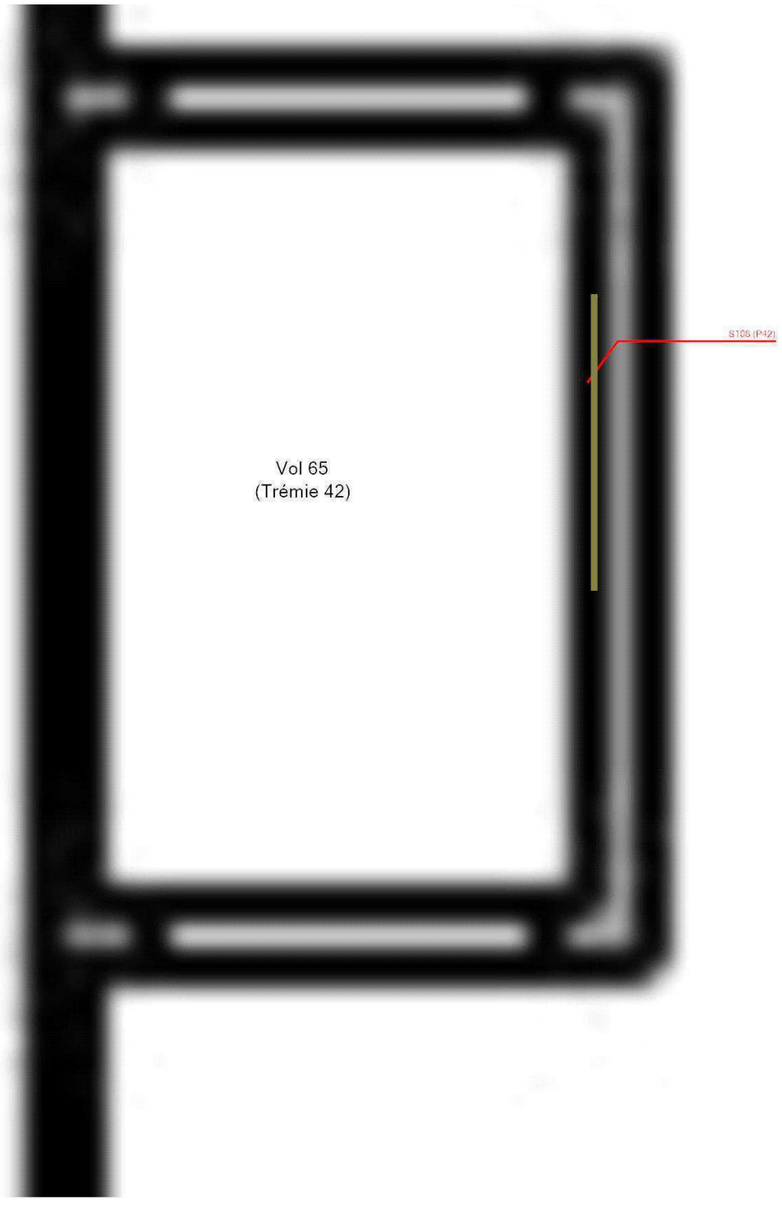

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

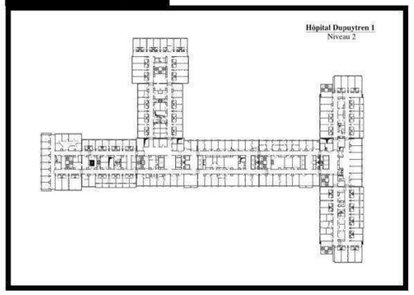

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

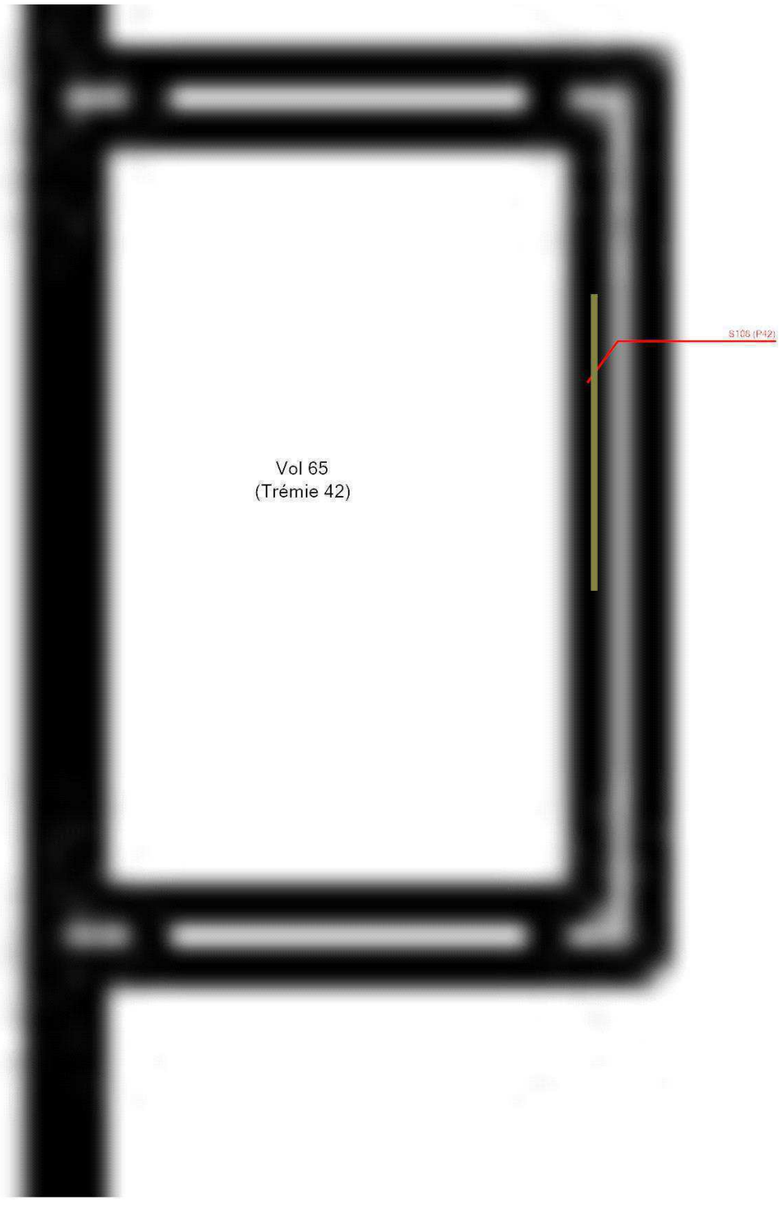

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

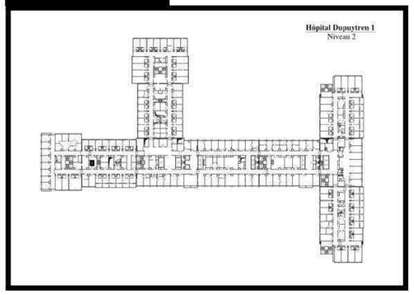

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

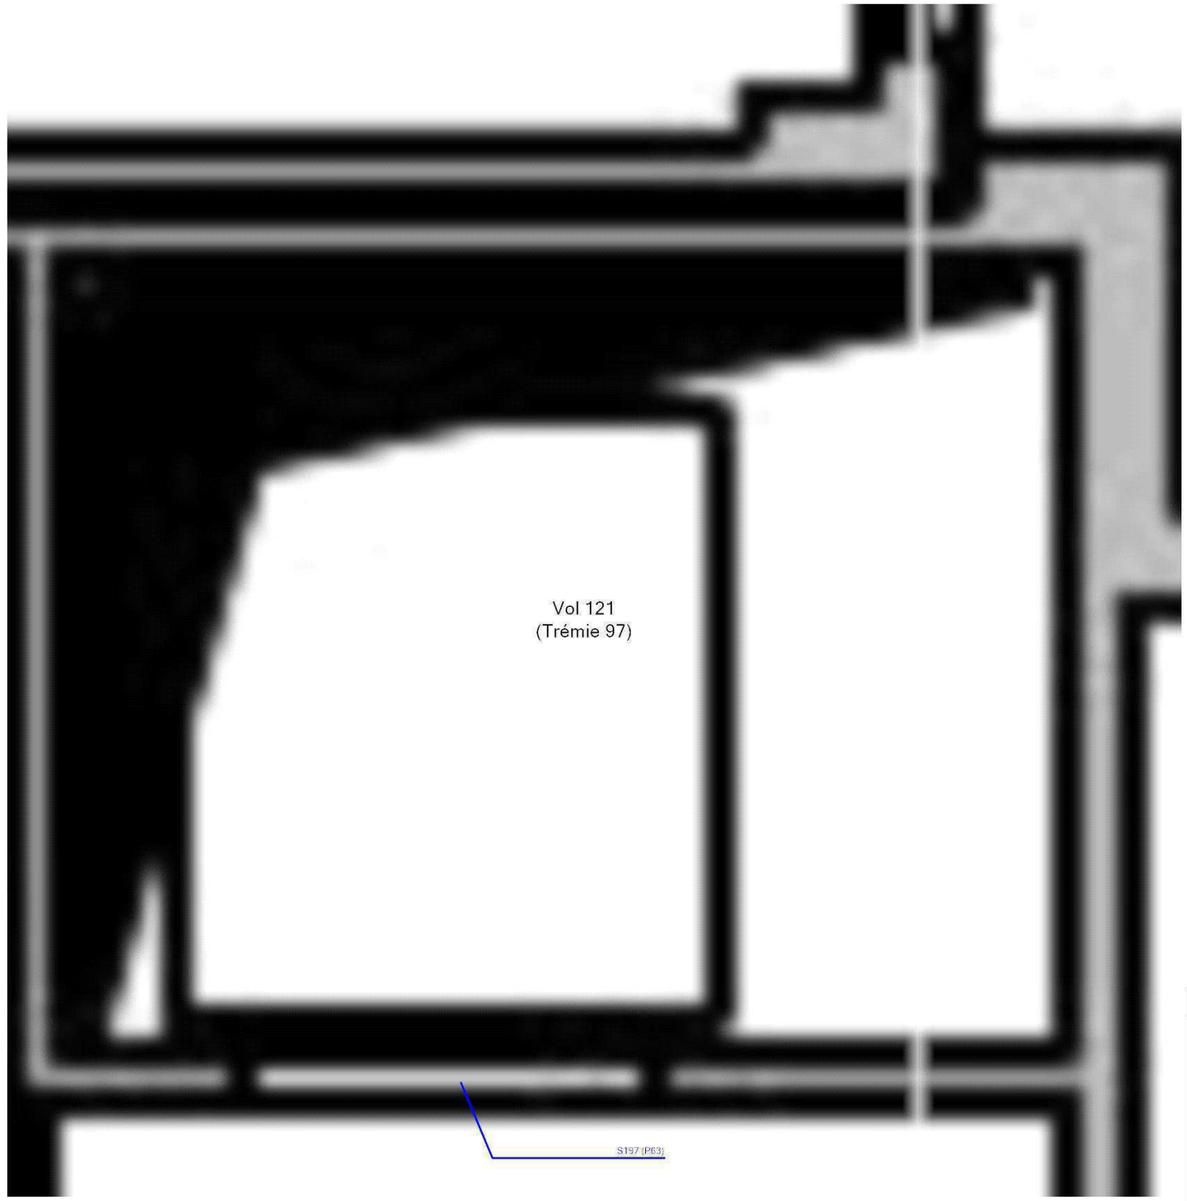

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

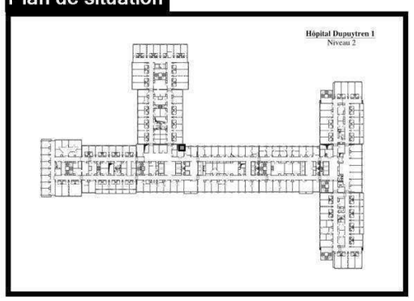

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

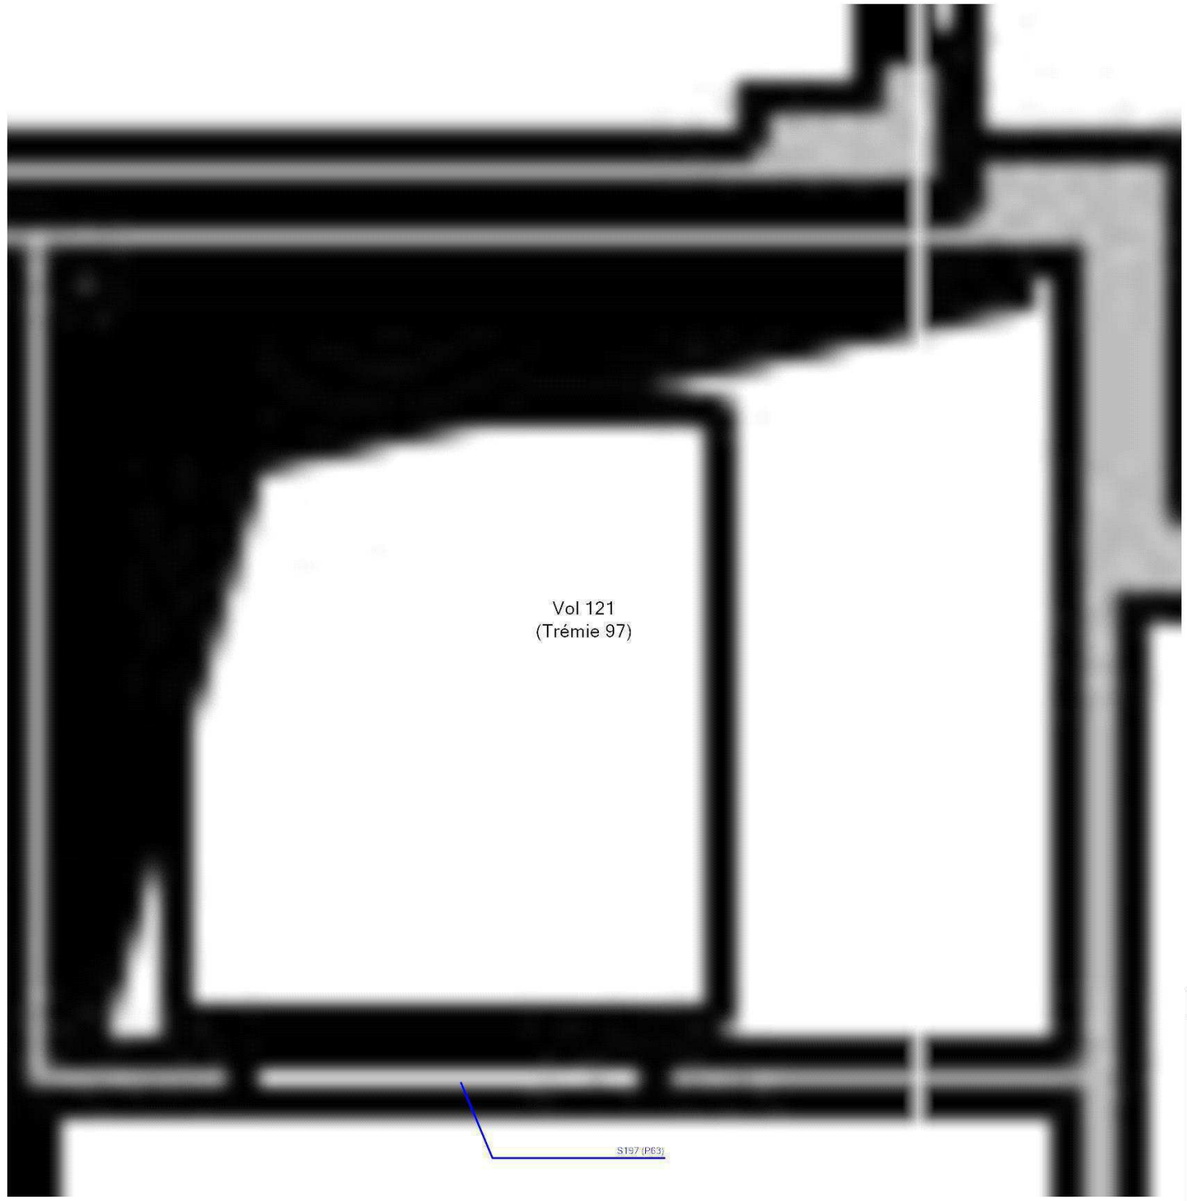

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

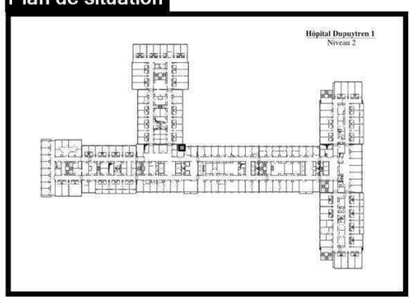


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 3

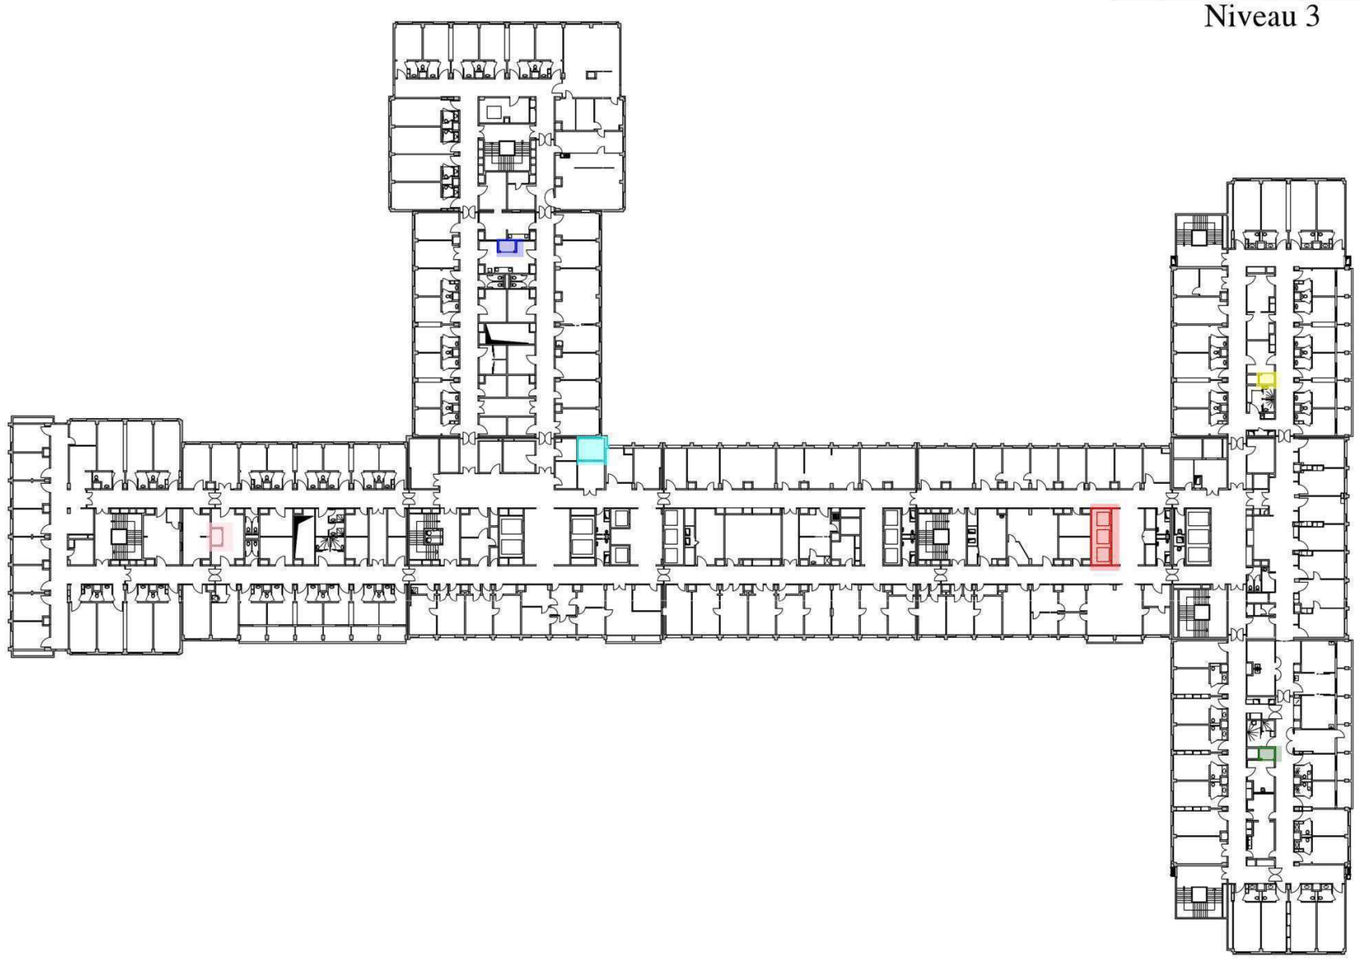


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 3

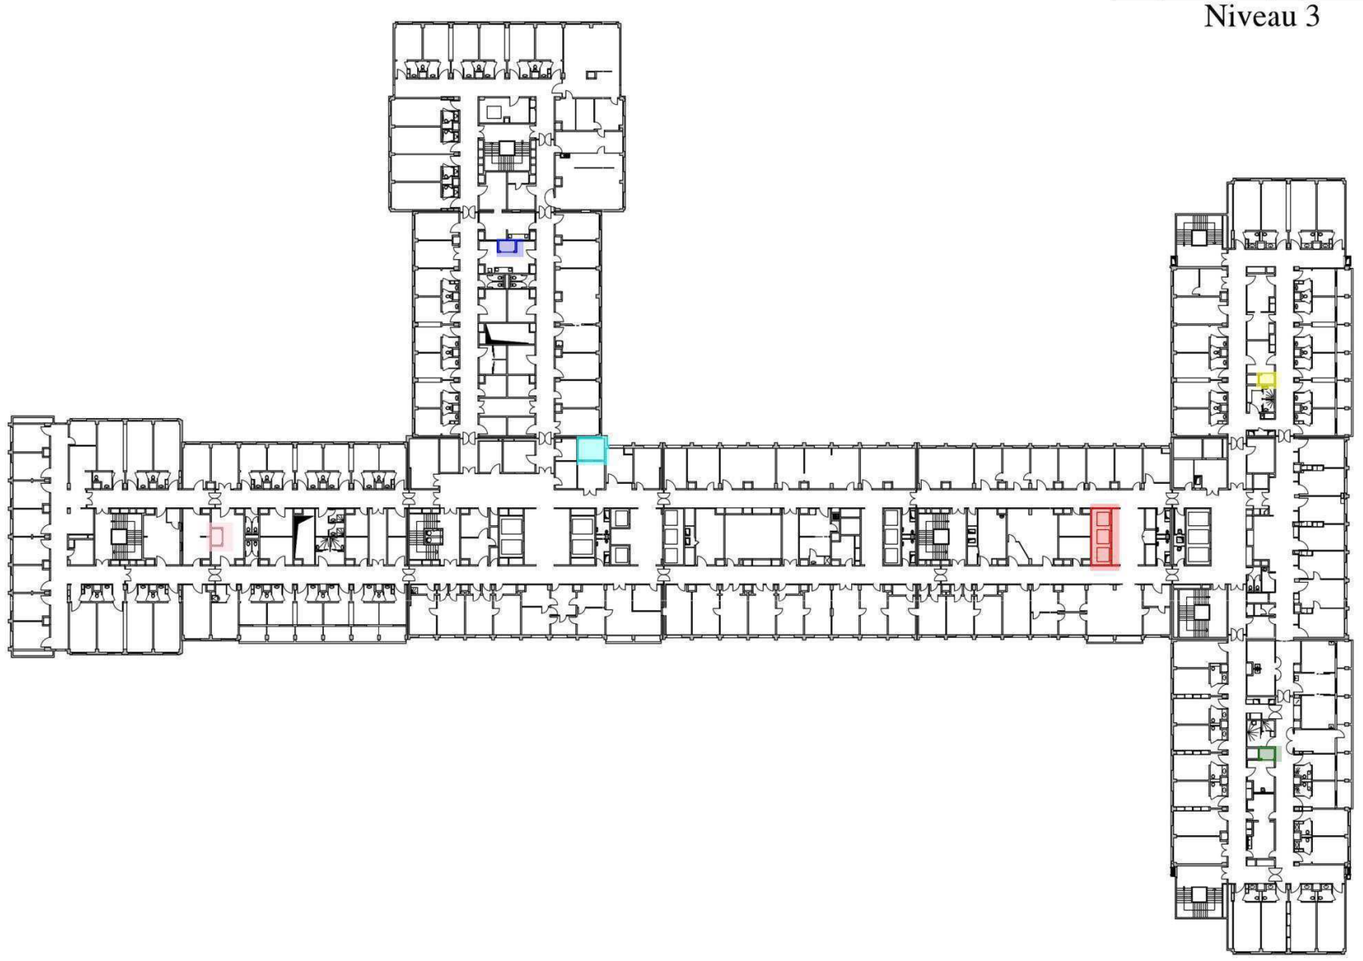


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

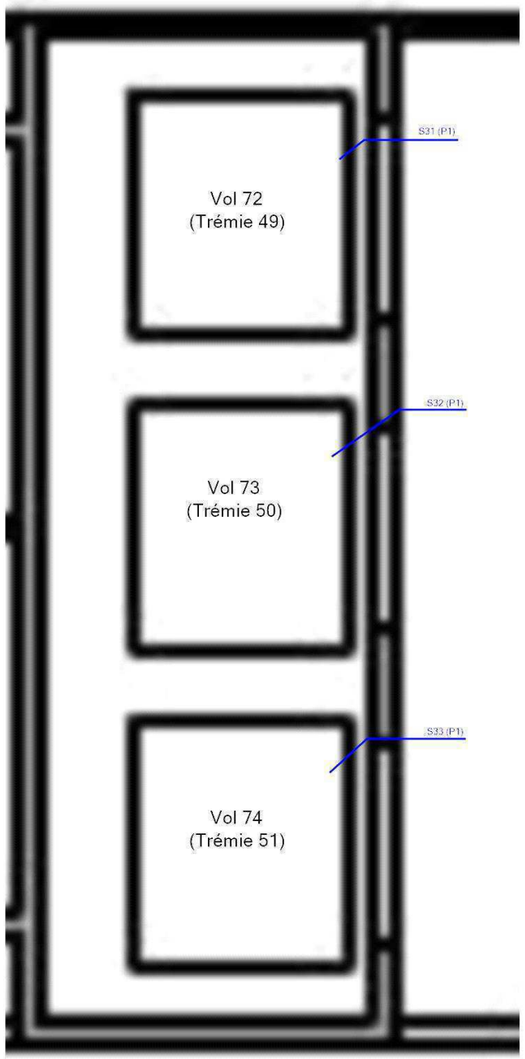

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

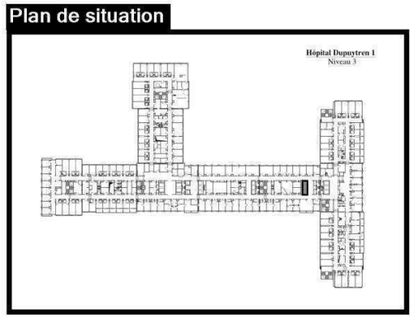

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

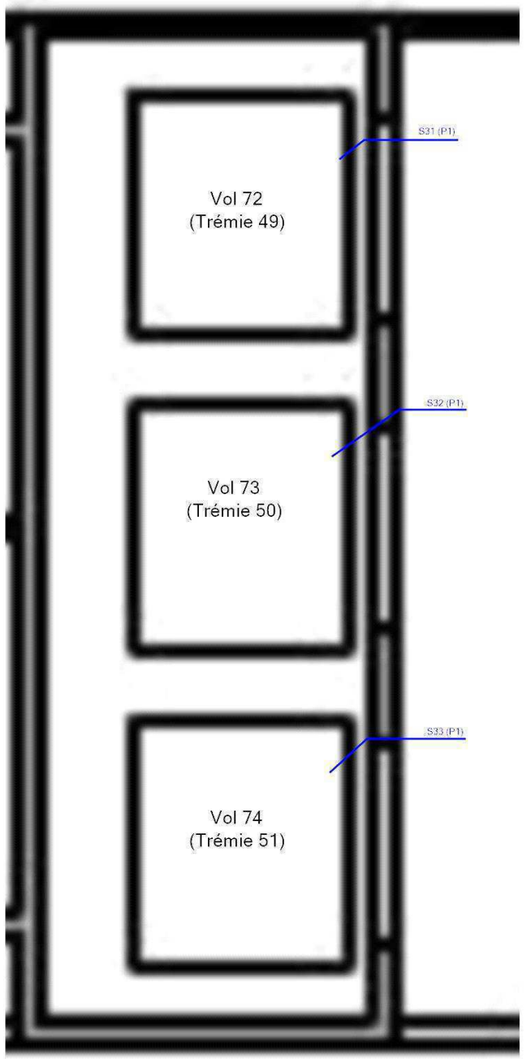

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

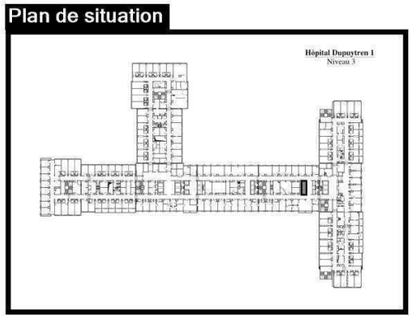

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

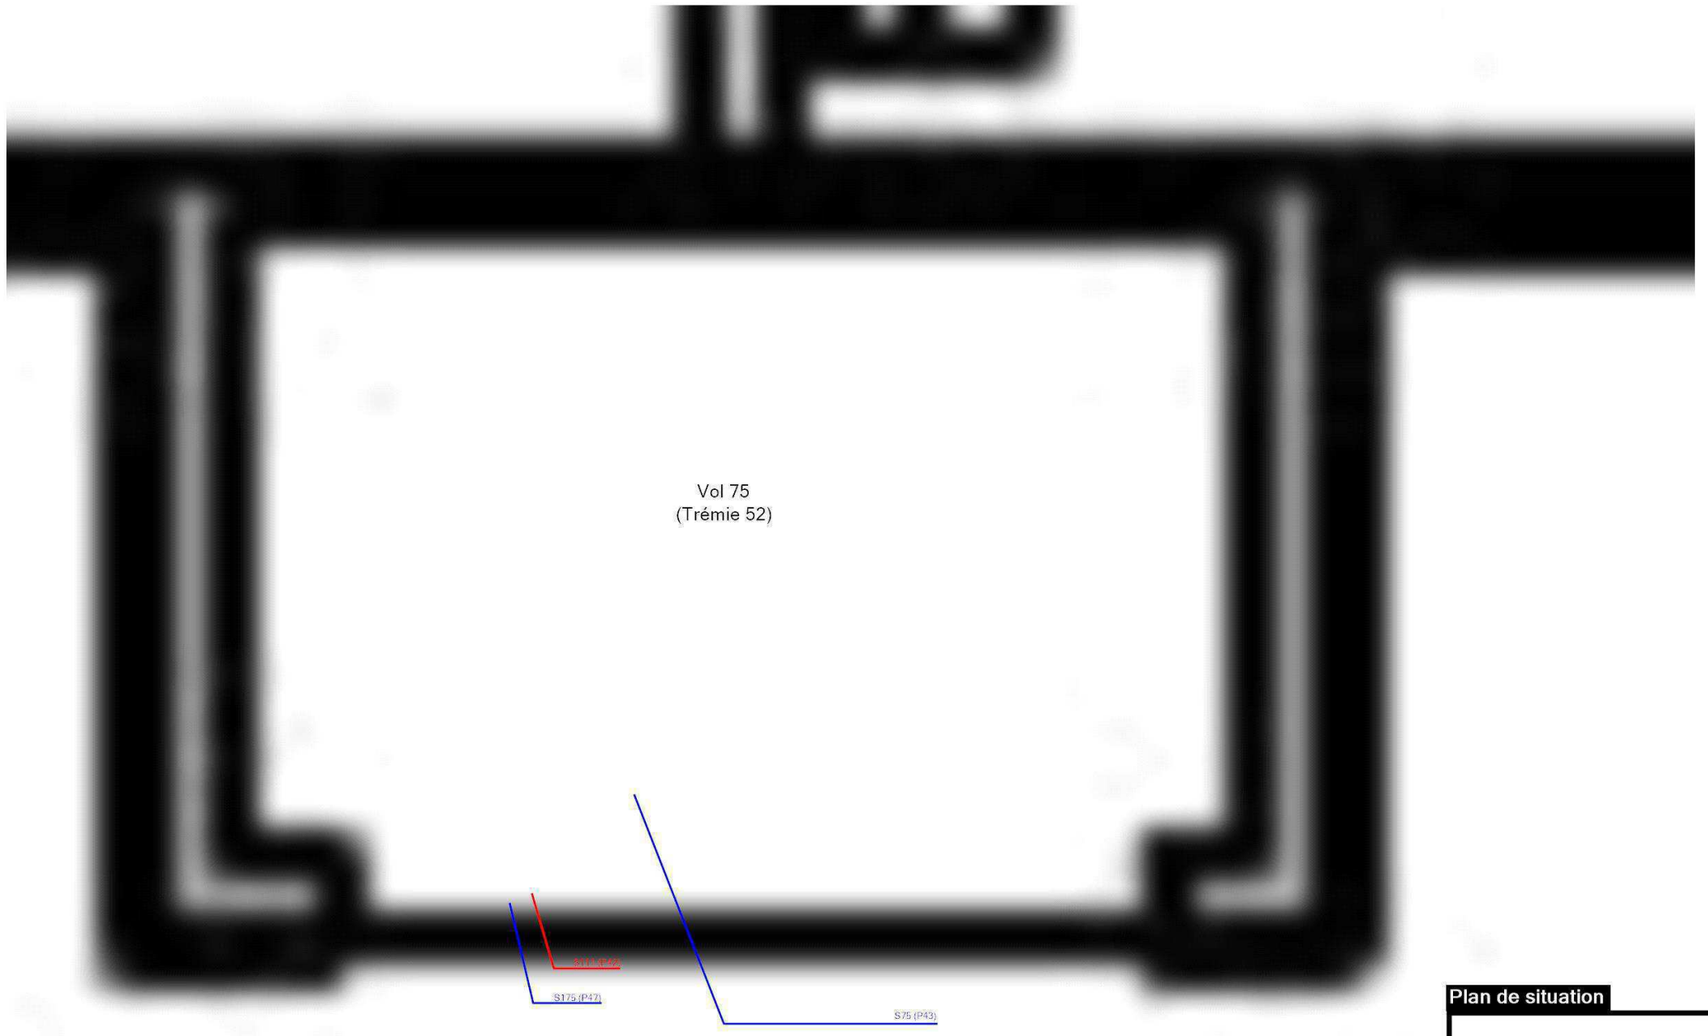

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

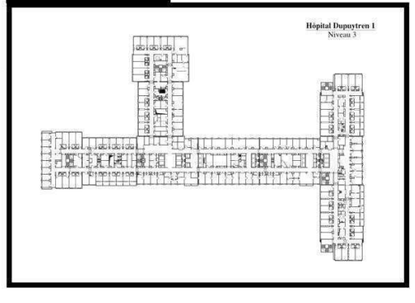

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

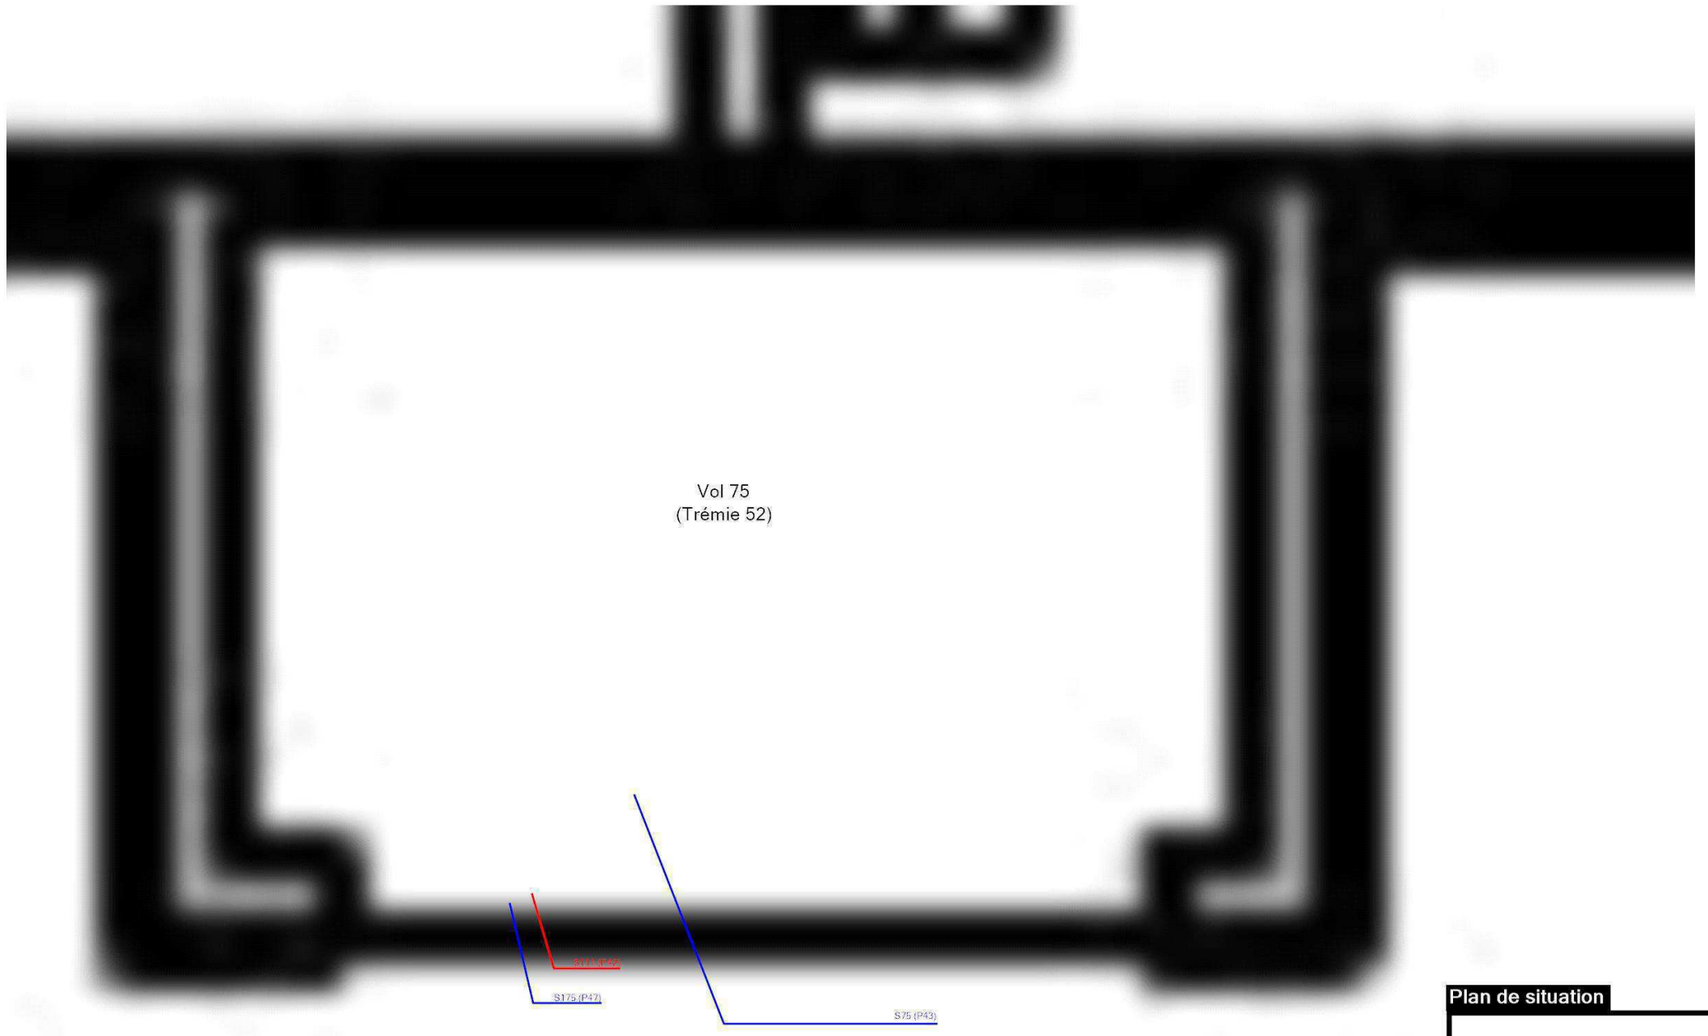

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

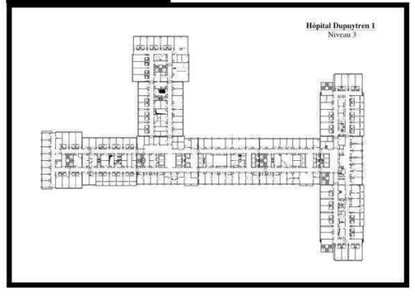

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

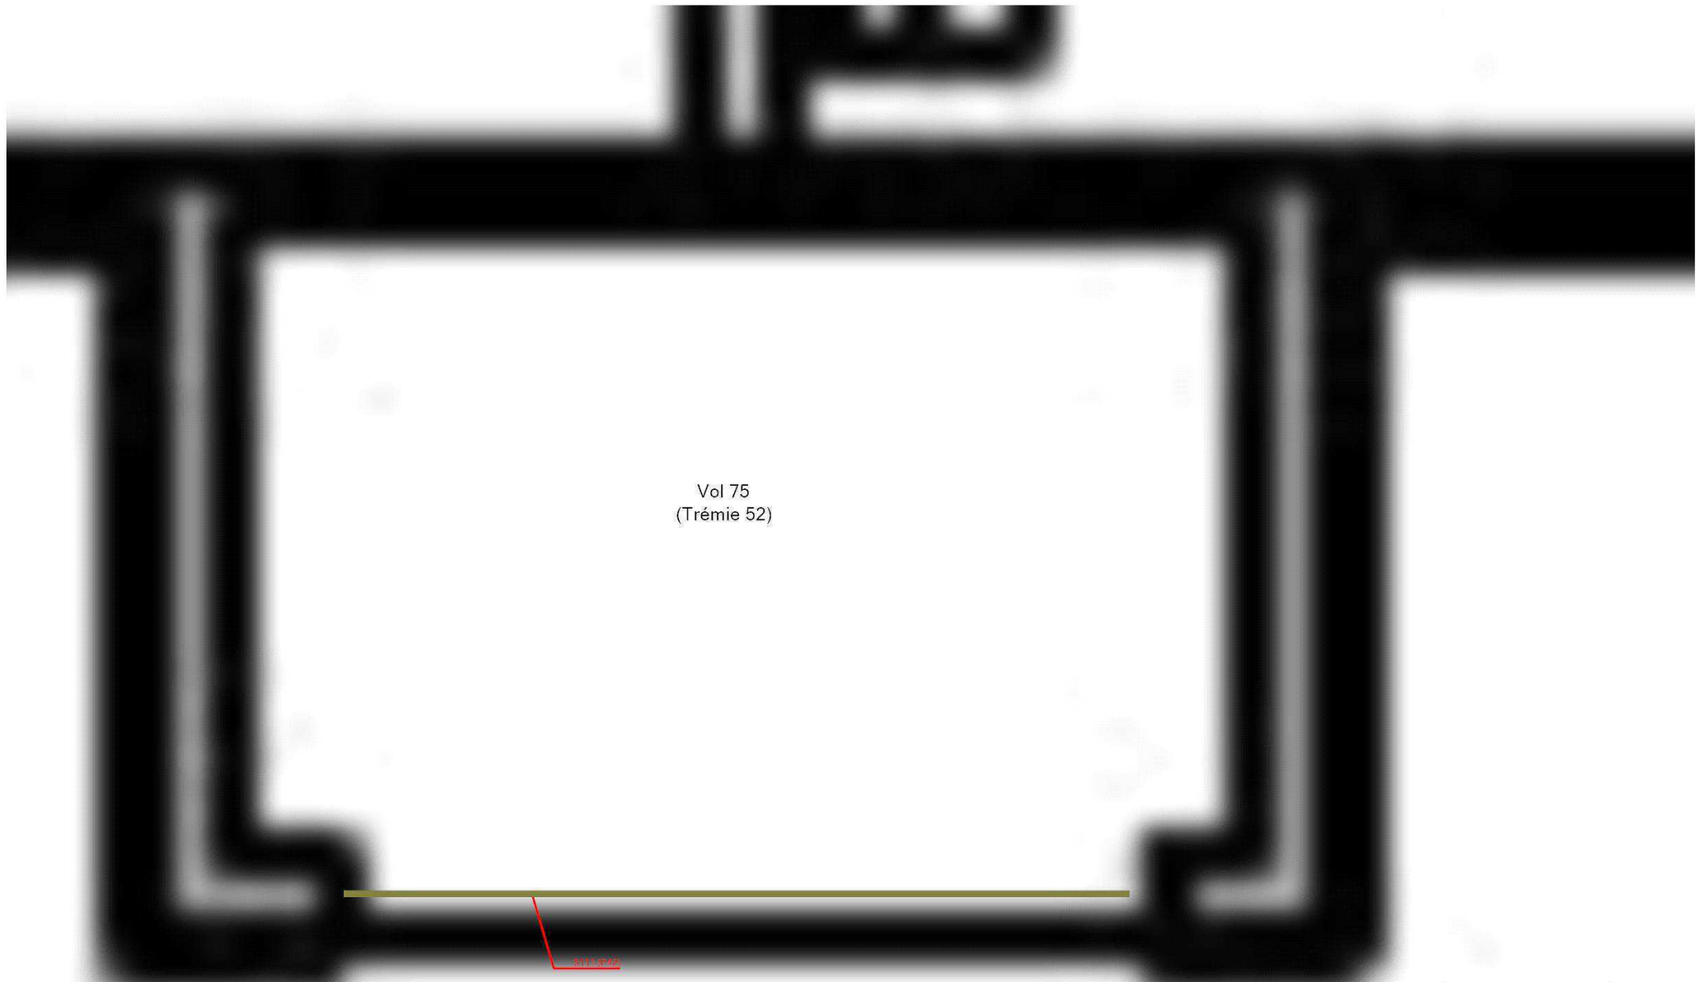

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

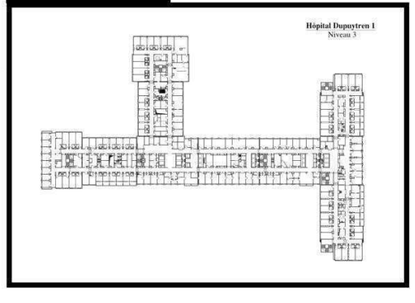

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

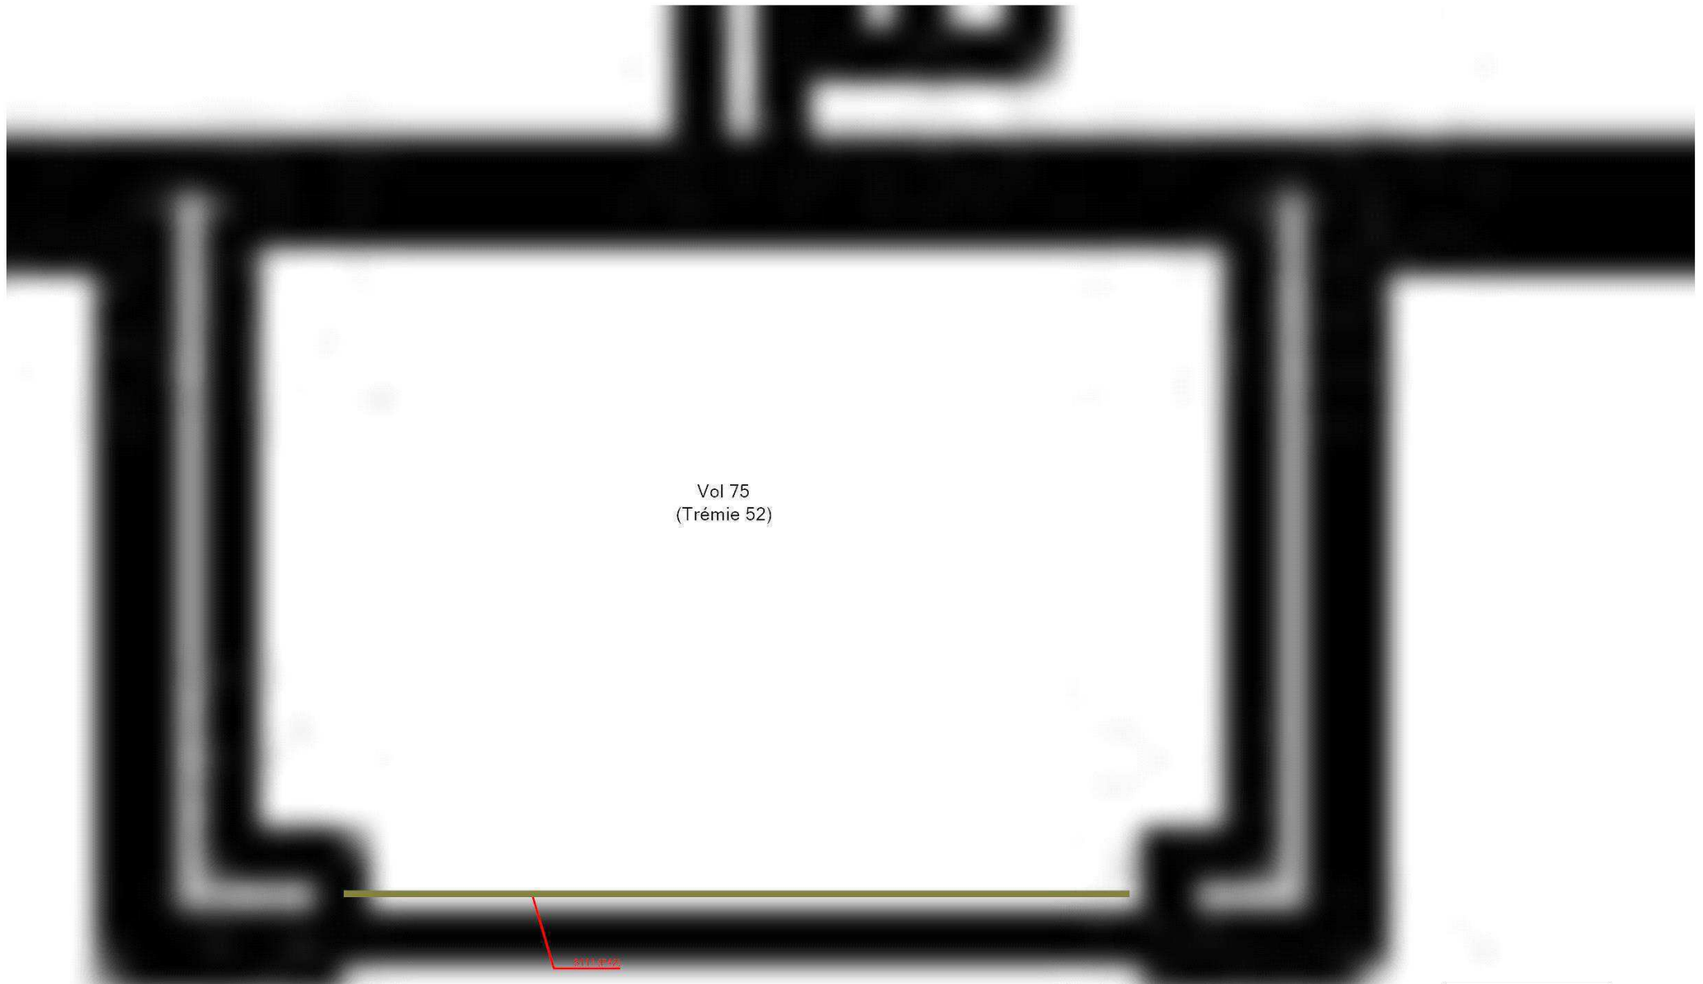

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

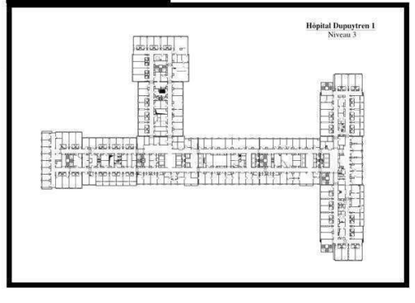

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

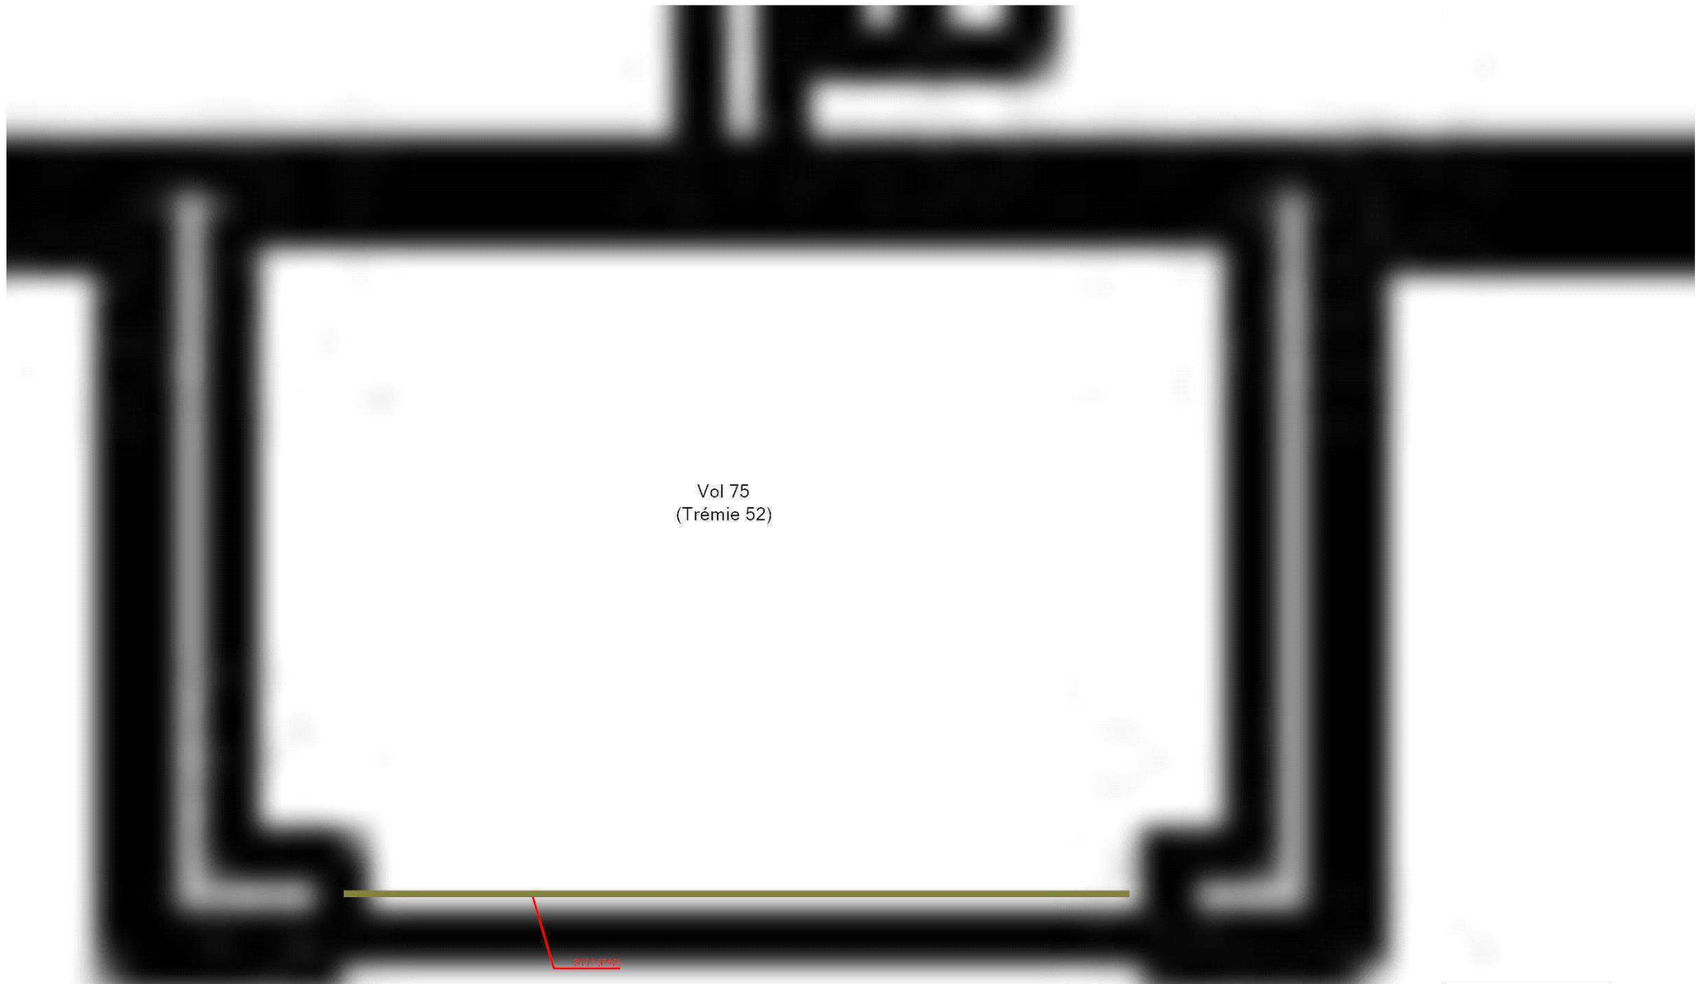

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

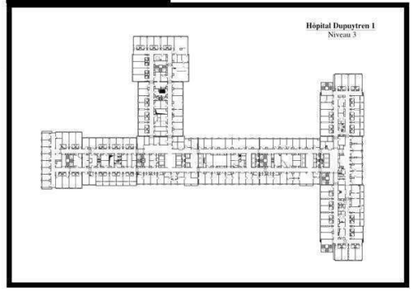

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

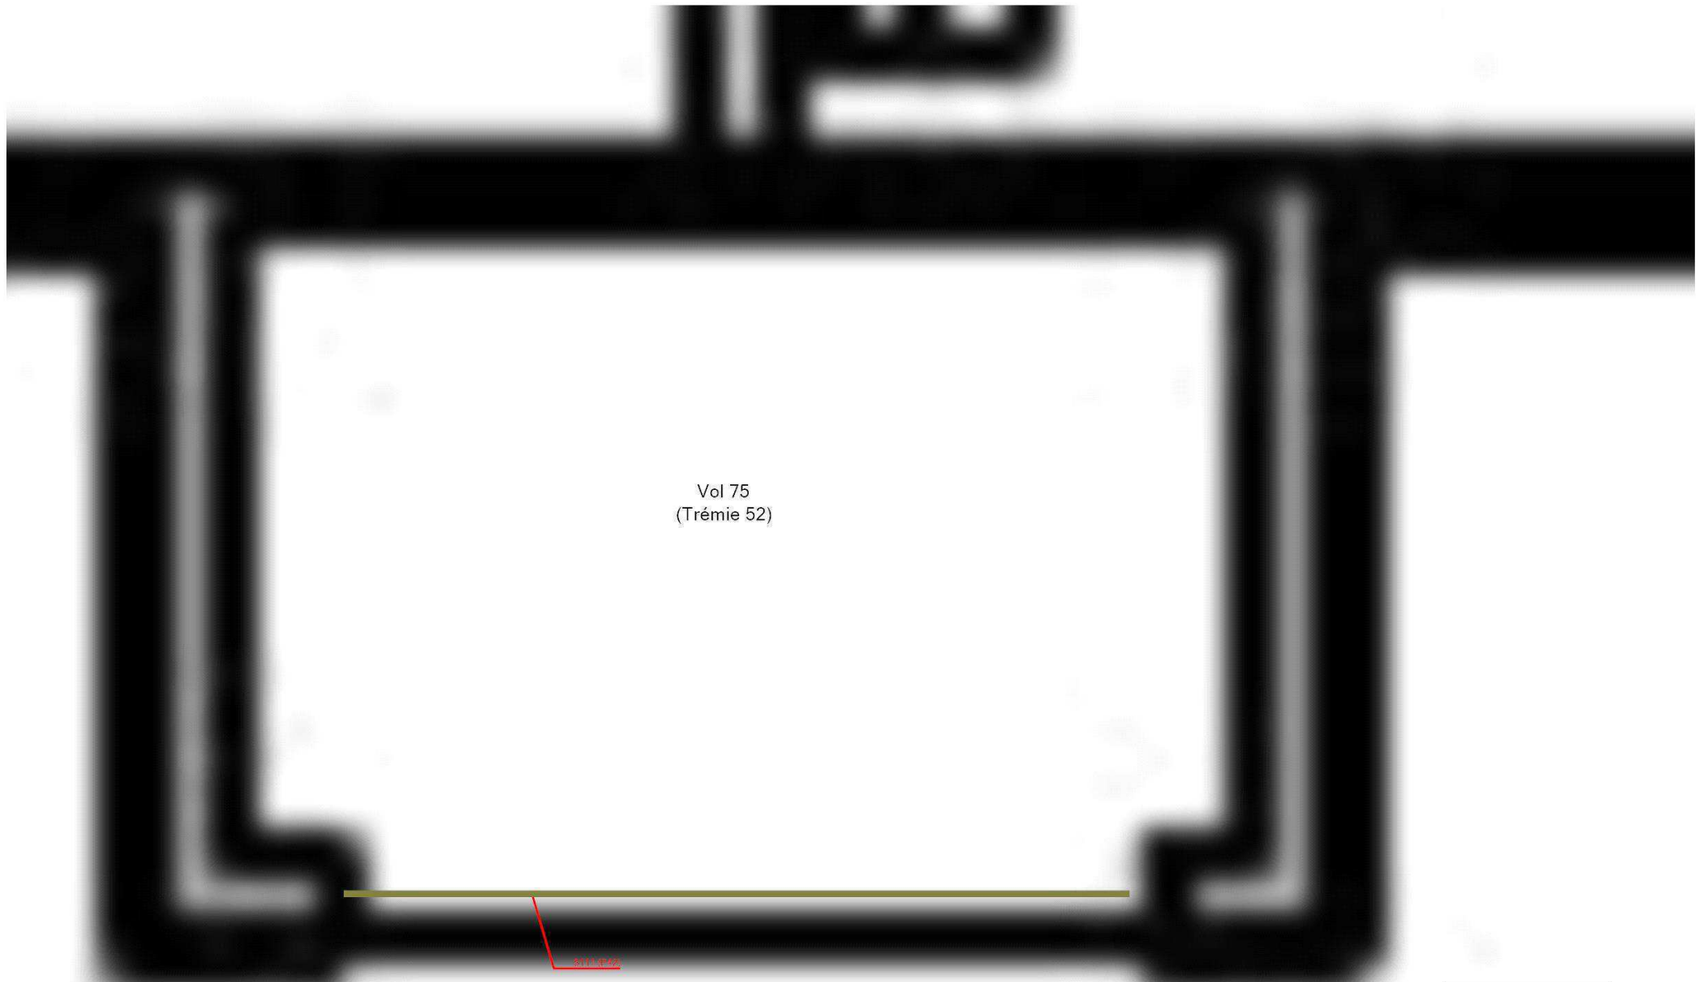

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

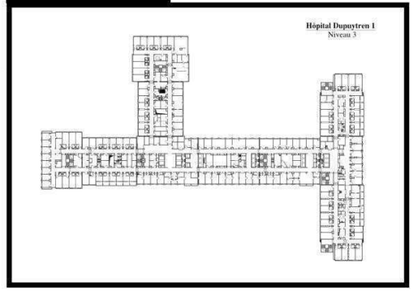

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

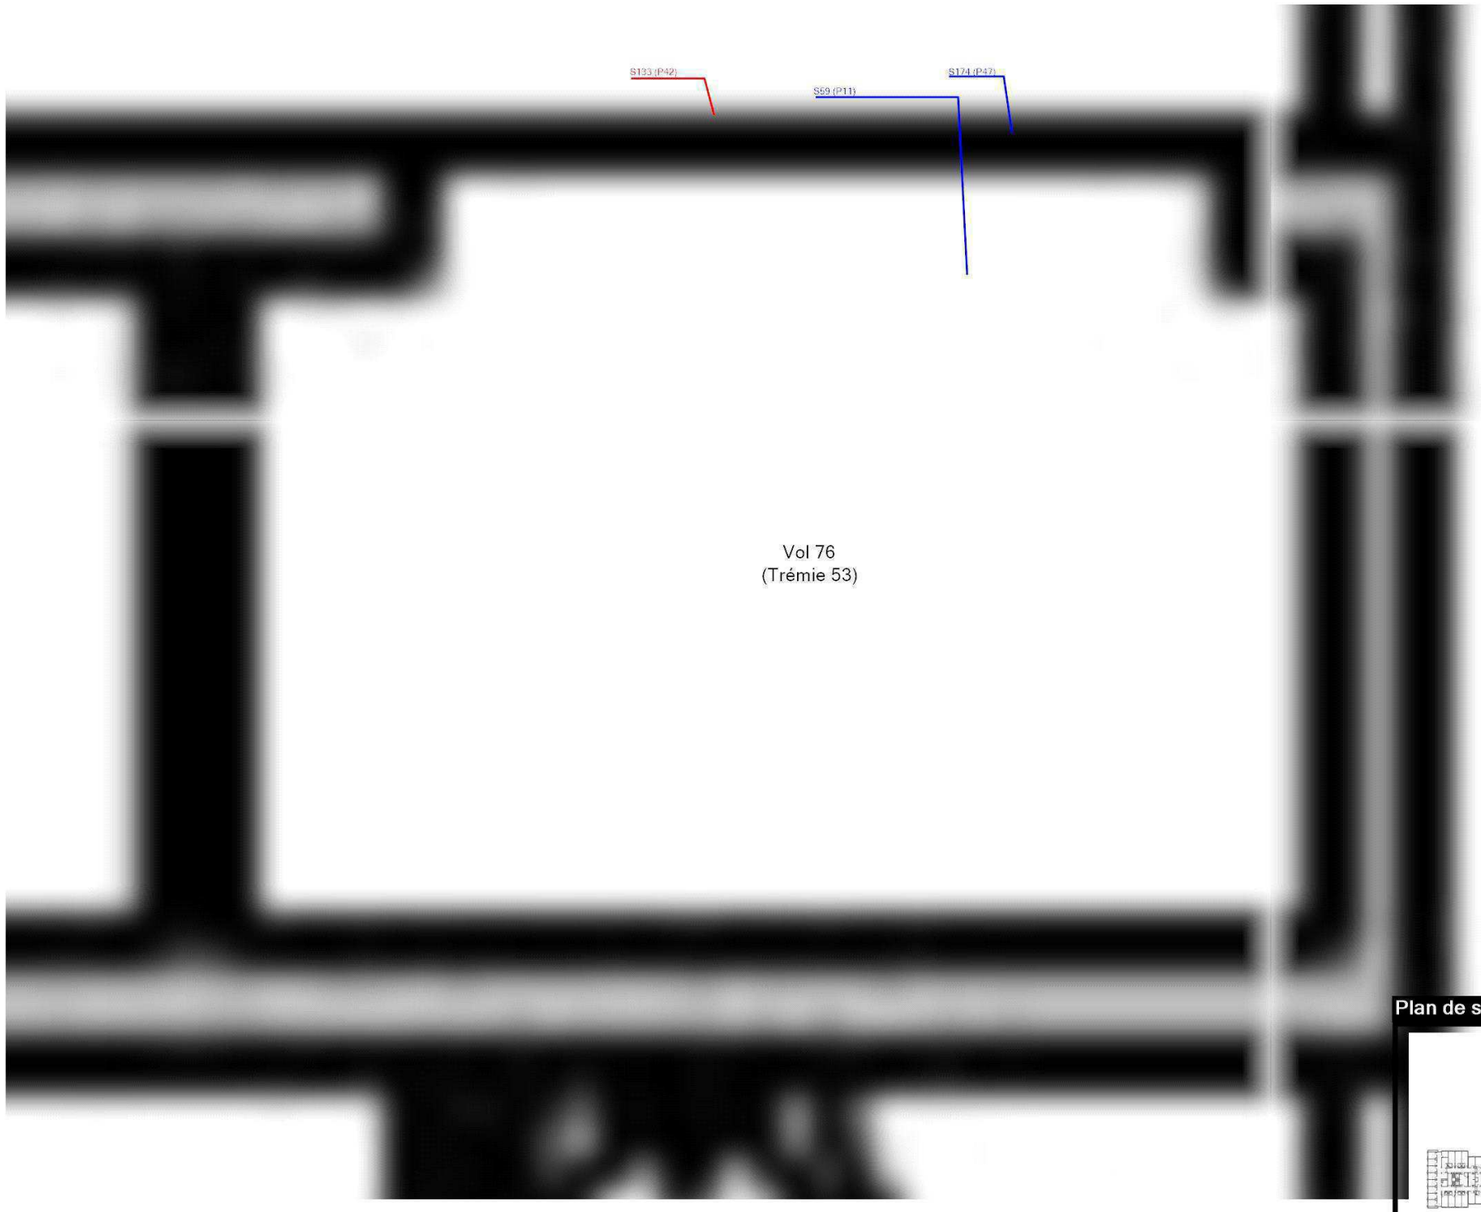

Vol 76
(Trémie 53)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

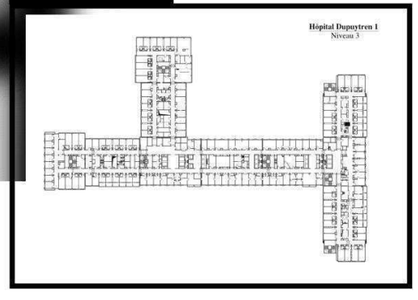

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

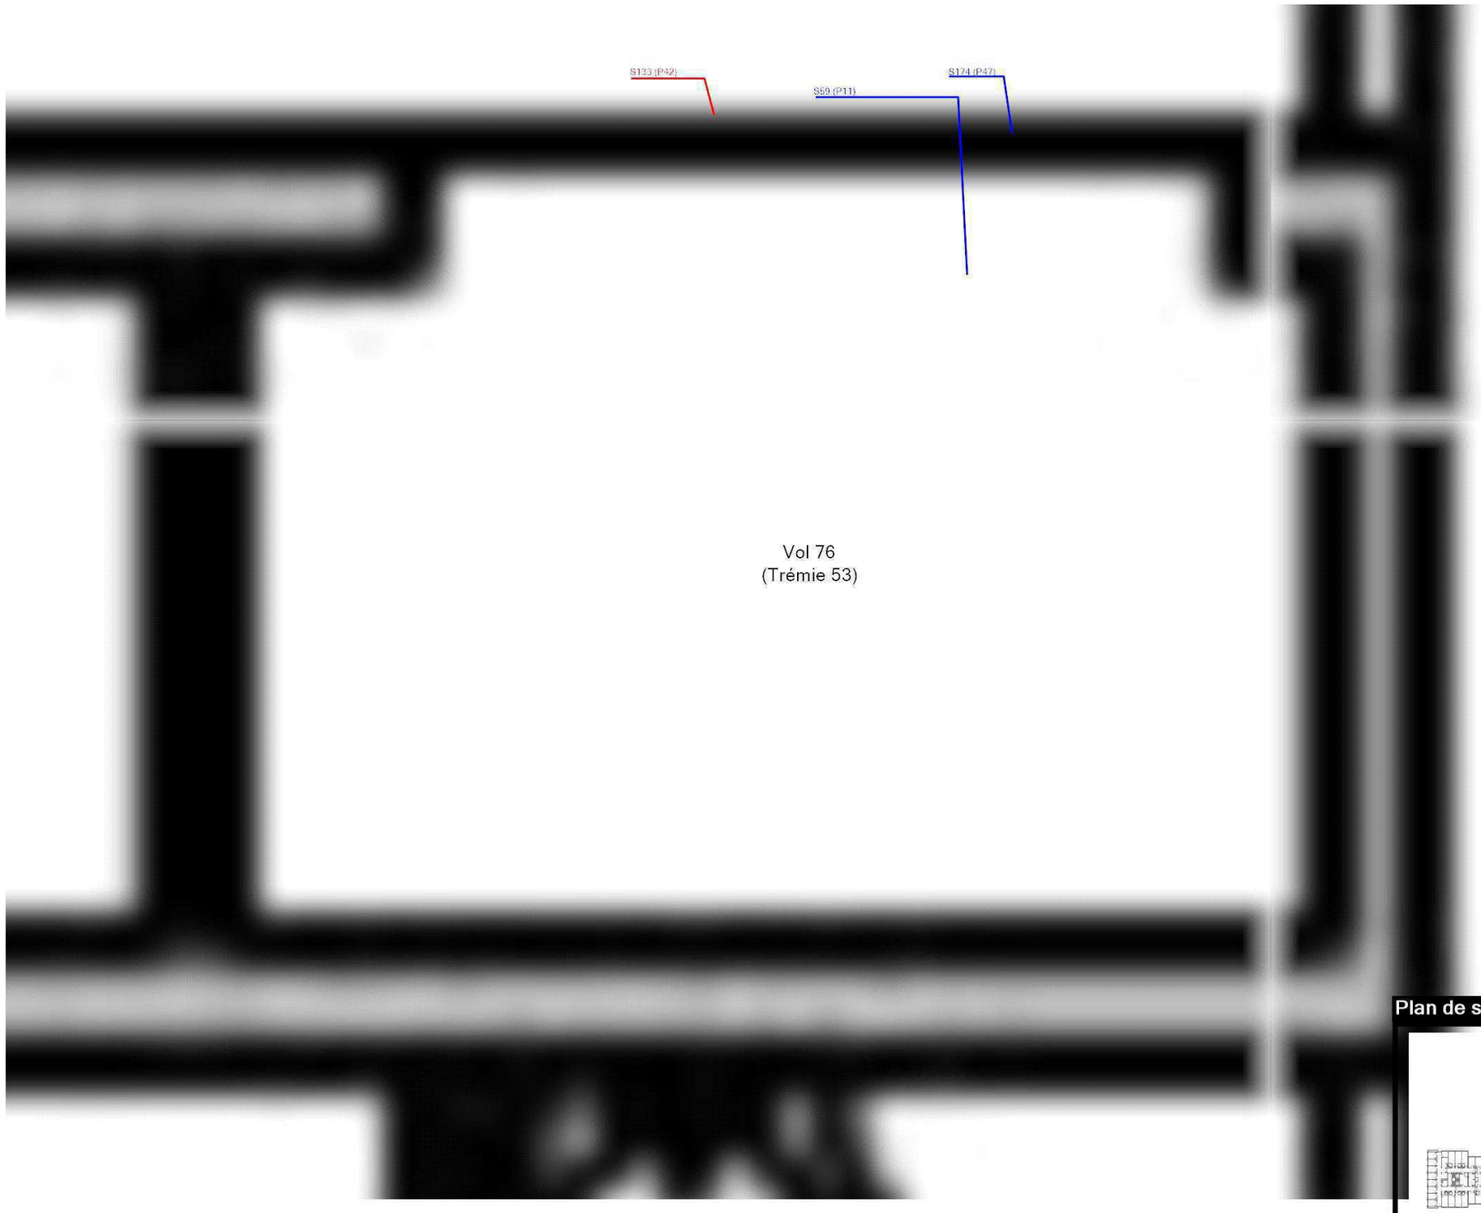

Vol 76
(Trémie 53)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

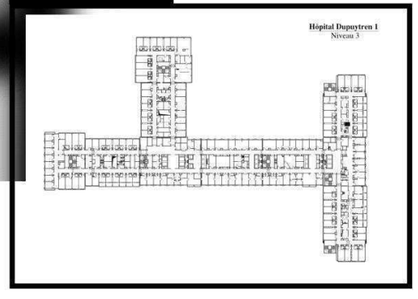

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

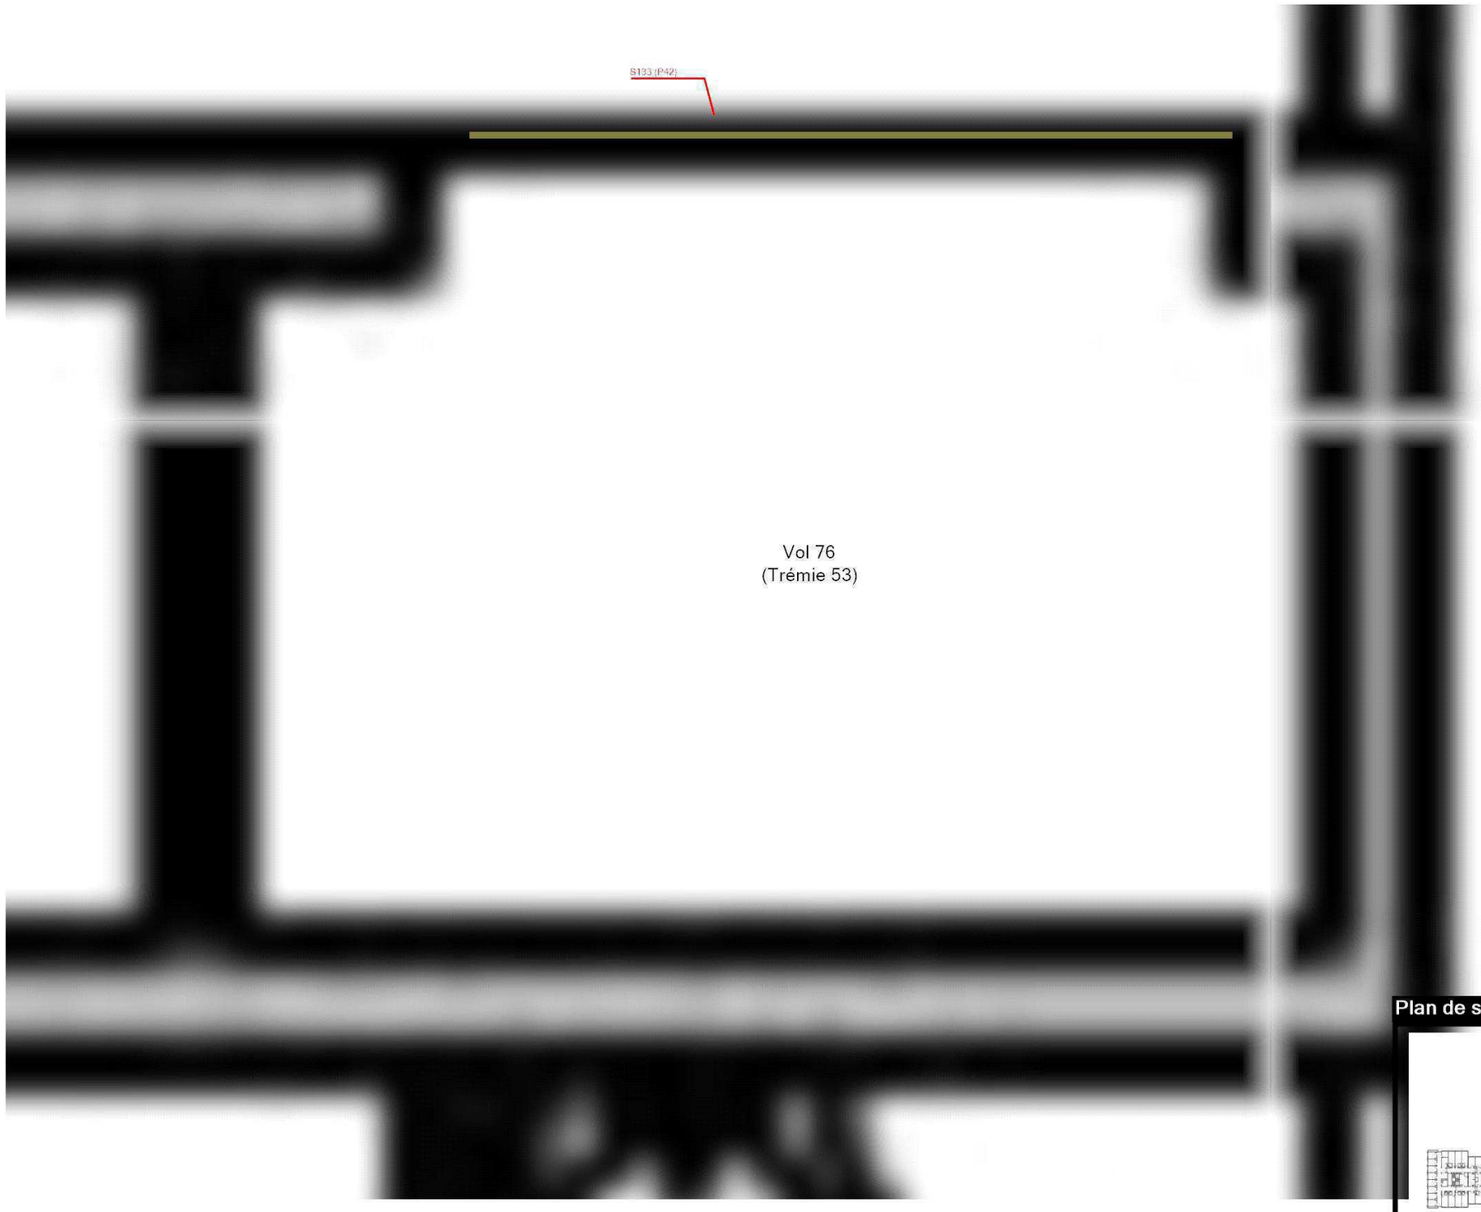


Vol 76
(Trémie 53)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

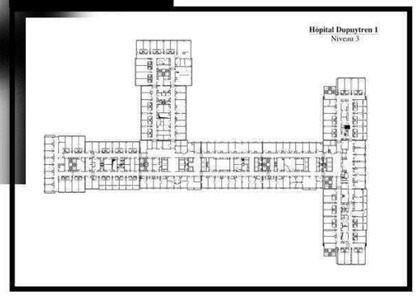

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

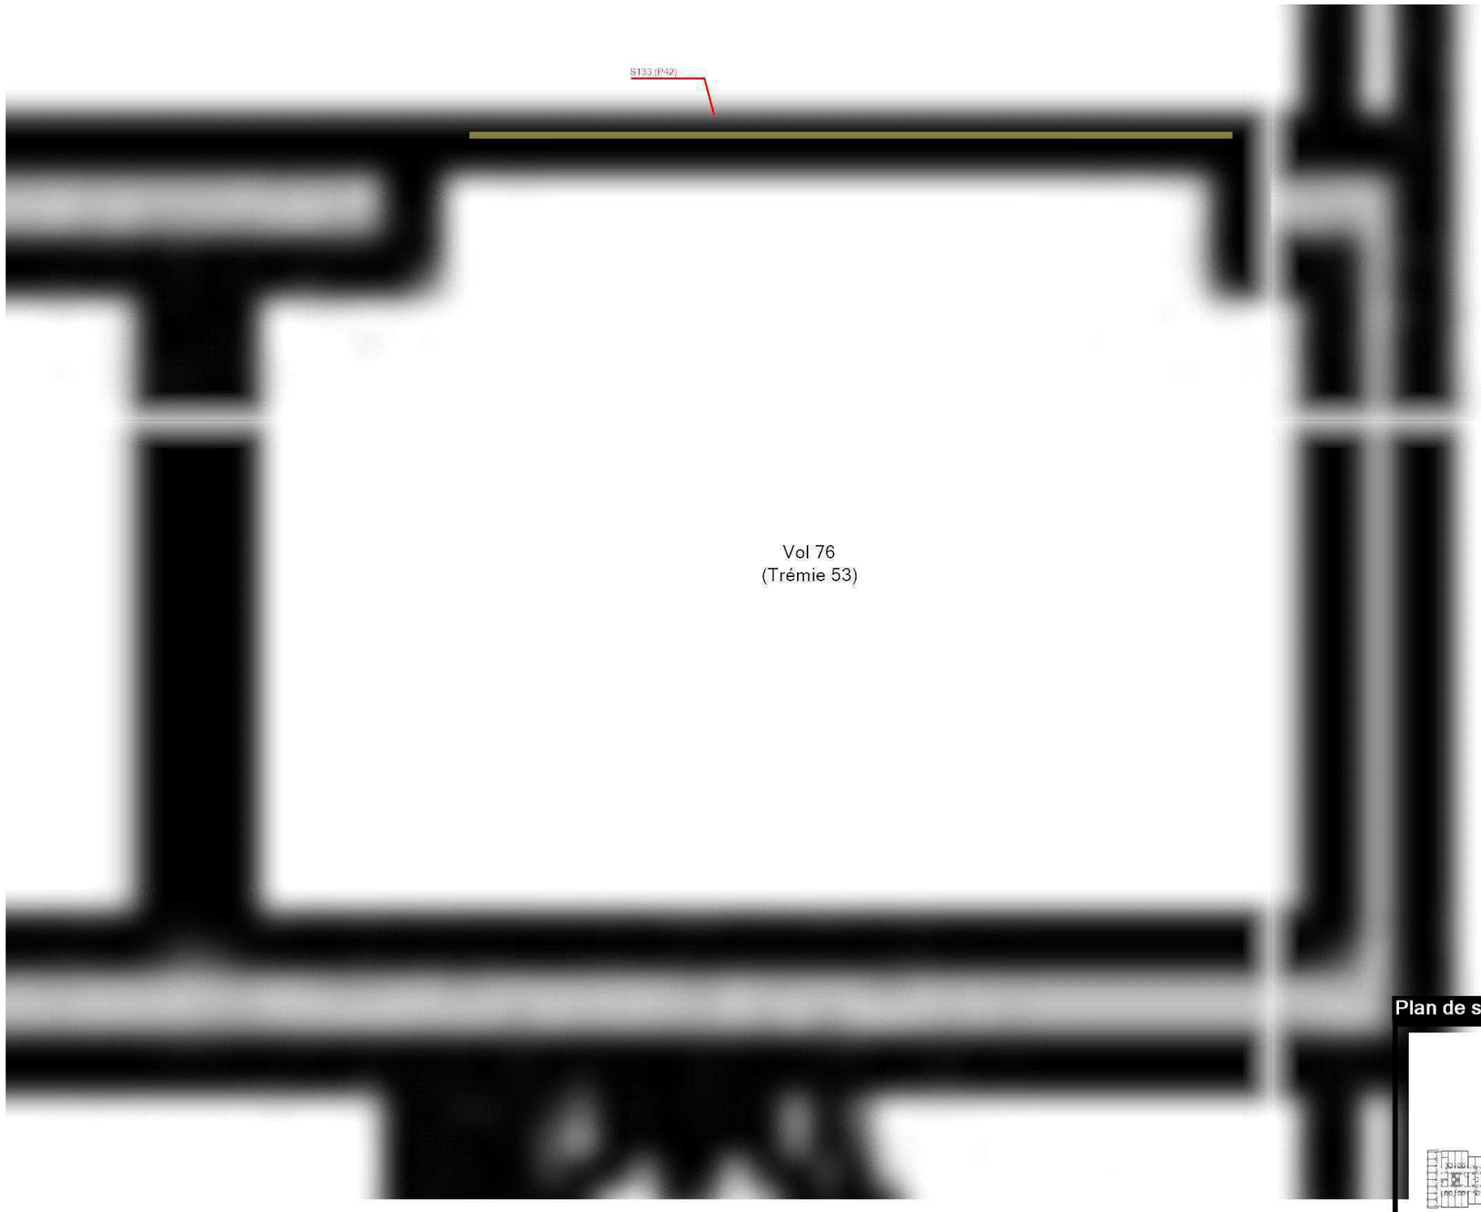


Vol 76
(Trémie 53)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

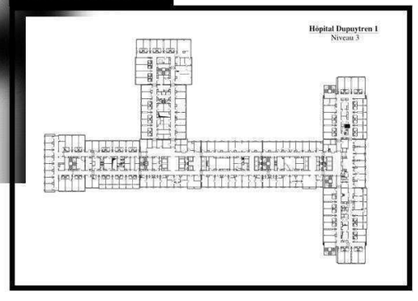

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

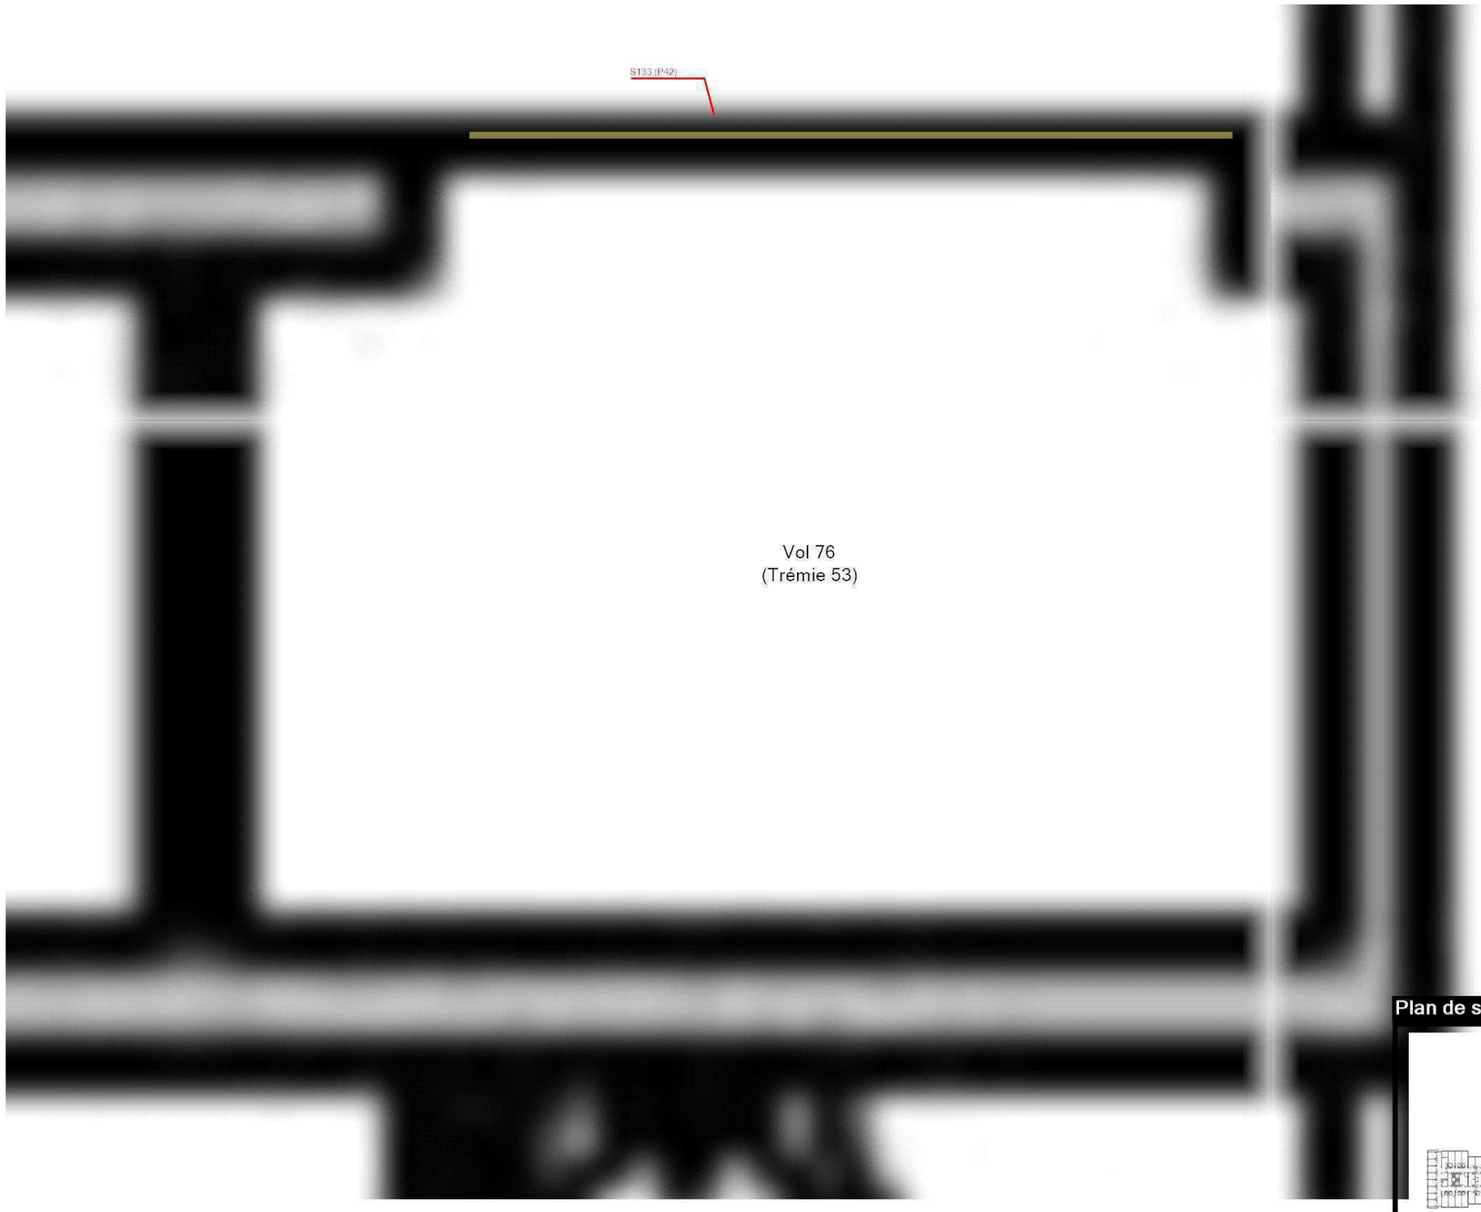


Vol 76
(Trémie 53)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

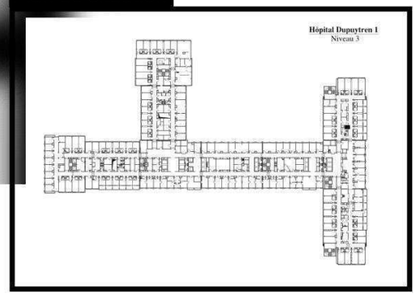

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

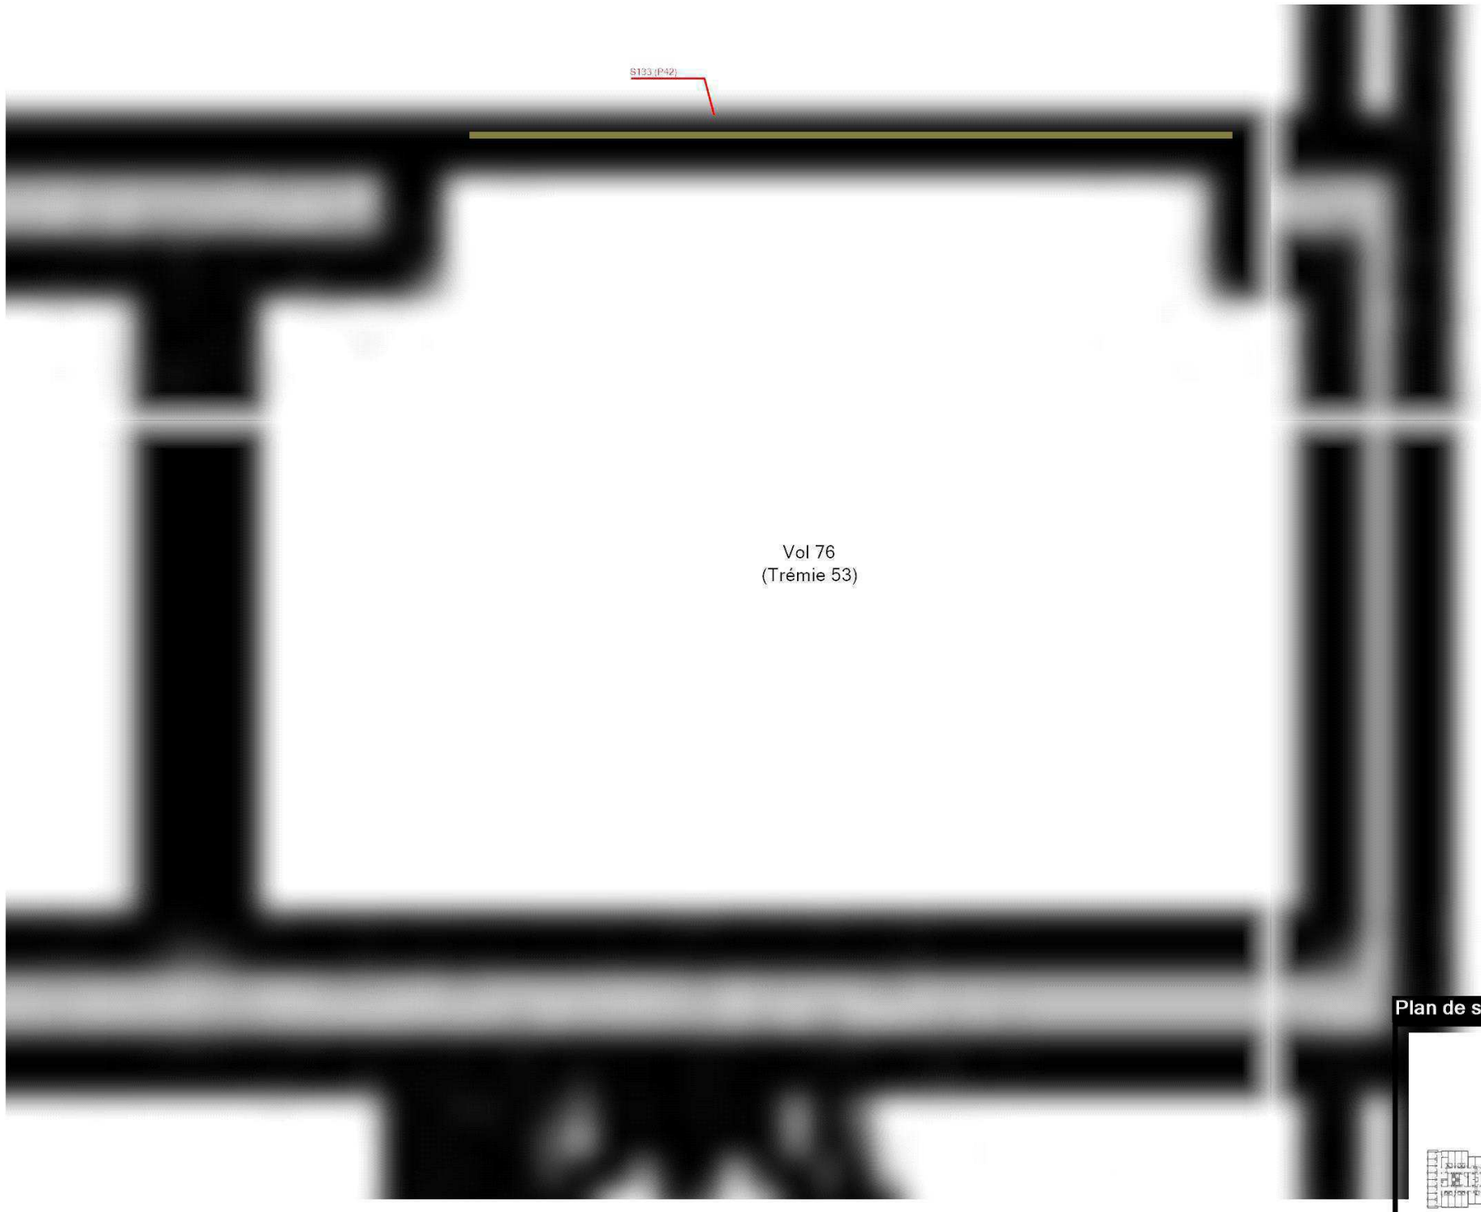


Vol 76
(Trémie 53)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

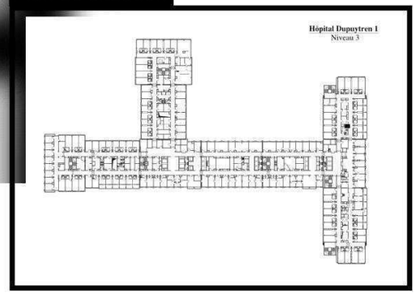

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

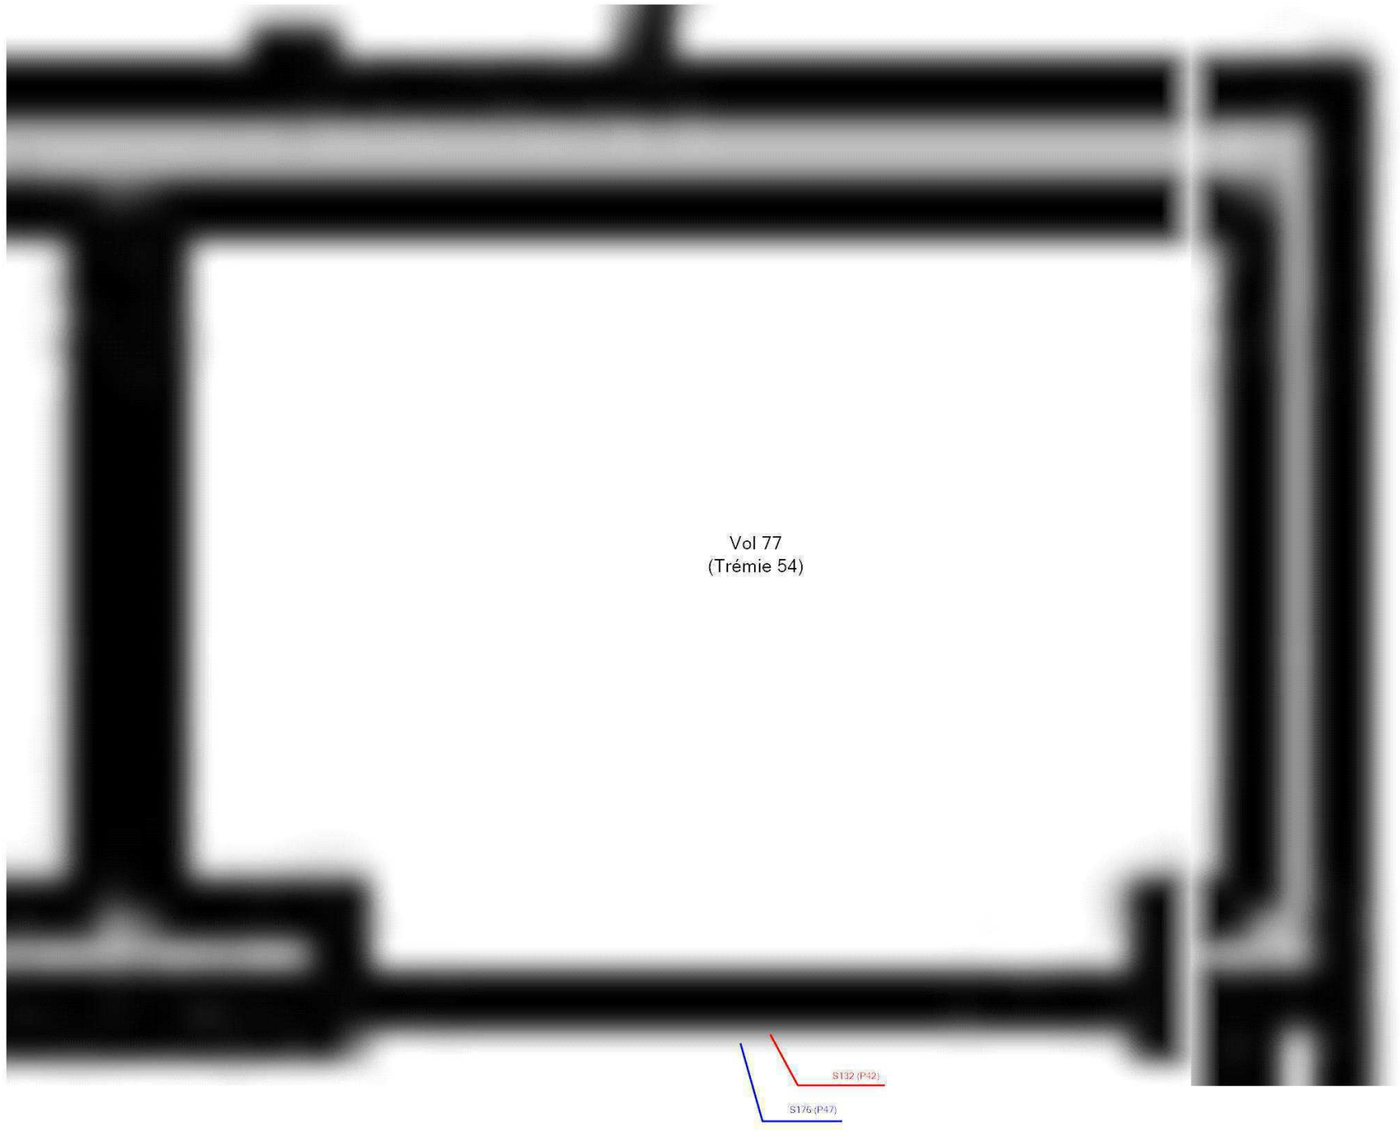

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

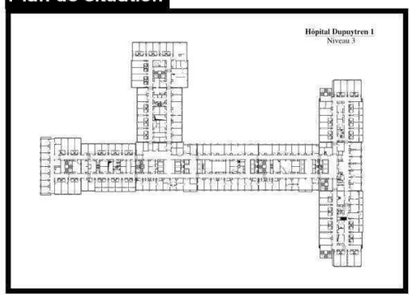

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

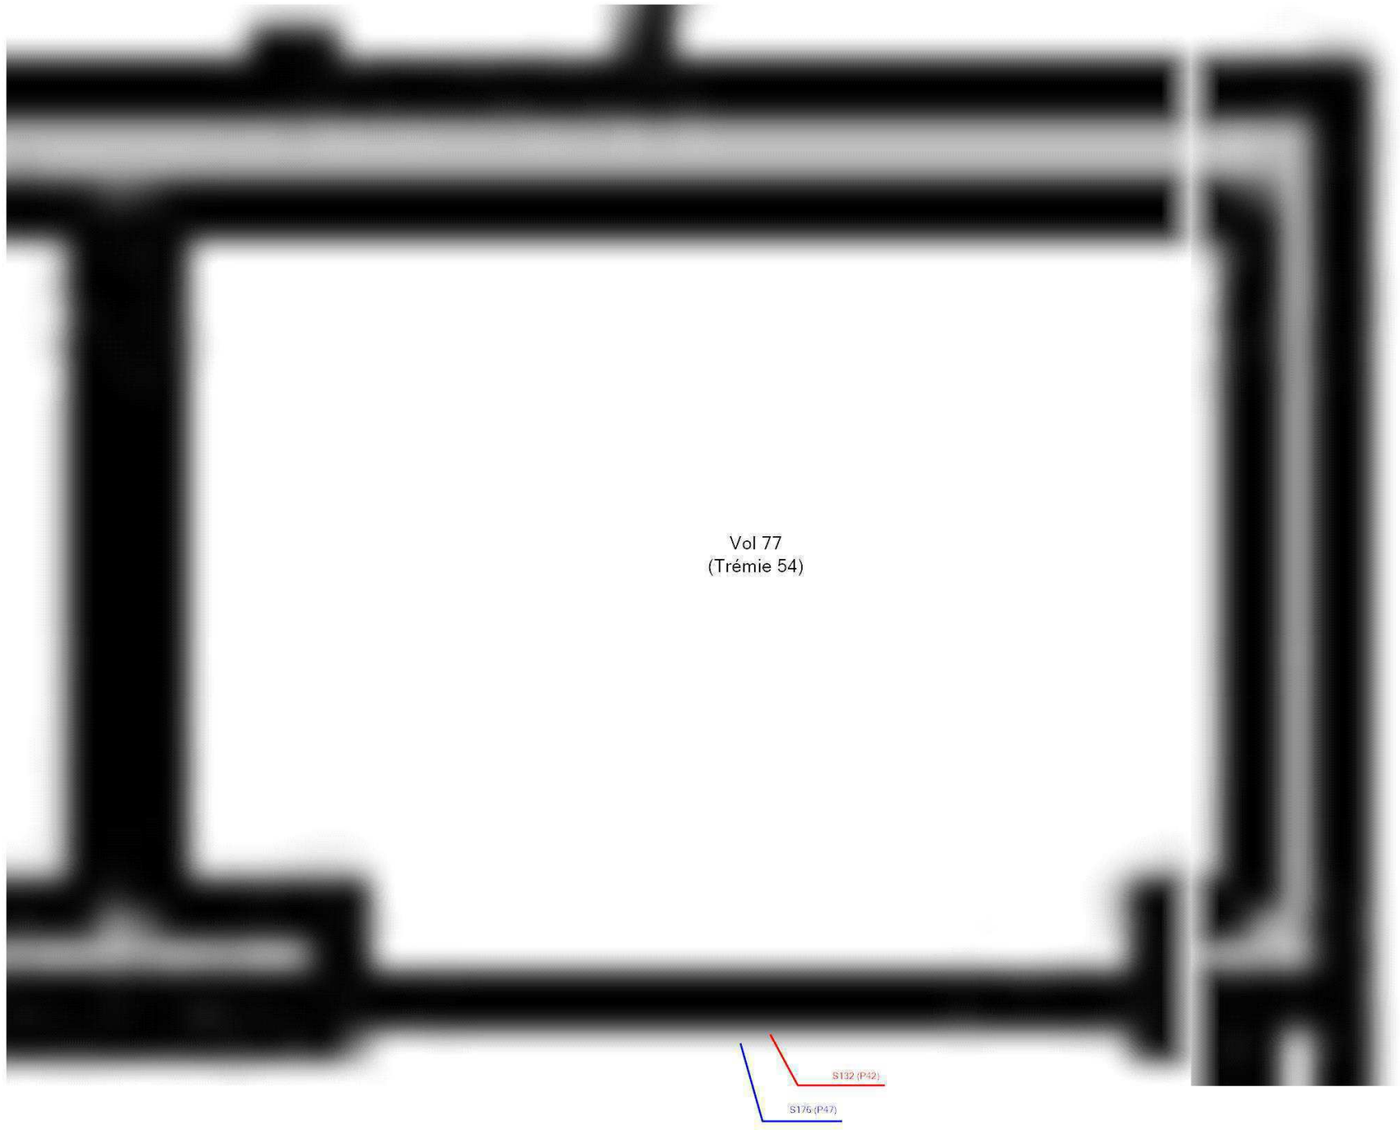

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

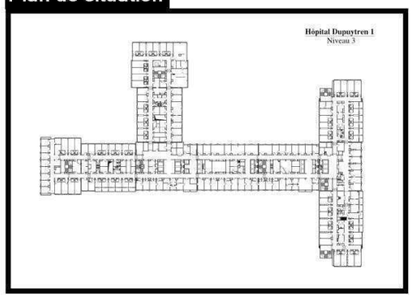

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

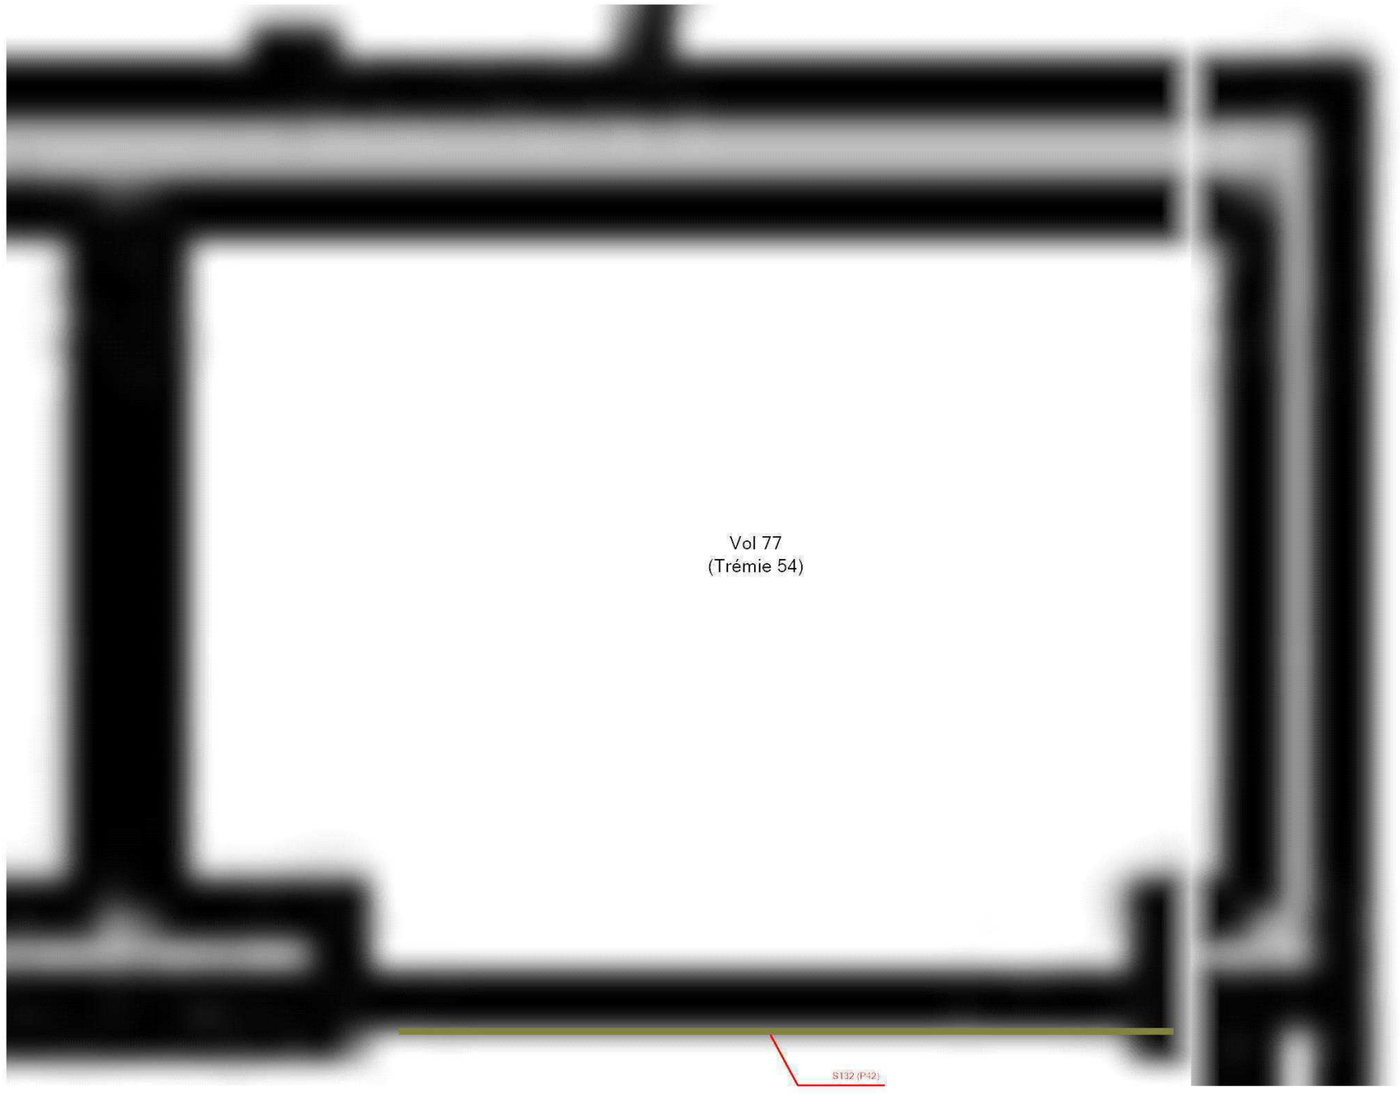

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

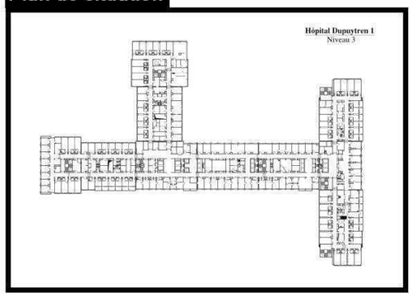

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

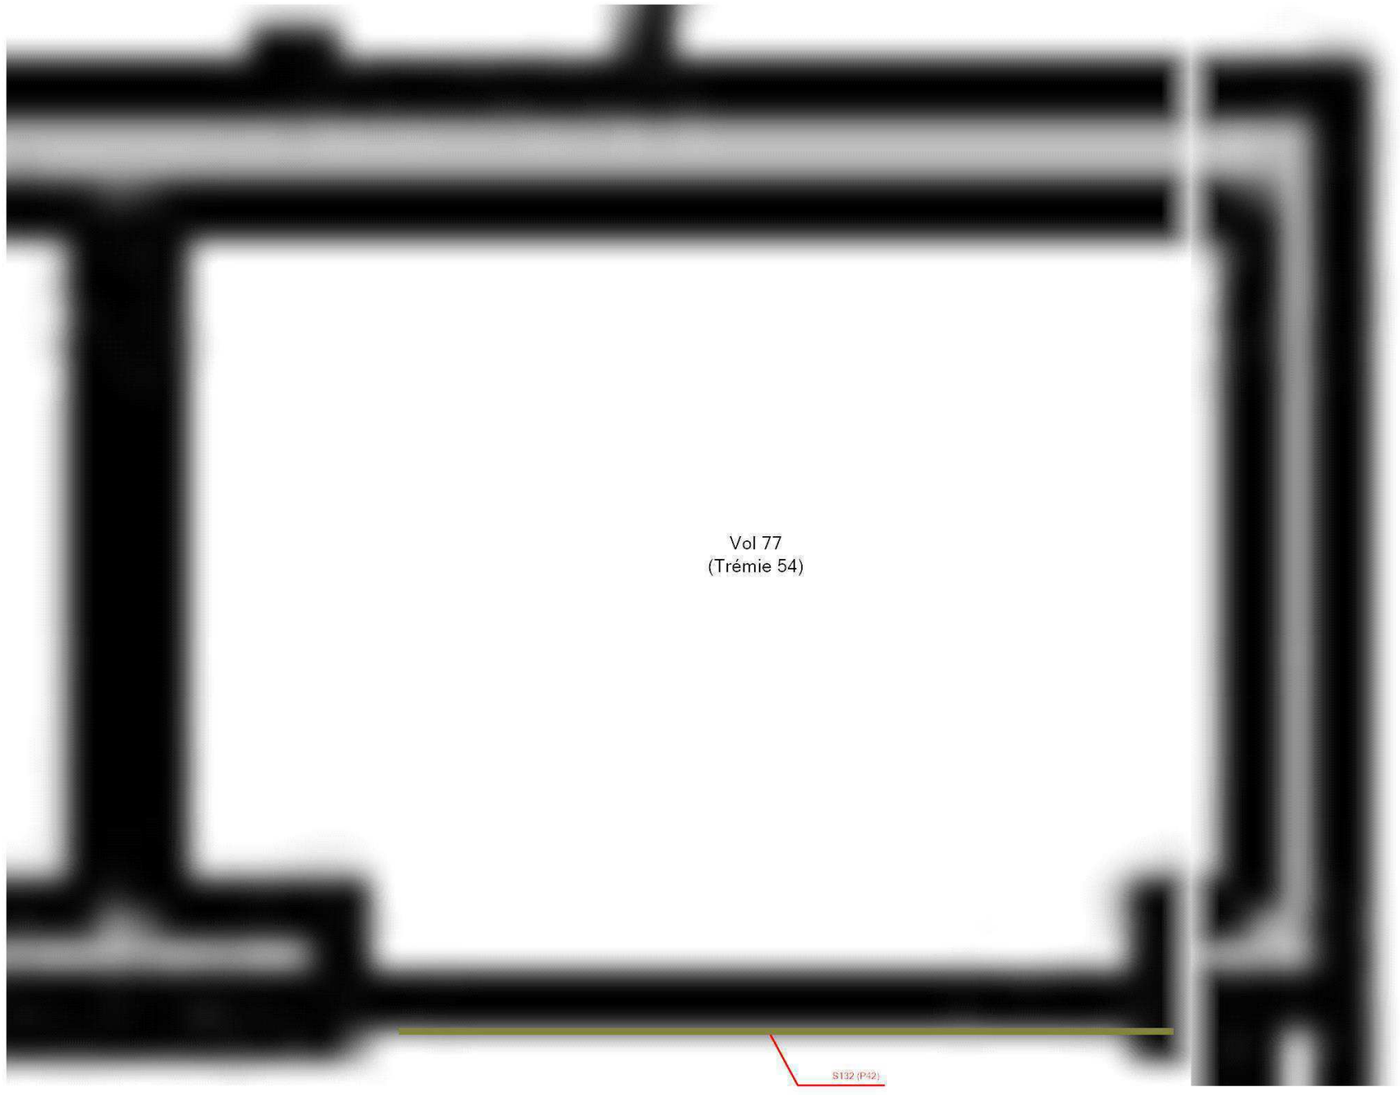

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

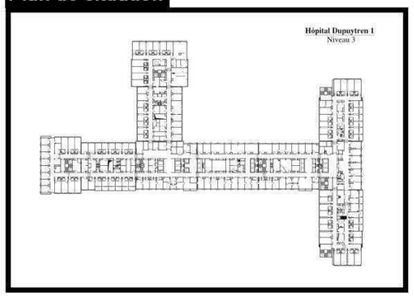

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

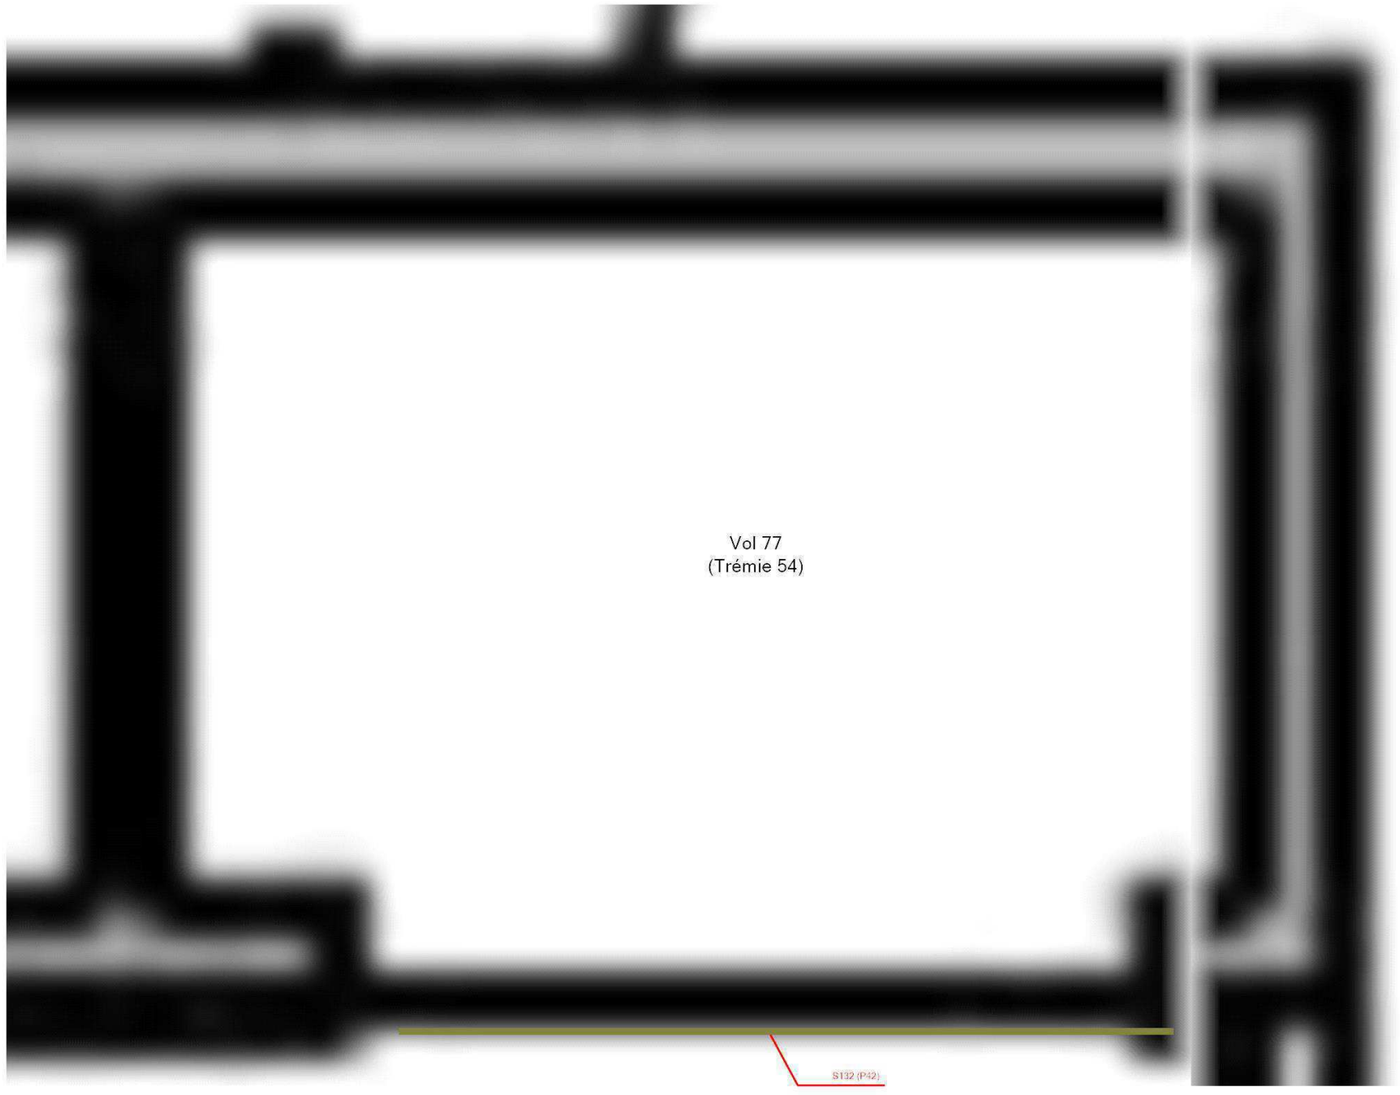

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

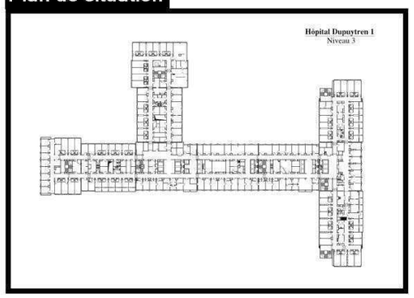

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

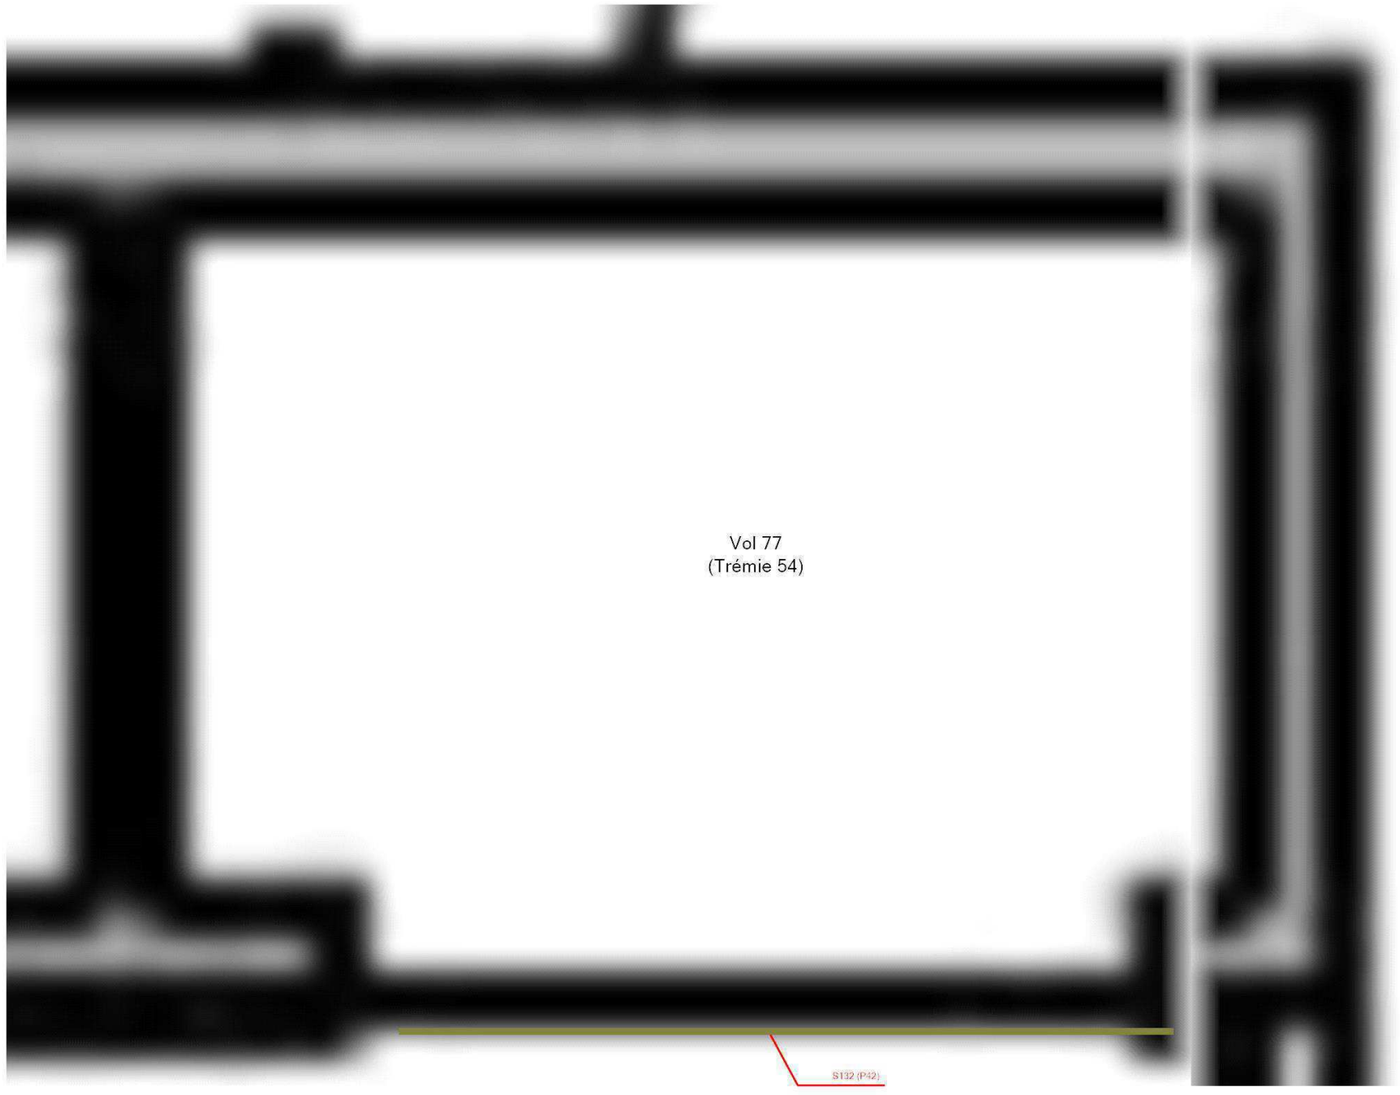

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

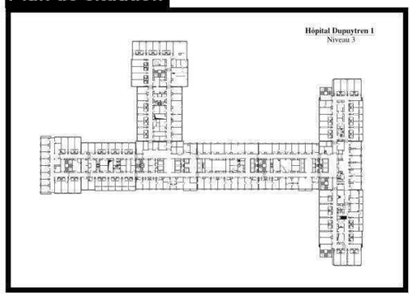

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

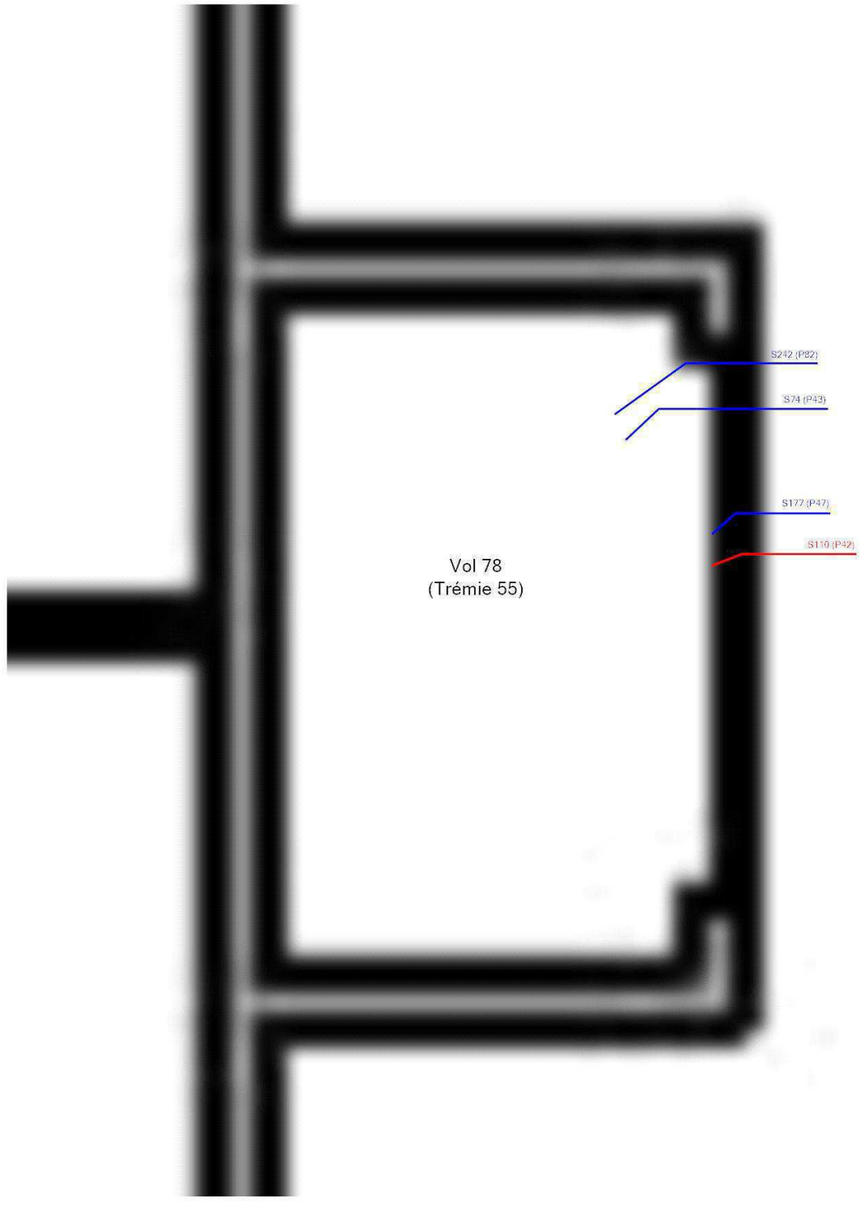

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

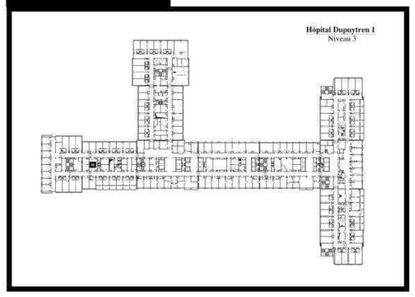

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

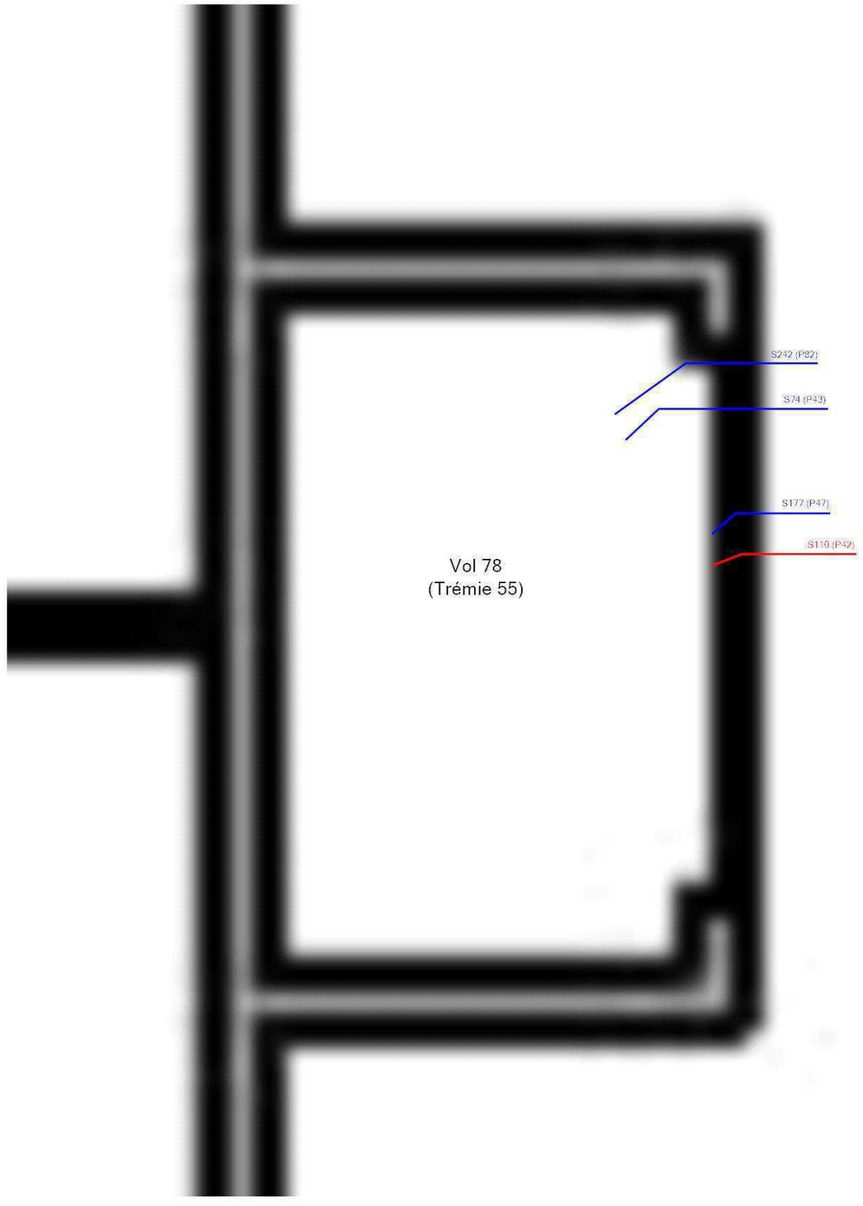

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

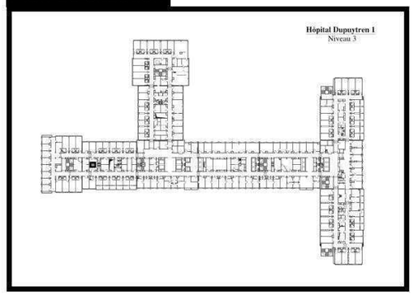

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

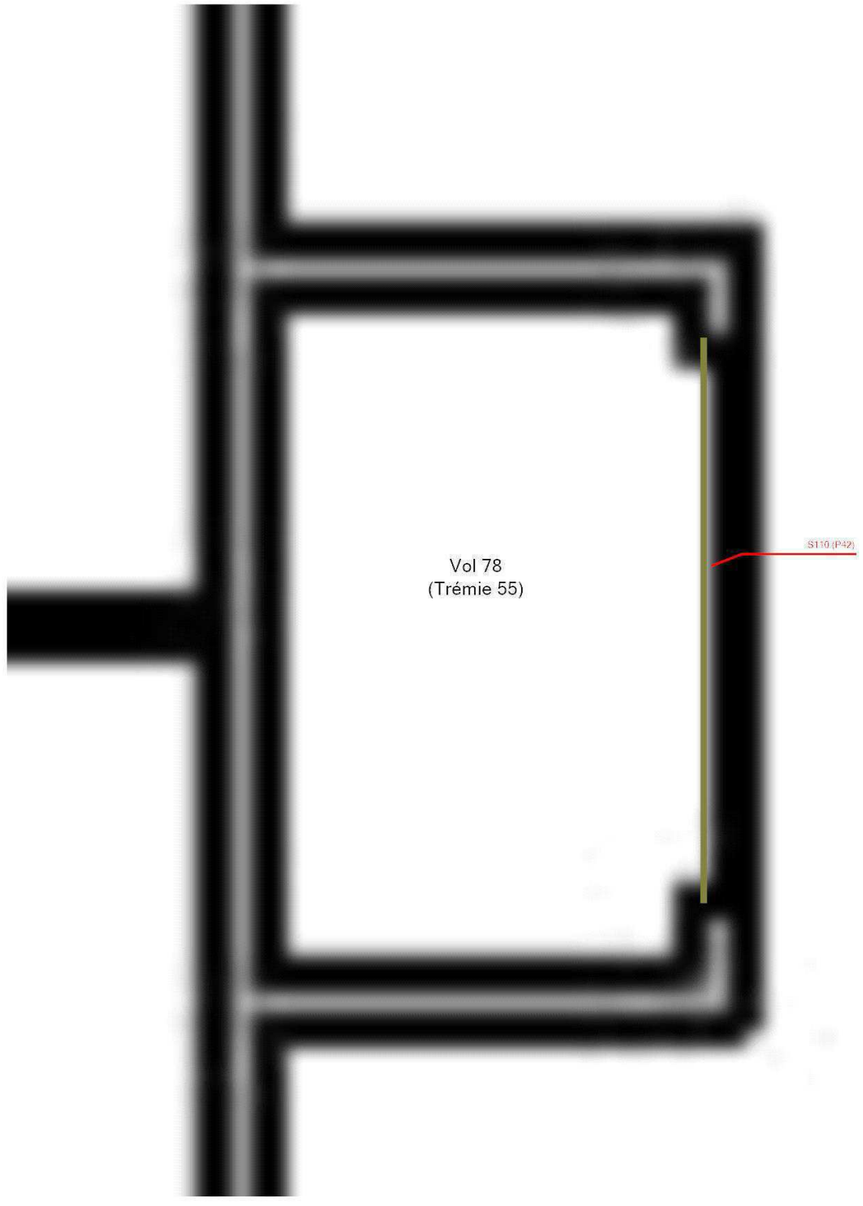

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

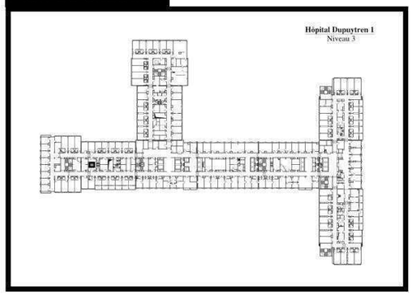

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

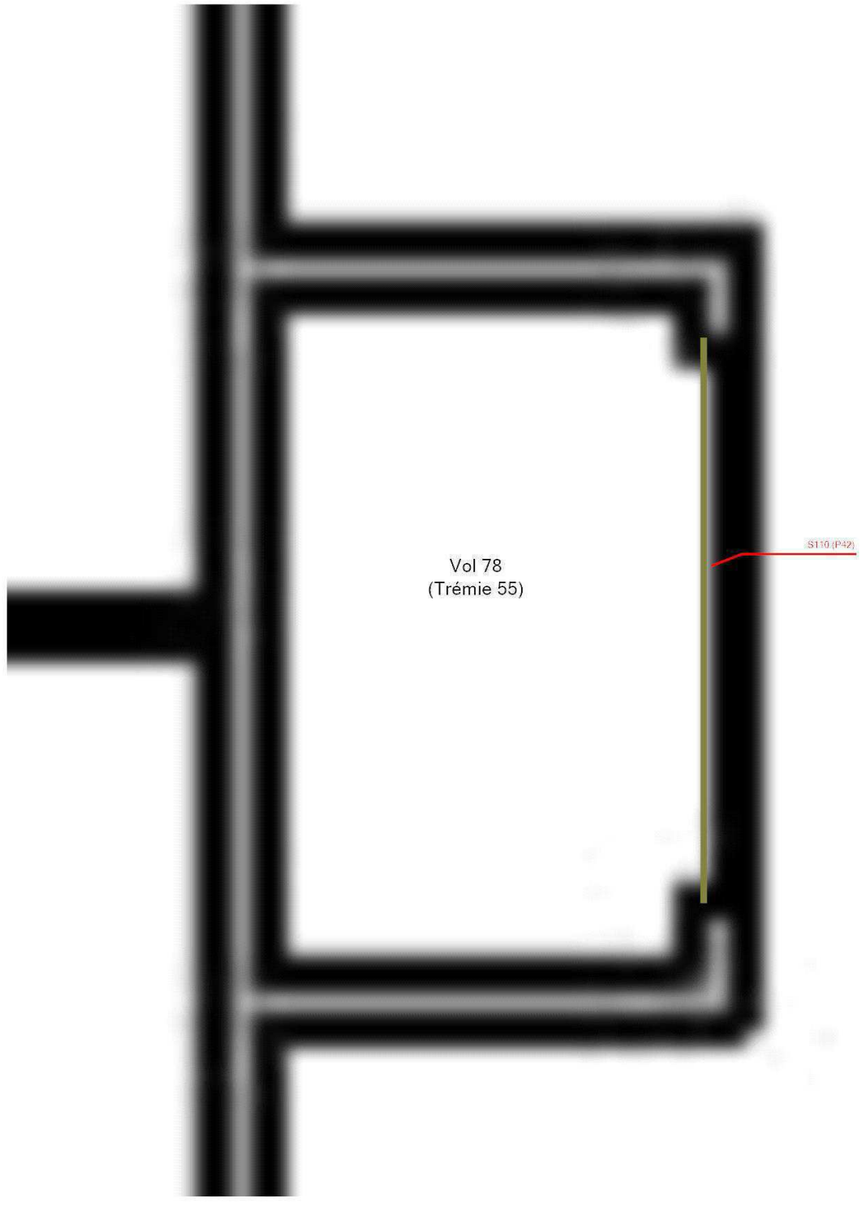

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

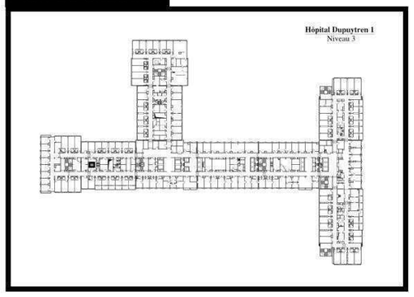

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

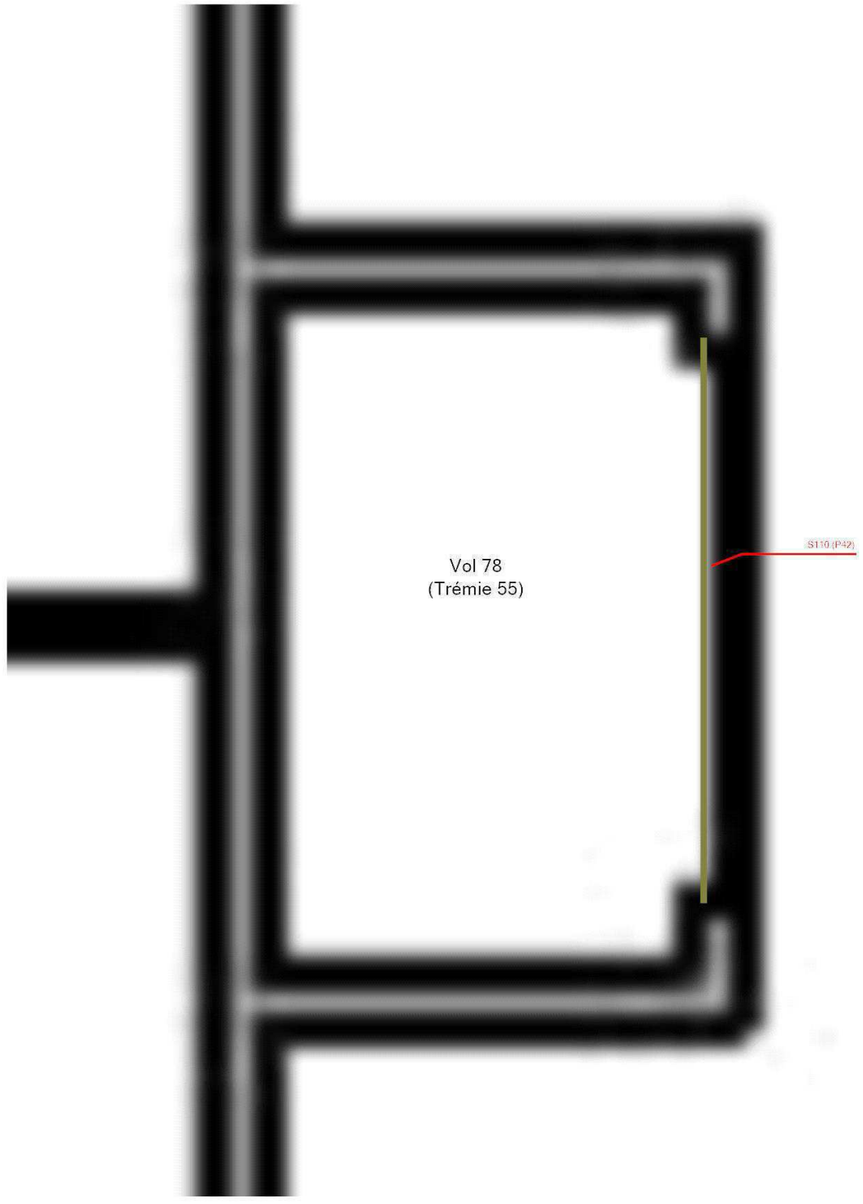

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

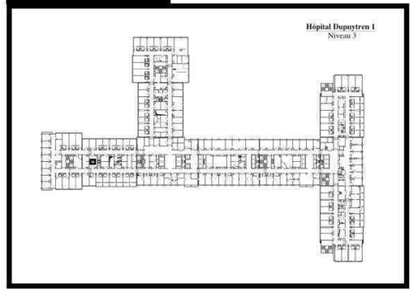

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

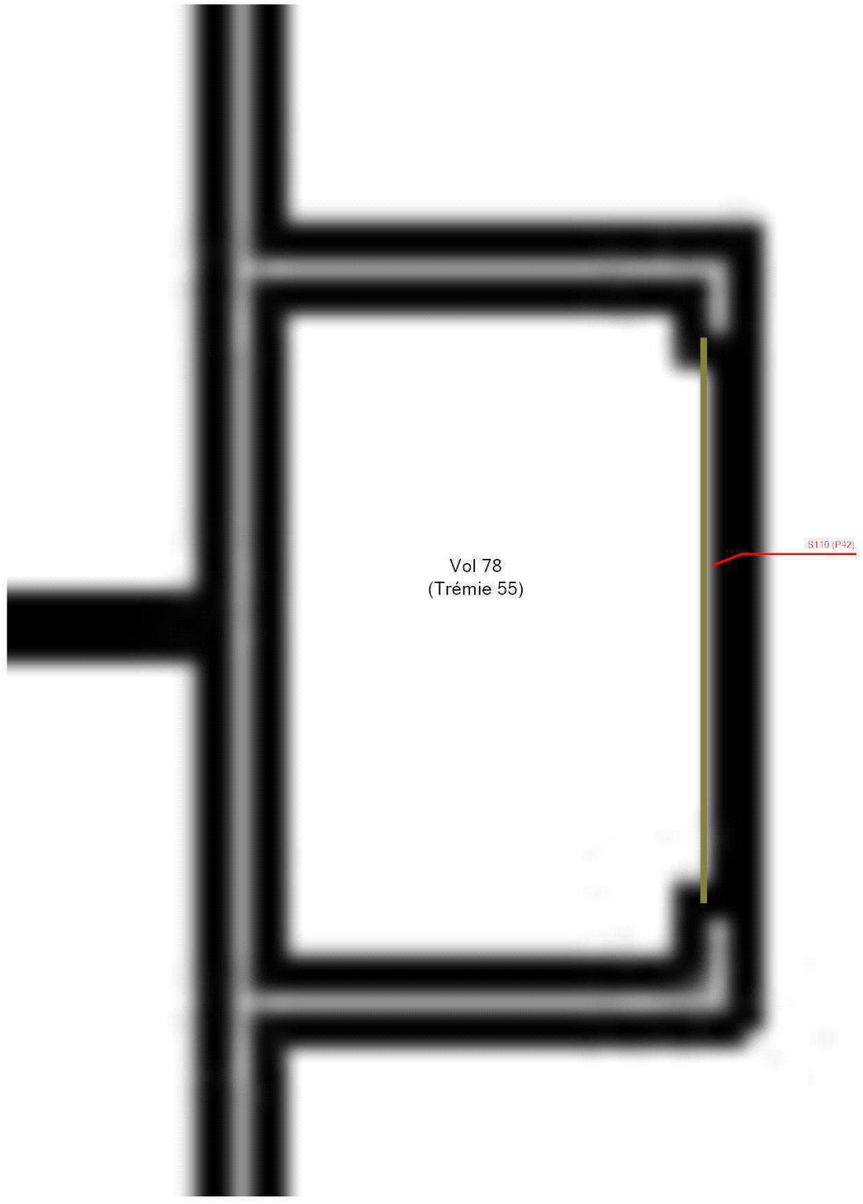

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

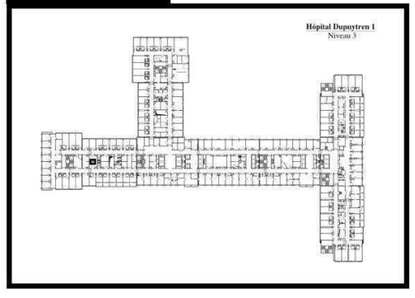

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - R1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

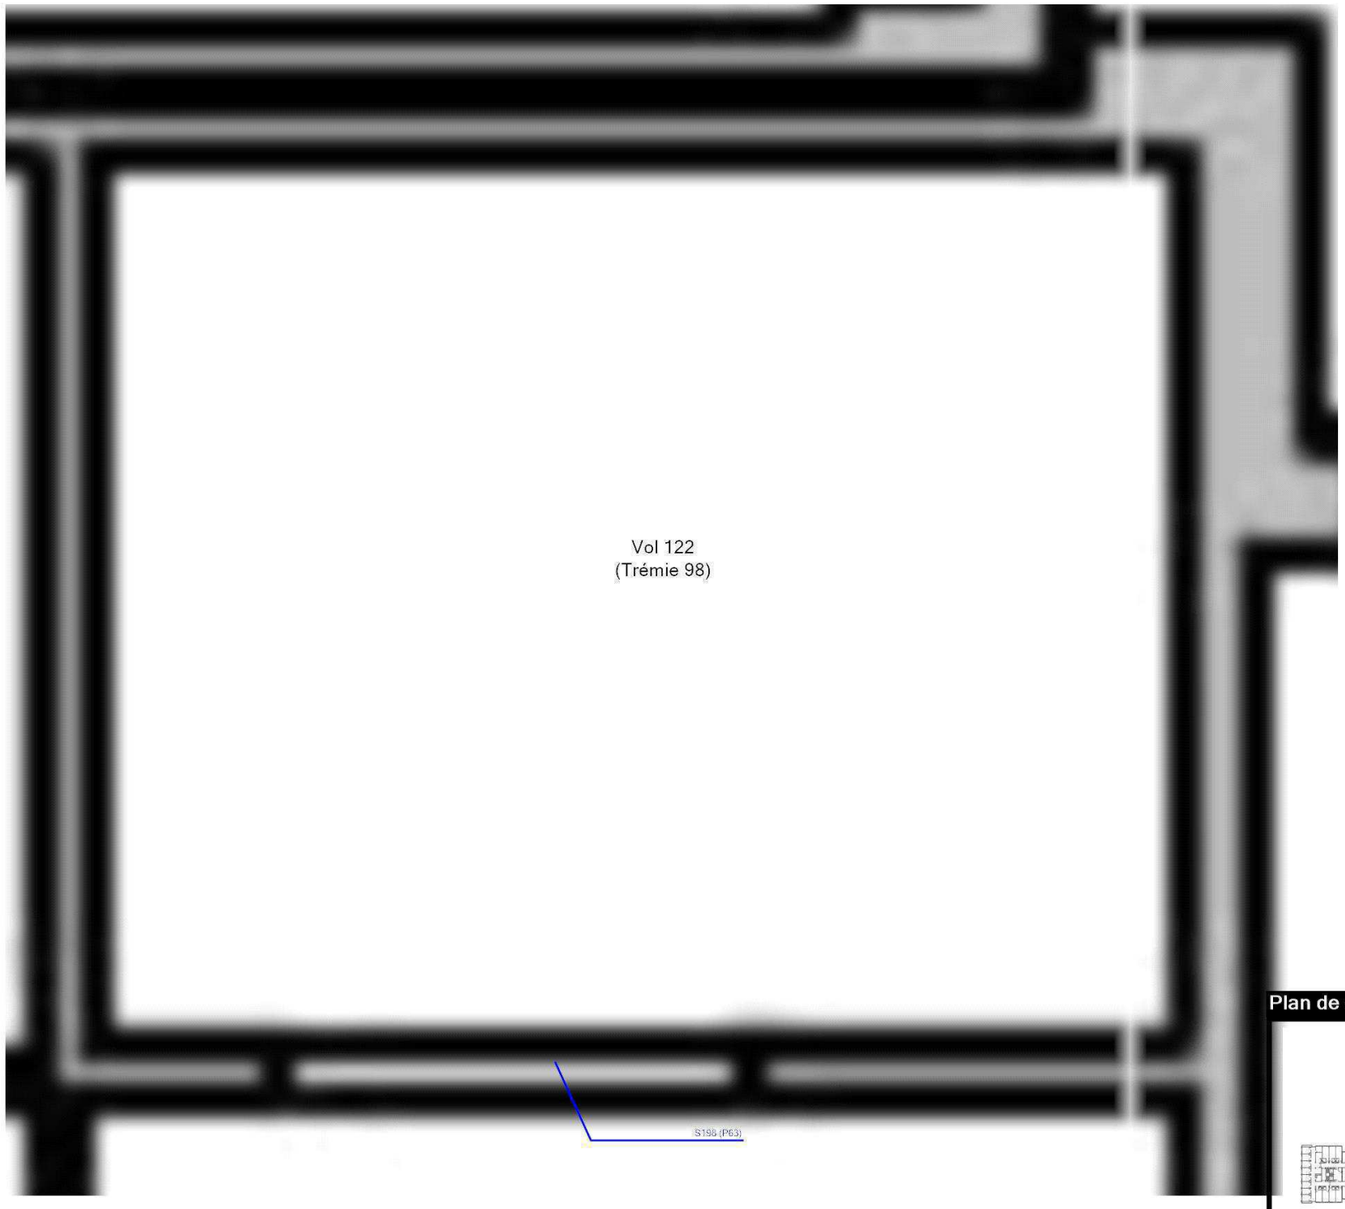

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

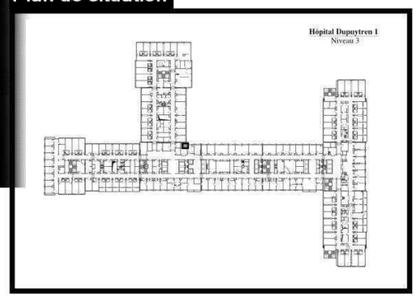

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - R1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

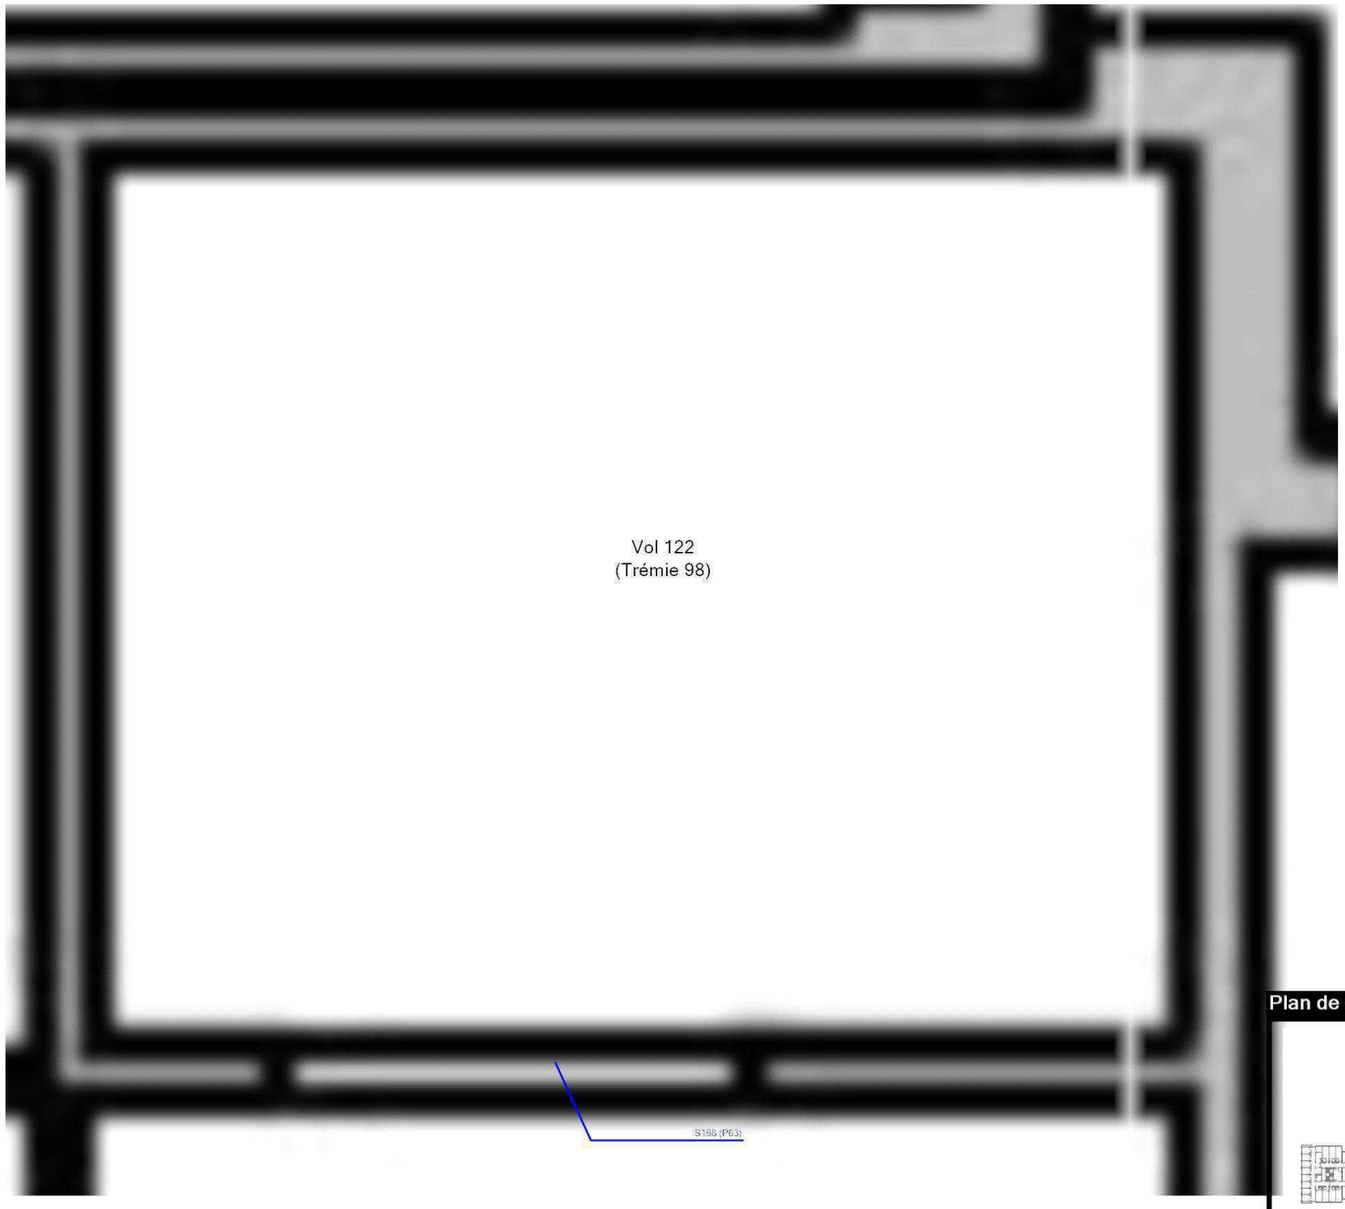

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

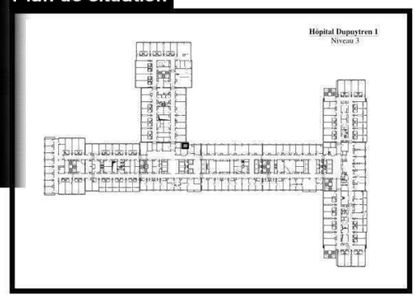


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 4

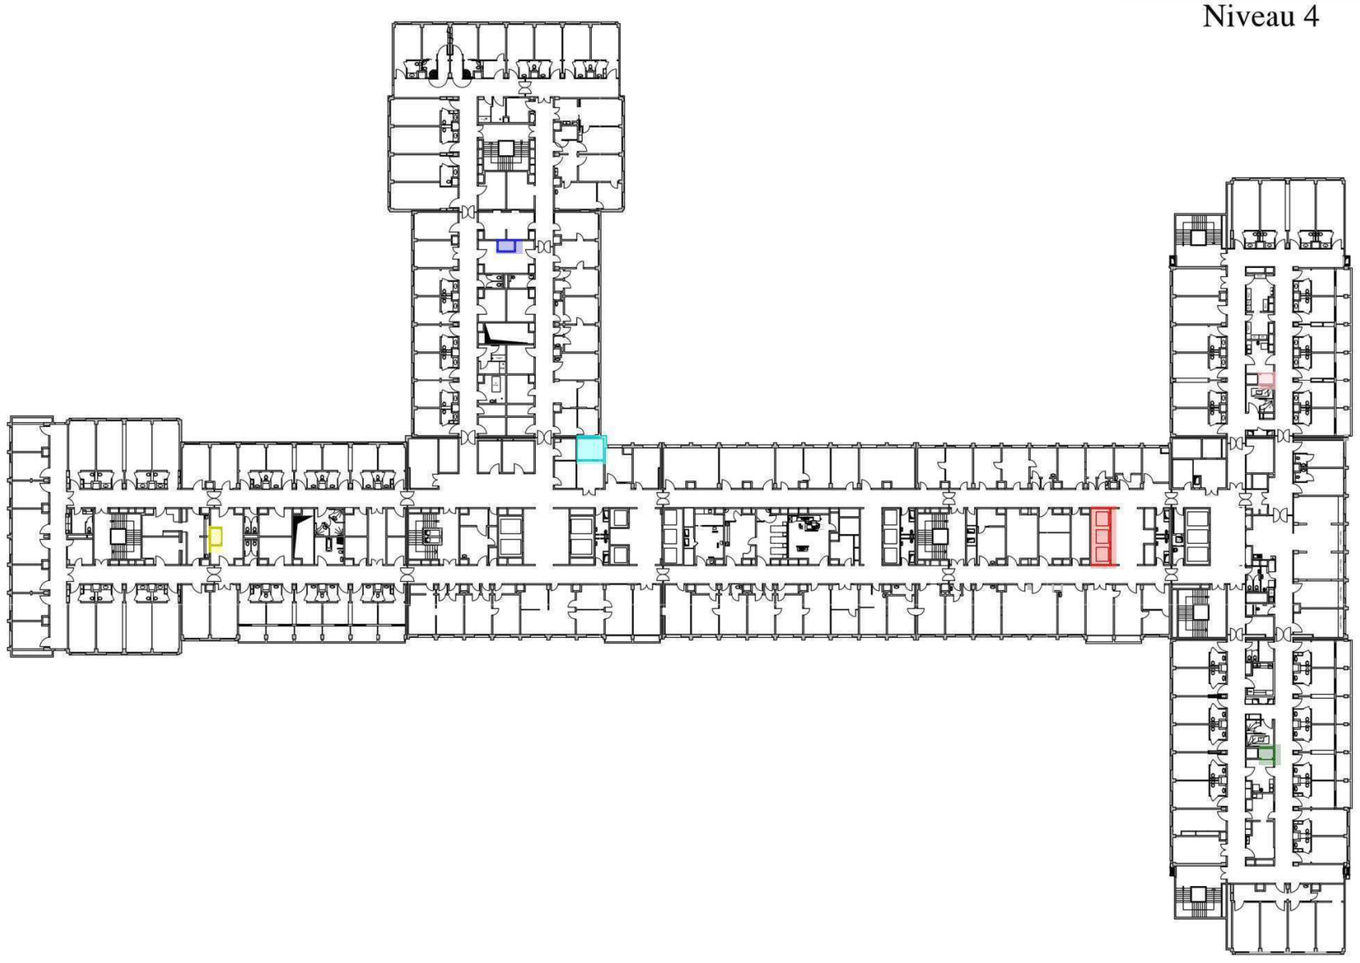

Légende

	Ascenseur D
	S2
	S1
	S4
	S3
	R1


ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 4

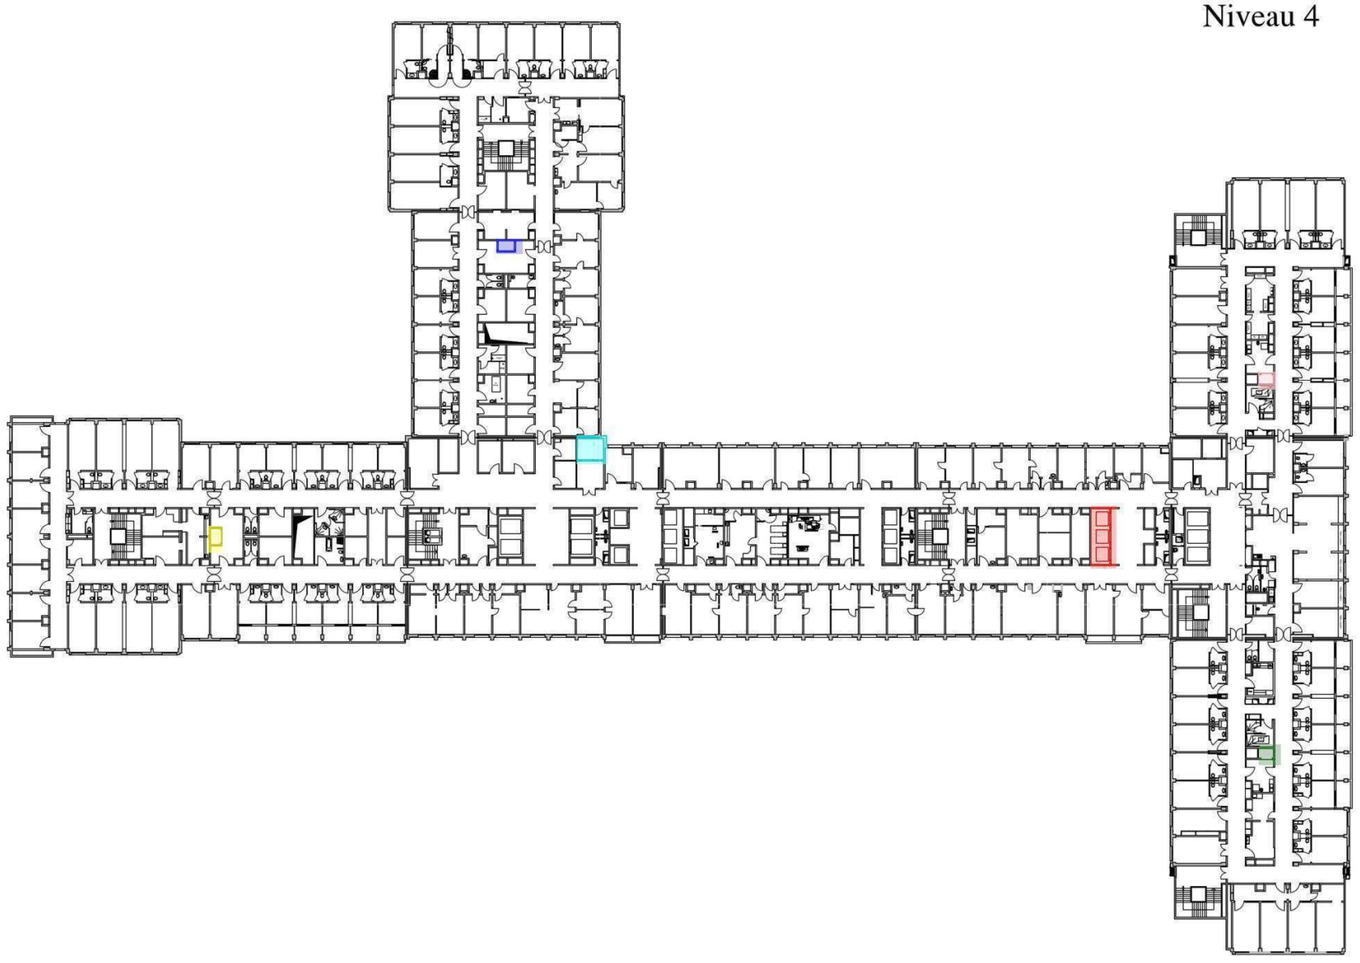

Légende


	Ascenseur D
	S2
	S1
	S4
	S3
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

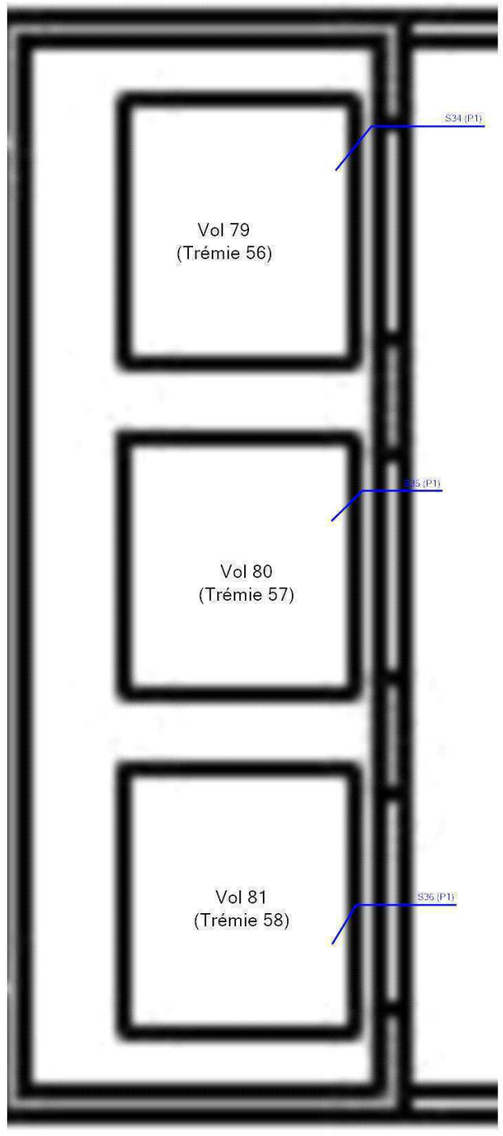

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

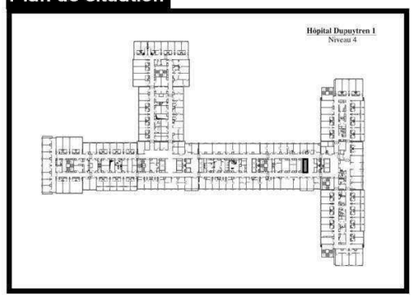

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

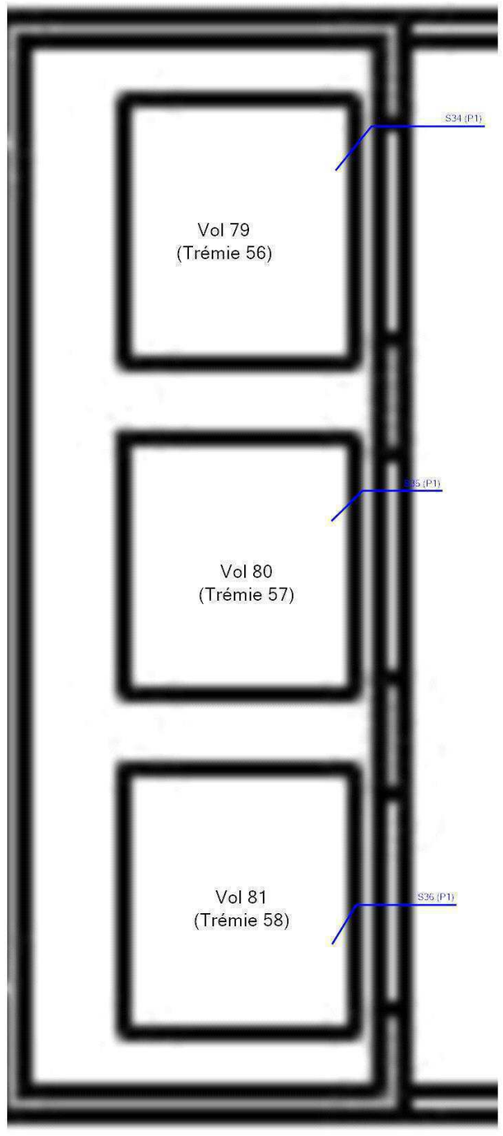

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

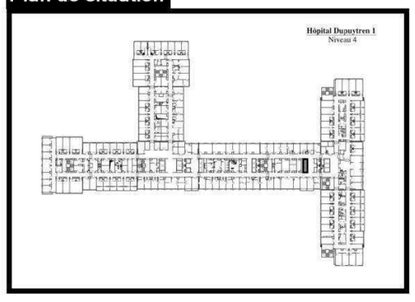

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

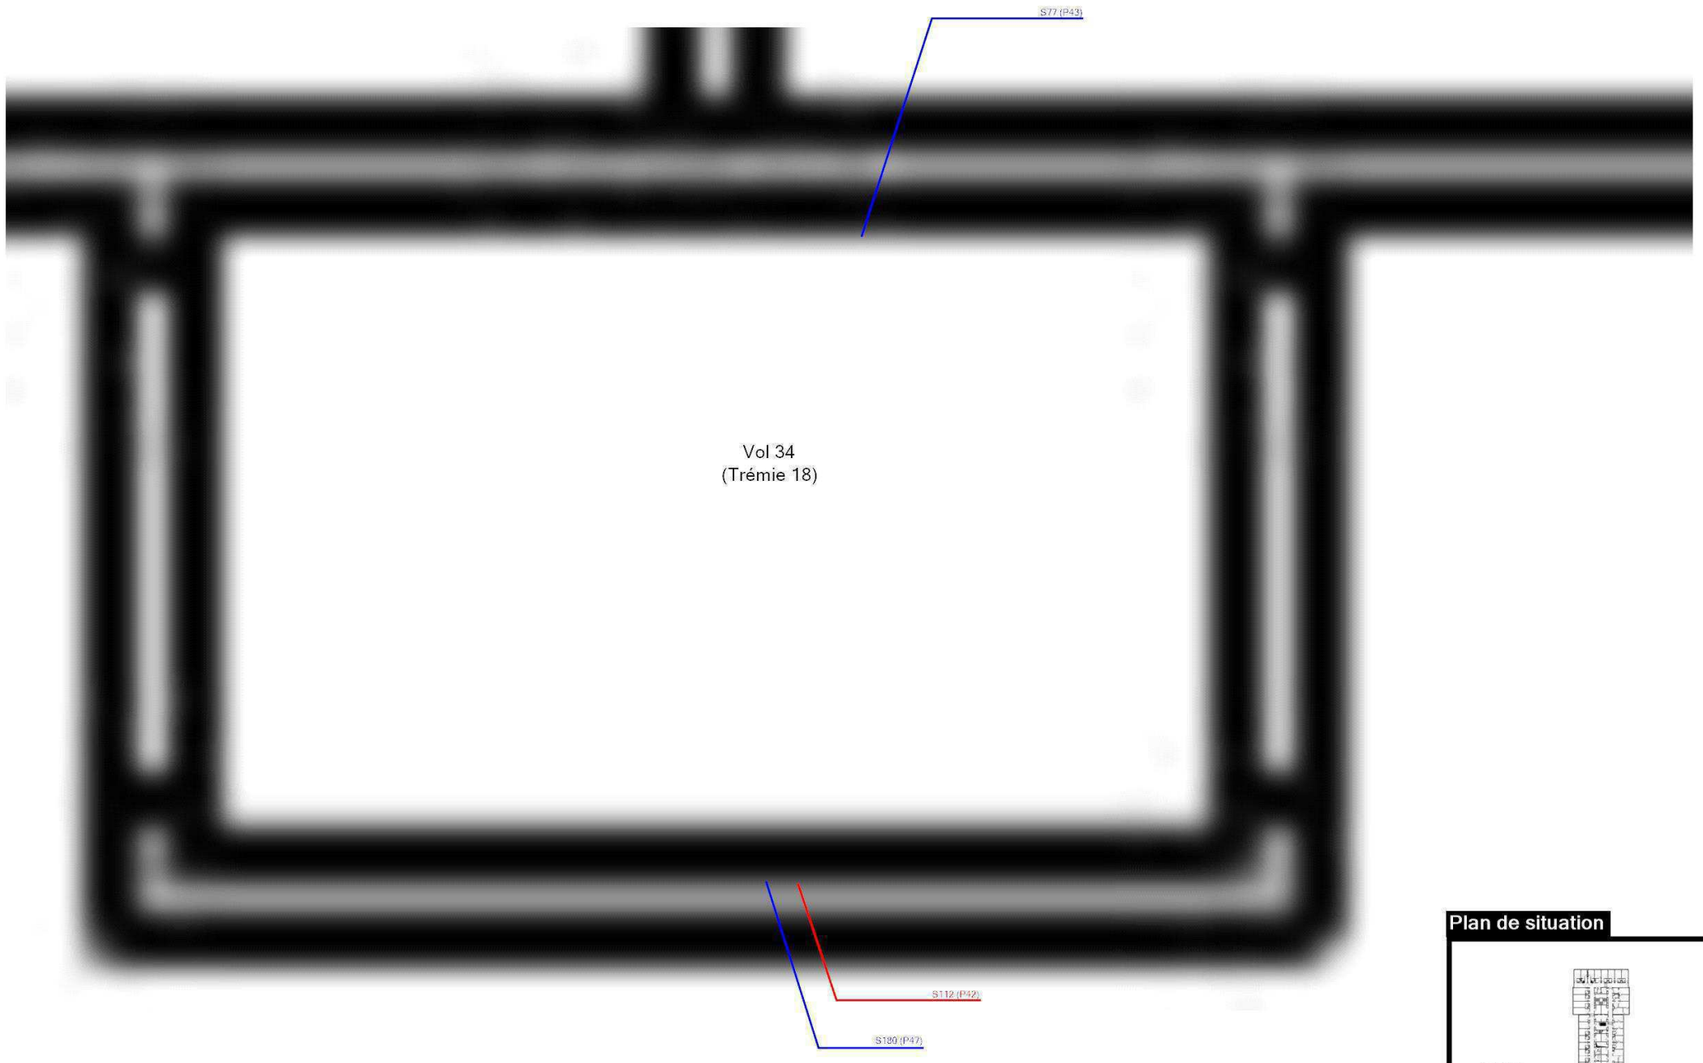

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

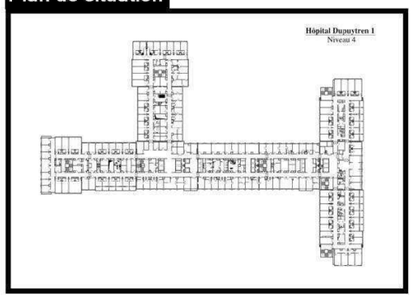

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

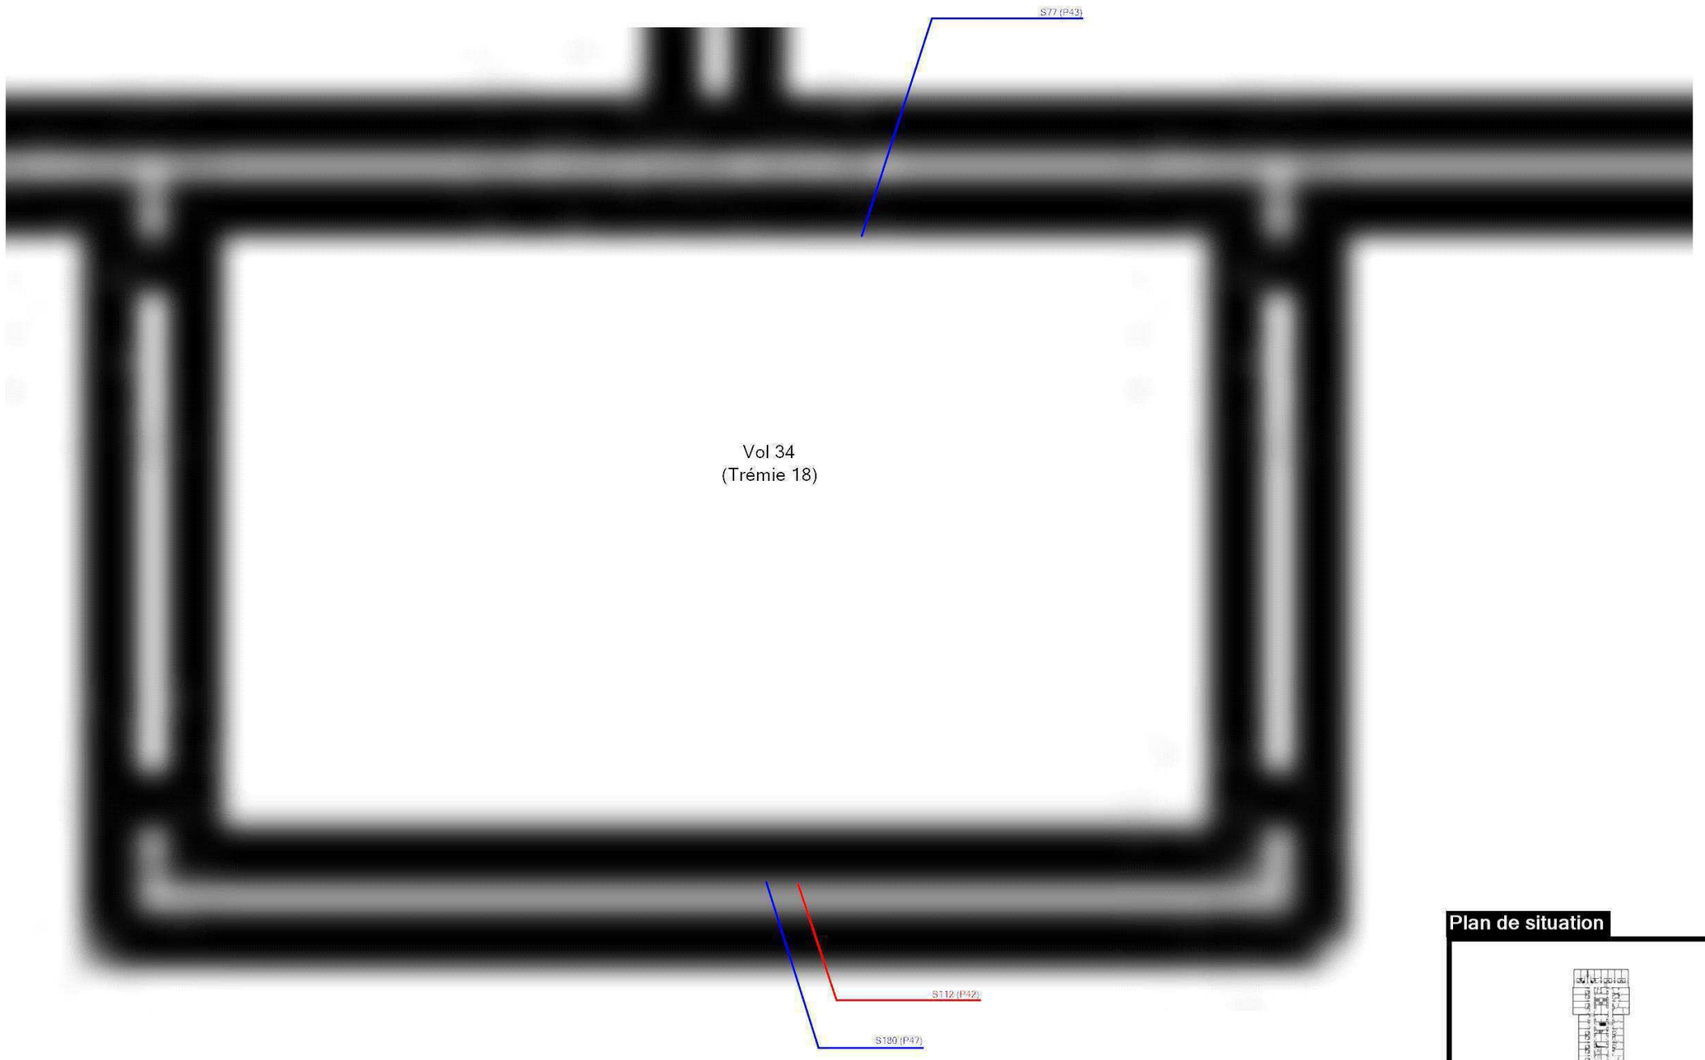

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

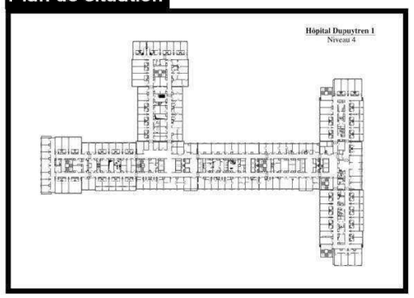

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

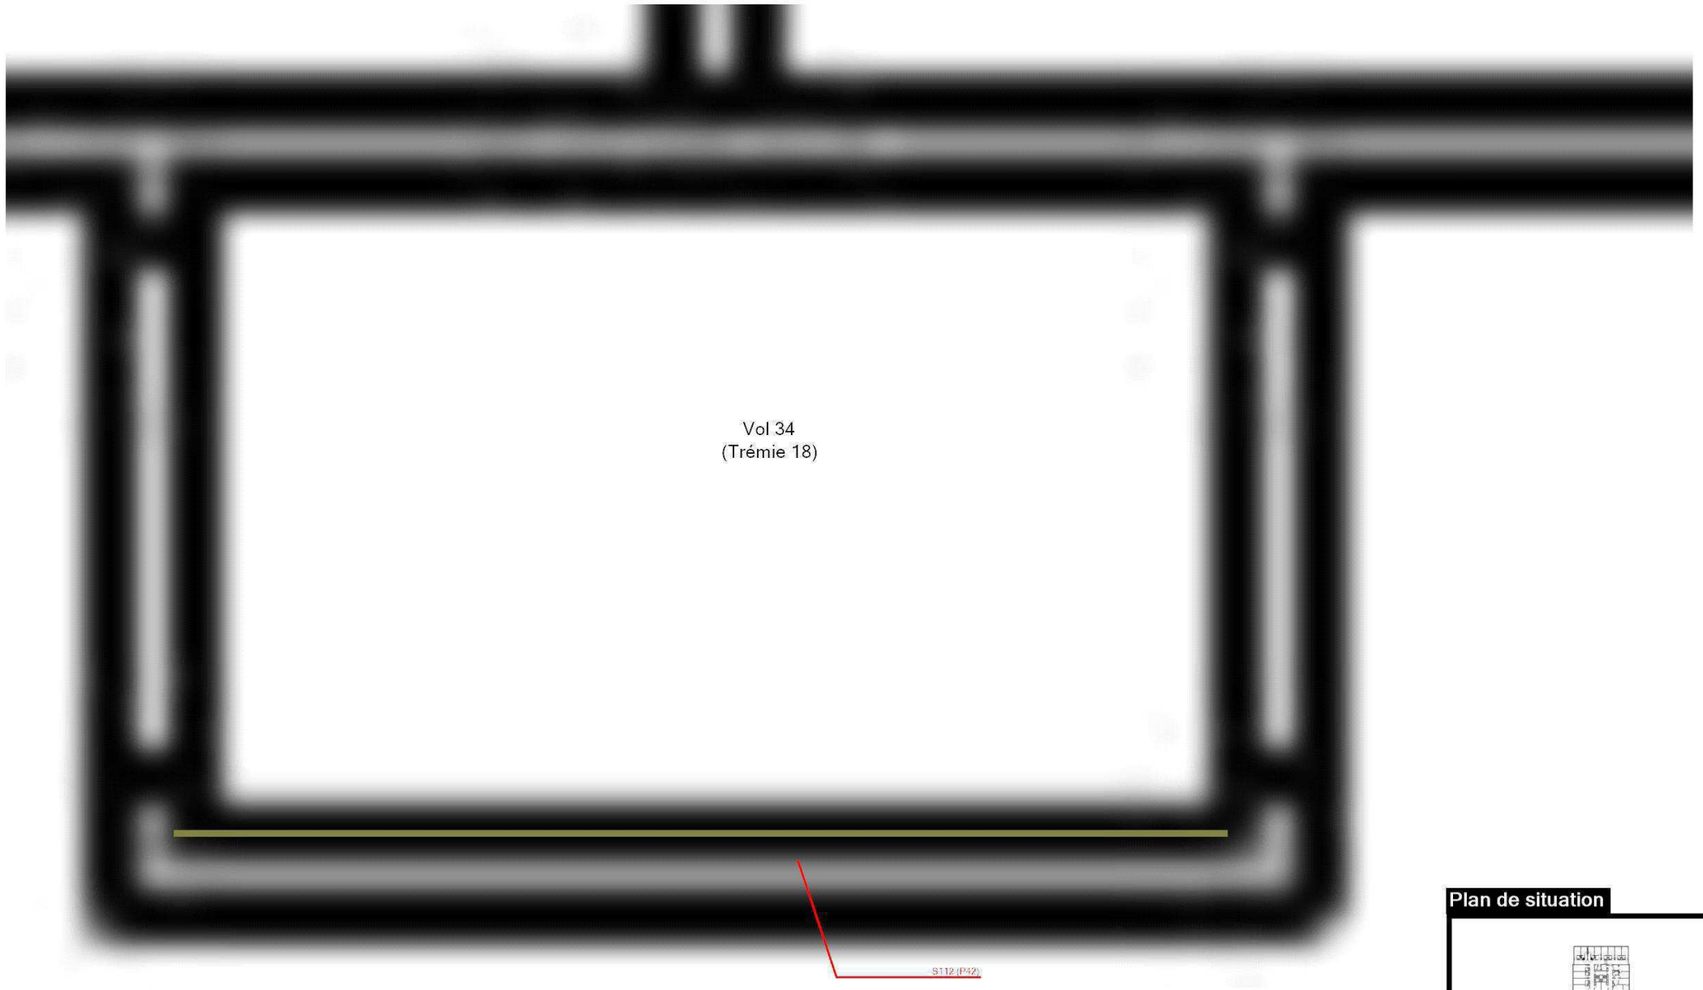

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

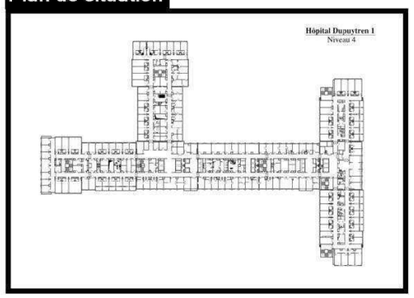

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

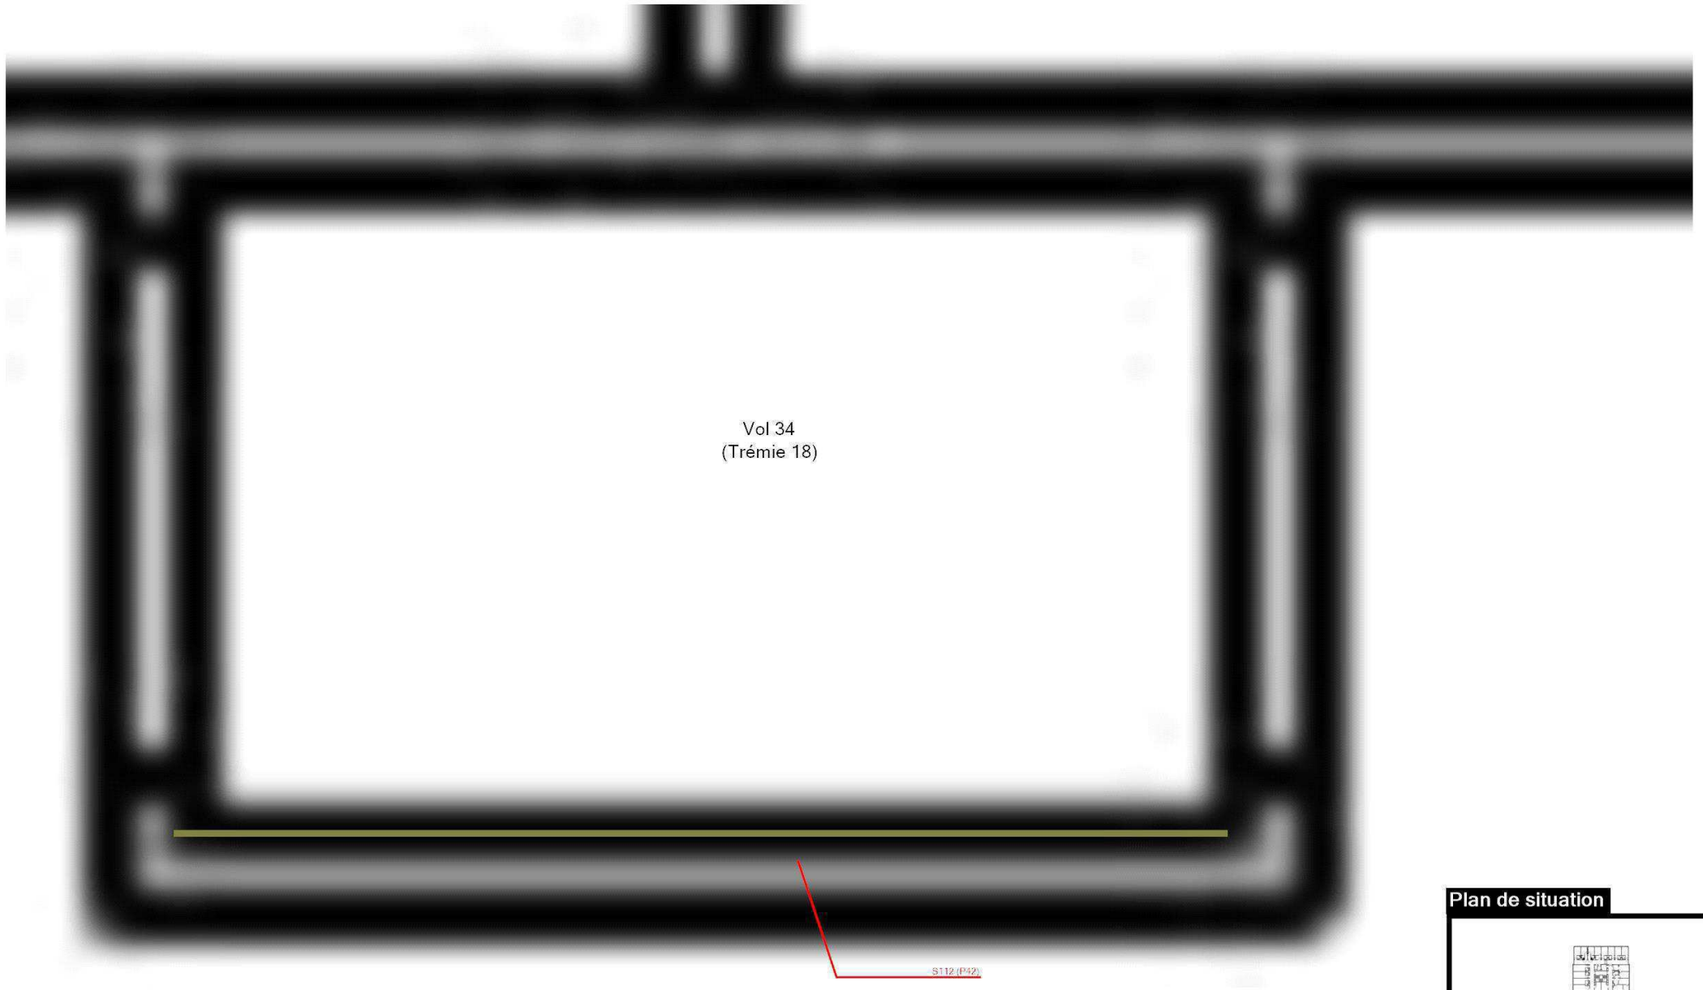

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

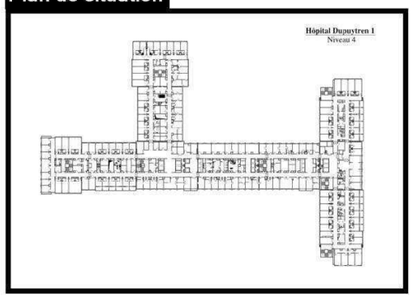

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

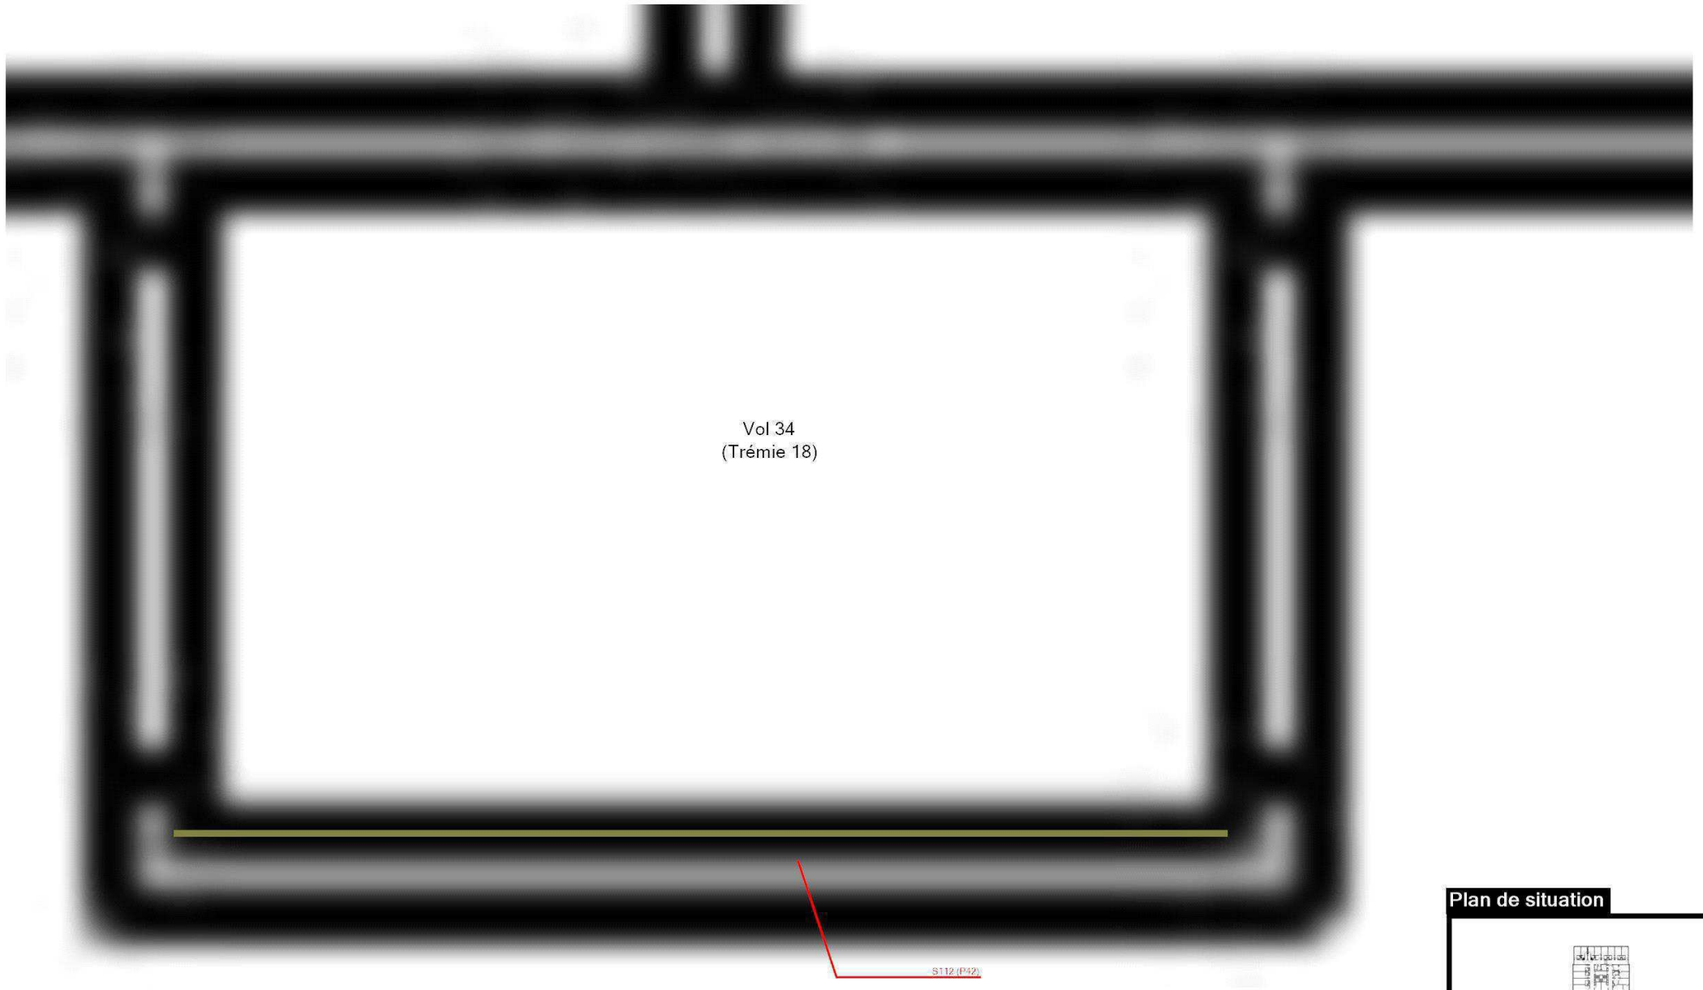

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

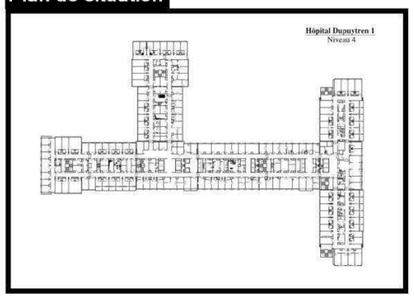

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

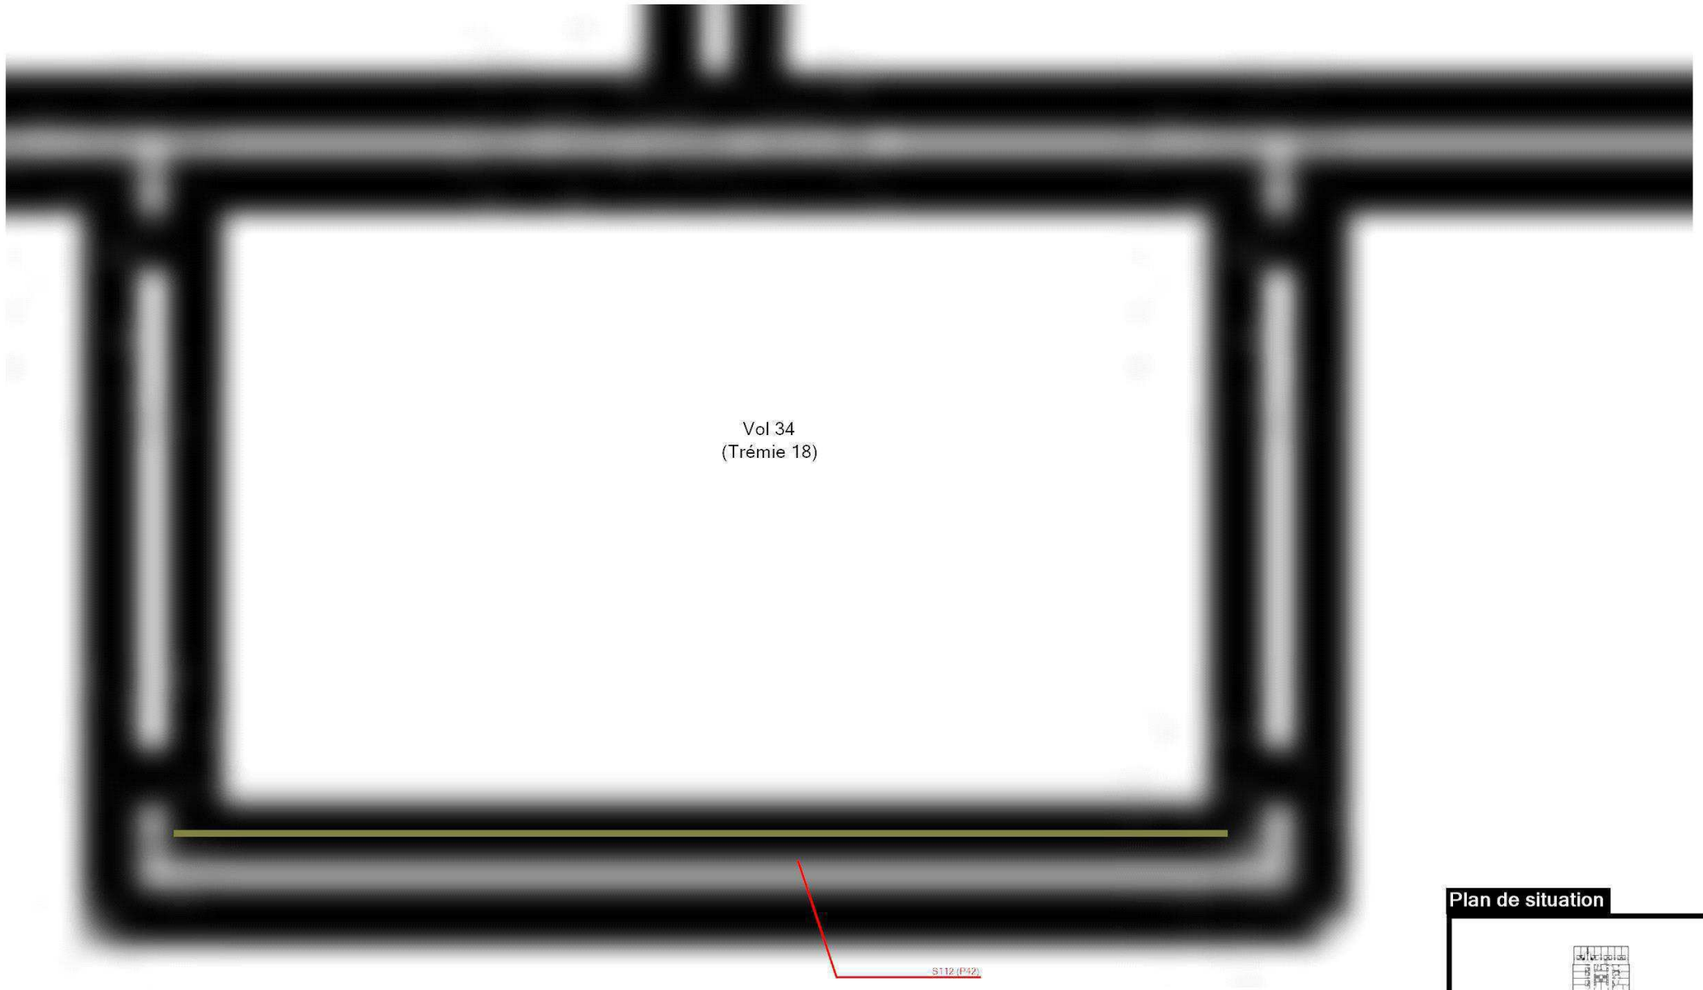

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

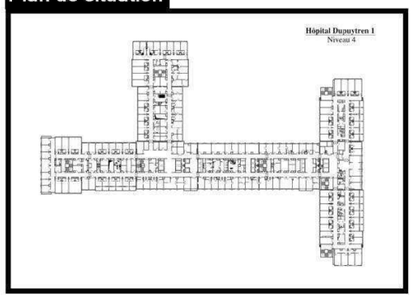

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

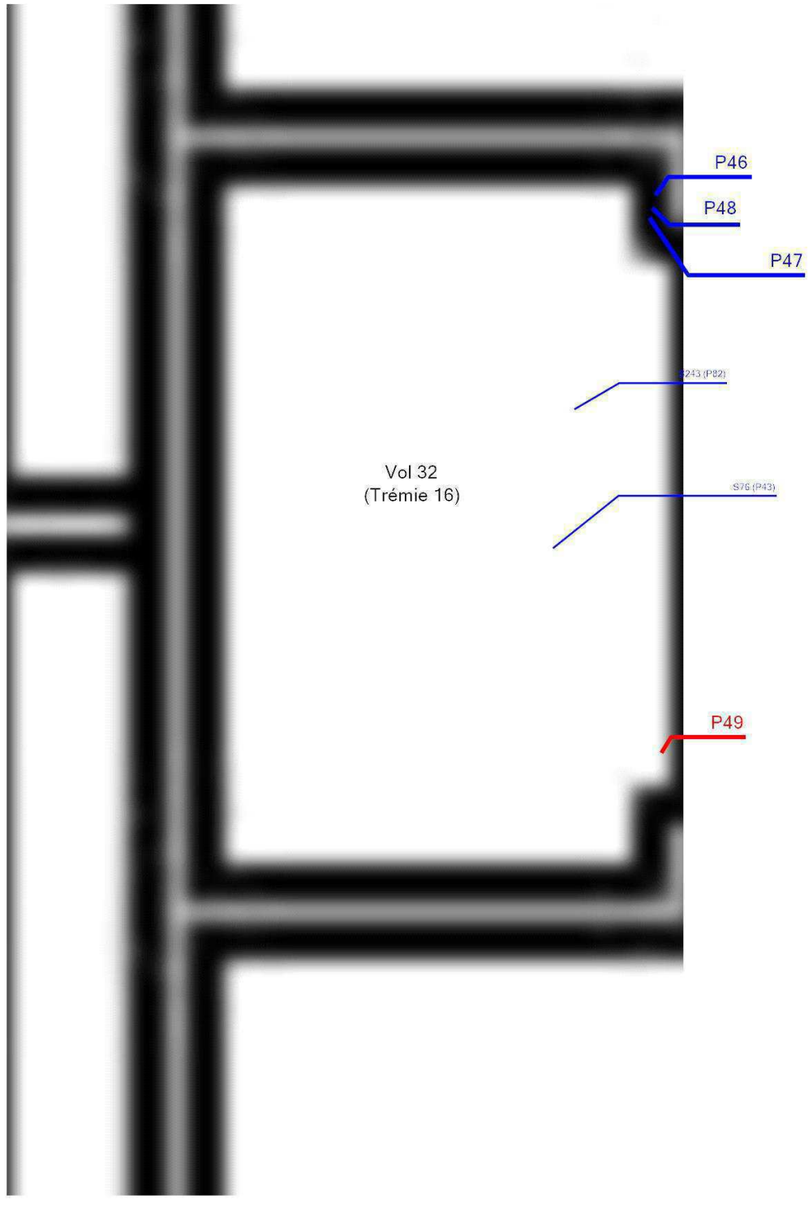

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

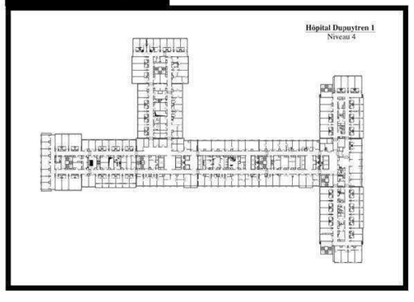

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

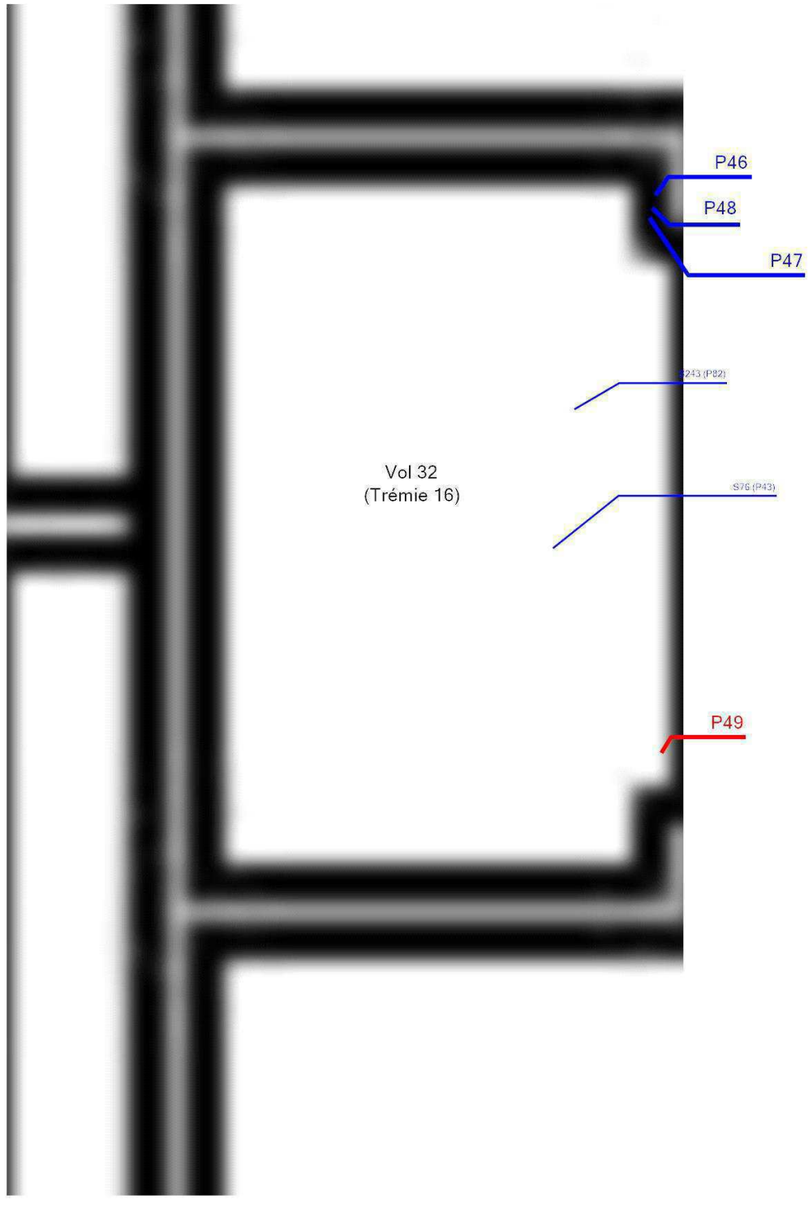

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

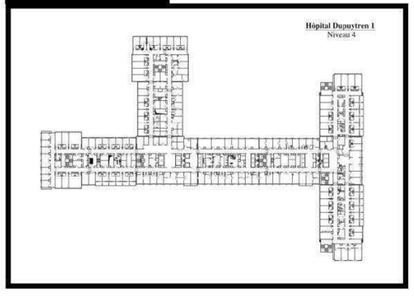

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

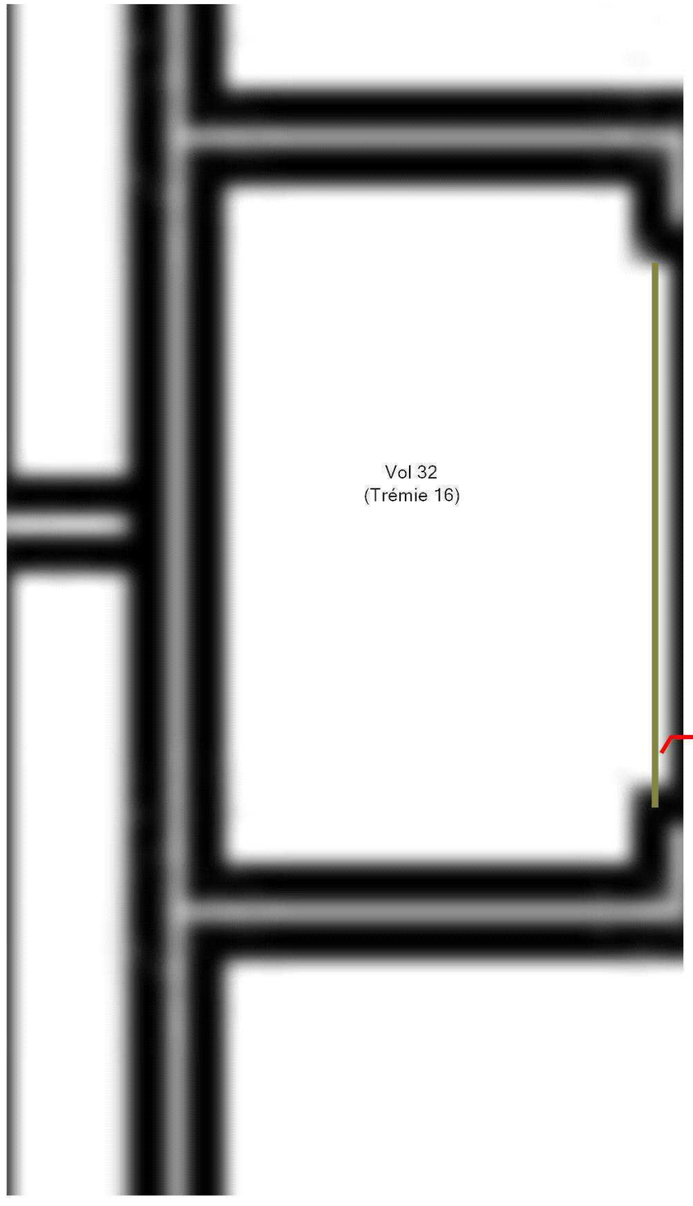

Légende

	P49 : Joint


Plan de situation

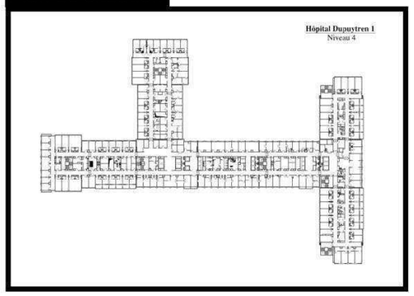

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

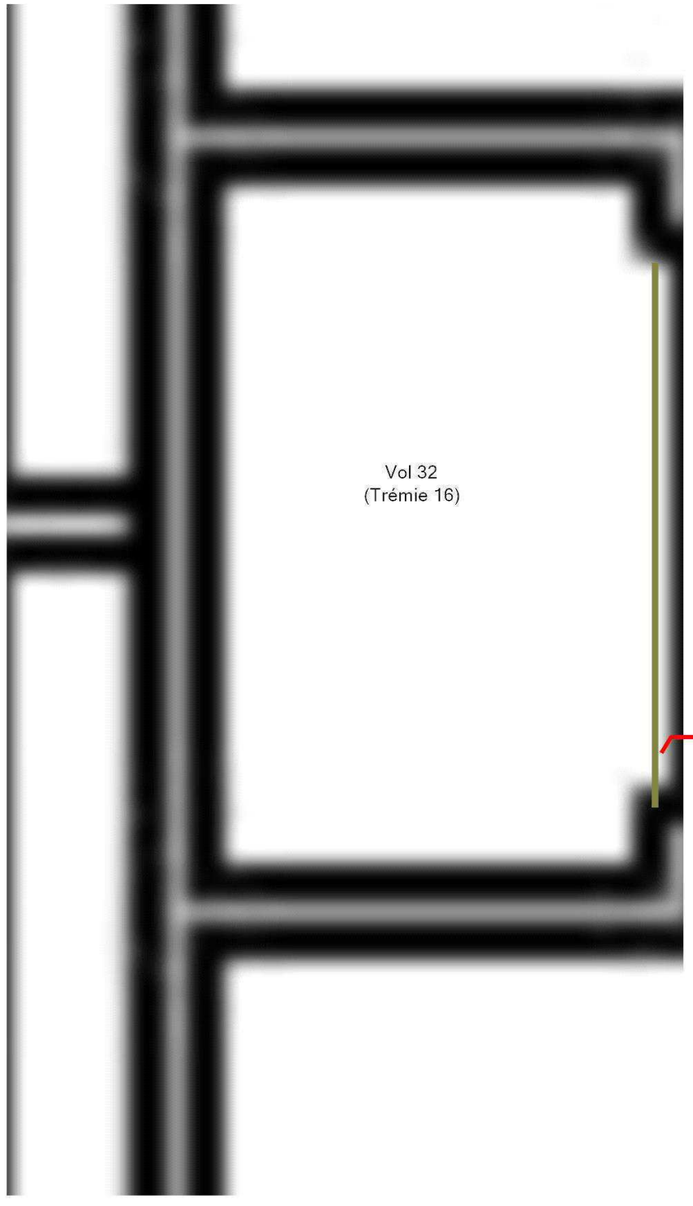

Légende

	P49 : Joint


Plan de situation

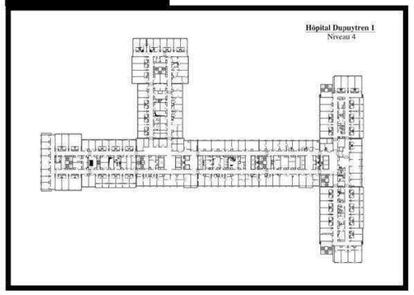

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

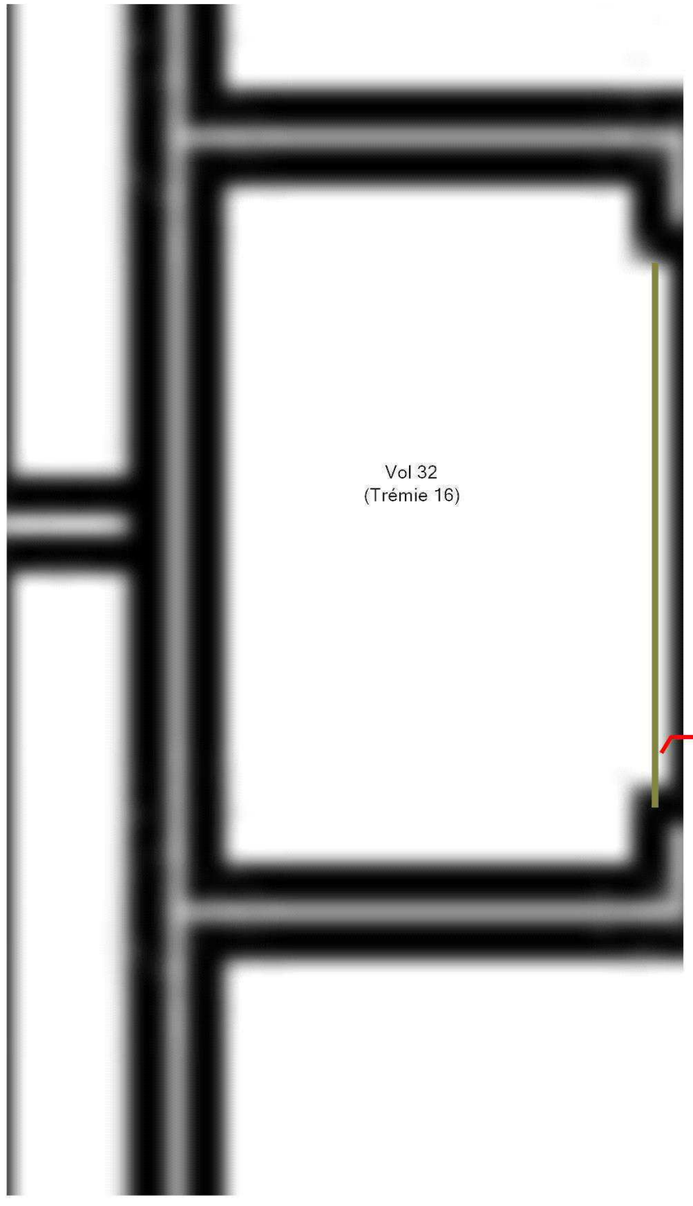

Légende	
	P49 : Joint


Plan de situation

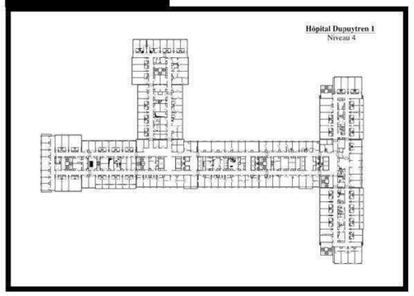

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

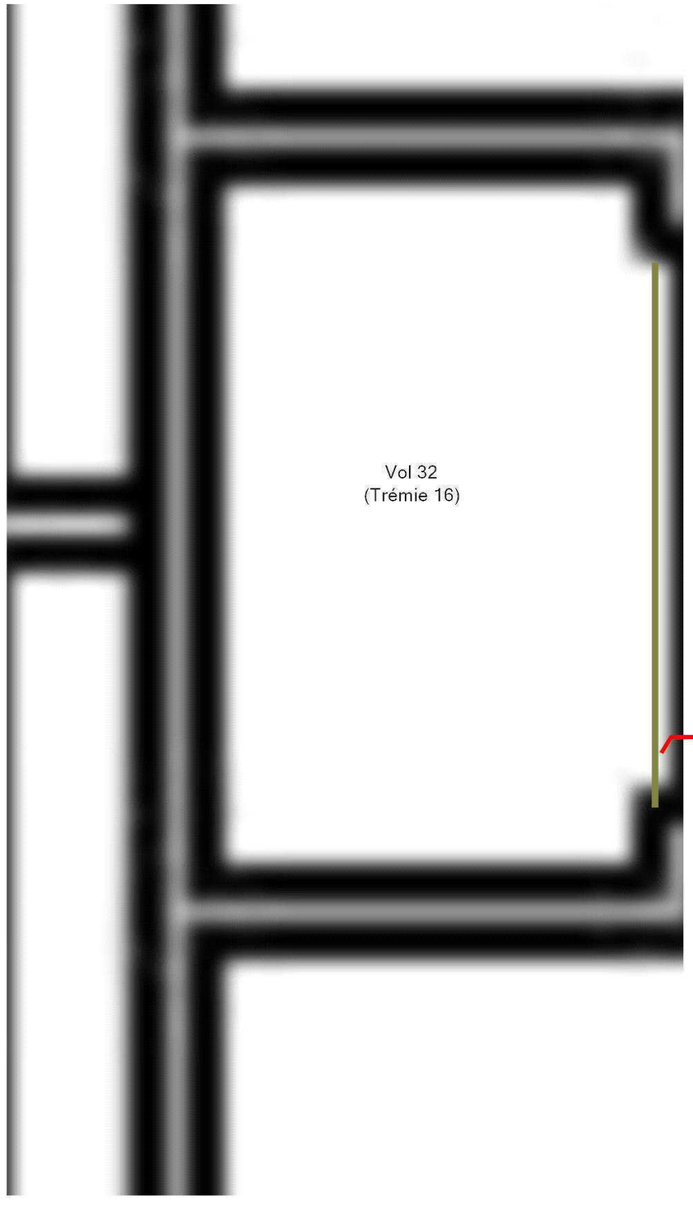

Légende	
	P49 : Joint


Plan de situation

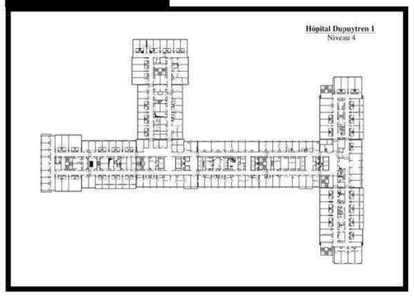

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

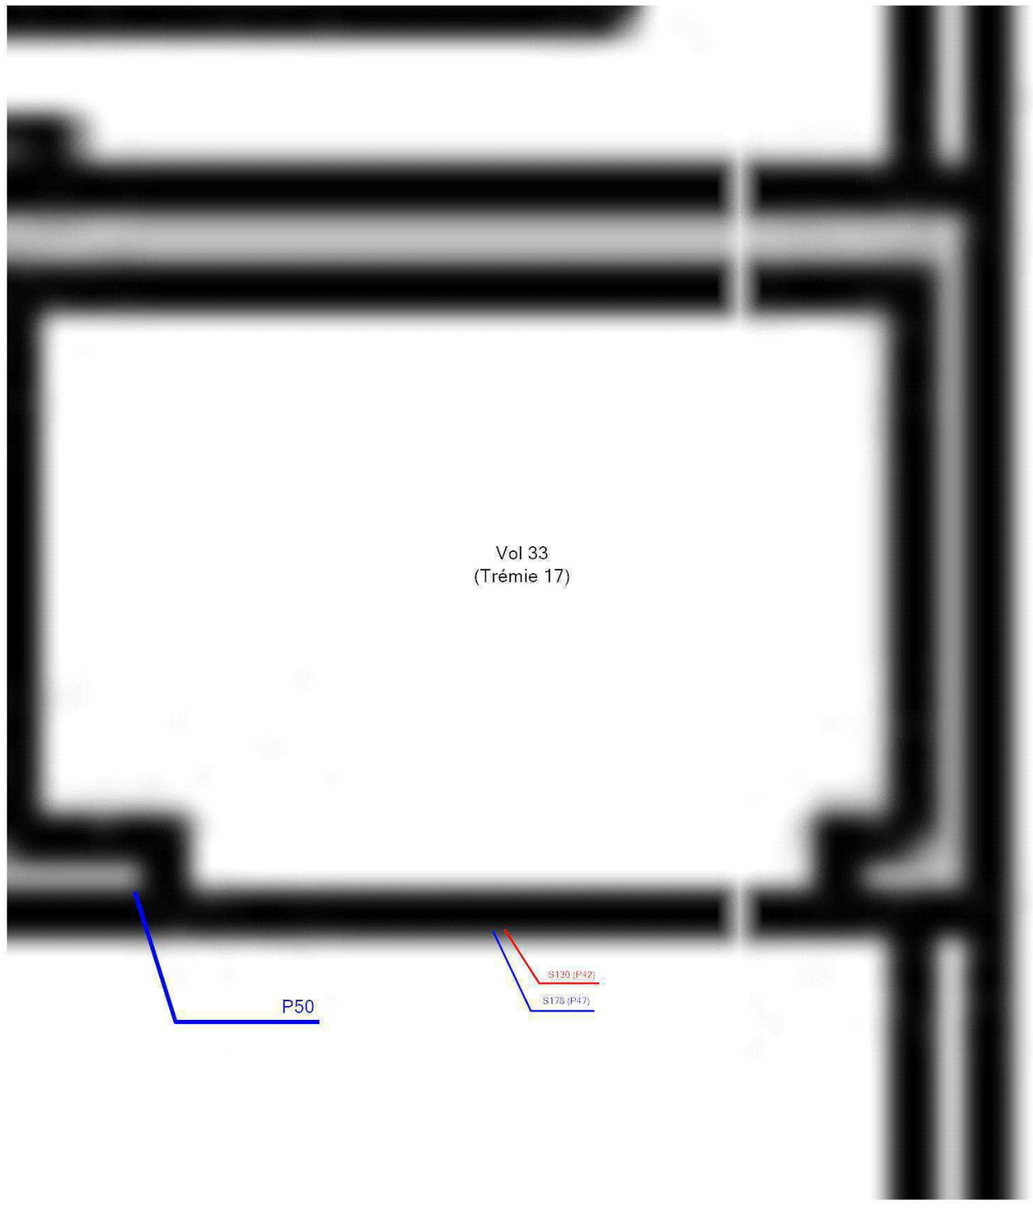

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

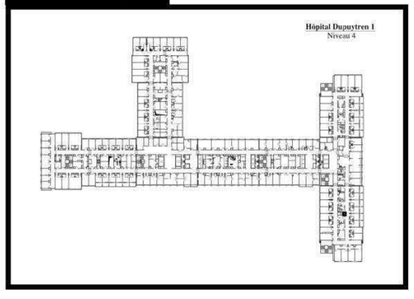

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

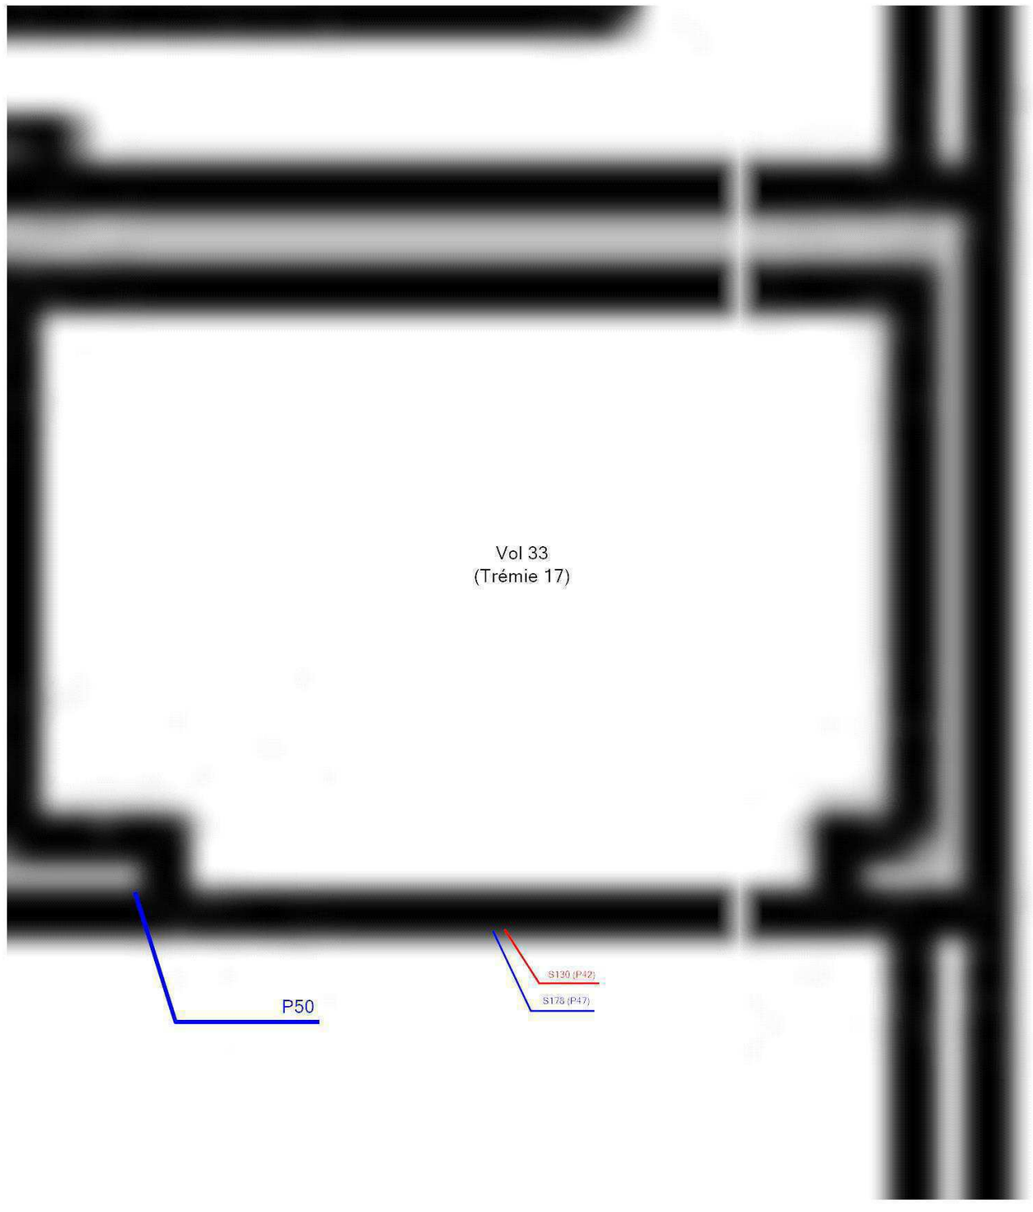

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

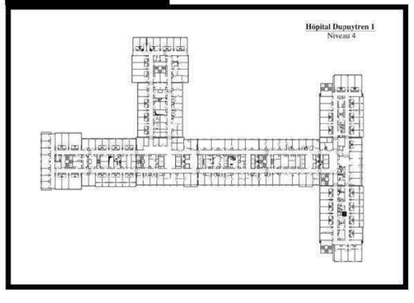

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

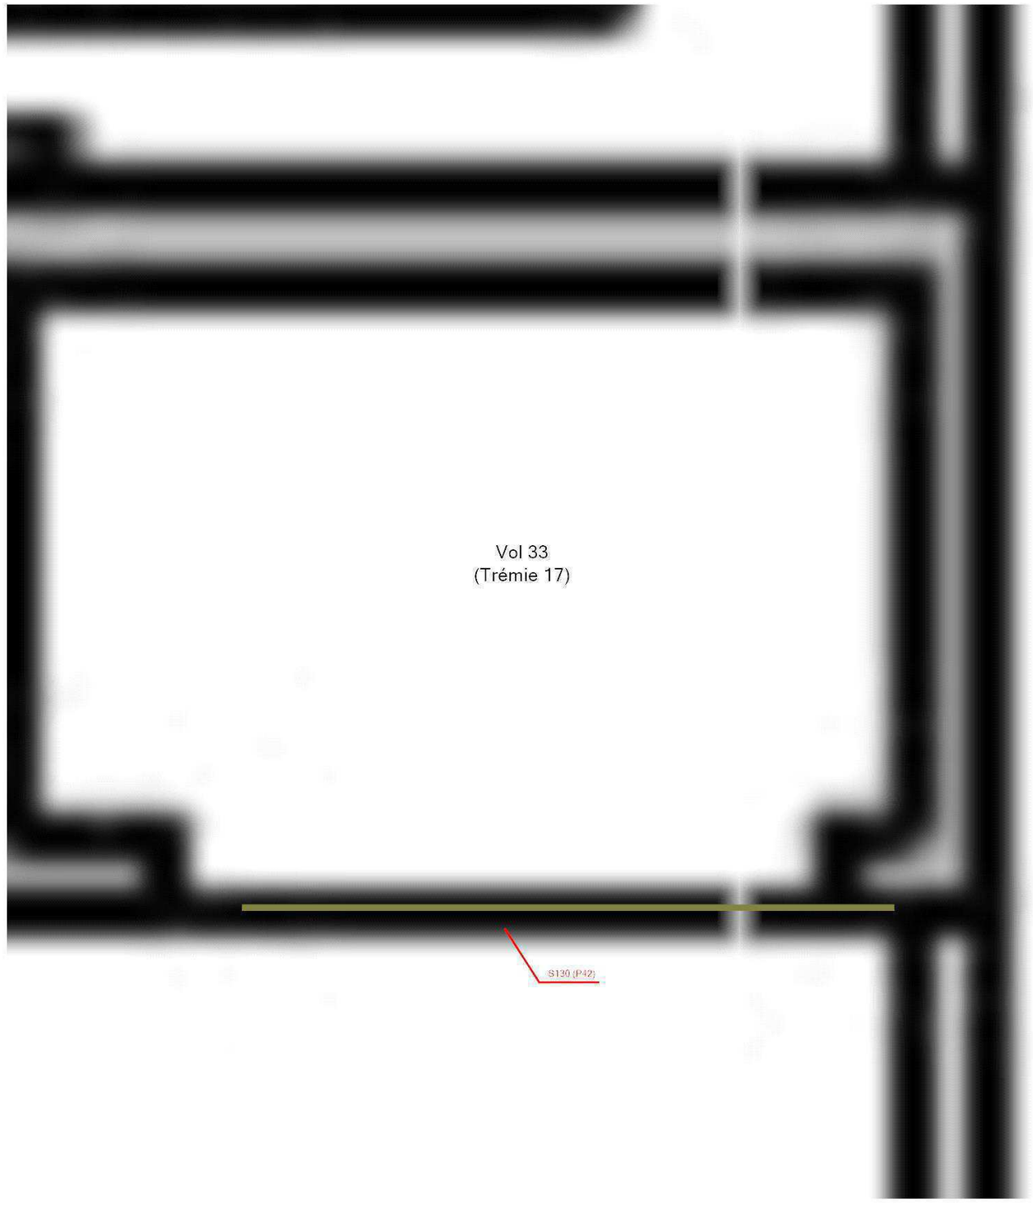

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

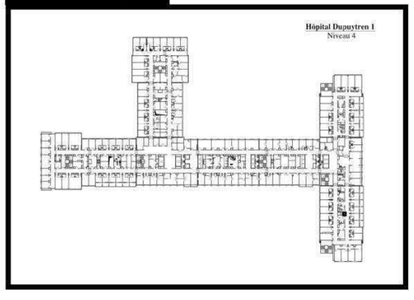

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

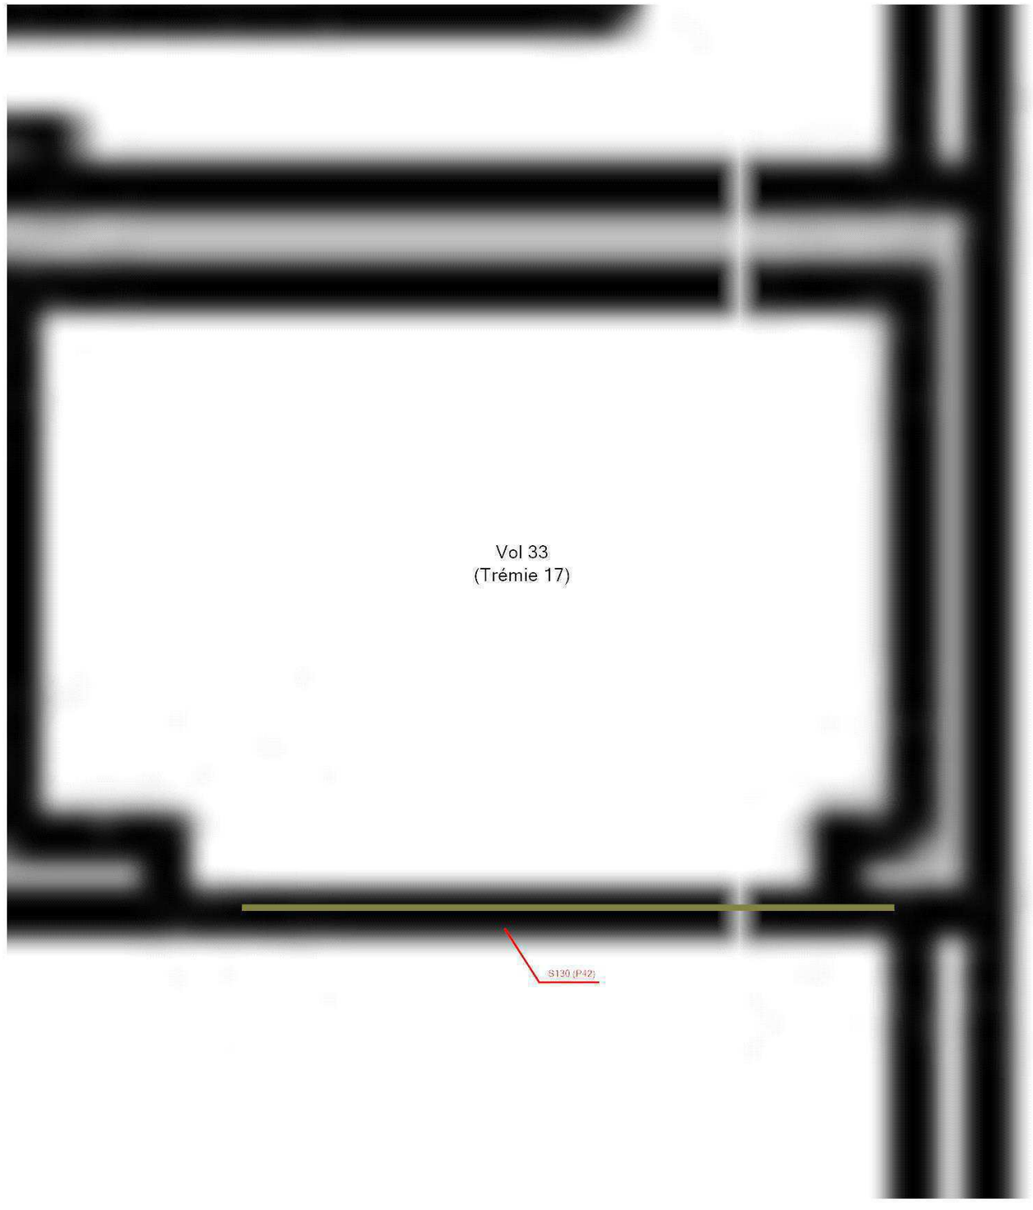

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

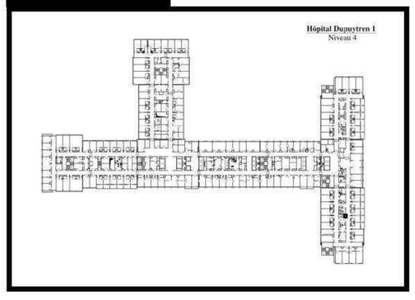

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

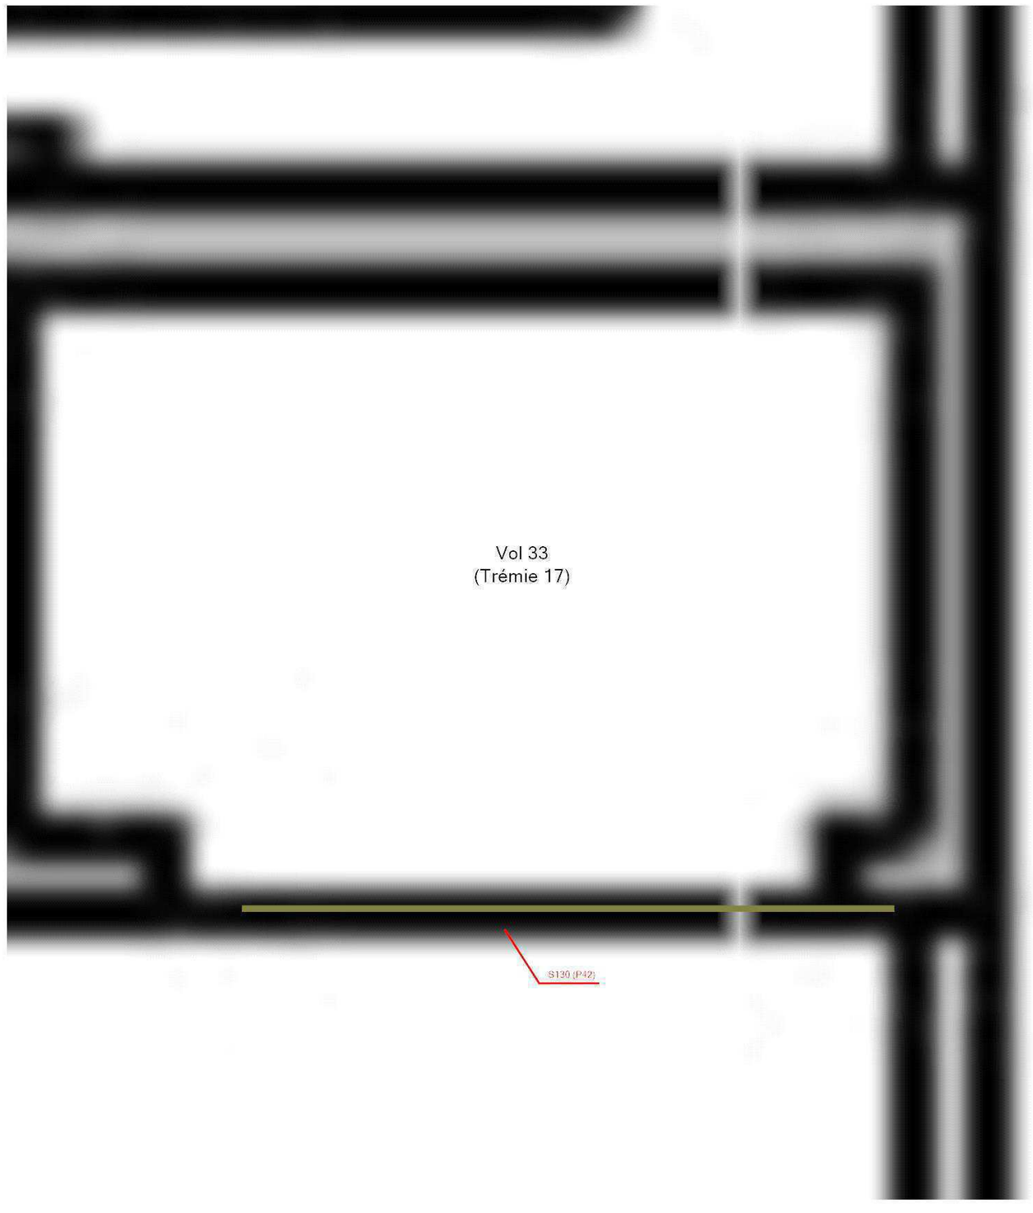

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

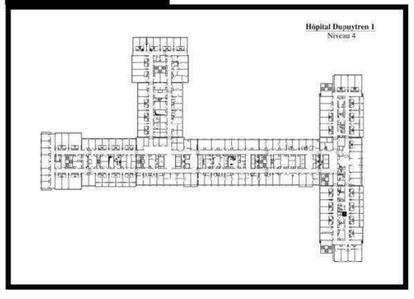

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

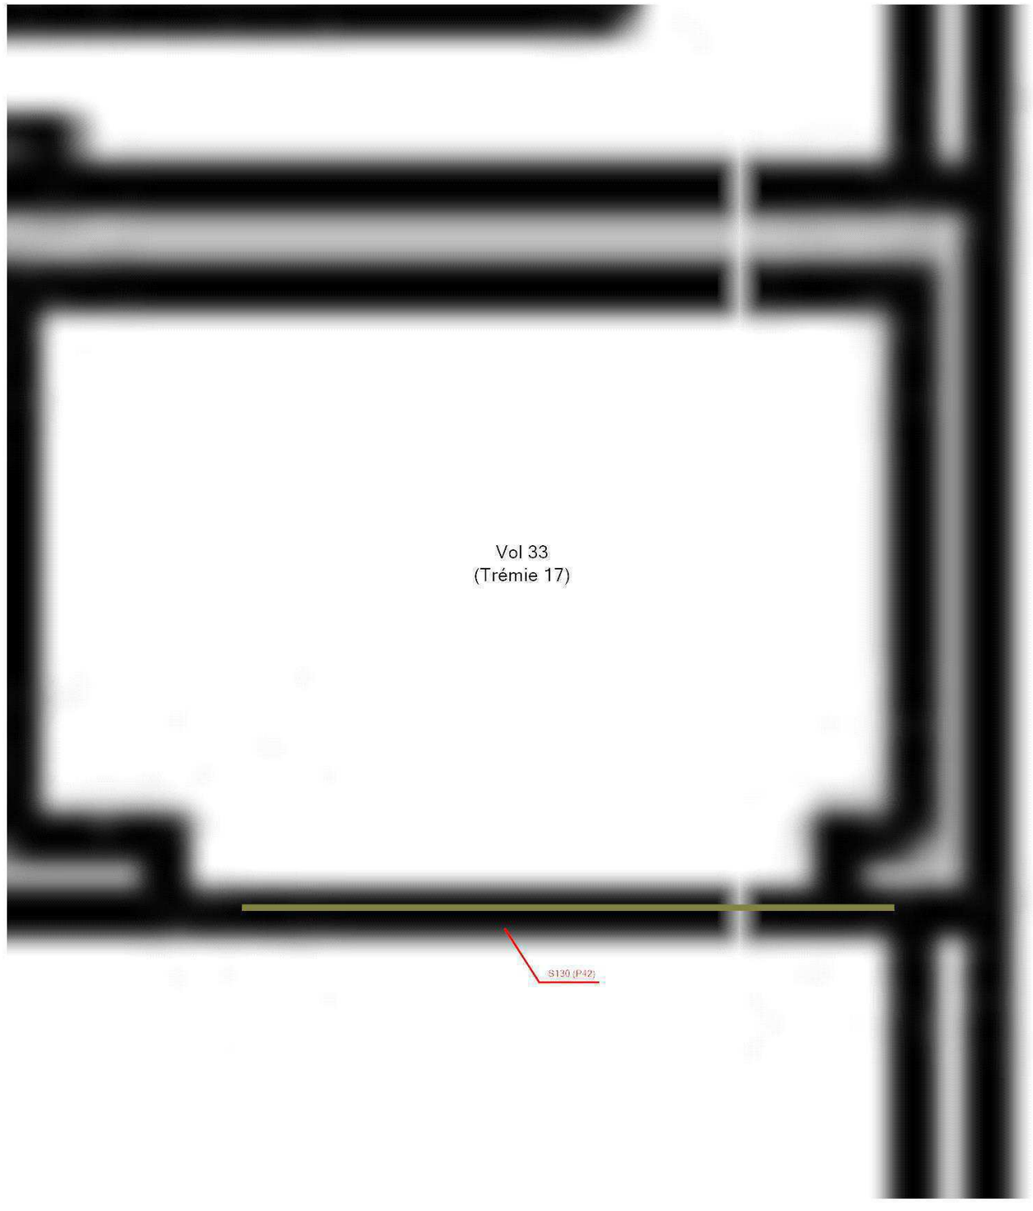

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

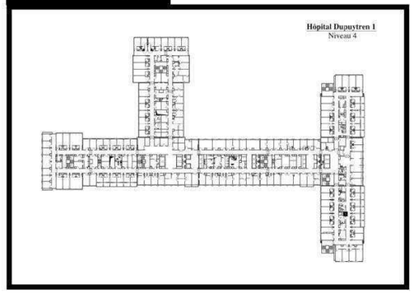

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

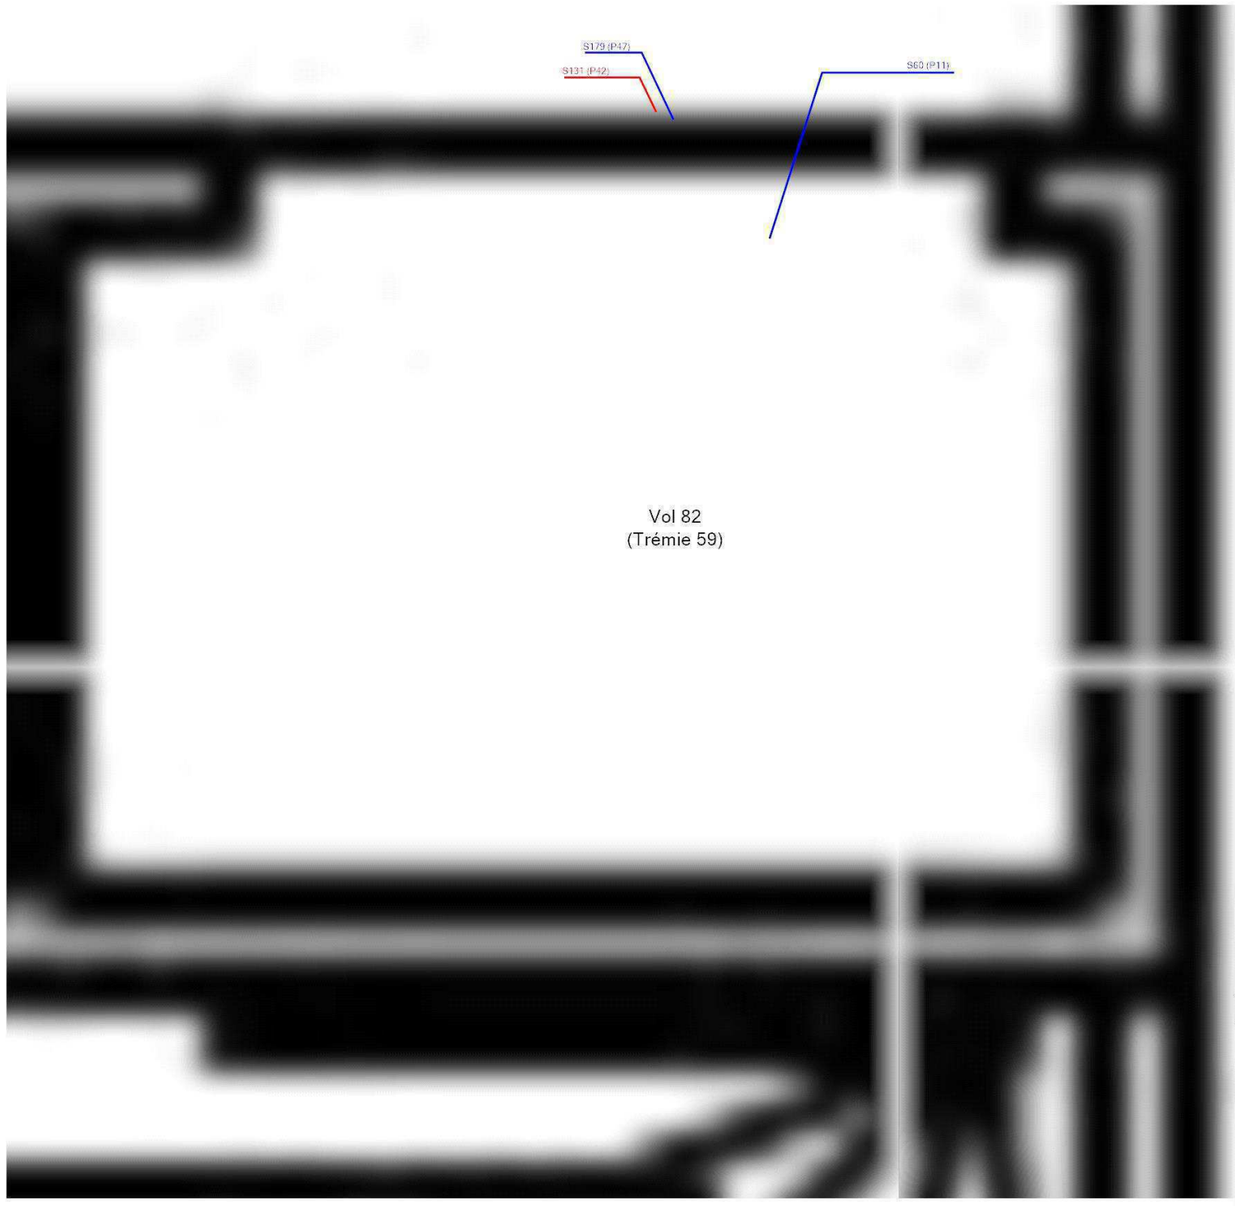

Vol 82
(Trémie 59)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

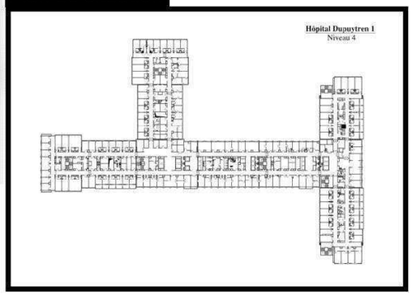

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

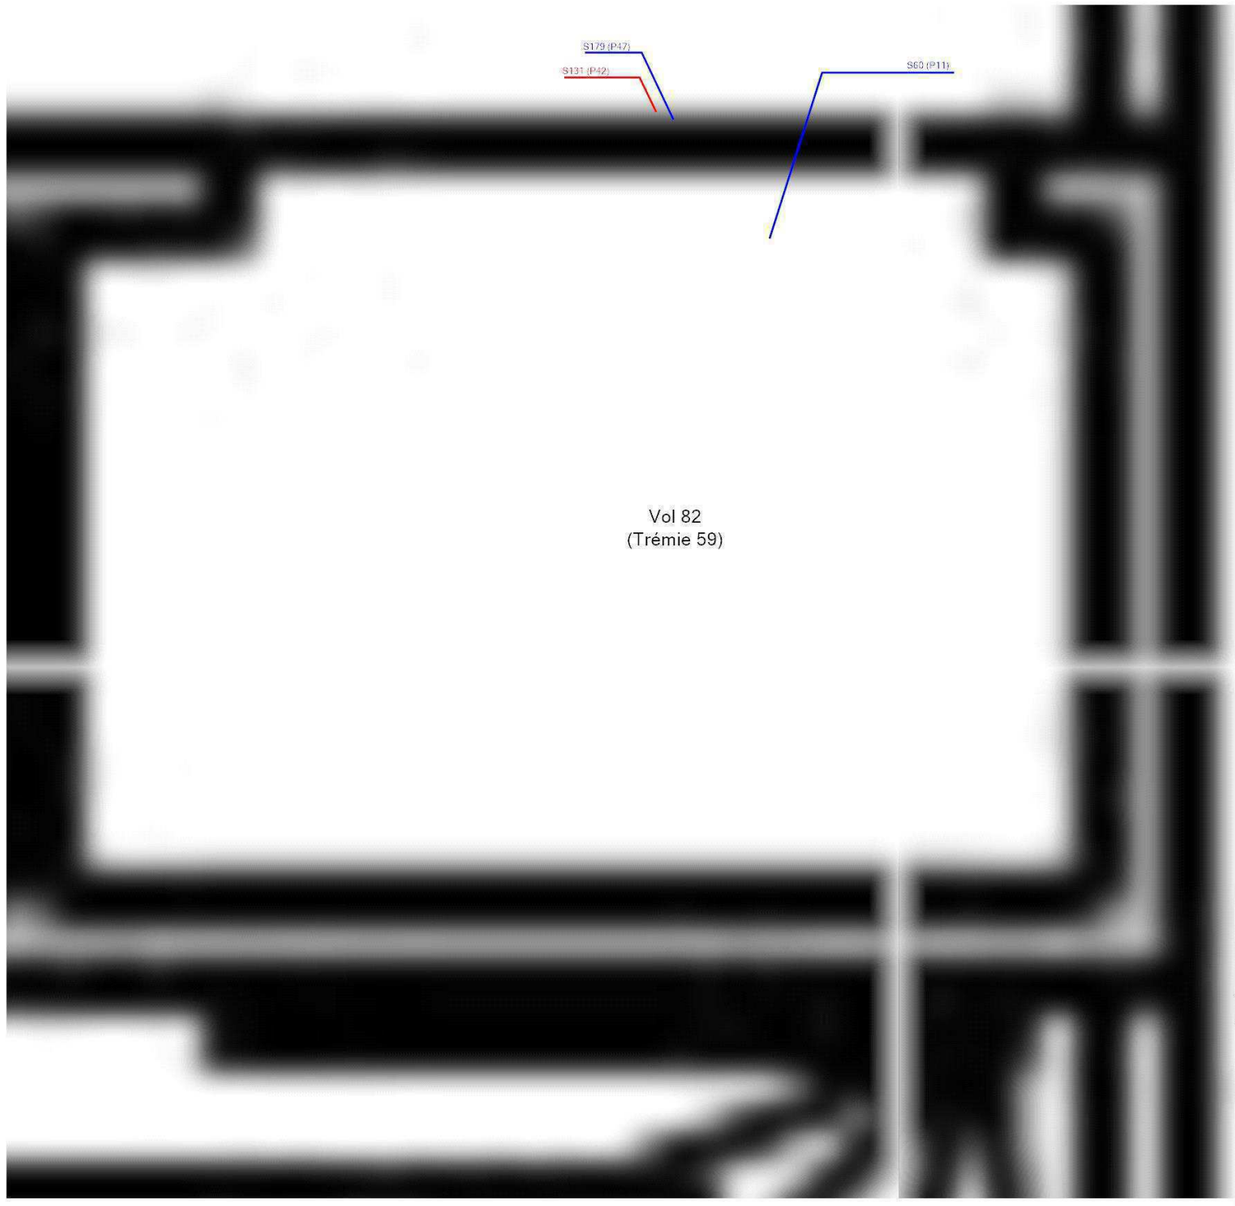

Vol 82
(Trémie 59)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

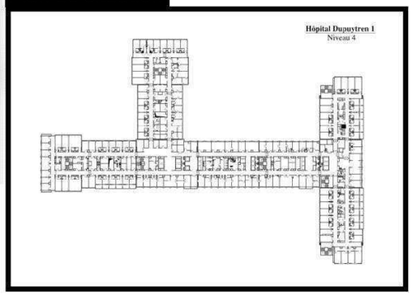

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

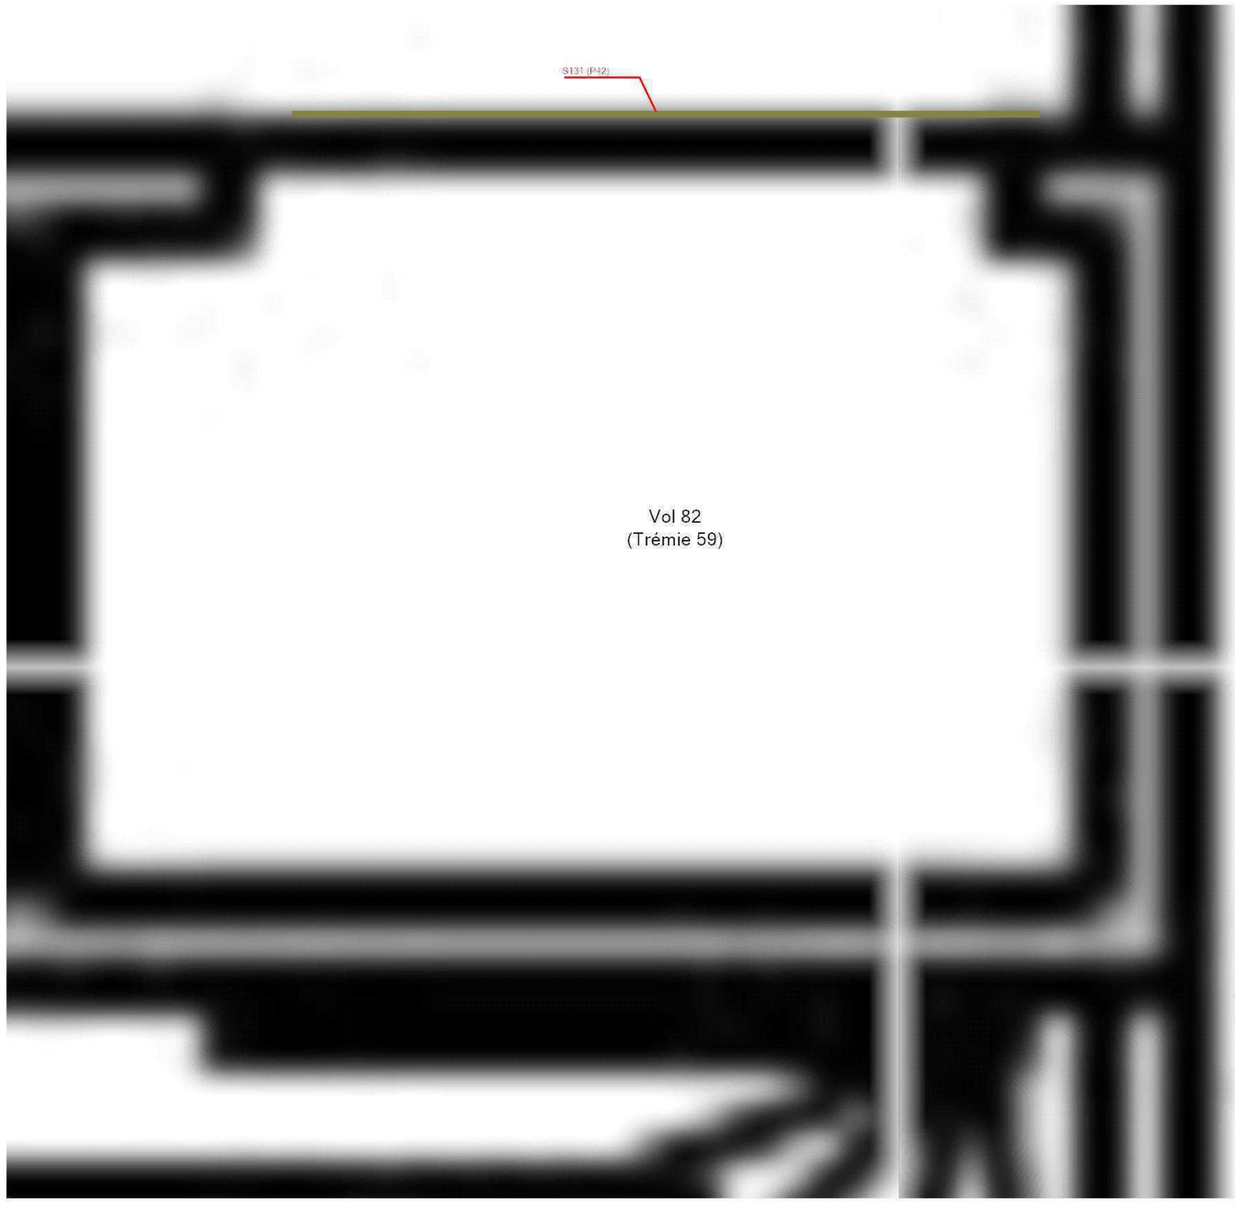

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

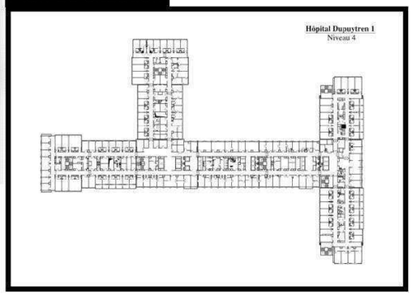

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

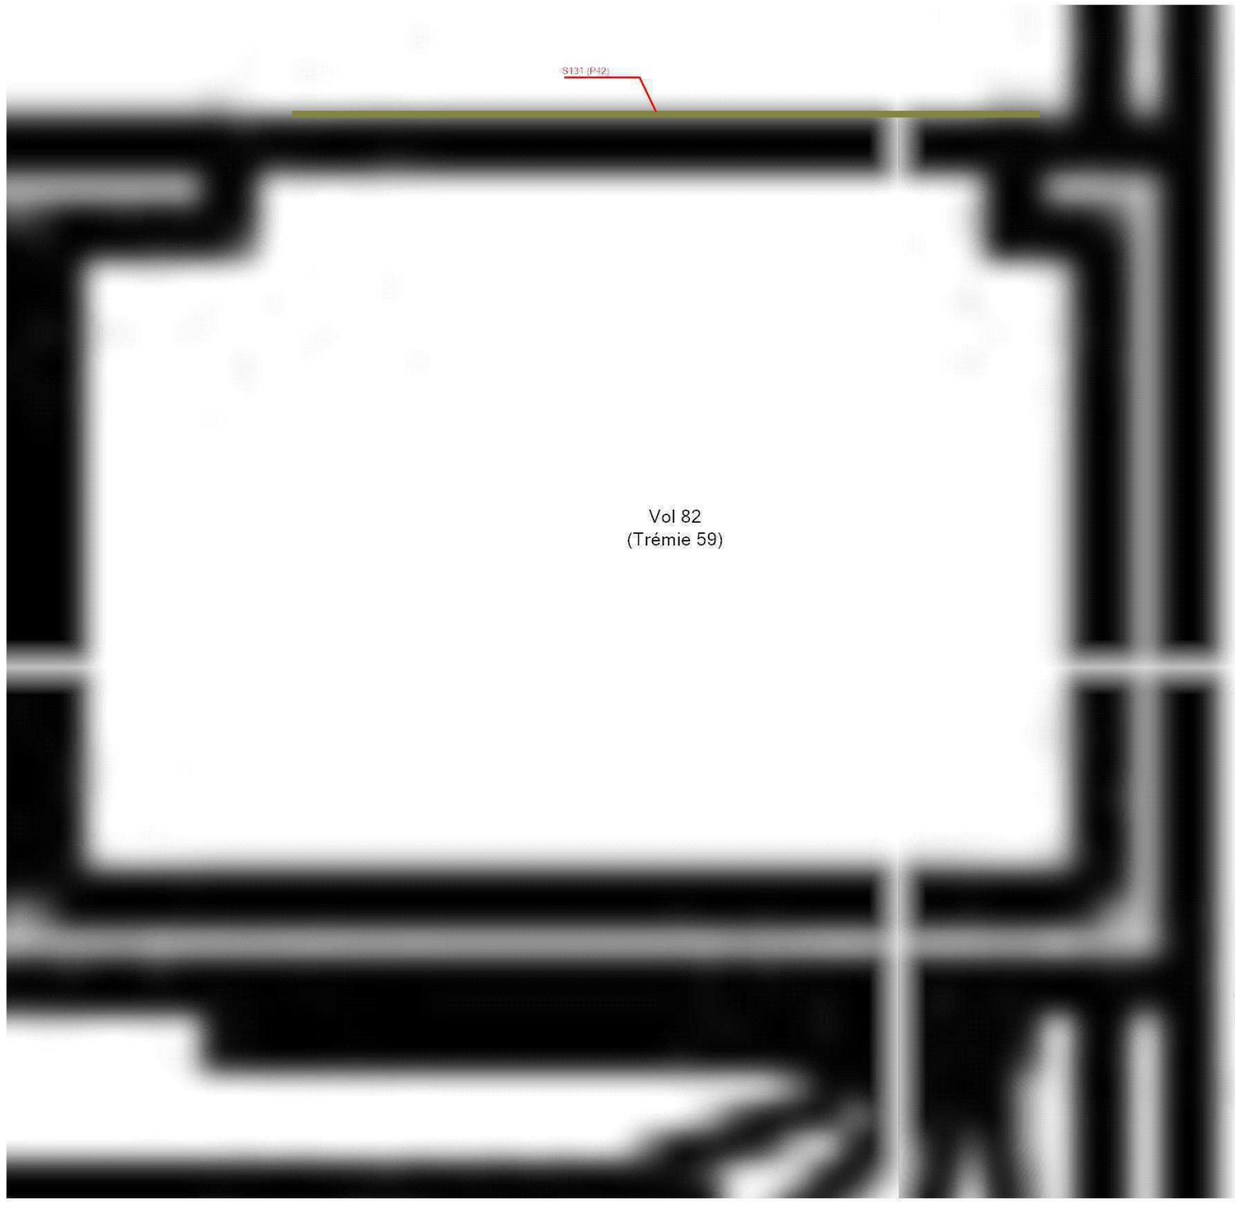

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

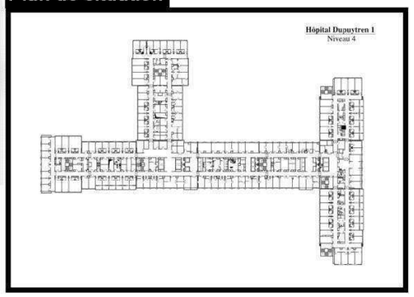

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

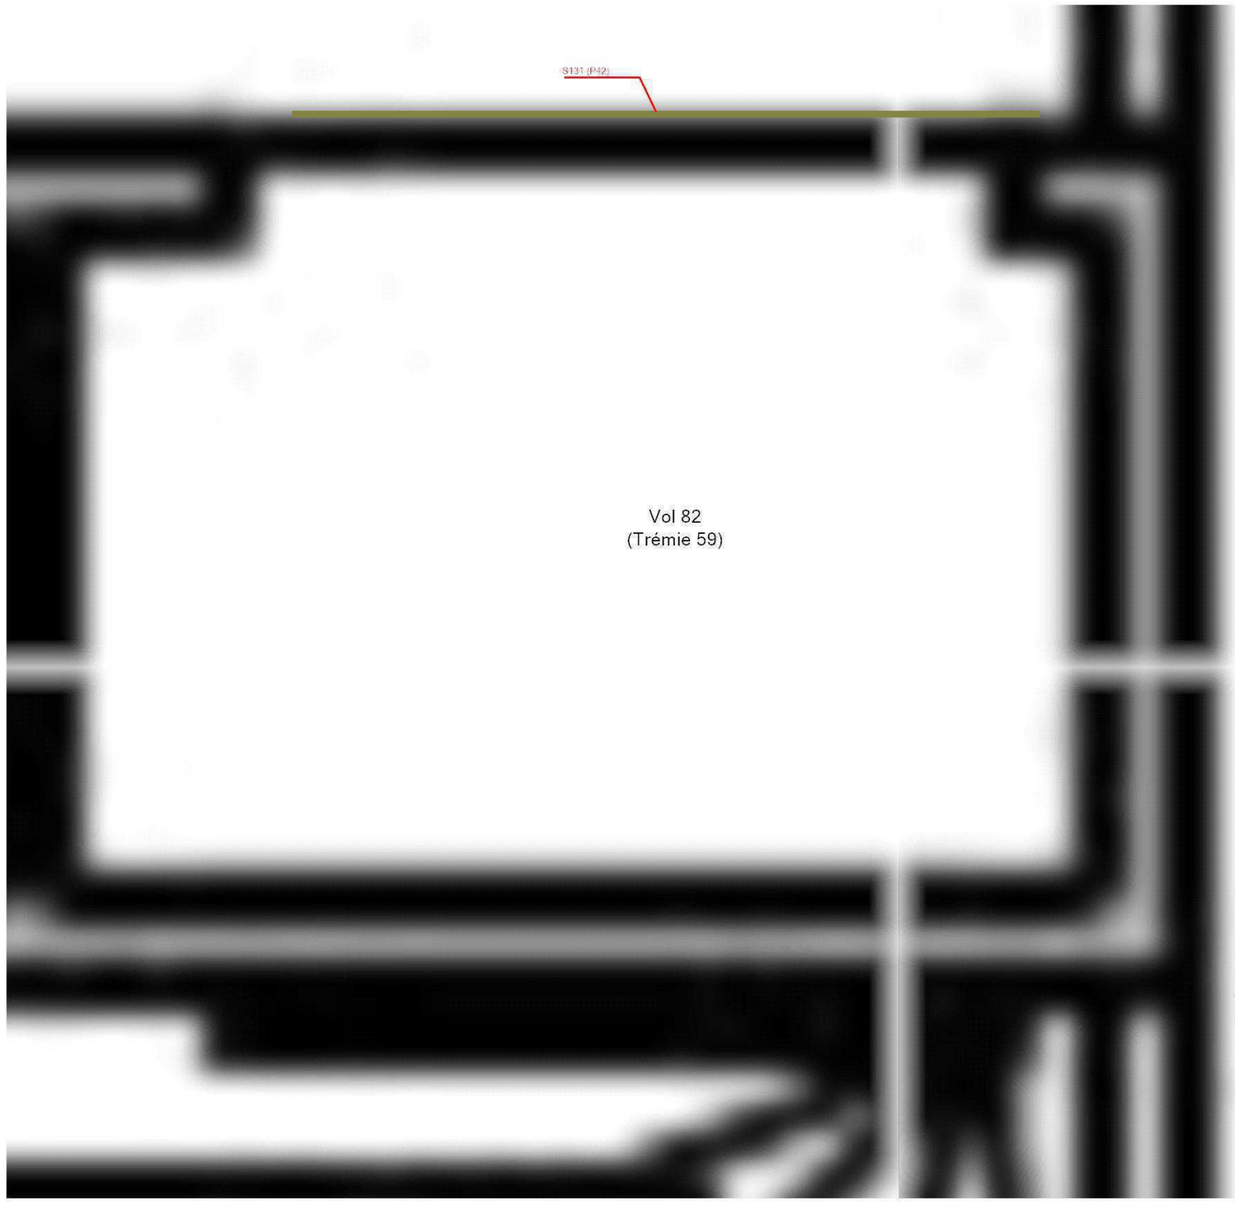

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

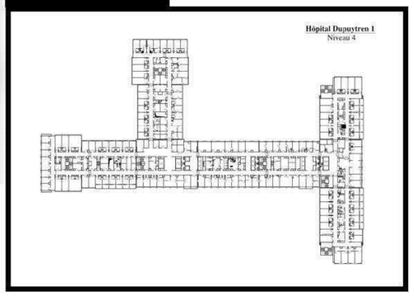

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

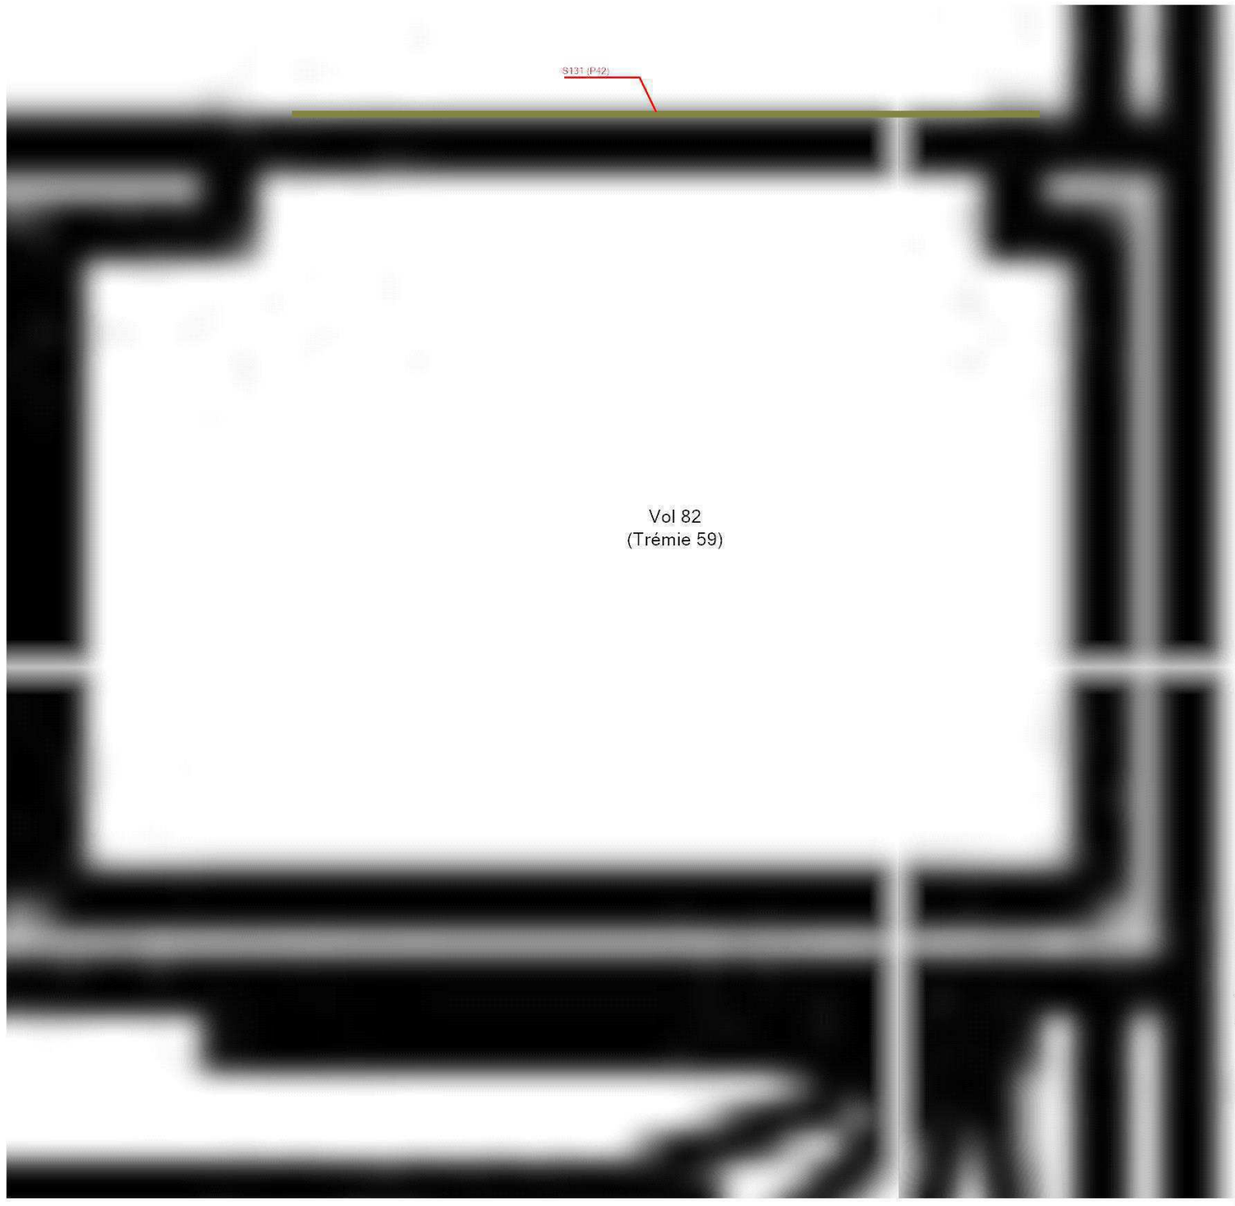

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

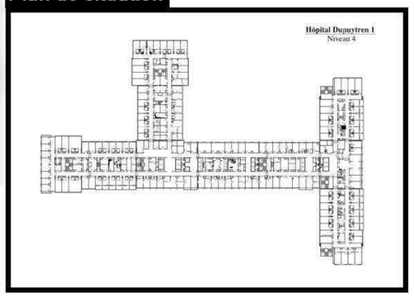

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

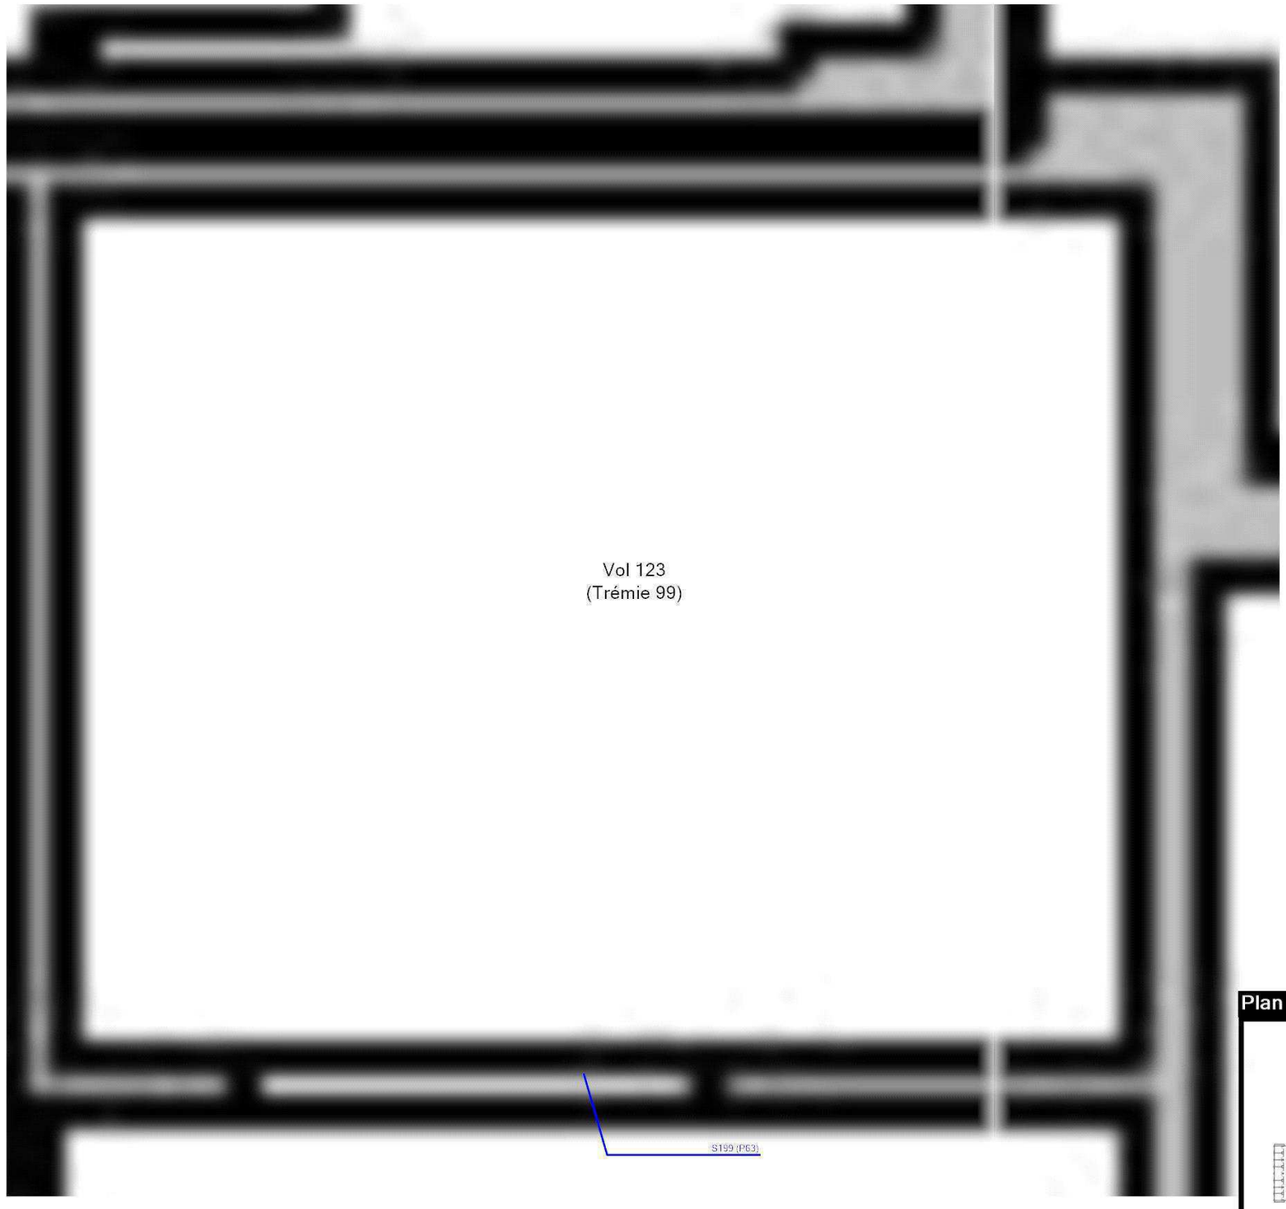

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

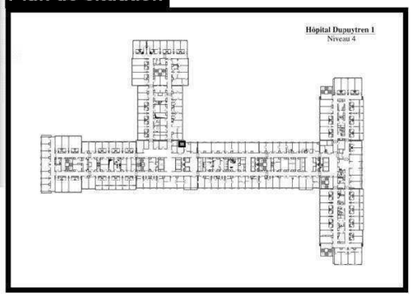

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

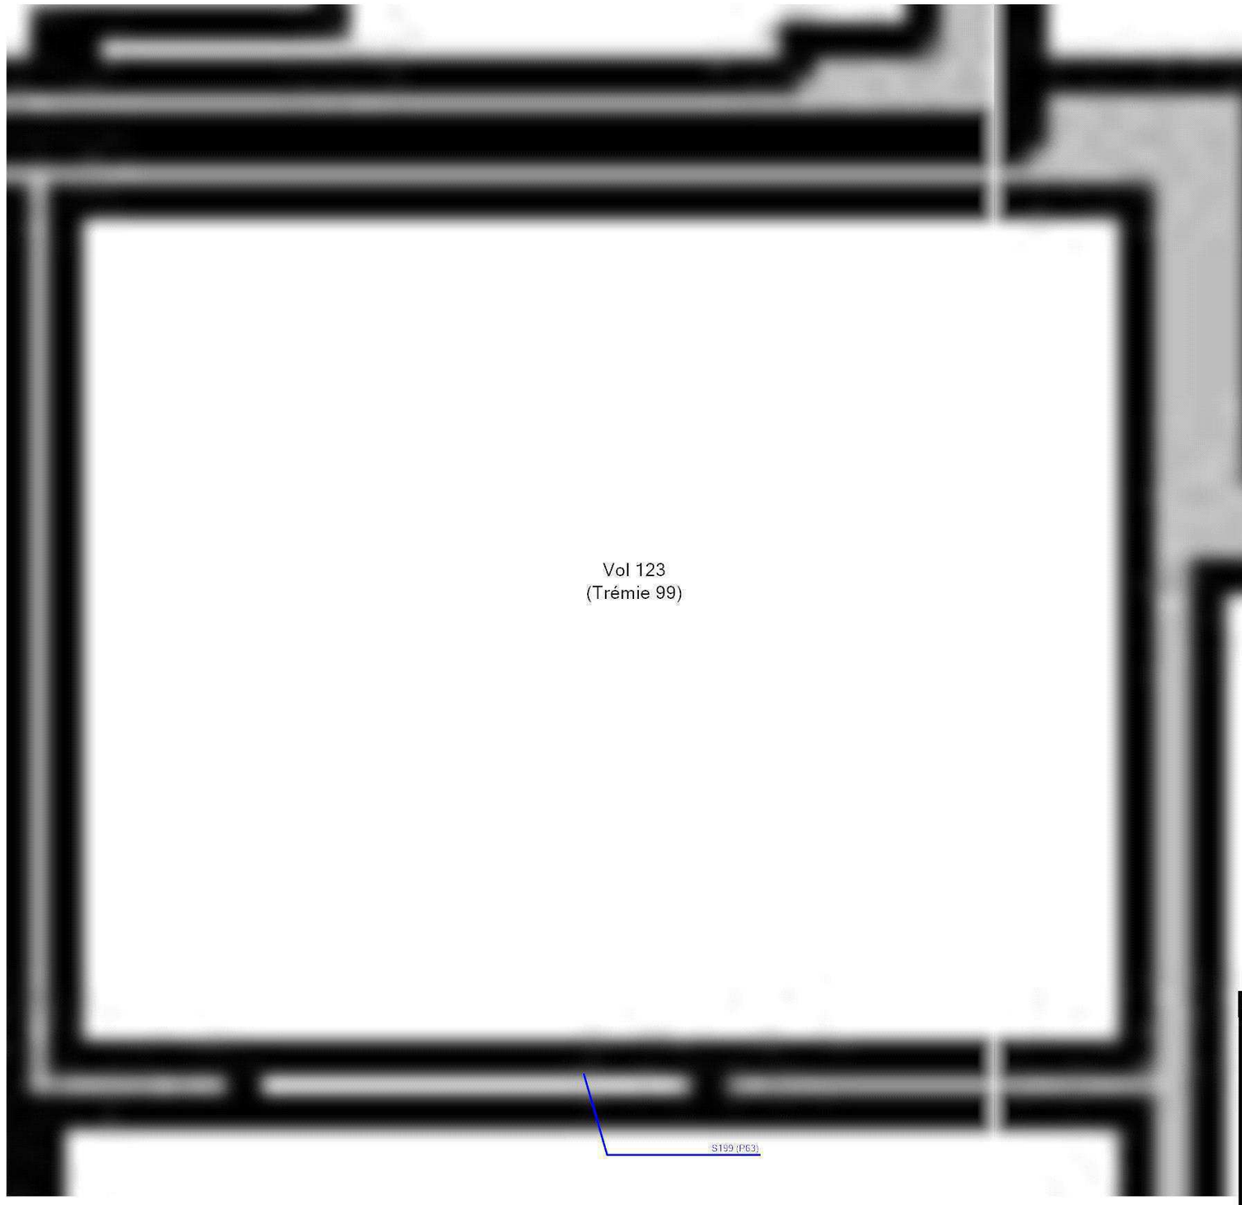

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

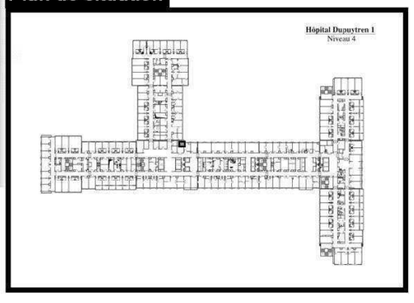

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

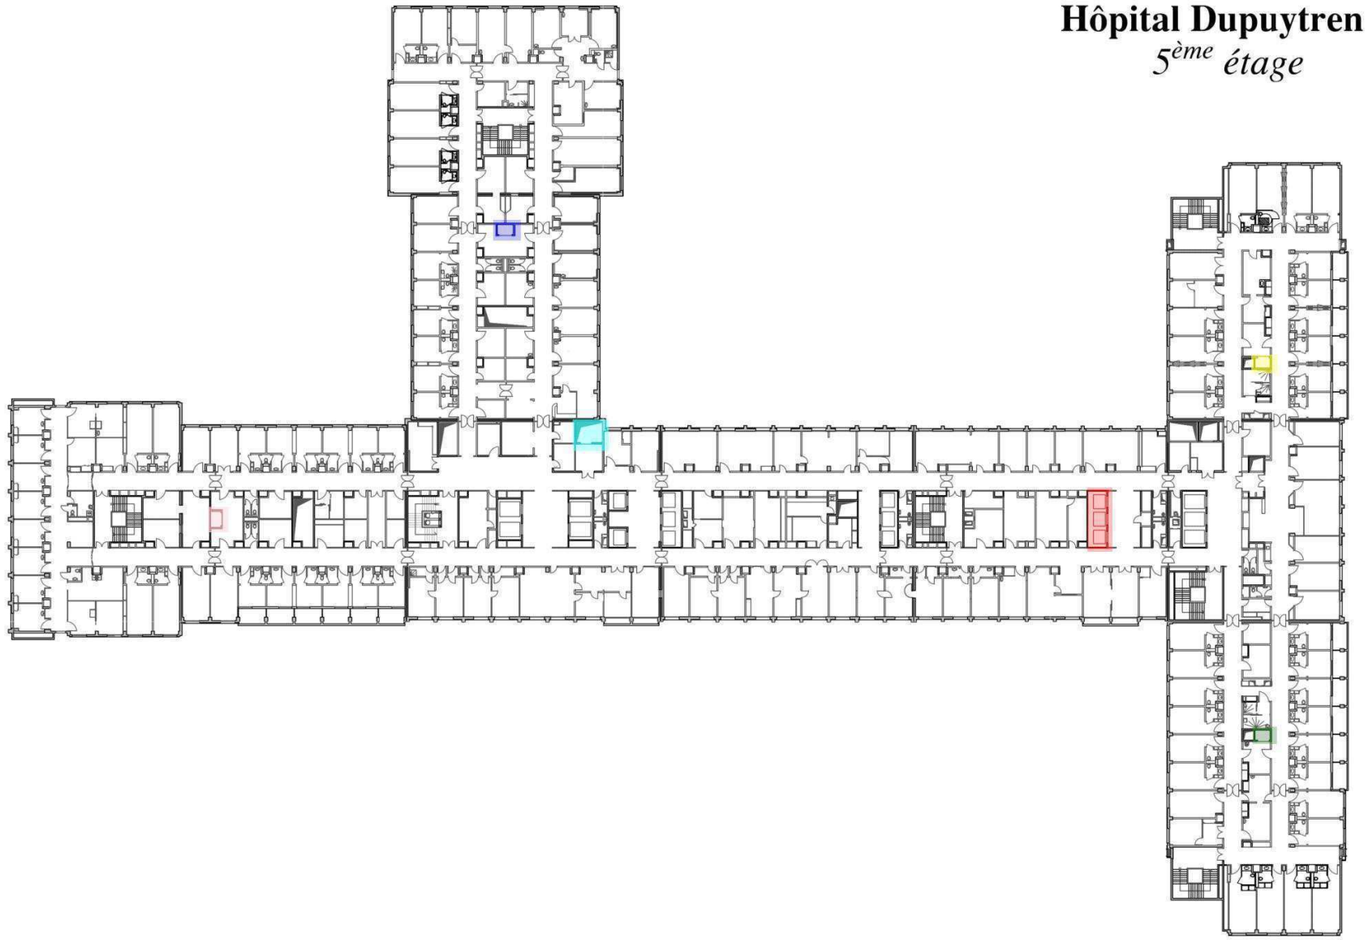


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S2
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

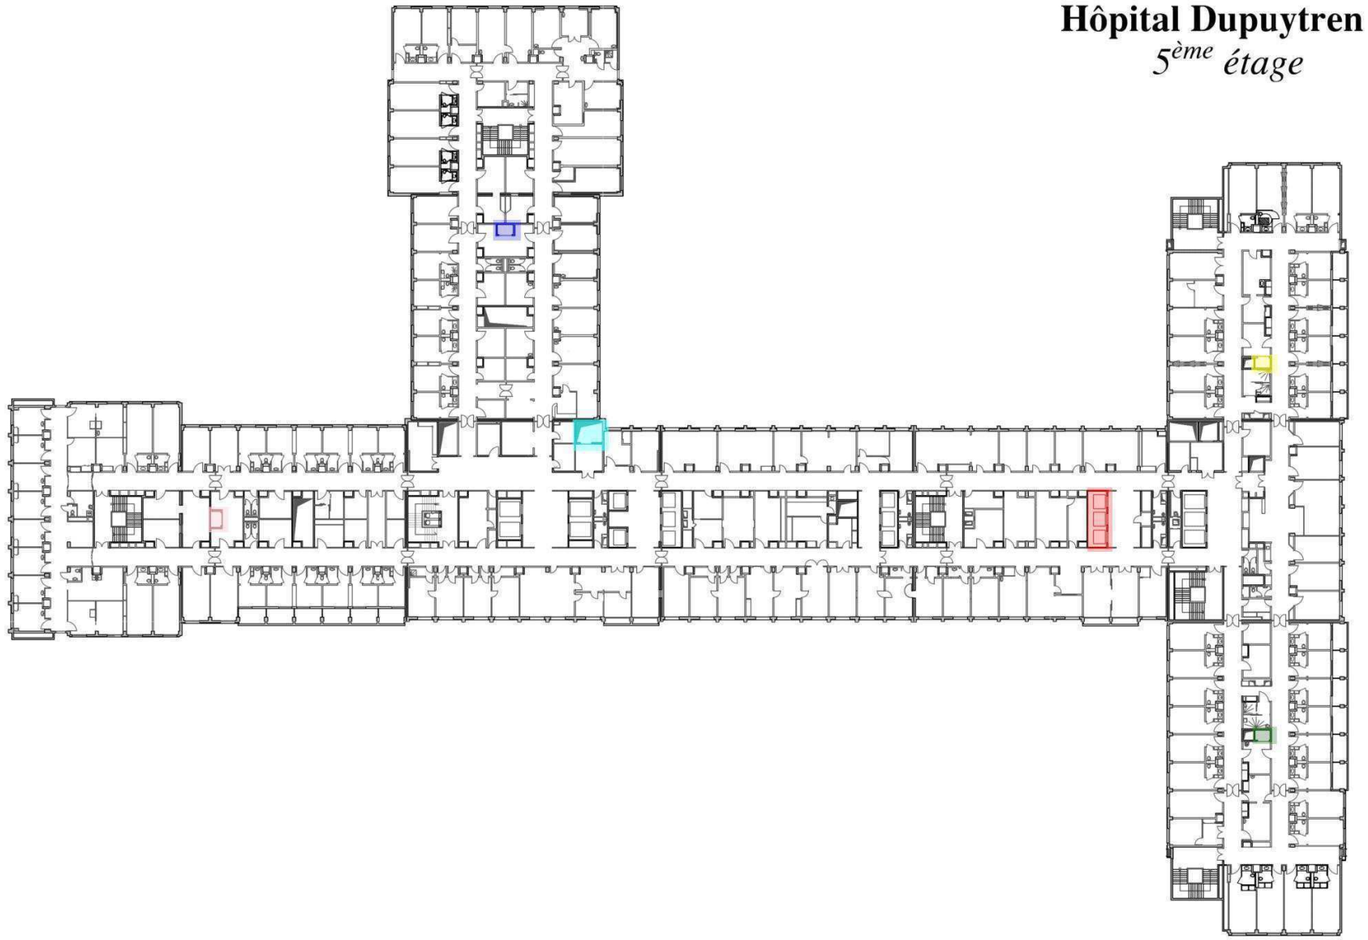


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S2
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

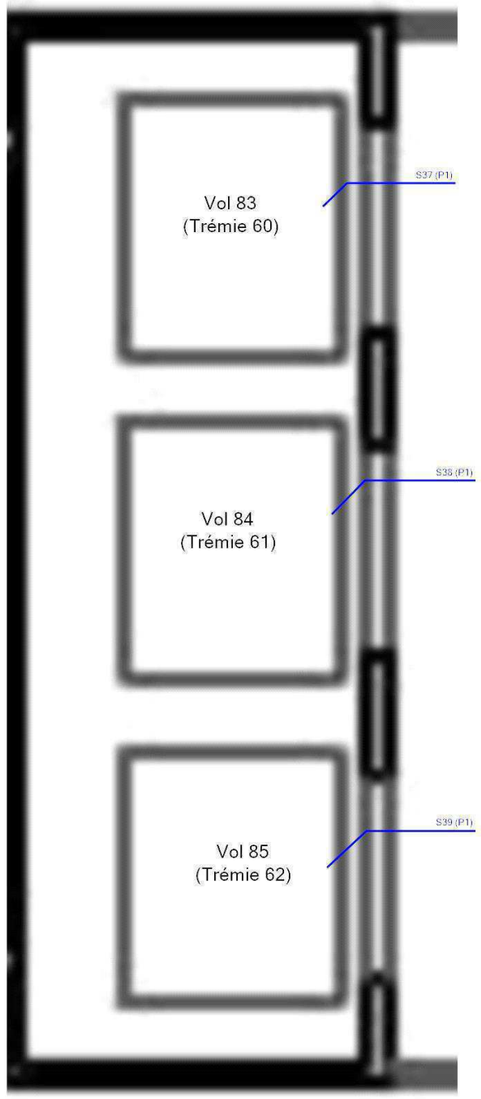

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

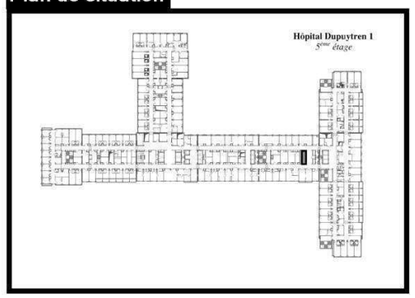

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

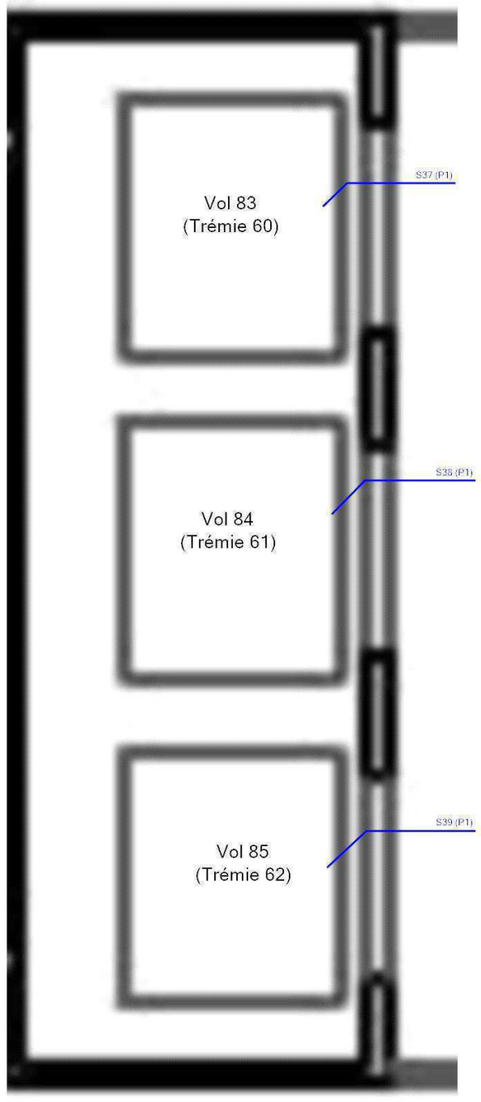

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

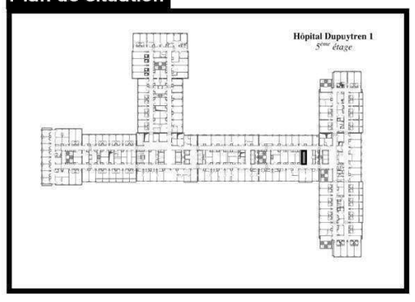

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

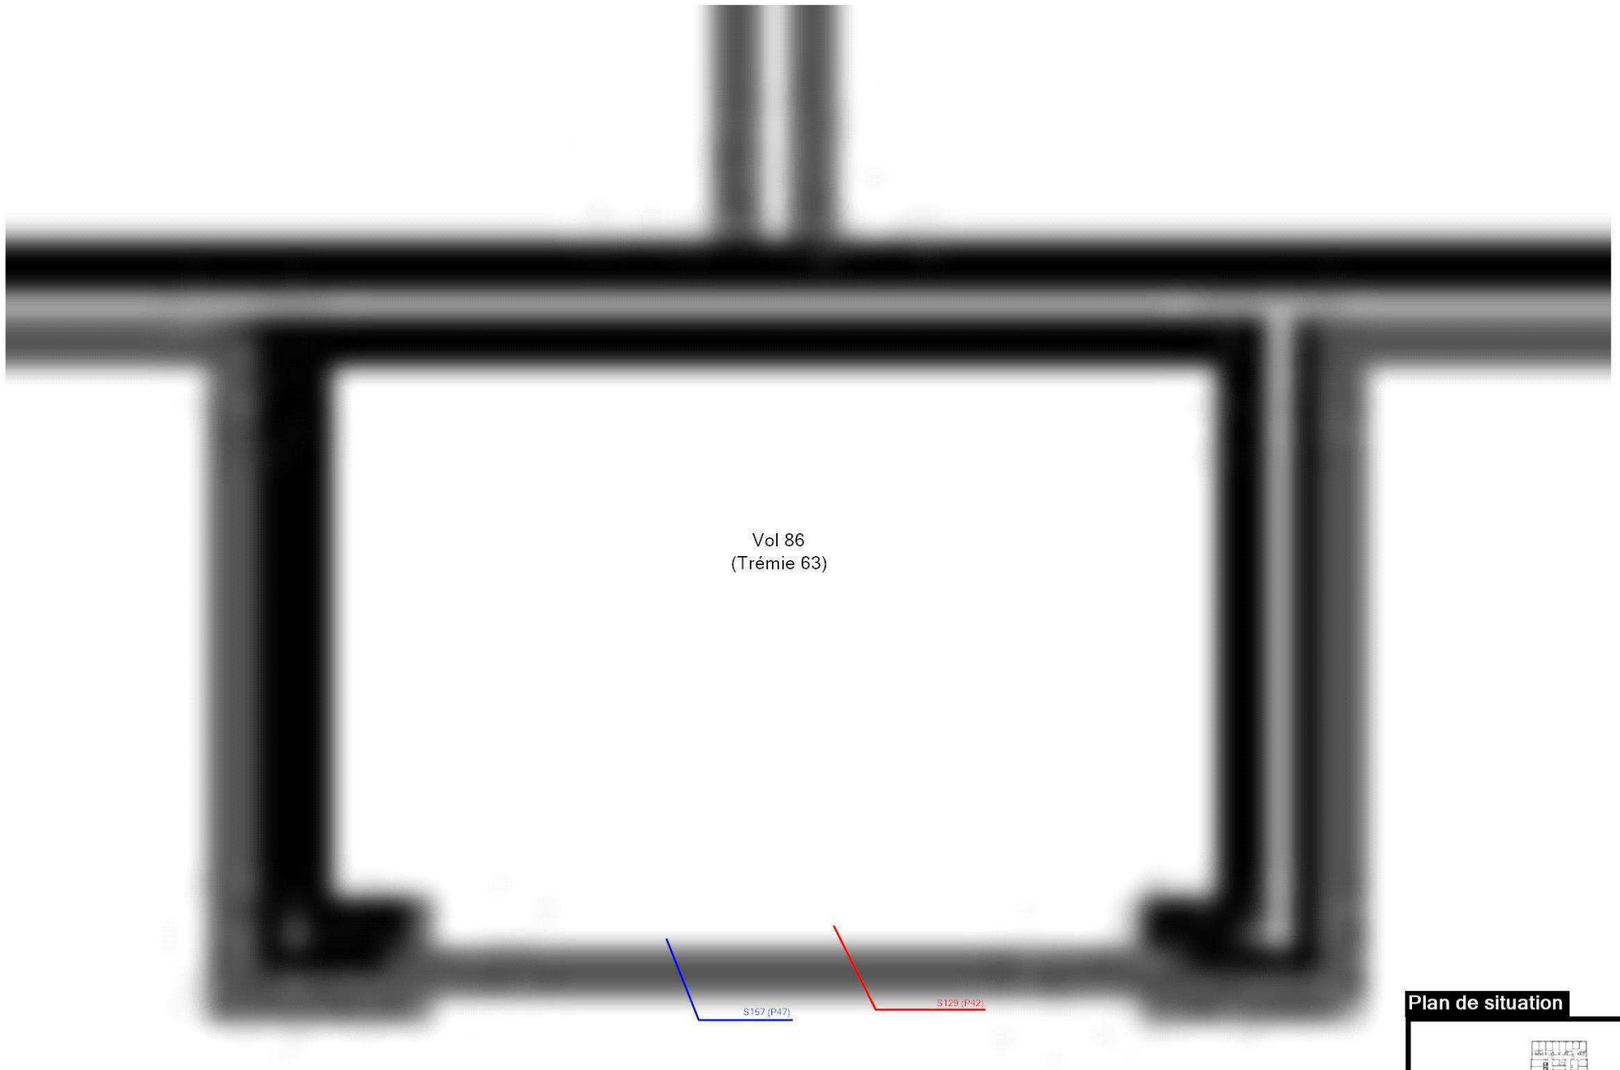

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

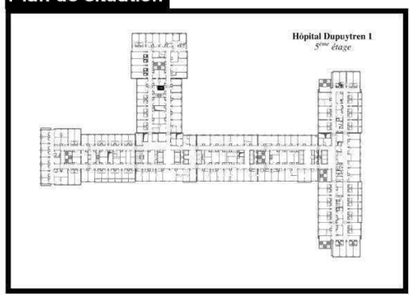

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

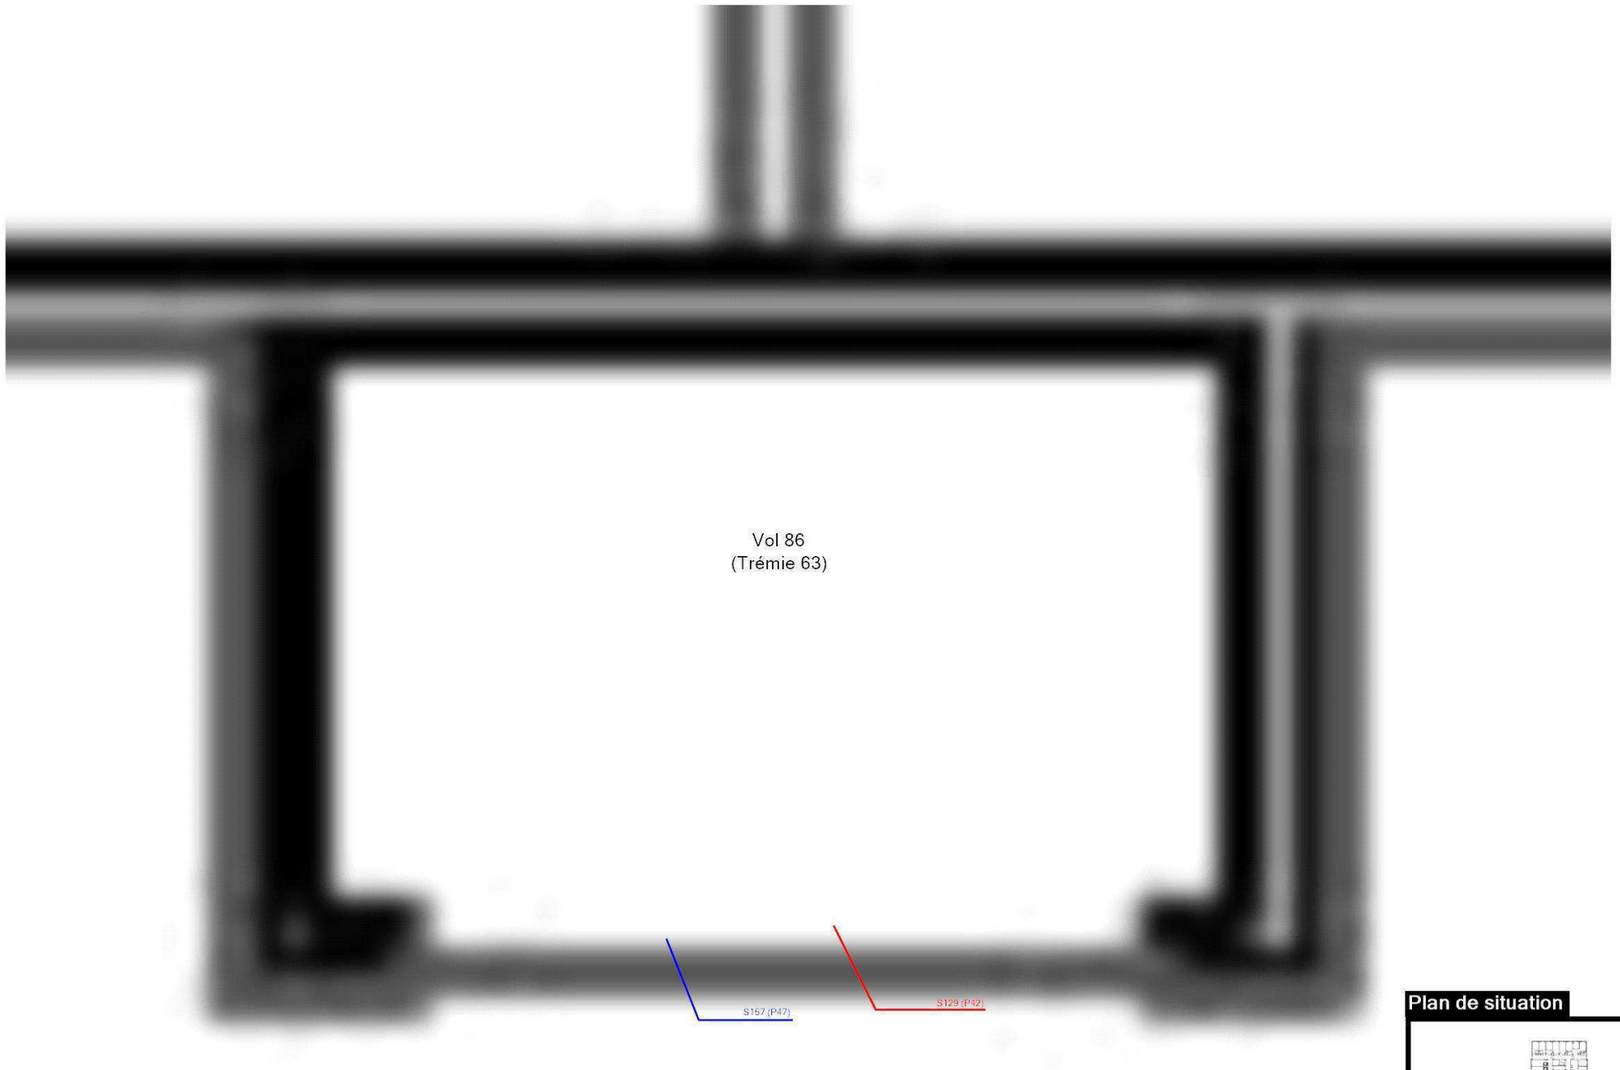

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

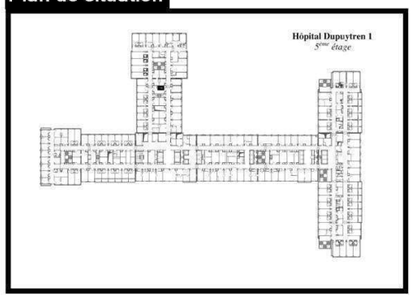

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

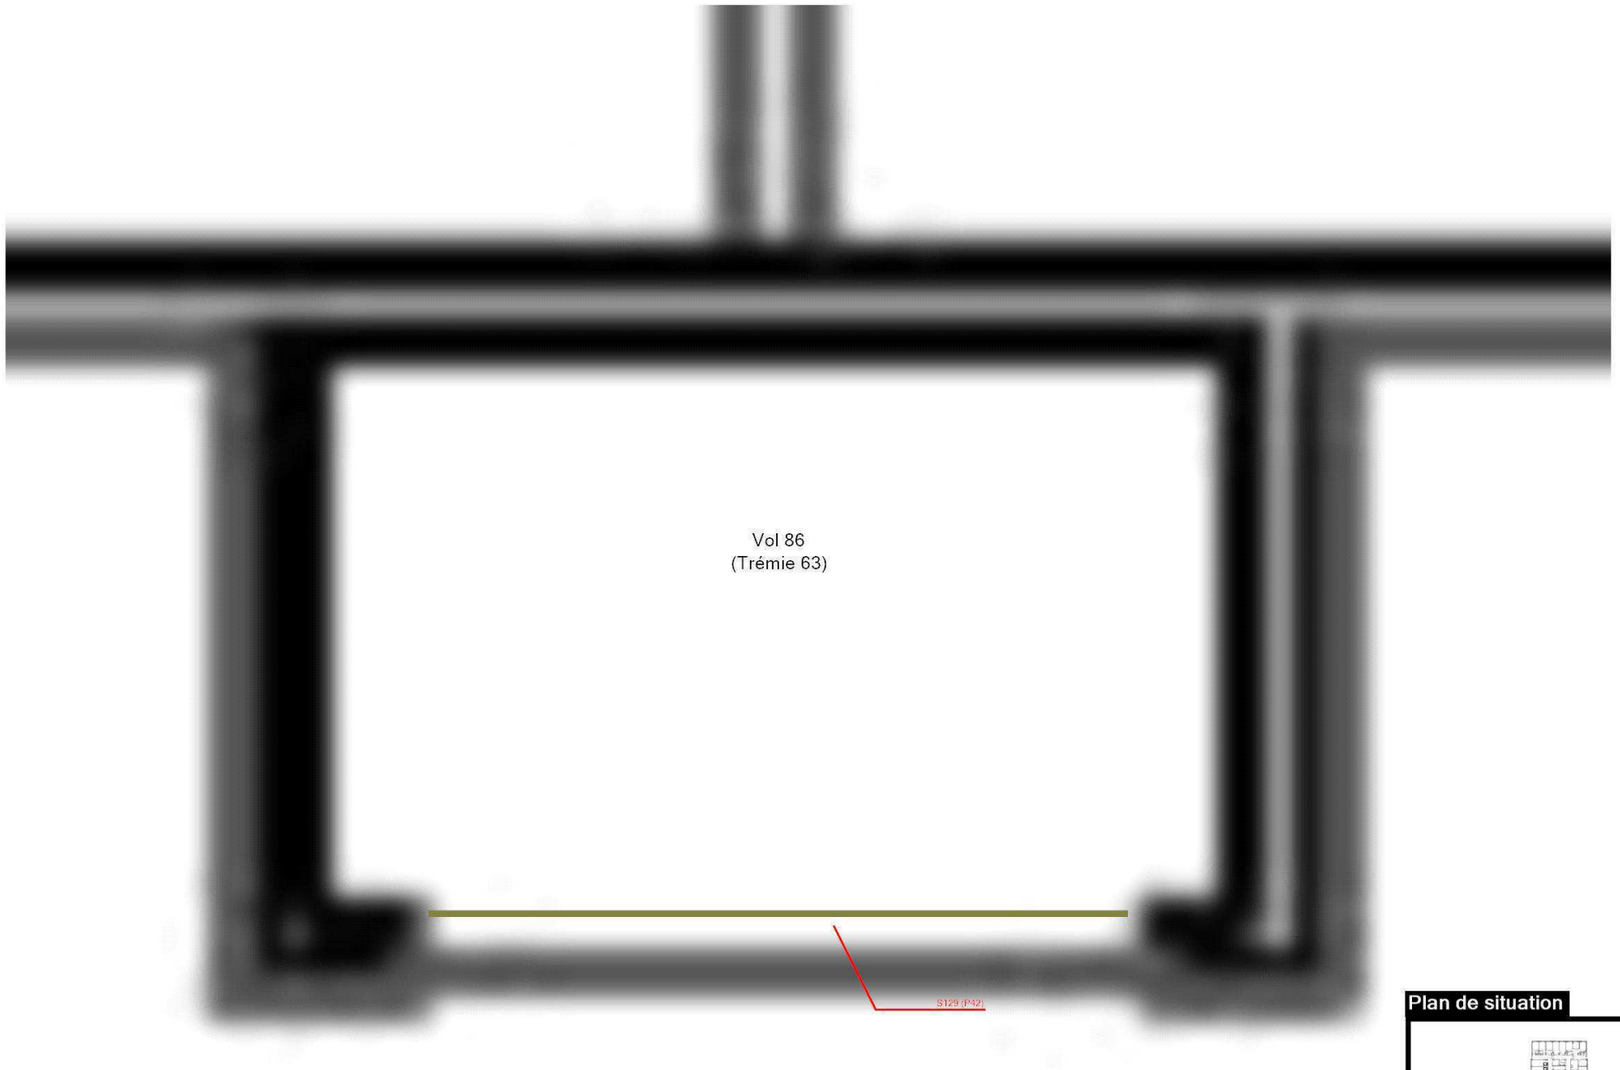

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

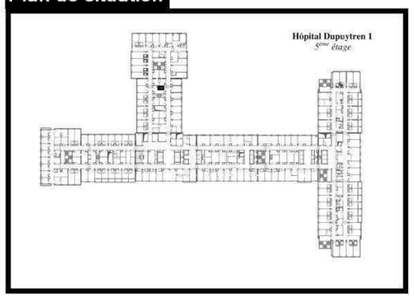

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

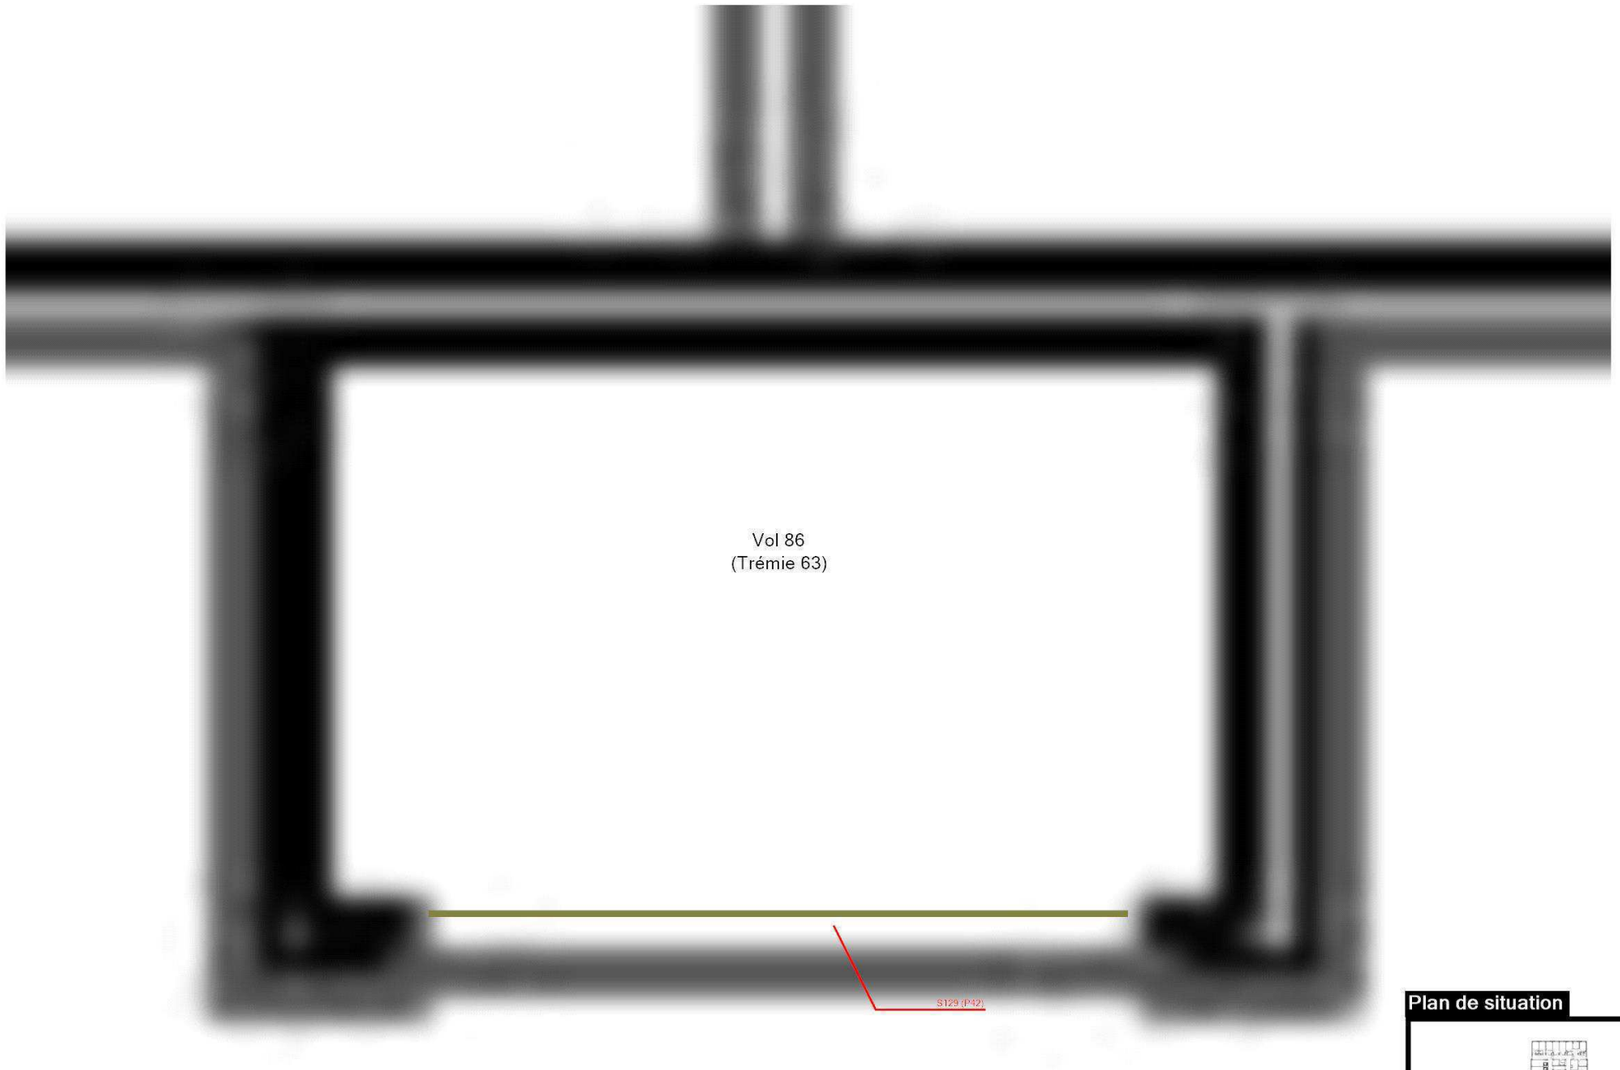

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

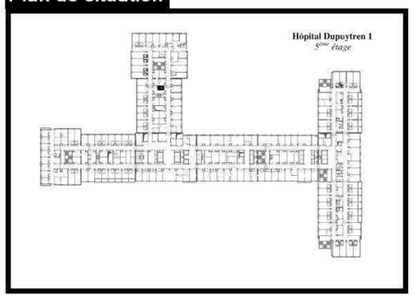

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

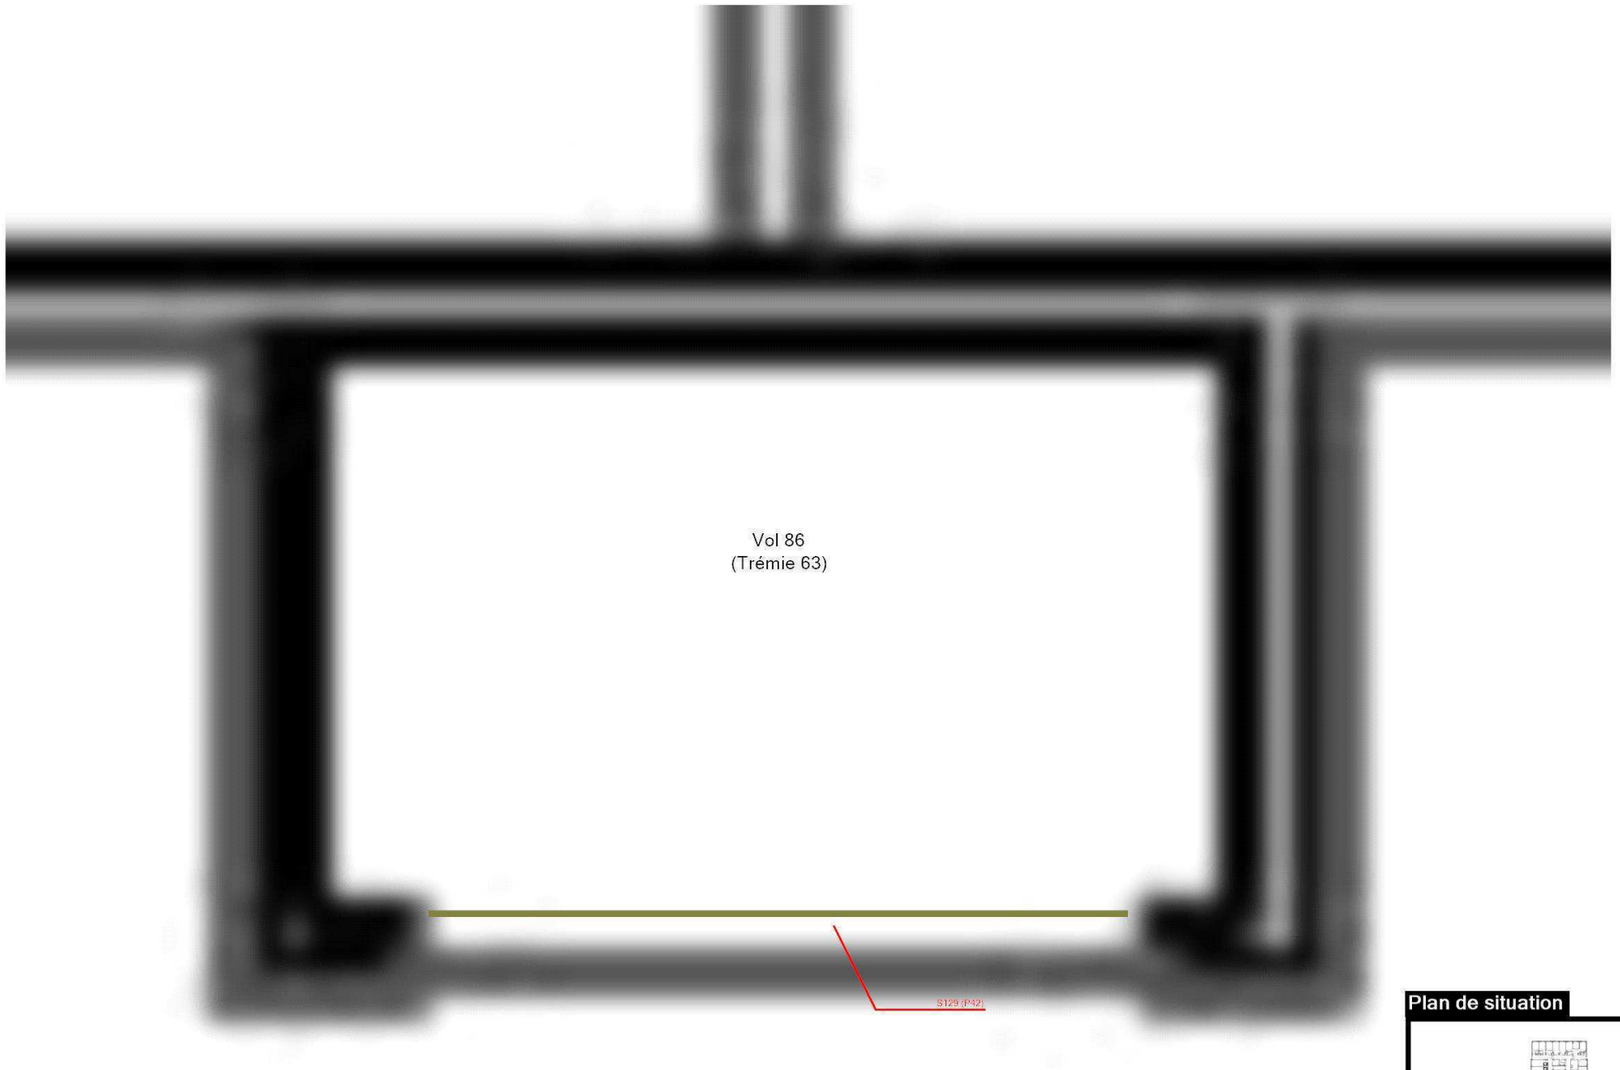

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

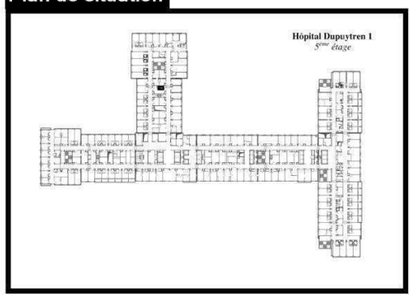

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

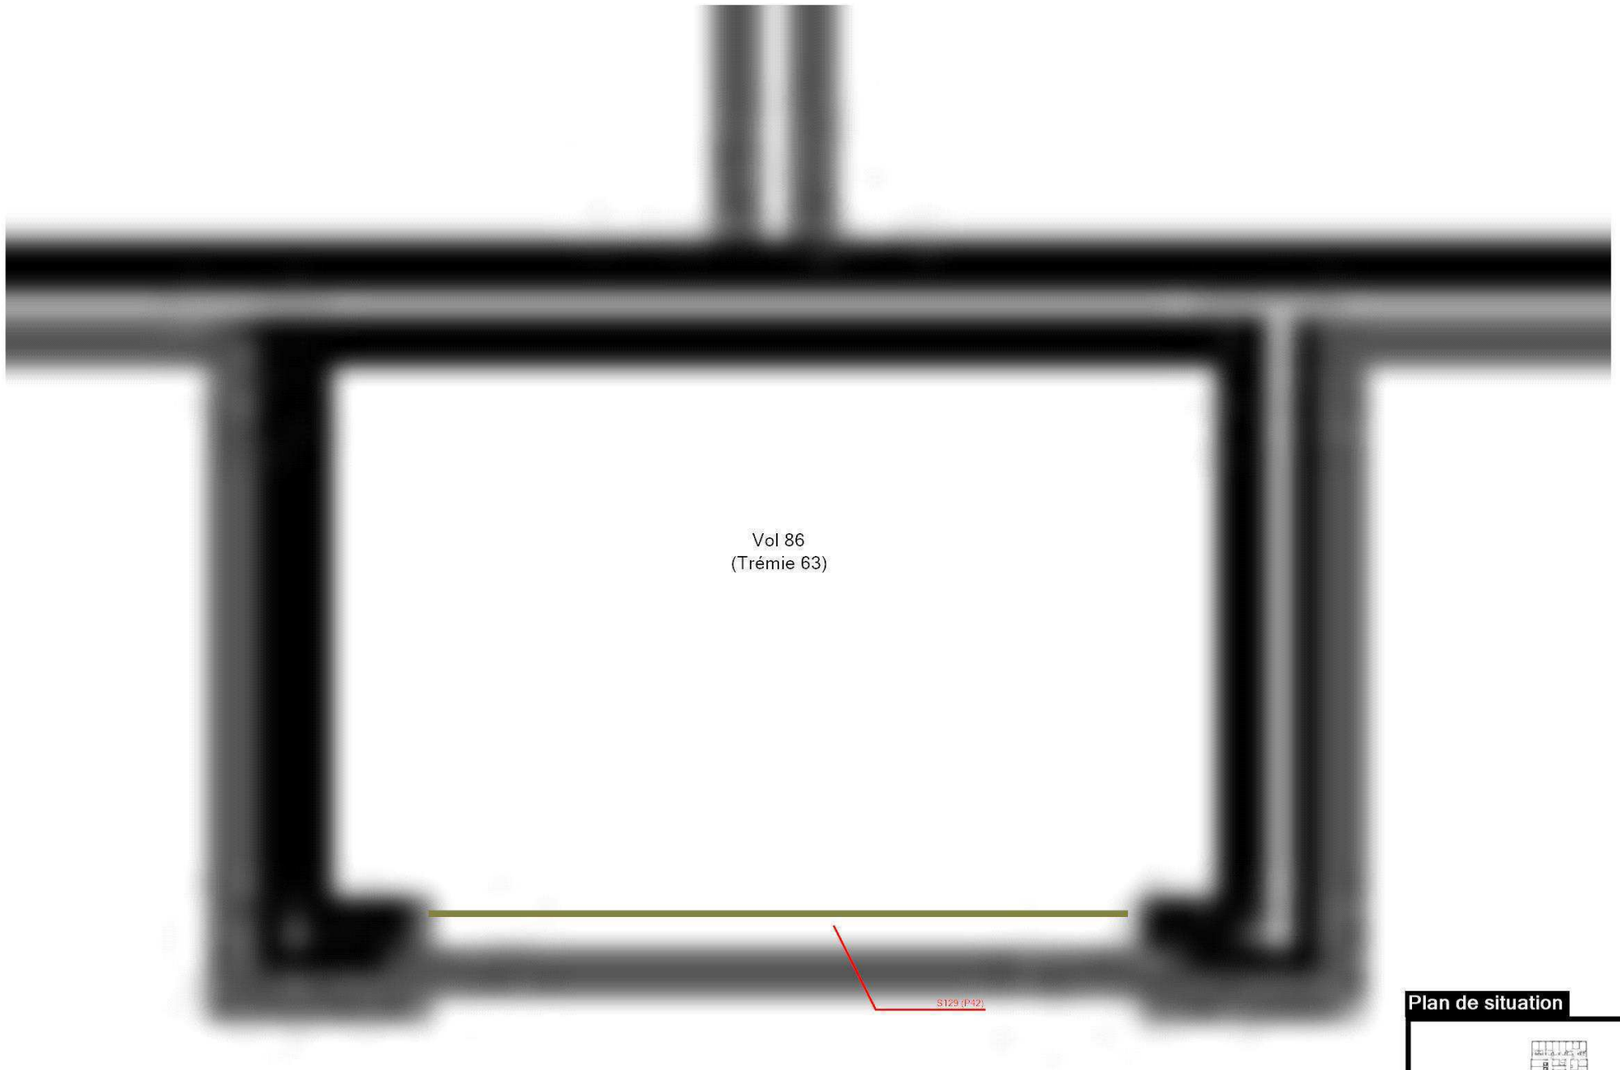

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

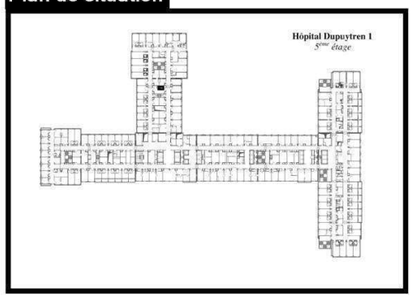

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

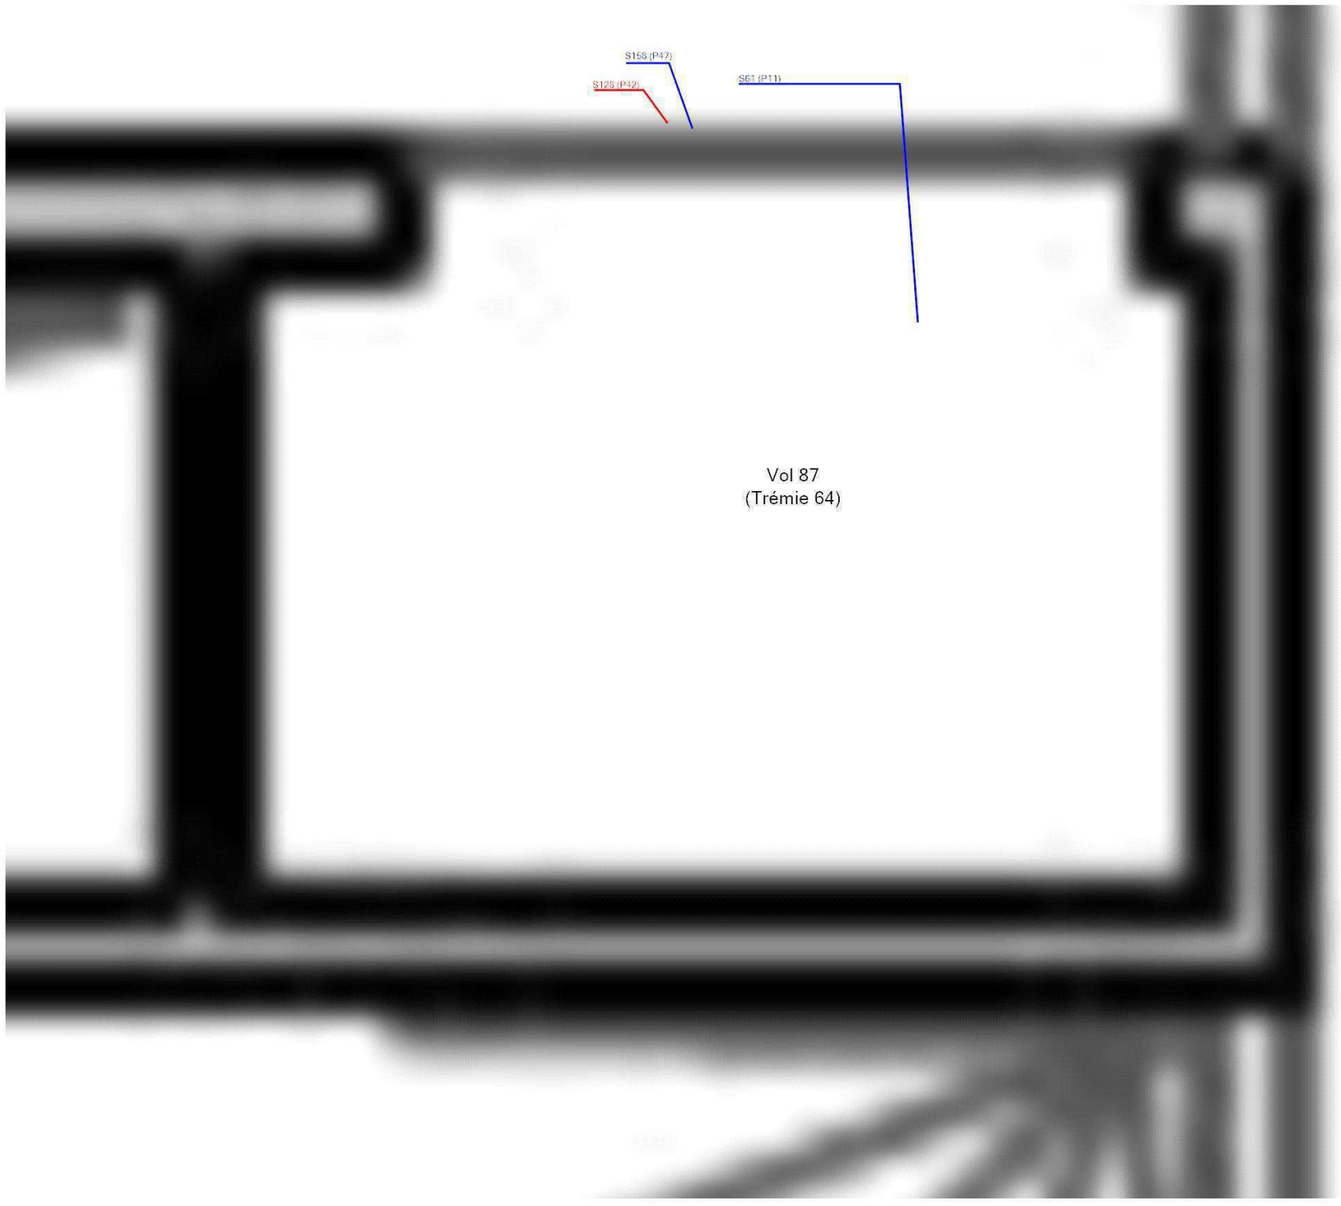

Vol 87
(Trémie 64)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

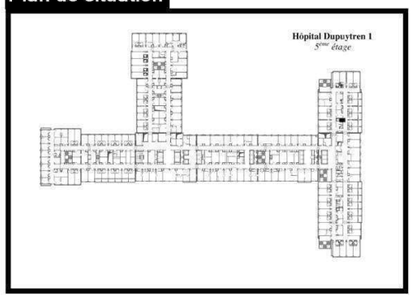

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

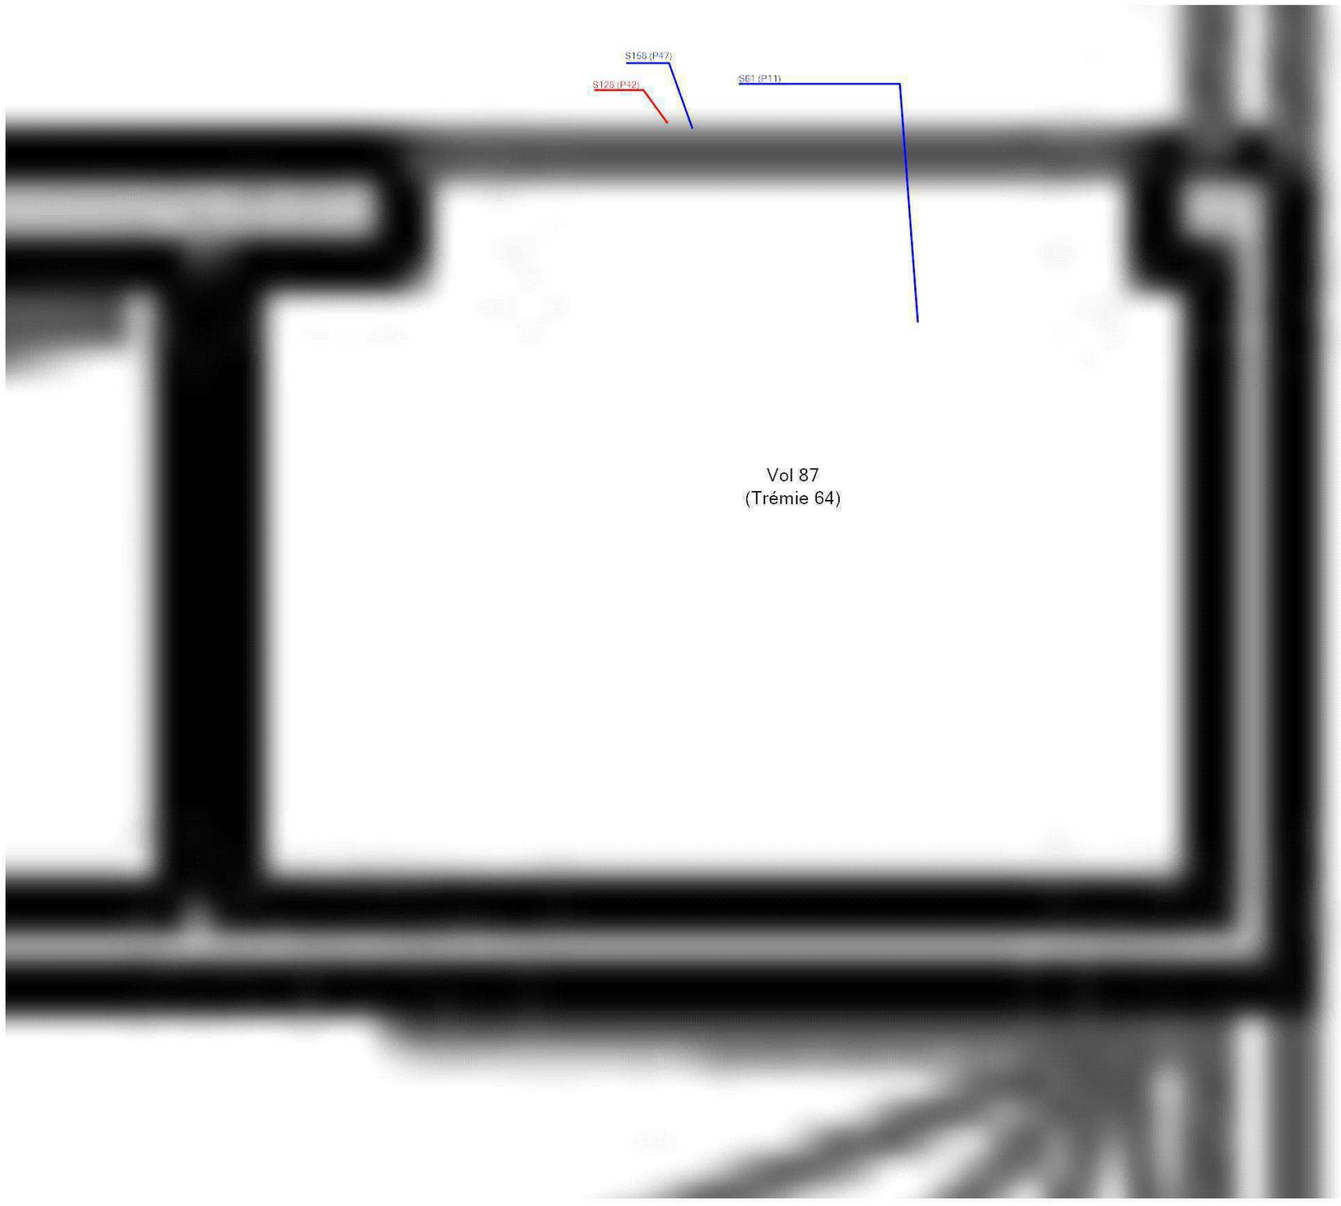

Vol 87
(Trémie 64)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

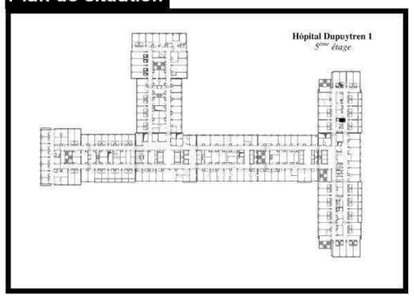

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

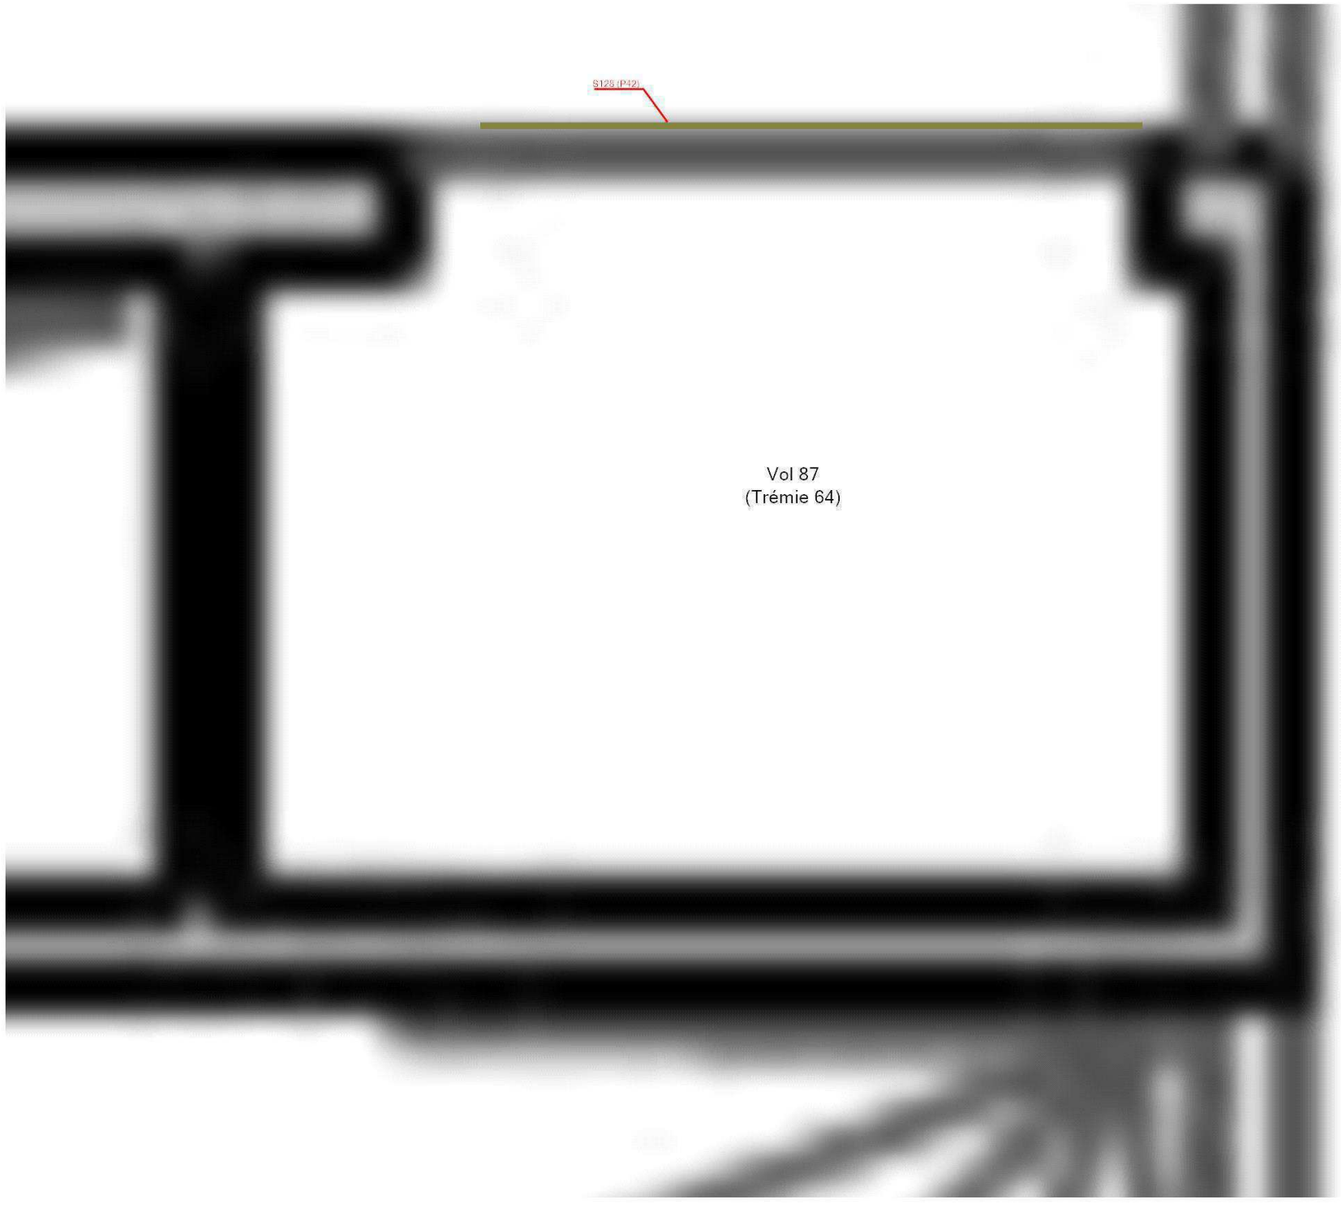

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

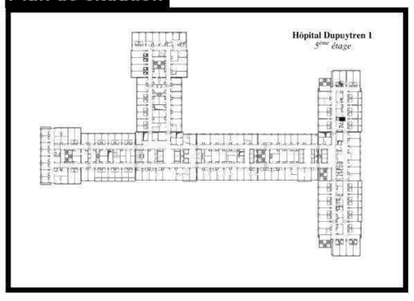

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

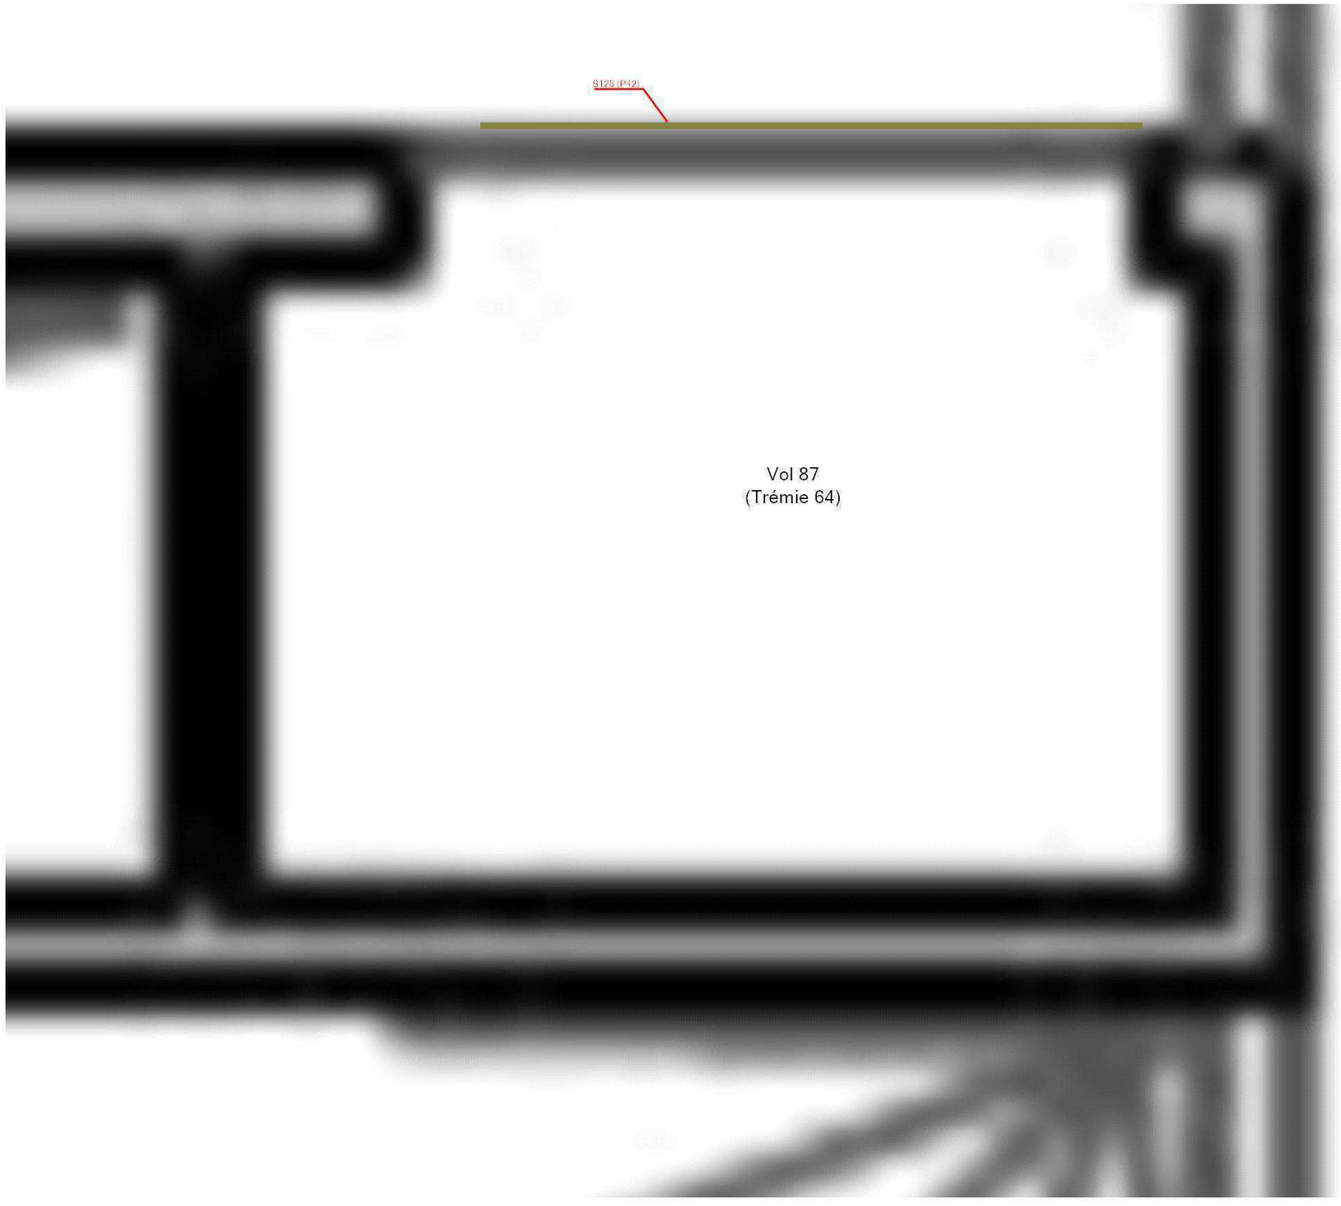

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

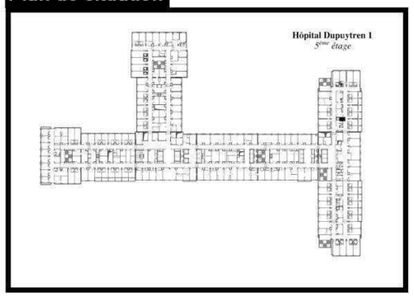

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

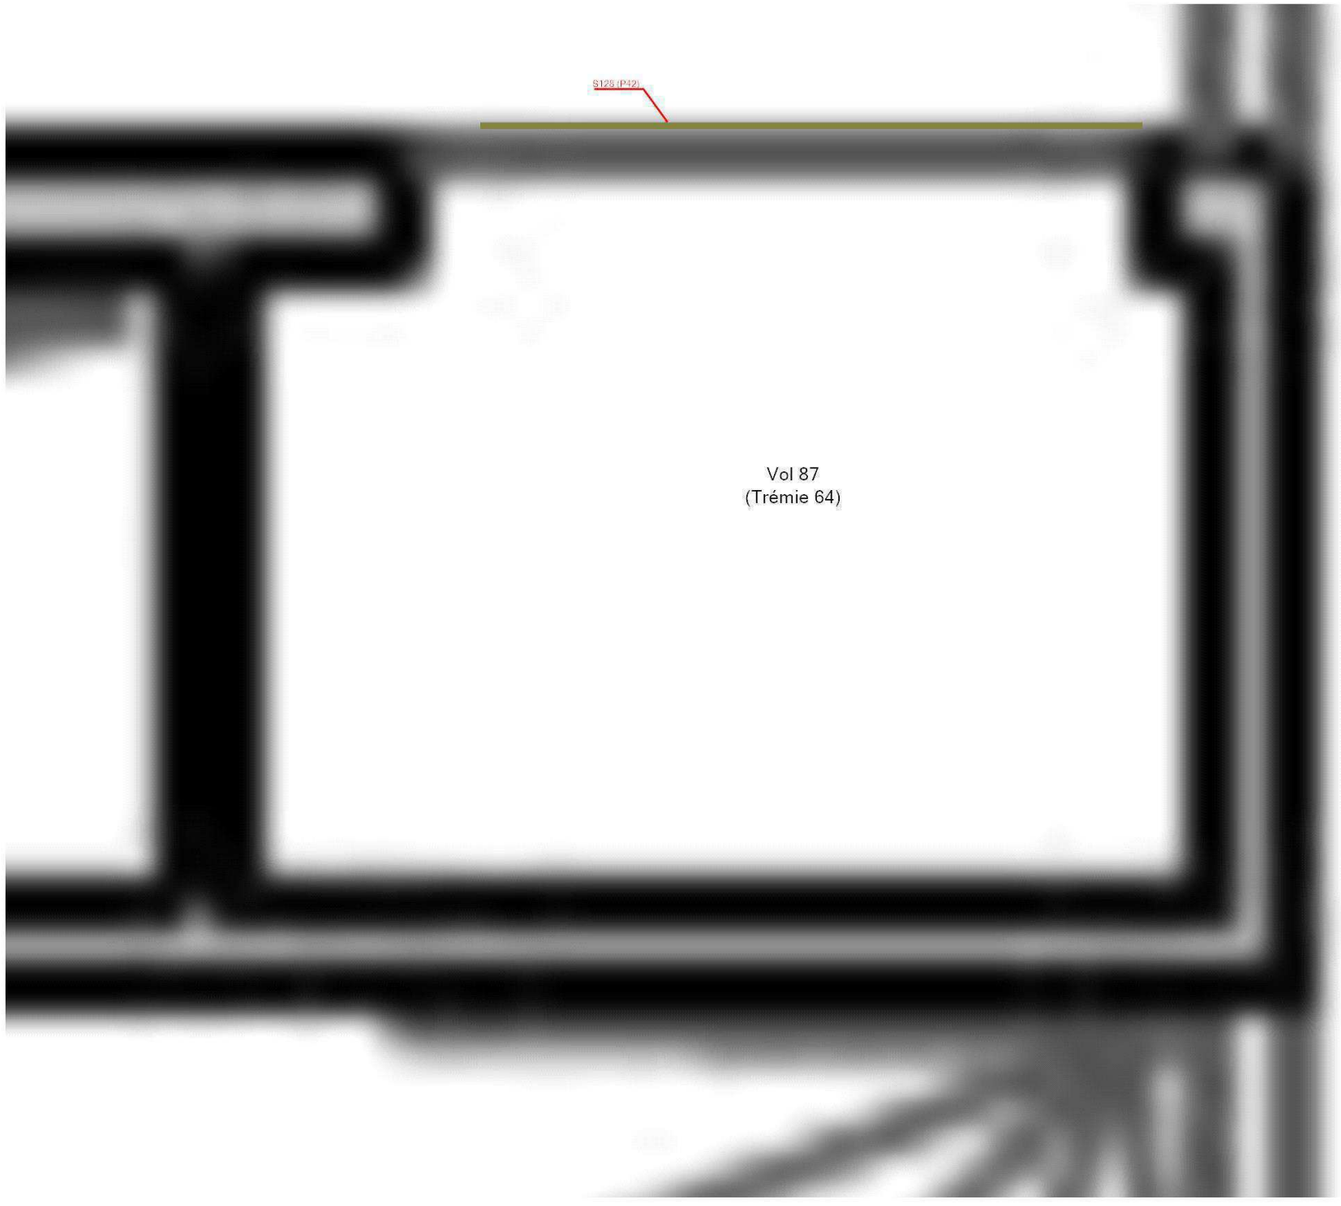

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

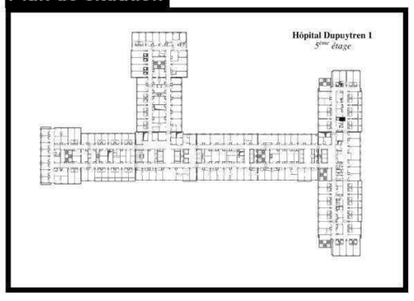

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

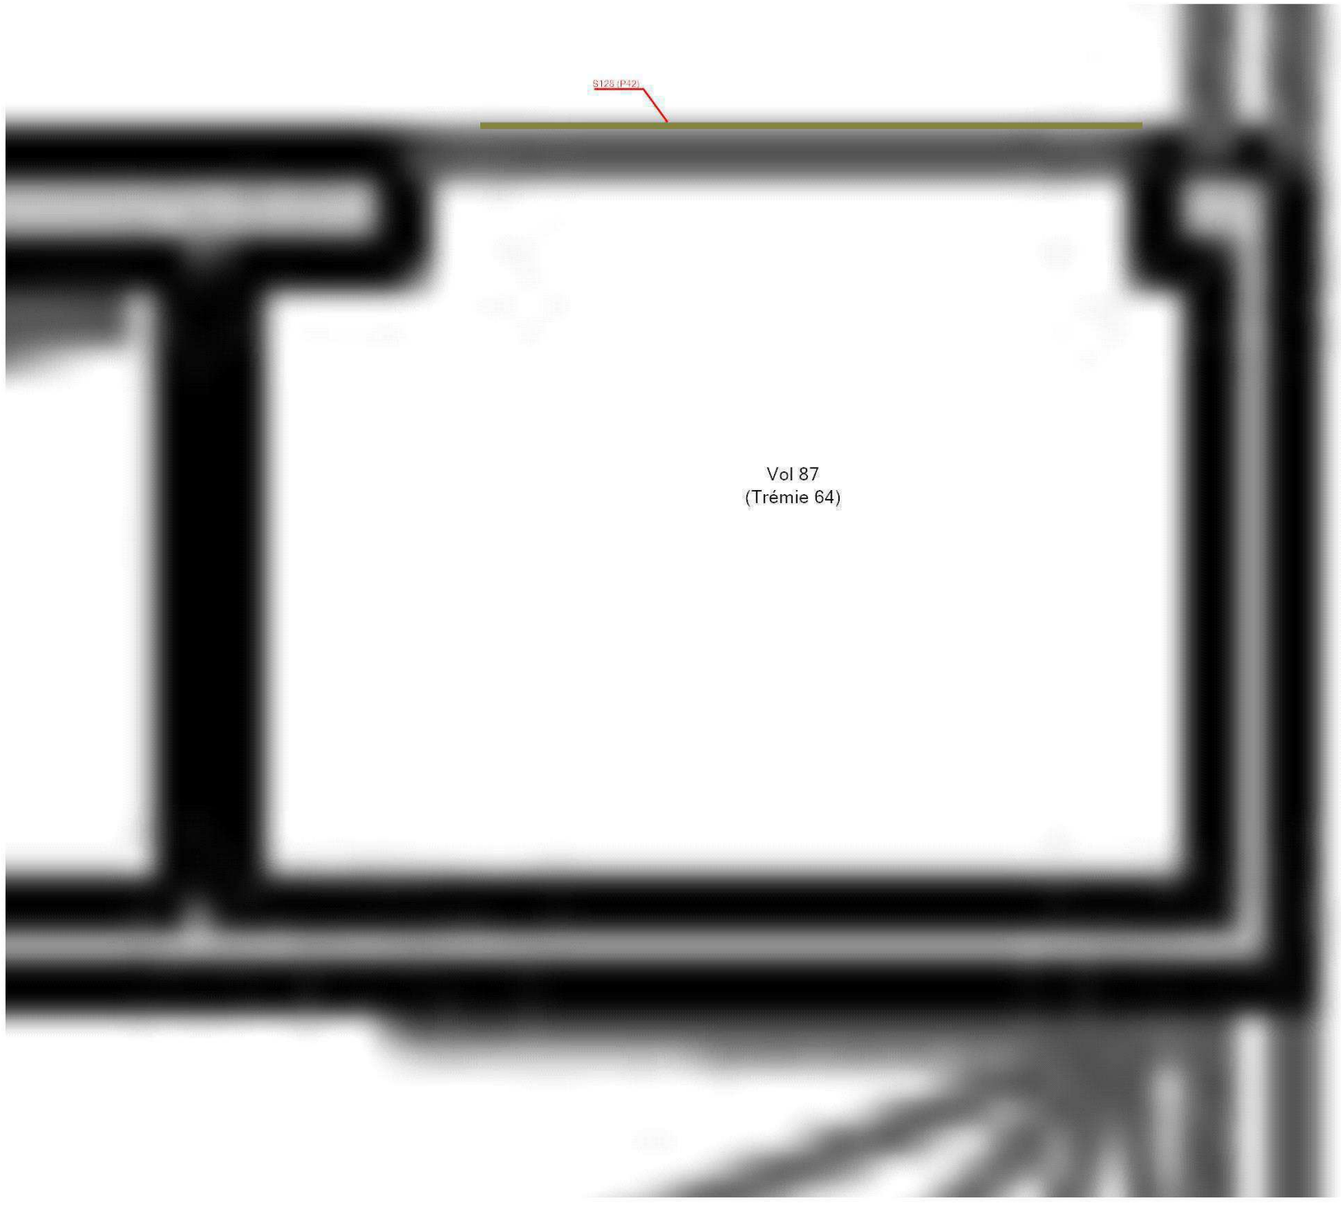


Vol 87
(Trémie 64)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

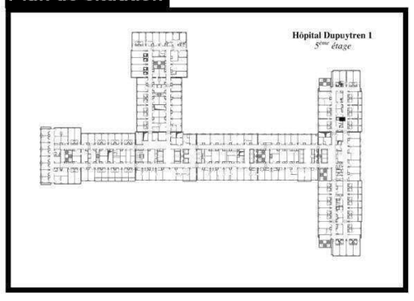

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

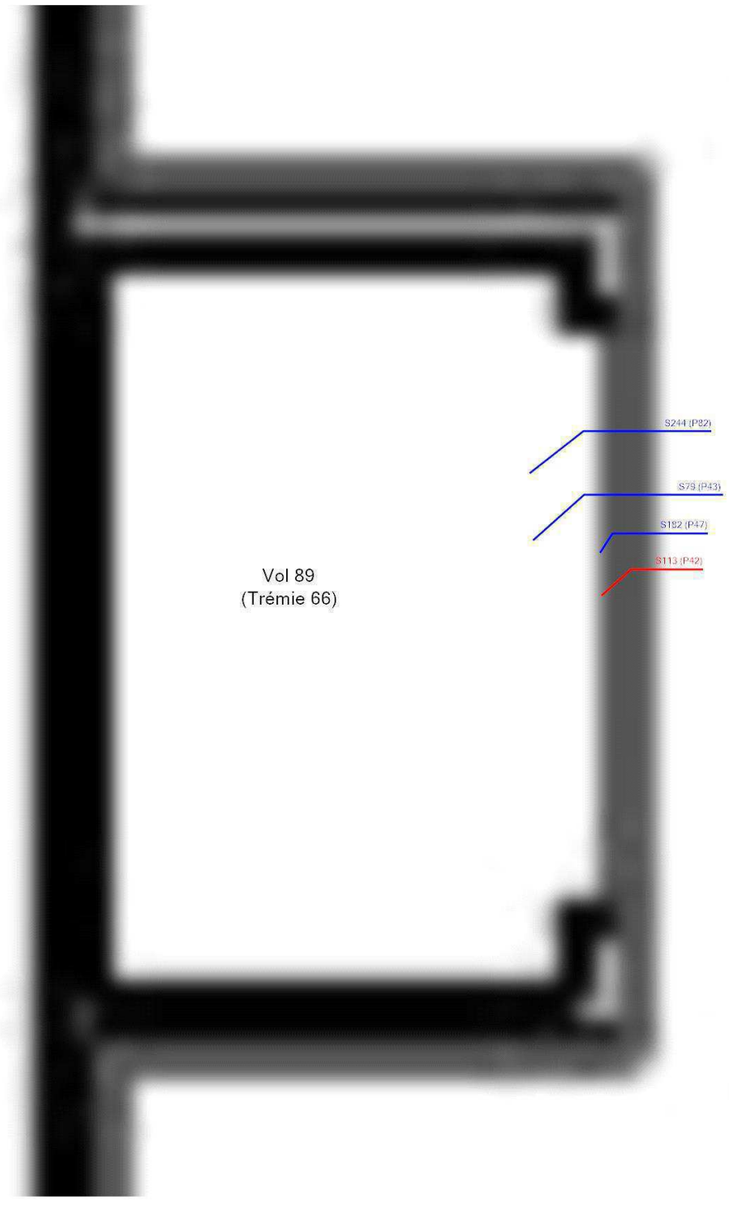

Vol 89
(Trémie 66)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

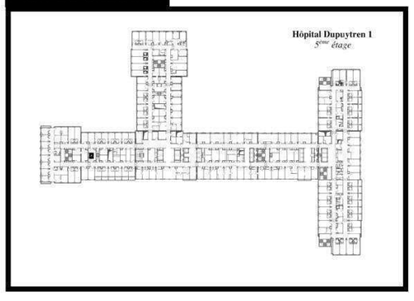

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

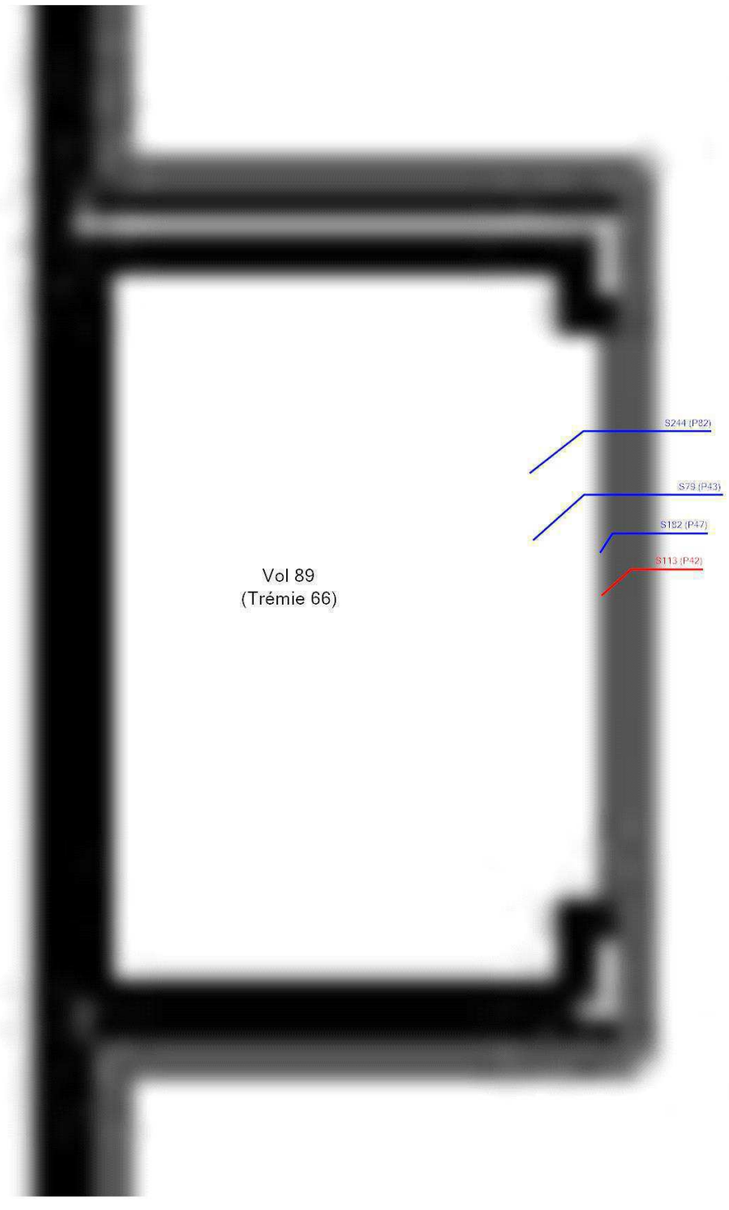

Vol 89
(Trémie 66)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

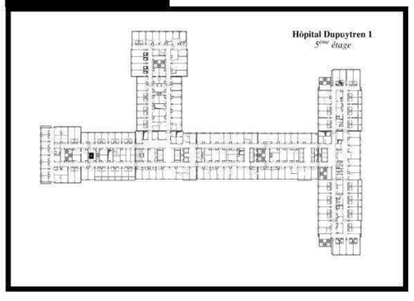

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

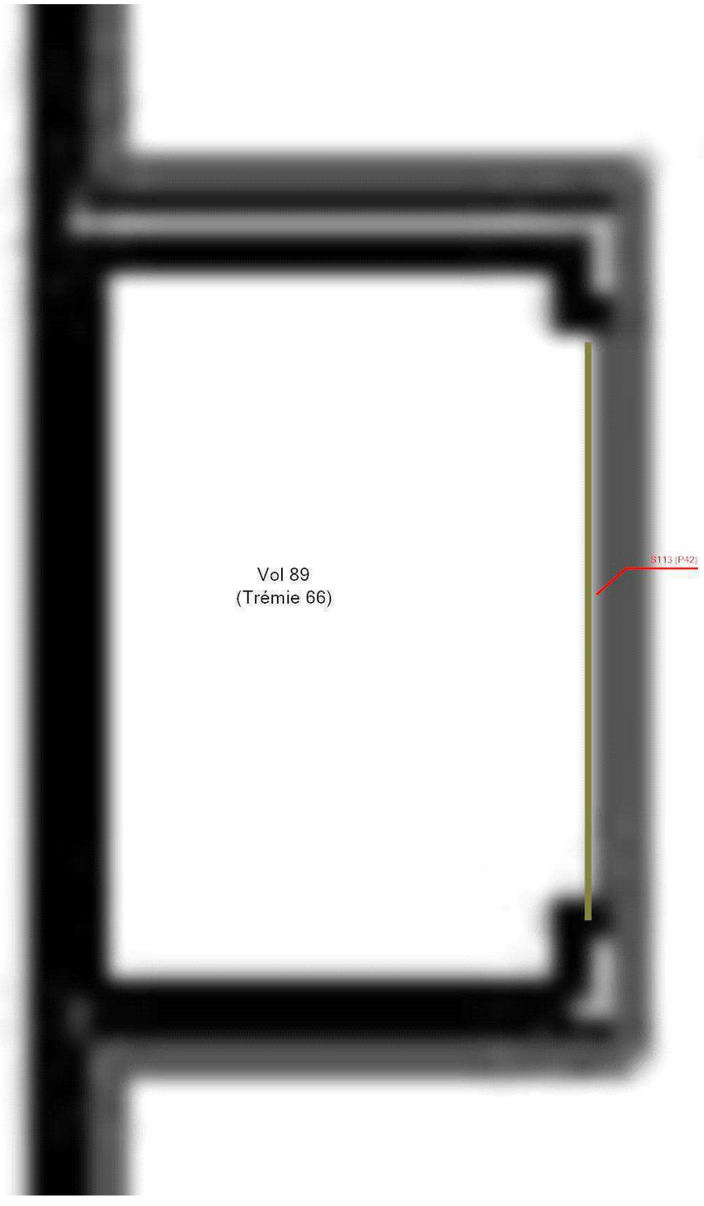

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

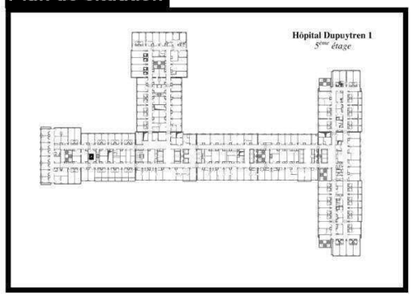

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

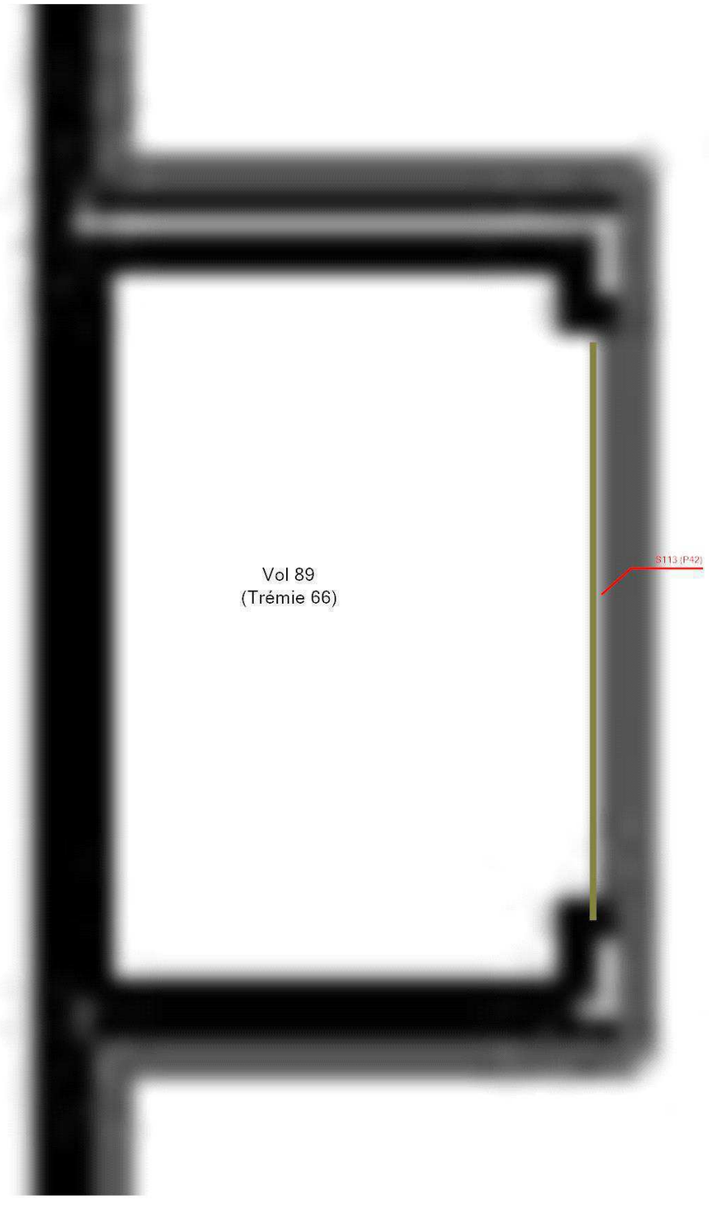

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

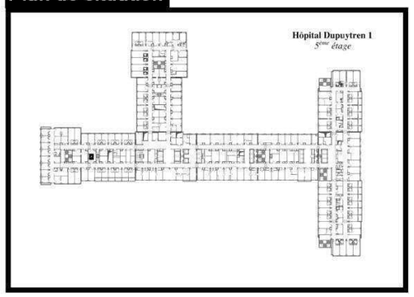

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

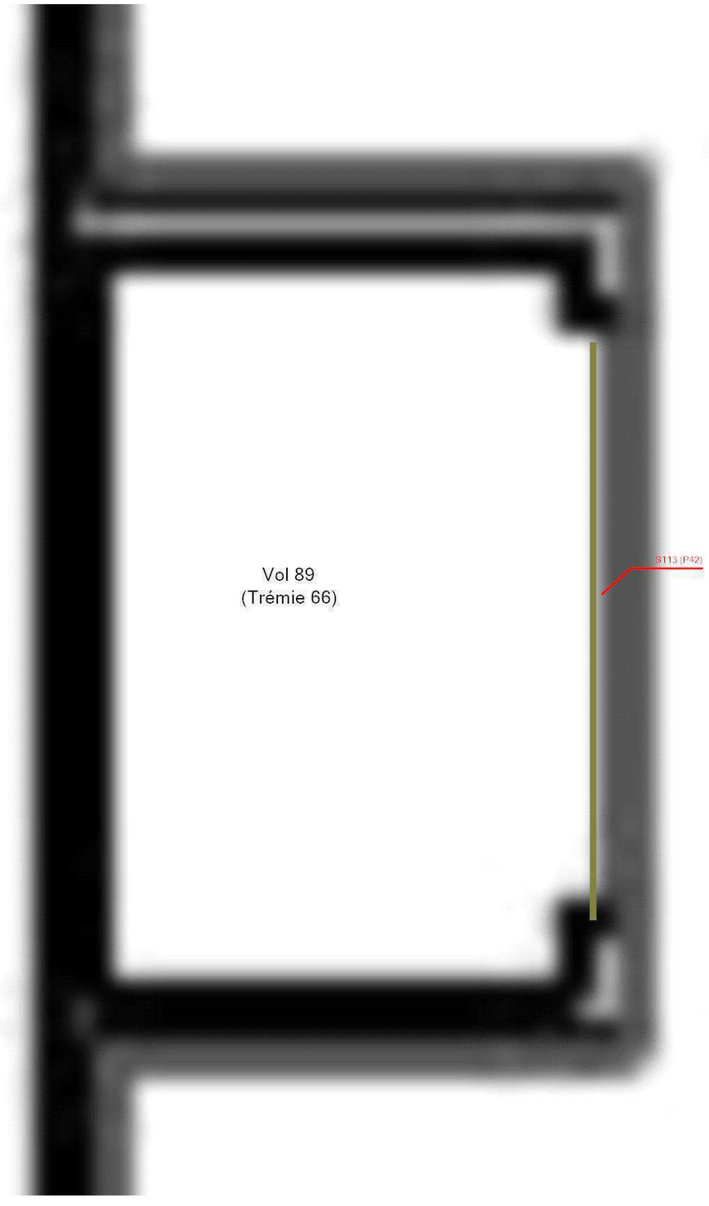

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

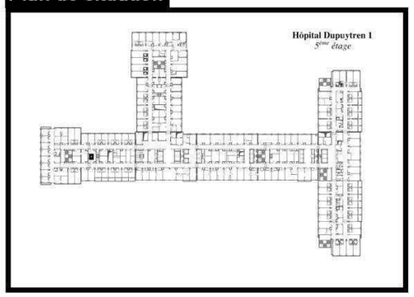

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

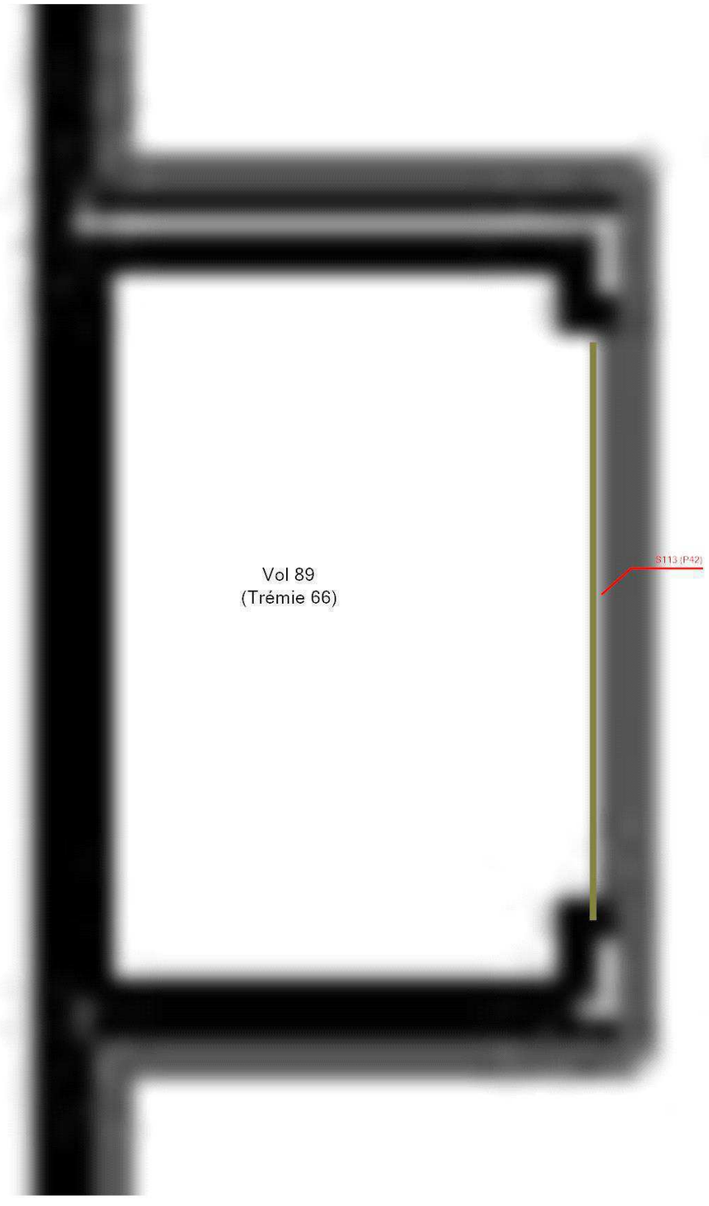

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

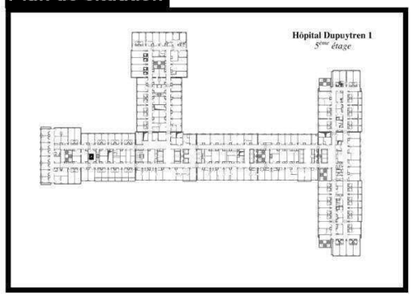

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

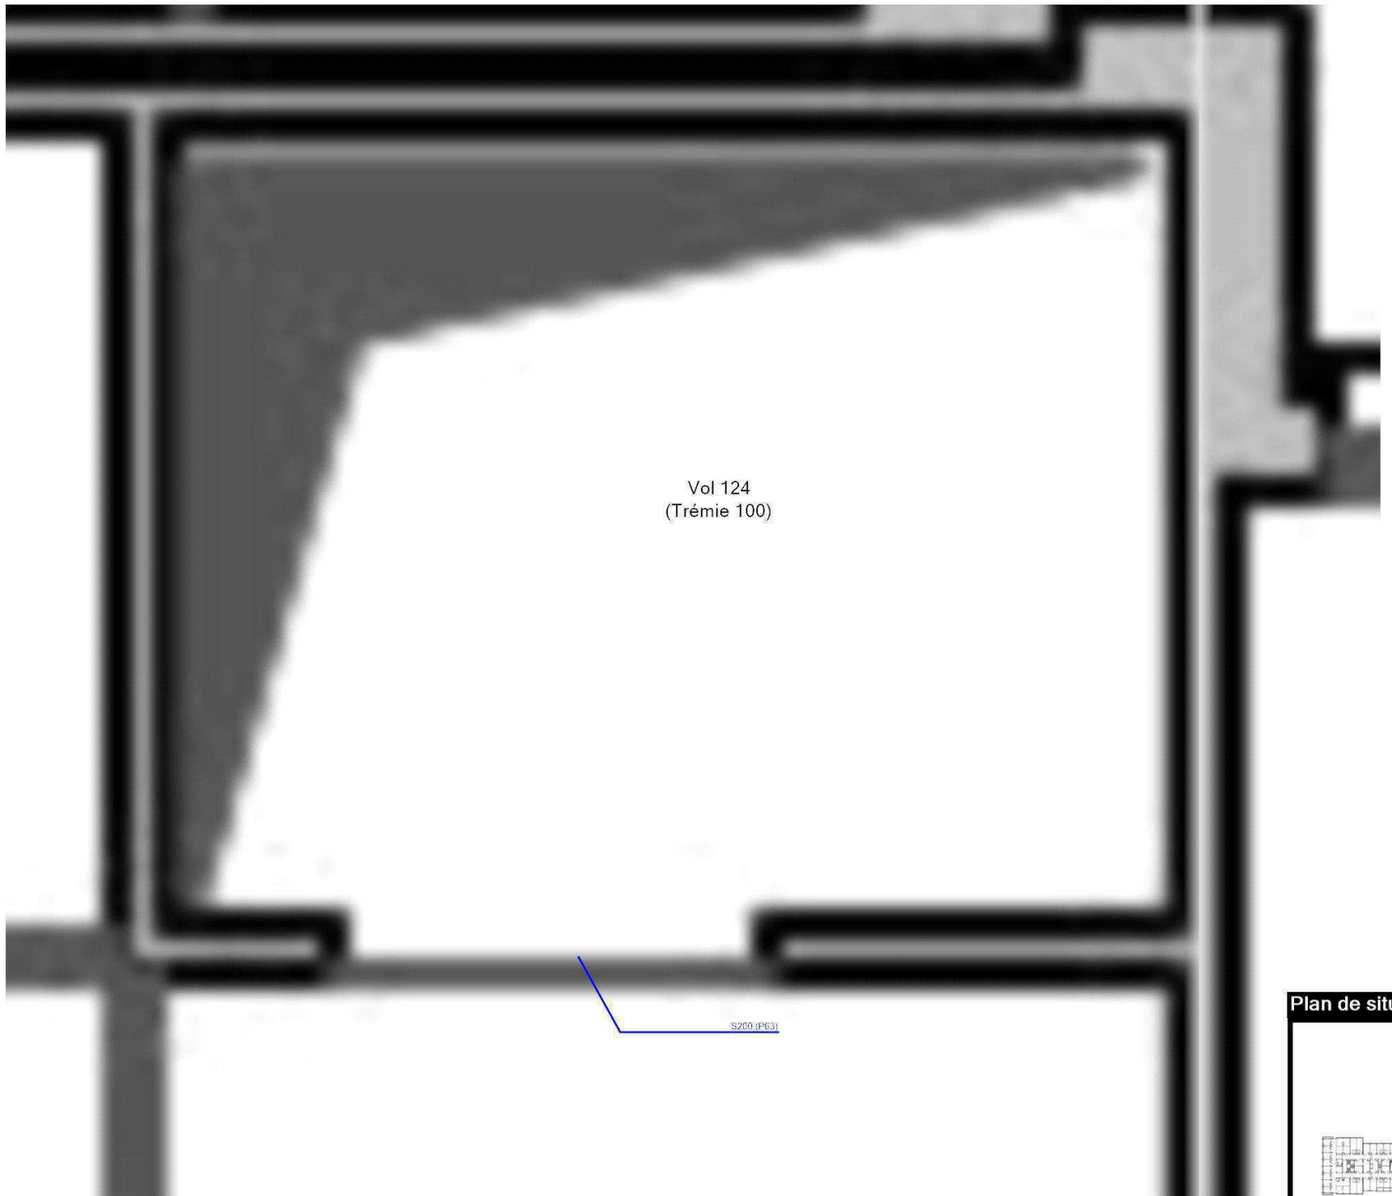

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

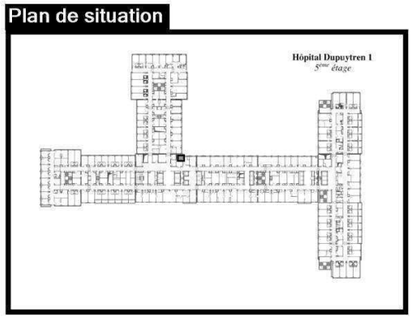

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

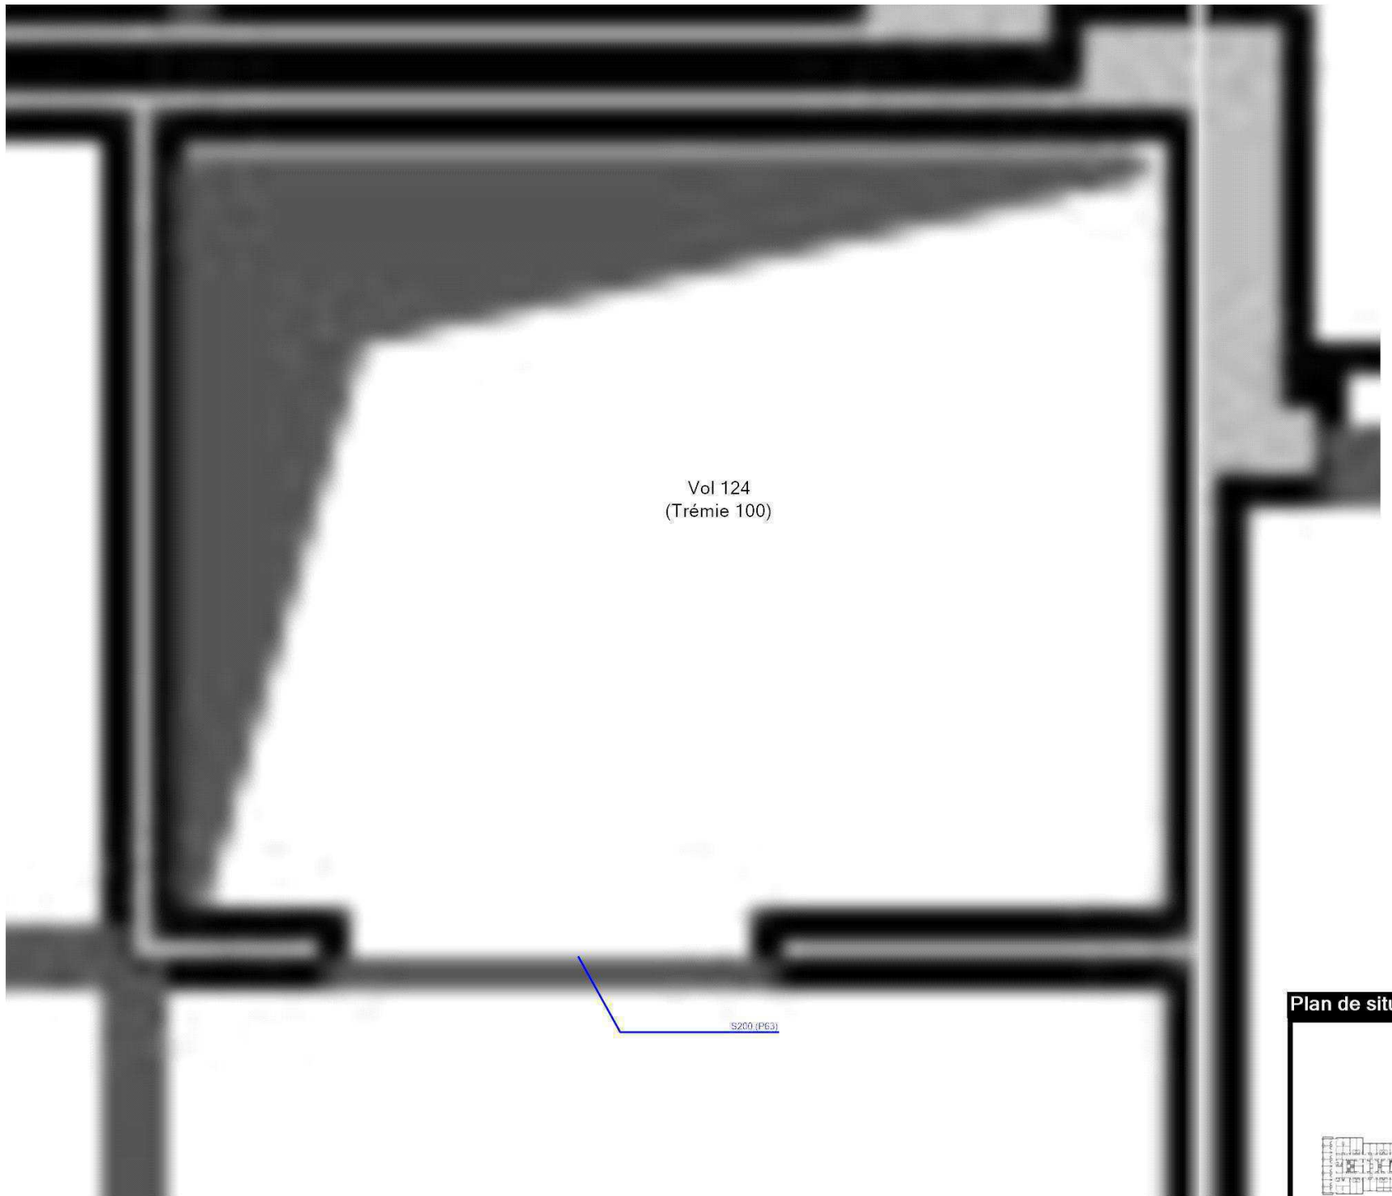

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

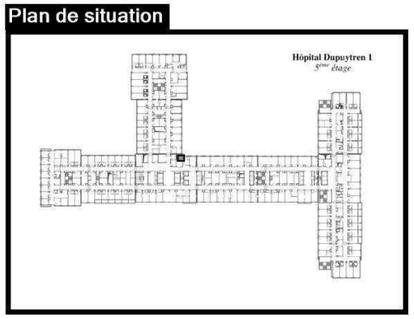

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

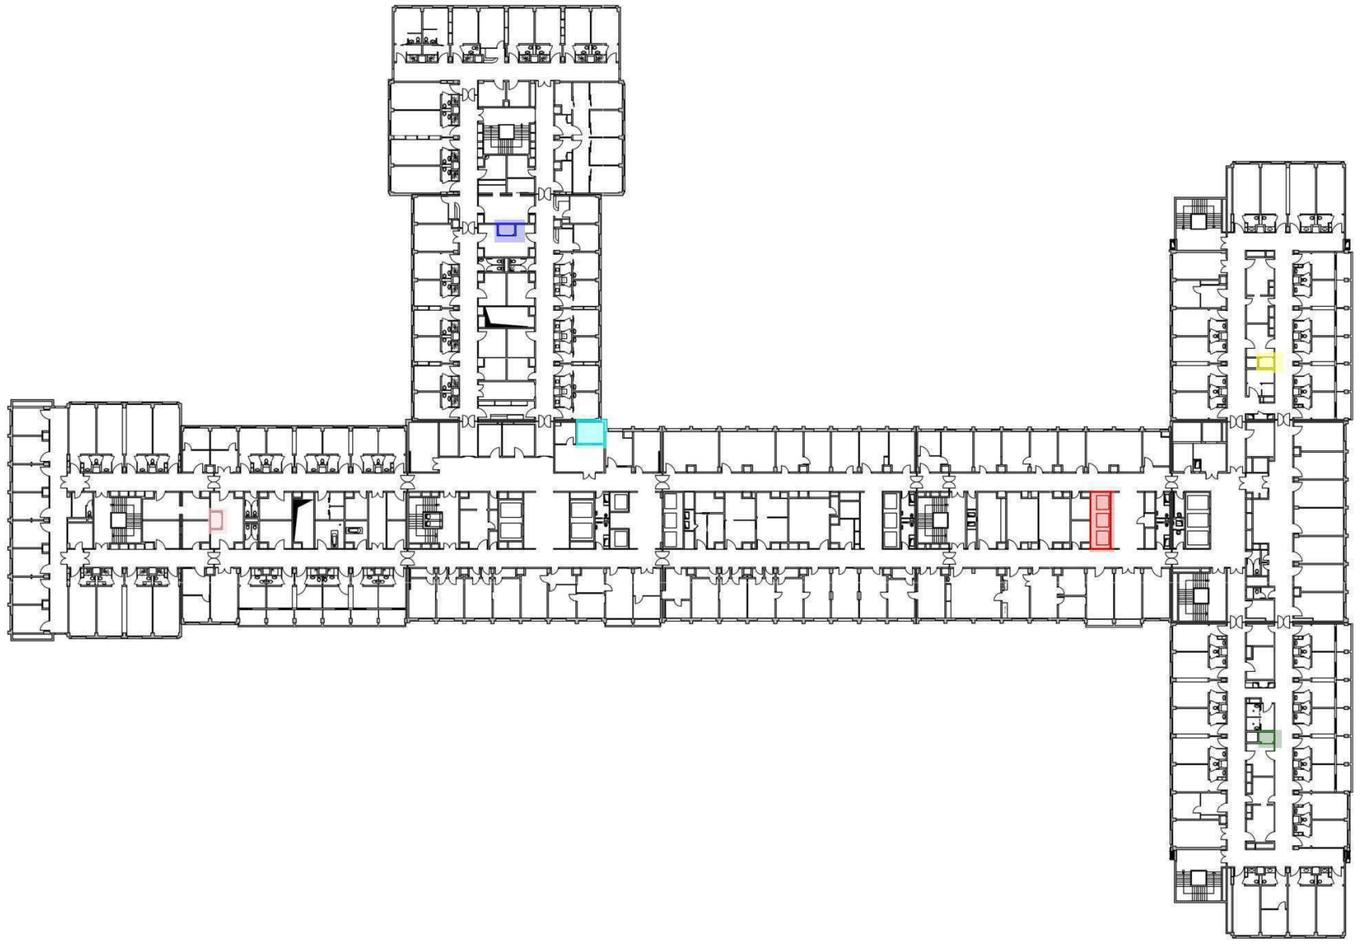


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

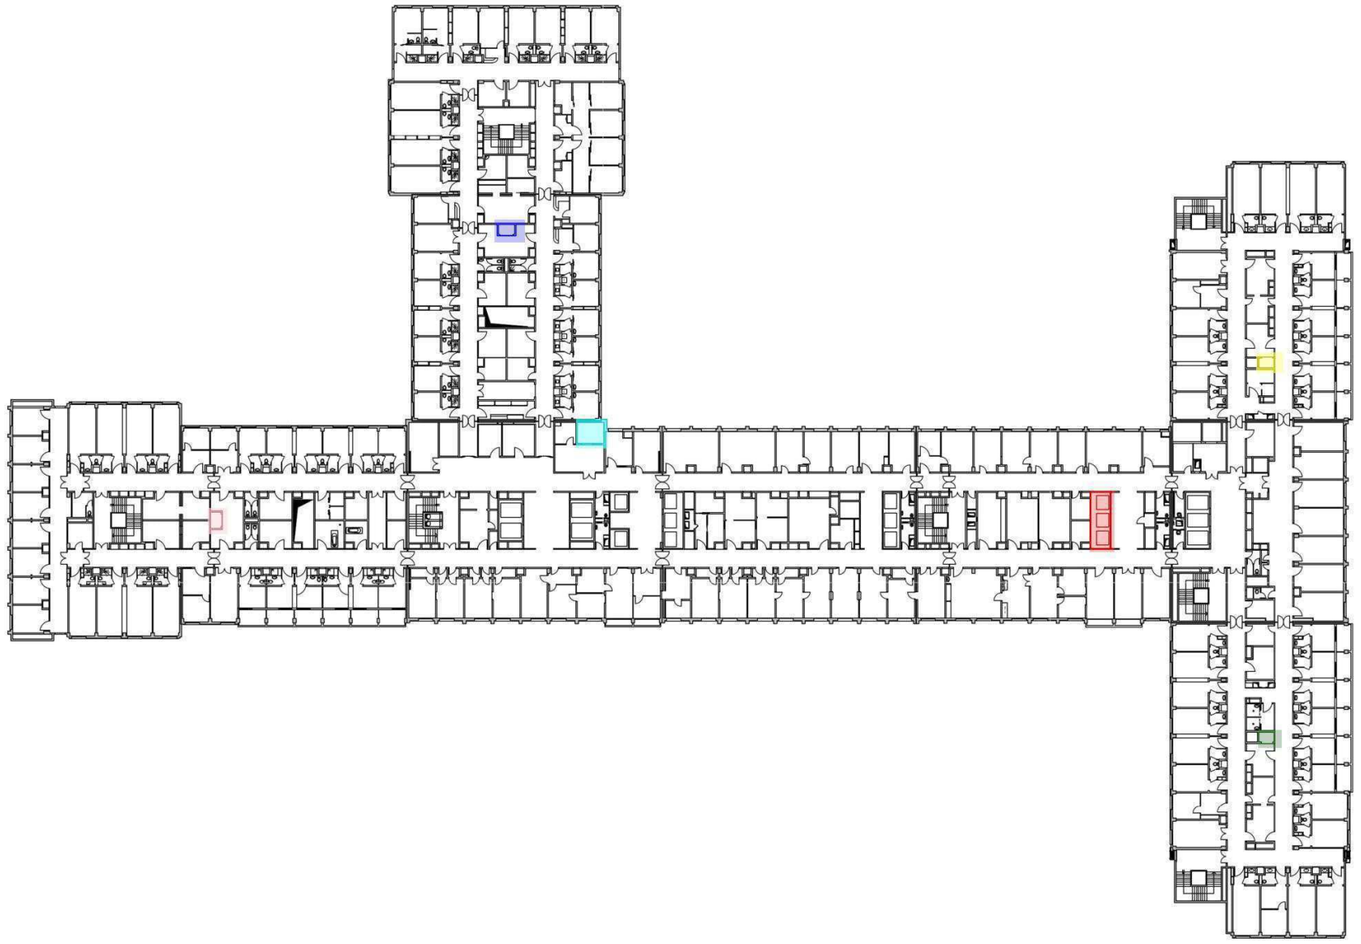


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

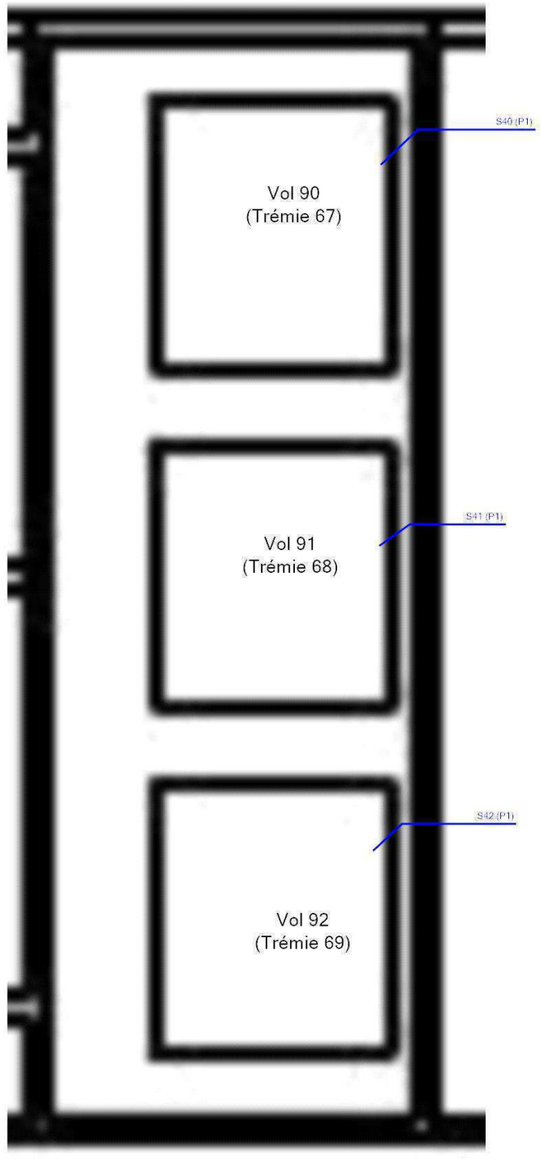

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

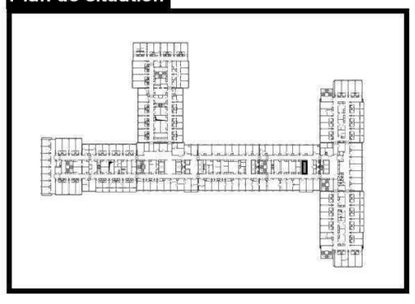

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

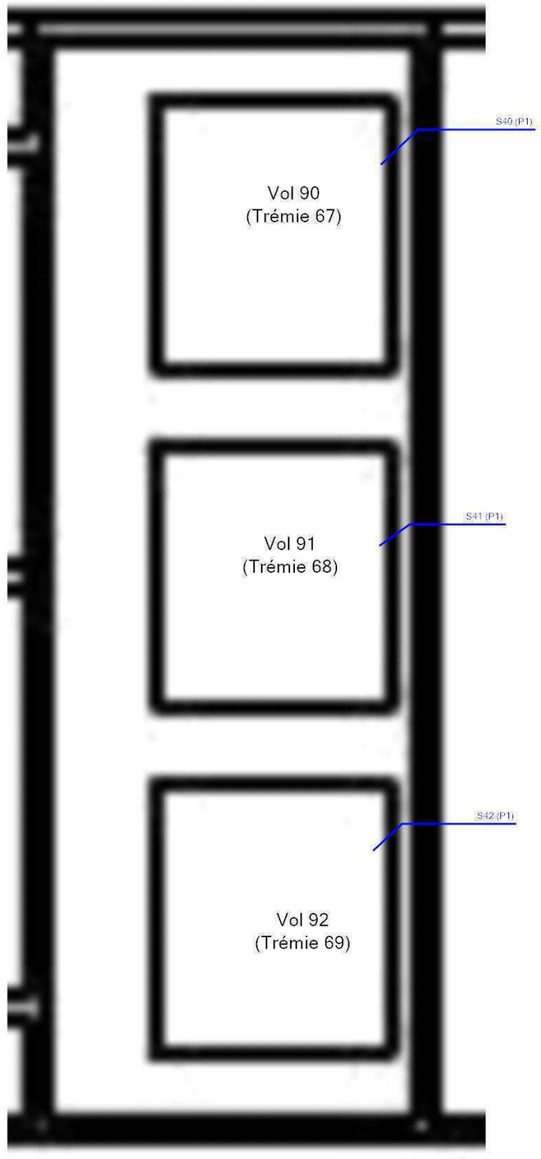

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

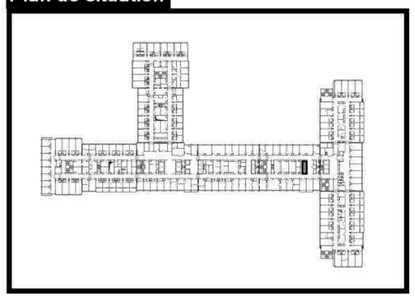

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

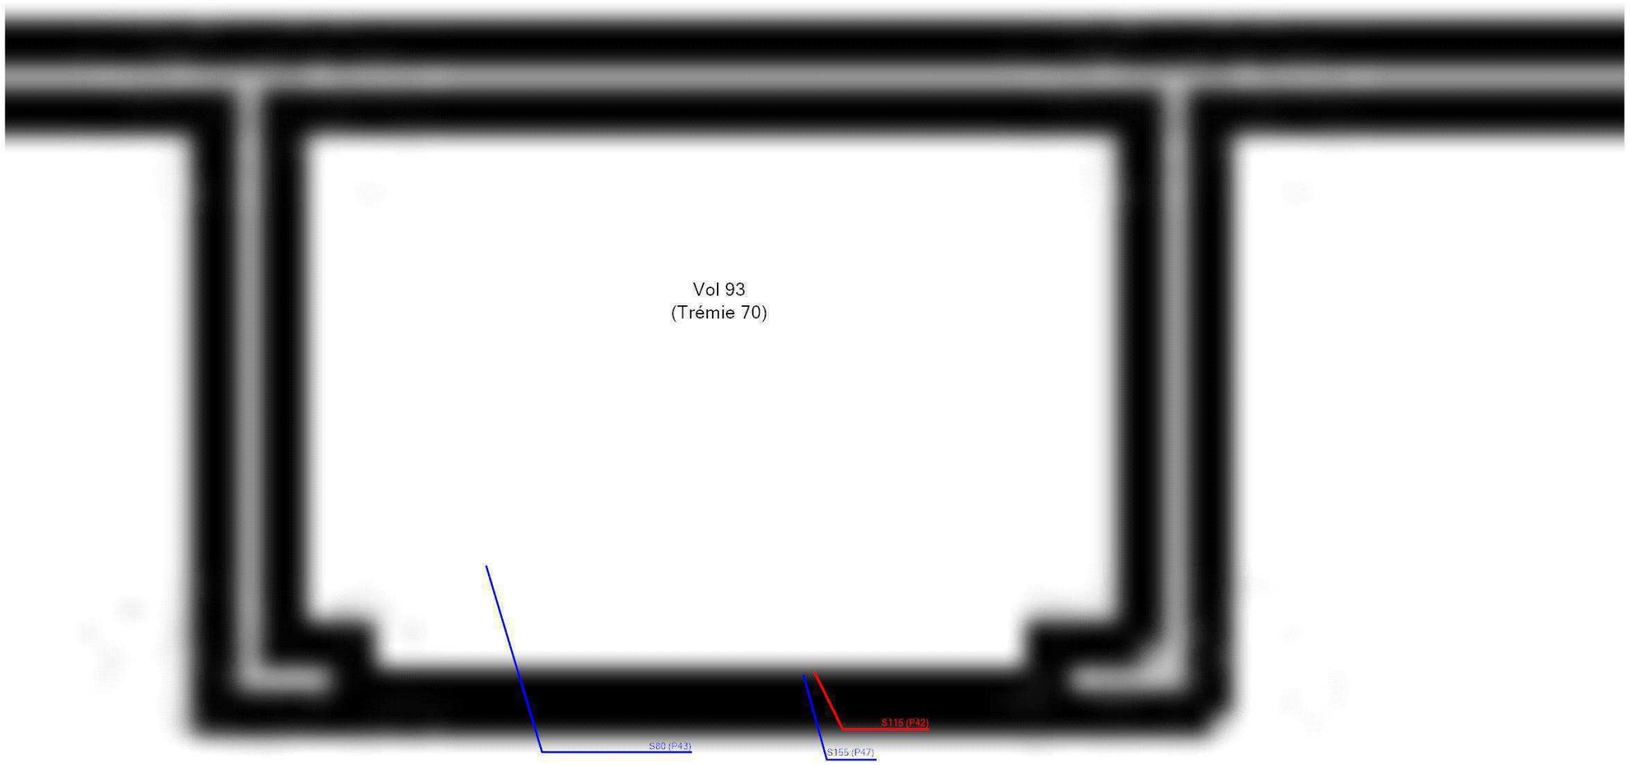

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

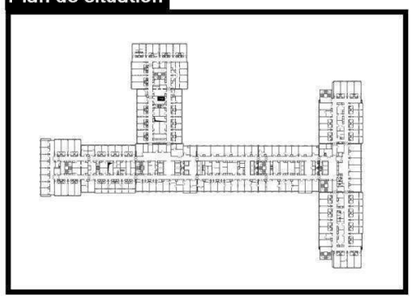

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

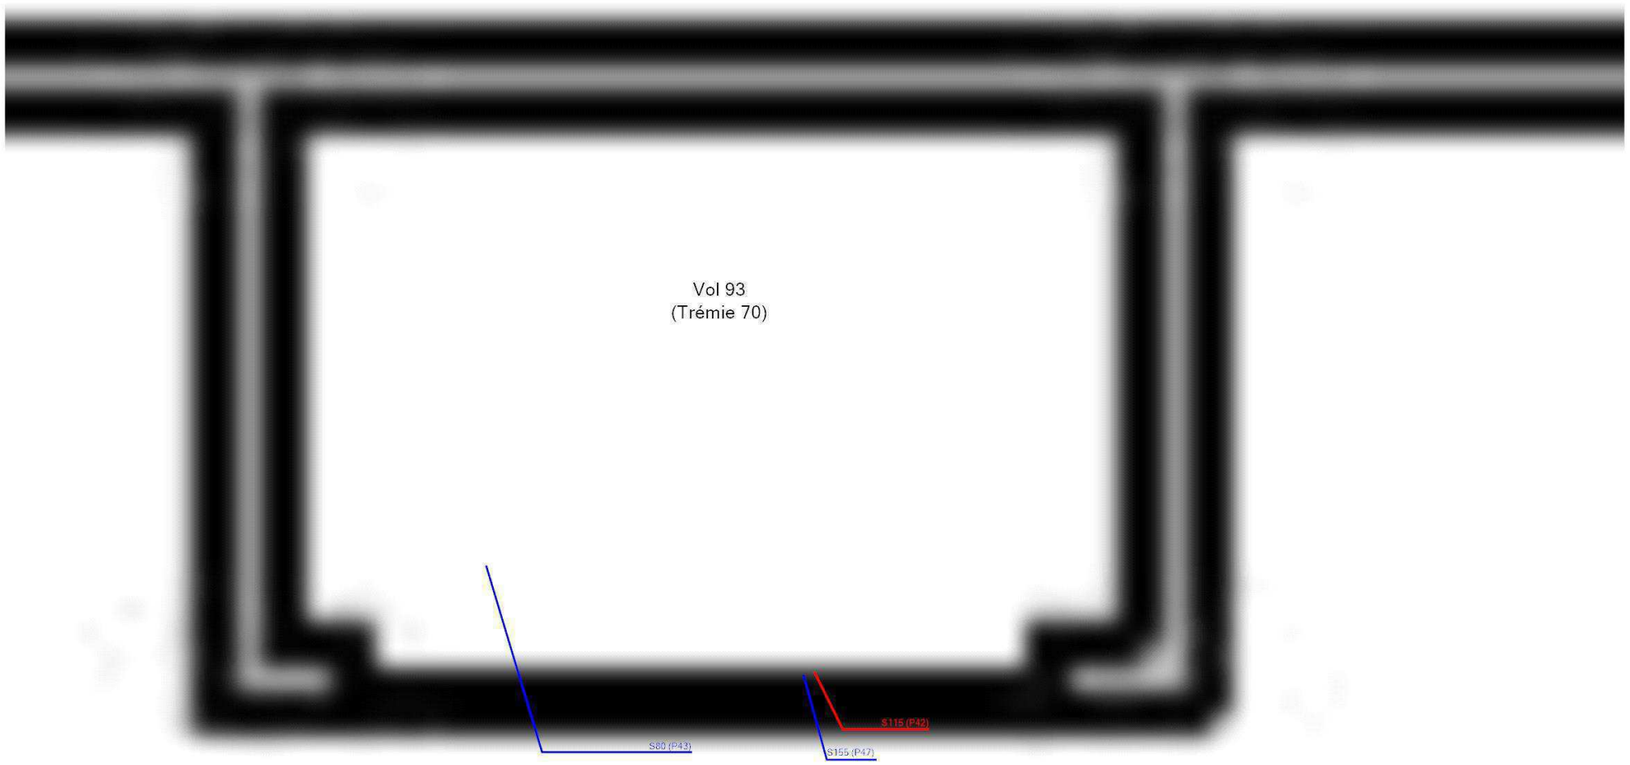

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Plan de situation

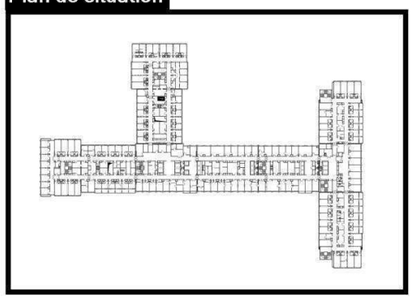

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2



Légende

	P42 : Joint

Plan de situation

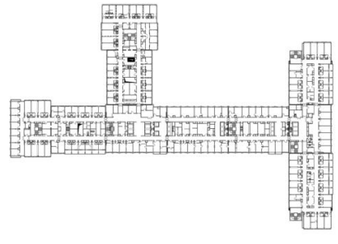

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ENVIRONNEMENT	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2



Légende

	P42 : Joint

Plan de situation

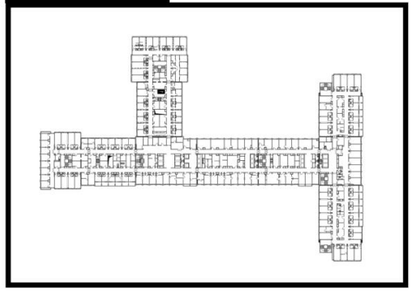

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2



Légende

	P42 : Joint

Plan de situation

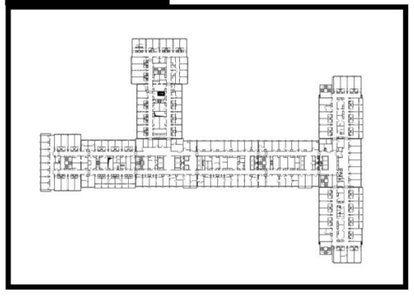

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2



Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

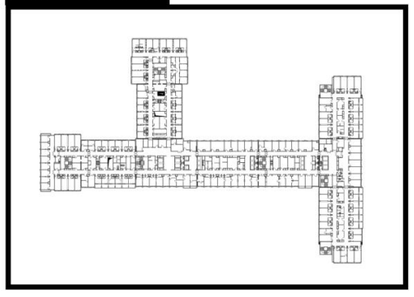

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

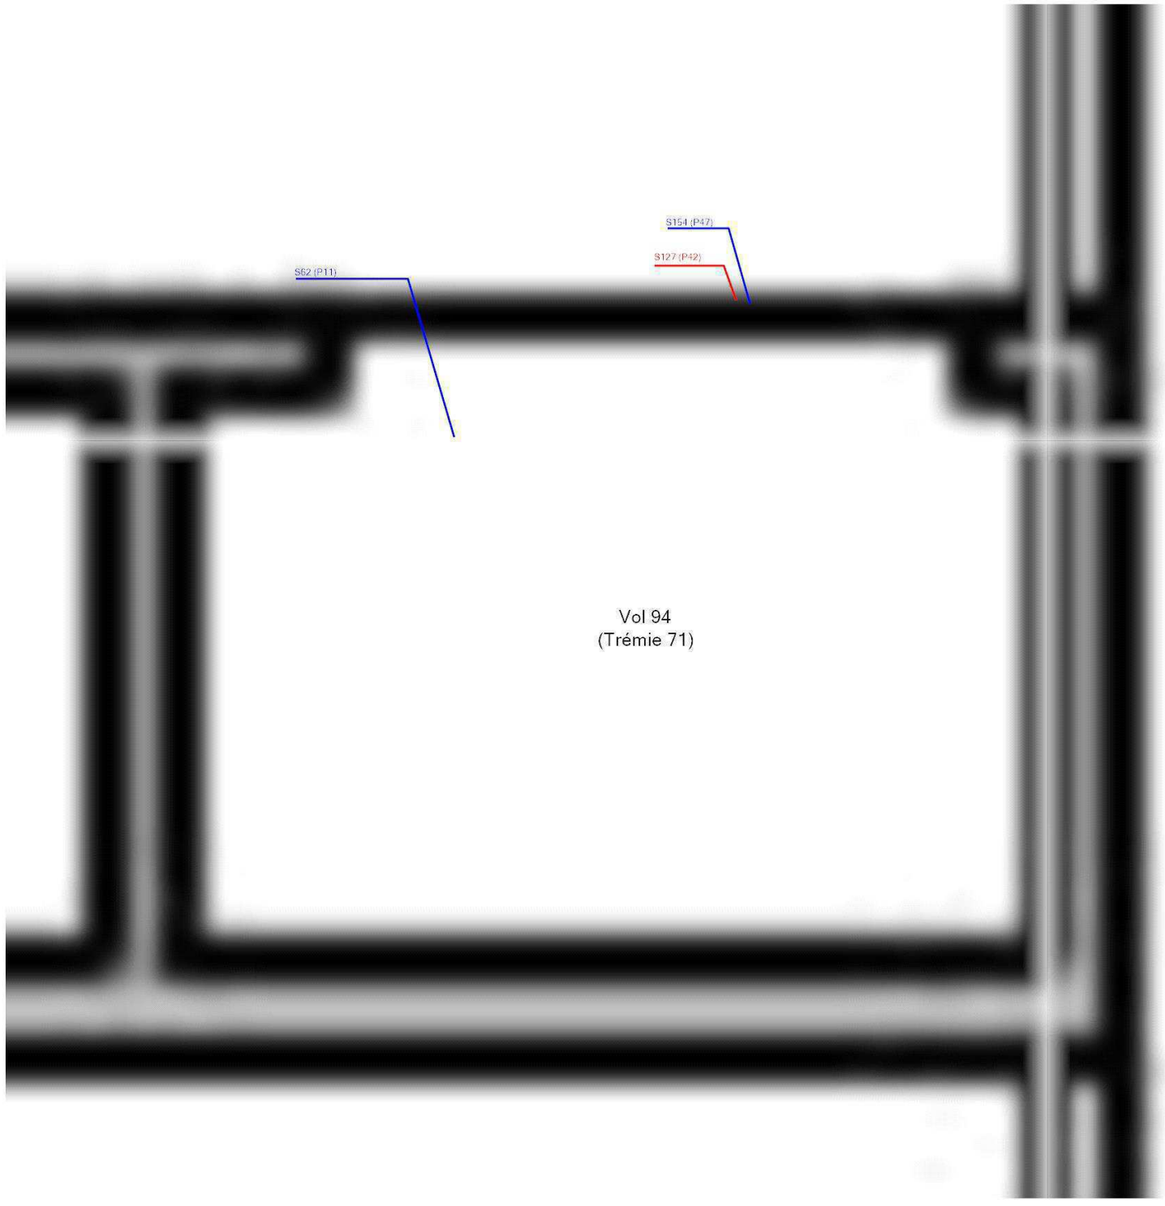

Vol 94
(Trémie 71)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

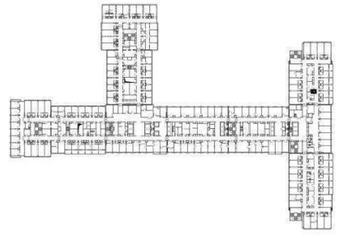

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

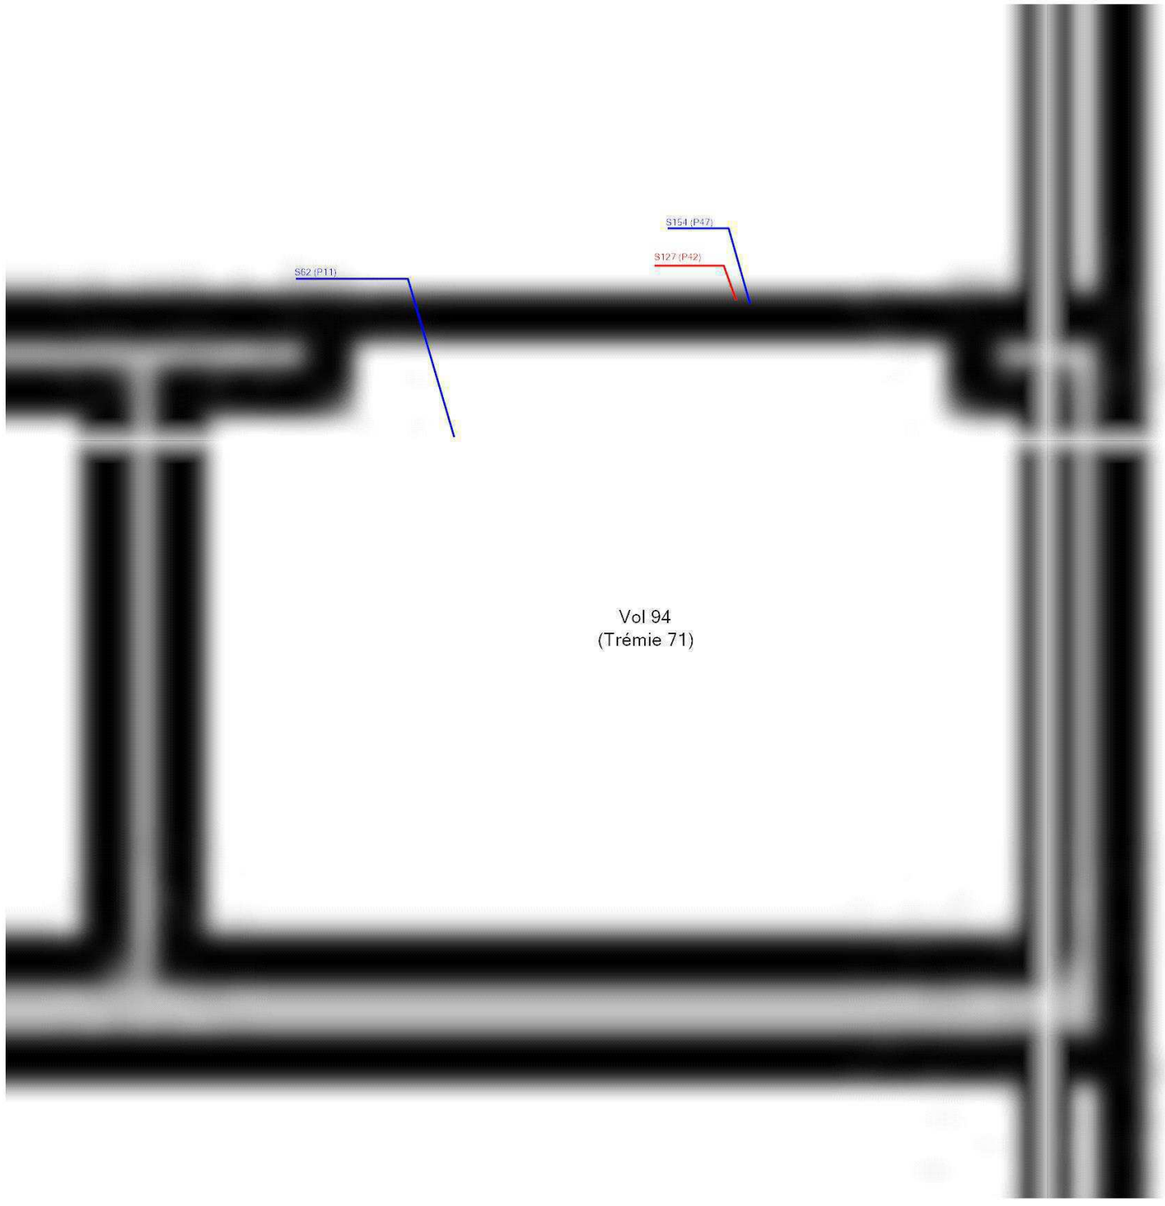

Vol 94
(Trémie 71)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

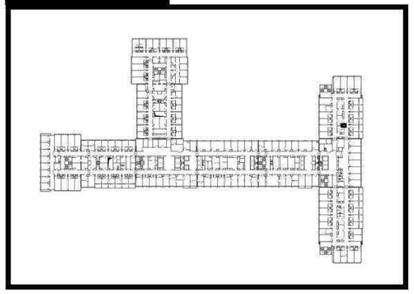

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

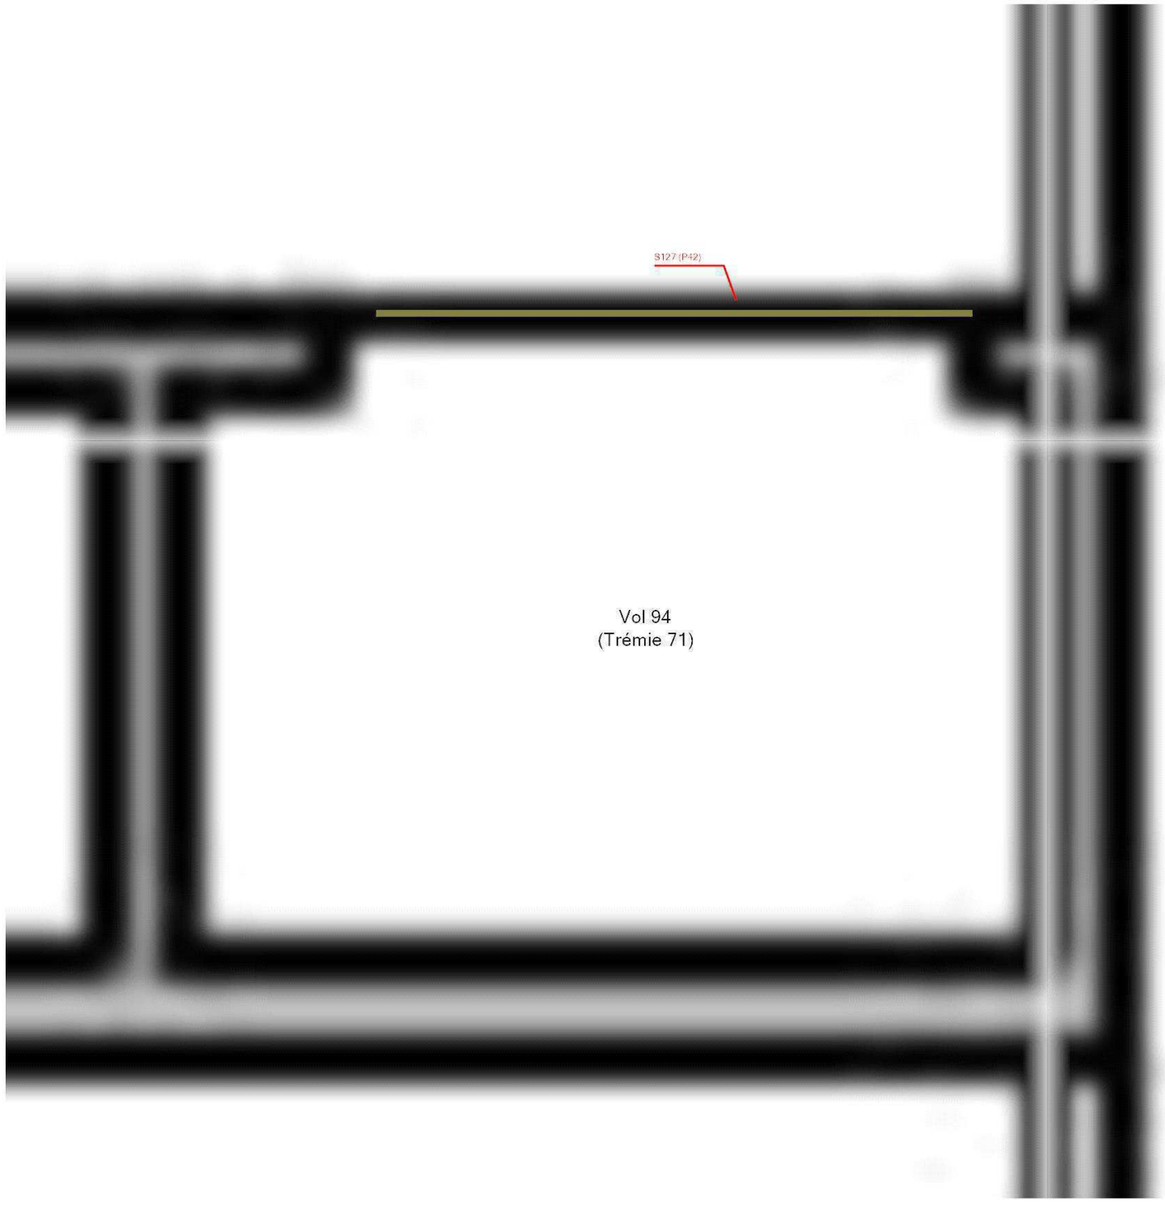


Vol 94
(Trémie 71)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

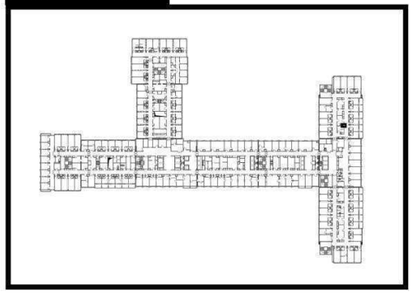

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

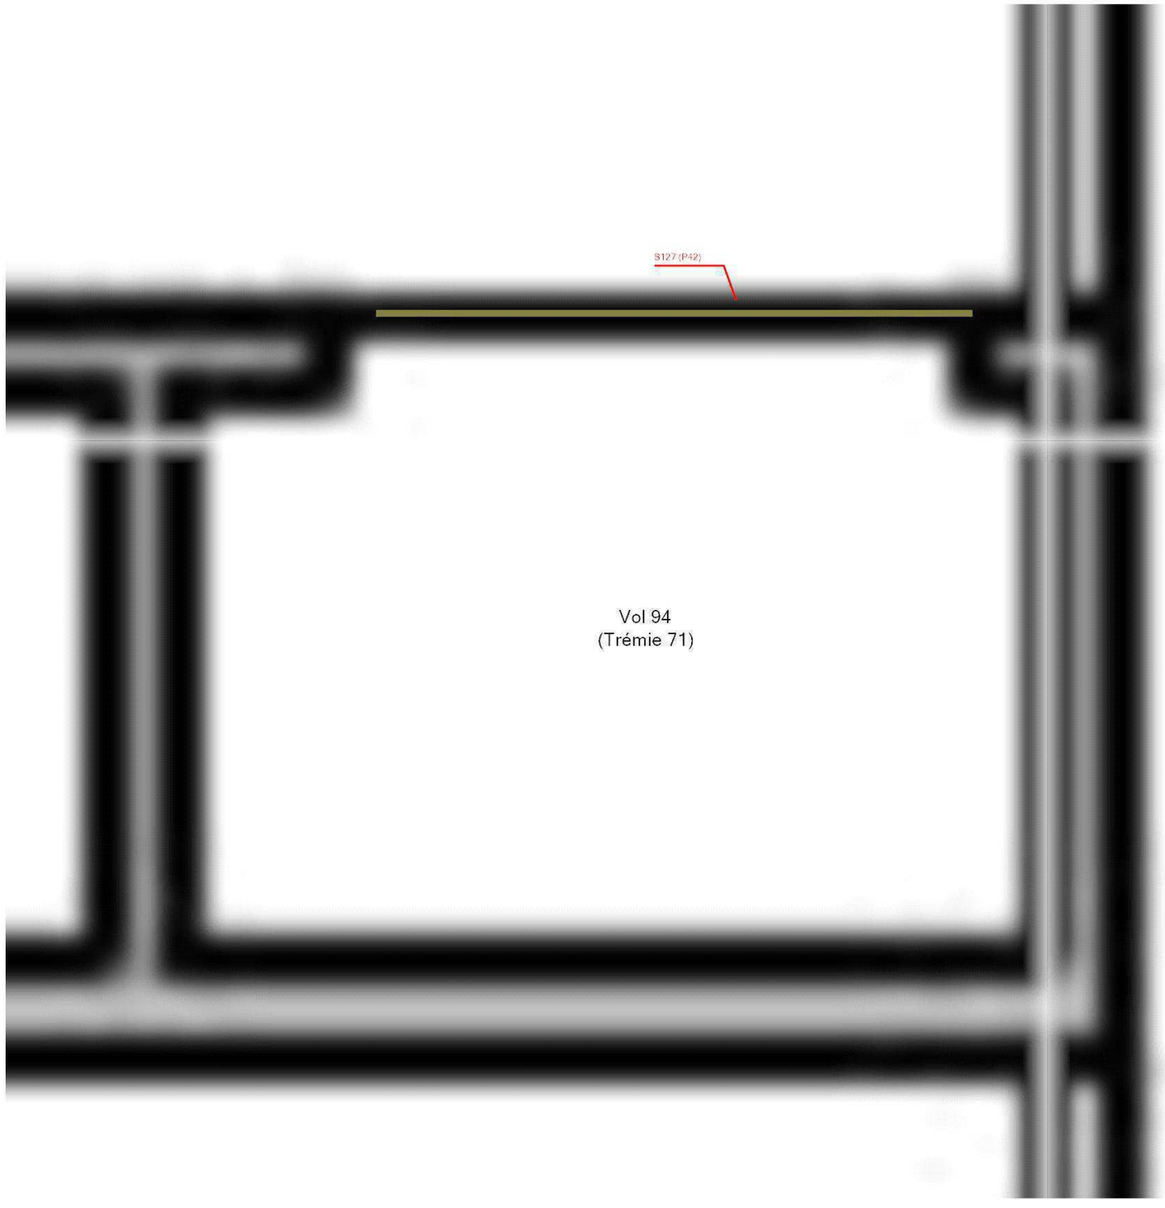


Vol 94
(Trémie 71)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

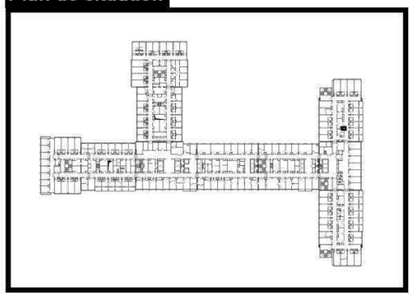

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

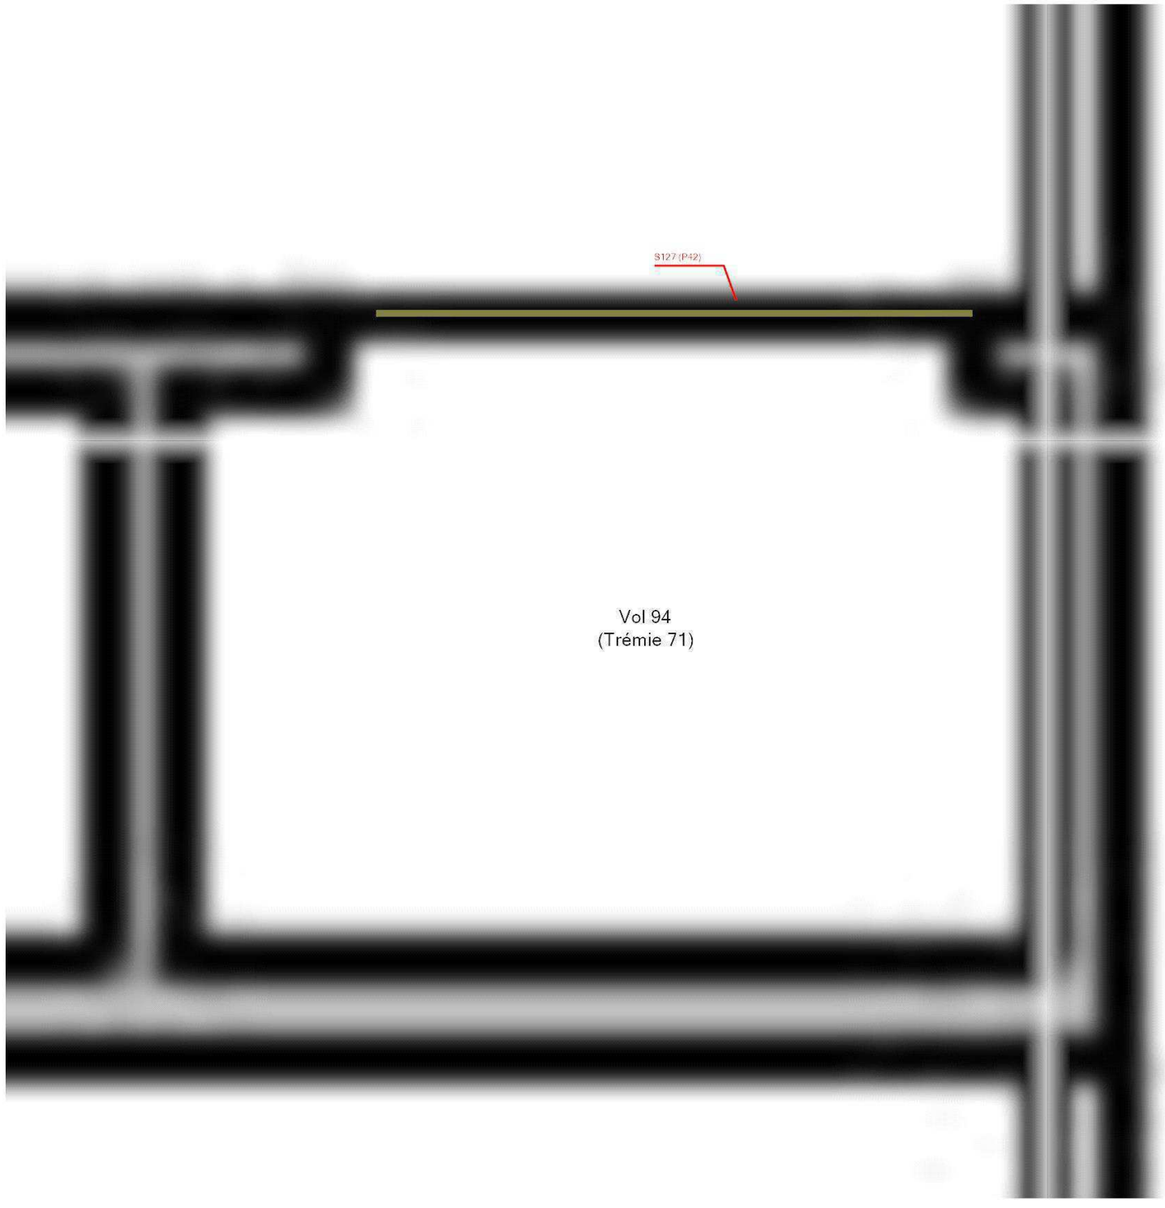


Vol 94
(Trémie 71)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

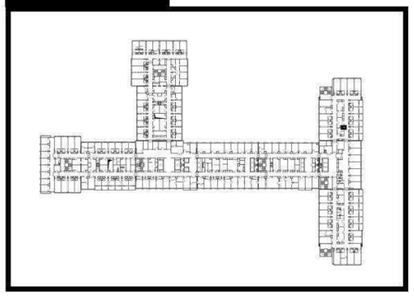

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

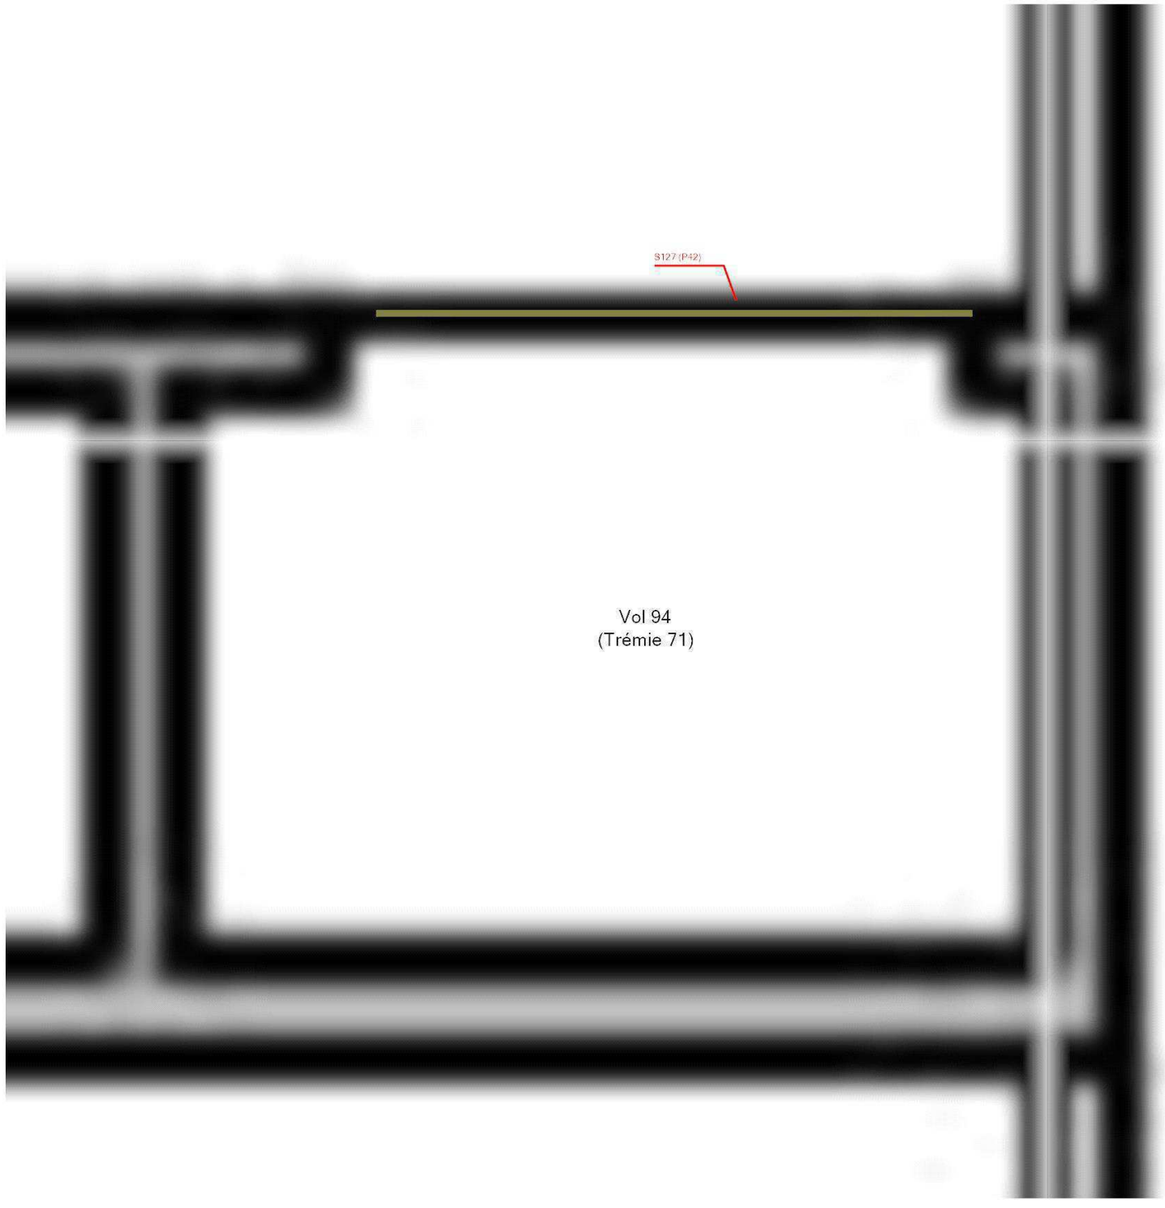


Vol 94
(Trémie 71)

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation


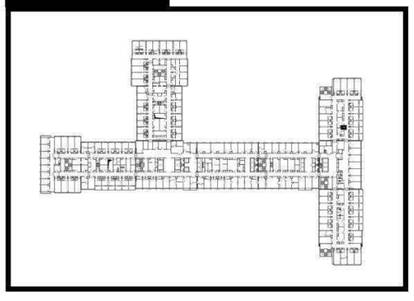


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

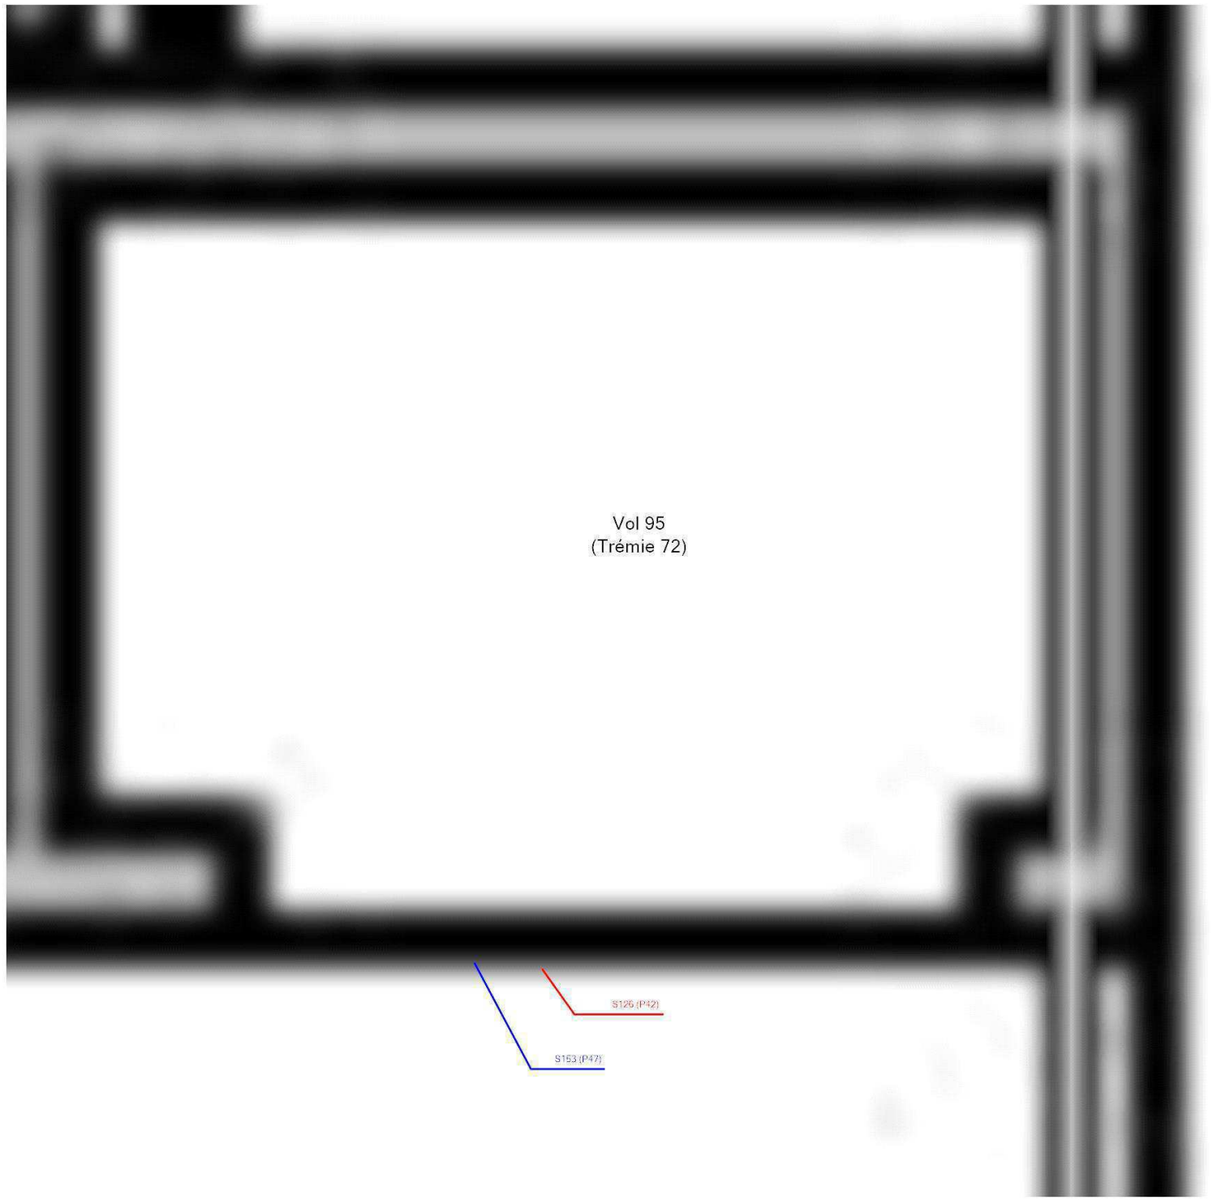

Légende	
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

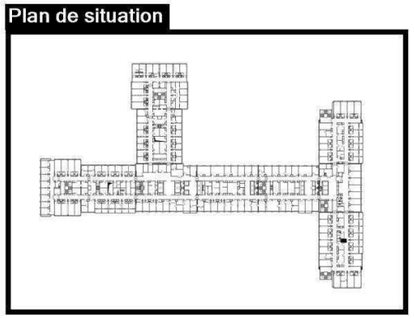

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

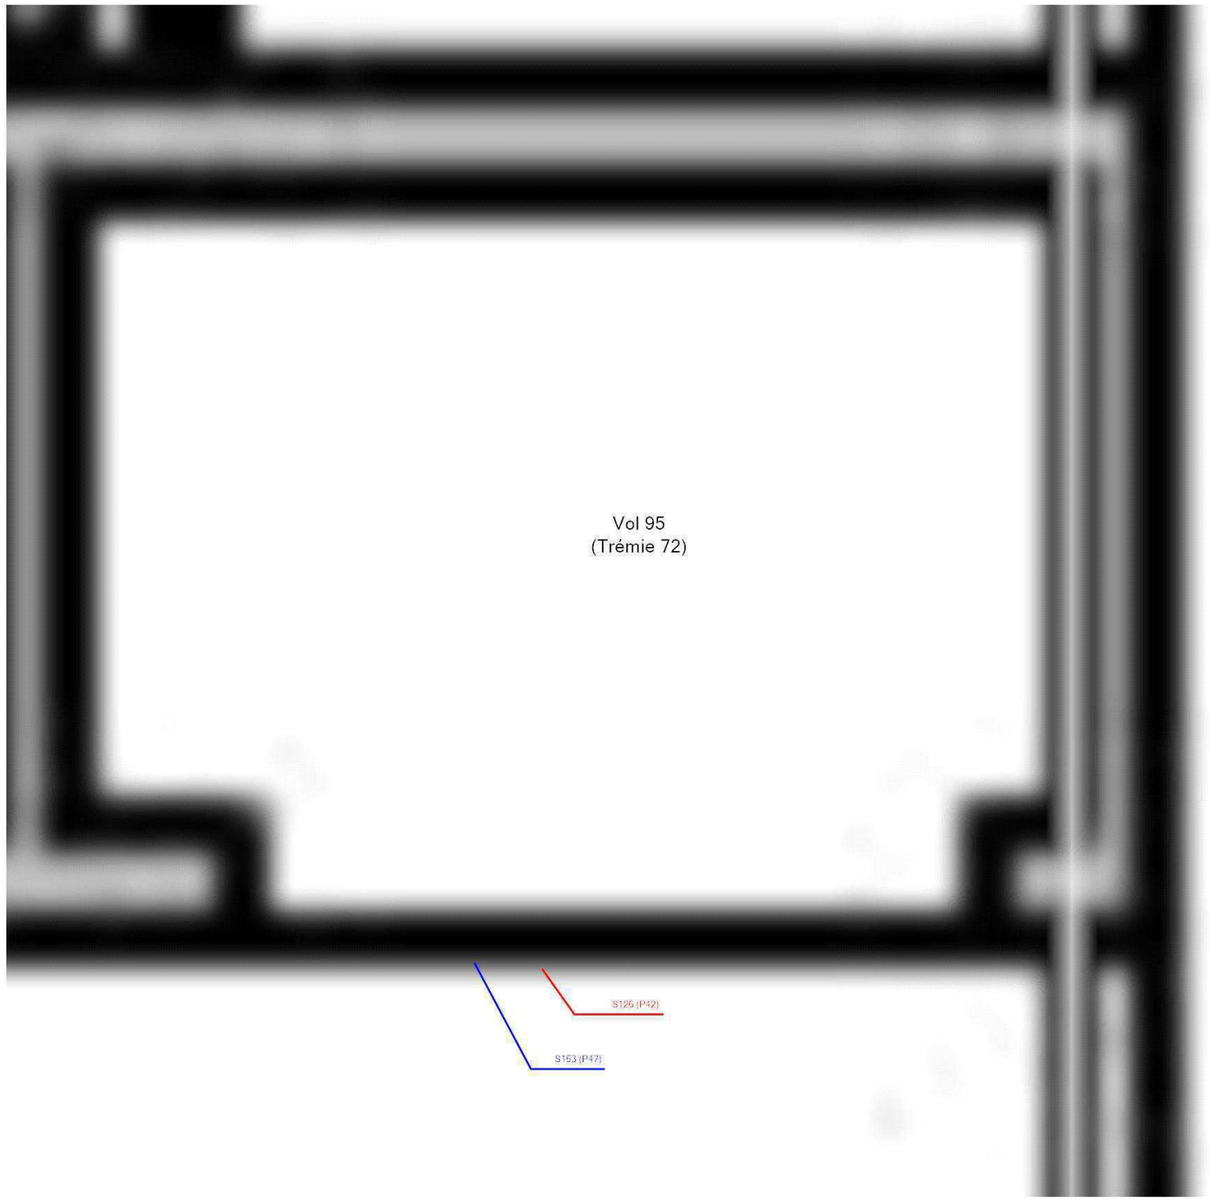

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

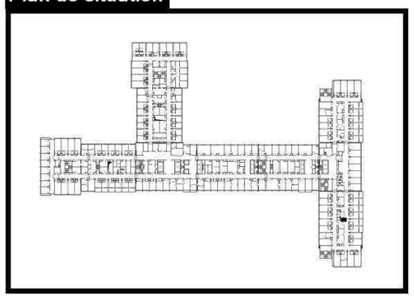

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

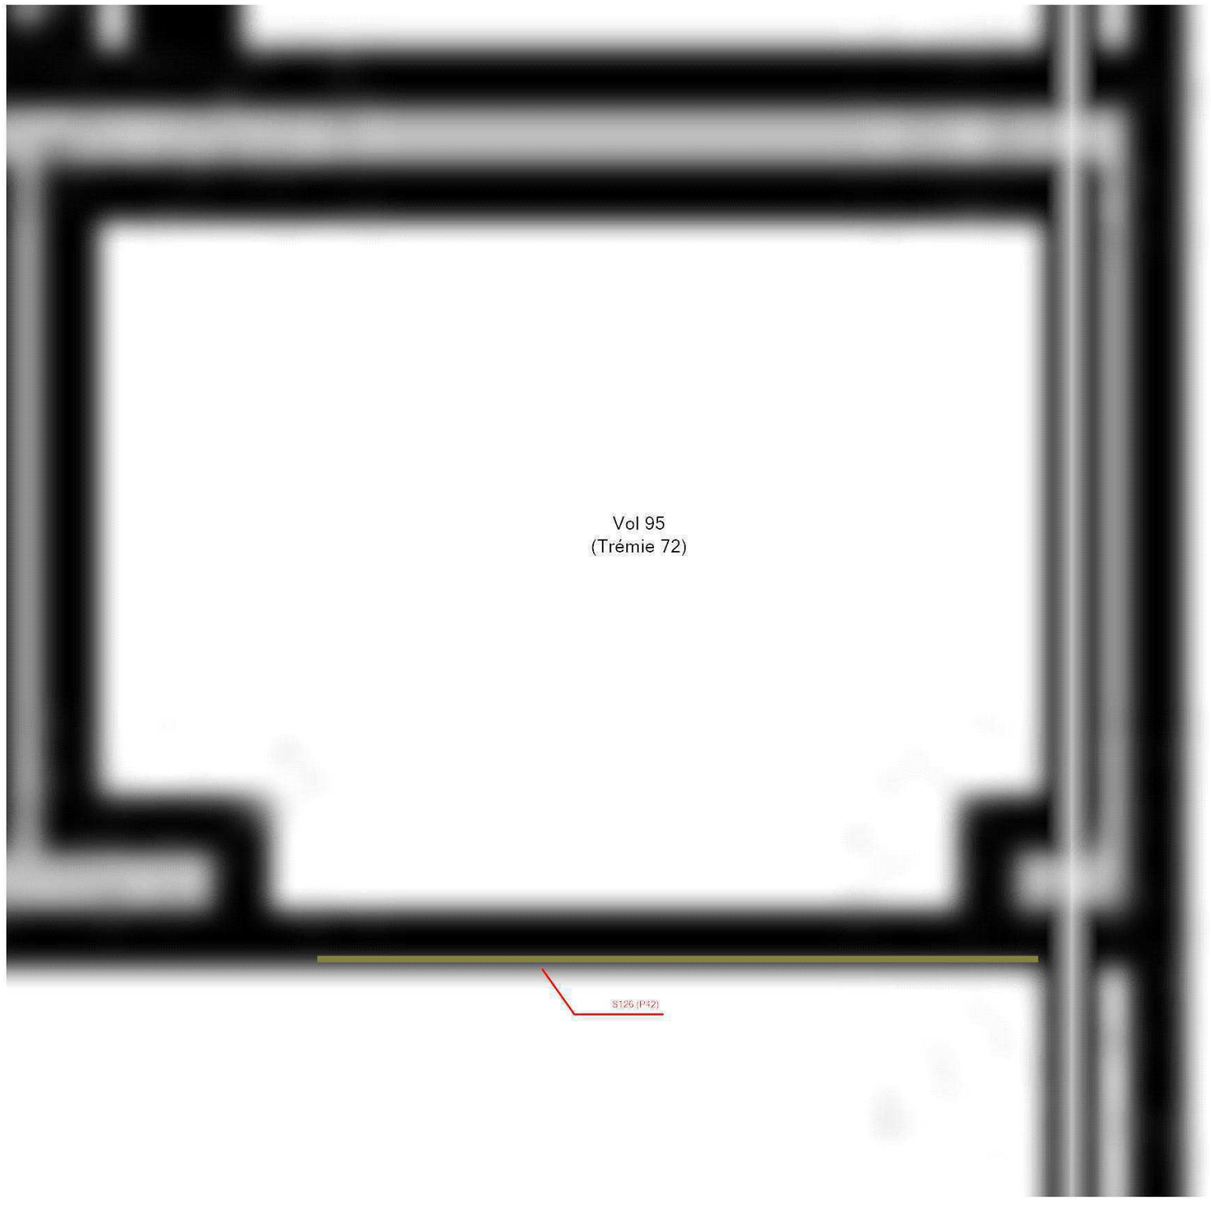

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

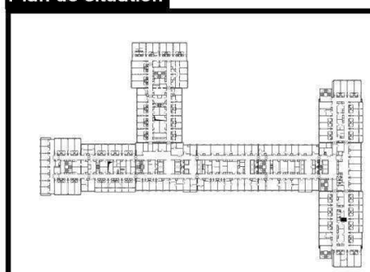

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

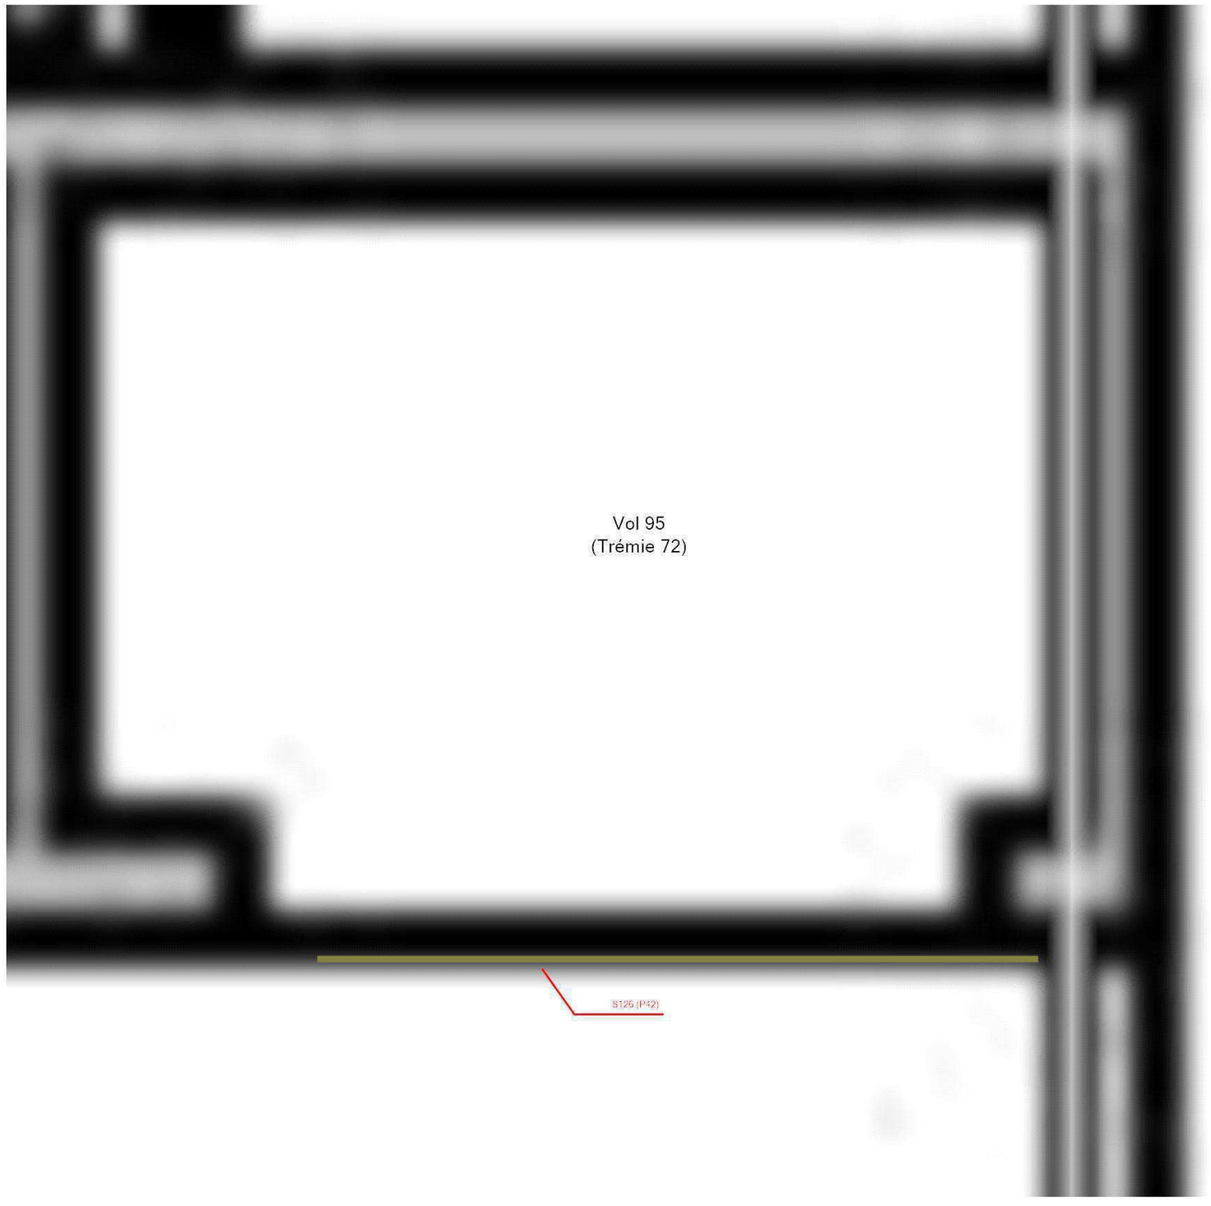

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

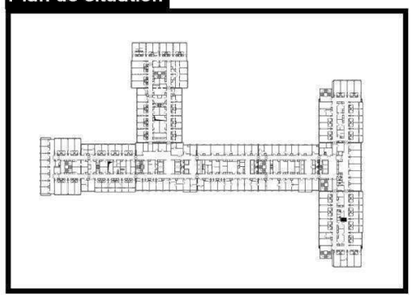

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

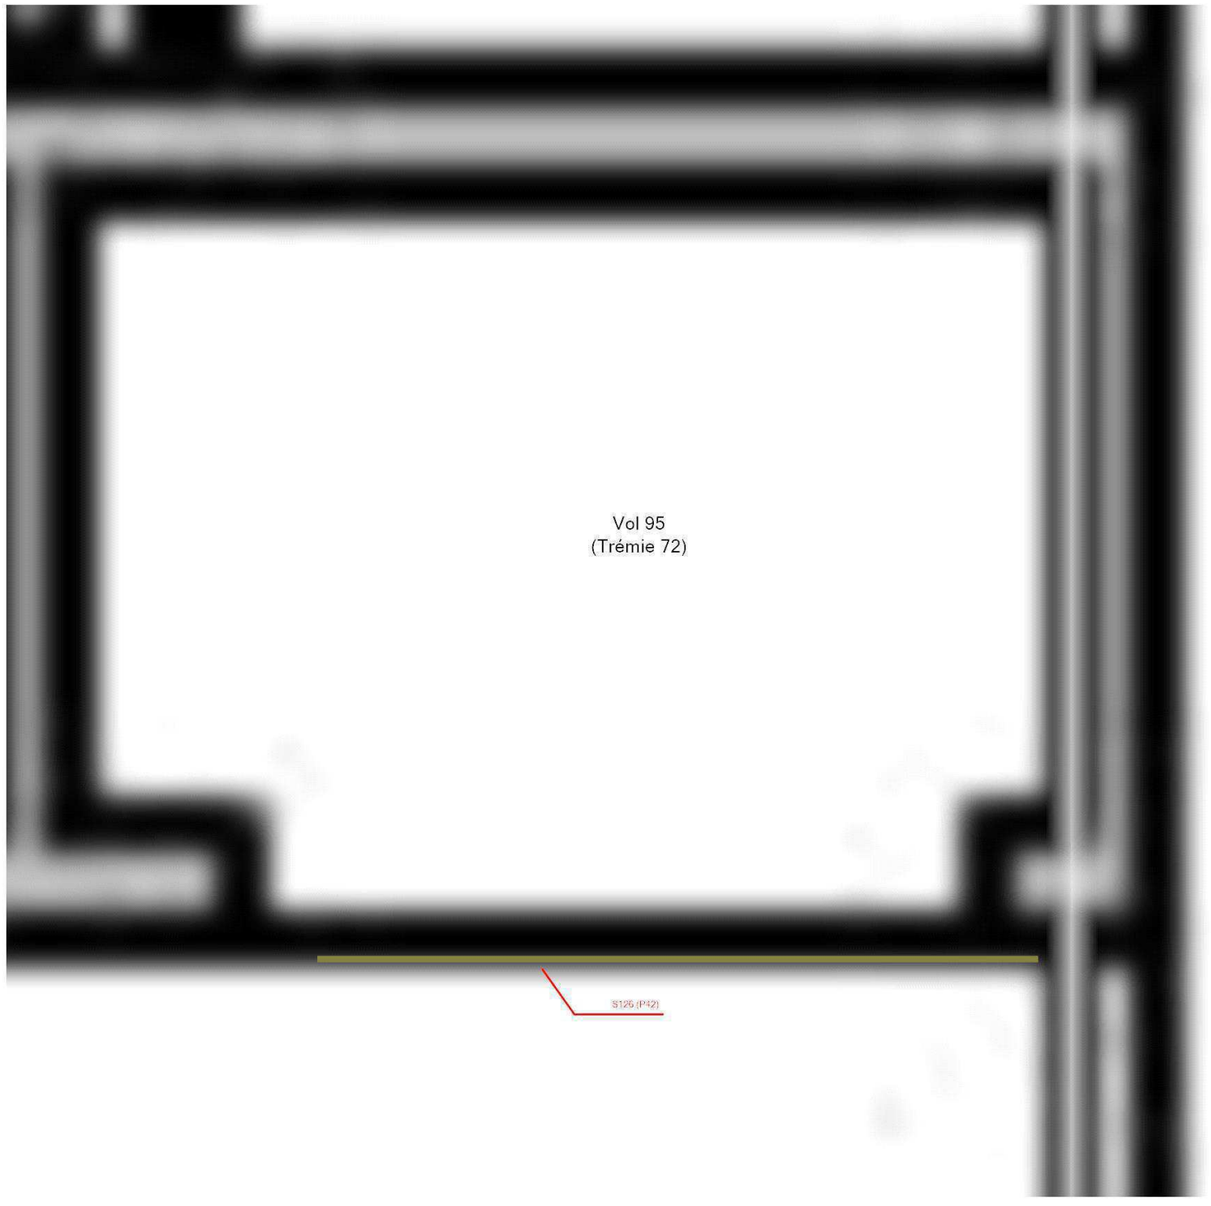

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

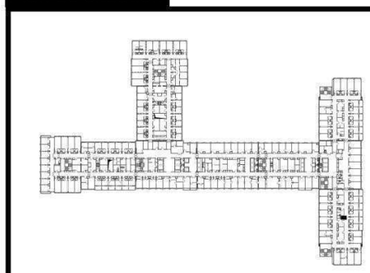

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

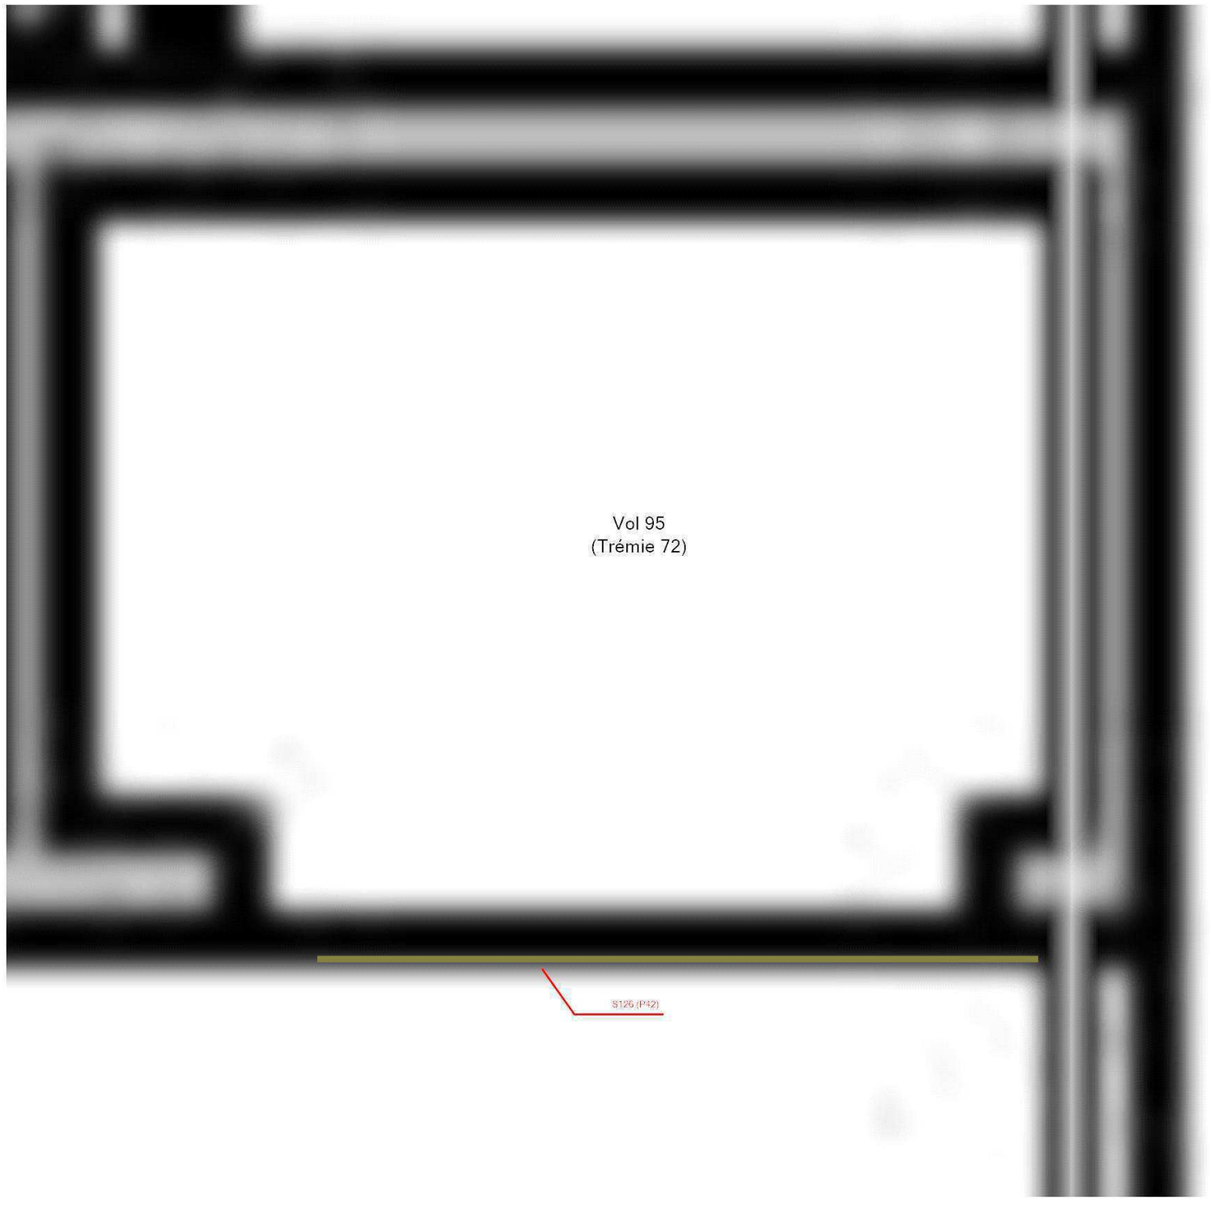

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

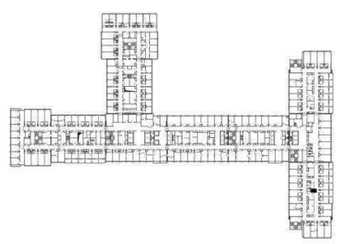

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

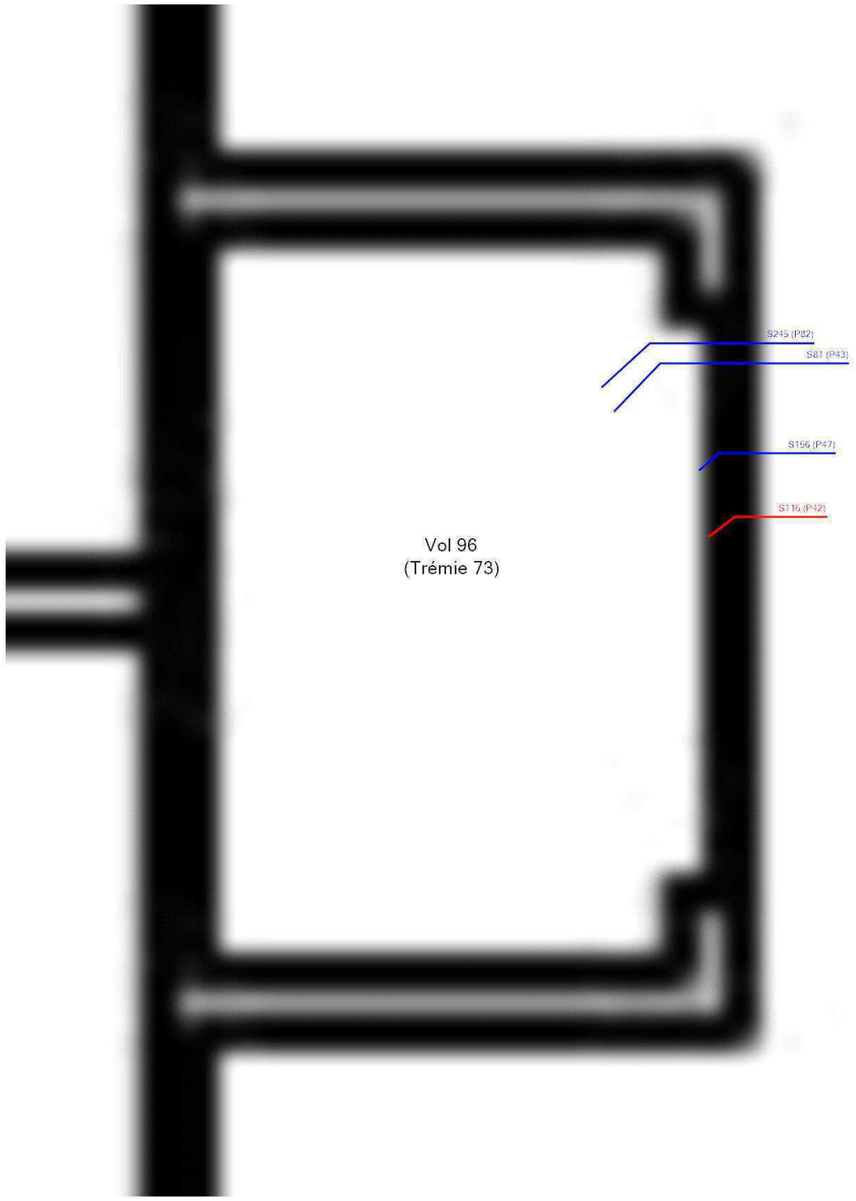

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

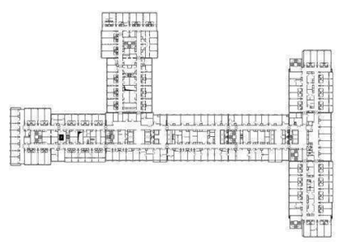

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

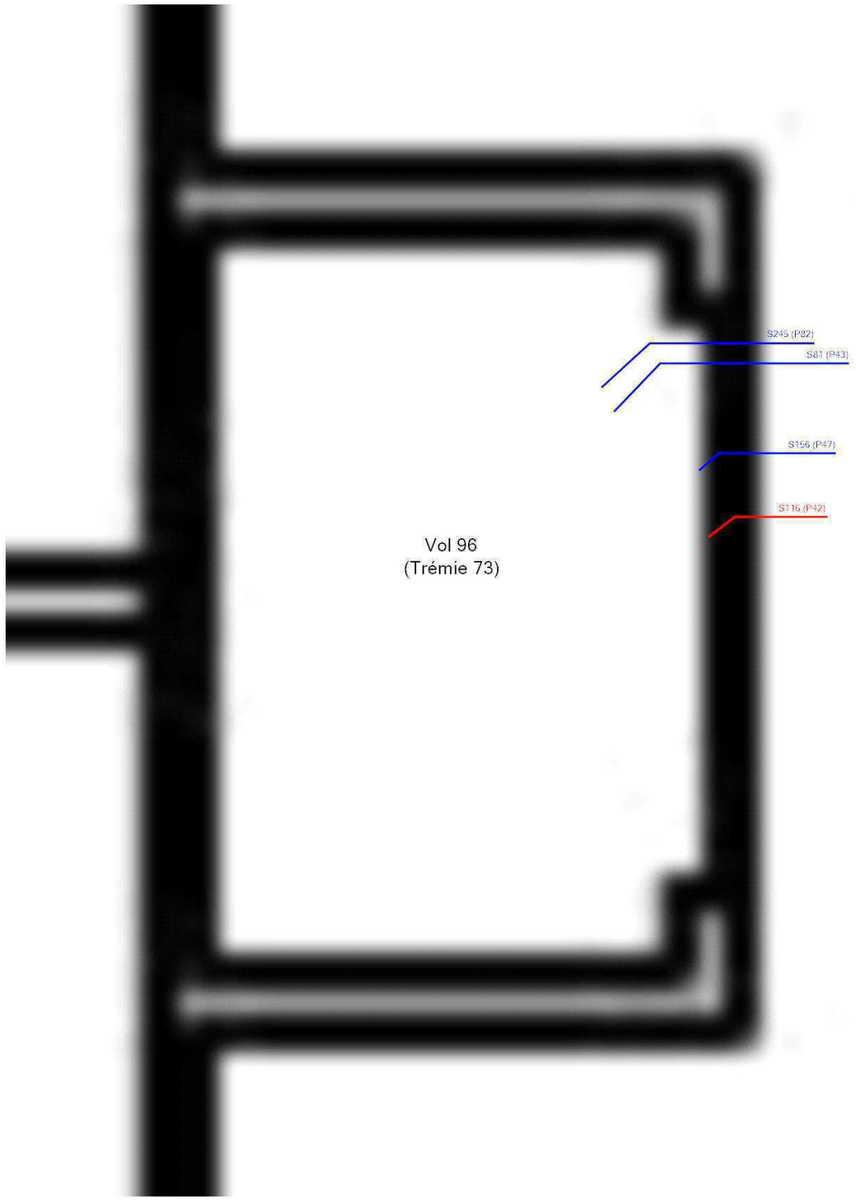

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

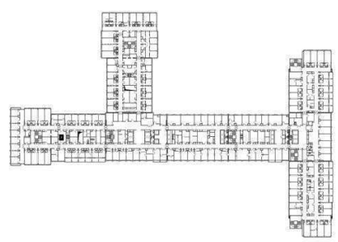

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

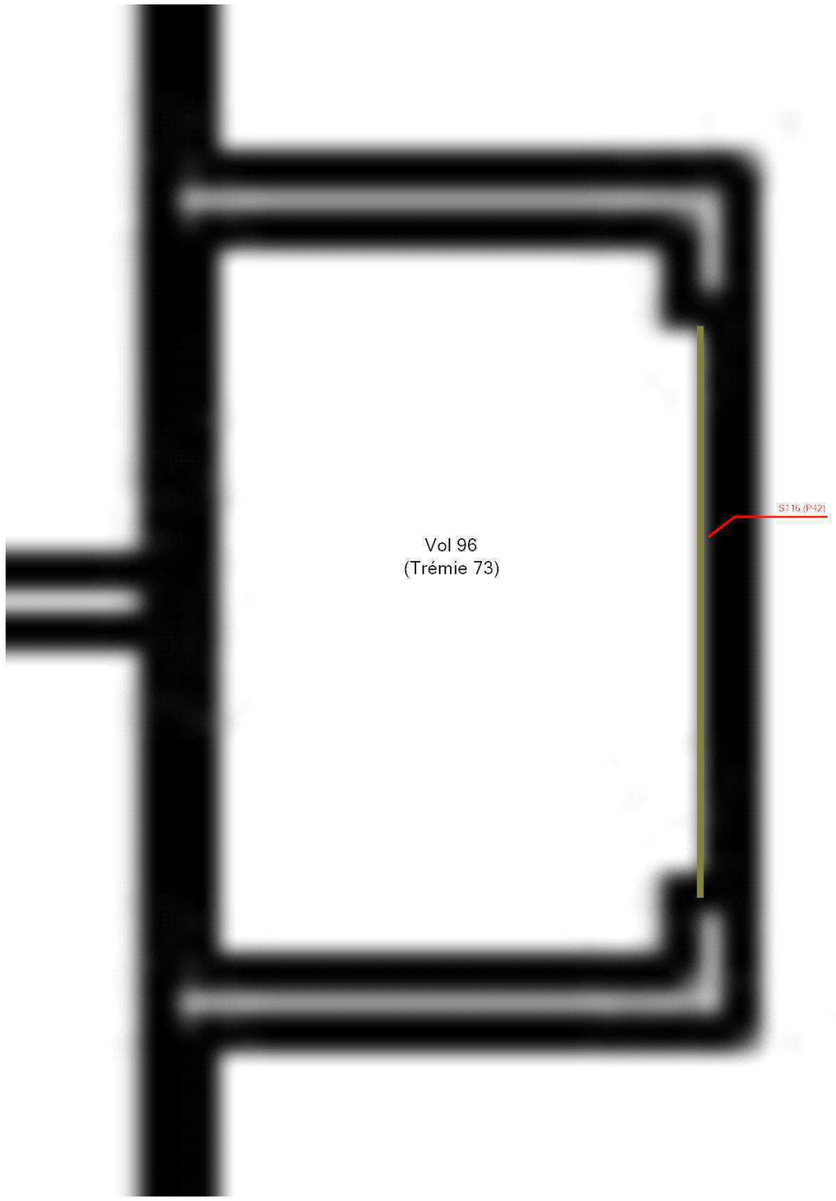

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

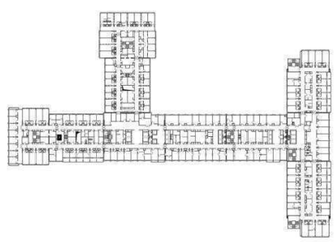

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

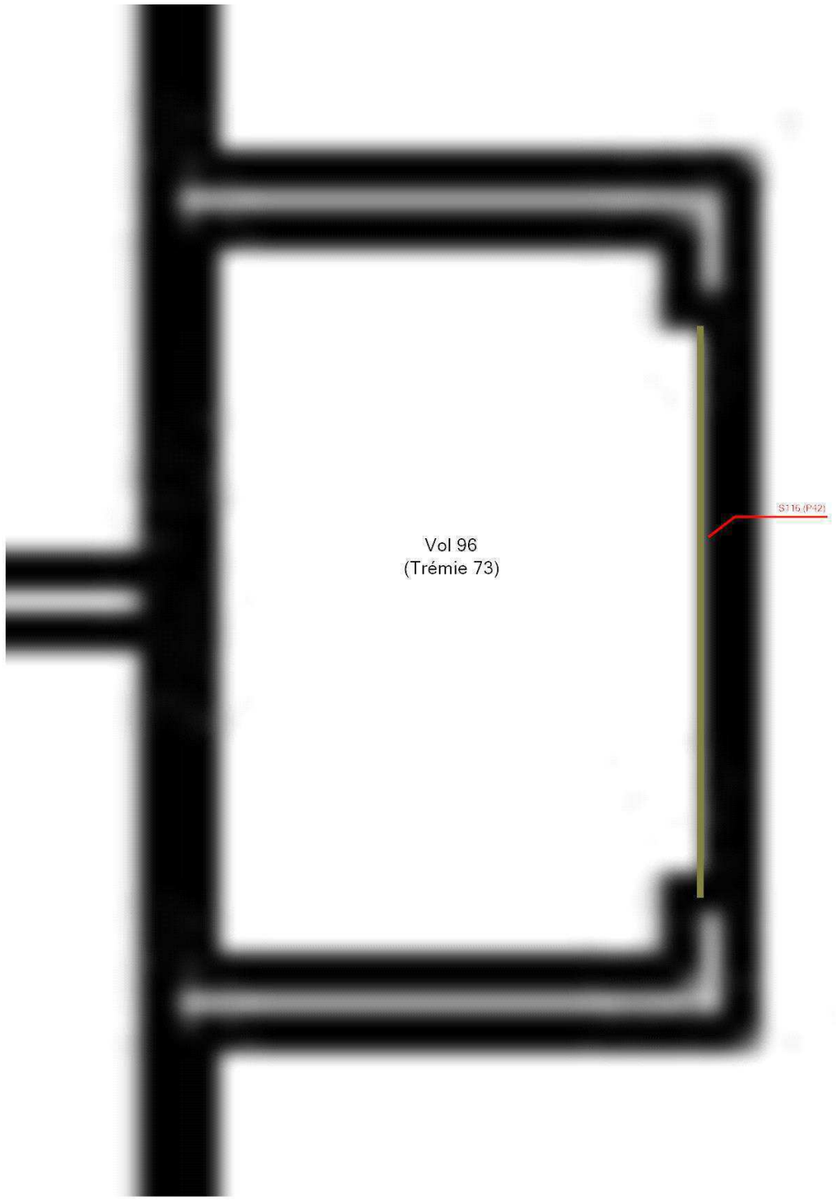

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

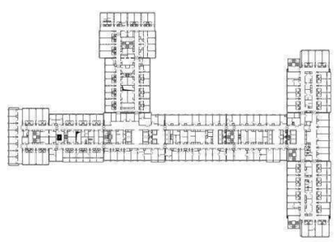

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

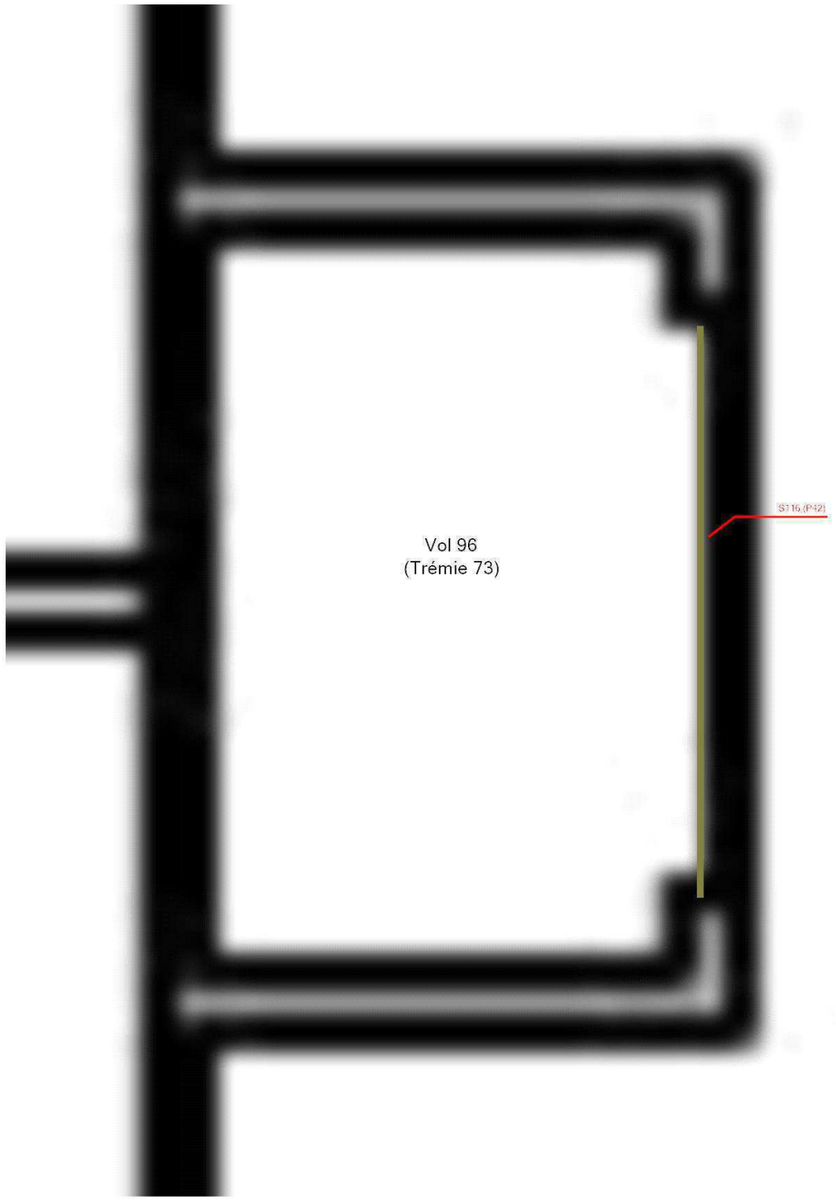

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

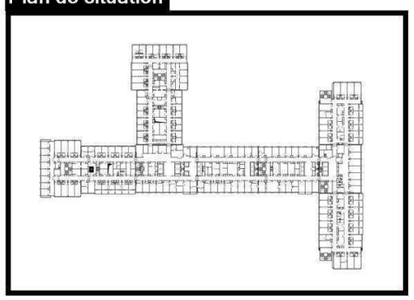

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

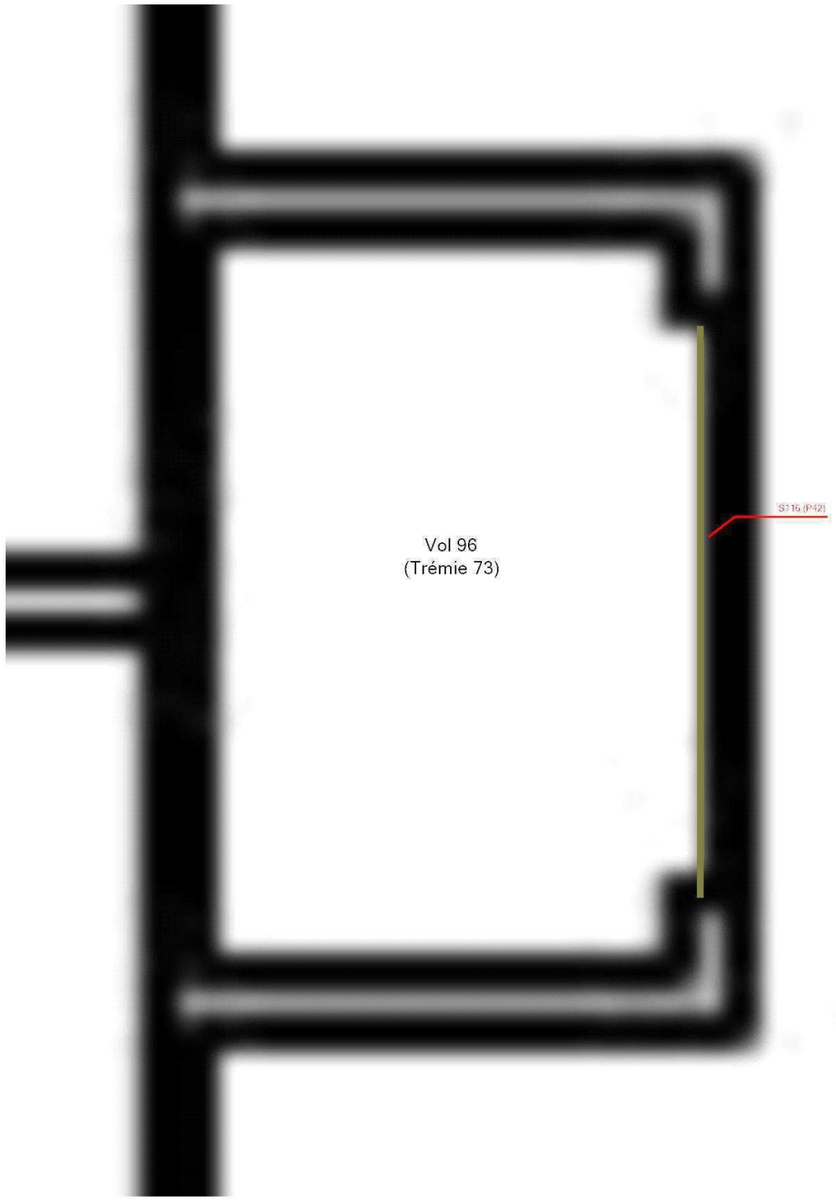

Légende

	P42 : Joint

Plan de situation

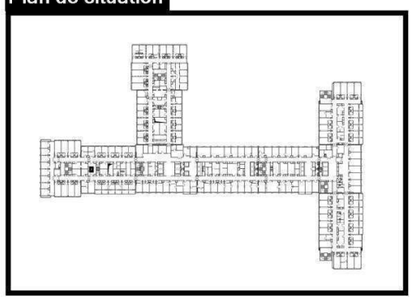

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2



Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

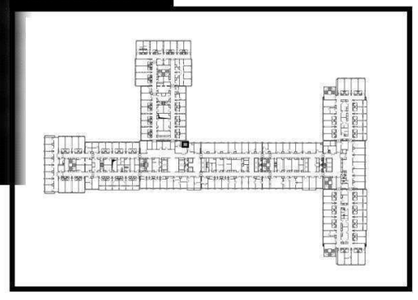

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2



Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

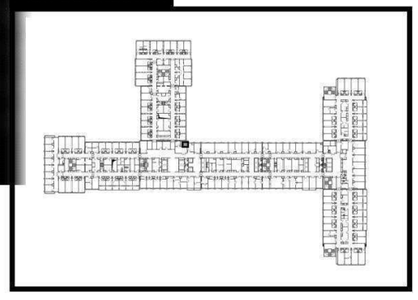

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

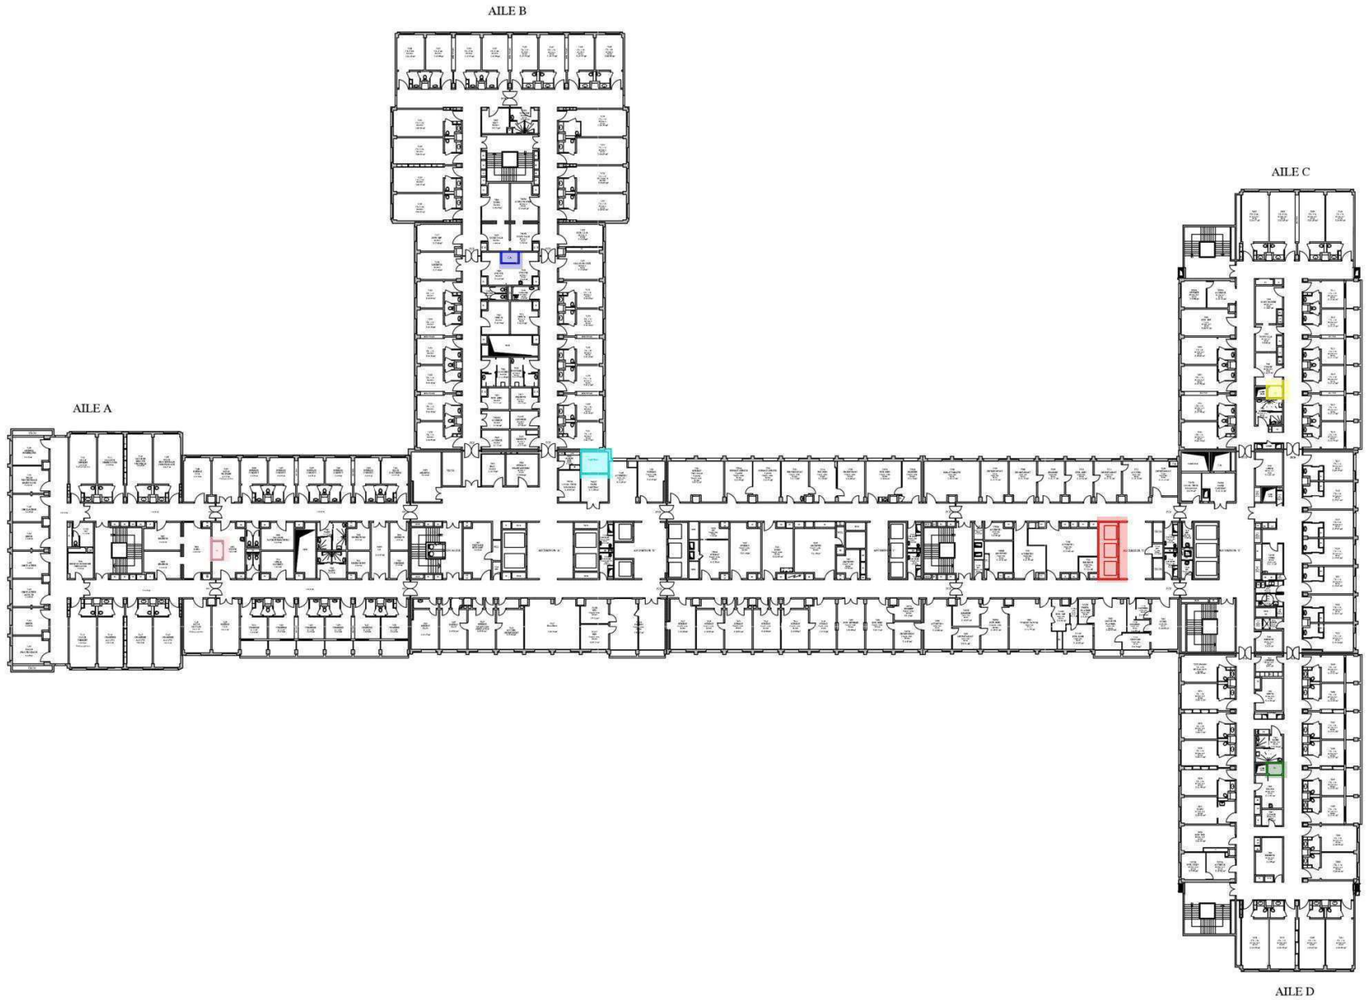


Légende

	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

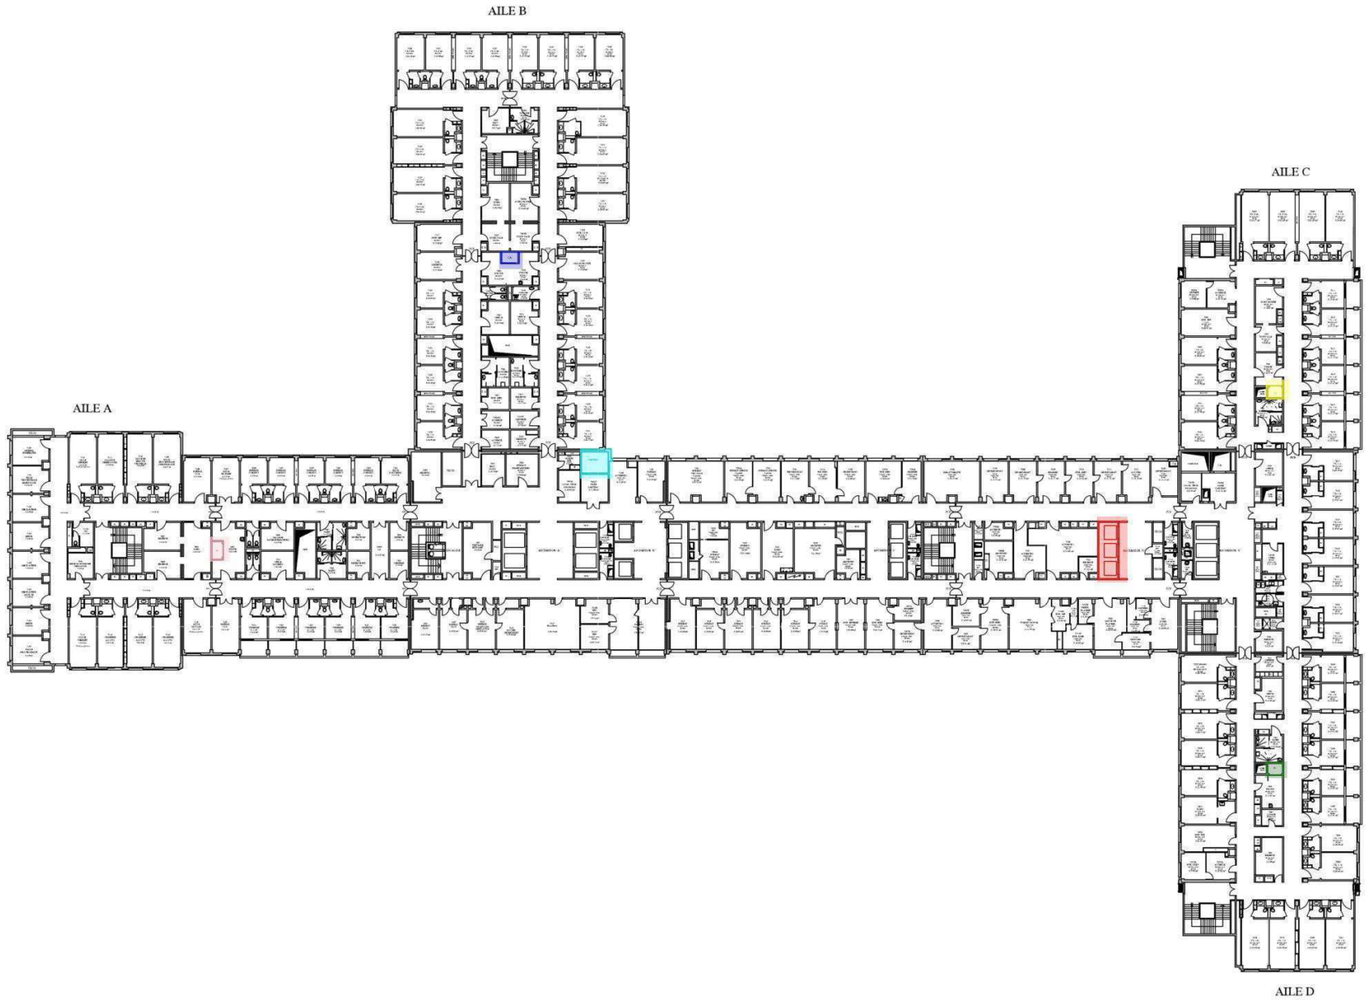


Légende

	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

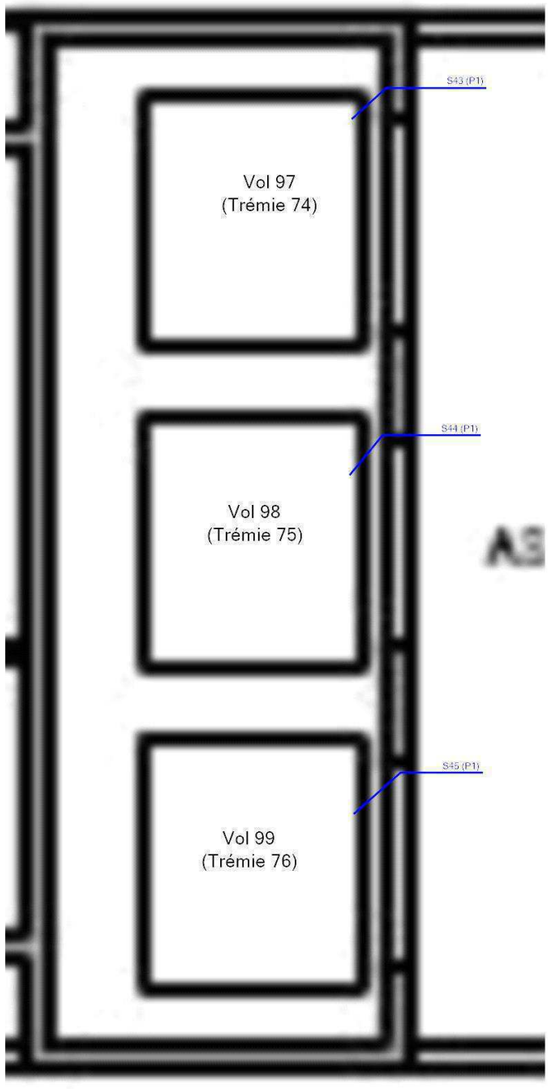

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

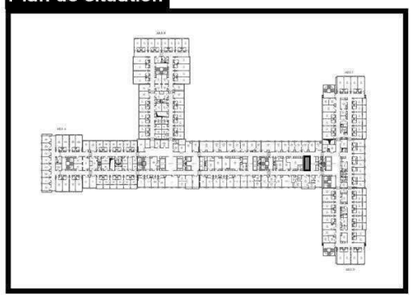

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

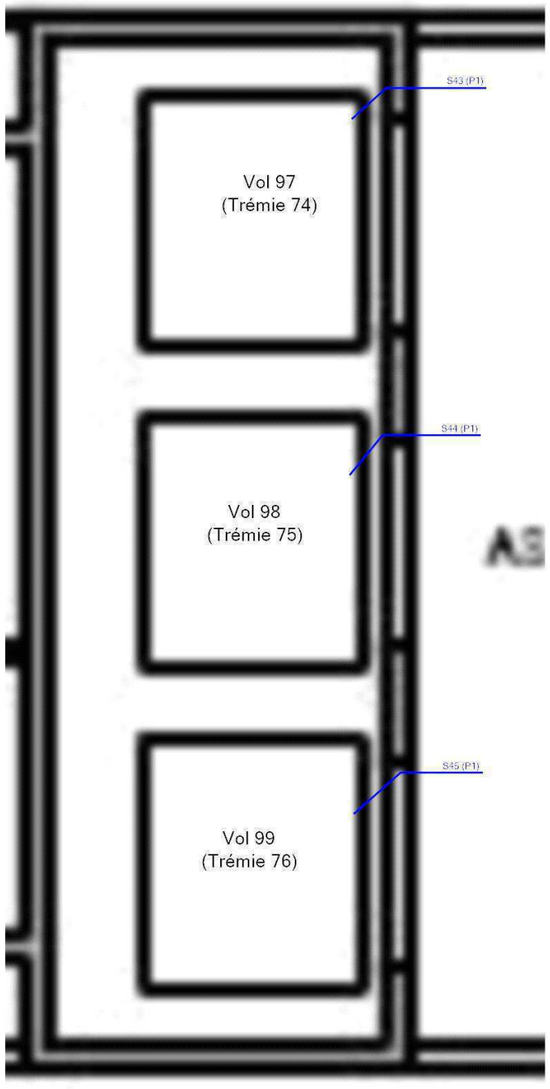

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

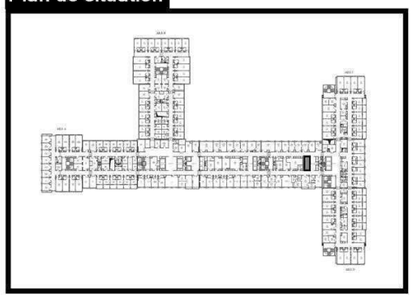

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2



Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

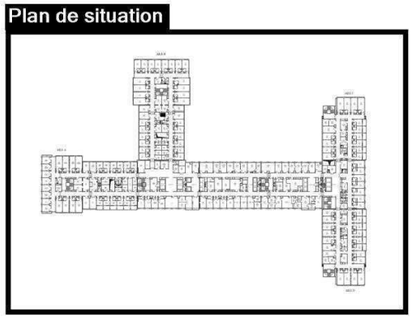

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

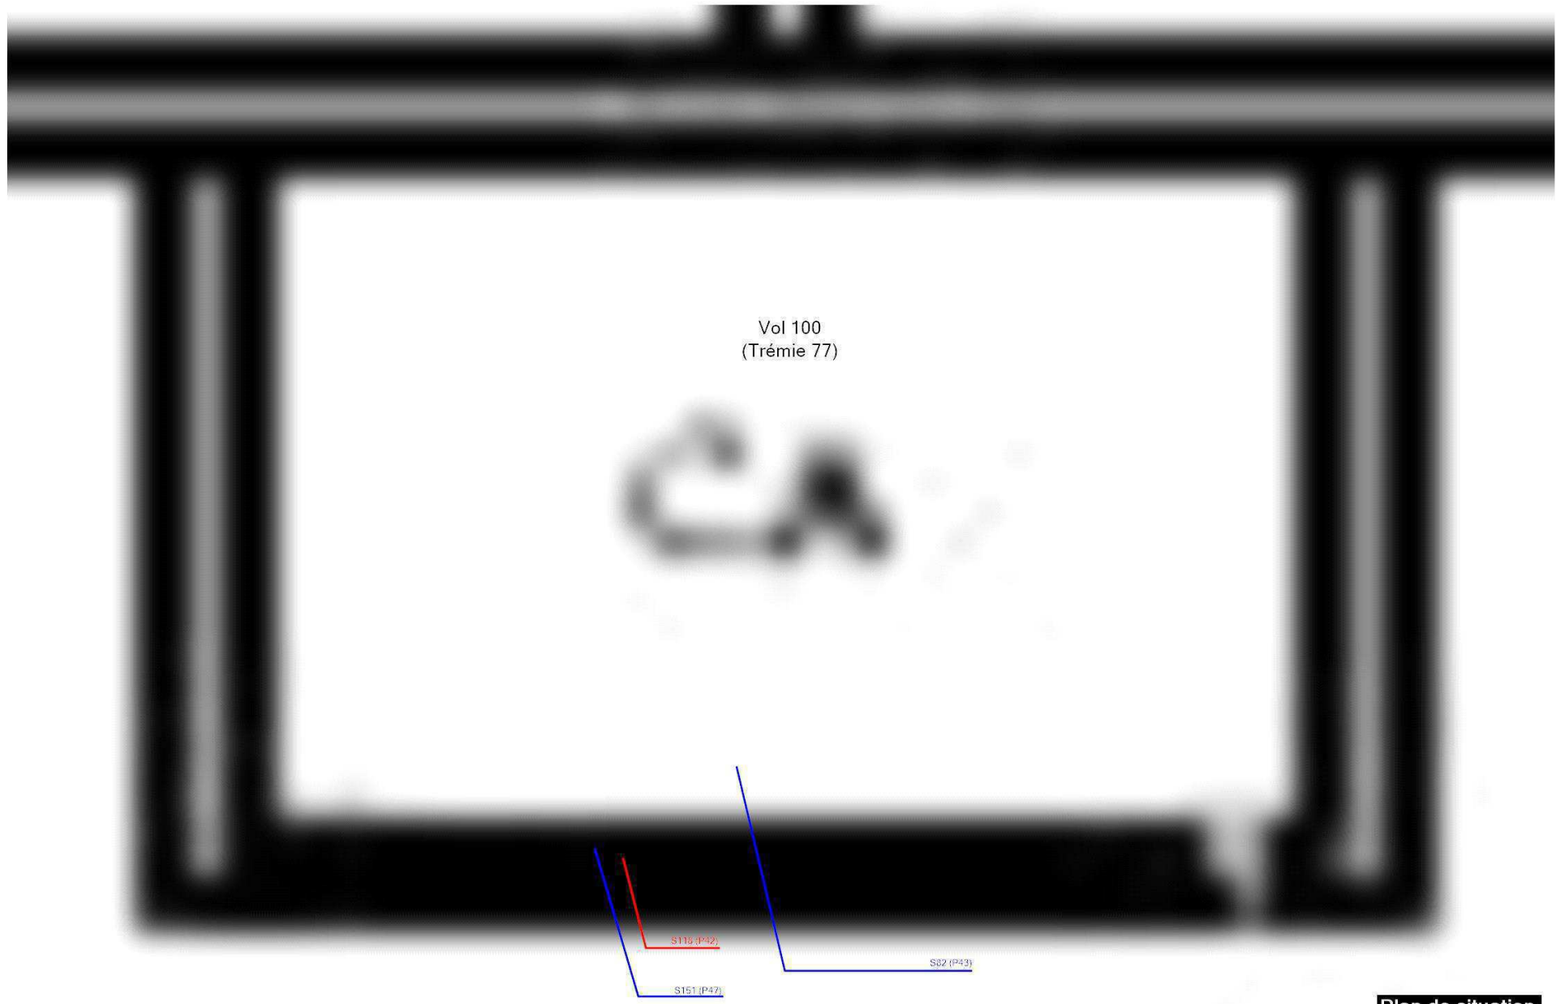

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

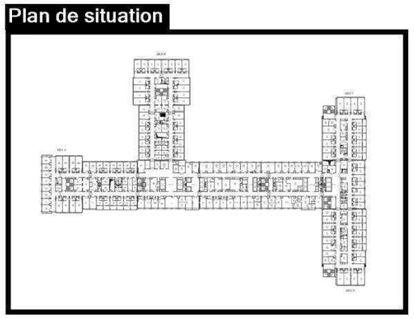

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

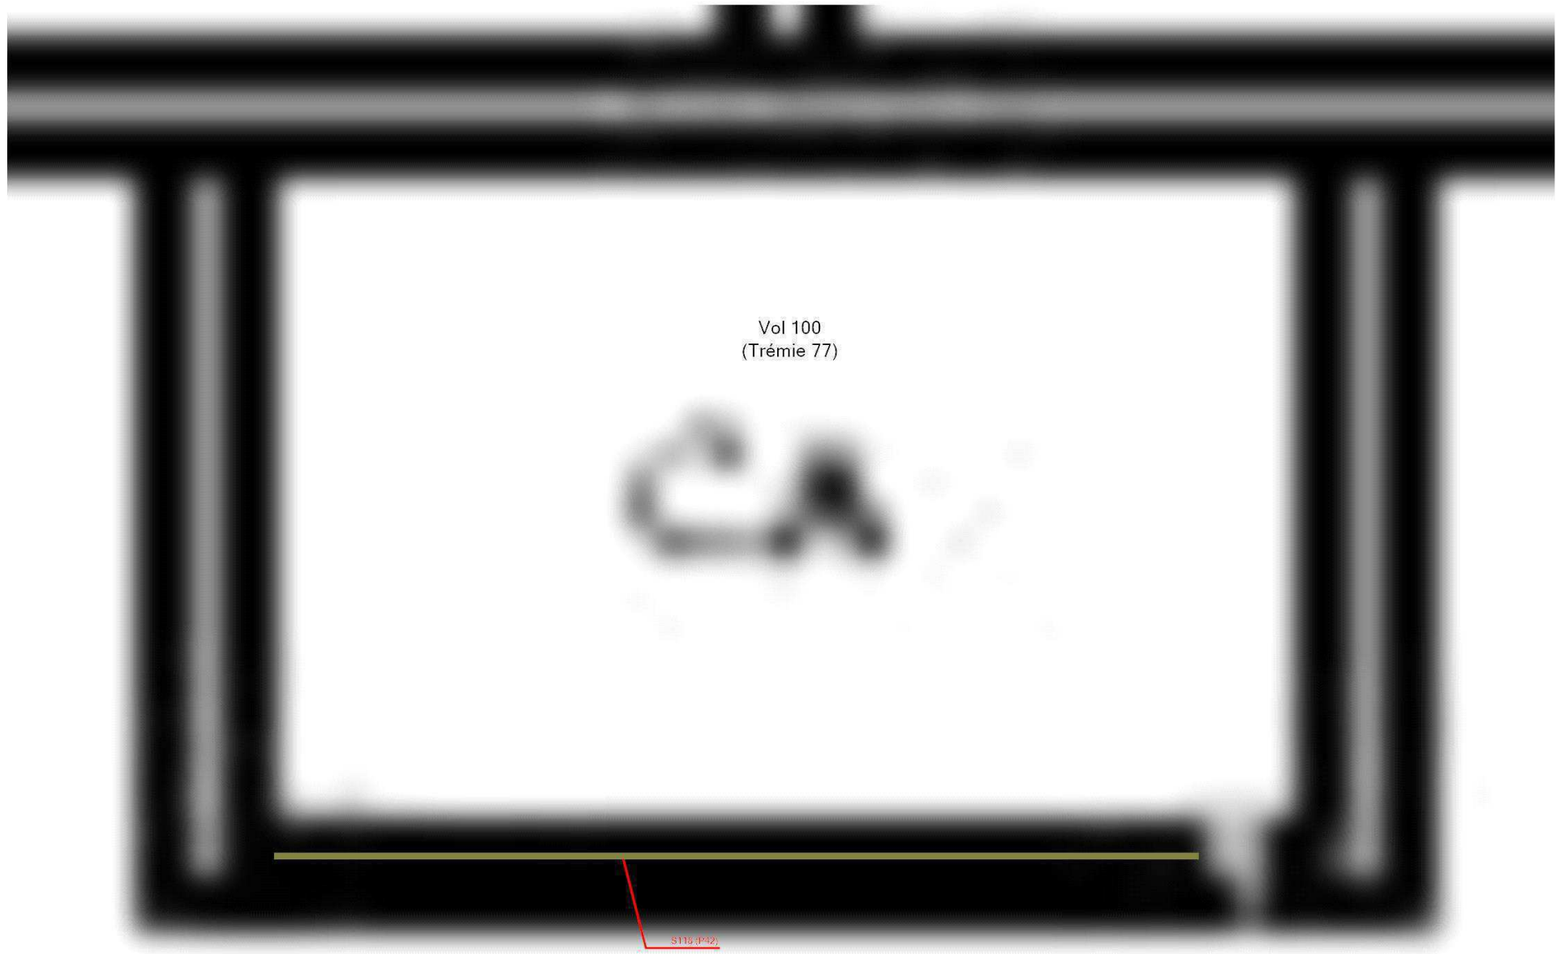

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

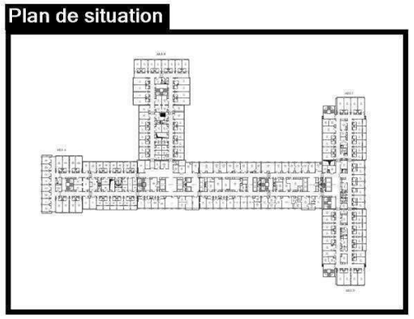


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

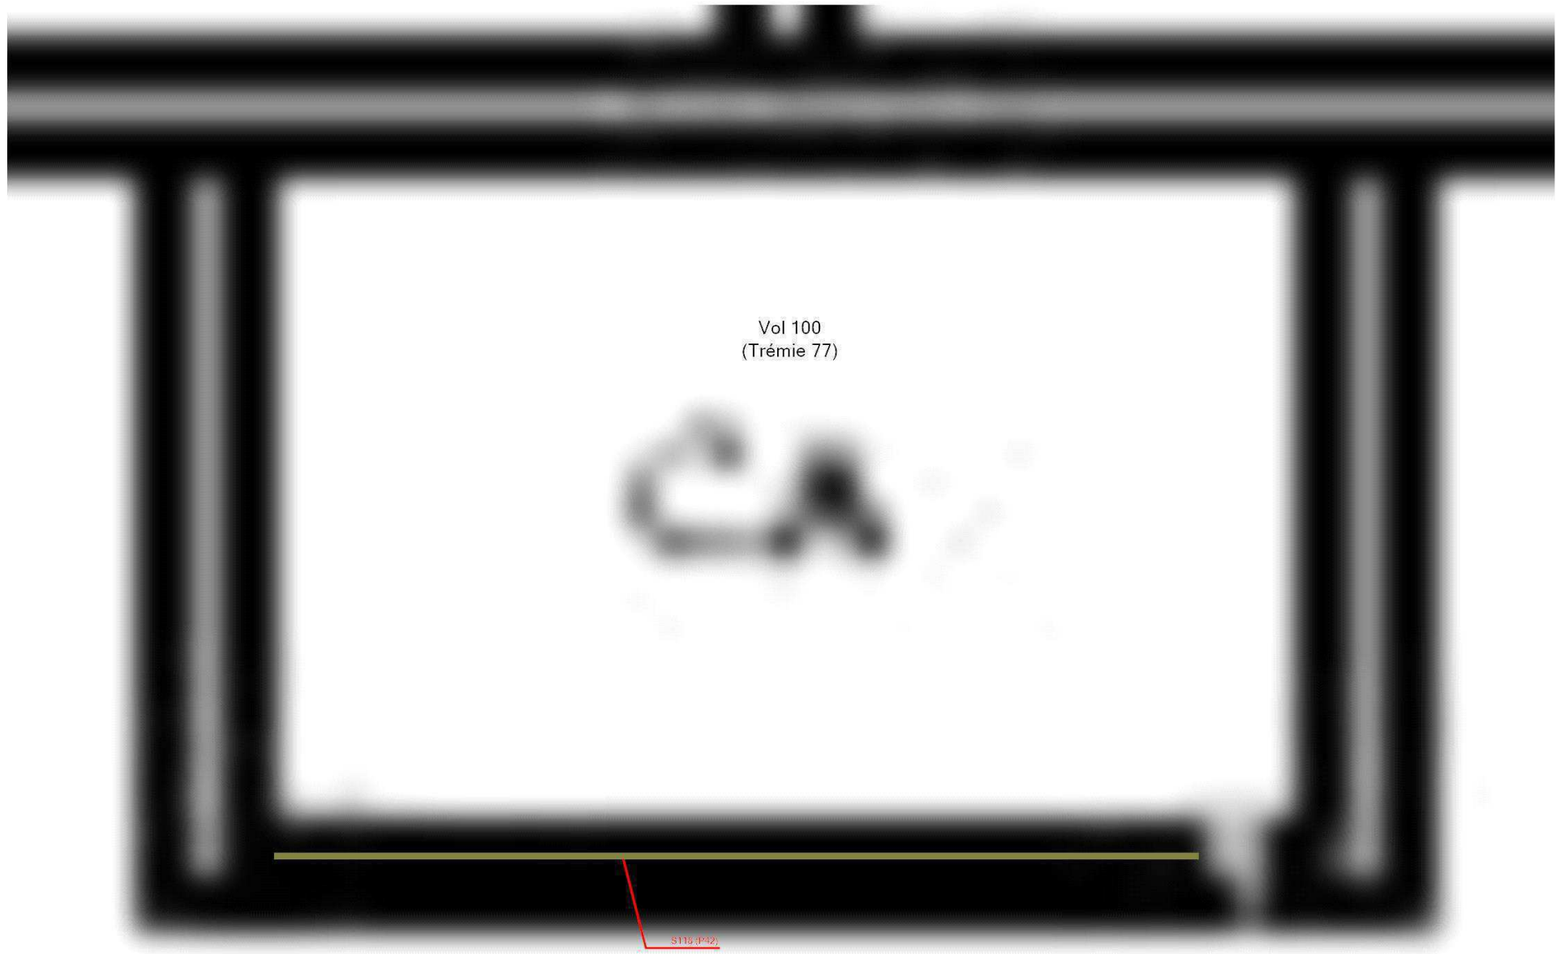

Plan de situation

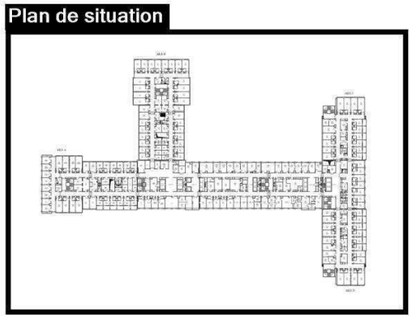


Légende	
	P42 : Joint

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

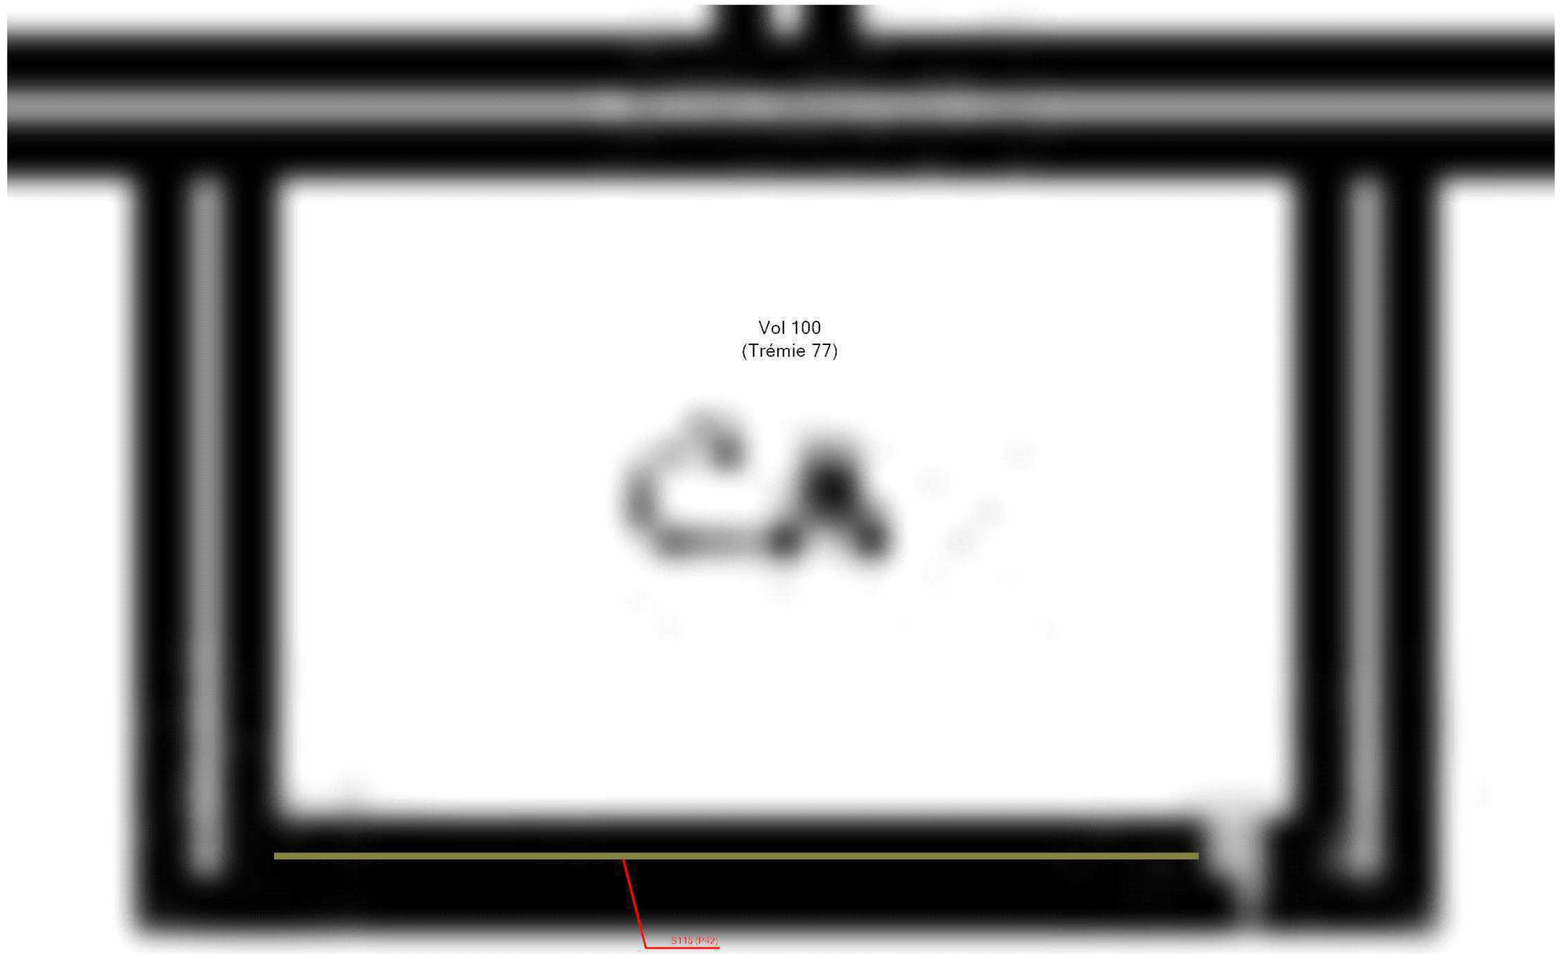

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

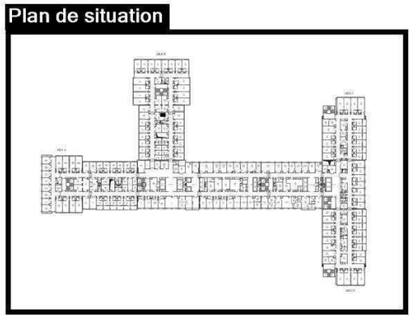

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

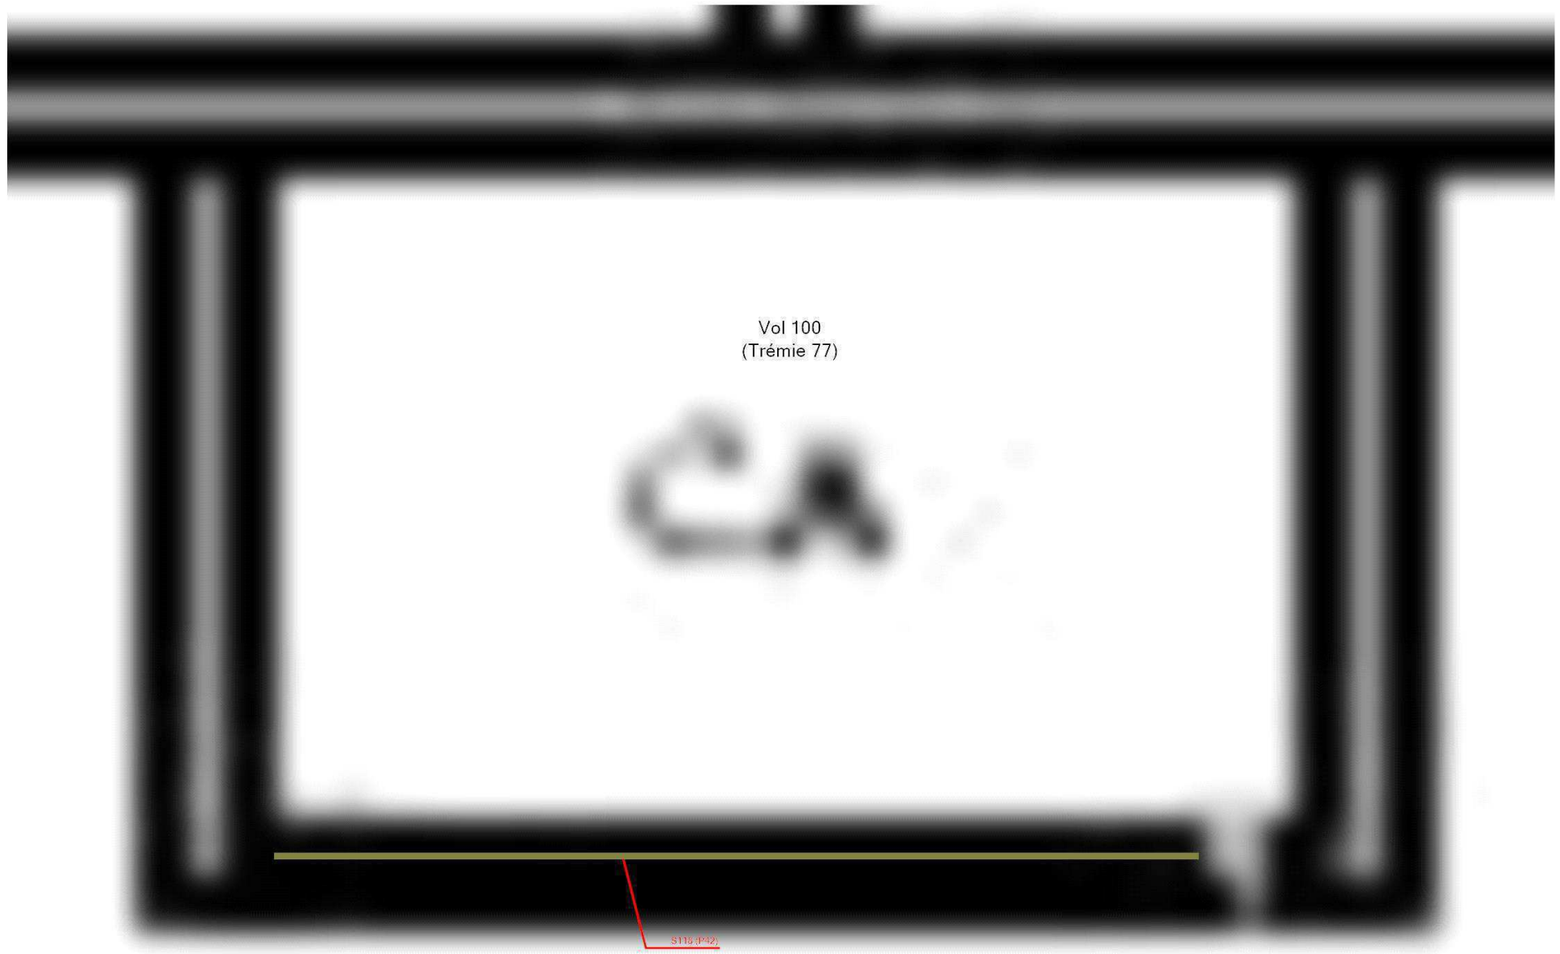

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

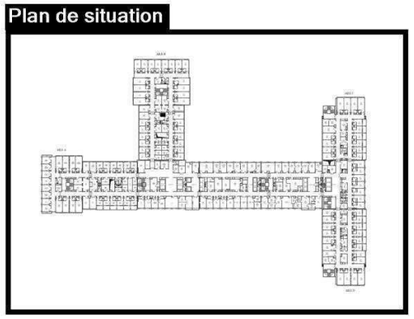

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

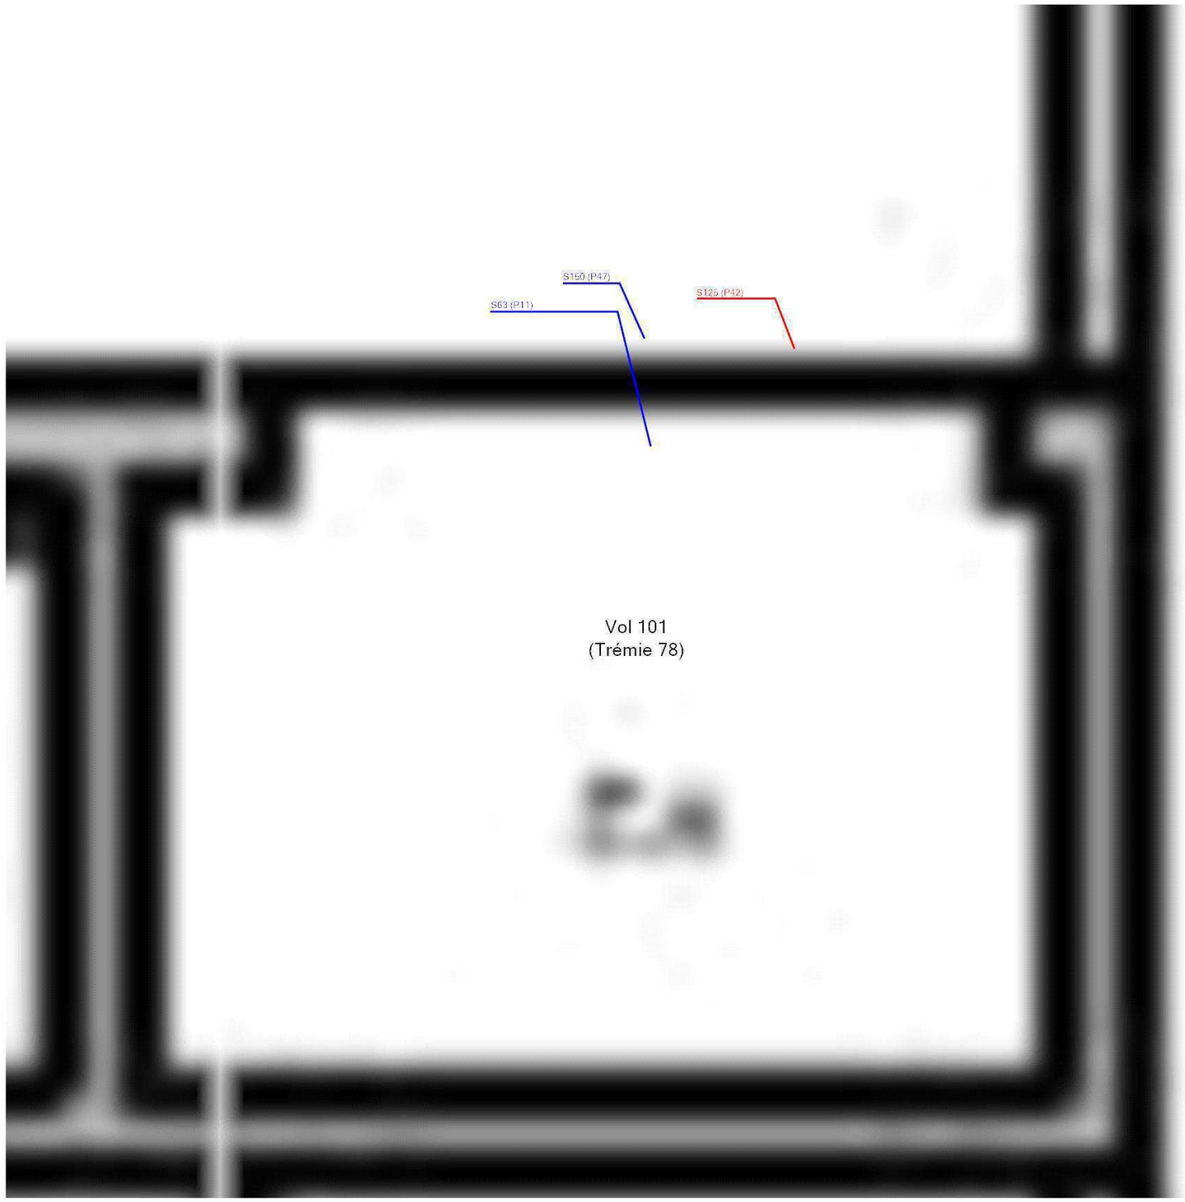

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

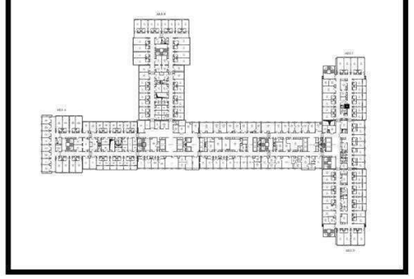

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

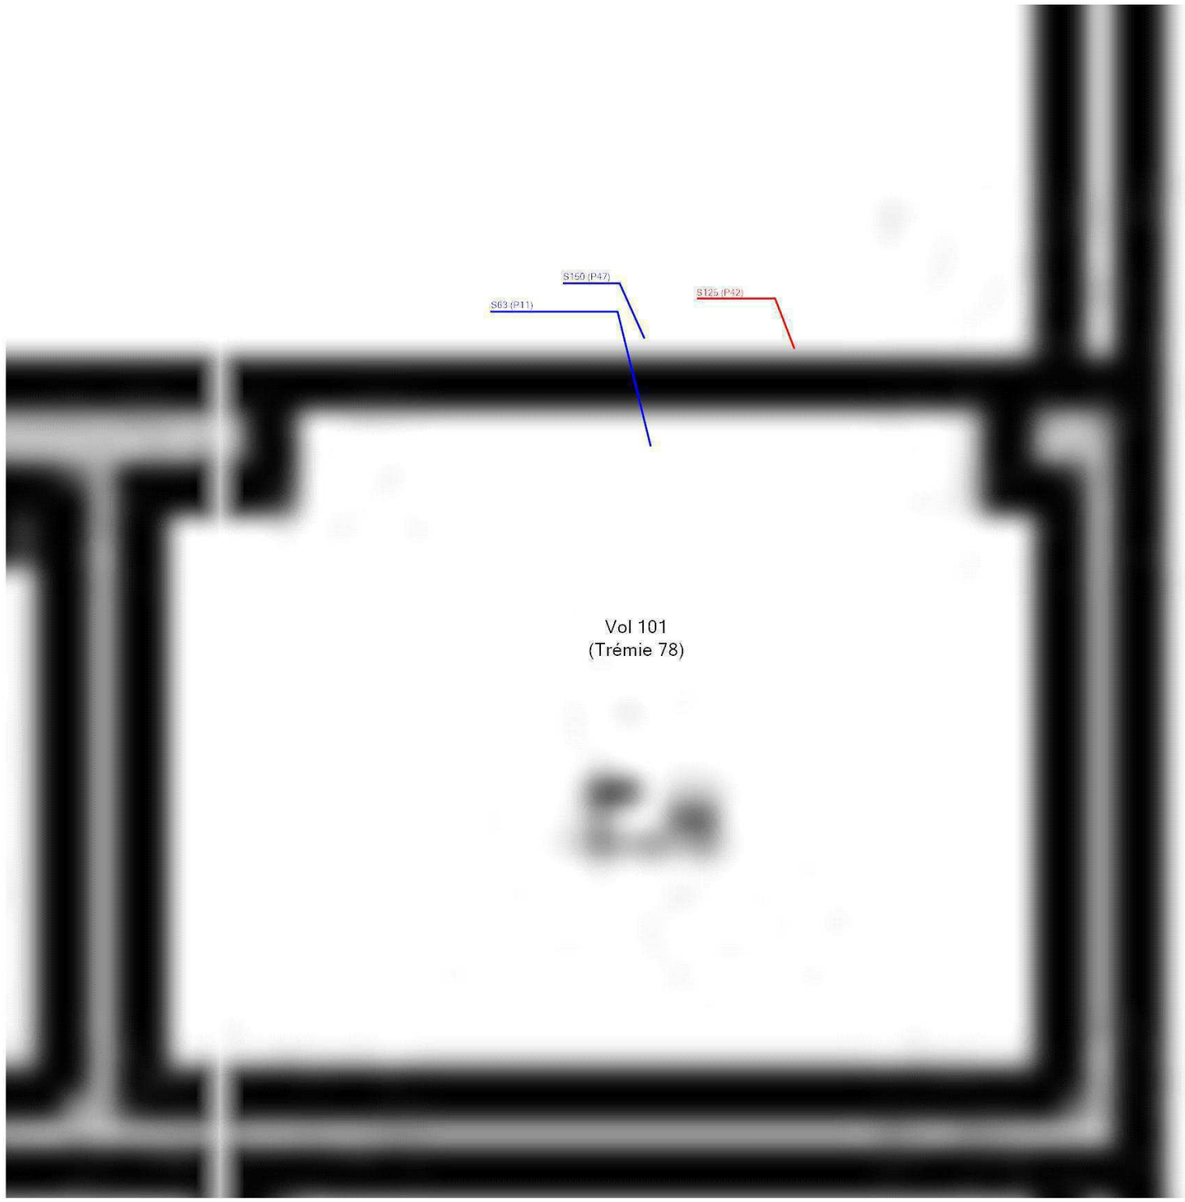

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

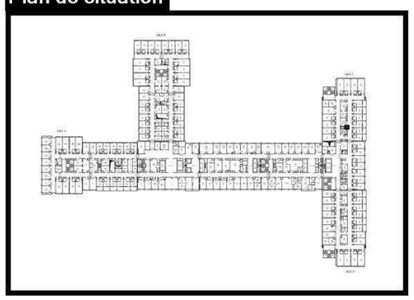

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

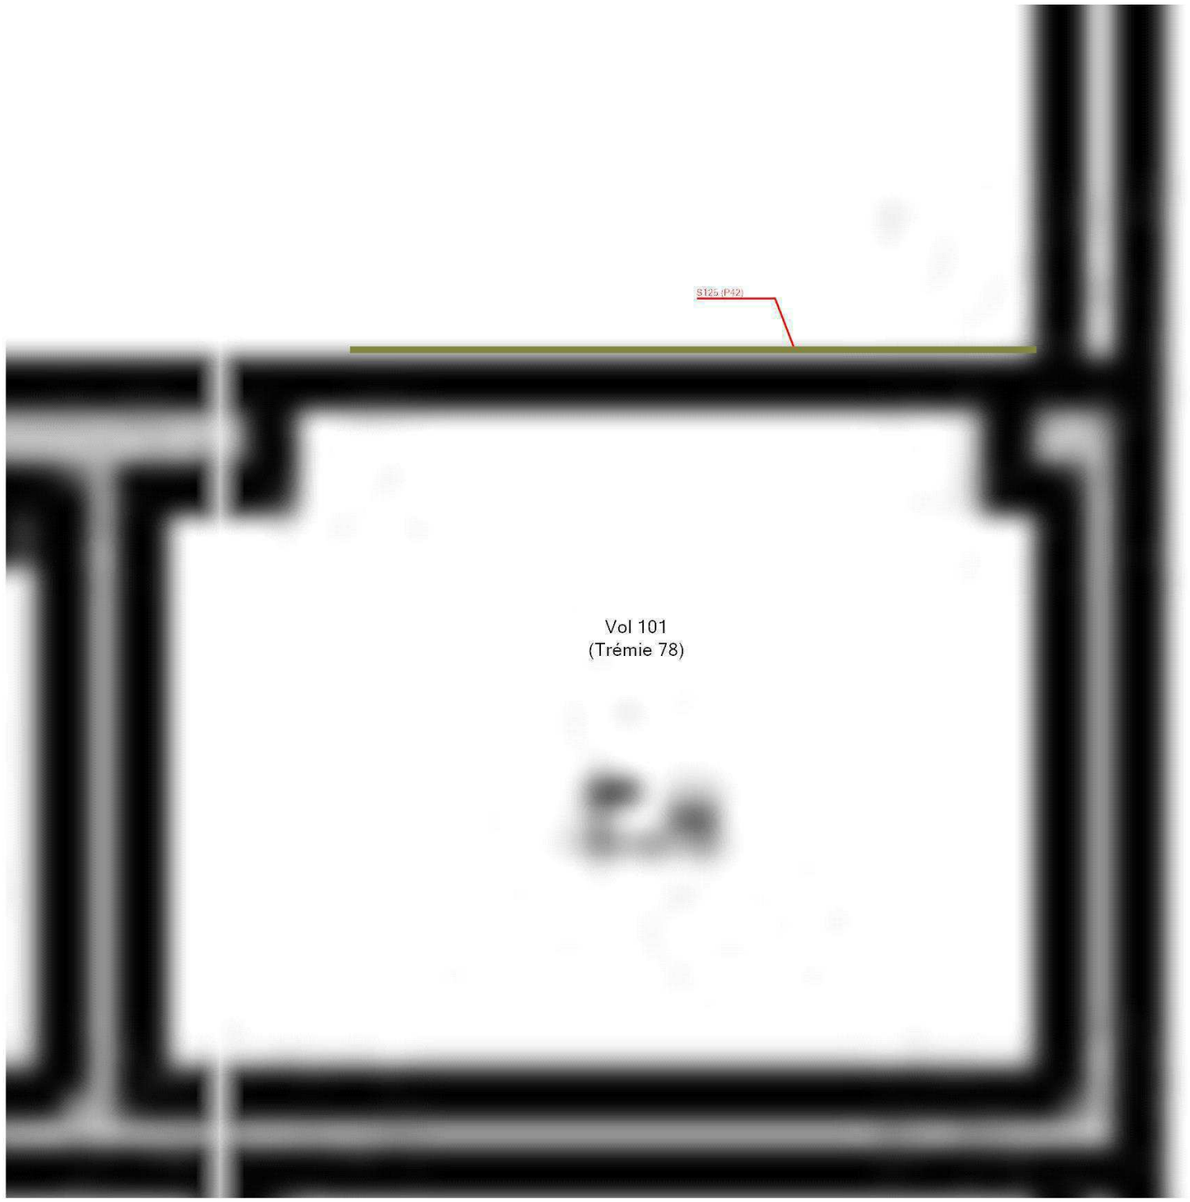

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

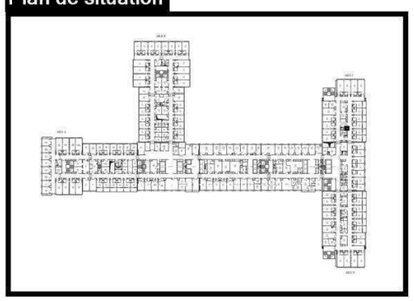

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

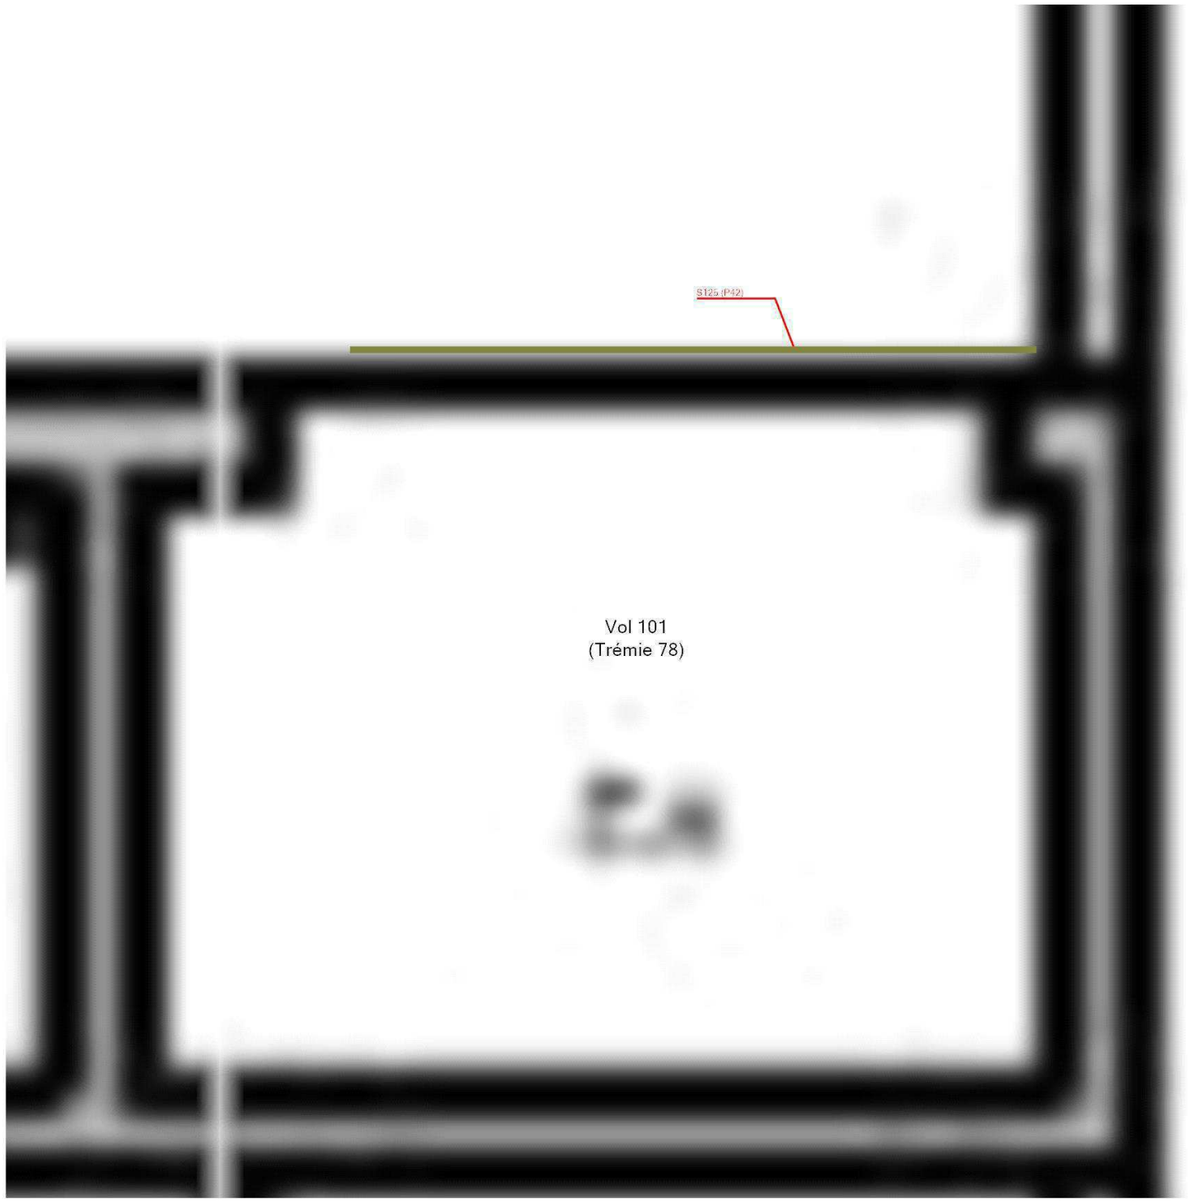

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

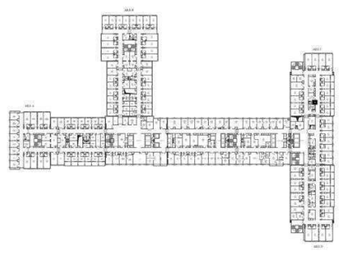

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

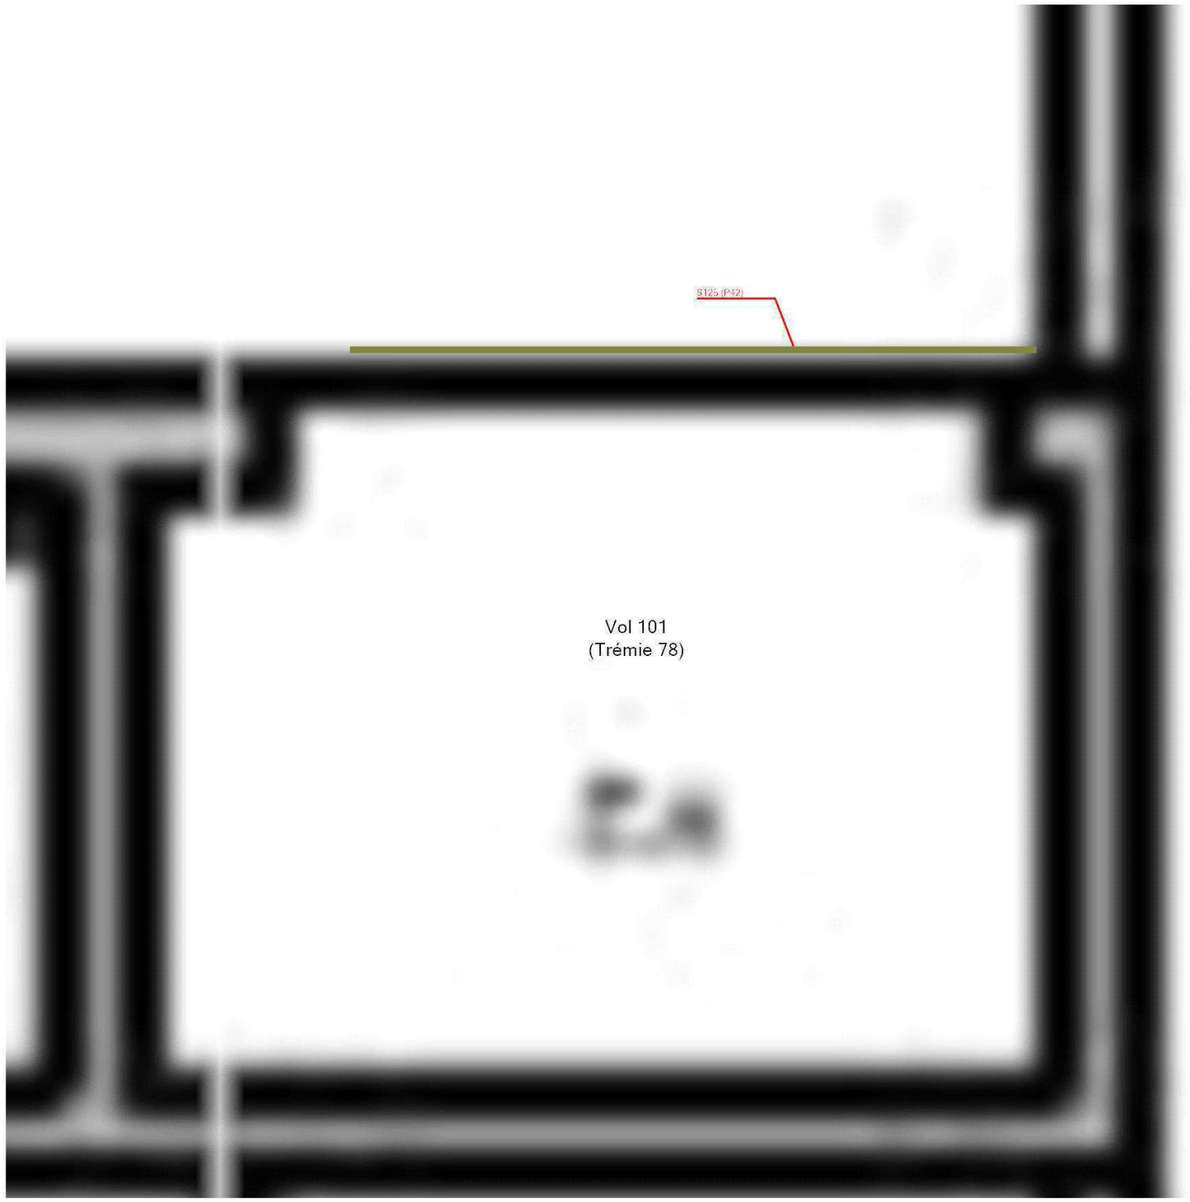

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

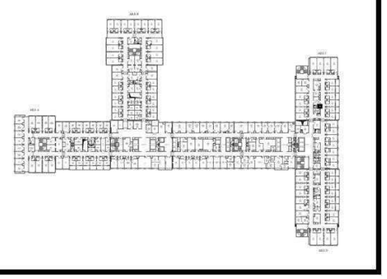

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

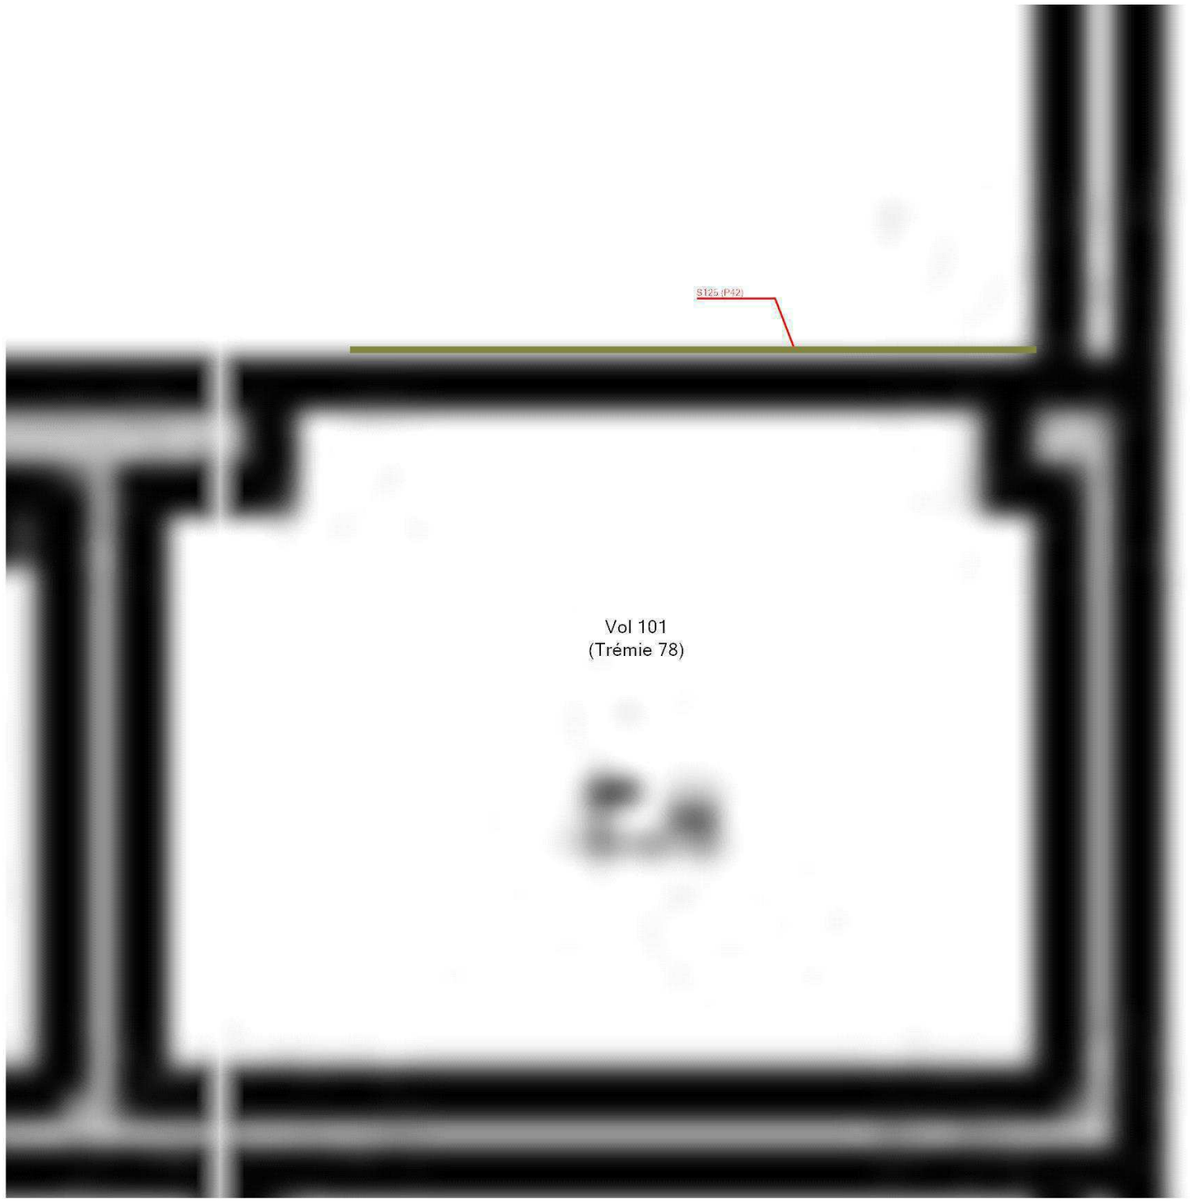

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

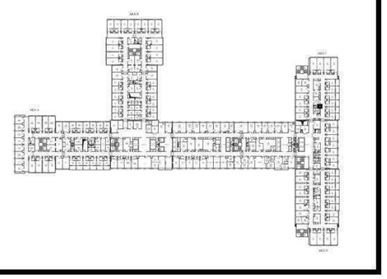

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S4 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

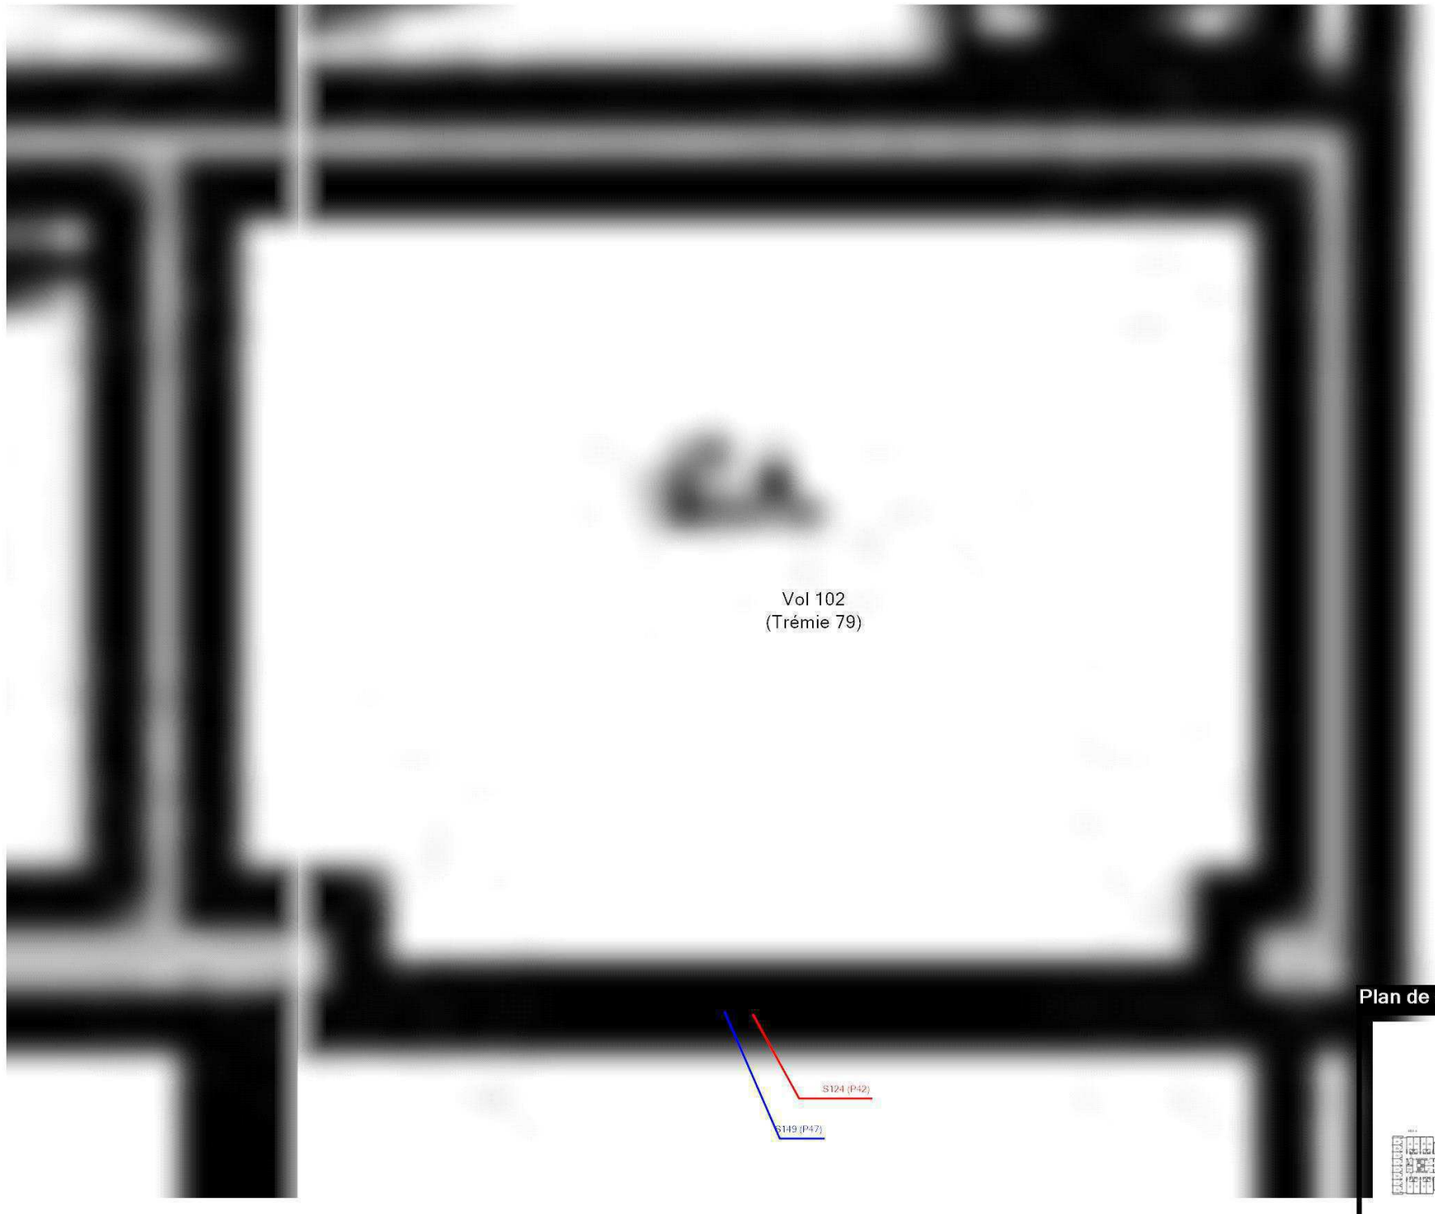

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

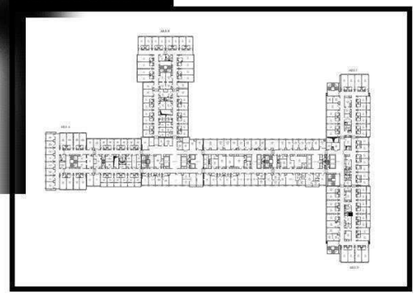

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S4 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

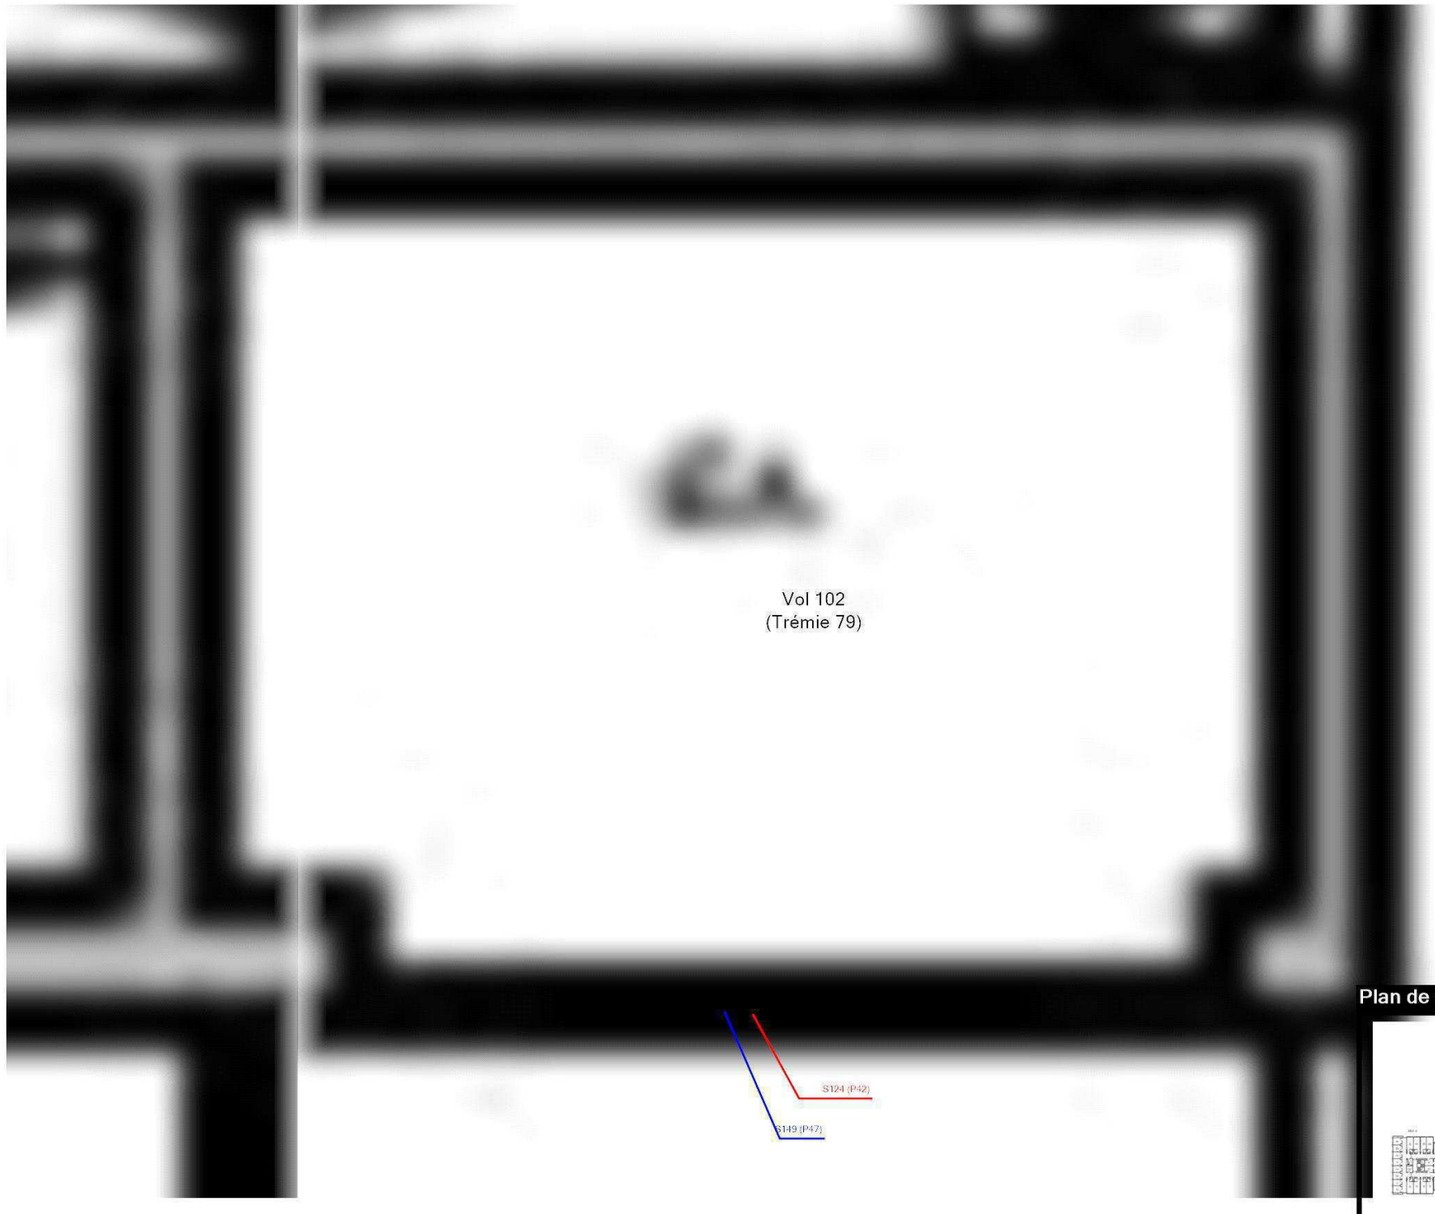

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

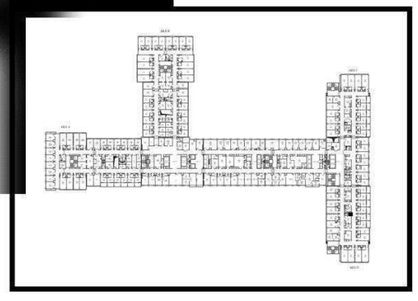

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

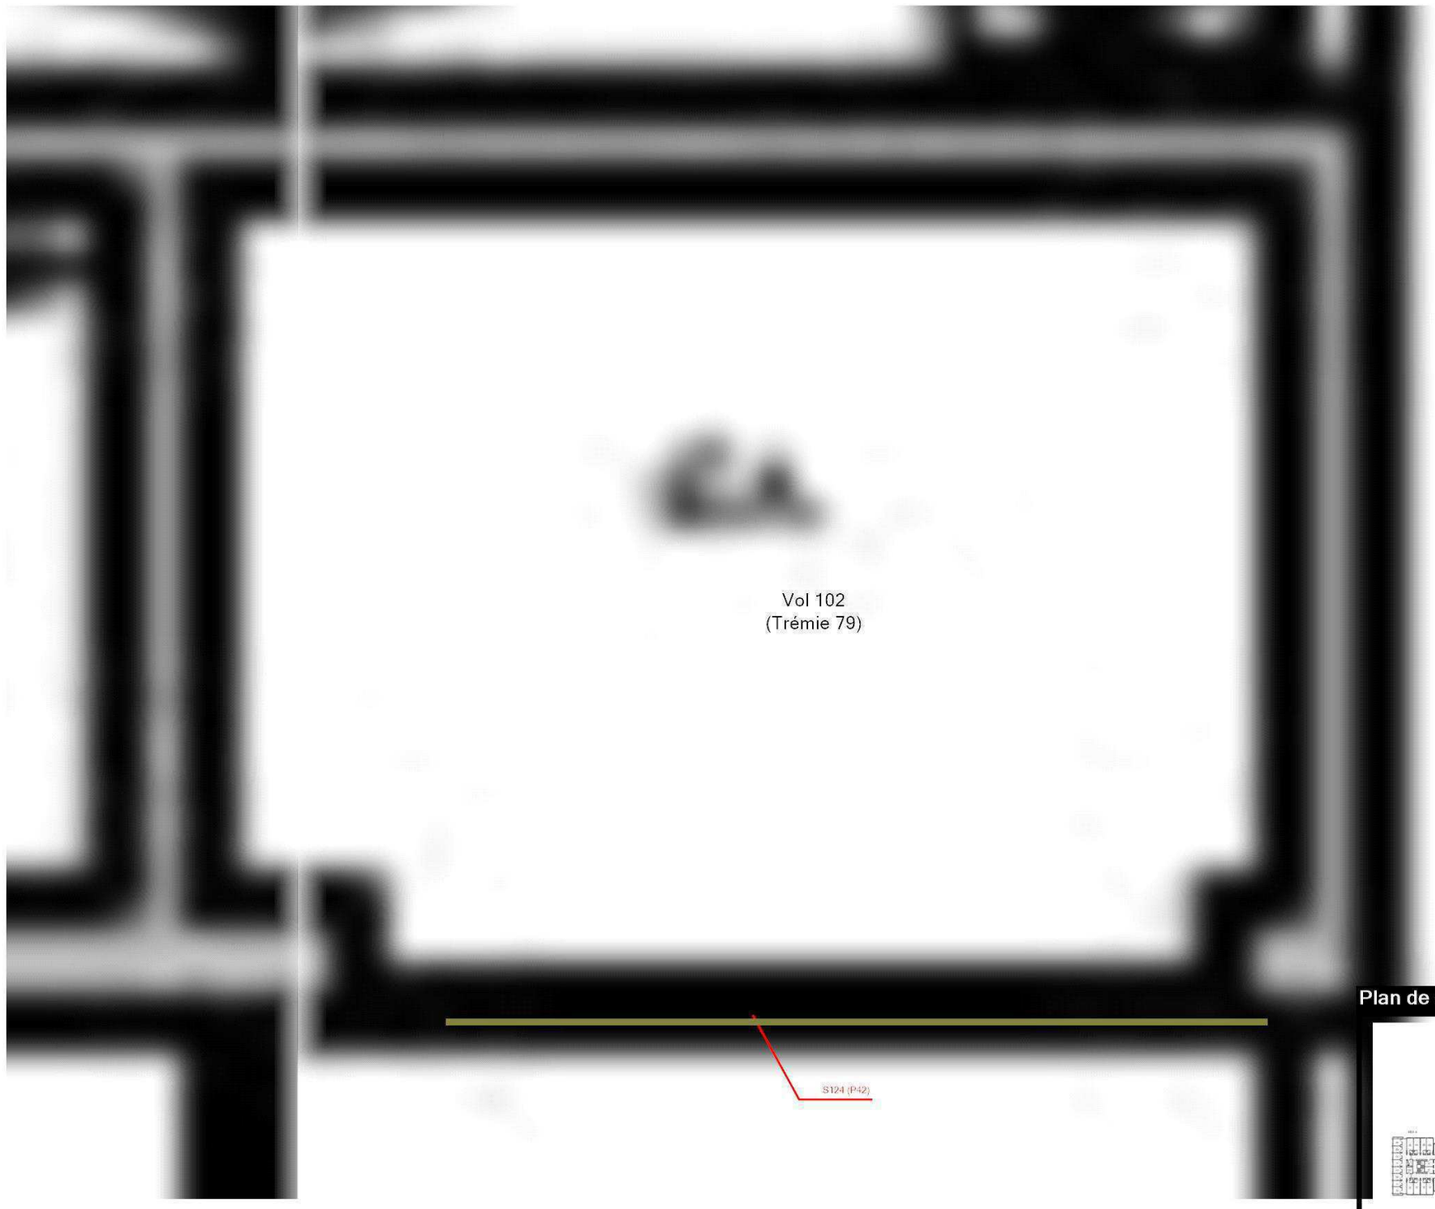

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

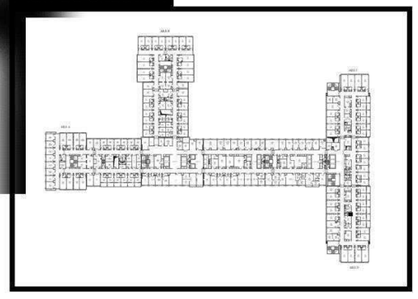

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

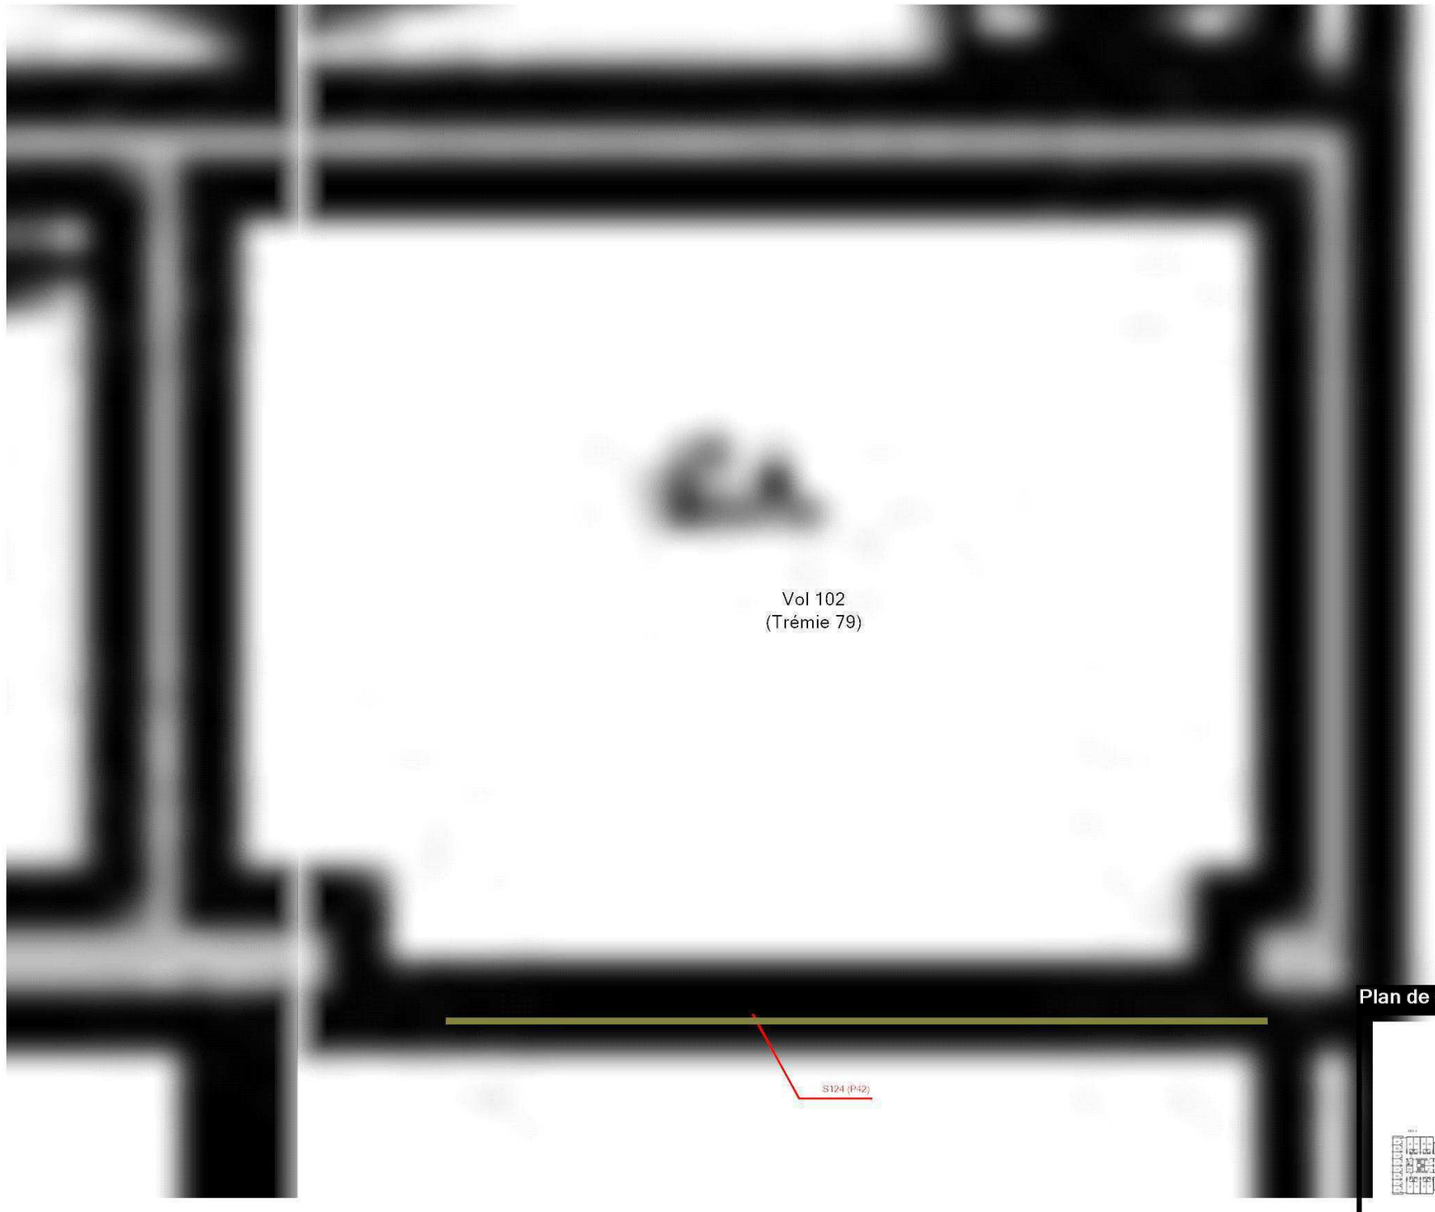

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

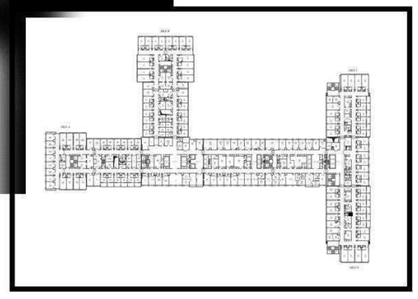

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

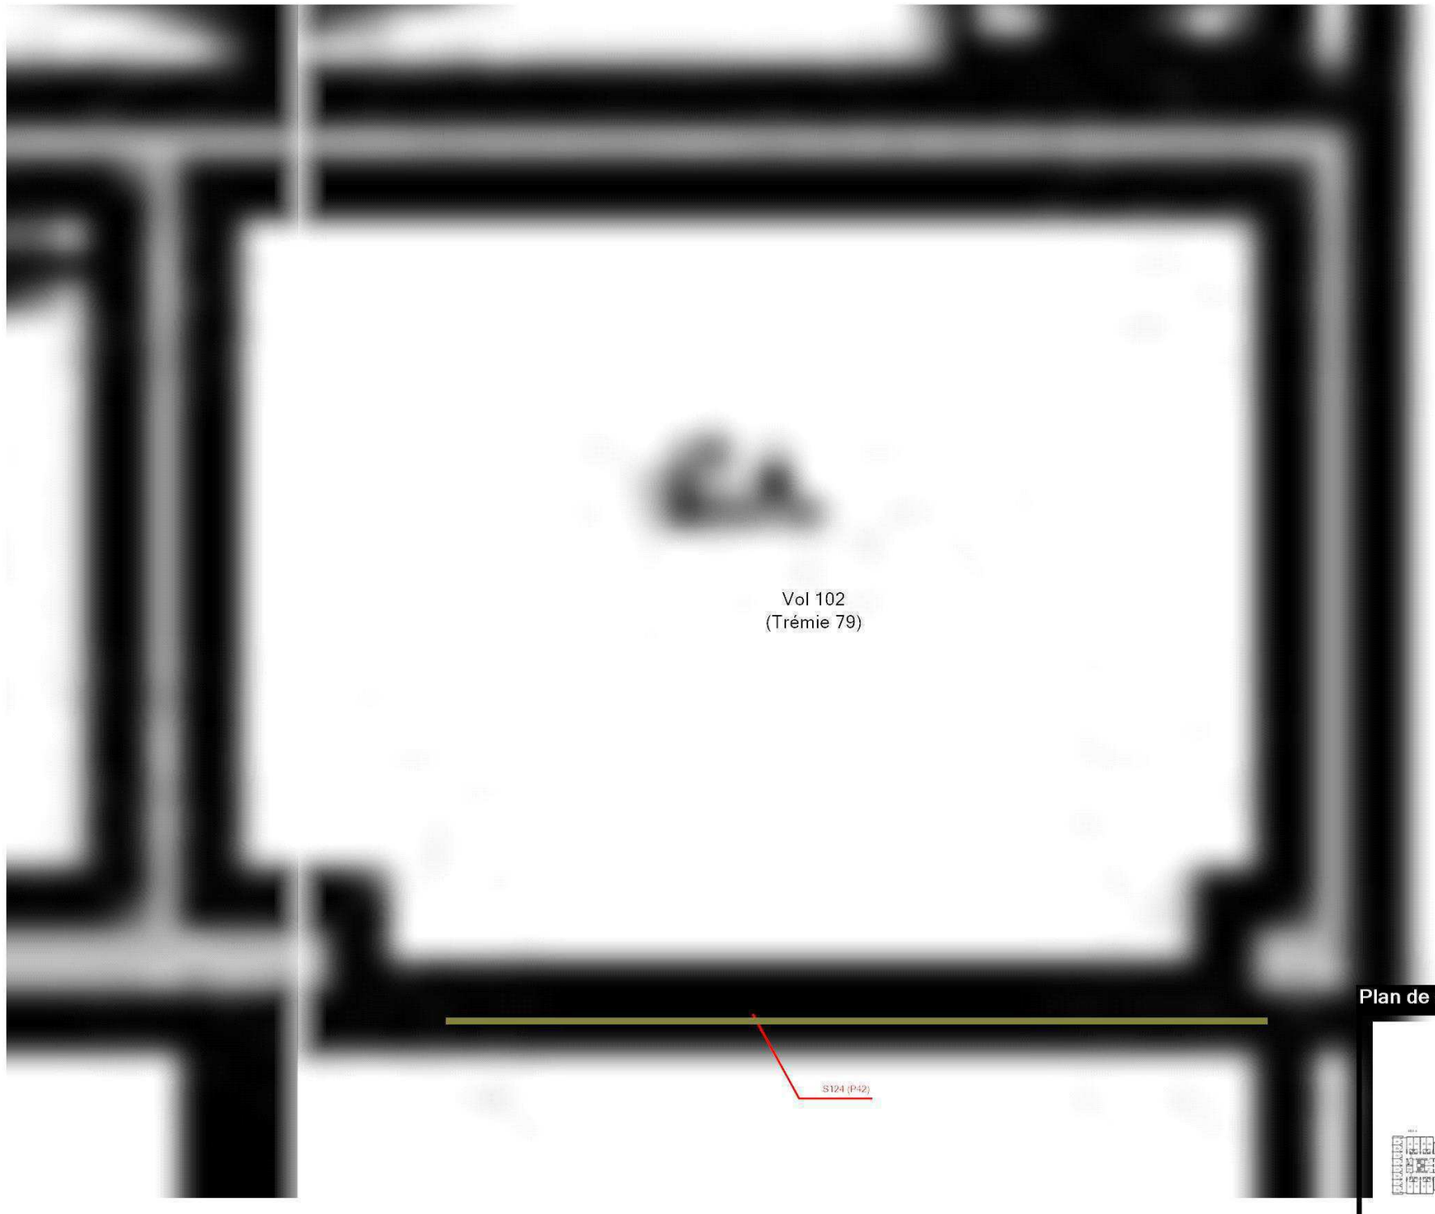

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

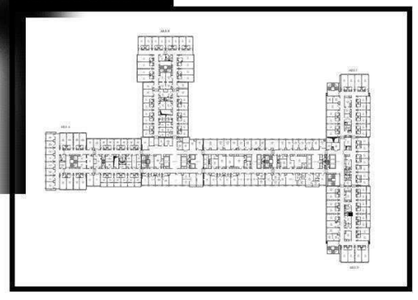

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

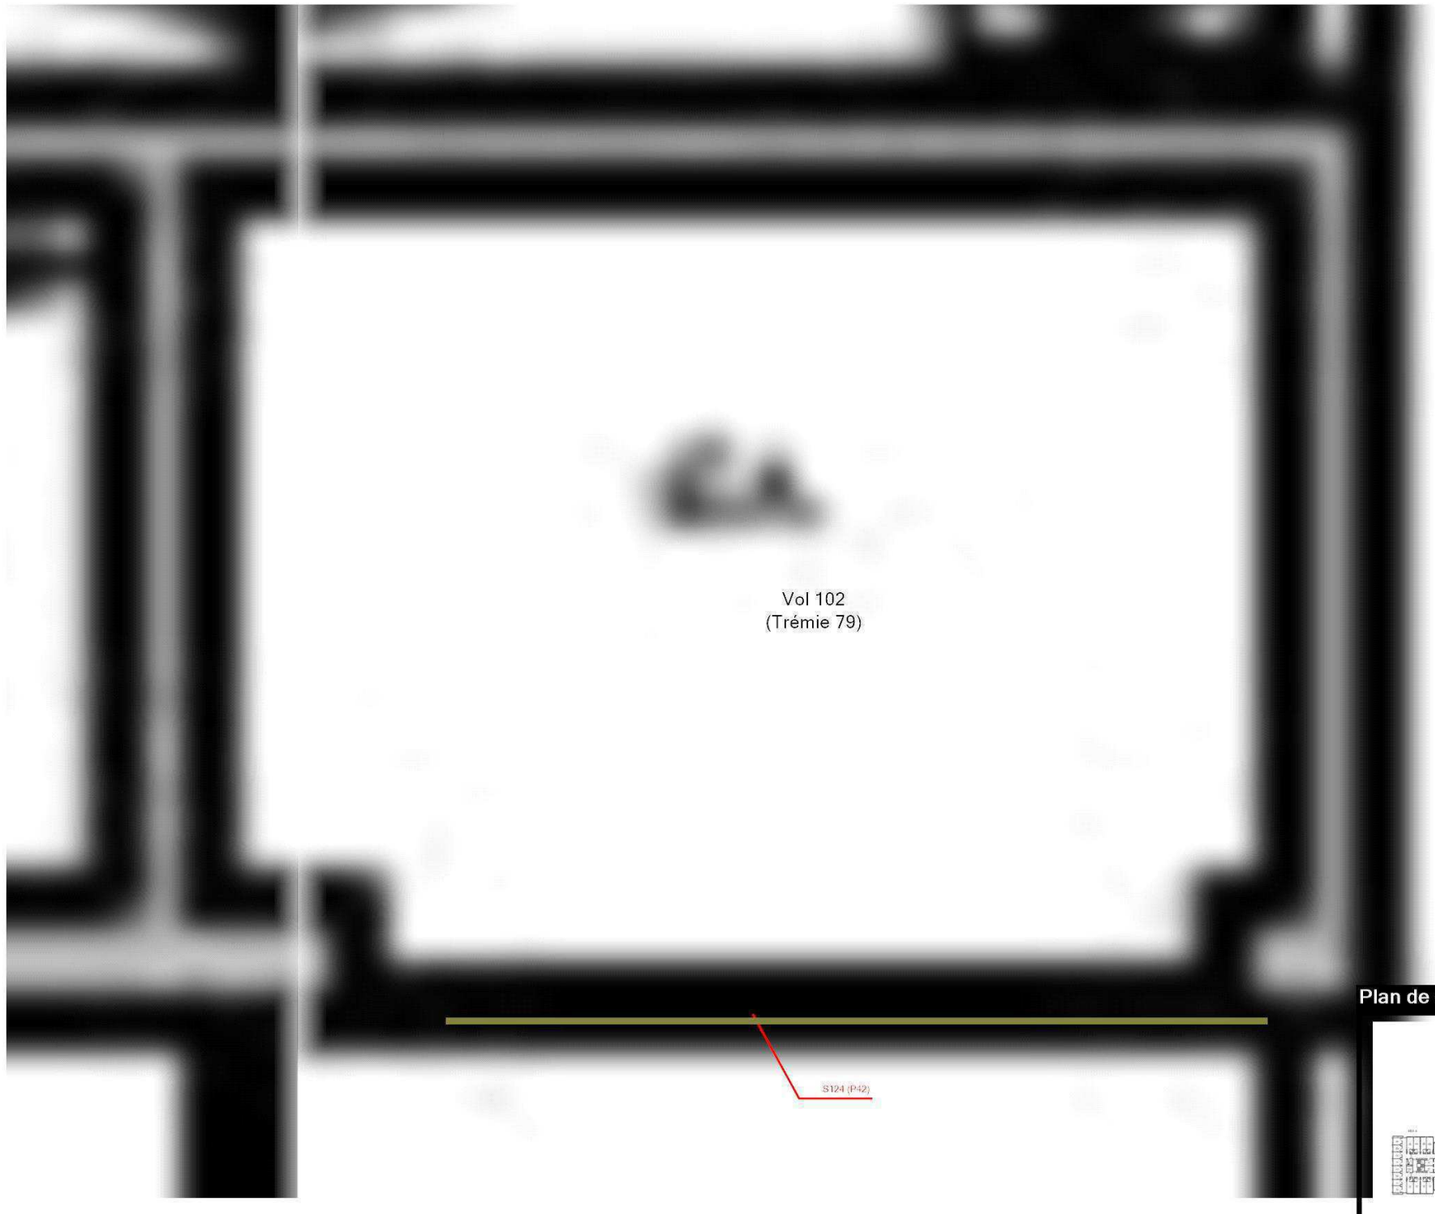

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

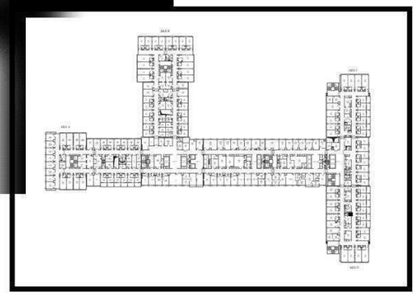

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

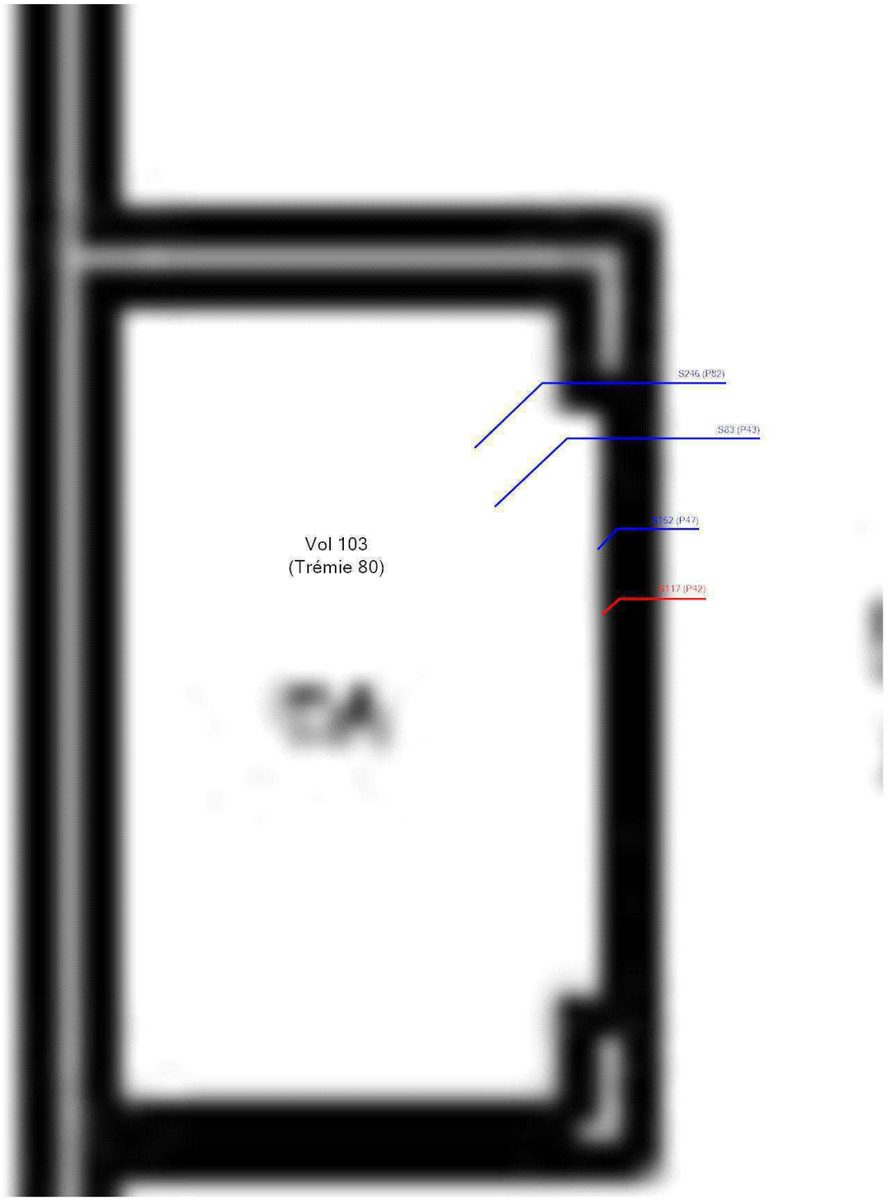

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

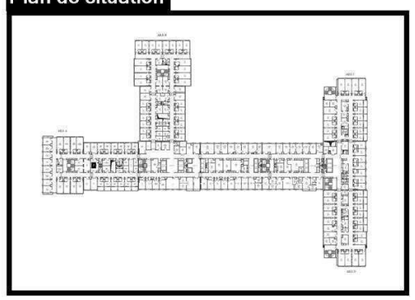

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

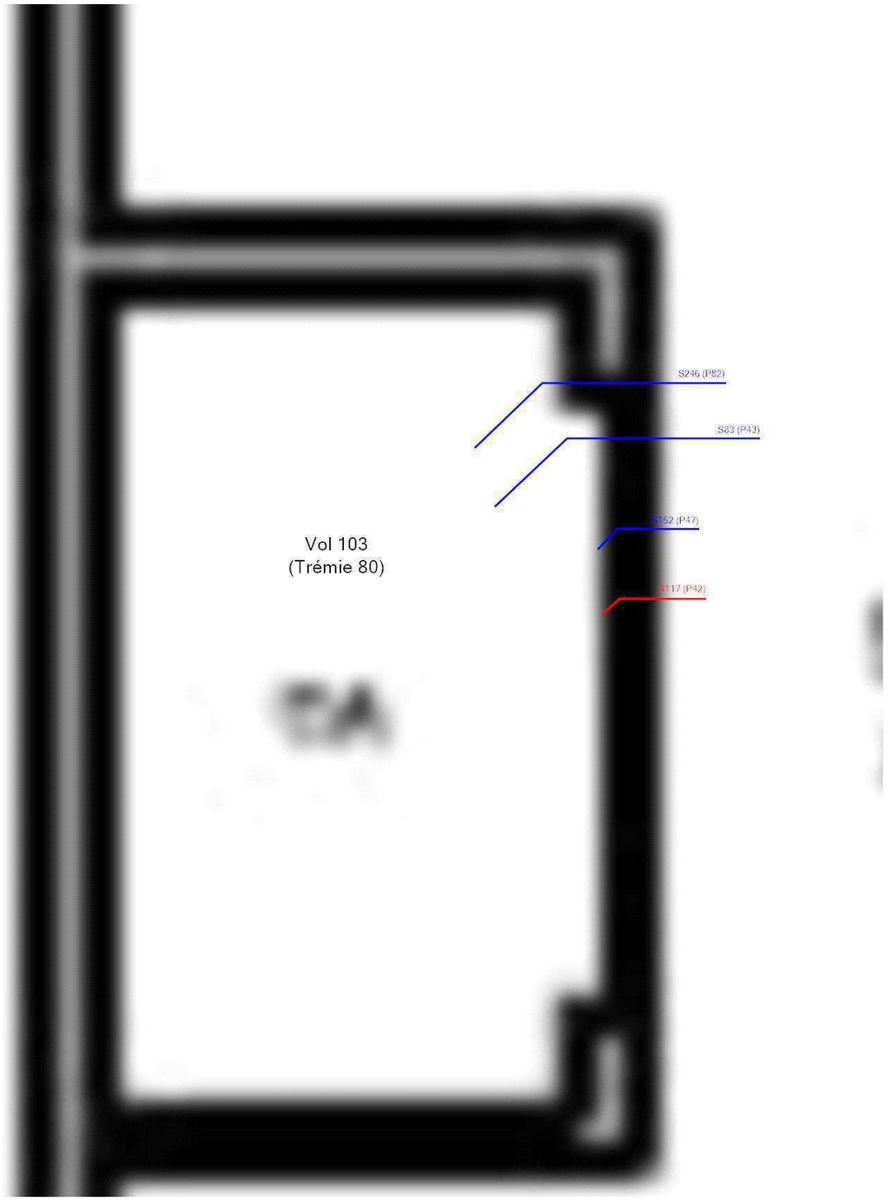

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

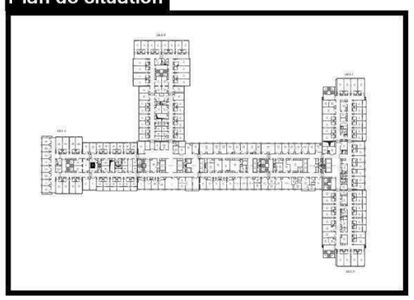

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

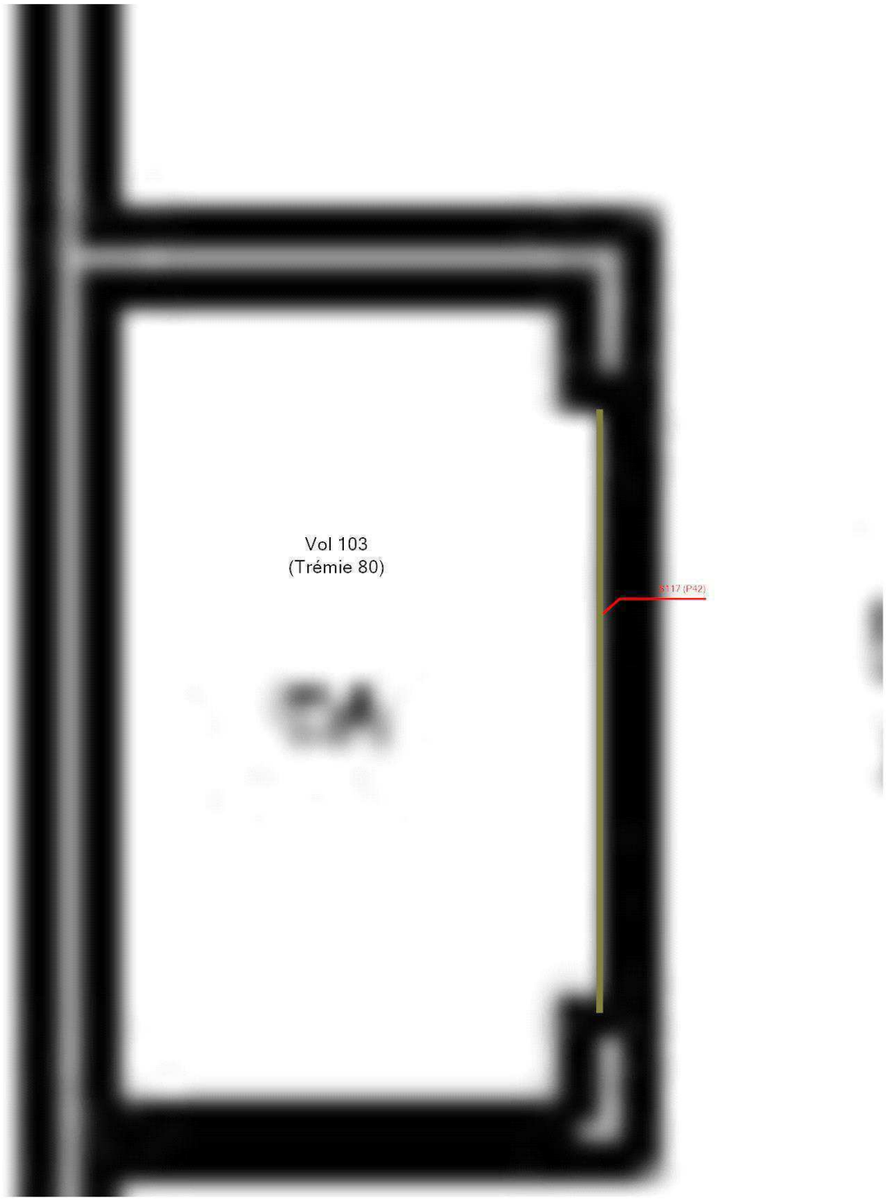

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

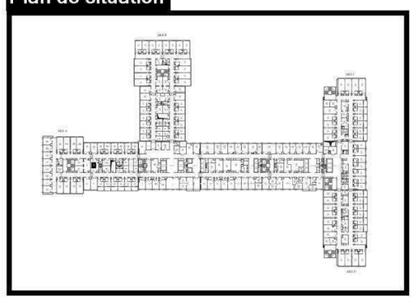

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

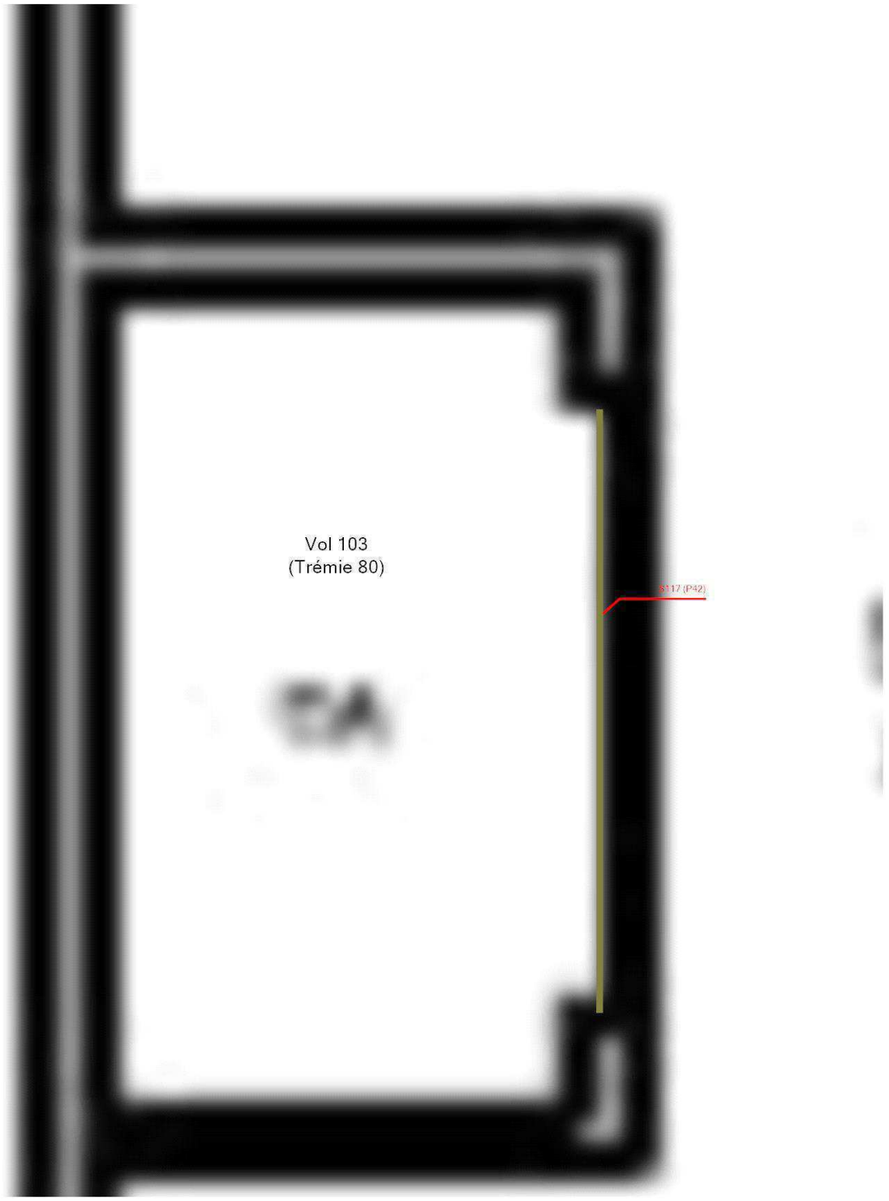

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

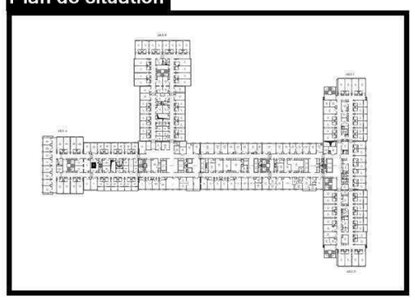

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

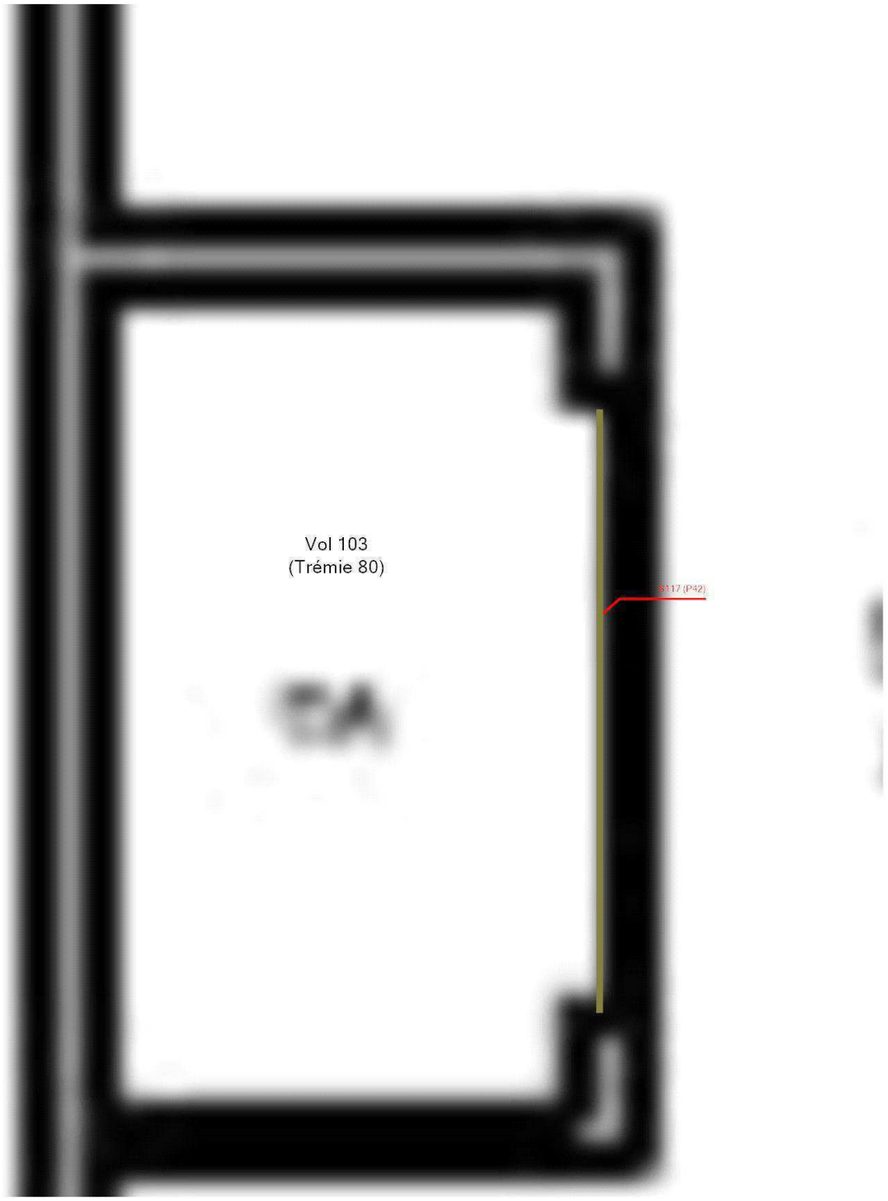

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

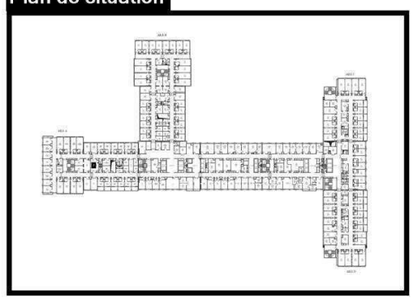

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

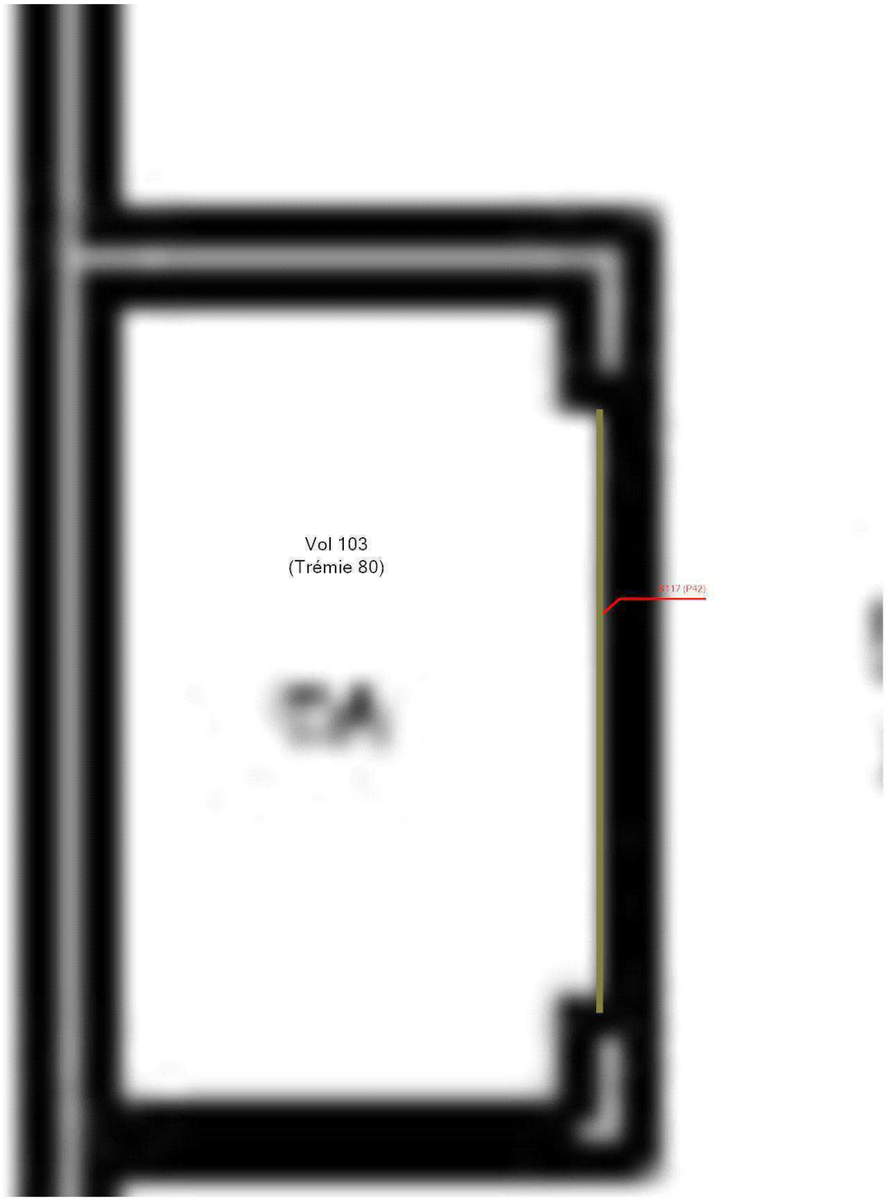

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

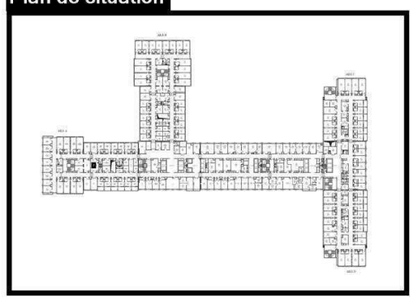

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

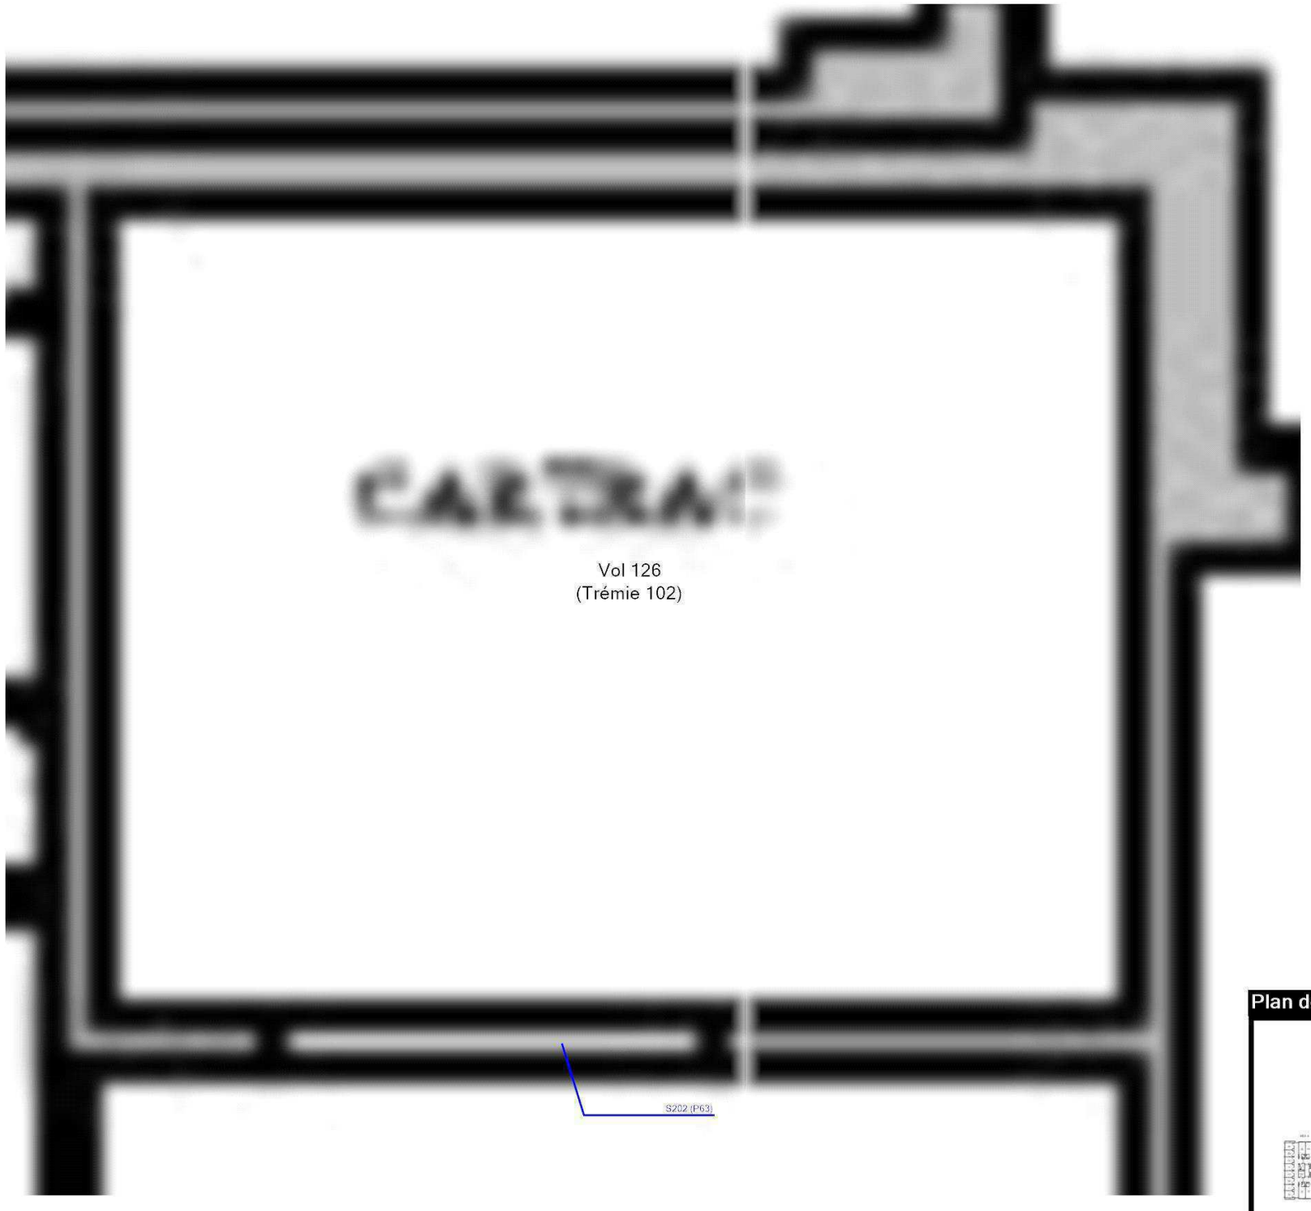

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

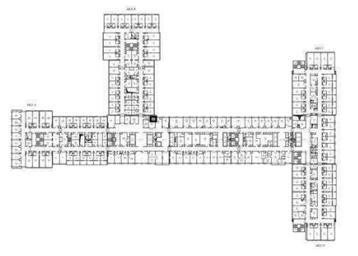


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

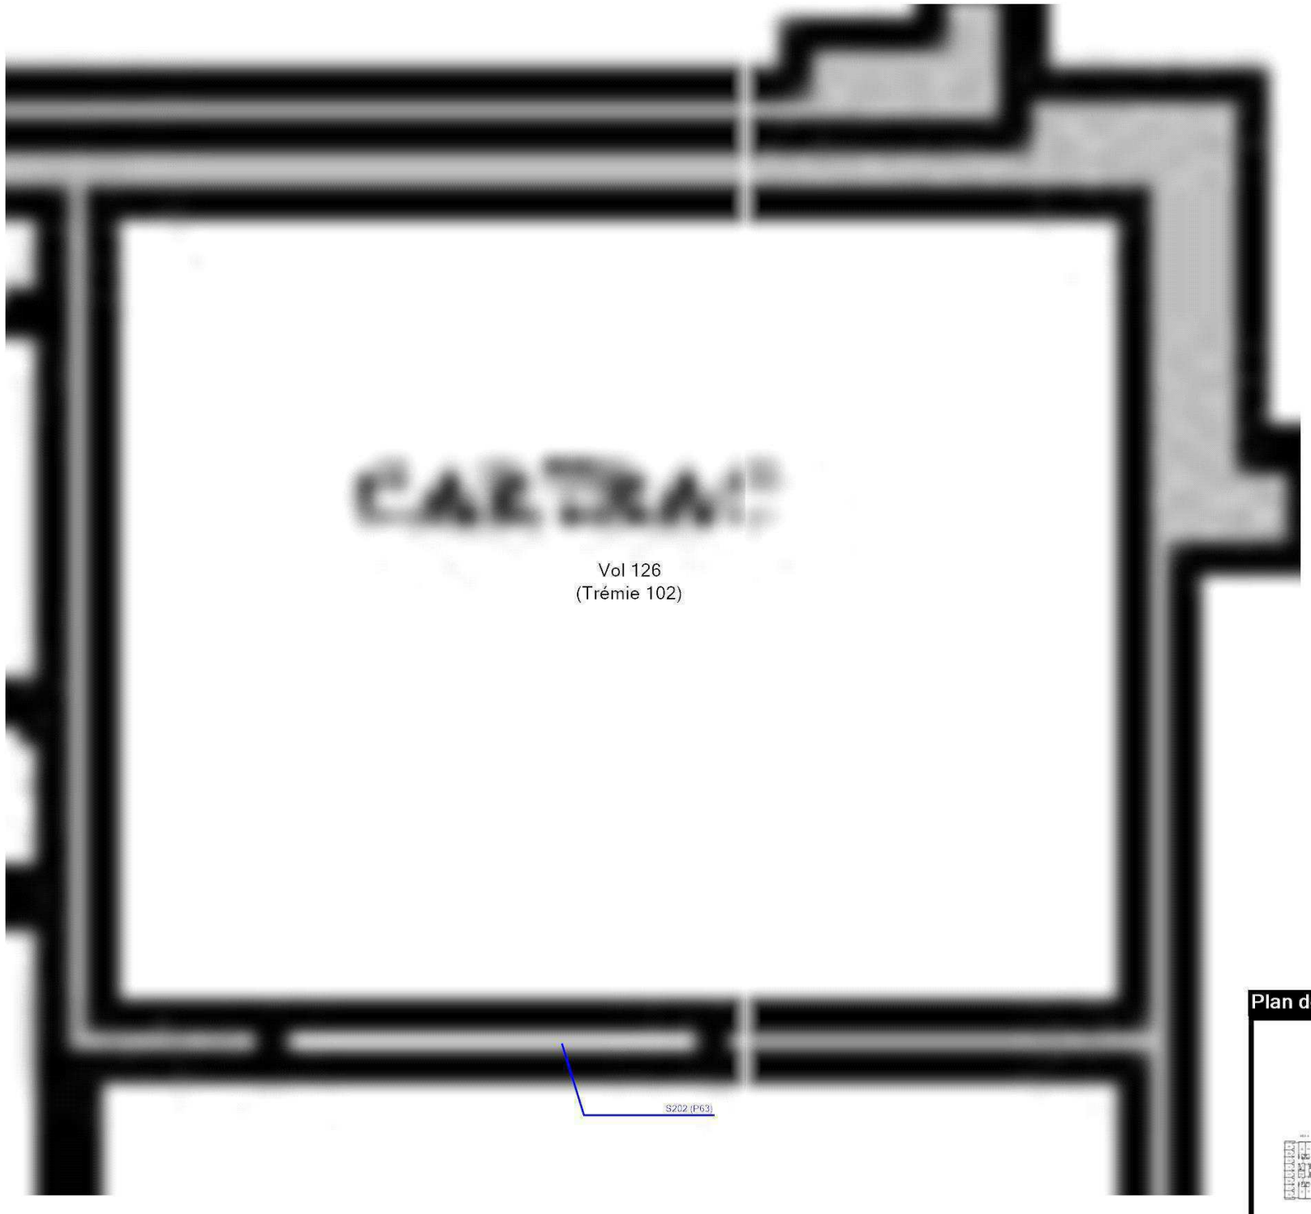

Plan de situation

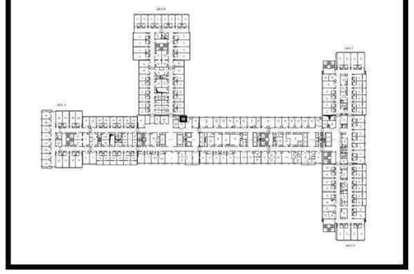


Légende	
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 8

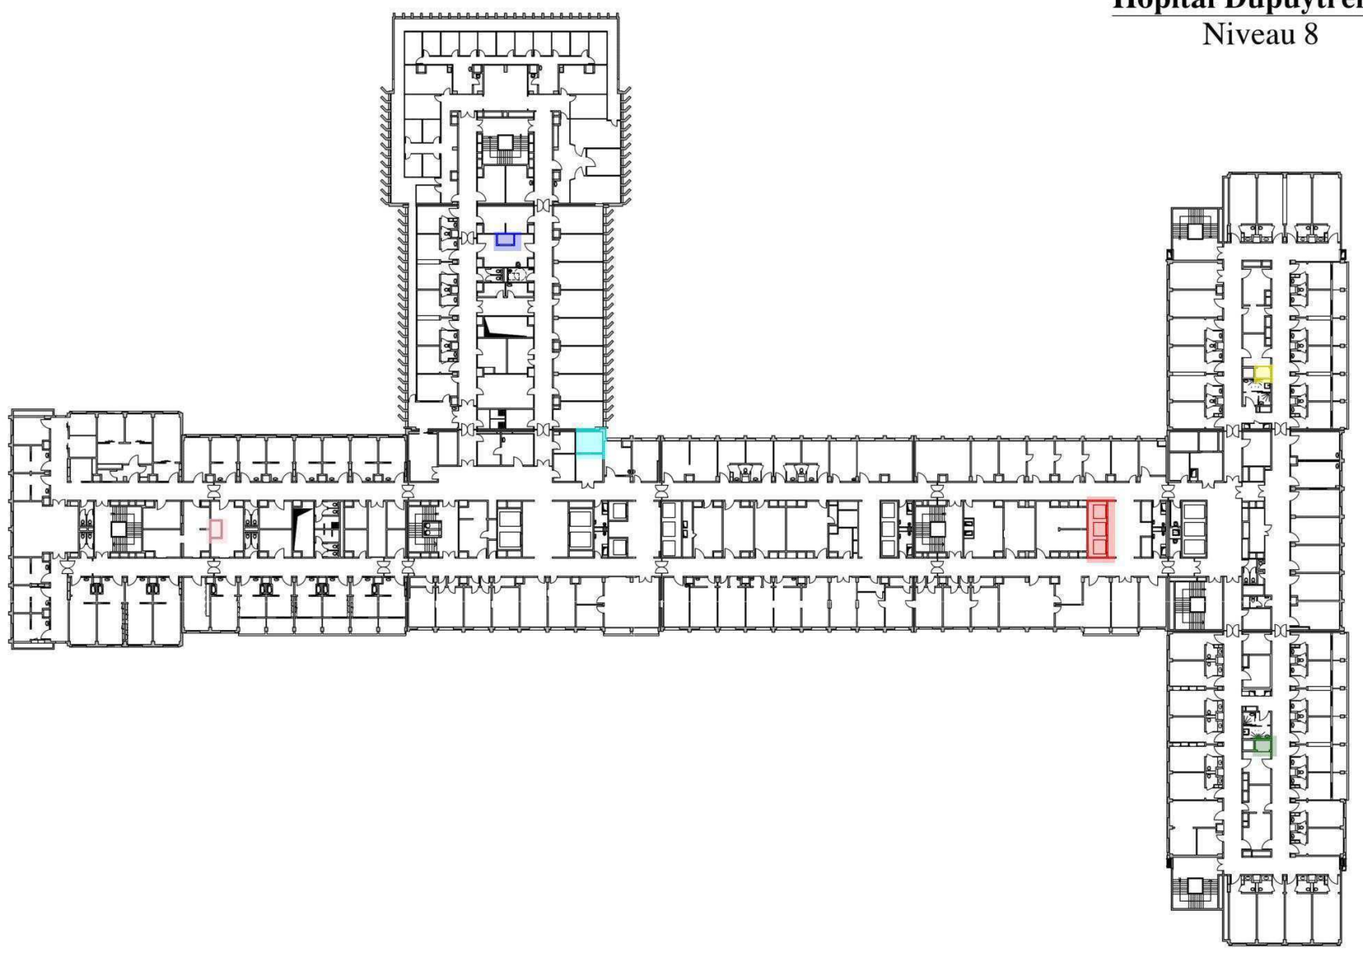


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 8

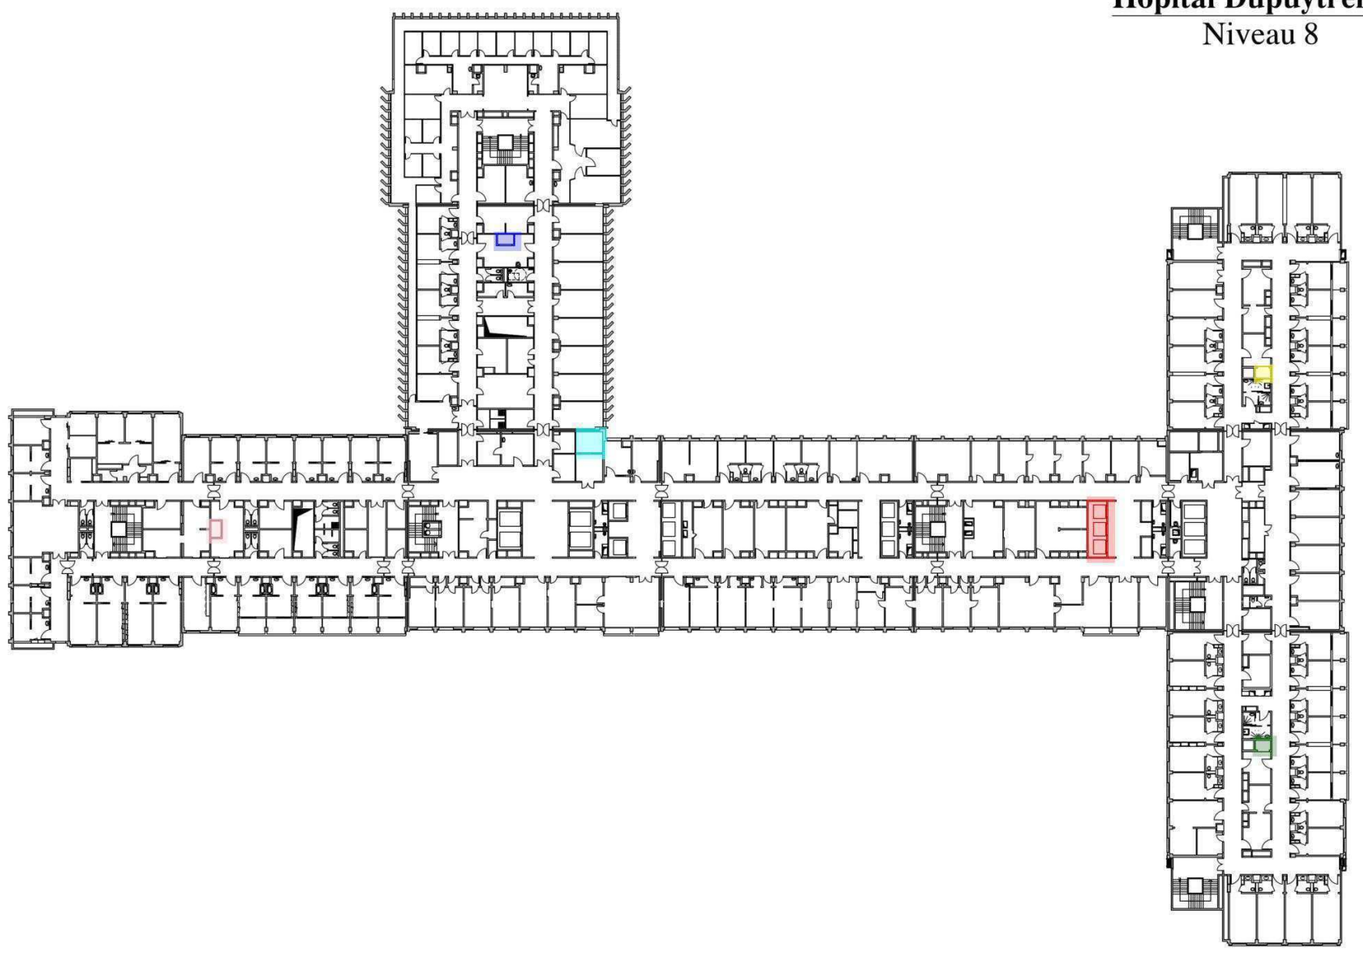

Légende


	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

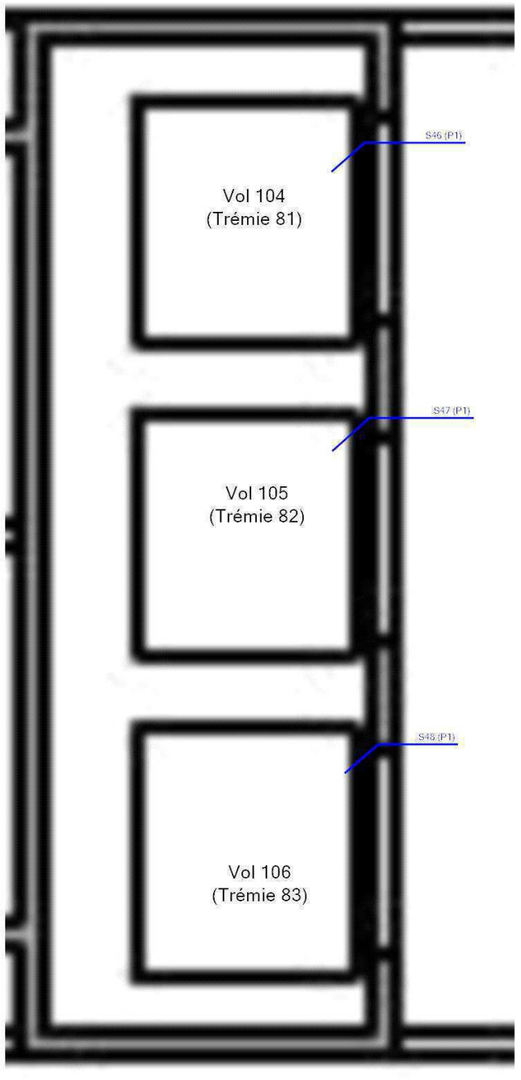

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

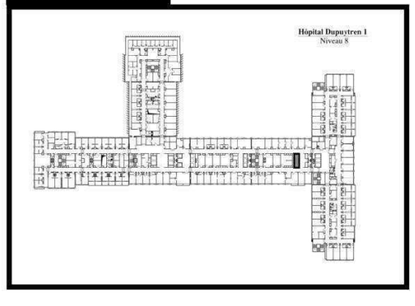

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

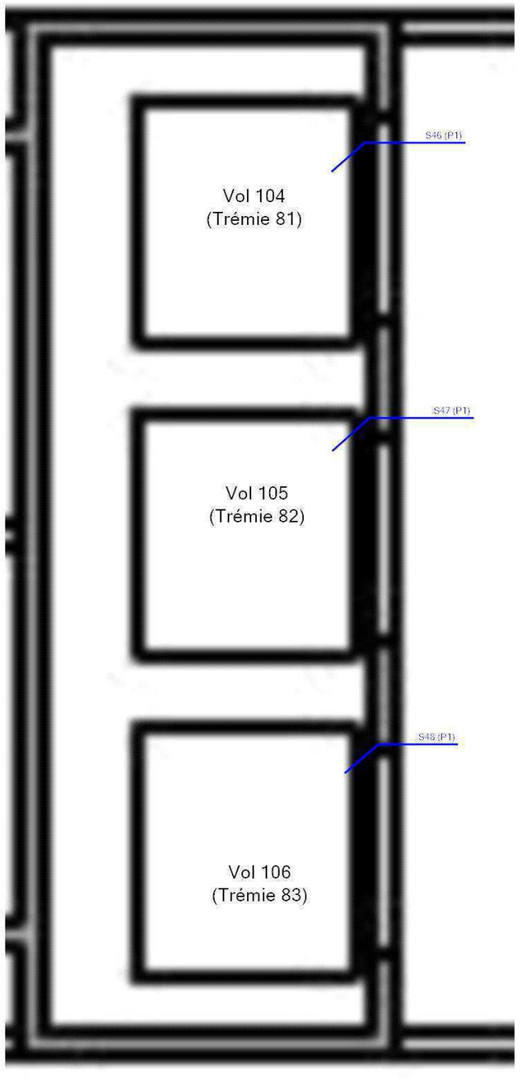

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

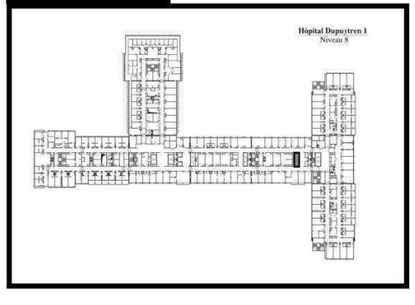

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

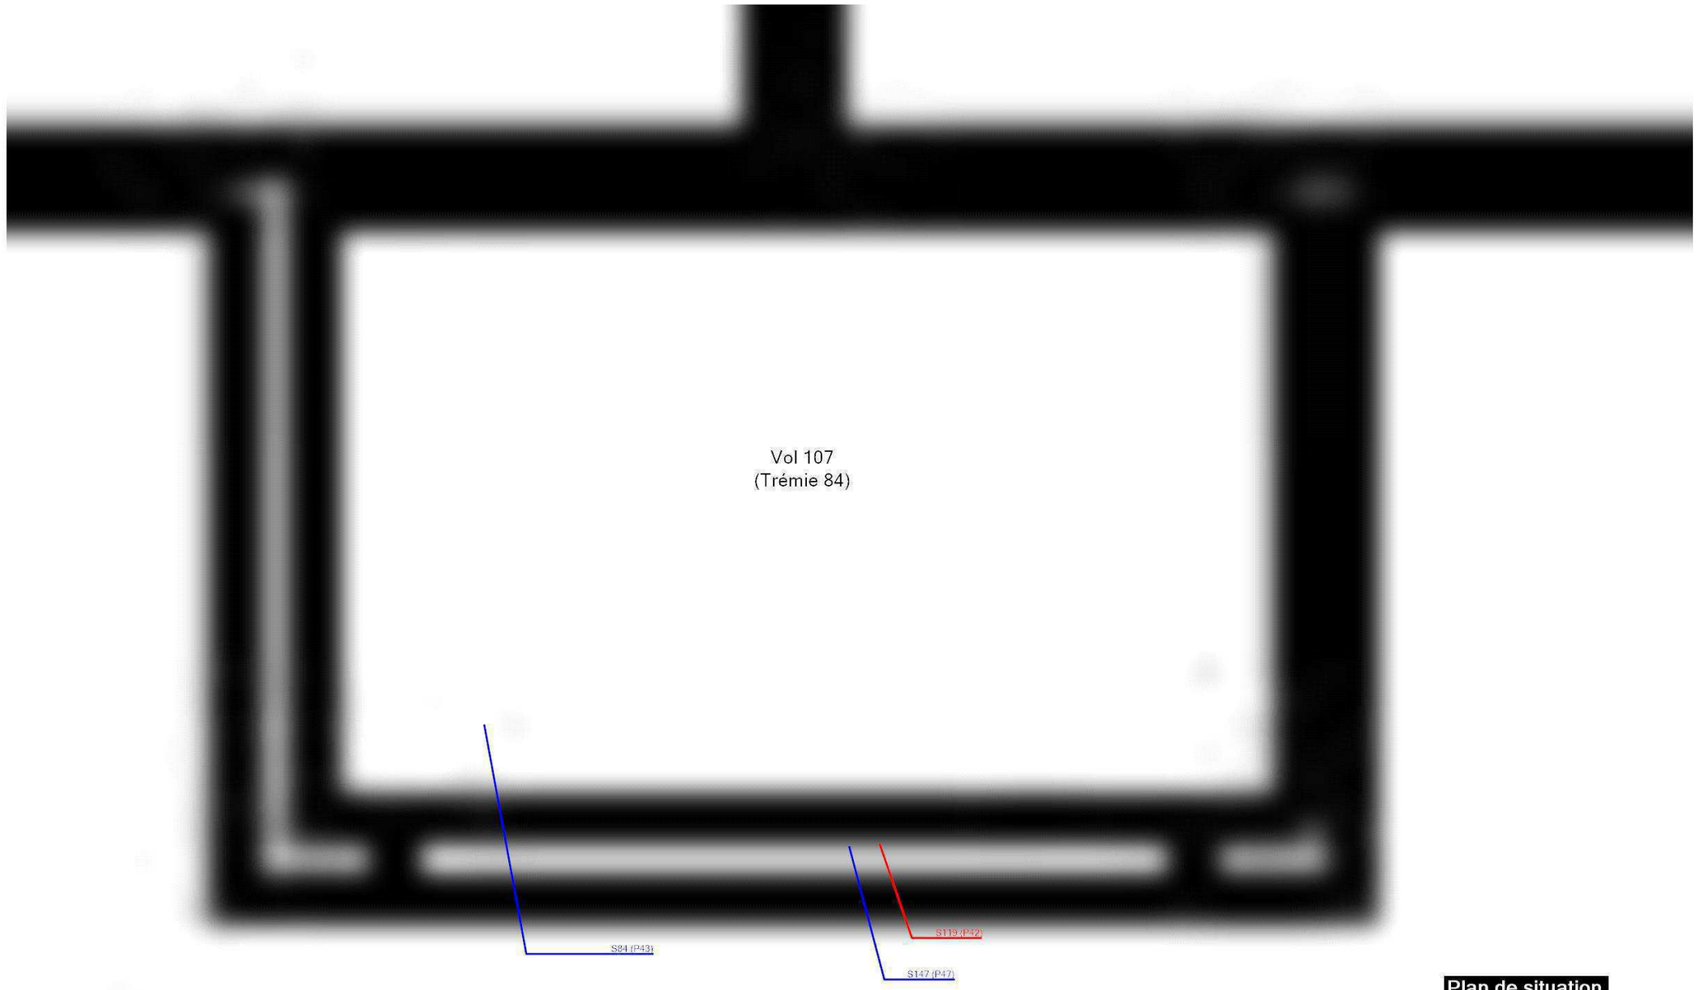

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

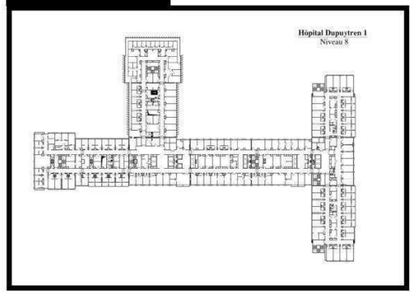

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

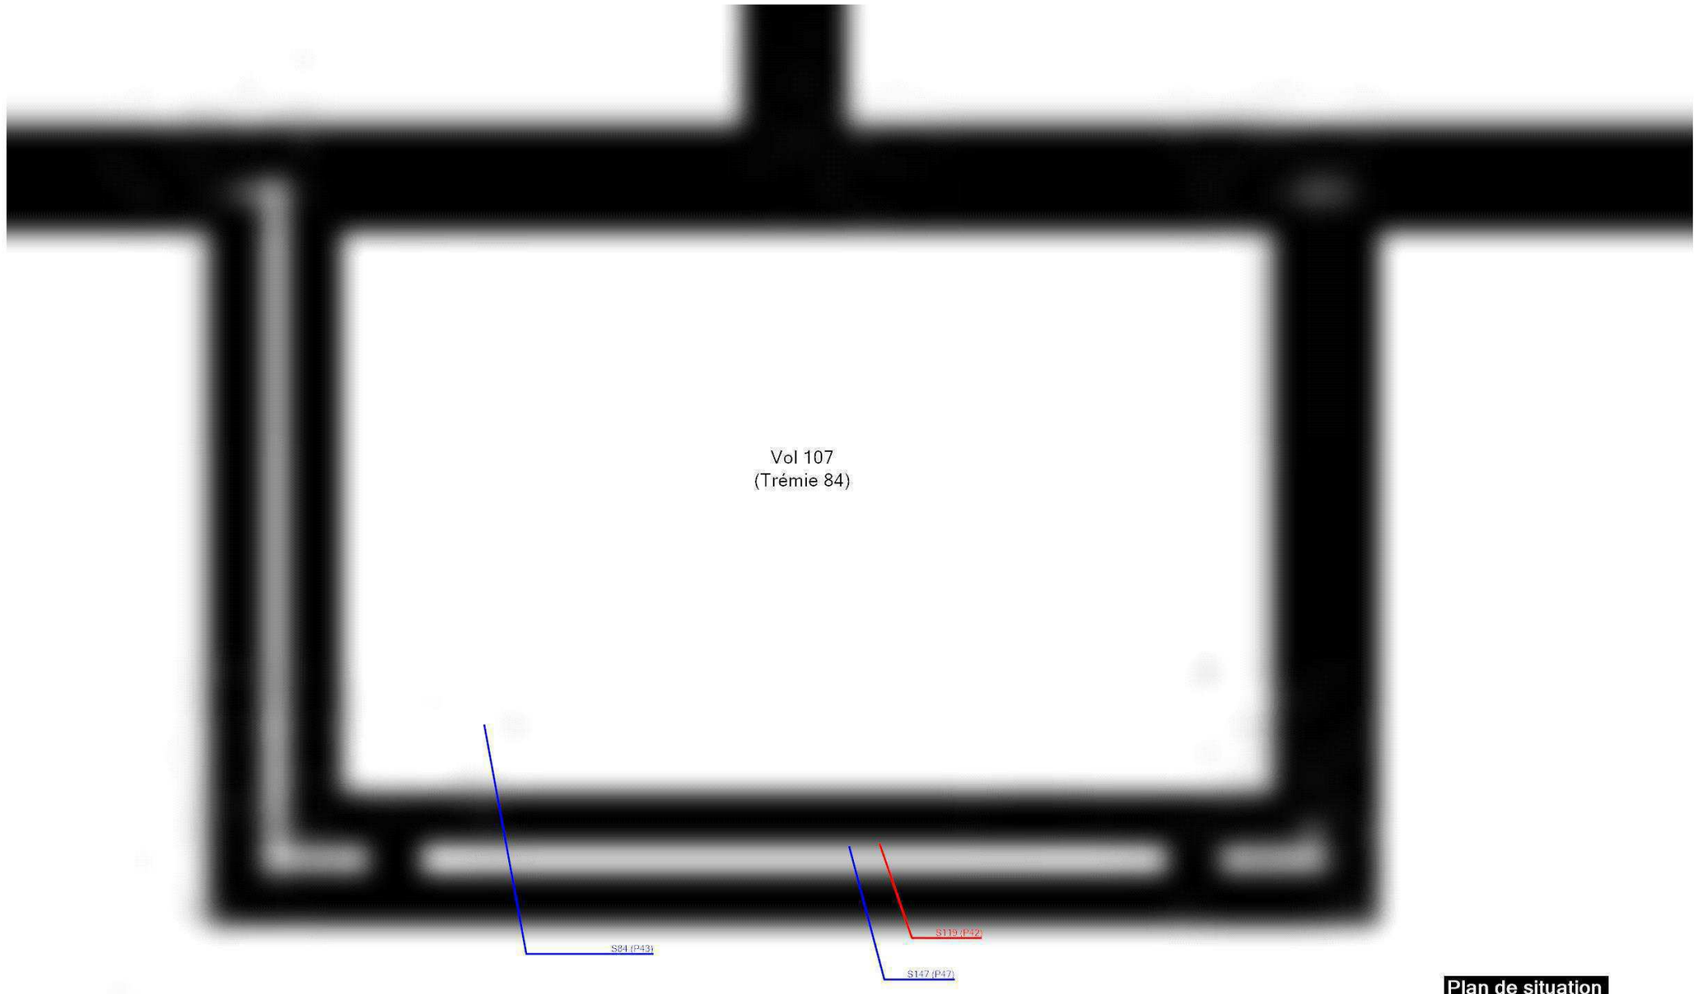

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

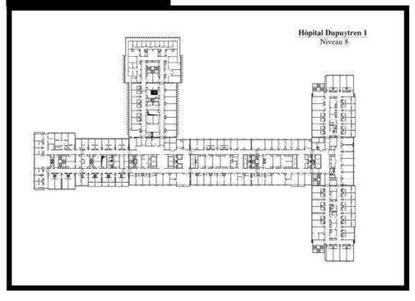

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

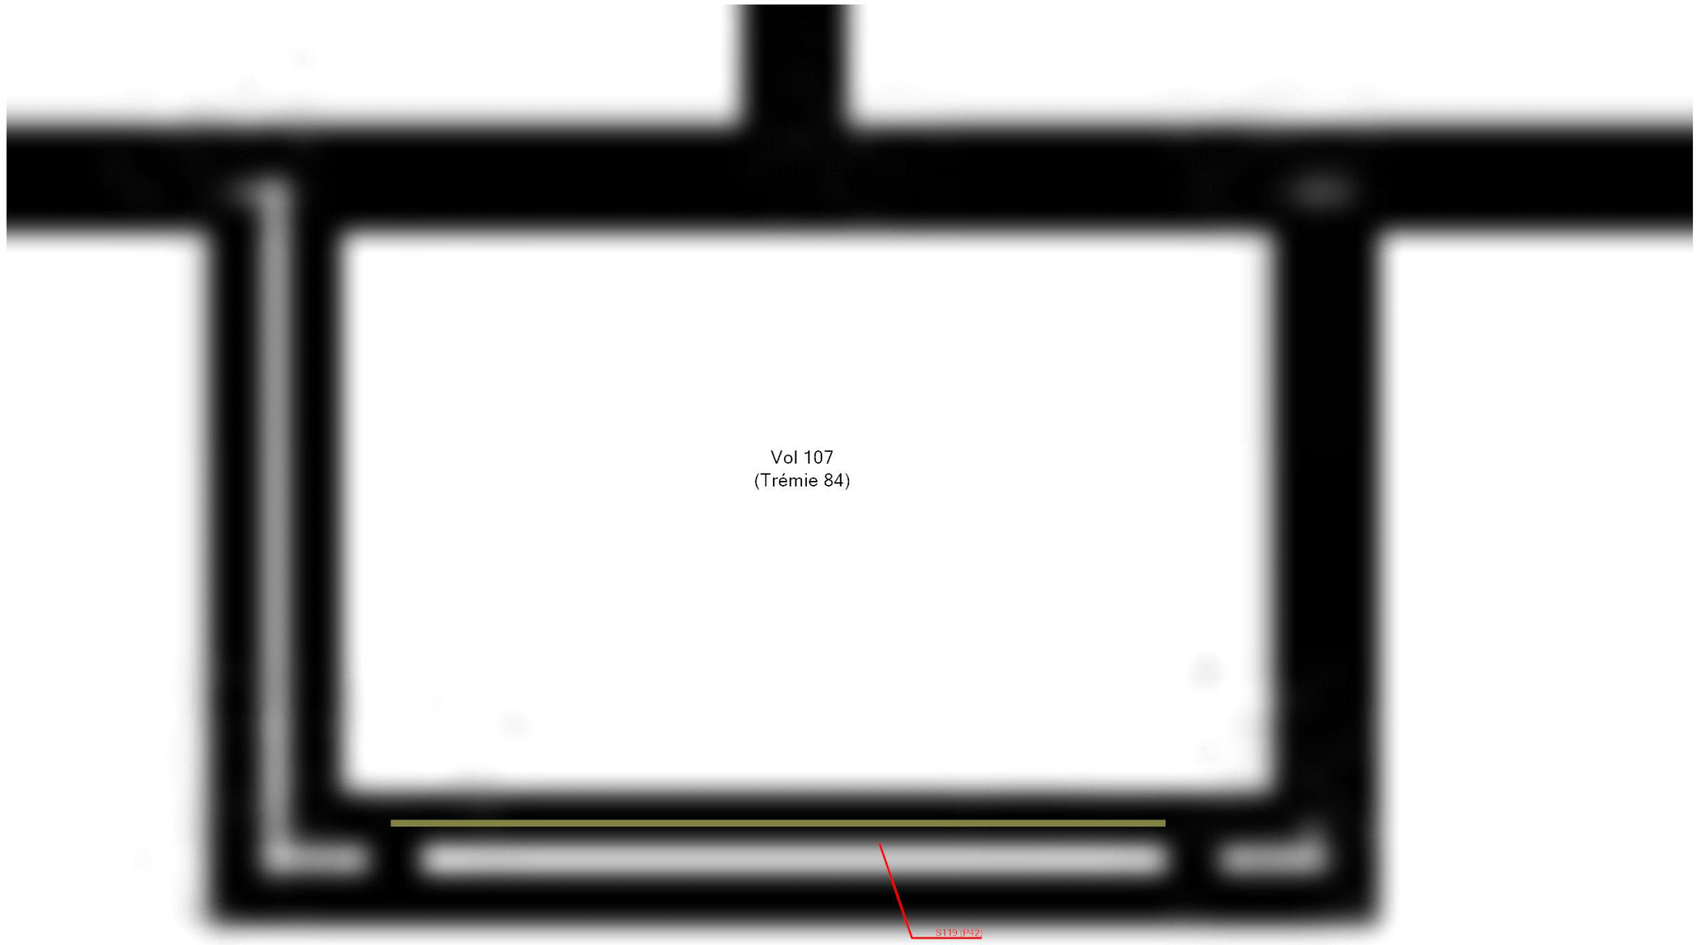

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

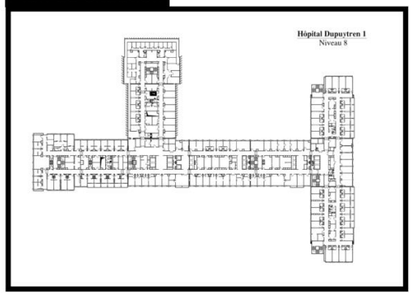

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

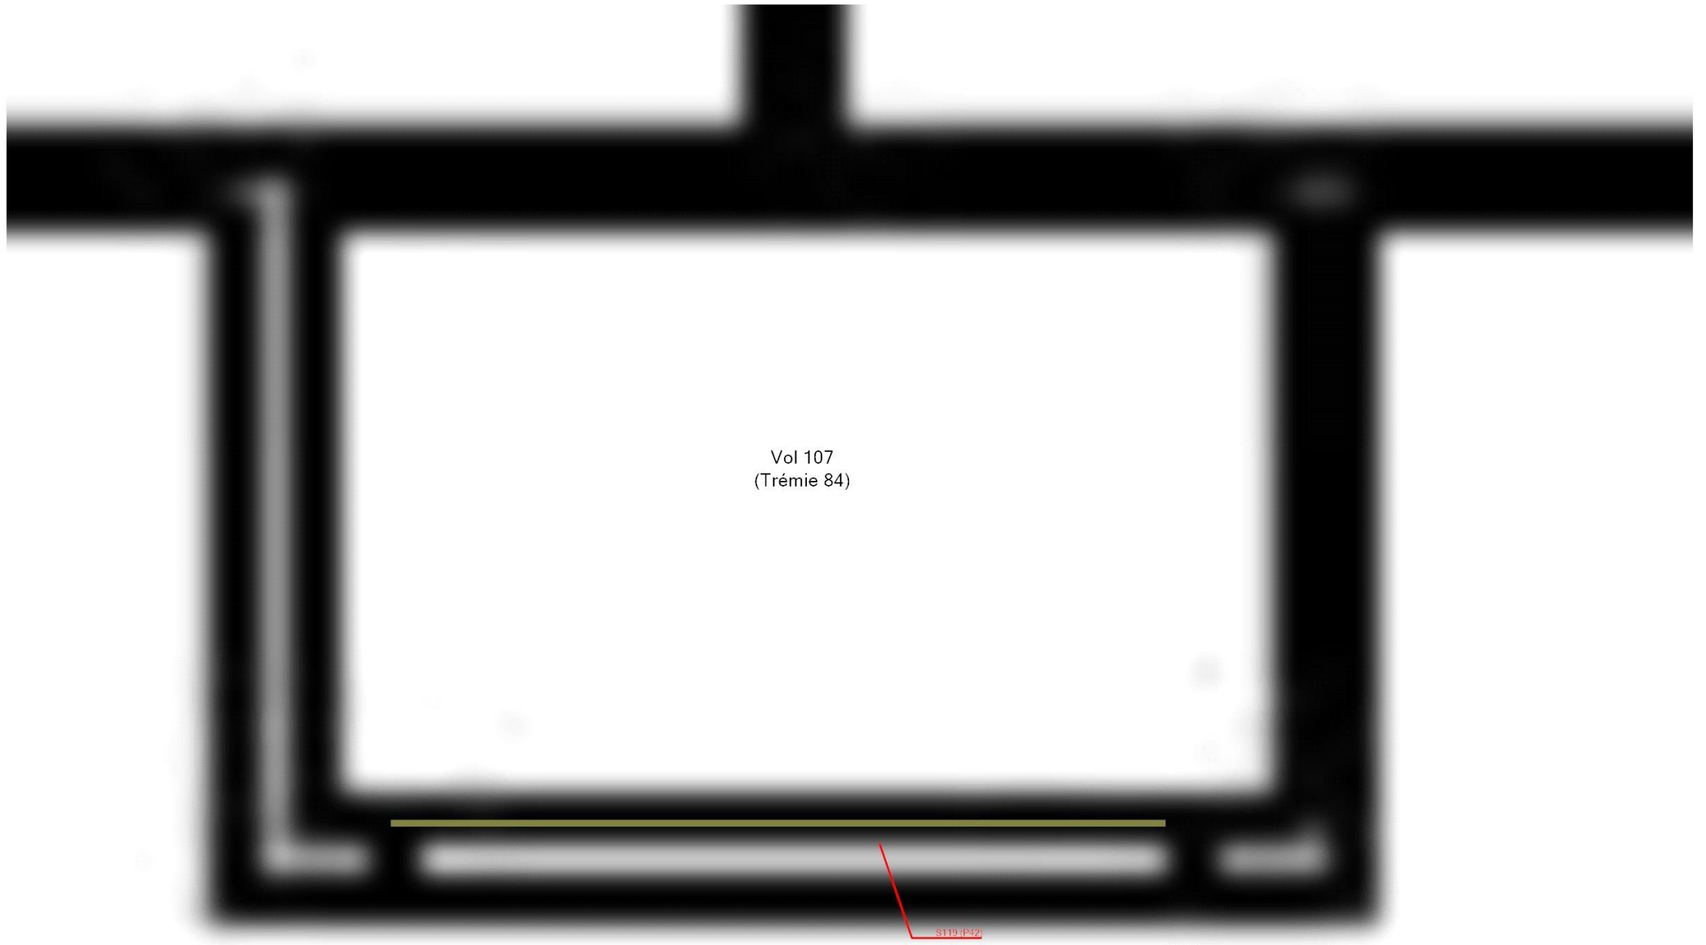

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

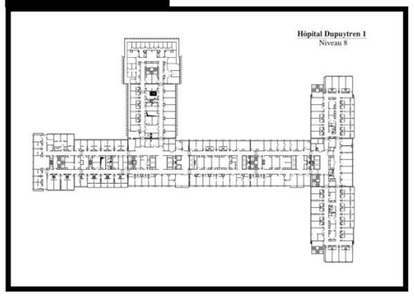

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

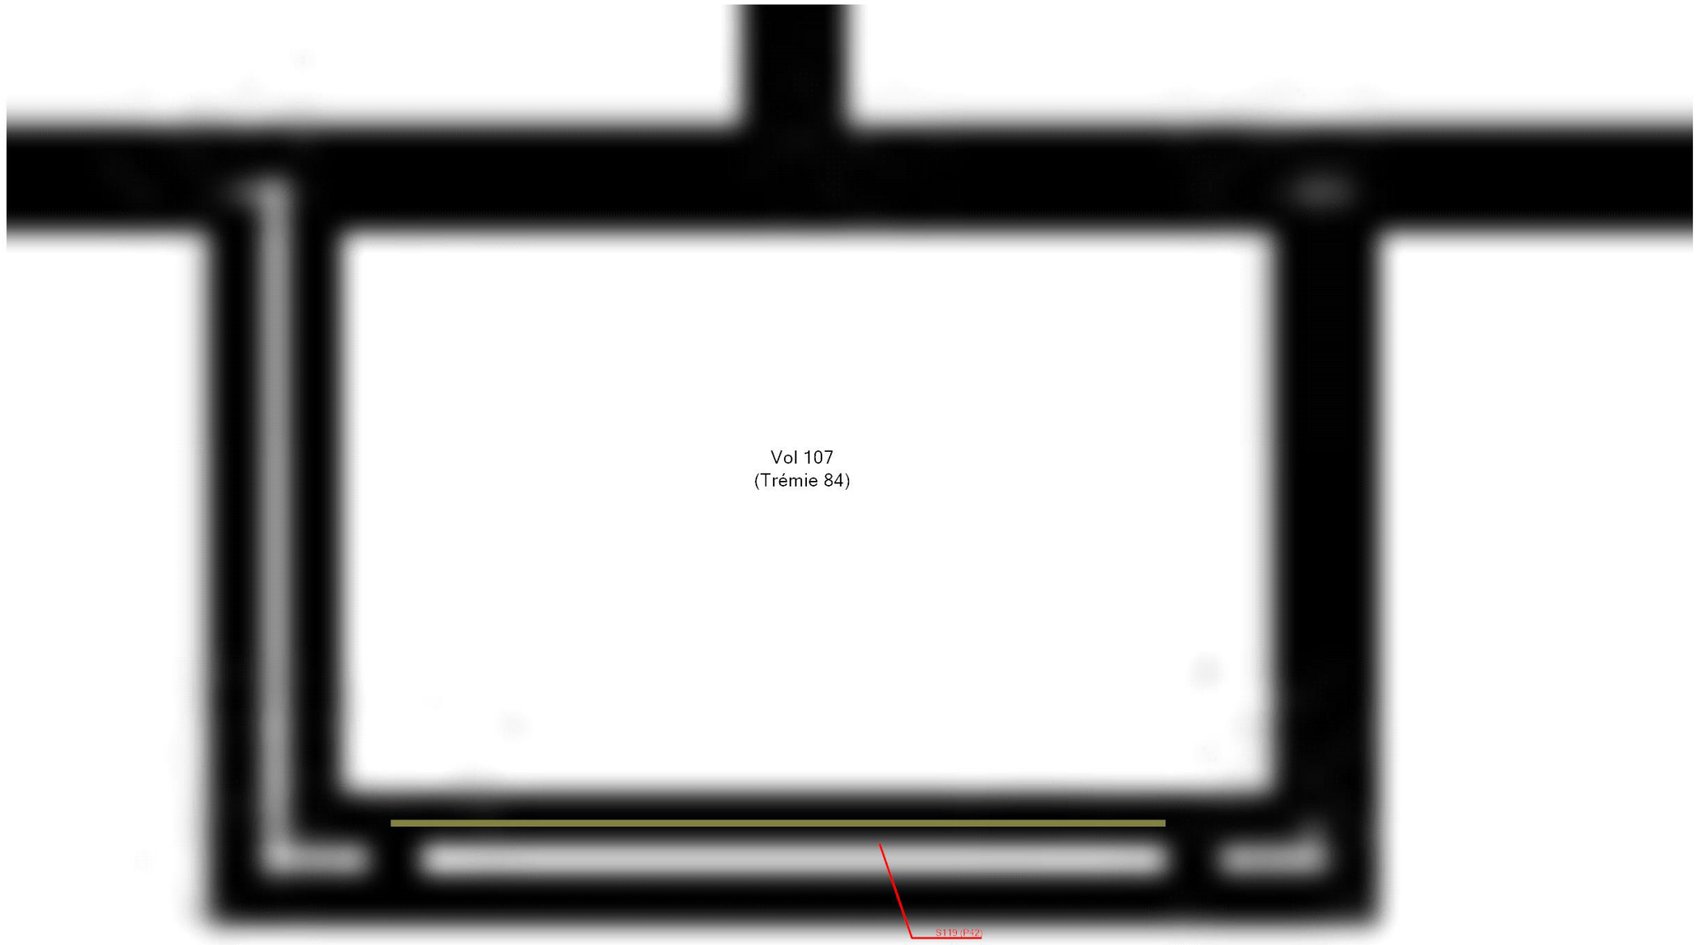

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

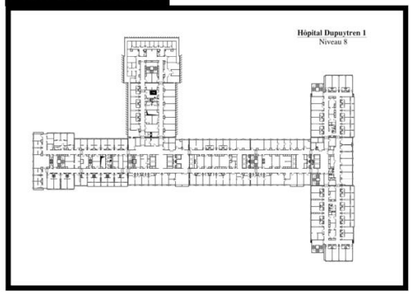

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

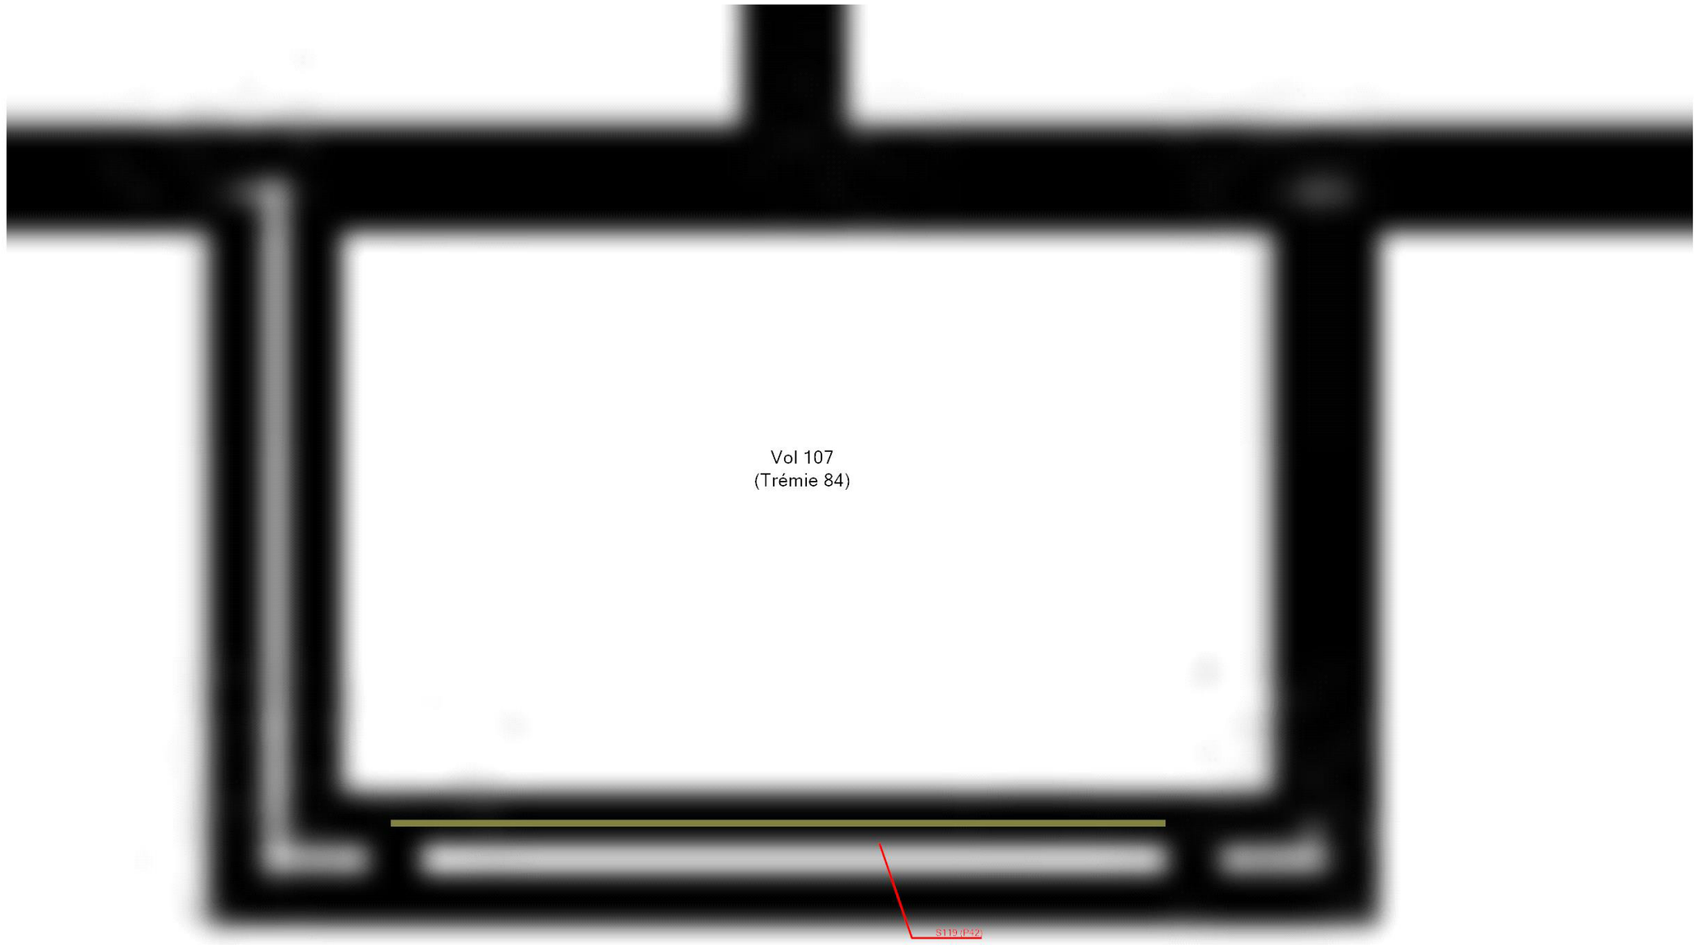

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

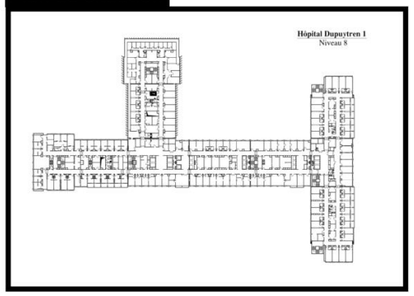

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

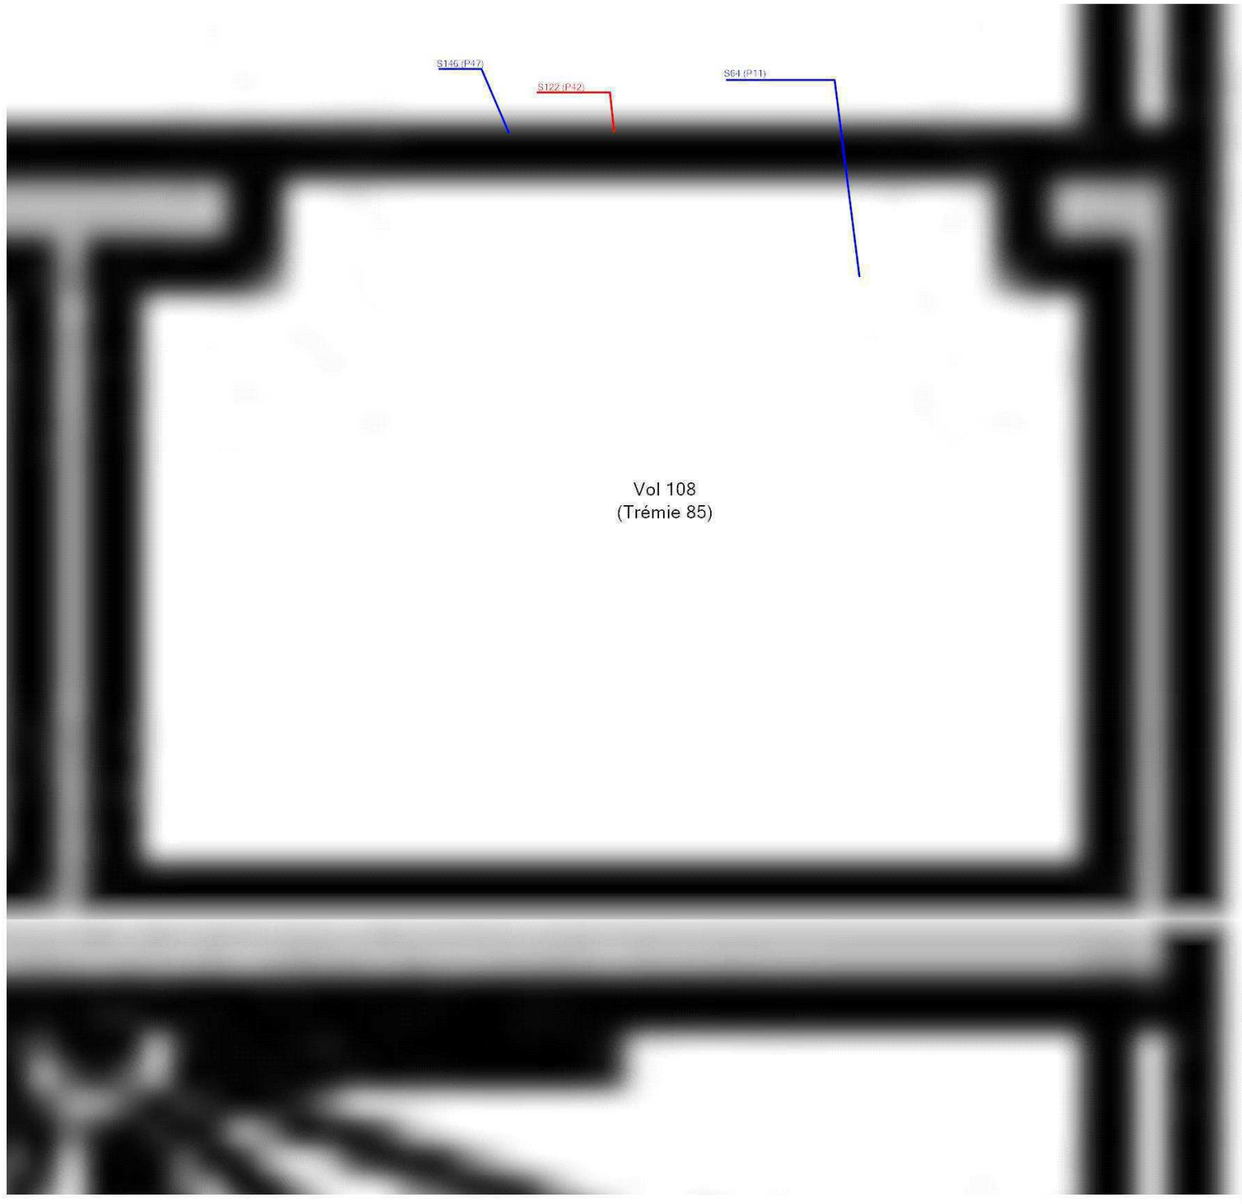

Vol 108
(Trémie 85)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

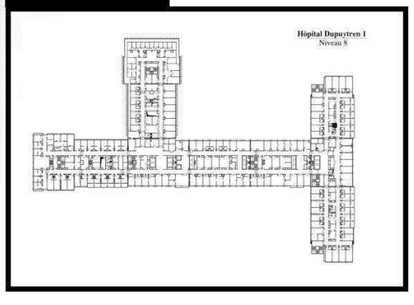

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S3 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

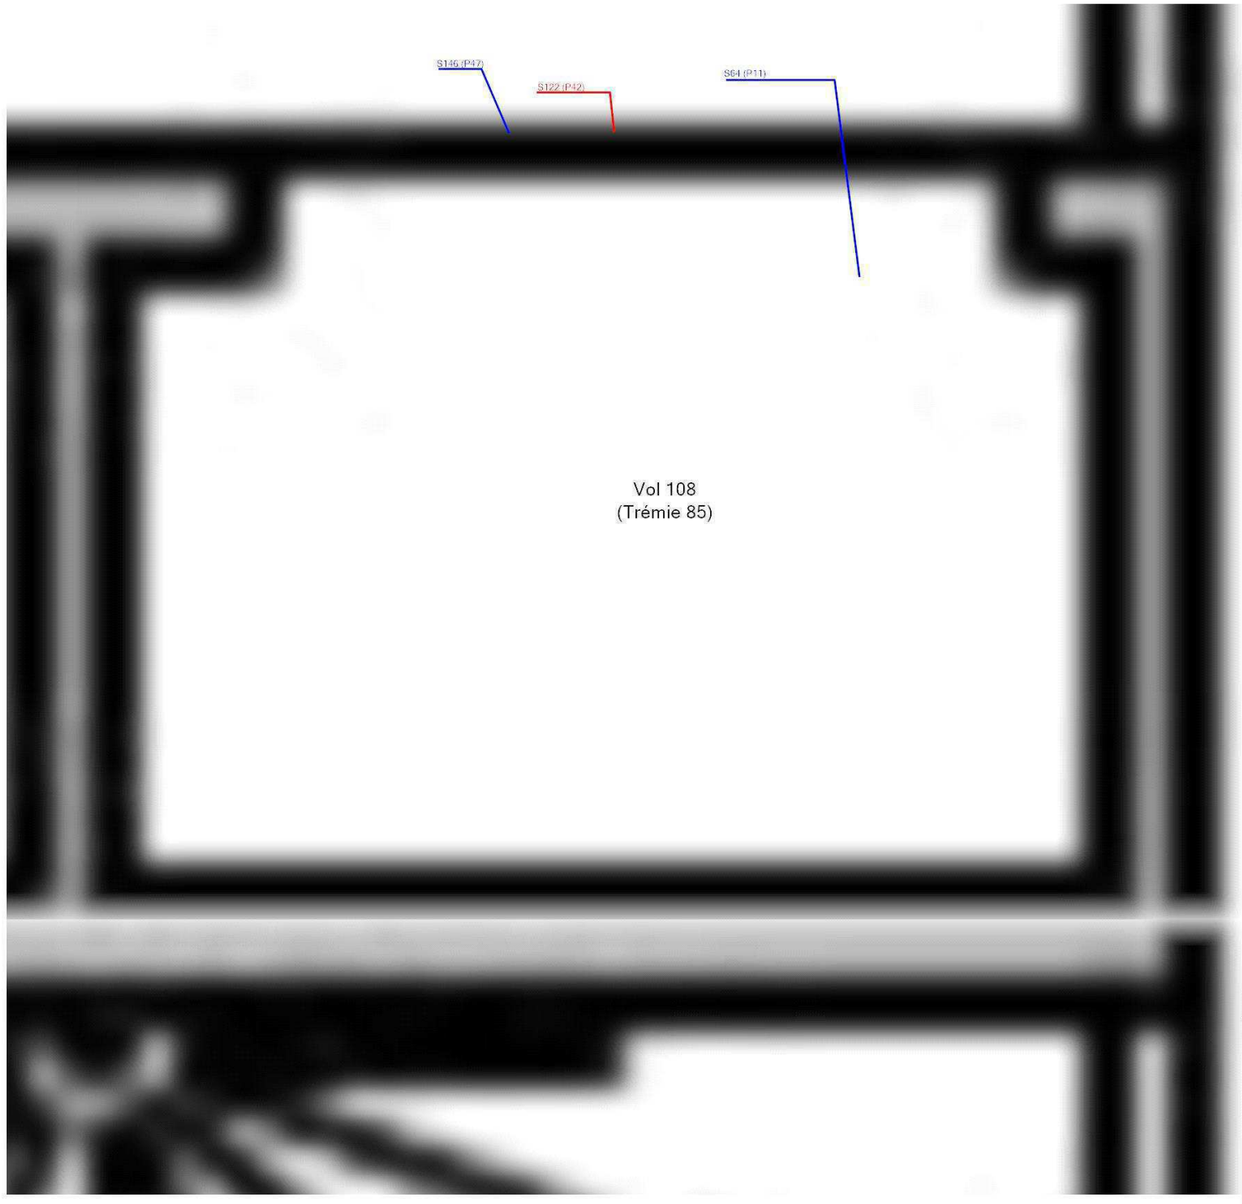

Vol 108
(Trémie 85)

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

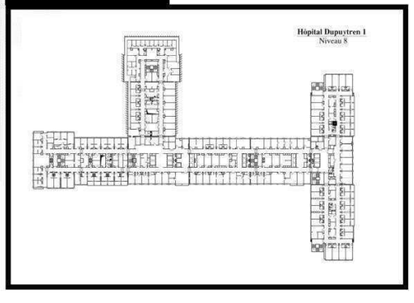

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

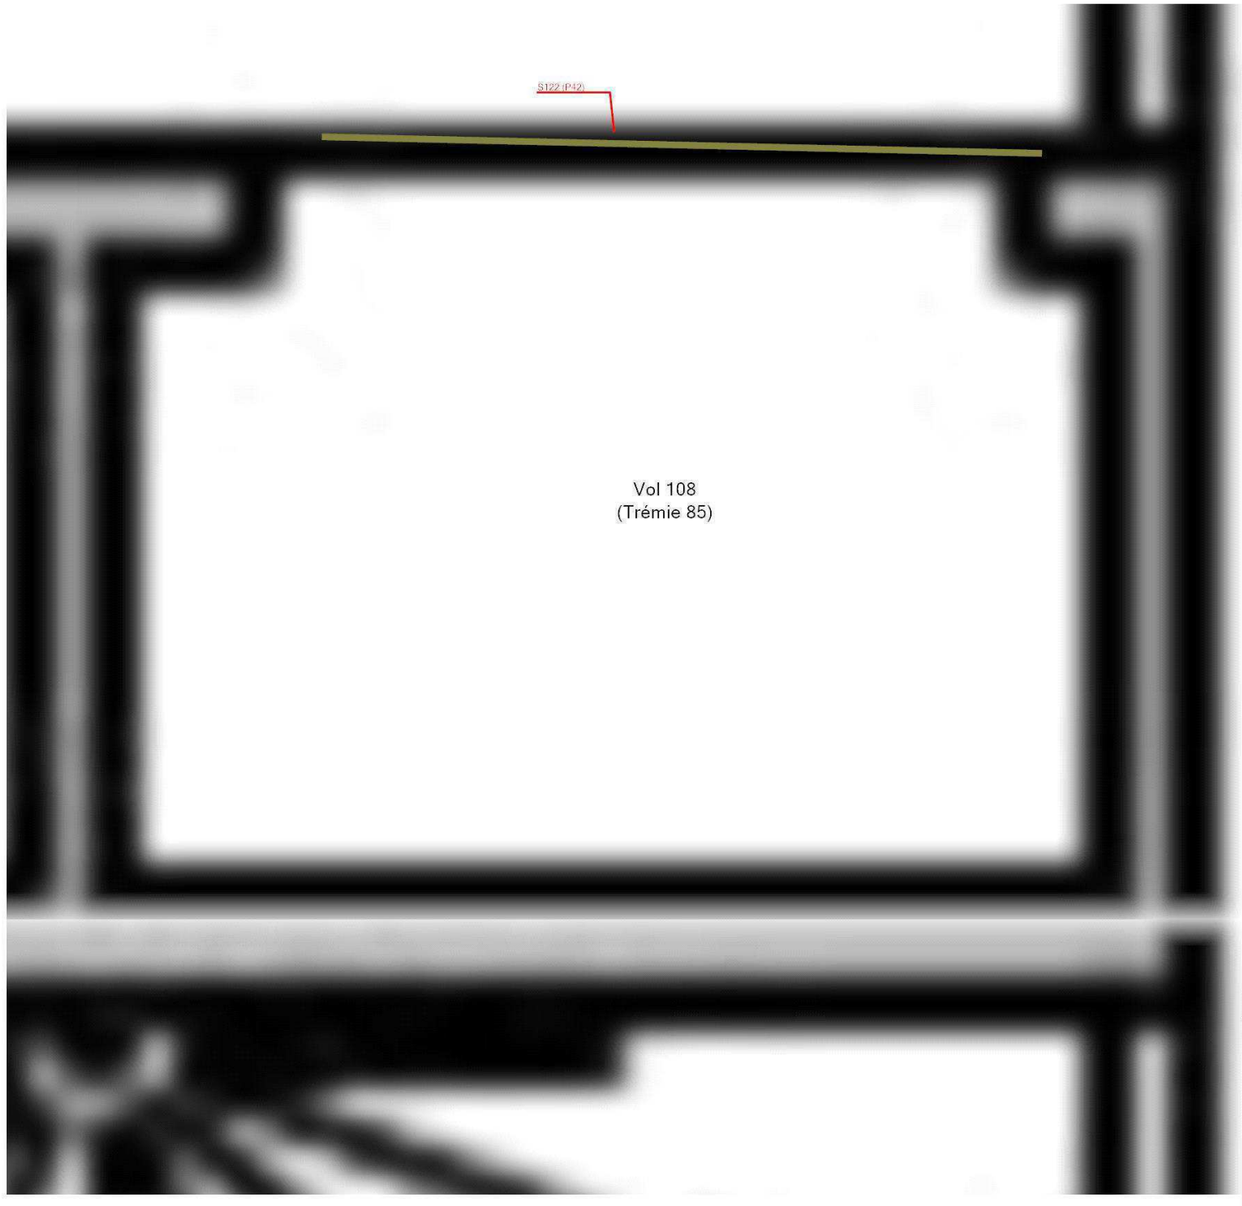

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

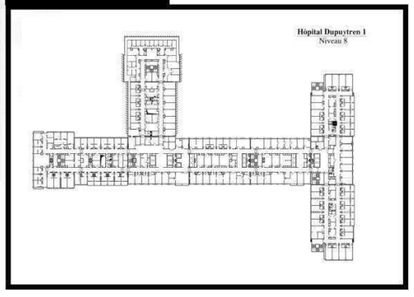

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

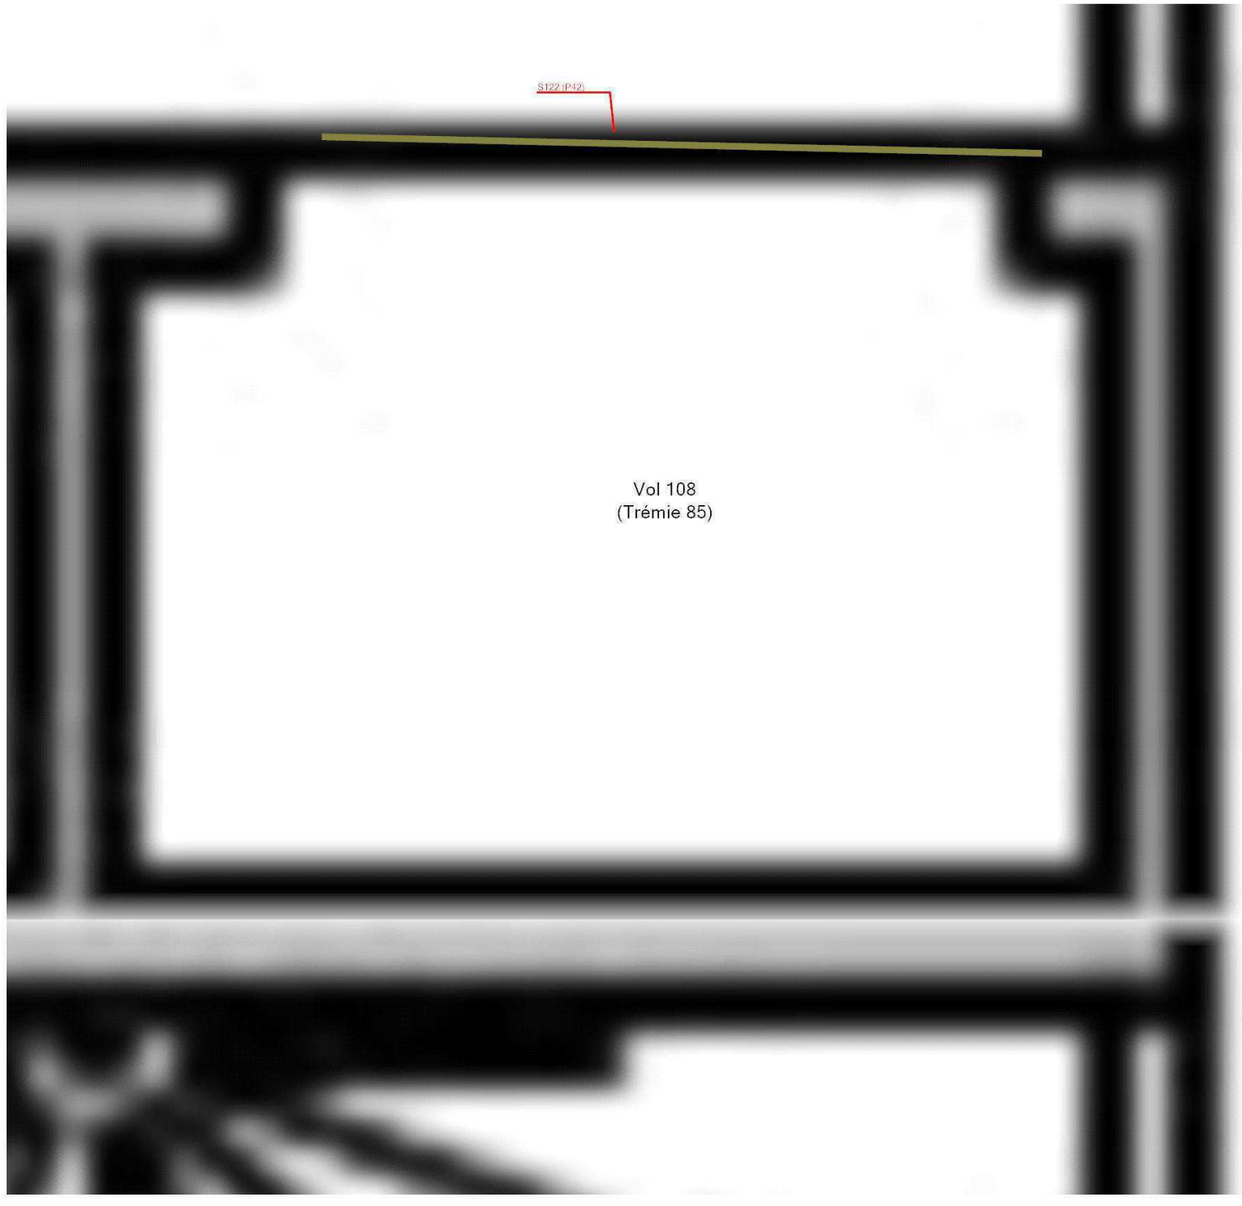

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

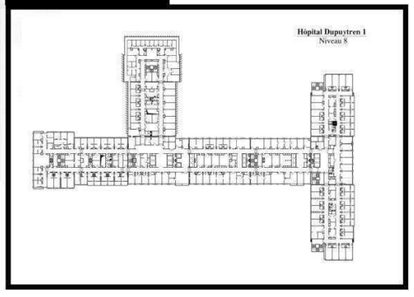

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

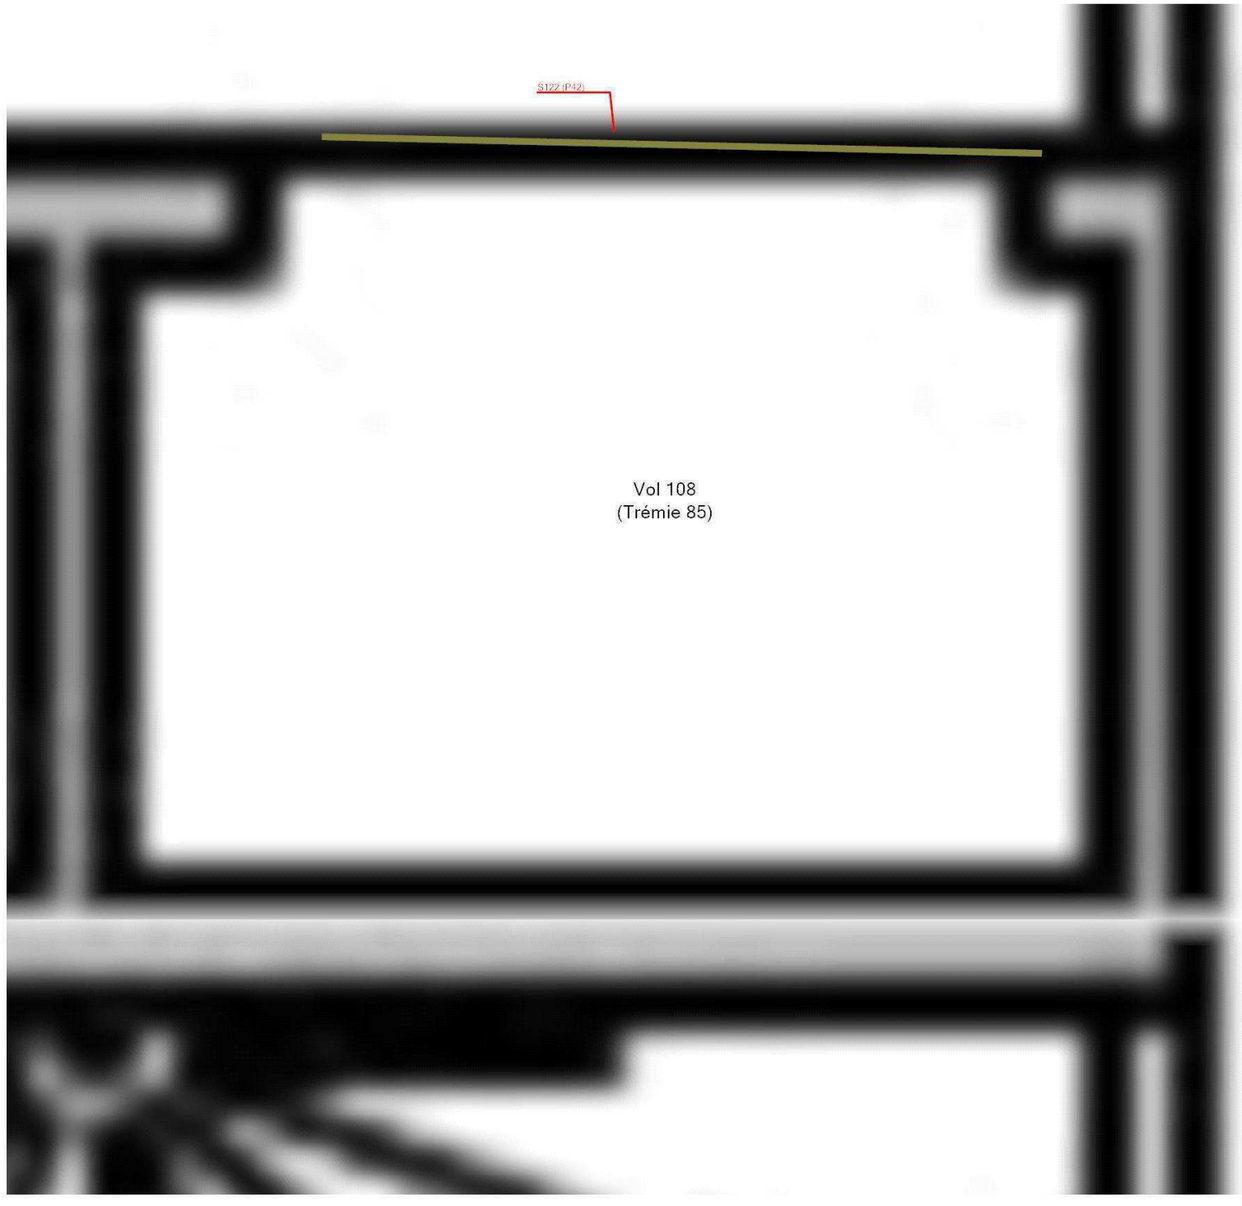

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

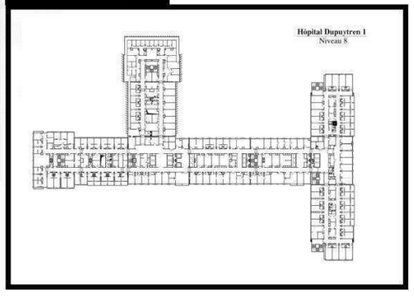

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S3 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

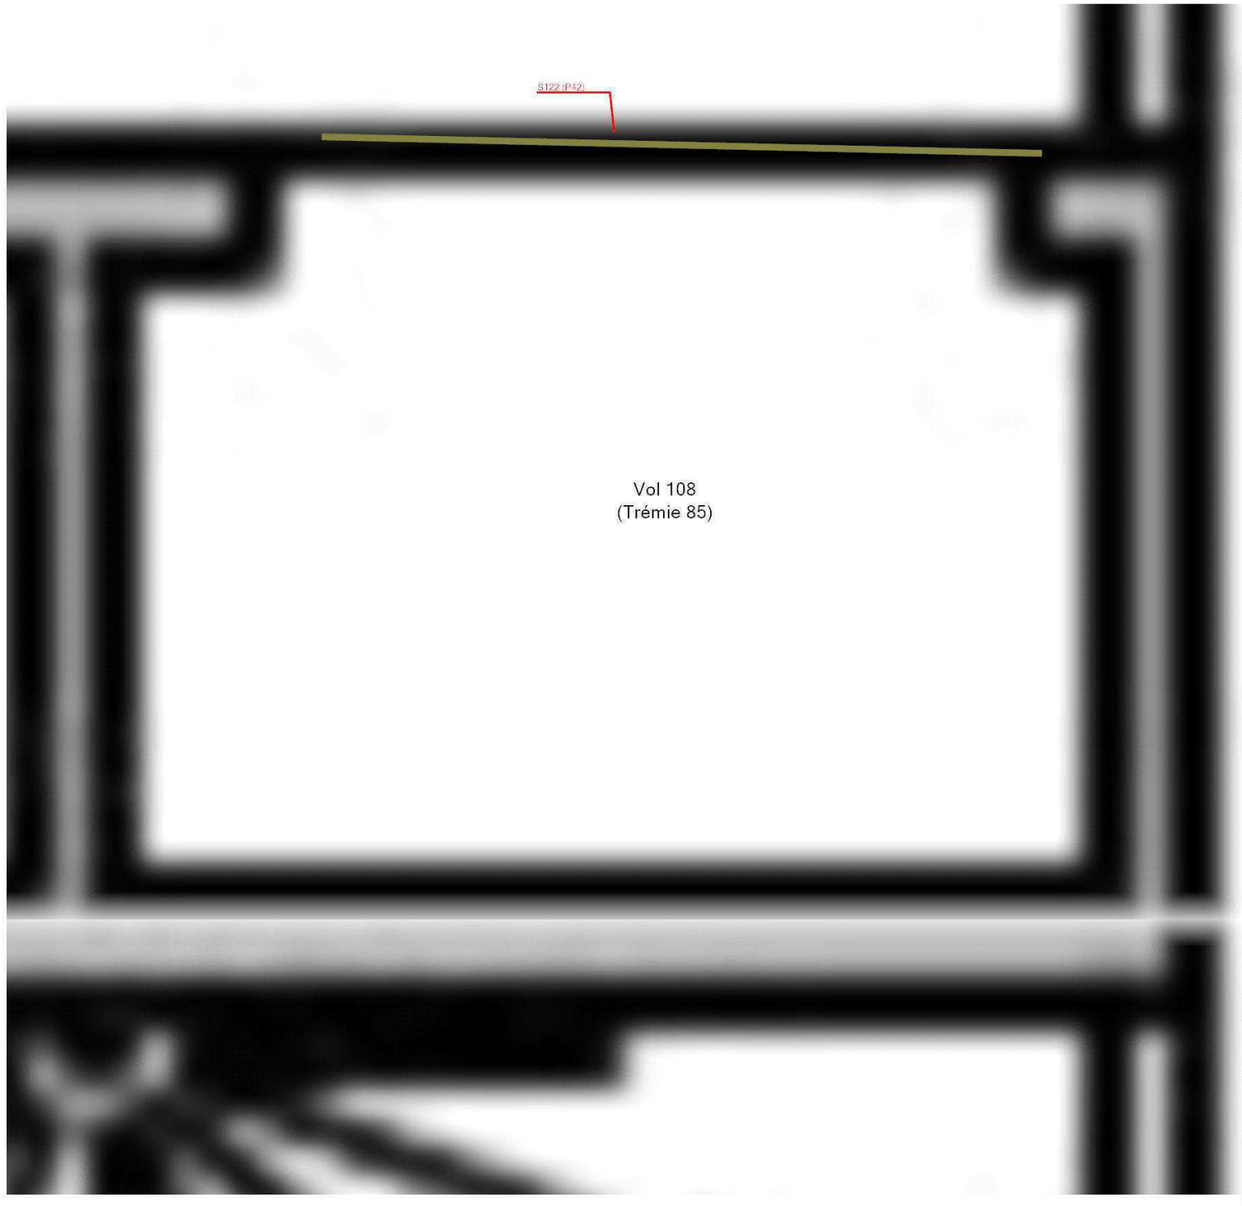

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation


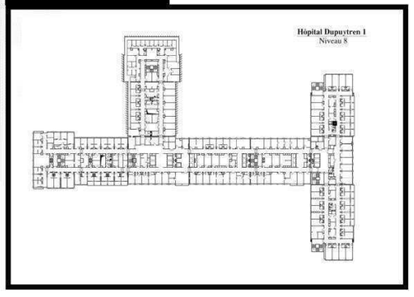


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

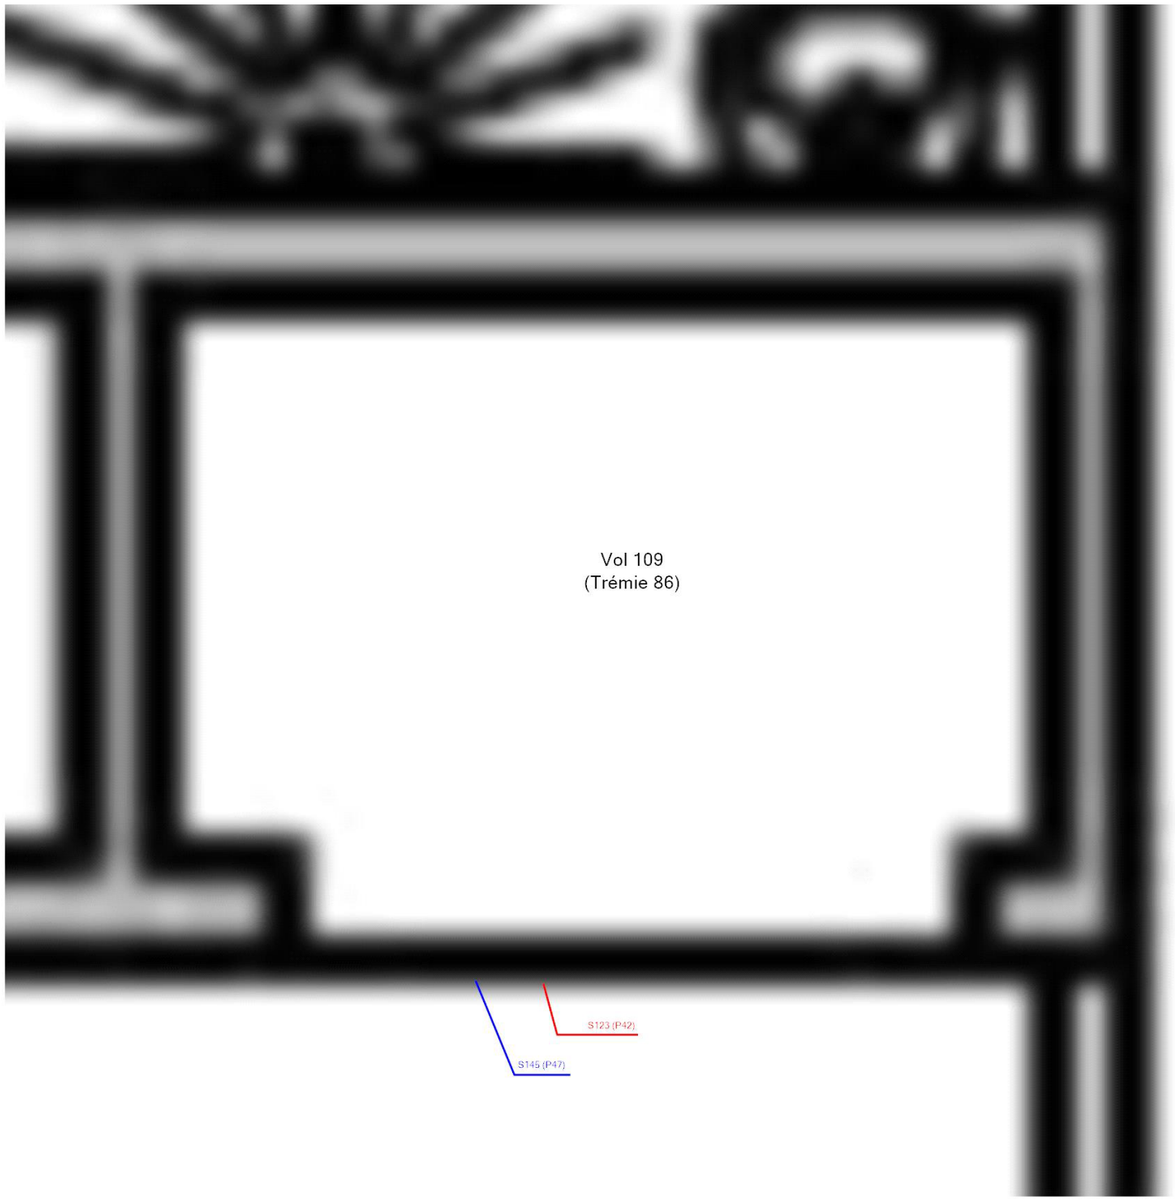

Légende	
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif


Plan de situation


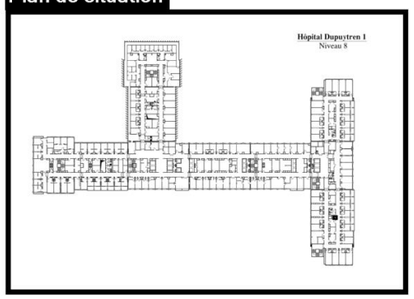


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

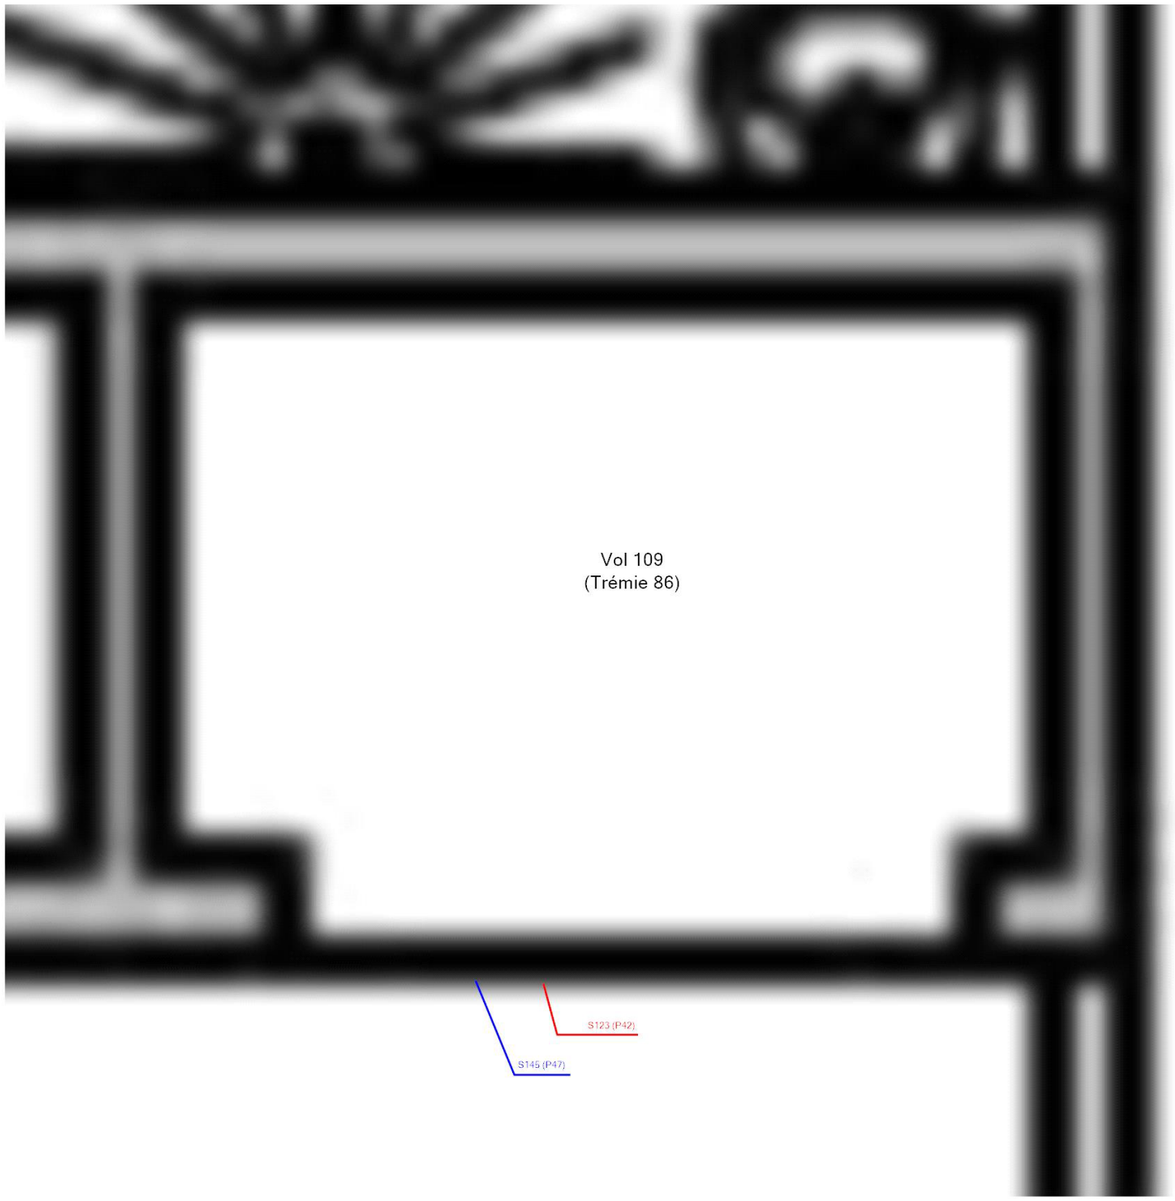

Légende	
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

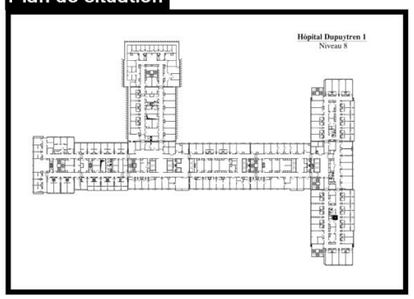

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

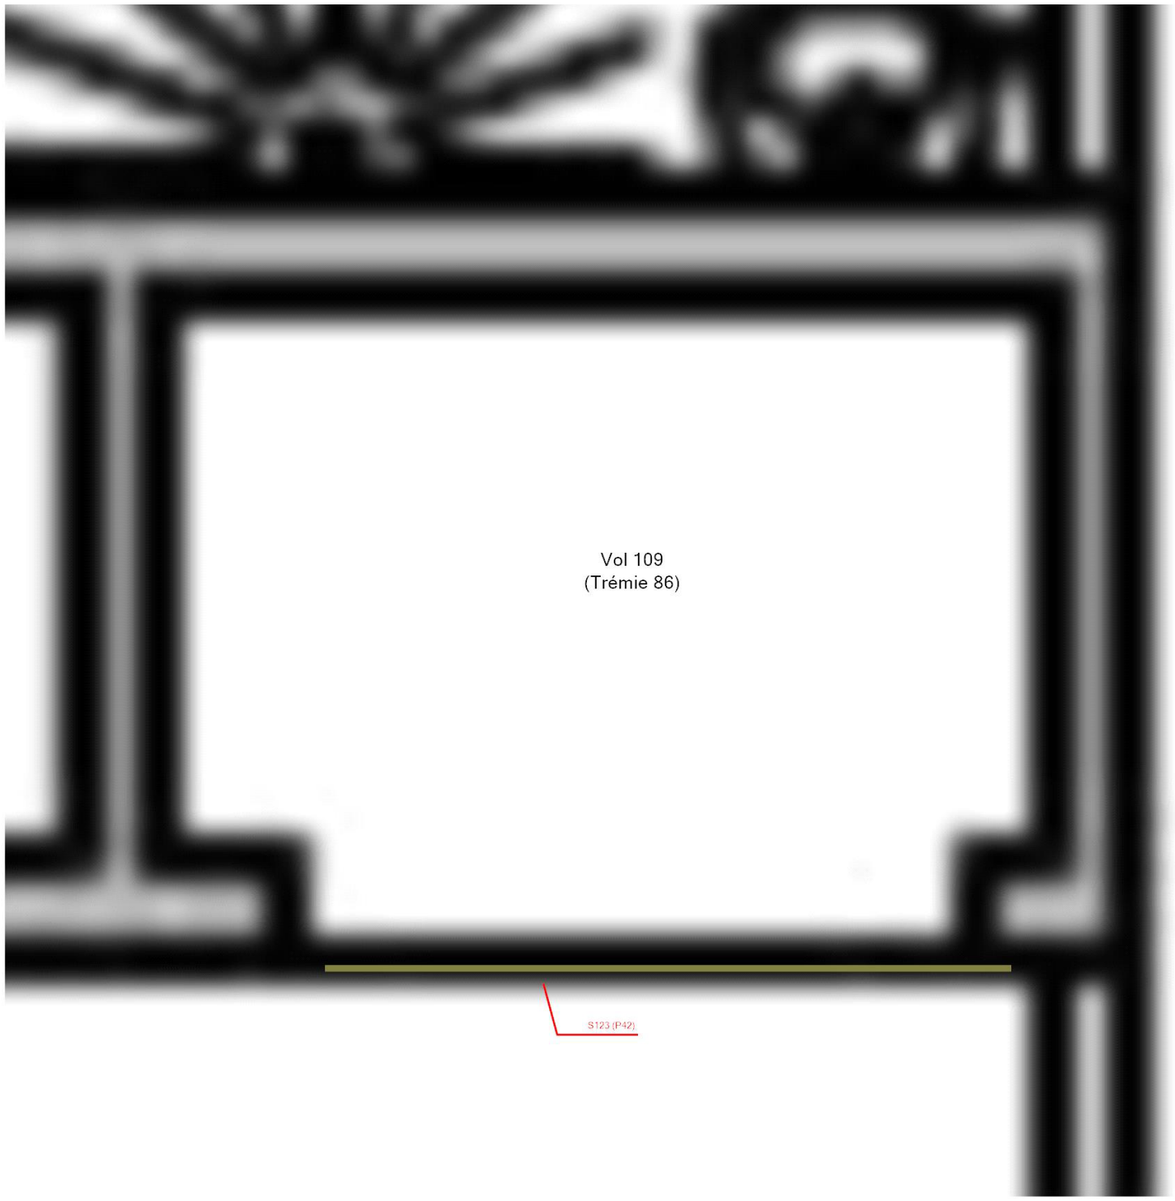

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

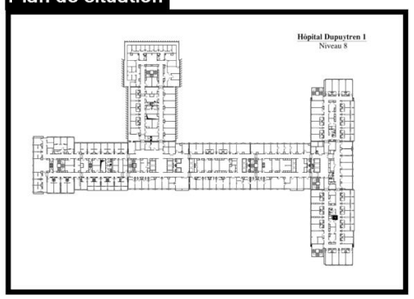

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

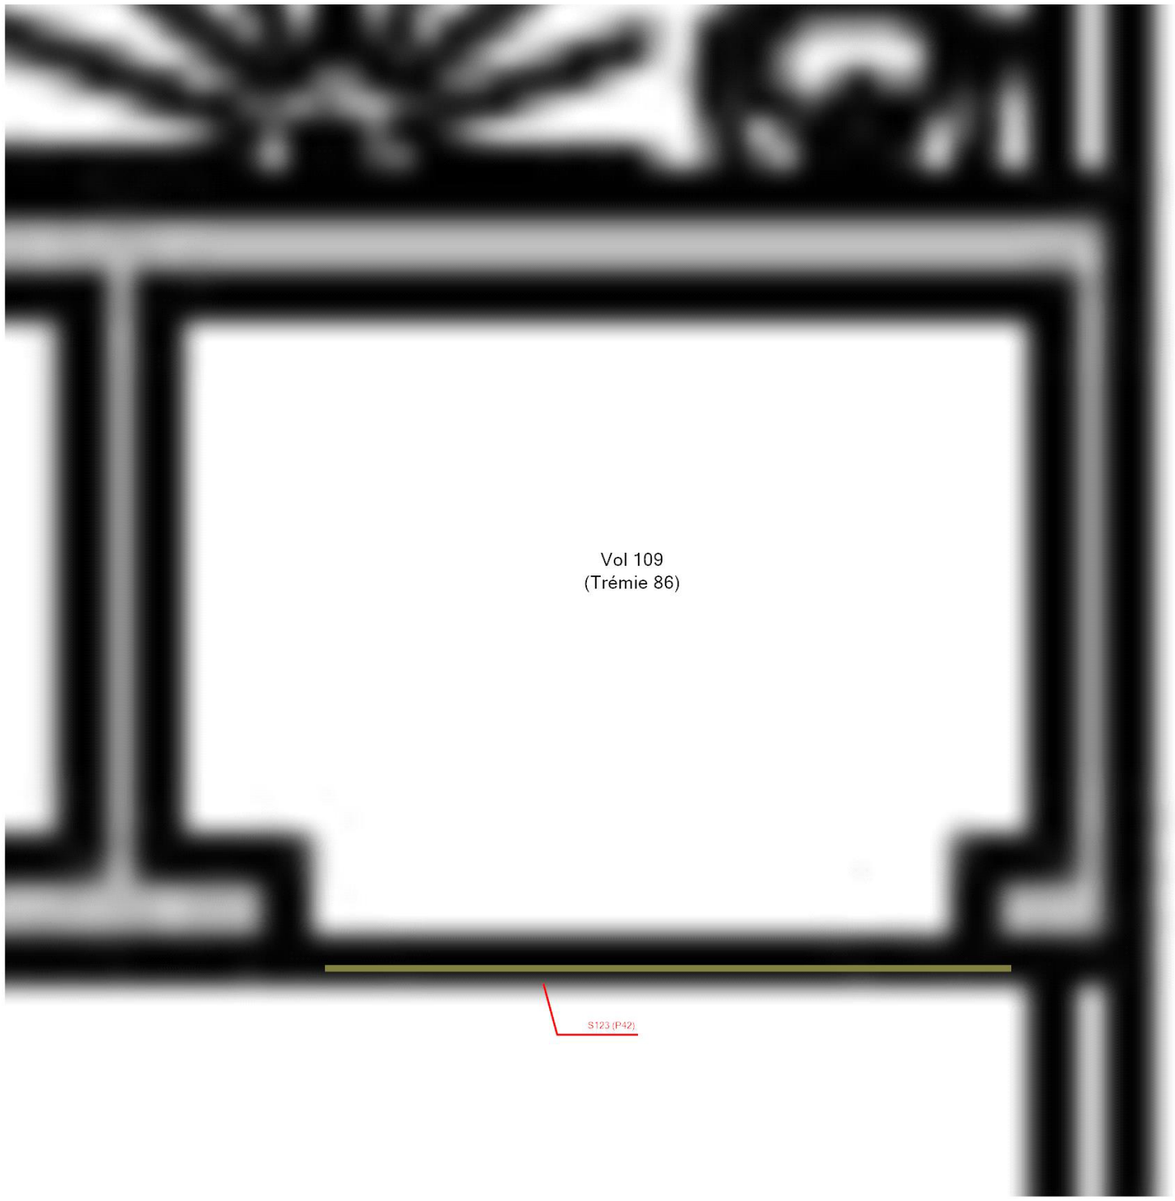

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

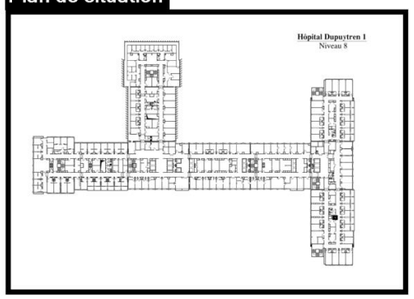

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

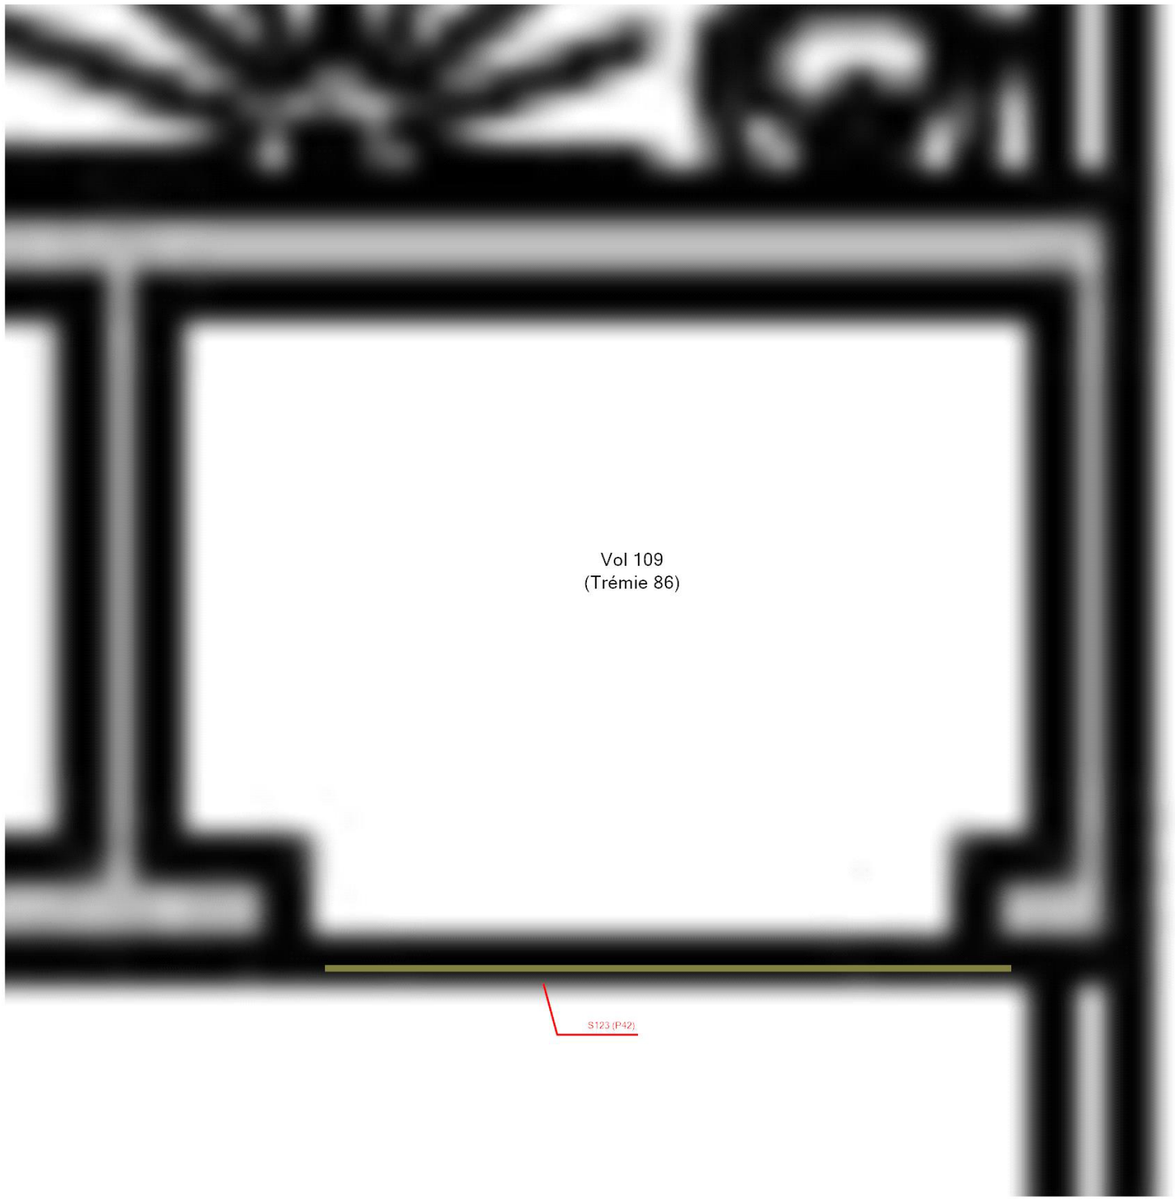

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

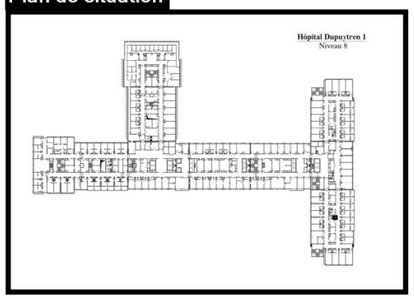

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S4 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

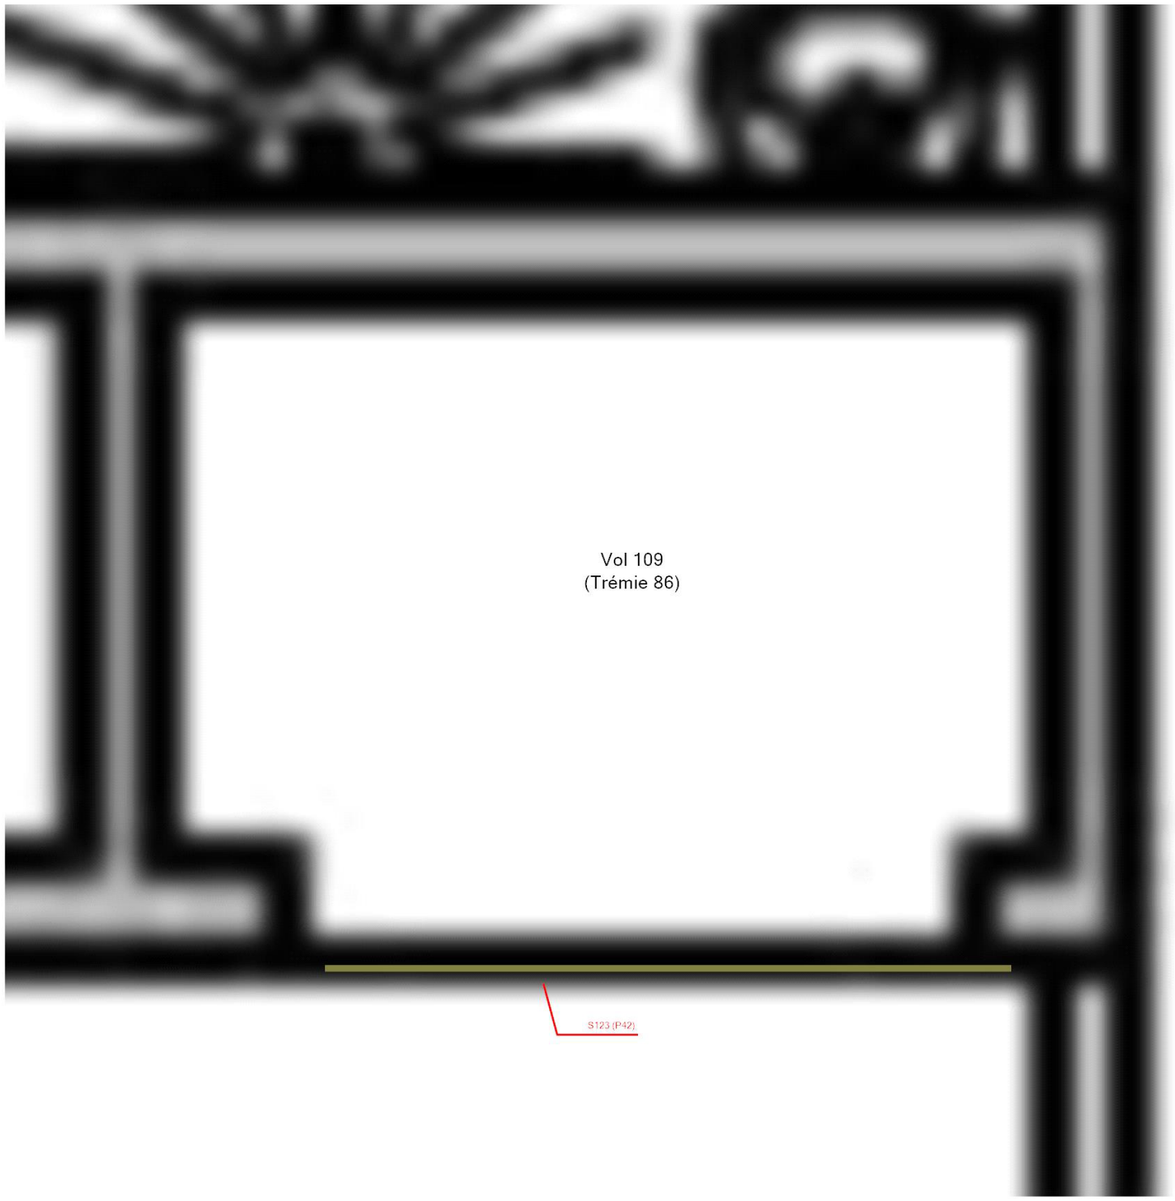

Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

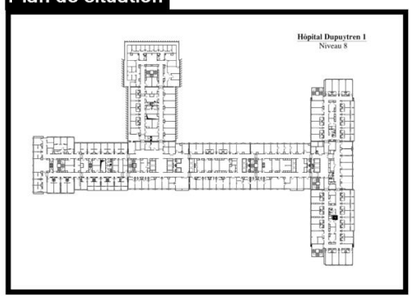

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

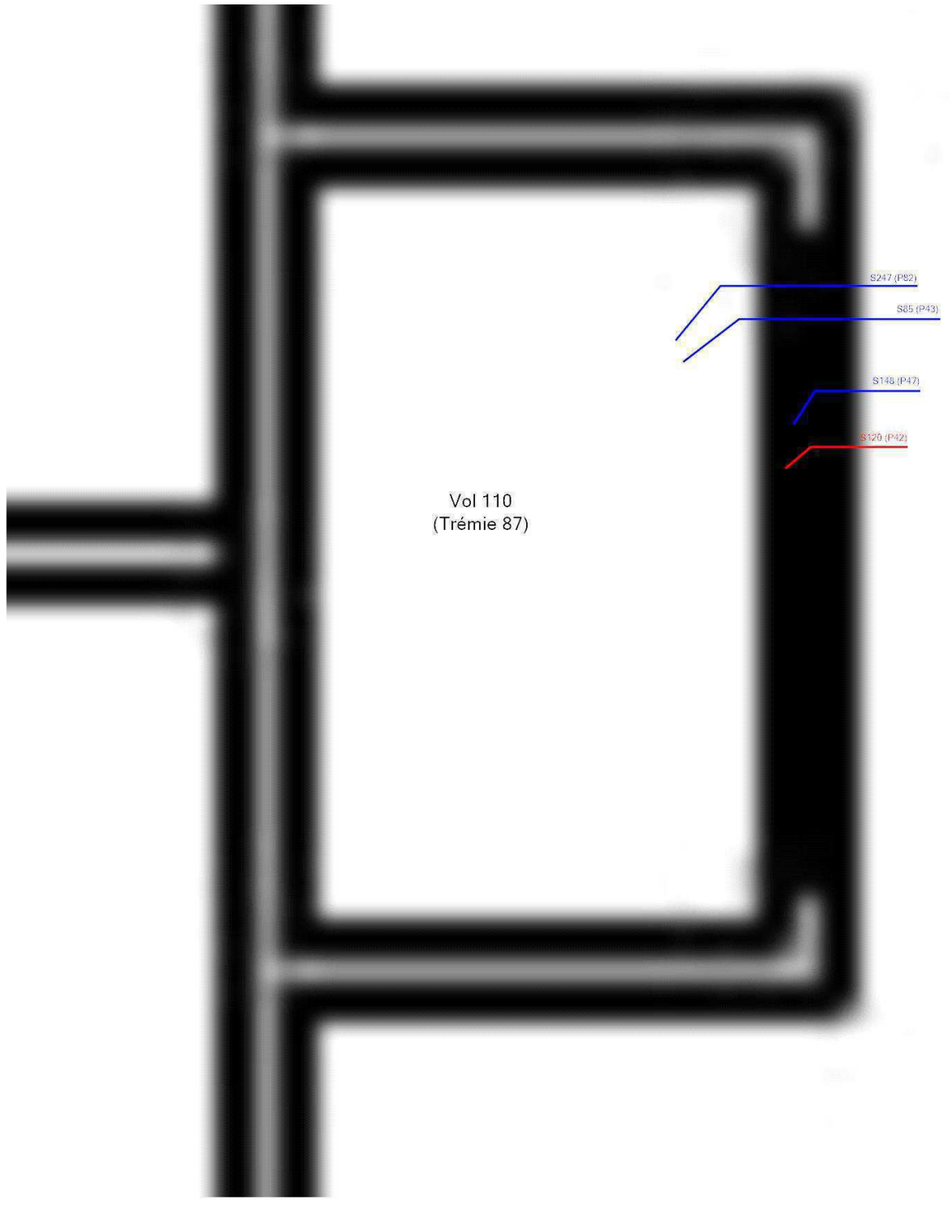

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

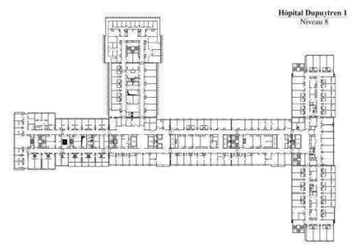

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

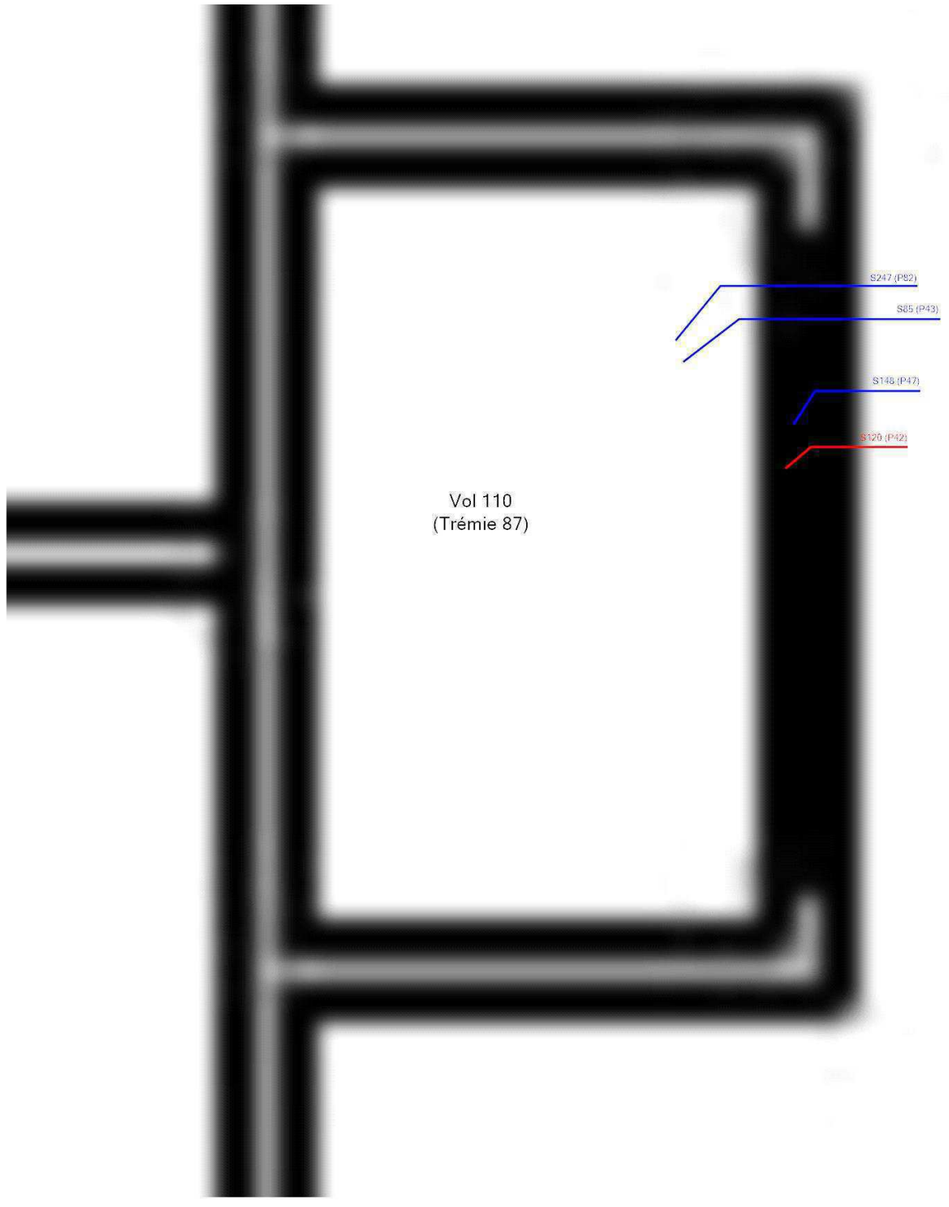

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

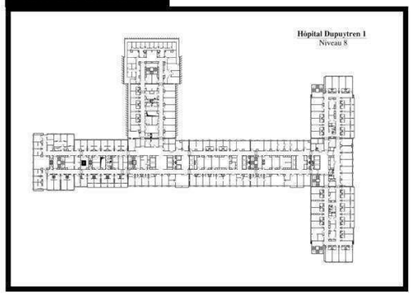

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

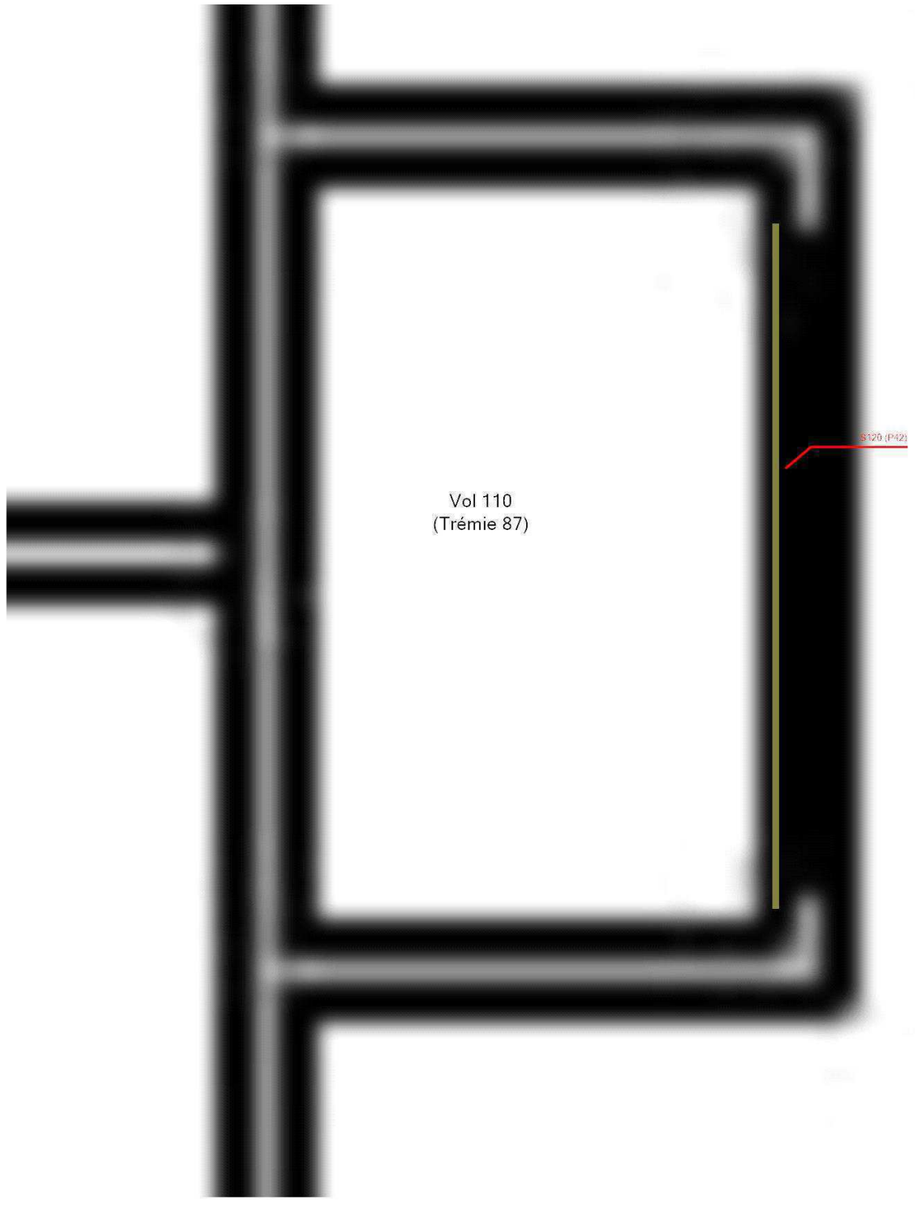

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

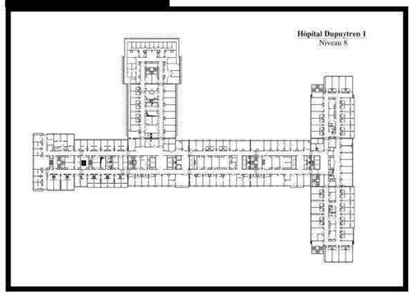

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

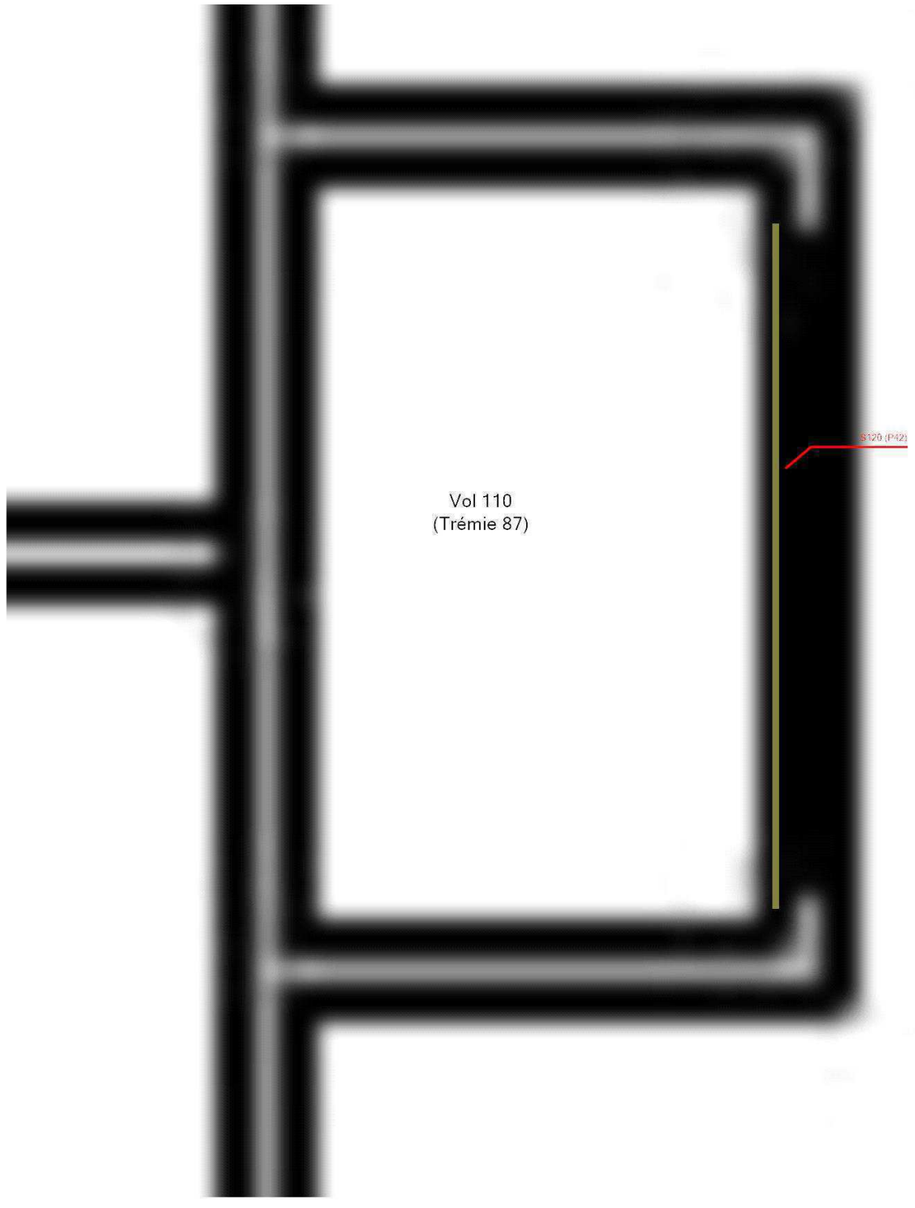

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

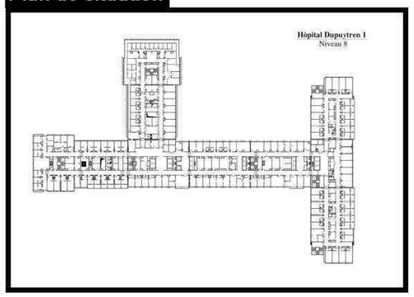

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

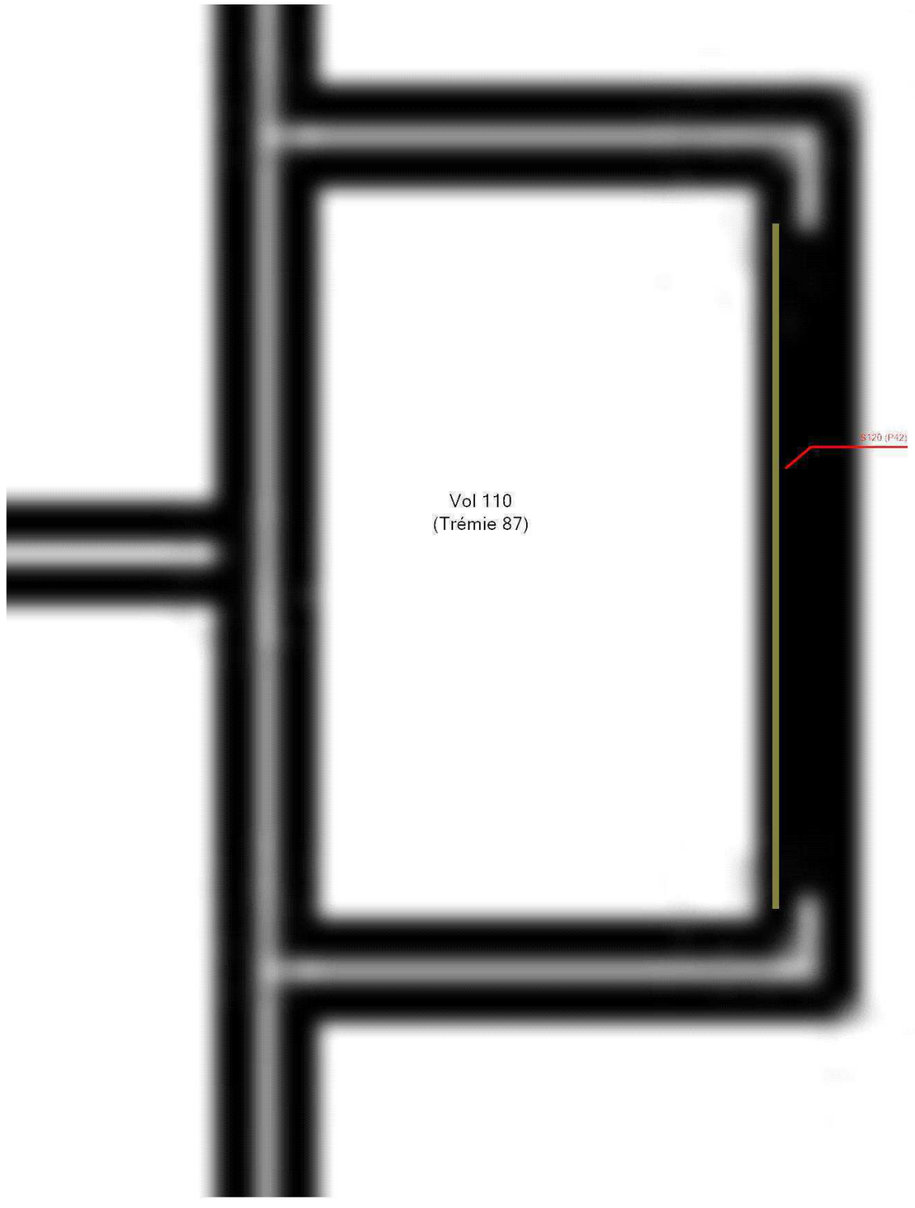

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

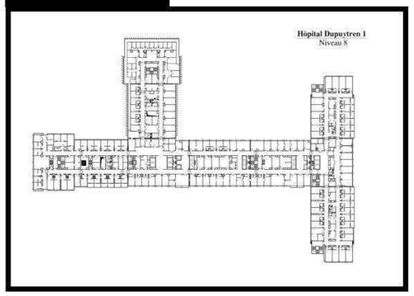

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S1 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

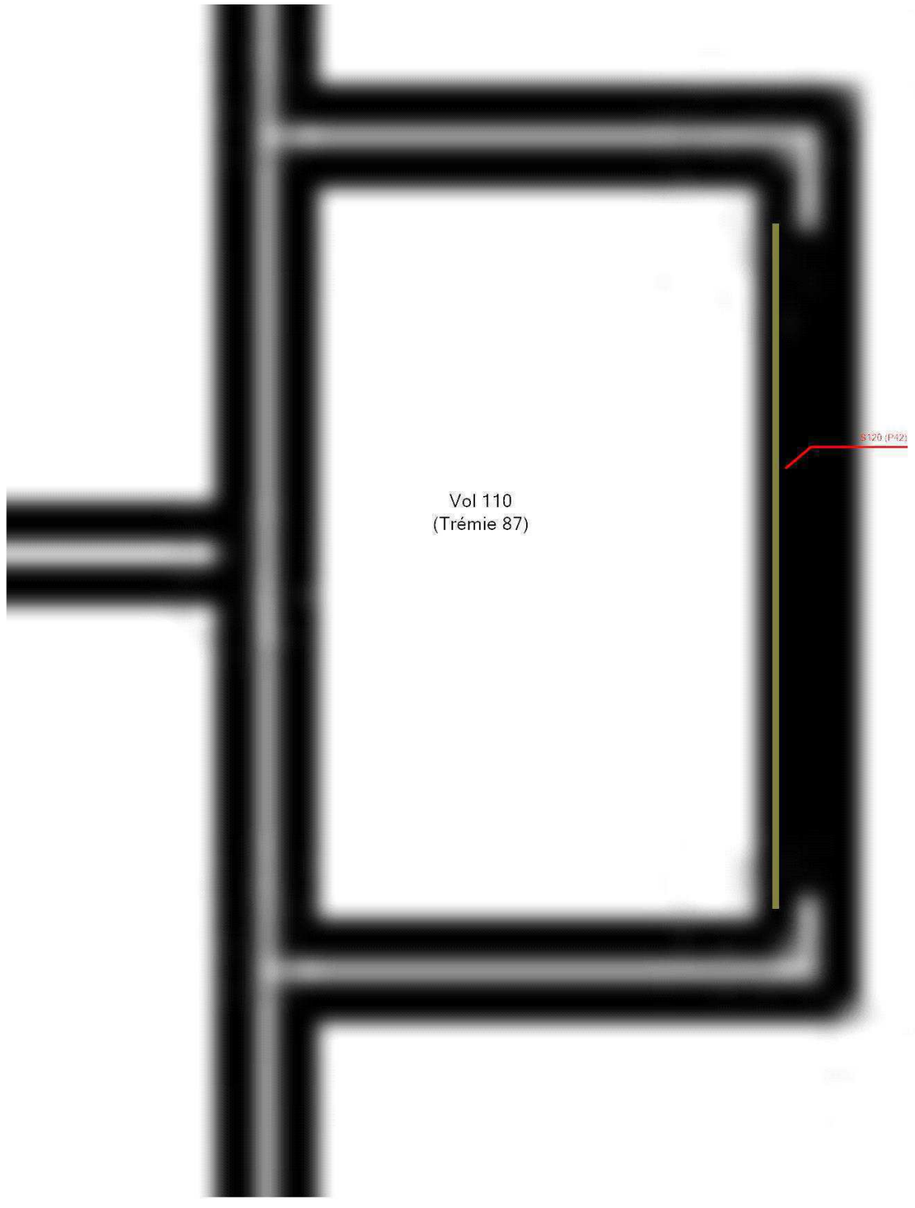

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

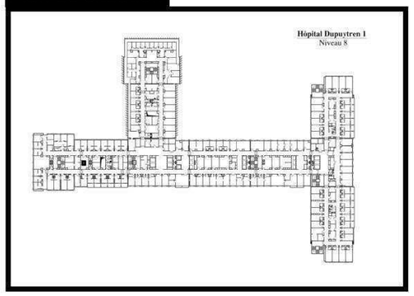

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

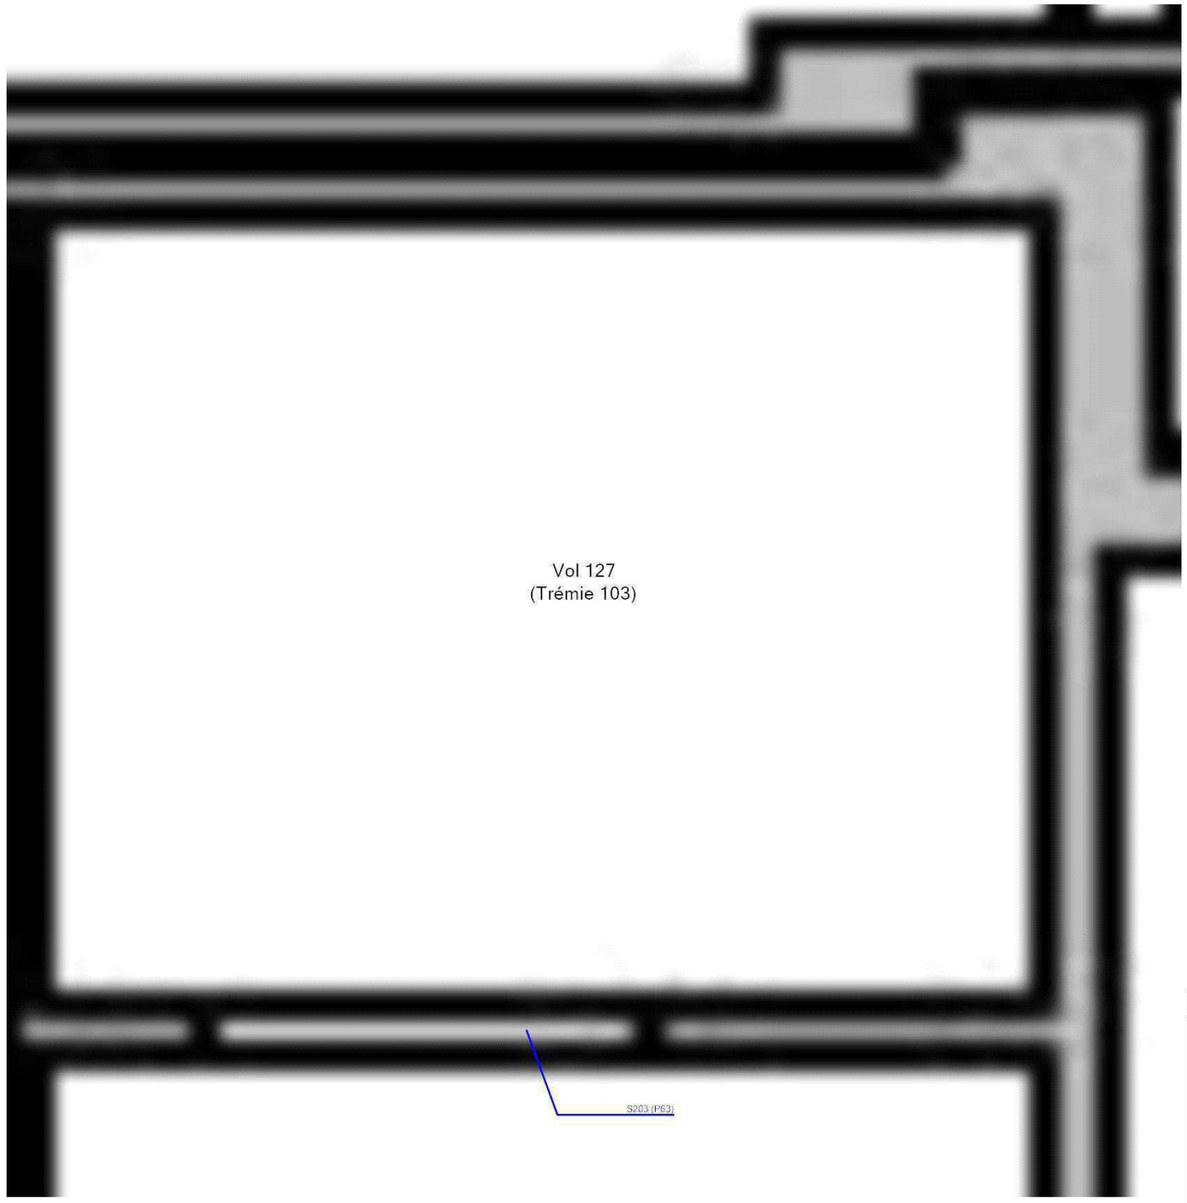

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

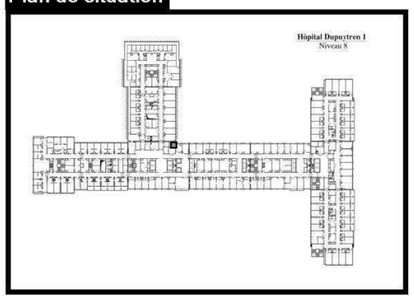

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

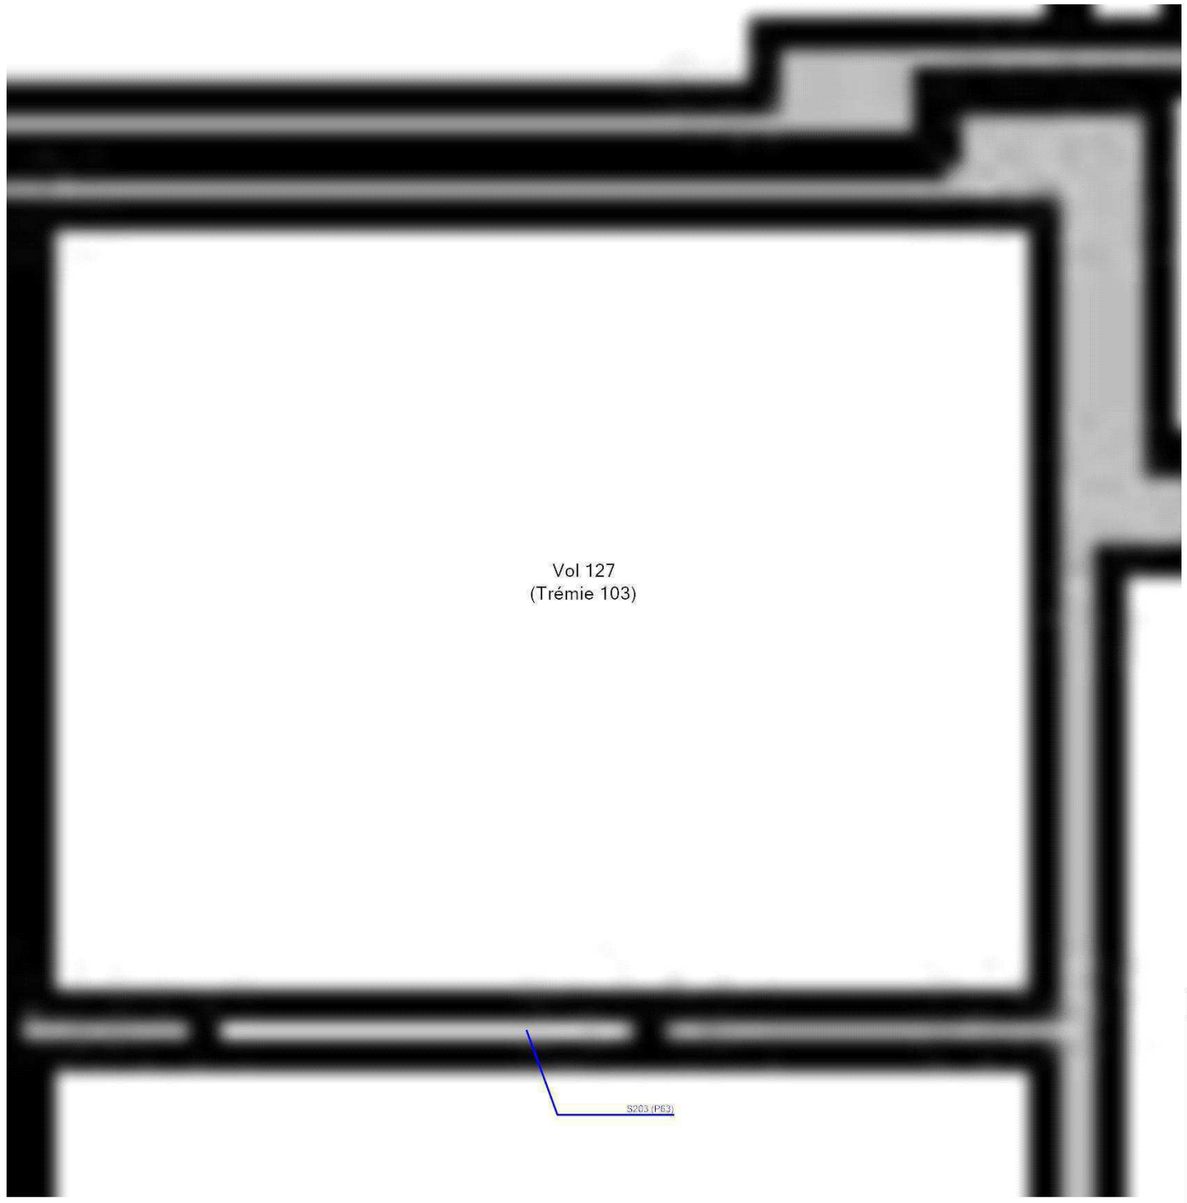

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

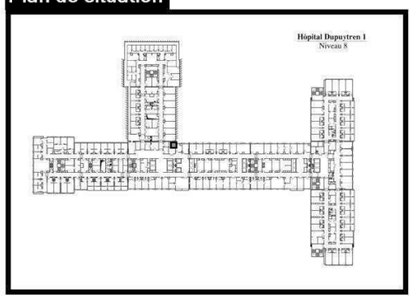

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

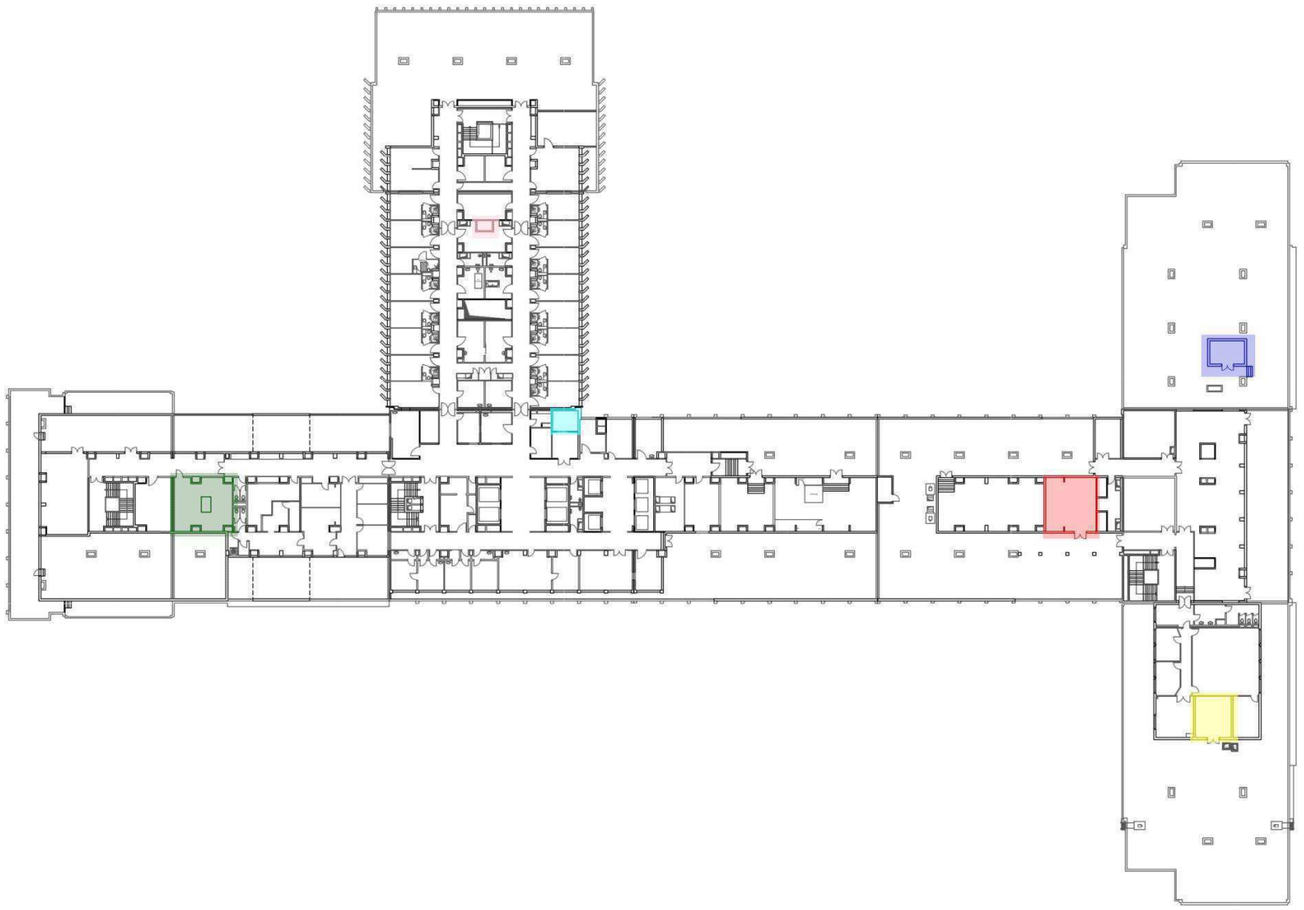


Légende	
	Ascenseur D
	S3 Machineries
	S4 Machineries
	S1 Machineries
	S2
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

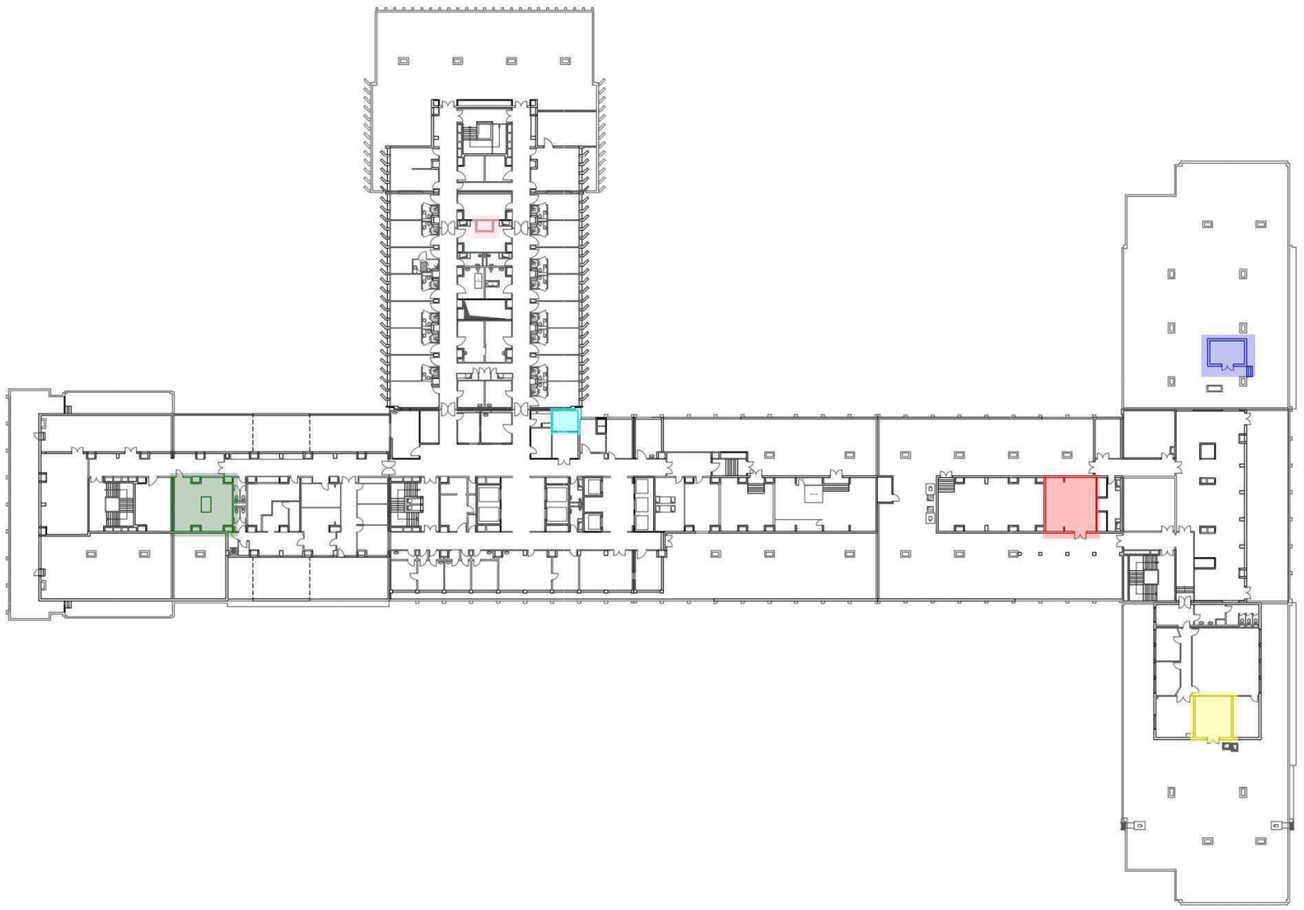


Légende	
	Ascenseur D
	S3 Machineries
	S4 Machineries
	S1 Machineries
	S2
	R1


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

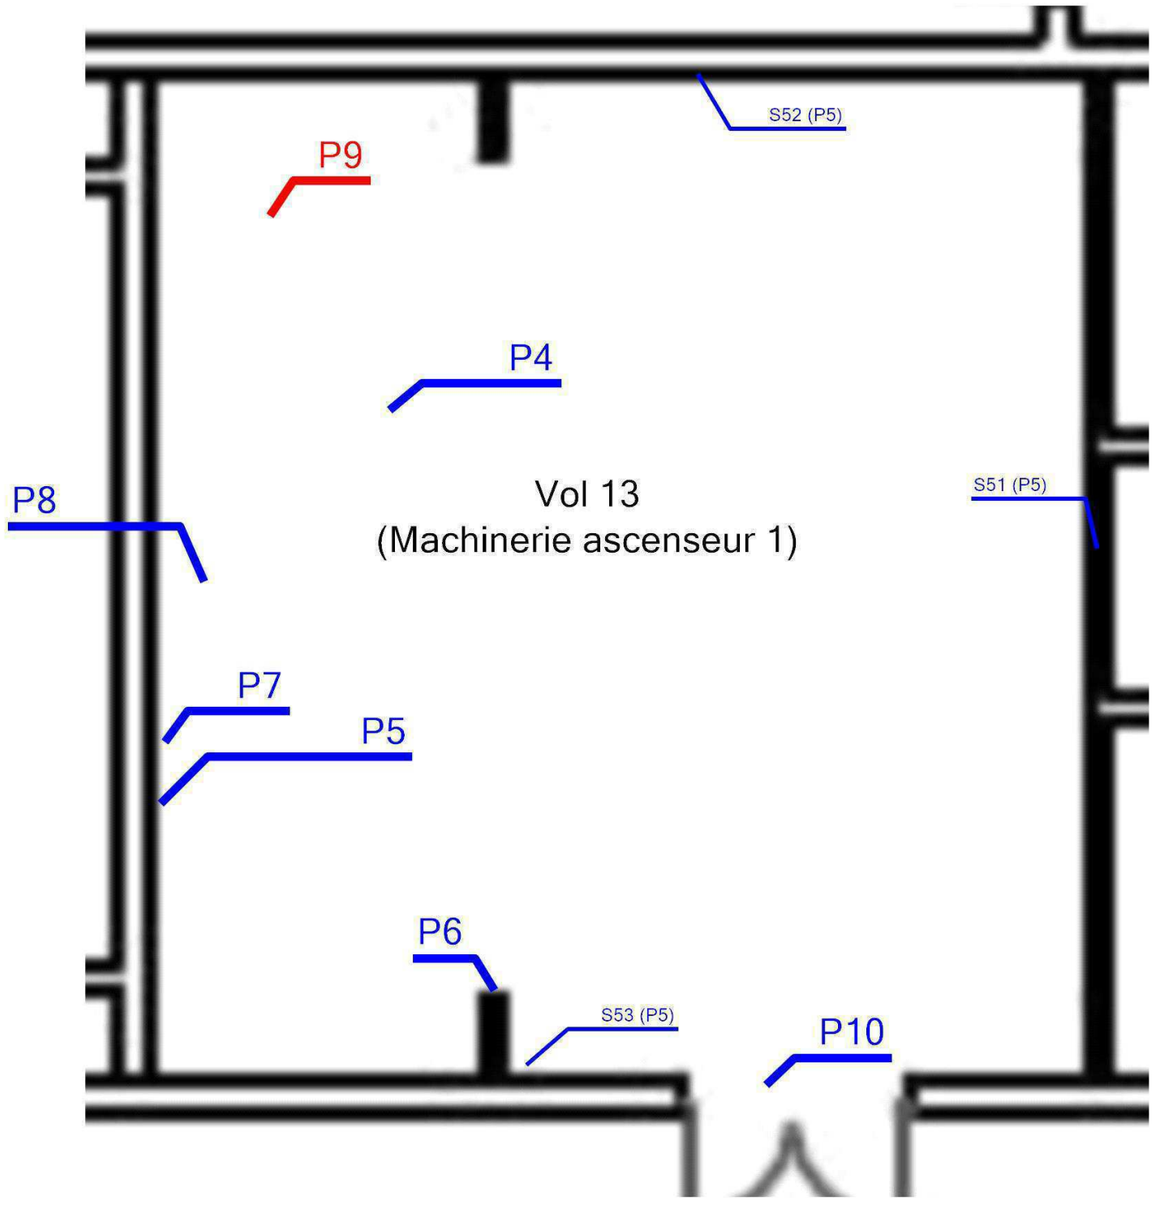

Plan de situation

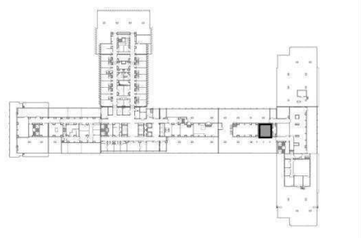


Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - ASCENSEUR D - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

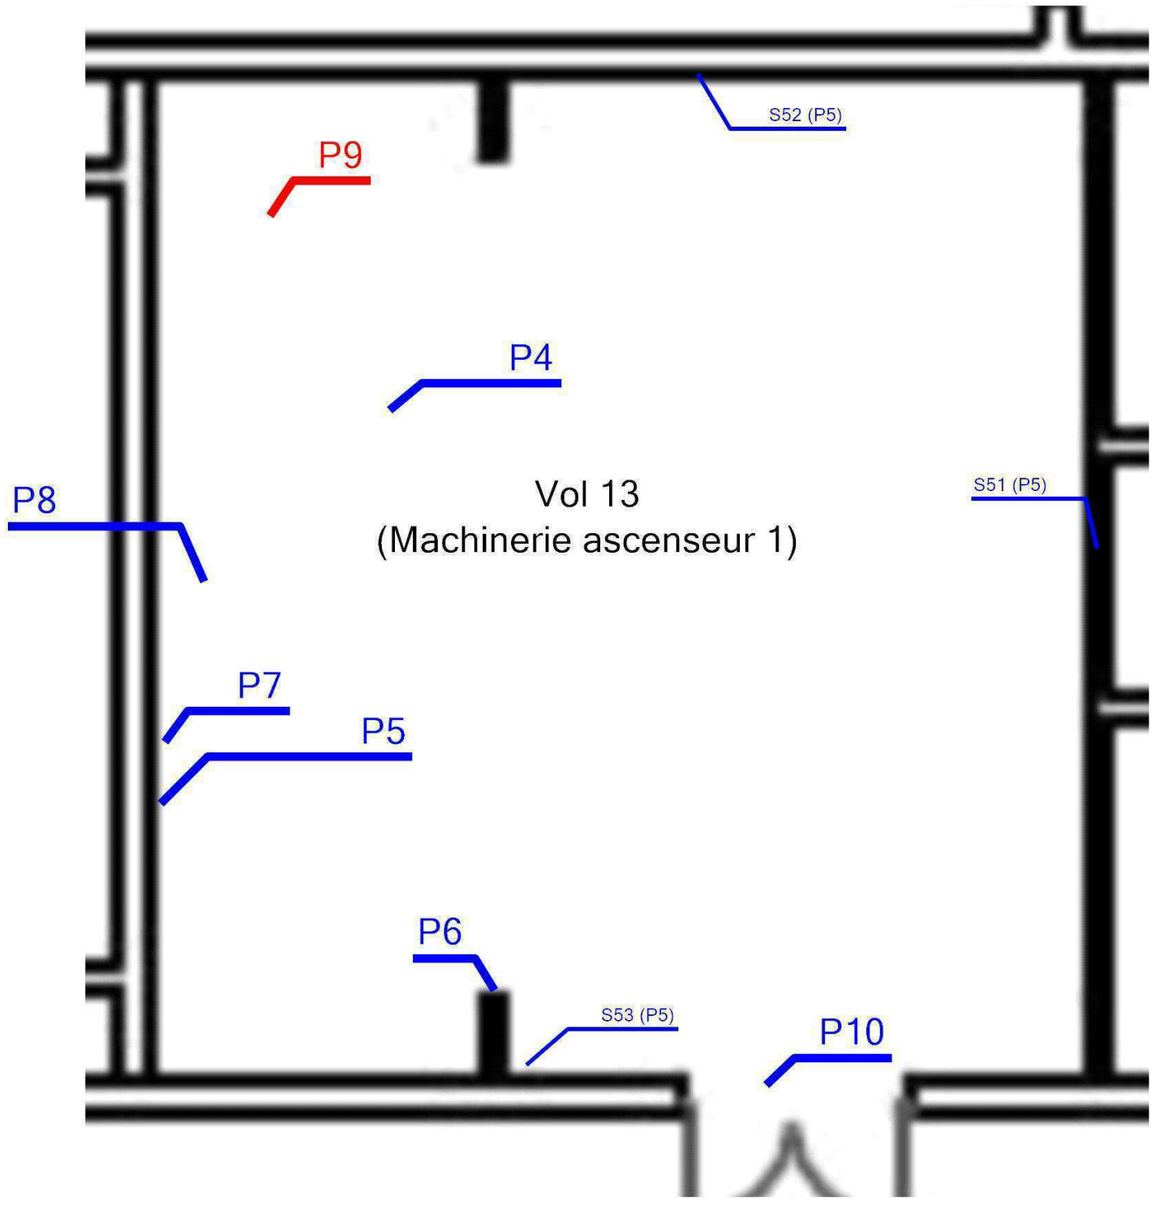

Plan de situation

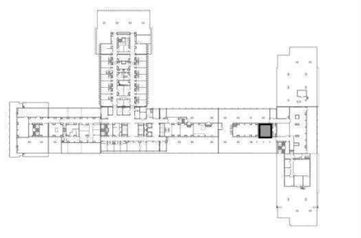


Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - ASCENSEUR D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

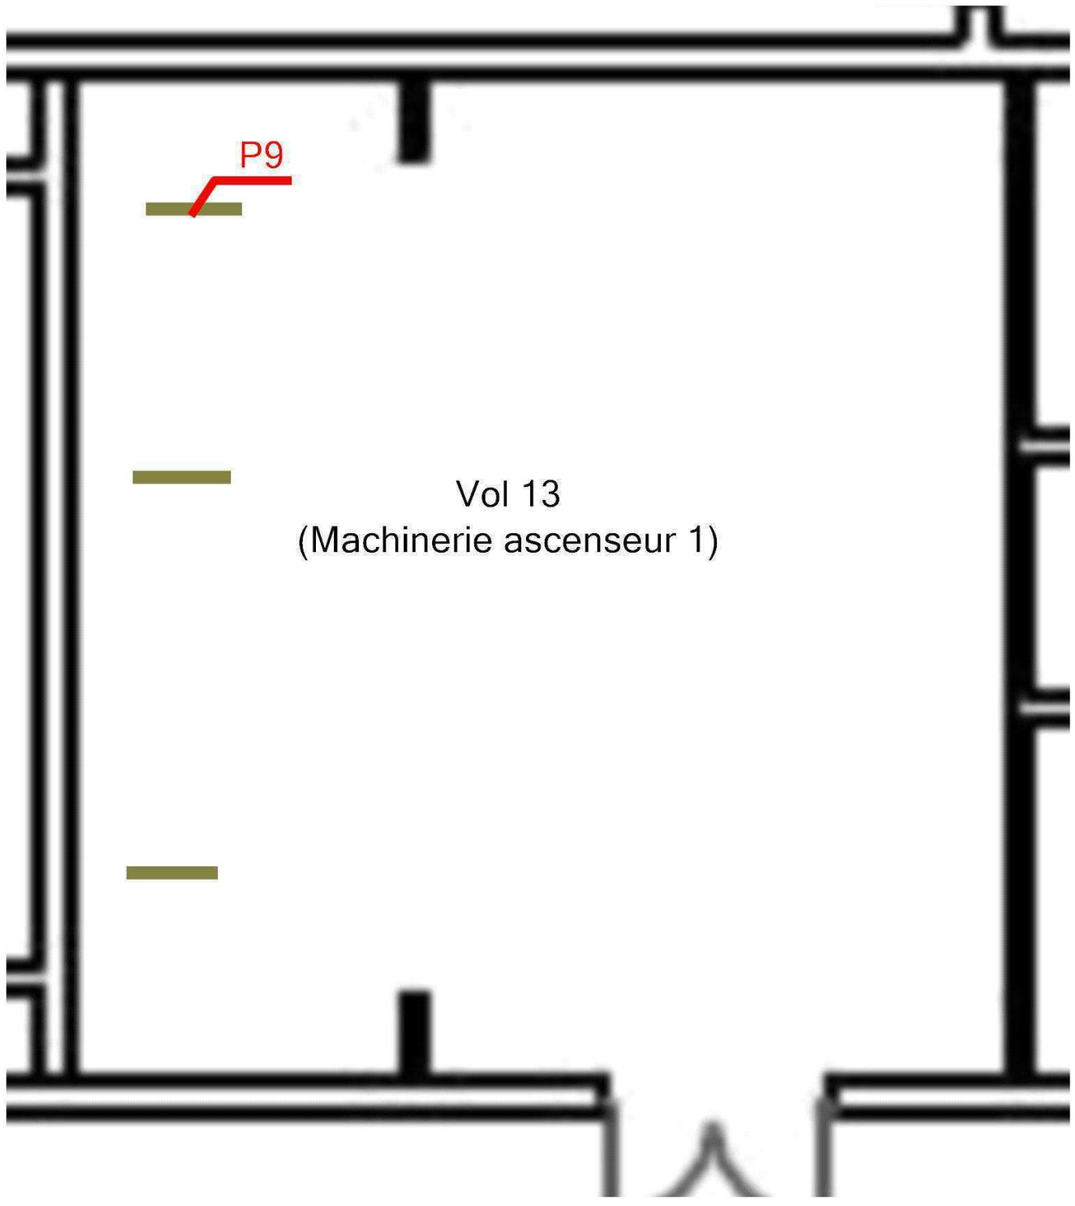

Légende

	P9 : Frein


Plan de situation

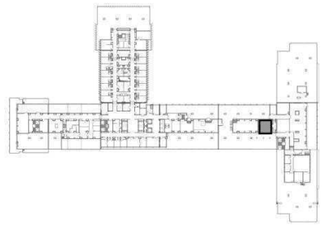

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - ASCENSEUR D - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

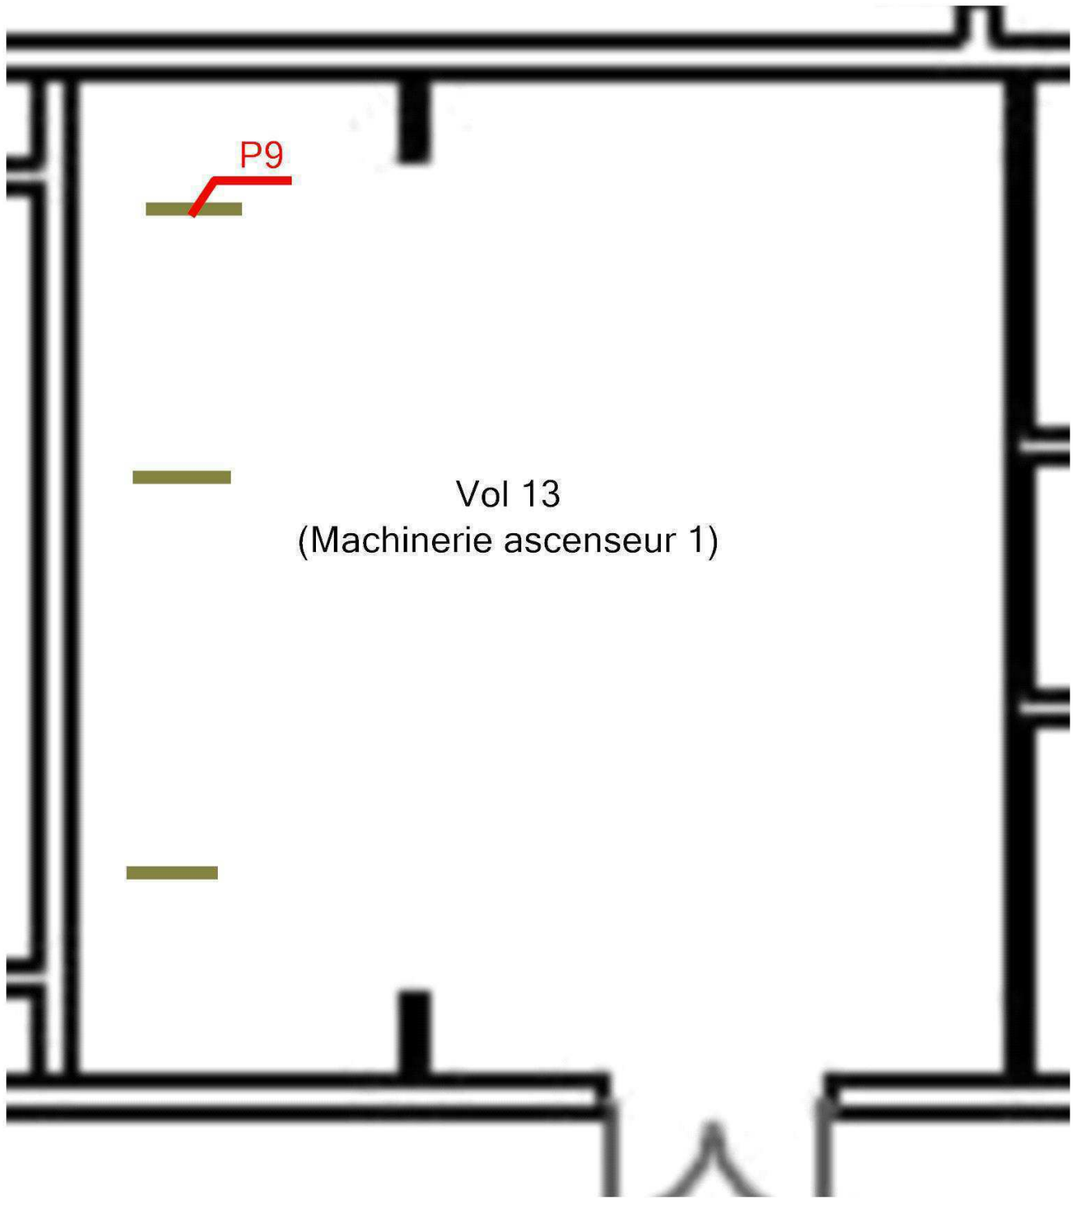

Légende

	P9 : Frein


Plan de situation

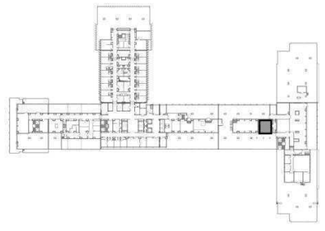

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - ASCENSEUR D - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

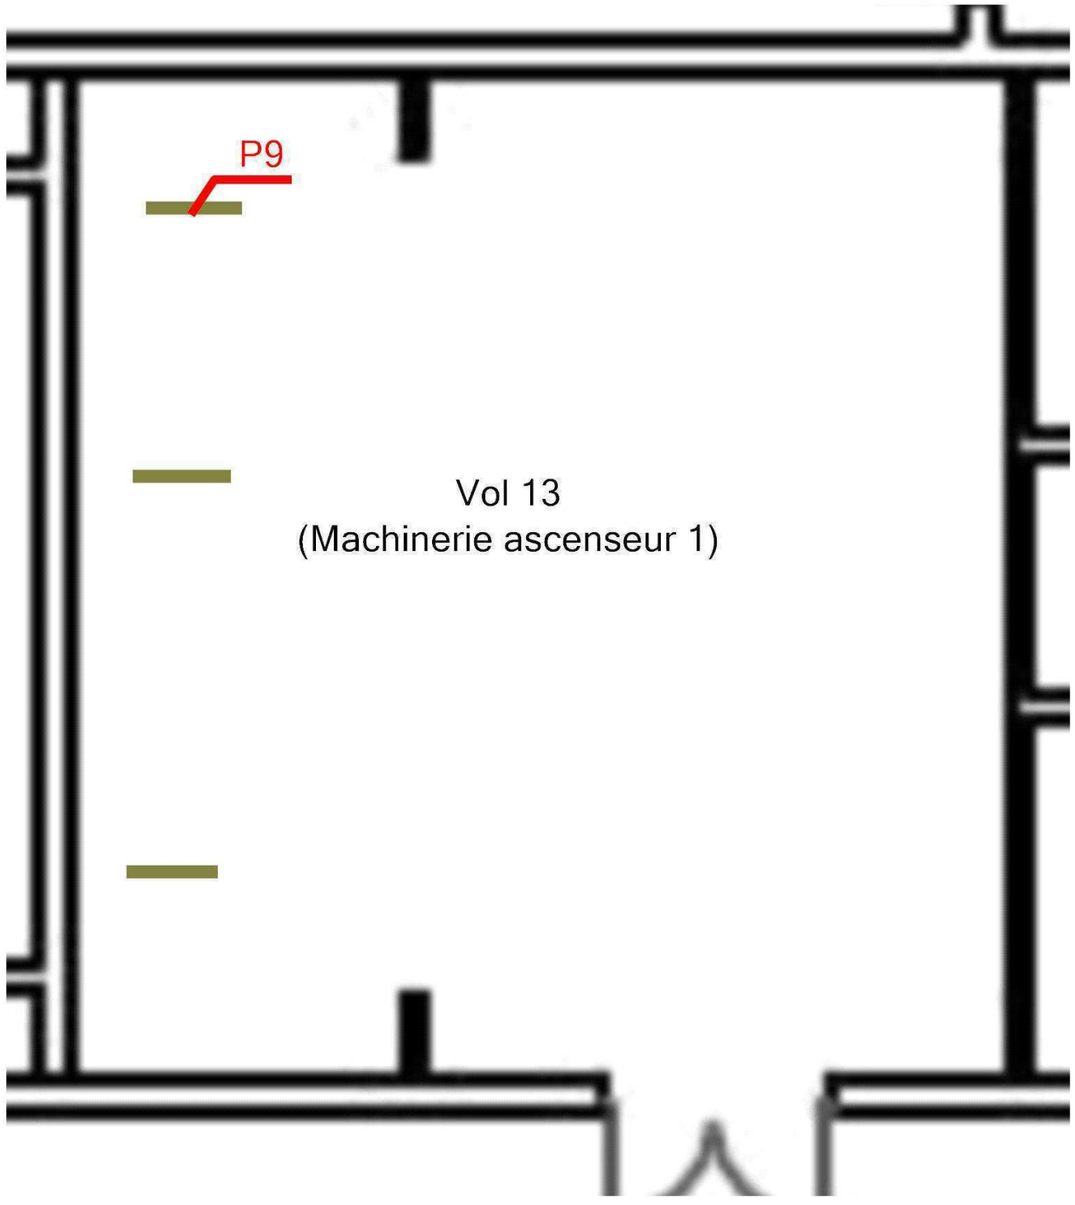

Légende

	P9 : Frein


Plan de situation

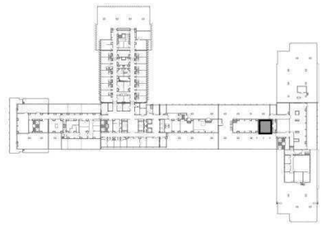

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - ASCENSEUR D - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES


Référence:
002TV004863-2

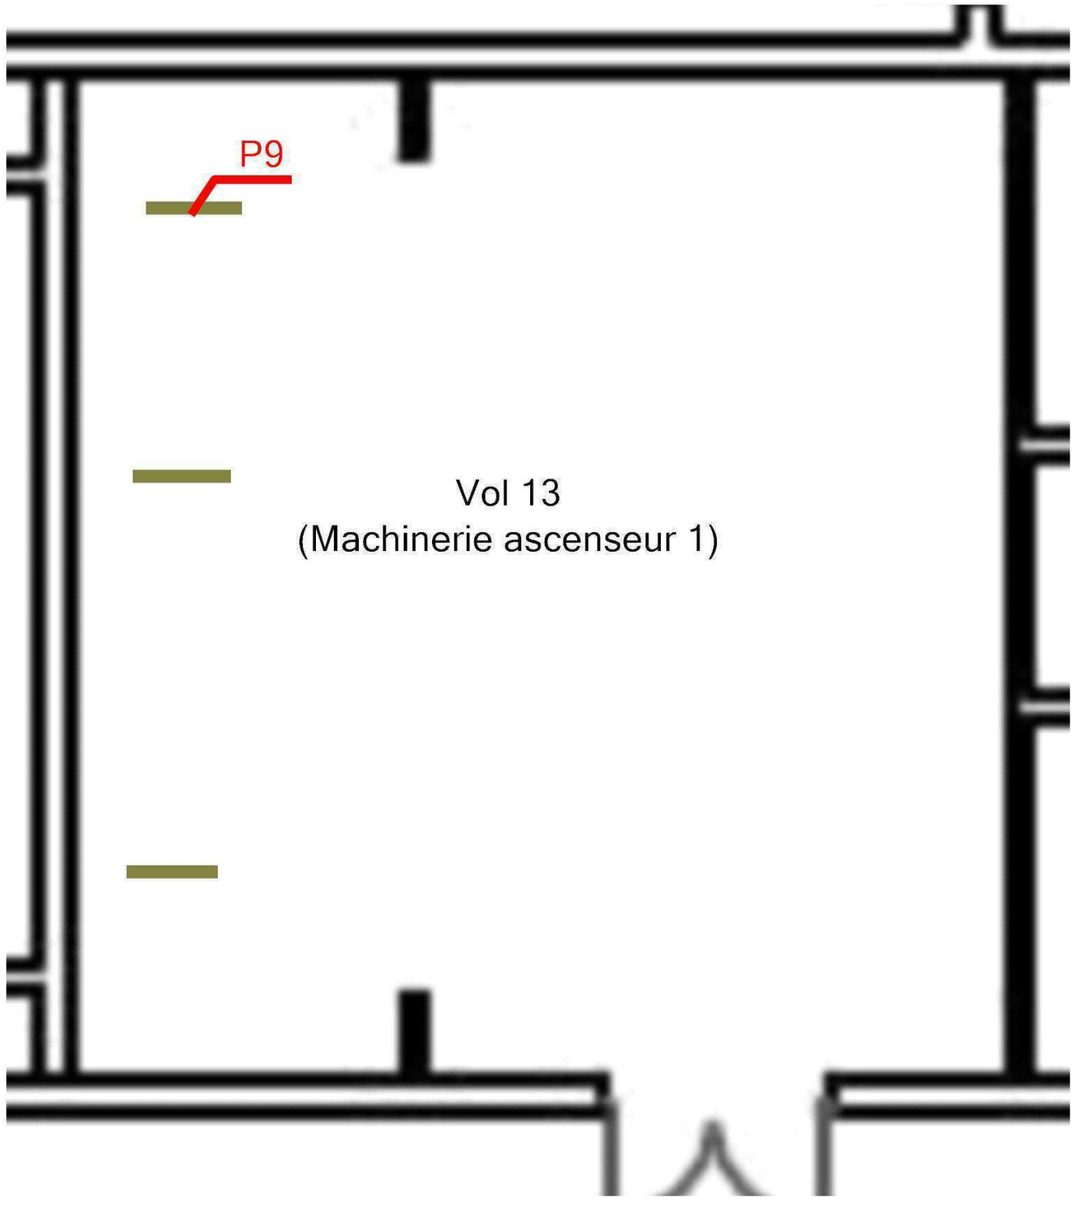

Légende

	P9 : Frein


Plan de situation

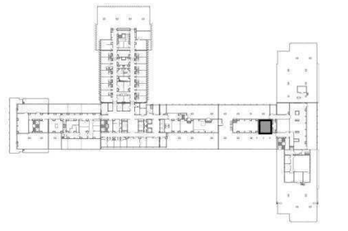

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S3 MACHINERIES - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

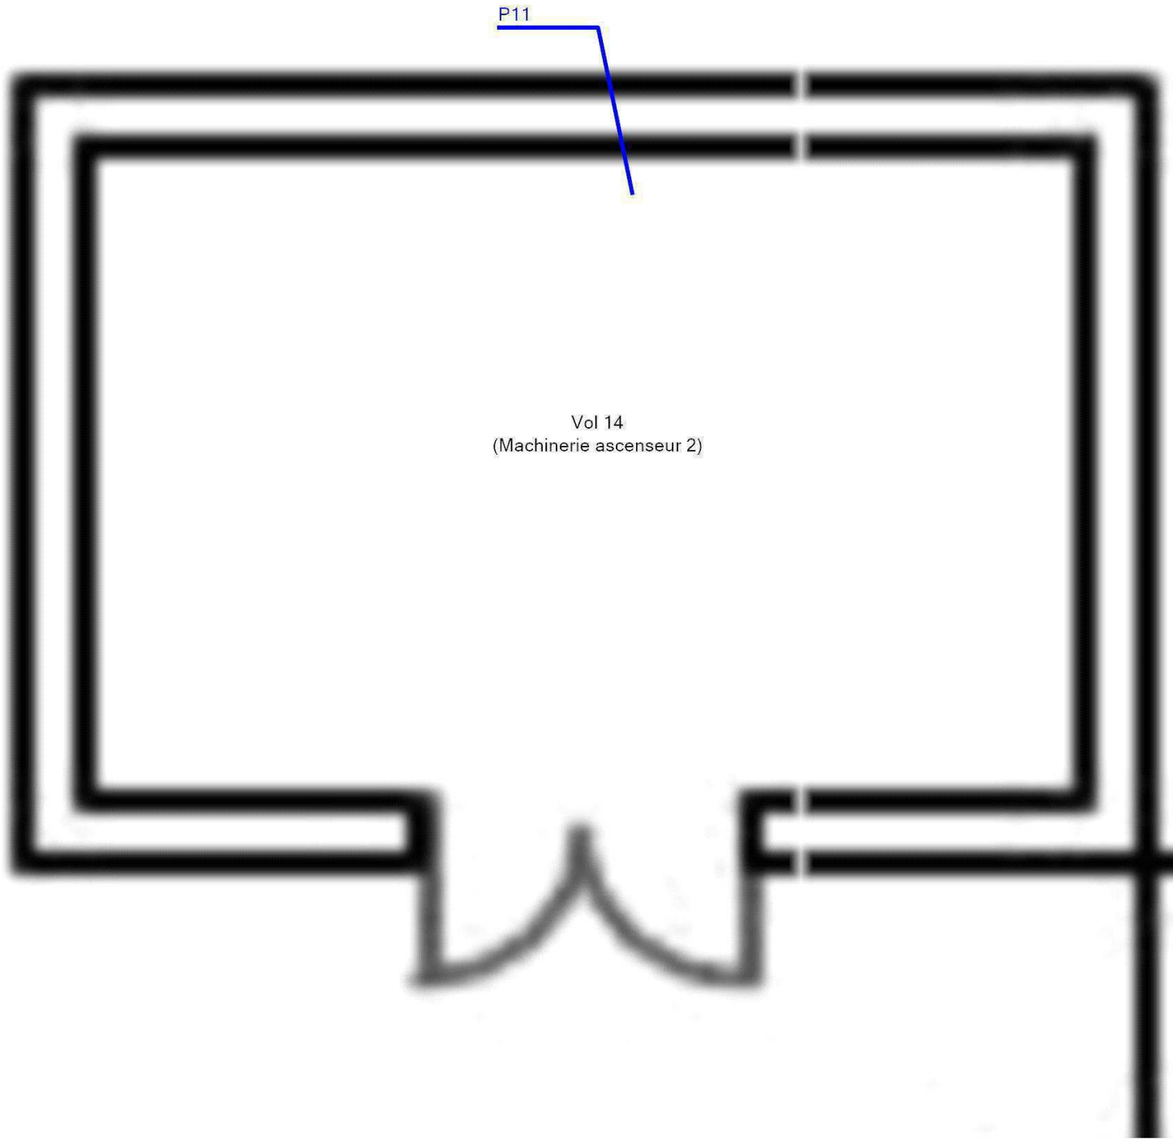

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

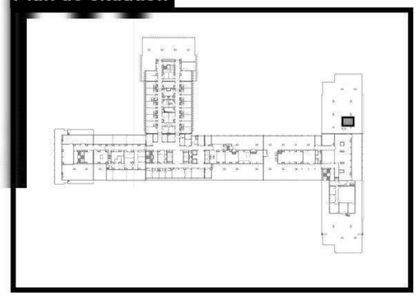

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S3 MACHINERIES - ACTIONS MENÉES


Référence:
002TV004863-2

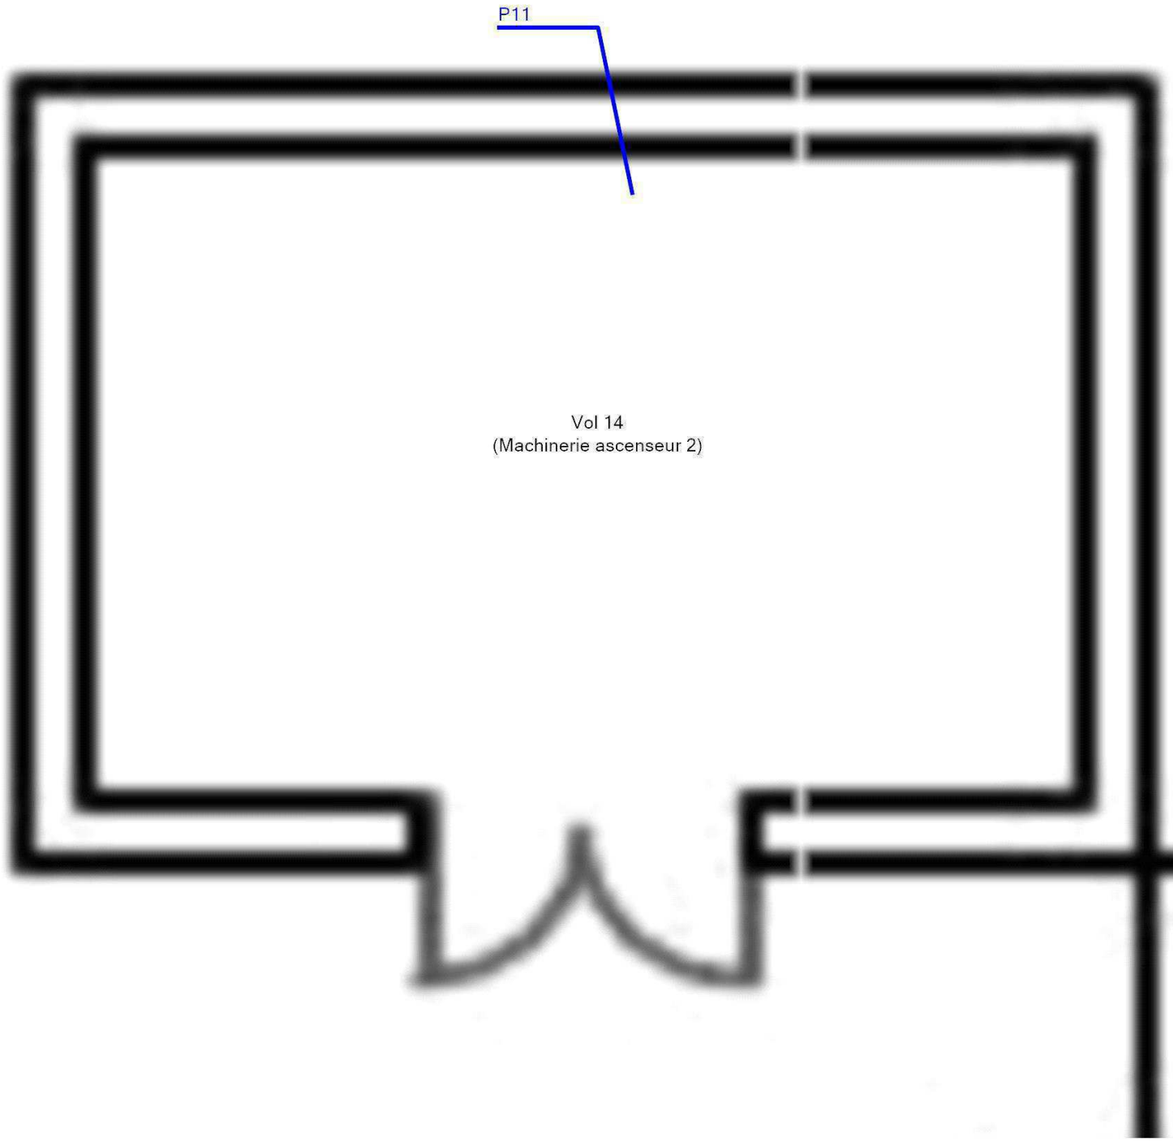

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

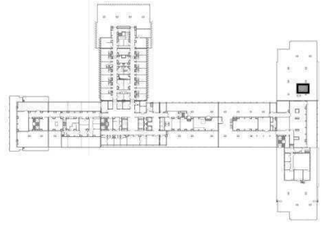

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S4 MACHINERIES - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

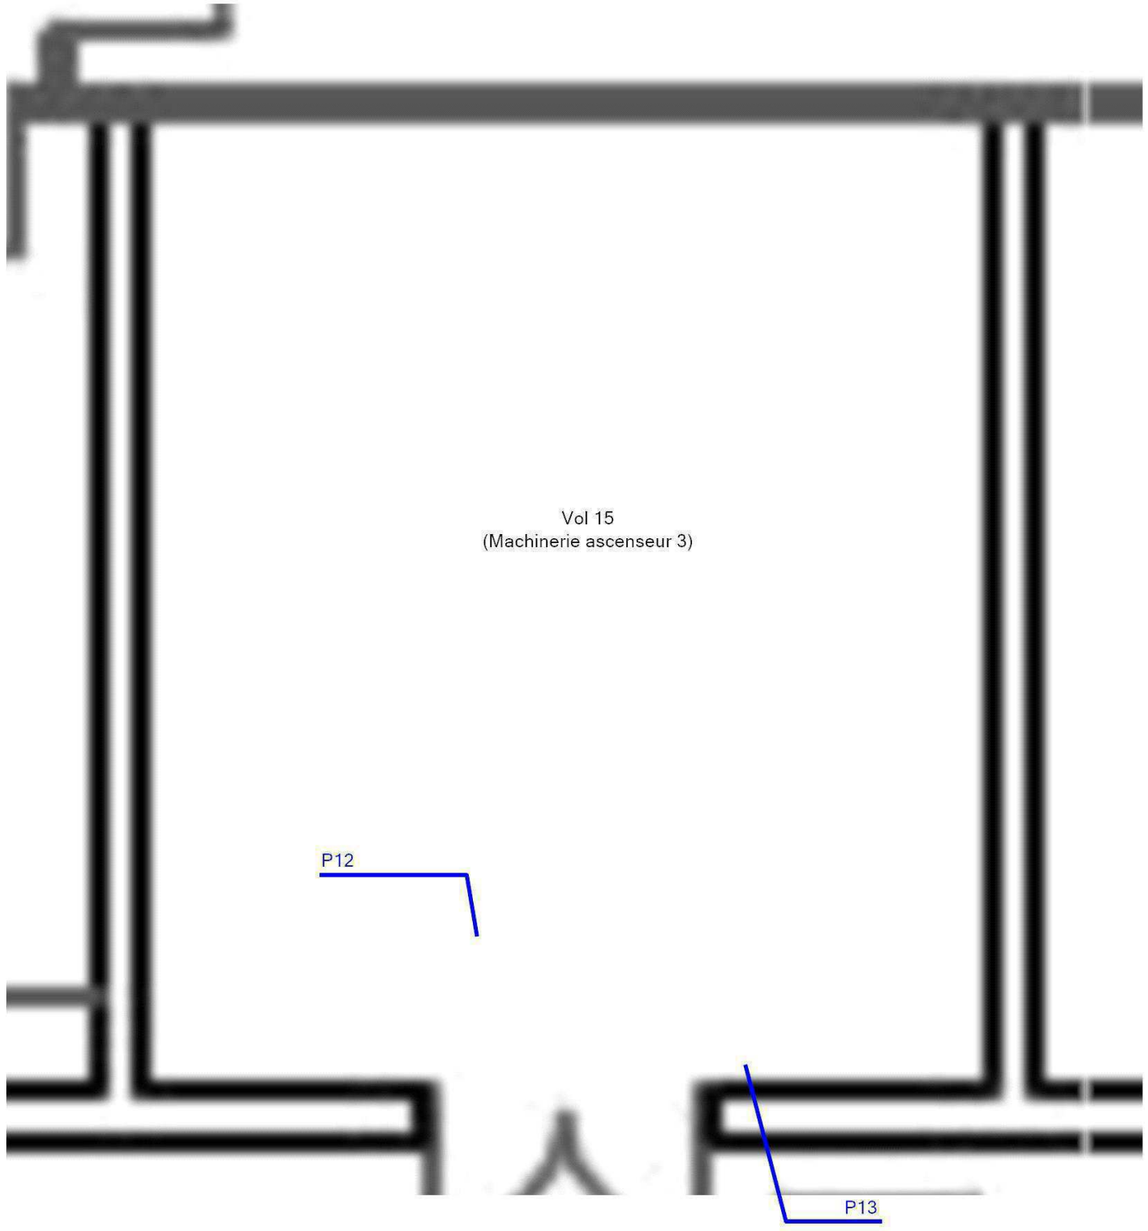

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

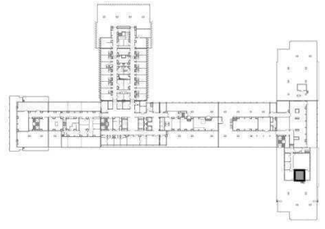

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S4 MACHINERIES - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

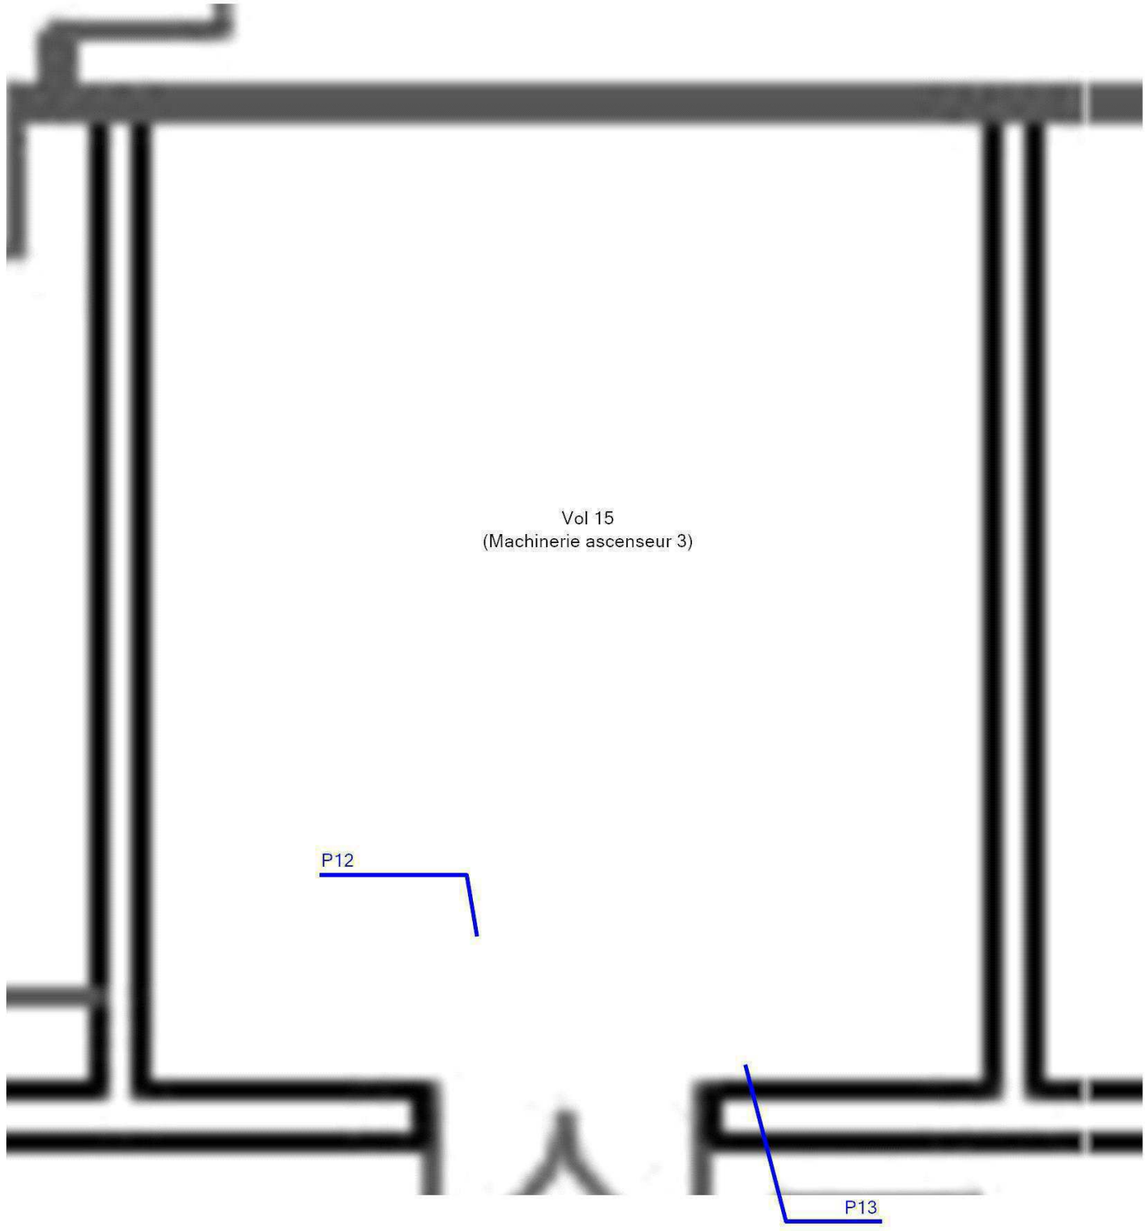

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

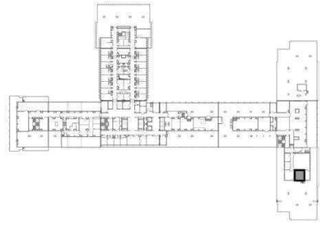


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S1 MACHINERIES - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

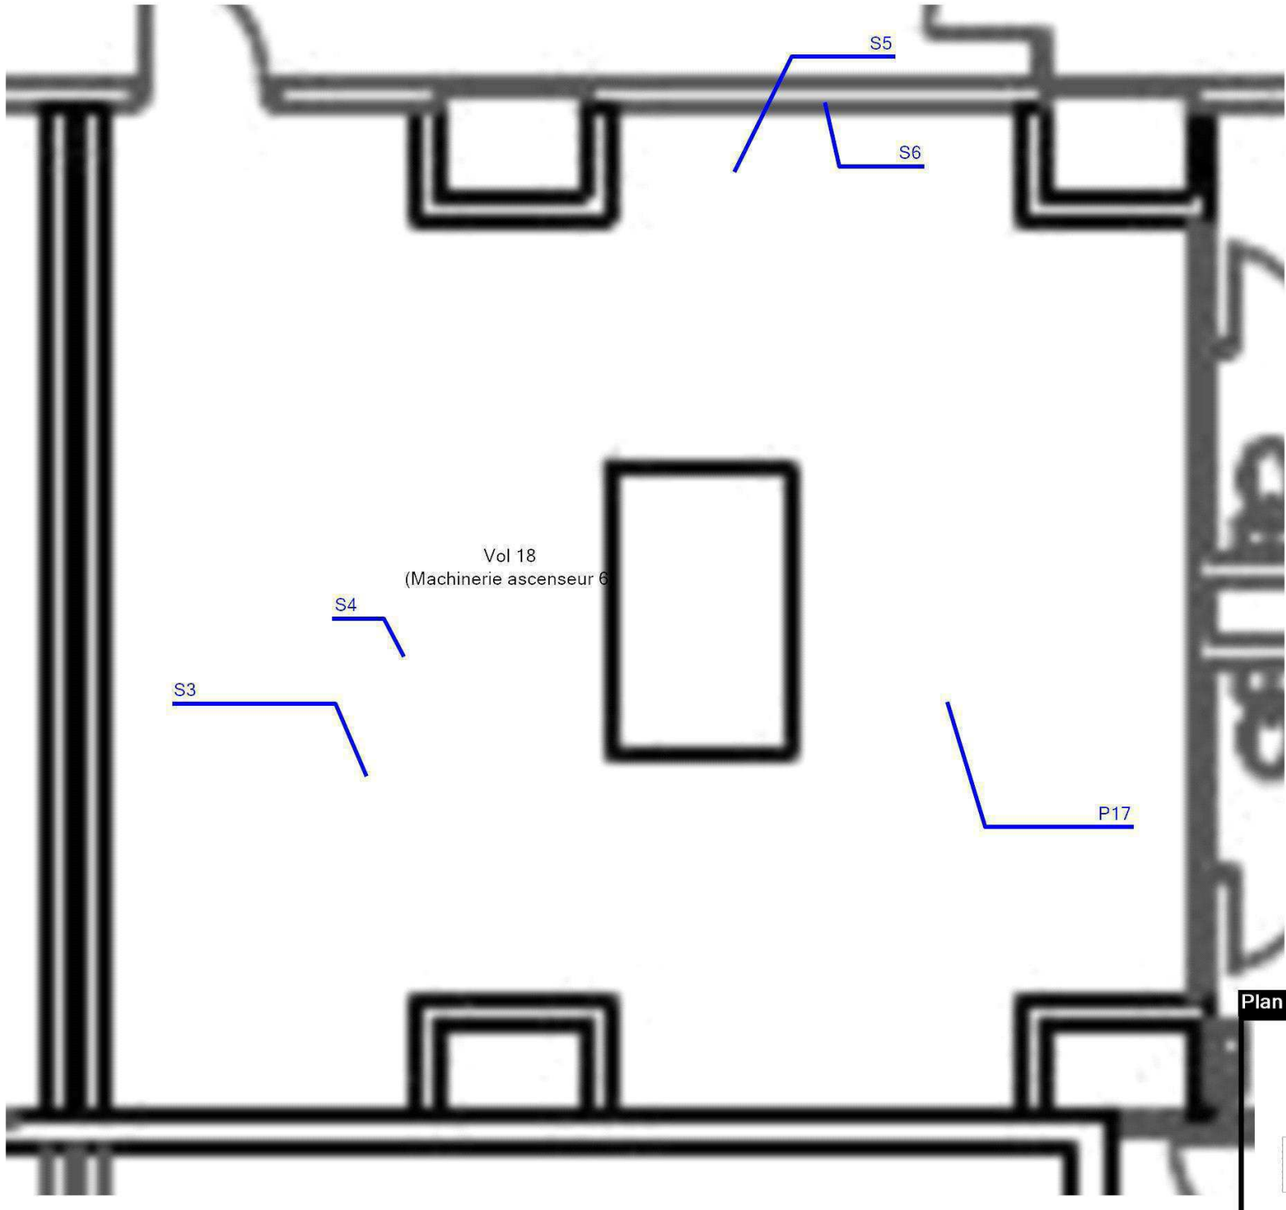

Plan de situation

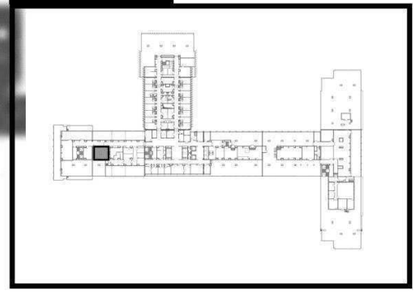


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S1 MACHINERIES - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

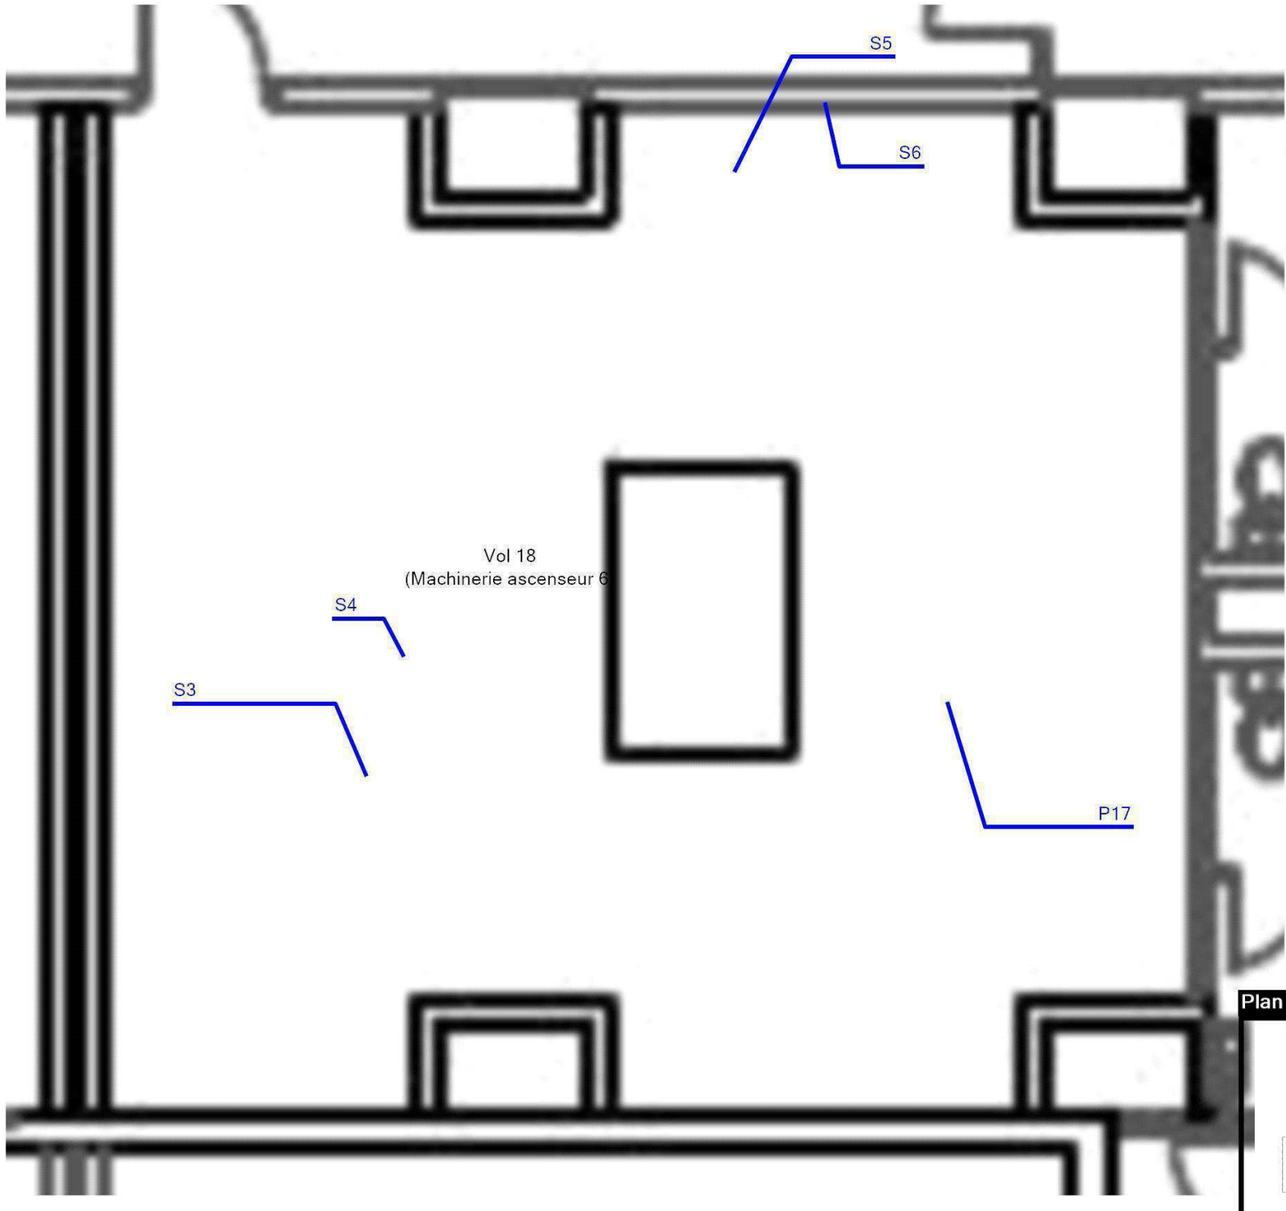

Plan de situation

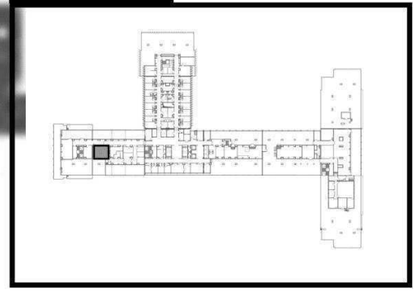


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

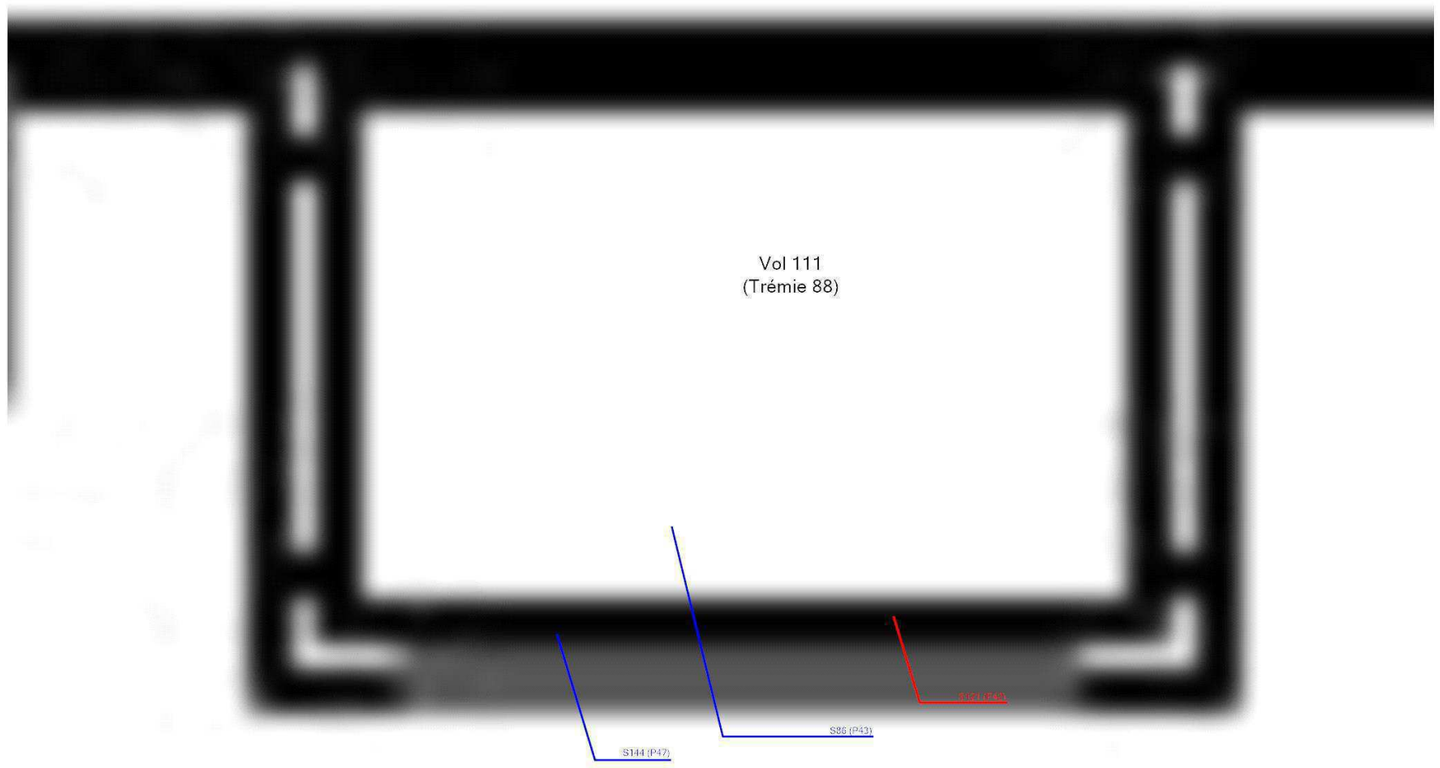

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

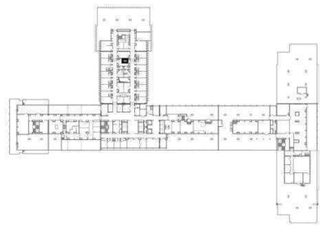

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

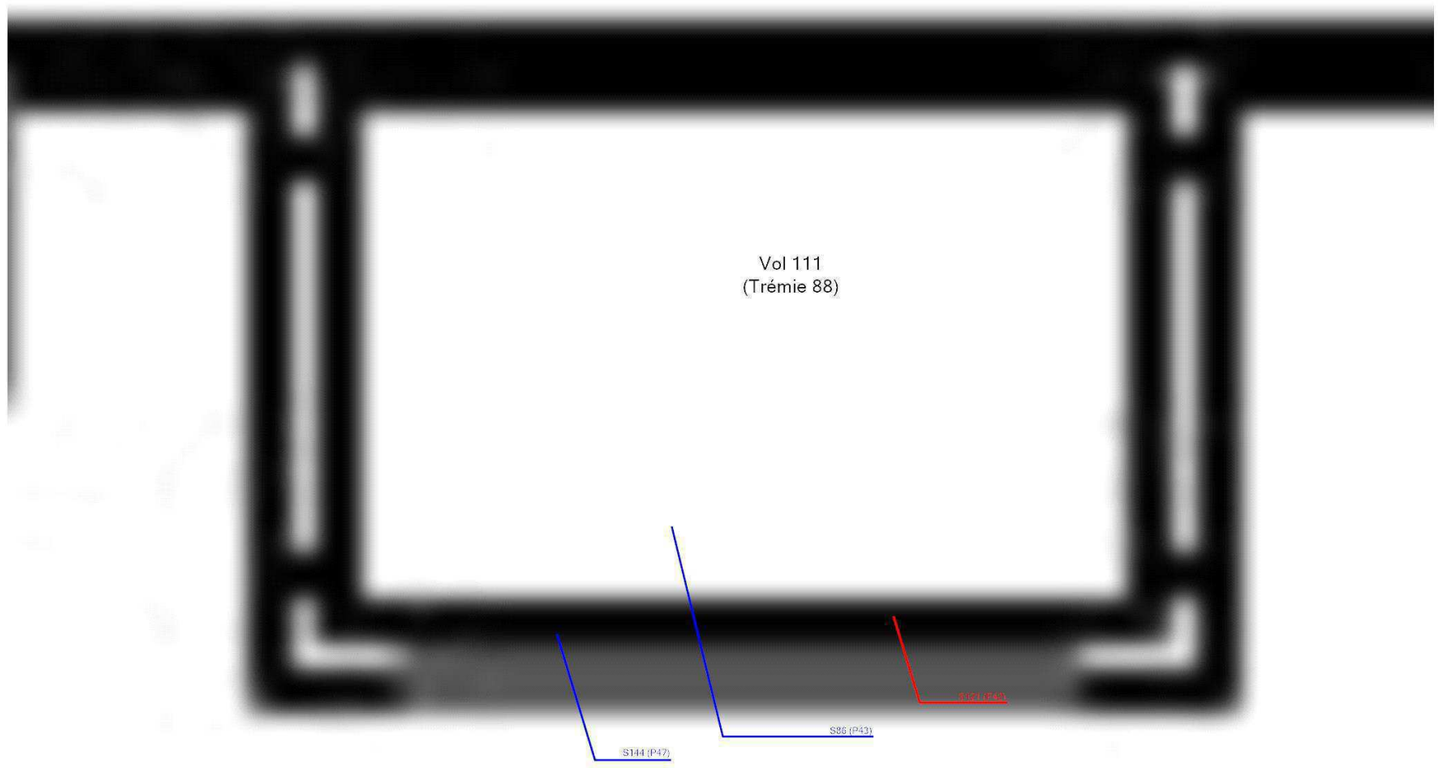

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

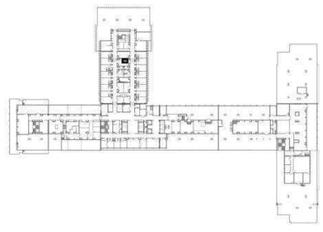

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

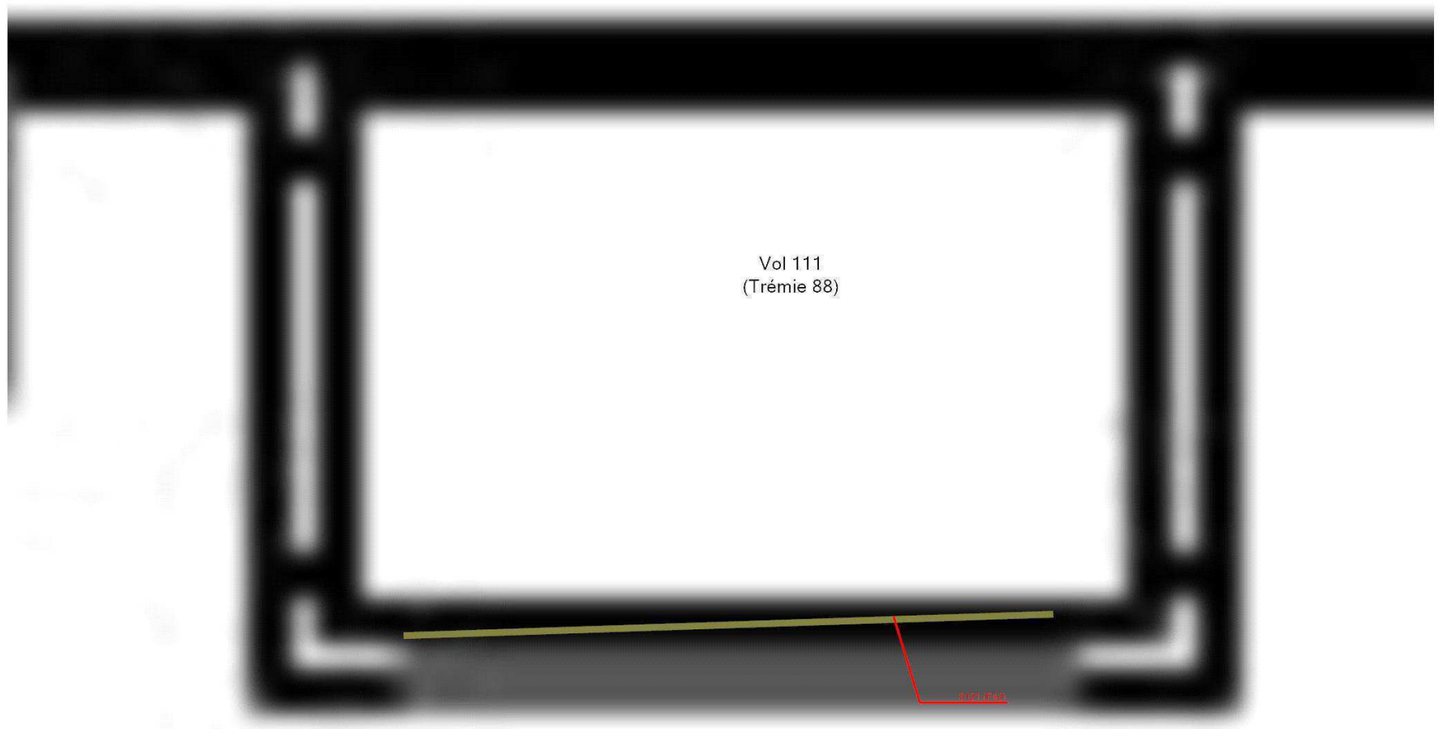

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

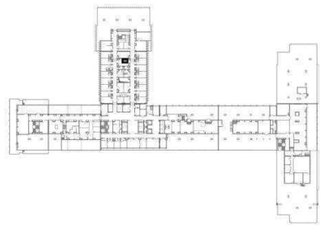

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES


Référence:
002TV004863-2

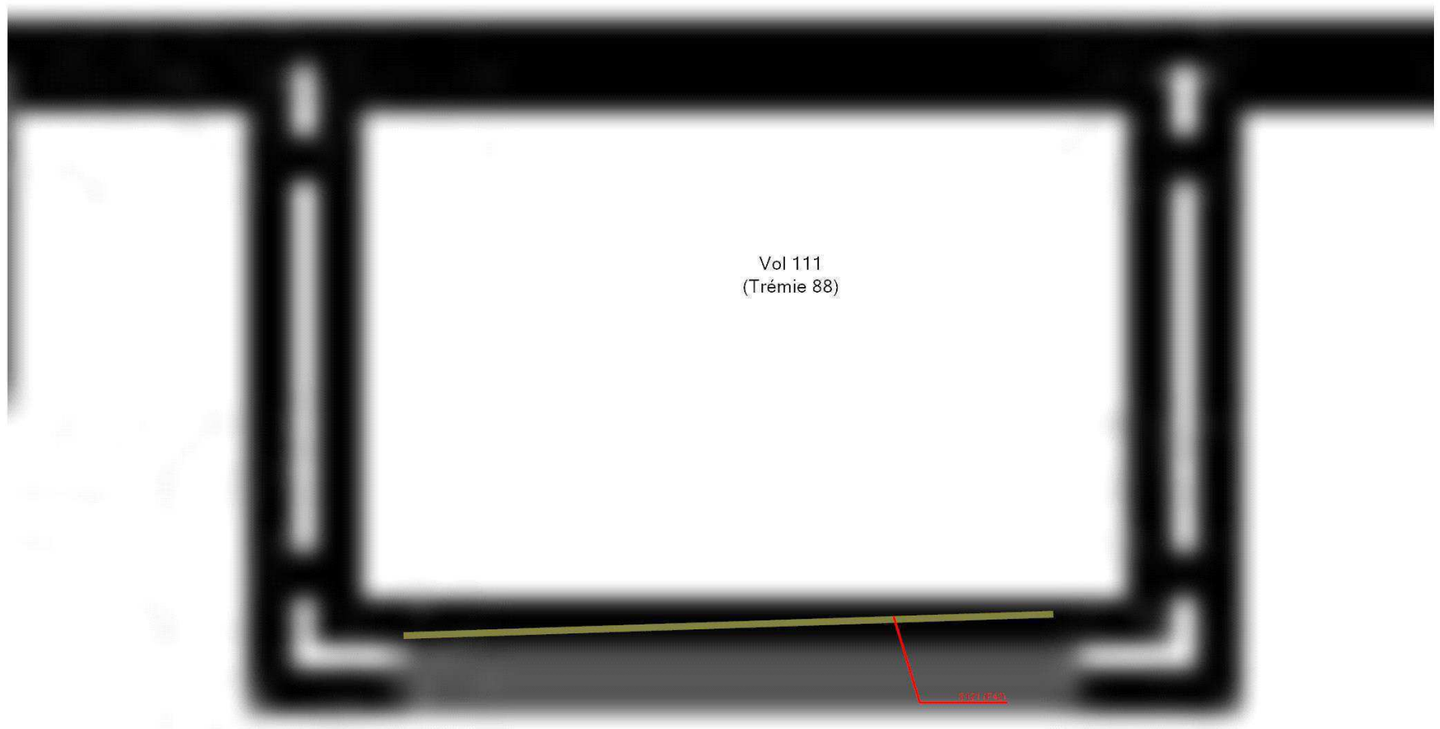

Légende

	P42 : Joint


Plan de situation

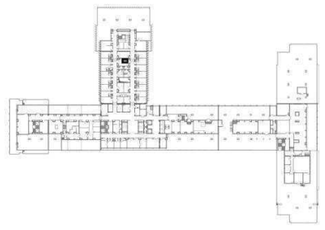

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2

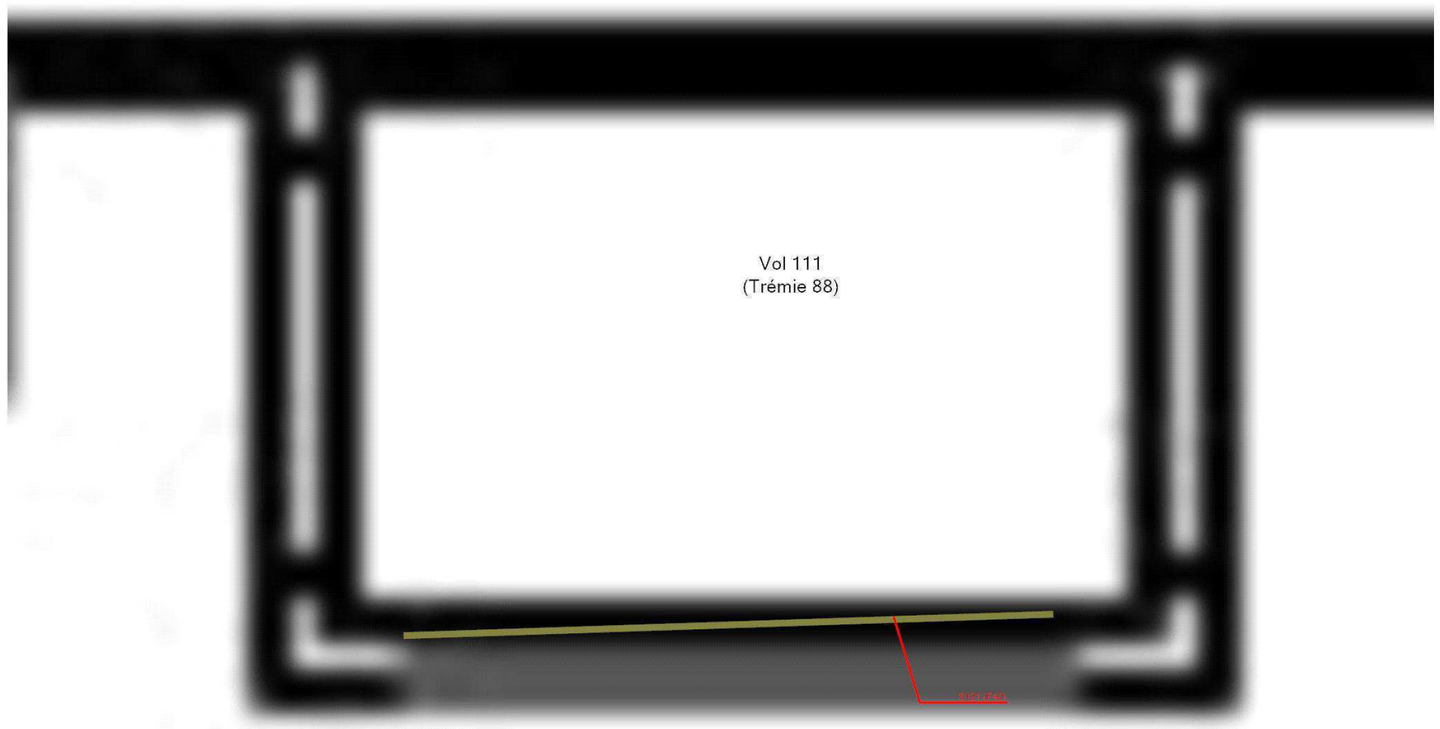

Légende	
	P42 : Joint

Plan de situation

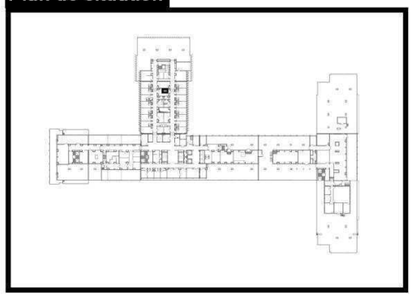

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	P42 : Joint


Plan de situation

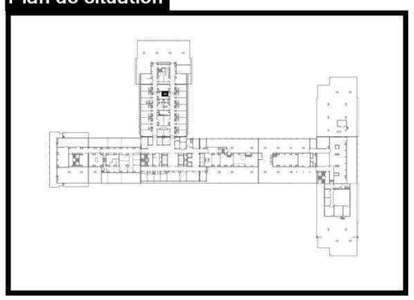

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

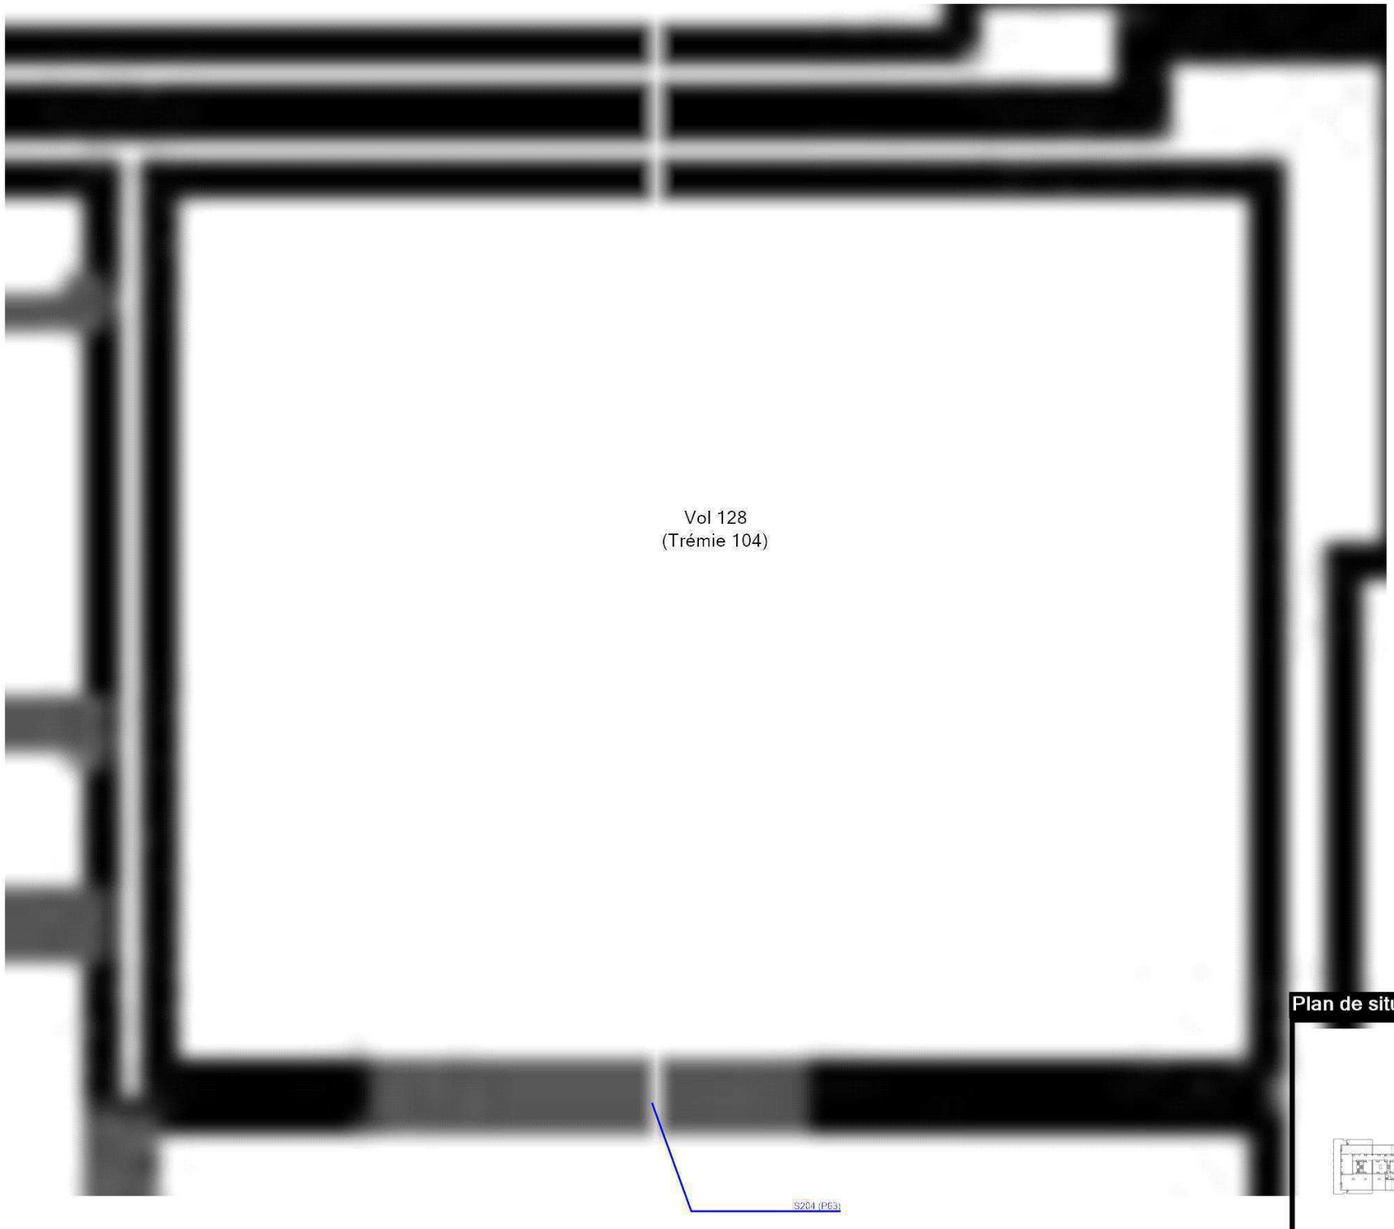

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

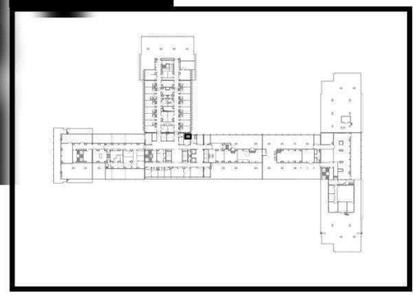

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

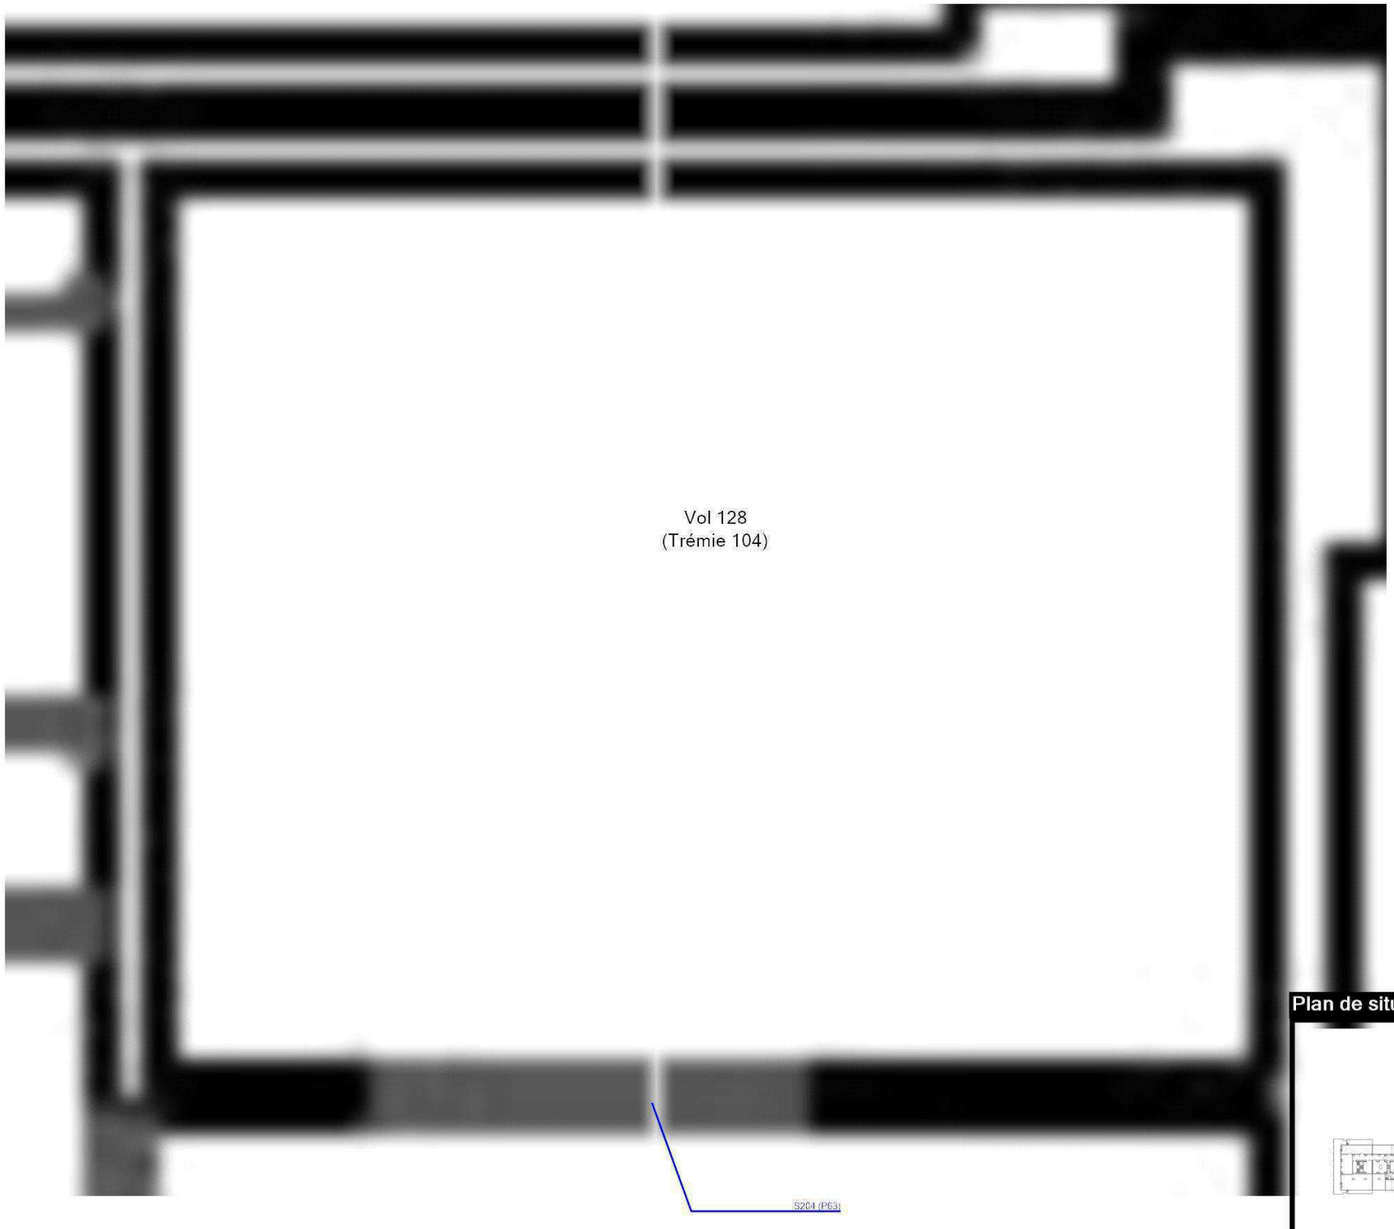

Légende	
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

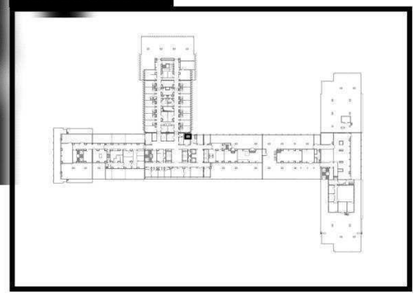

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+10 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

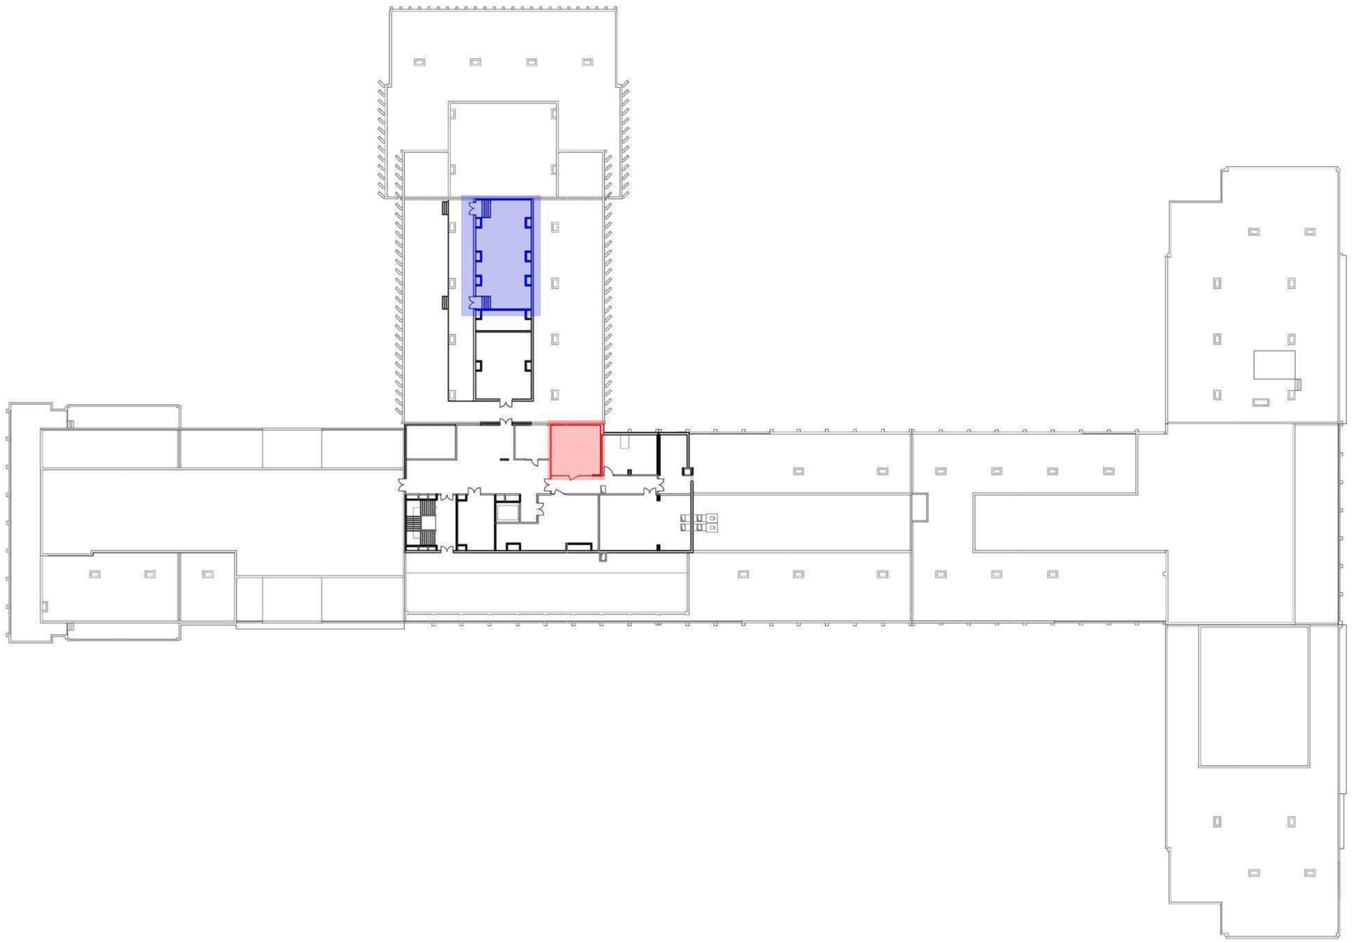


Légende	
	Machinerie R1
	Machinerie S2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+10 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

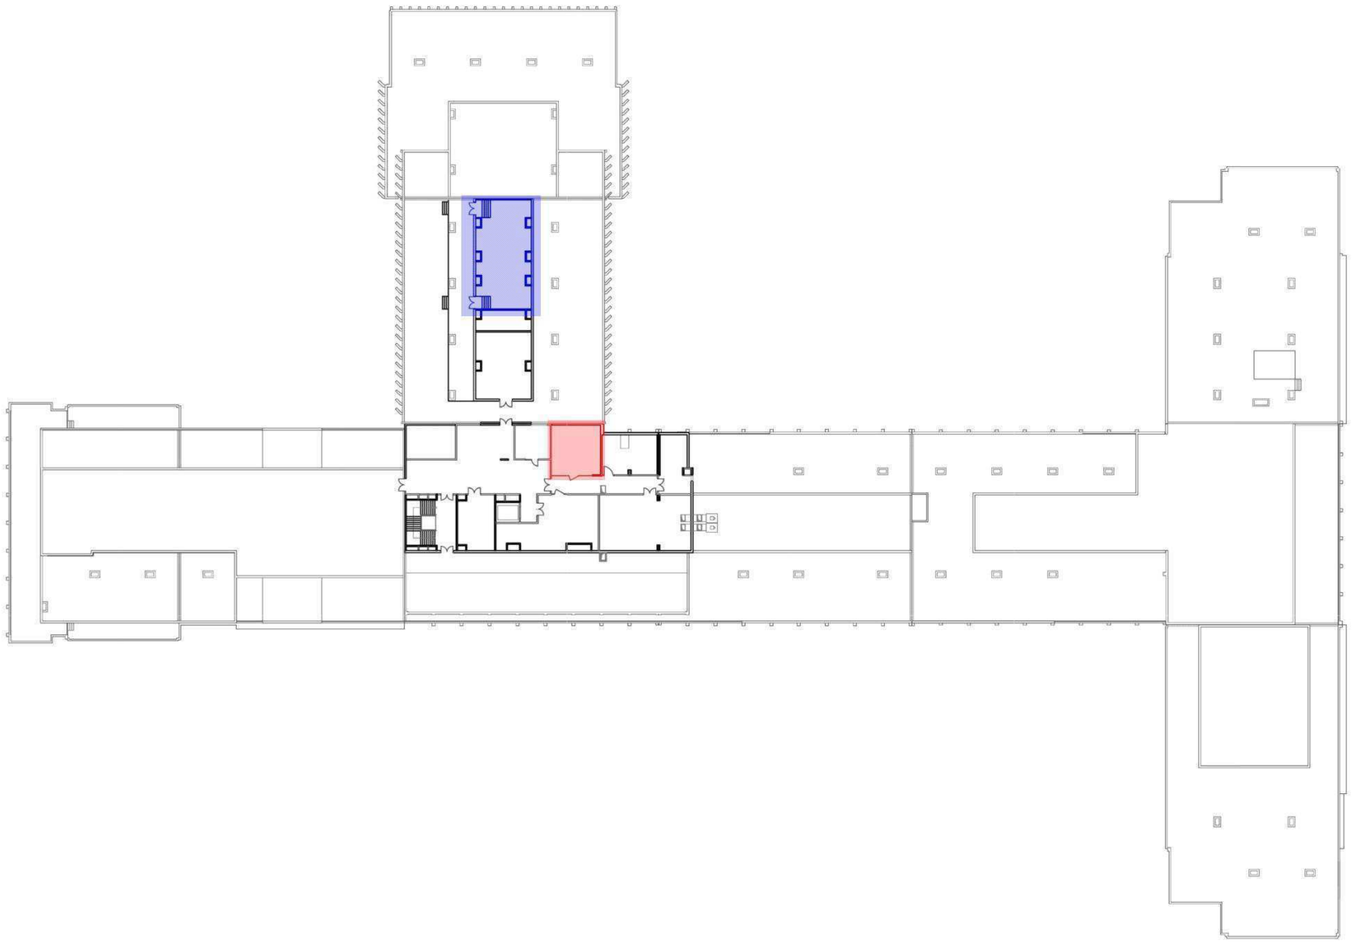


Légende	
	Machinerie R1
	Machinerie S2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

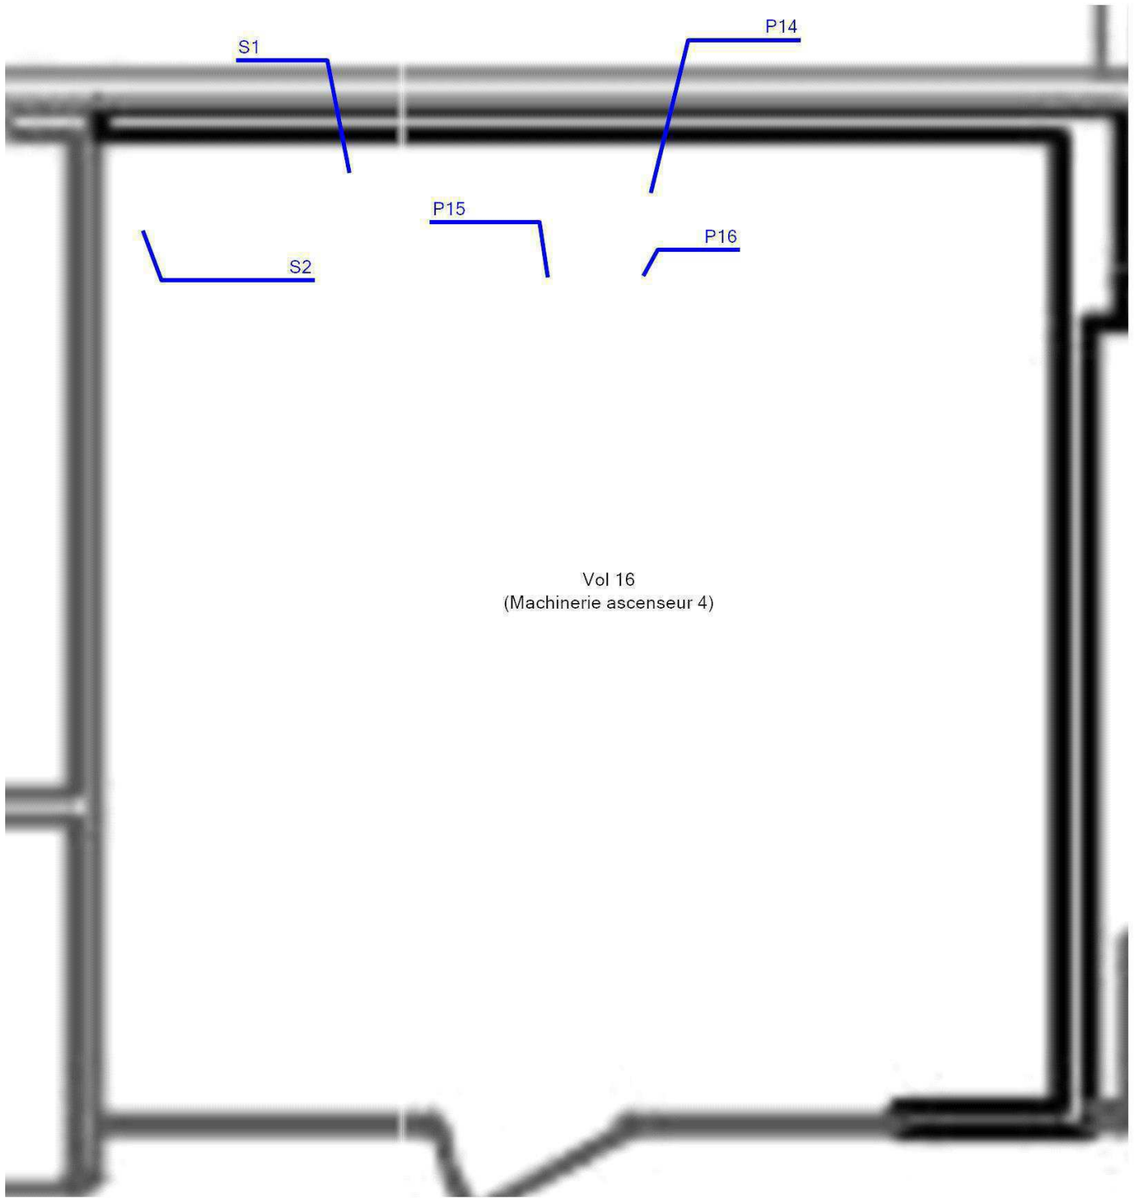

Vol 16
(Machinerie ascenseur 4)

Plan de situation

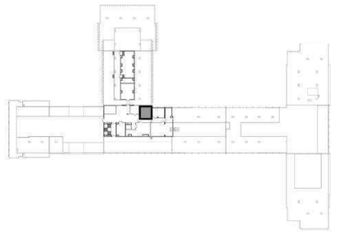


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE R1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

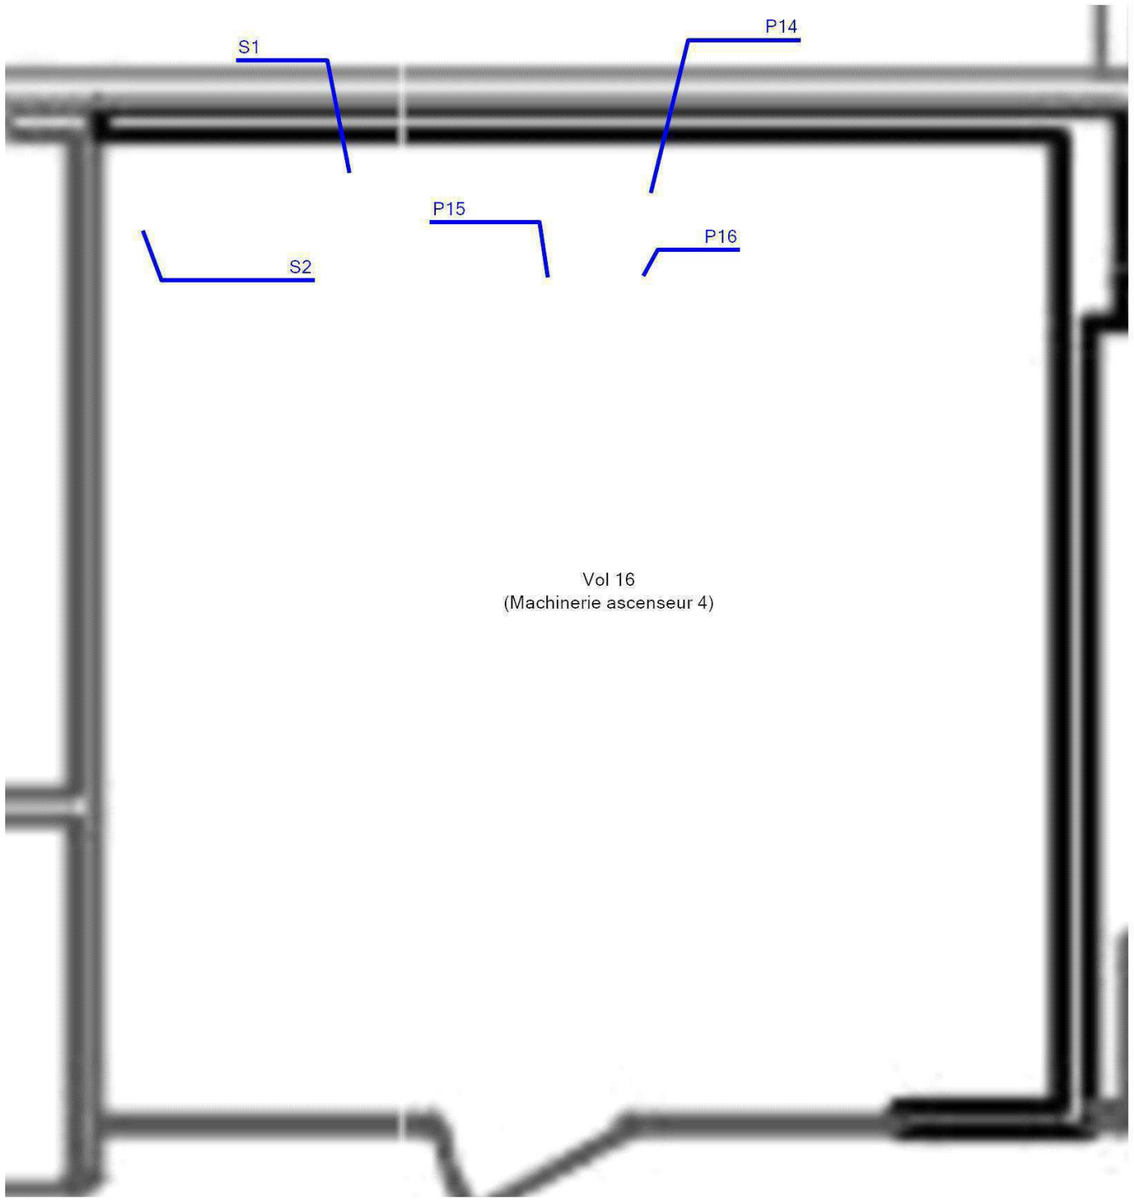

Vol 16
(Machinerie ascenseur 4)

Plan de situation

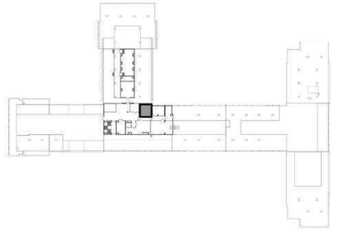


Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

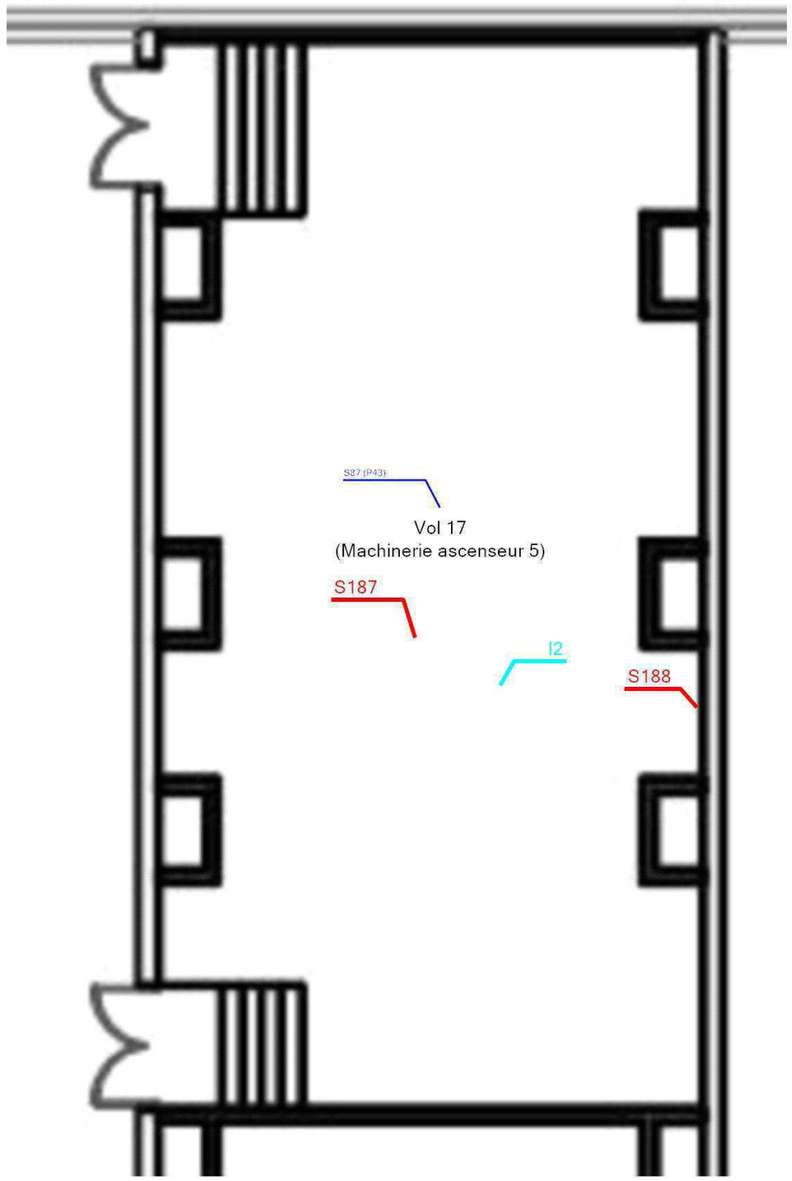

Légende	
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

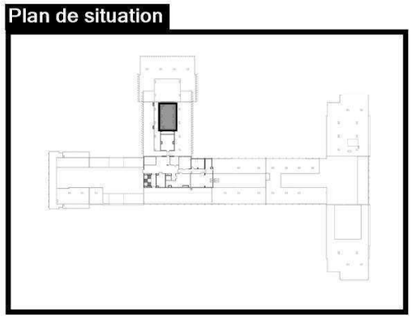

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

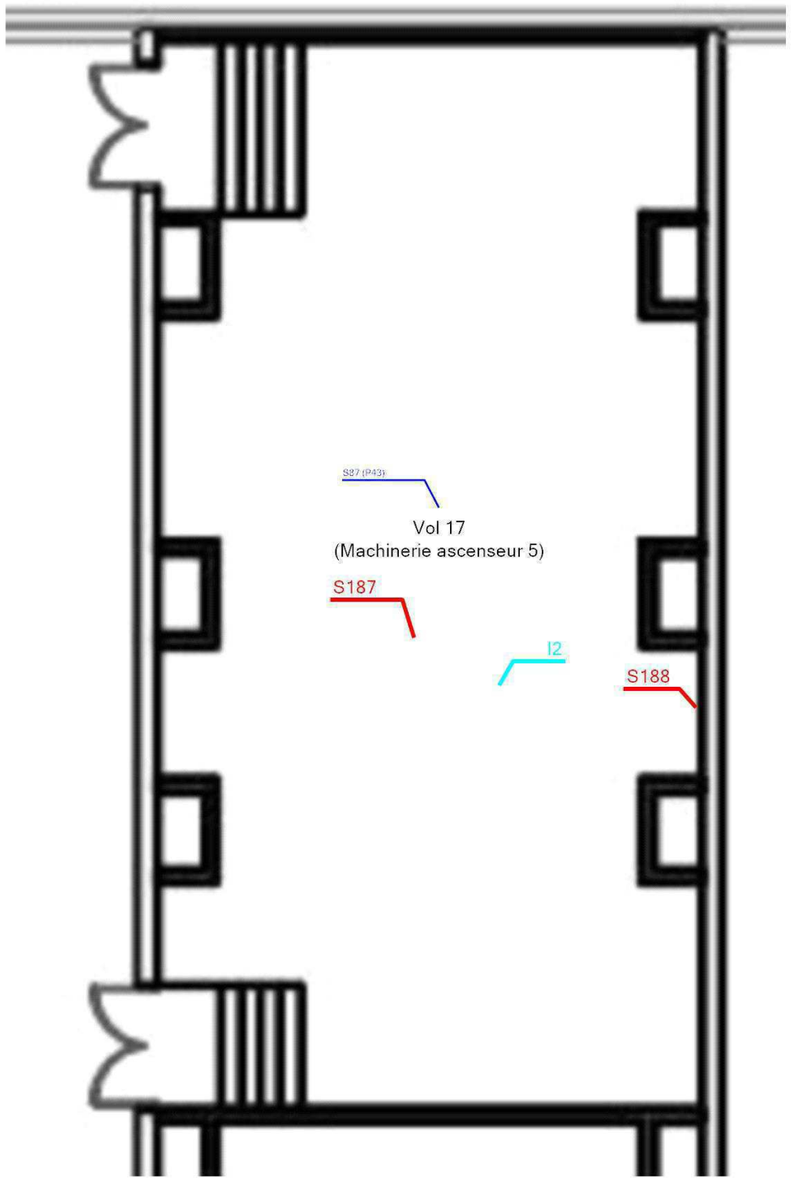

Légende	
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation

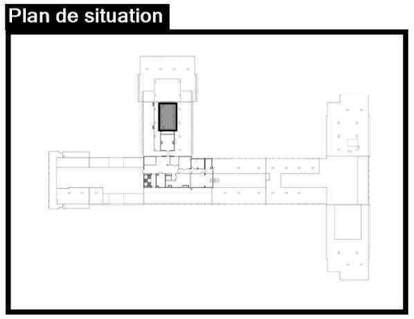

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

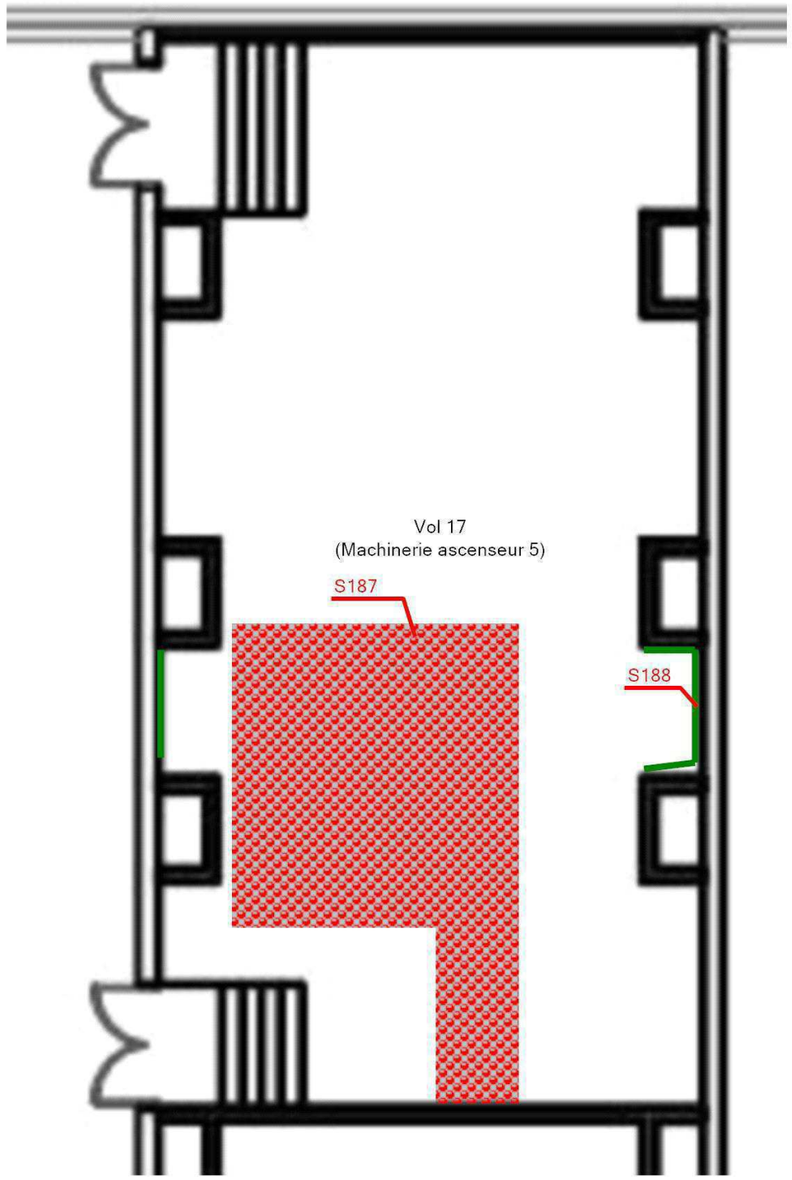

Légende	
	S188: Colle noir
	S187: Joint entre éléments


Plan de situation

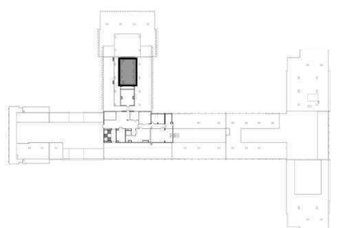

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

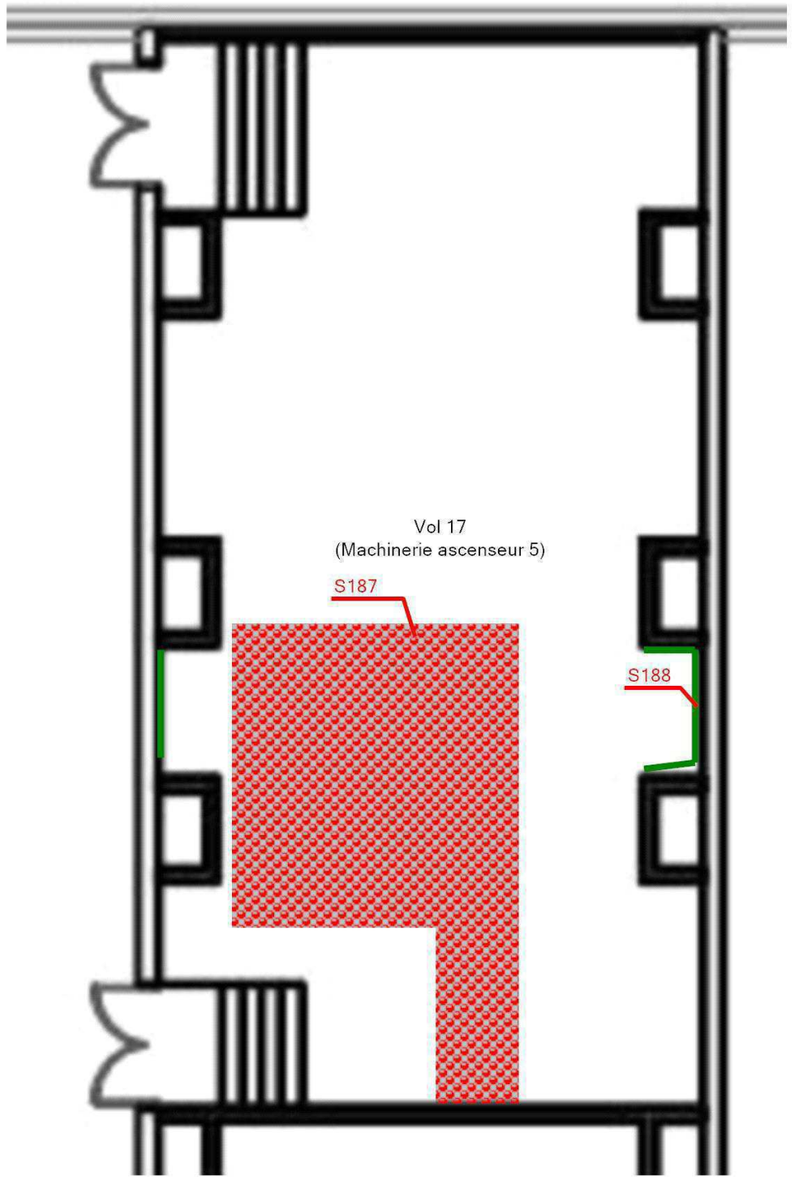

Légende	
	S188: Colle noir
	S187: Joint entre éléments


Plan de situation

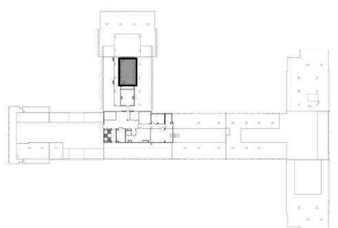

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002TV004863-2

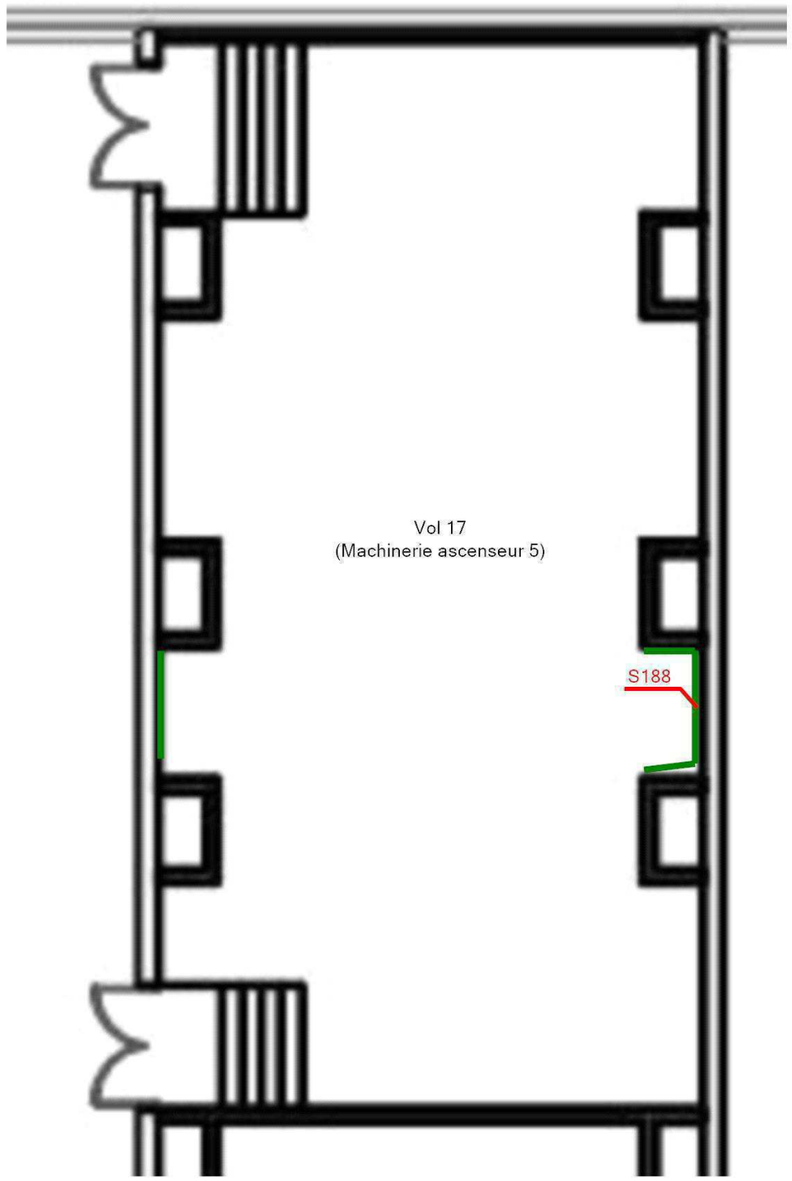

Légende	
	S188: Colle noir


Plan de situation

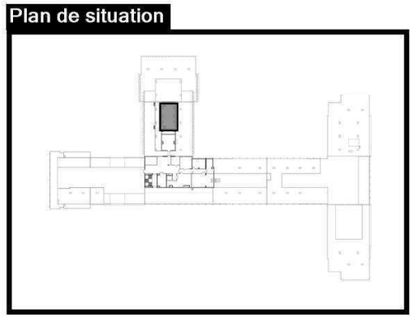

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002TV004863-2

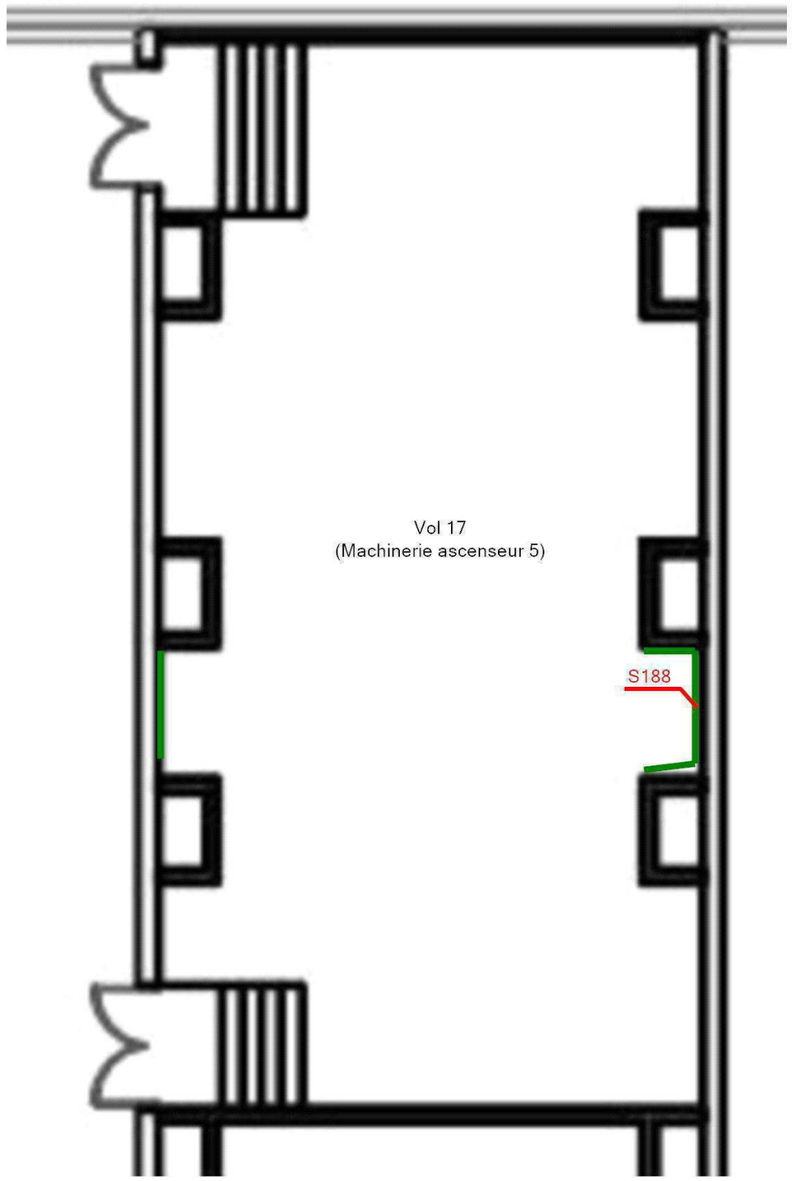

Légende	
	S188: Colle noir


Plan de situation

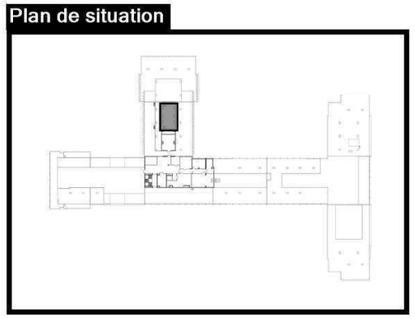

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002TV004863-2

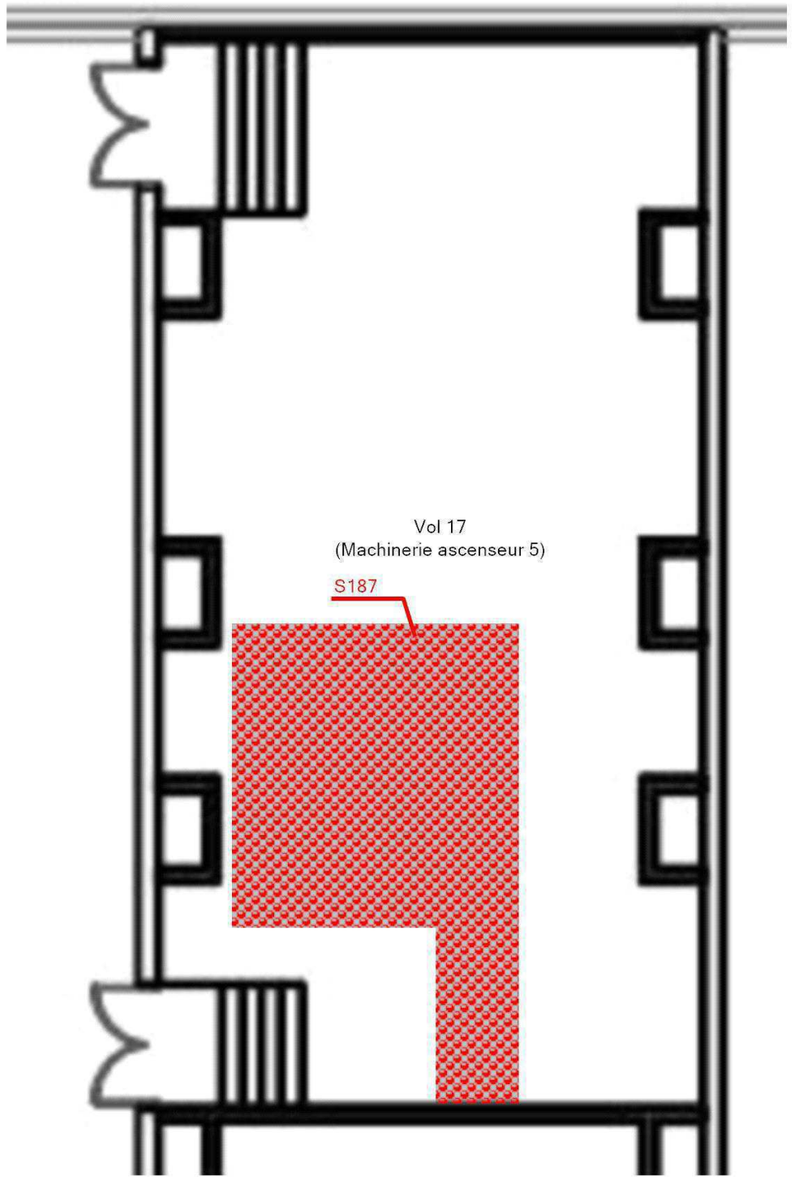

Légende	
	S187: Joint entre éléments


Plan de situation

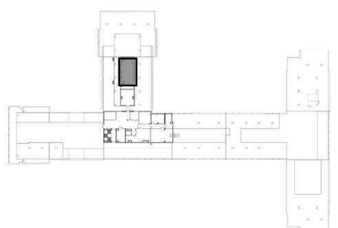

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002TV004863-2

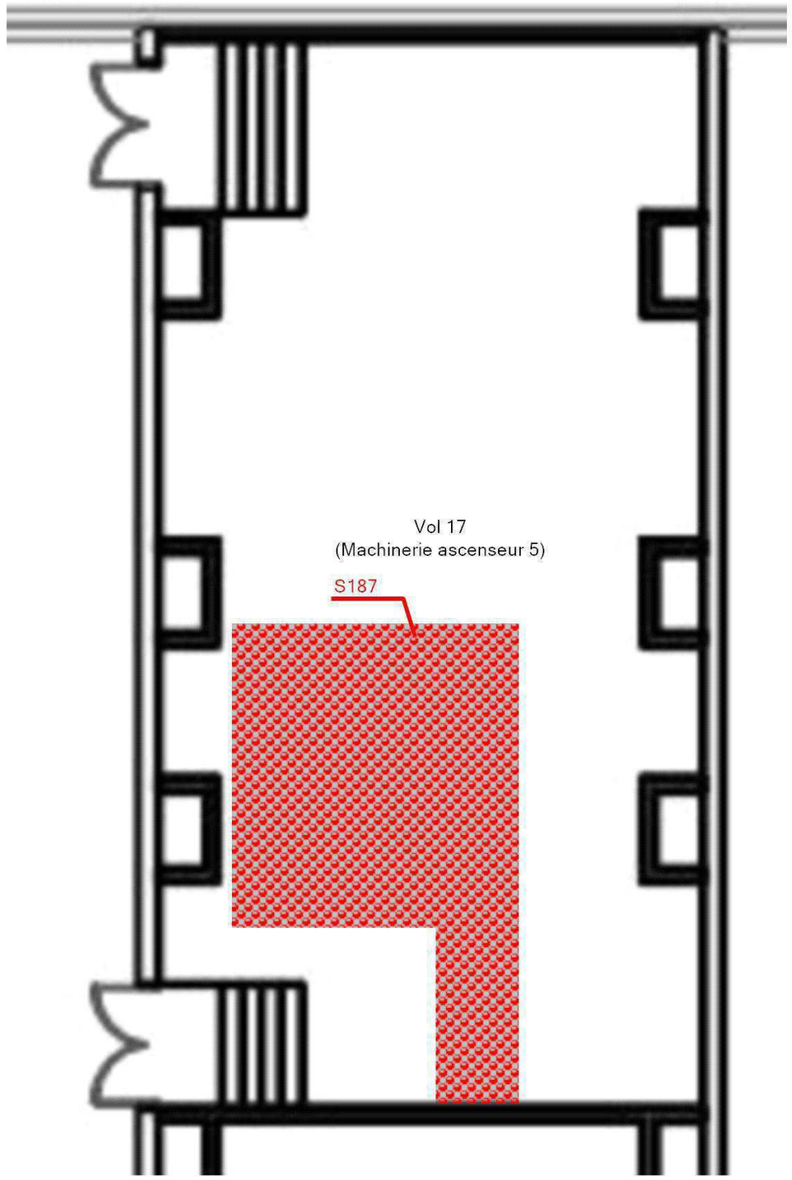

Légende	
	S187: Joint entre éléments

Plan de situation

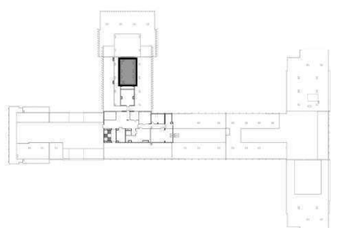


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC1 ET MC2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2


MC2 3ème sous sol

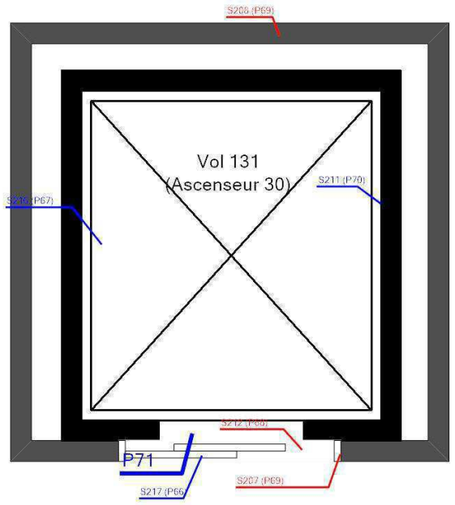


MC1 3ème sous sol

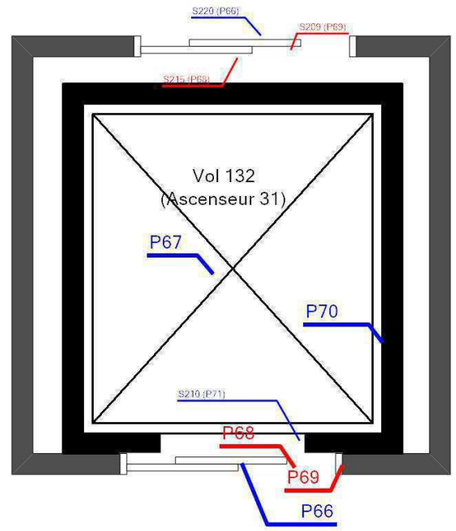

MC2 4ème sous sol

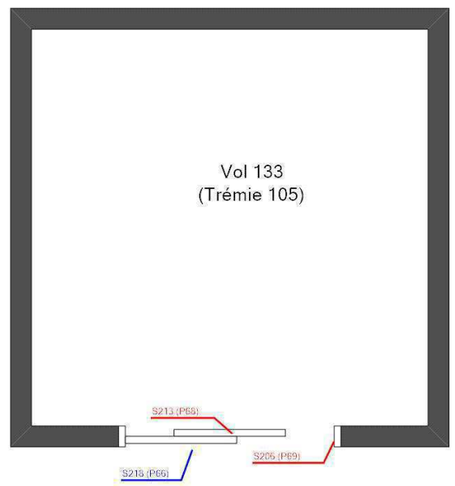

MC1 4ème sous sol

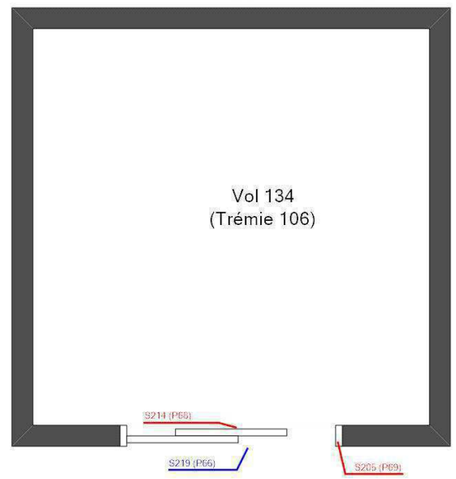

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC1 ET MC2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2


MC2 3ème sous sol

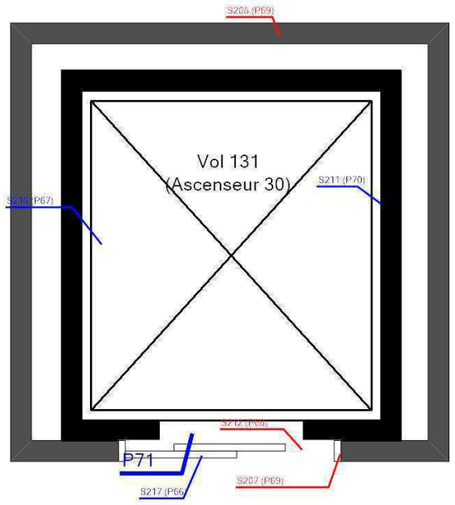


MC1 3ème sous sol

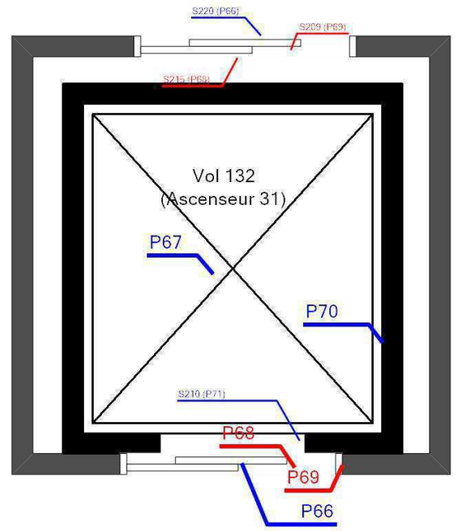

MC2 4ème sous sol

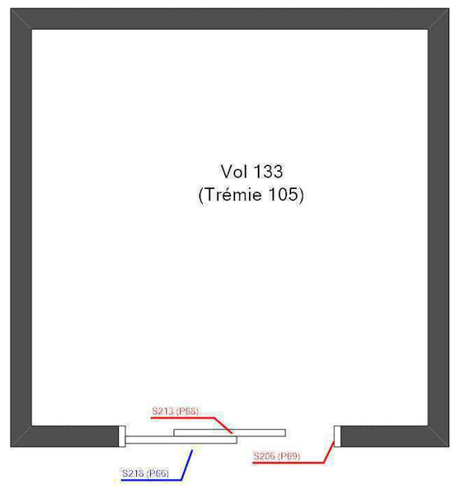

MC1 4ème sous sol

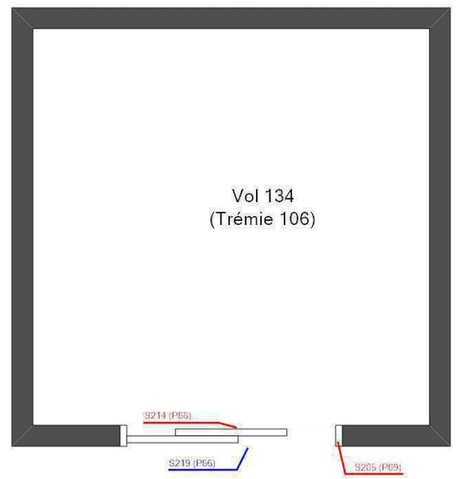

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC1 ET MC2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2


MC2 3ème sous sol

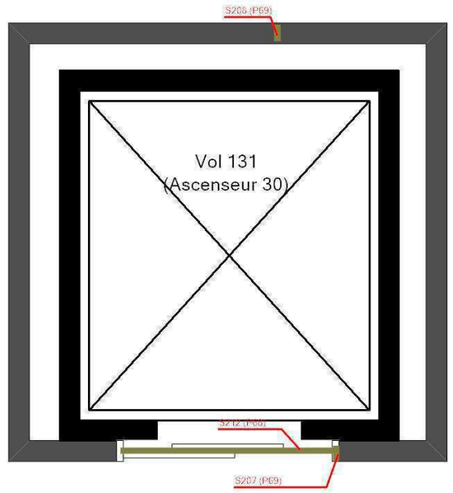


MC1 3ème sous sol

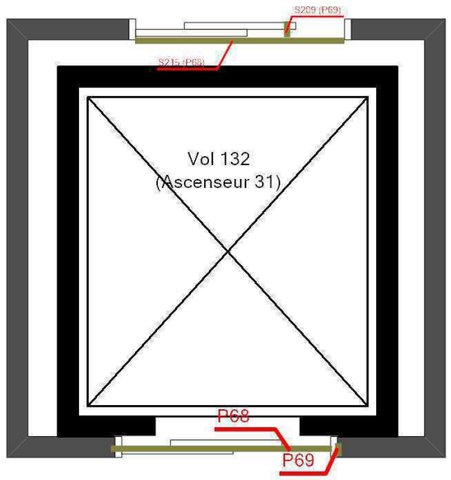

MC2 4ème sous sol

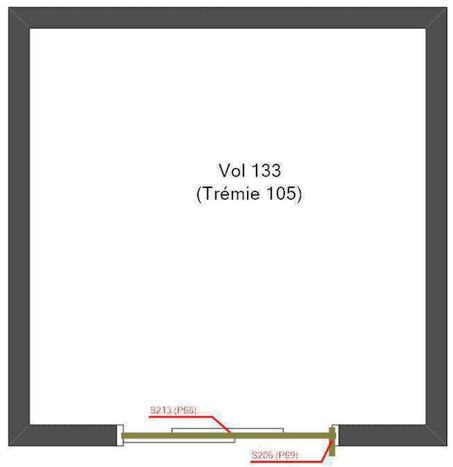

MC1 4ème sous sol

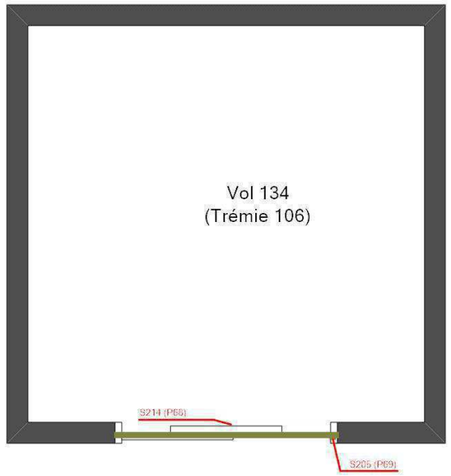

Légende


	P68 : Plaques dures isolation
	P69 : Enduit porte palières

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC1 ET MC2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2


MC2 3ème sous sol

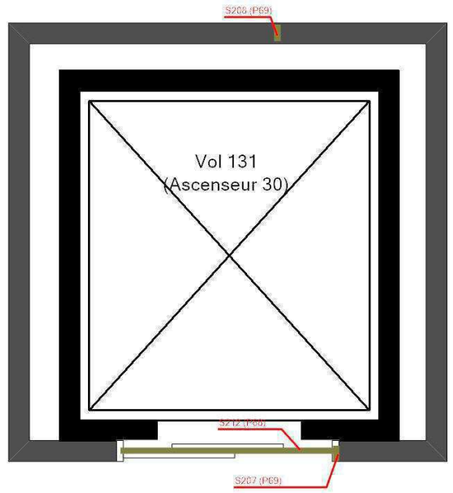


MC1 3ème sous sol

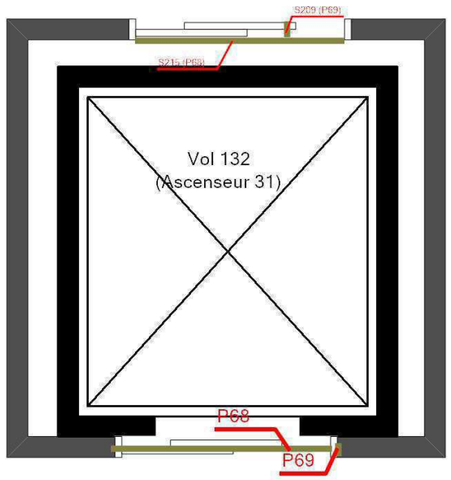

MC2 4ème sous sol

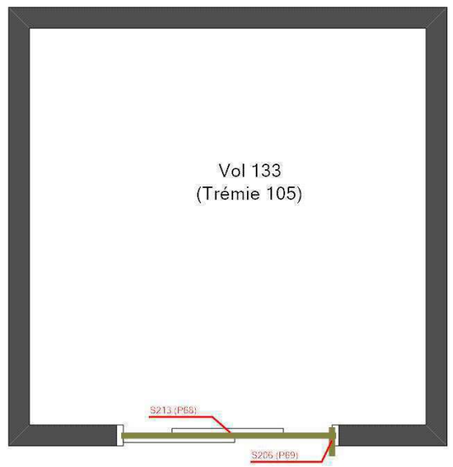

MC1 4ème sous sol

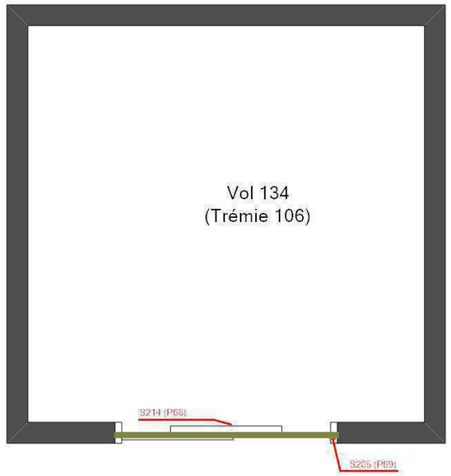

Légende


	P68 : Plaques dures isolation
	P69 : Enduit porte palières

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC1 ET MC2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2


MC2 3ème sous sol

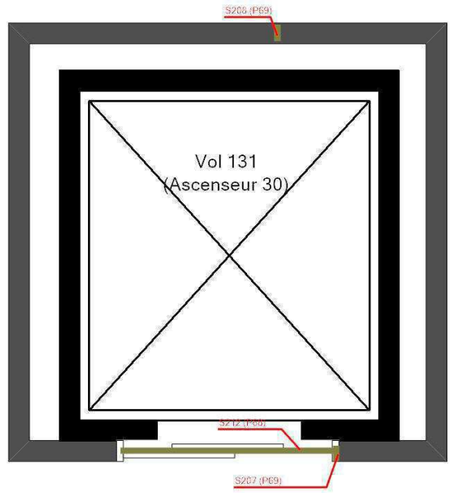


MC1 3ème sous sol

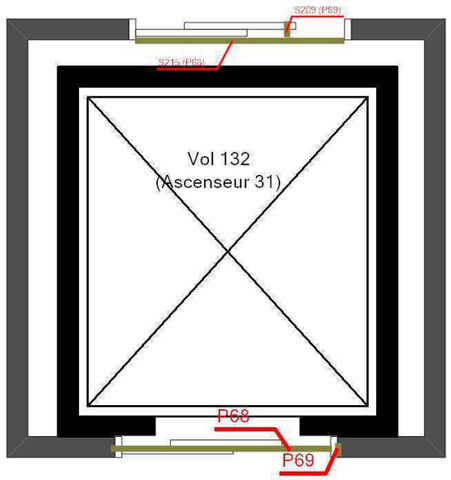

MC2 4ème sous sol

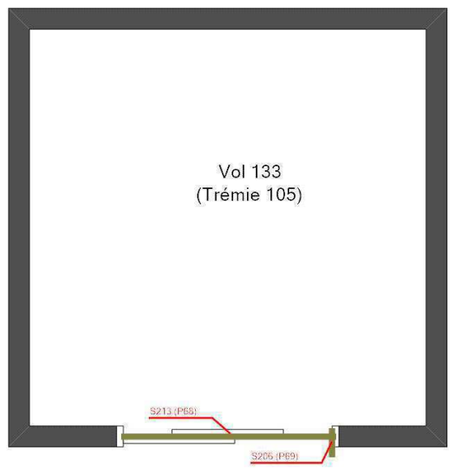

MC1 4ème sous sol

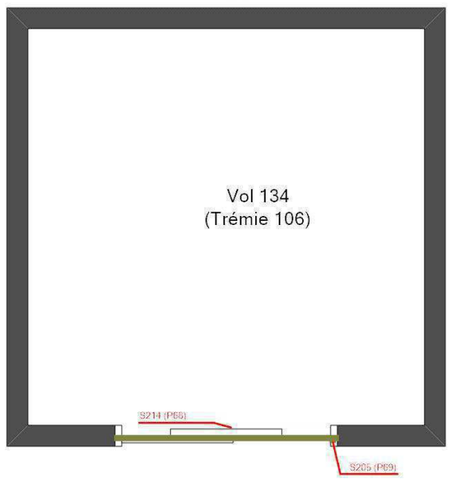

Légende


	P68 : Plaques dures isolation
	P69 : Enduit porte palières

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC1 ET MC2 - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2


MC2 3ème sous sol

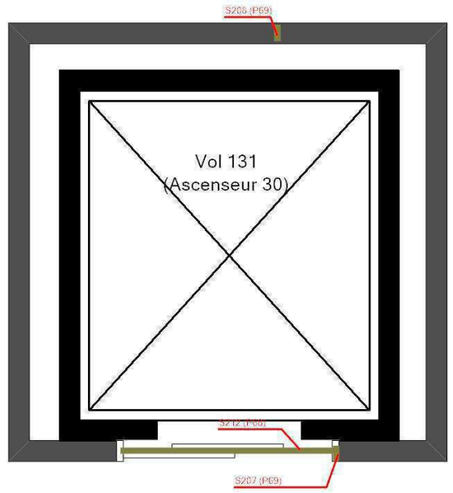


MC1 3ème sous sol

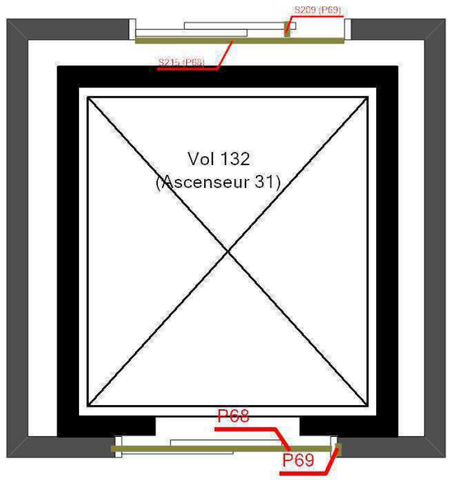

MC2 4ème sous sol

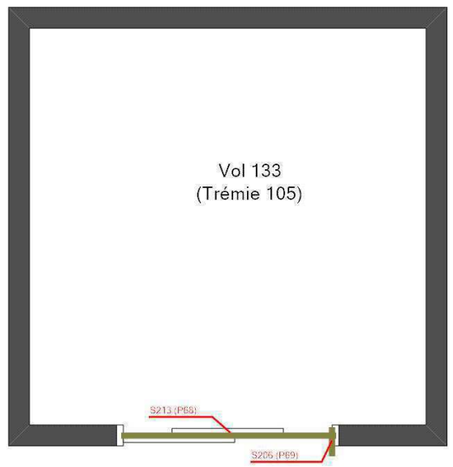

MC1 4ème sous sol

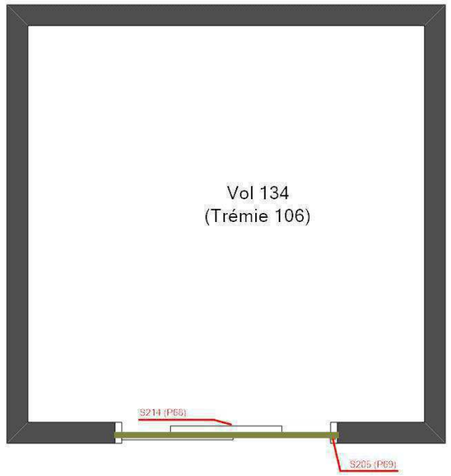

Légende


	P68 : Plaques dures isolation
	P69 : Enduit porte palières

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2


MC3 R-4

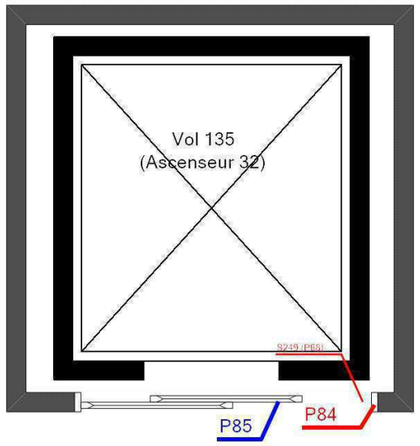


MCI R-4

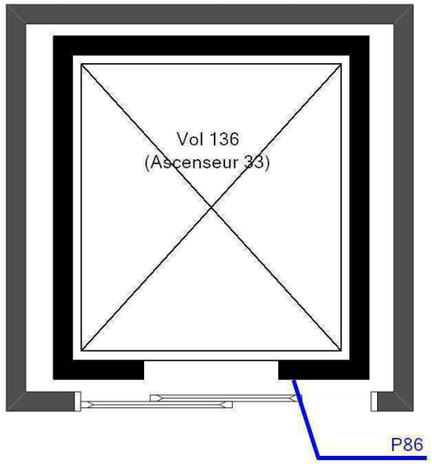

MC3 R-3

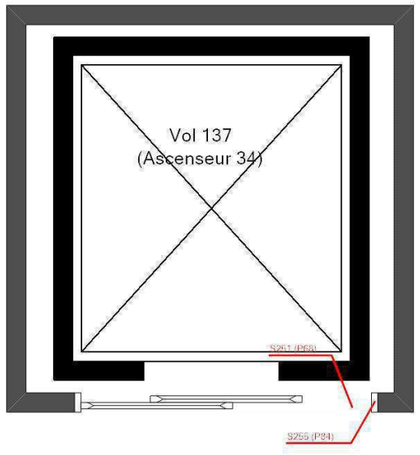

MCI R-3

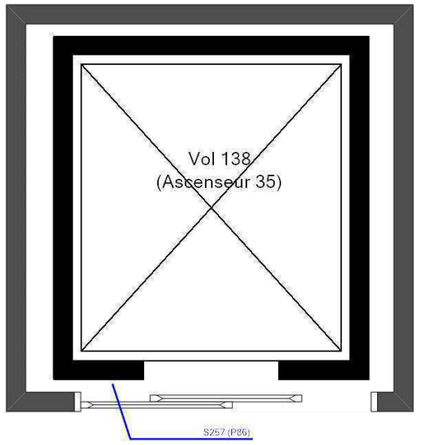

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2


MC3 R-4

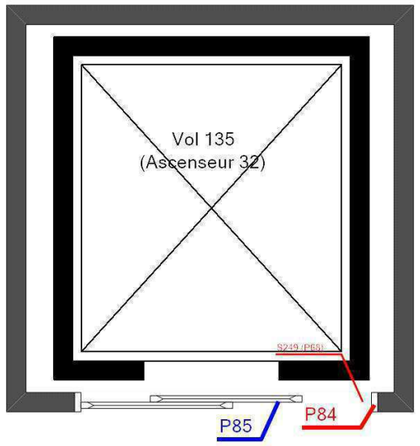


MCI R-4

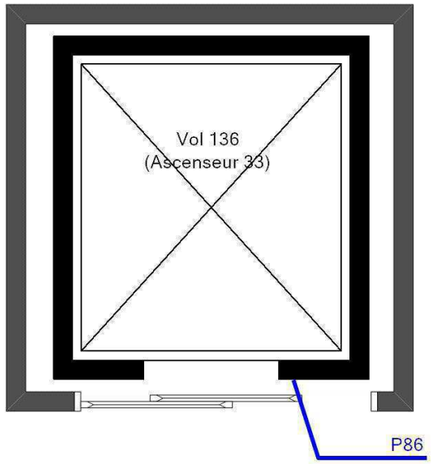

MC3 R-3

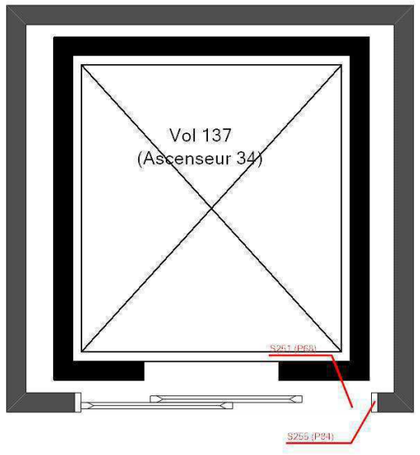

MCI R-3

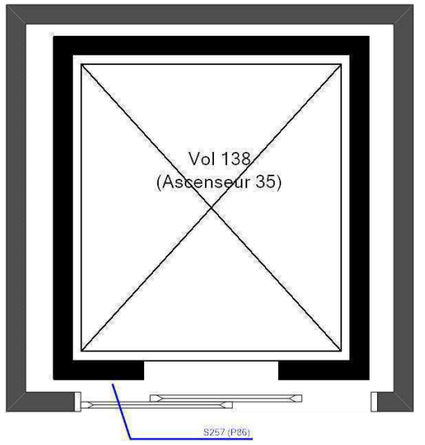

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC3 ET MCI - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2


MC3 R-4

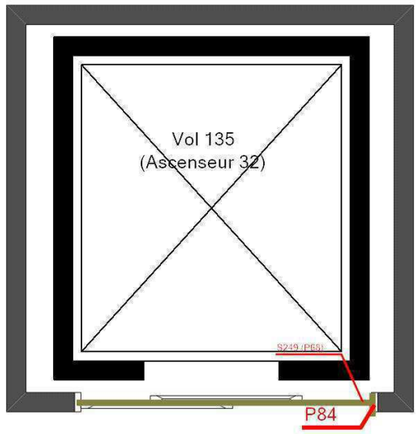


MCI R-4

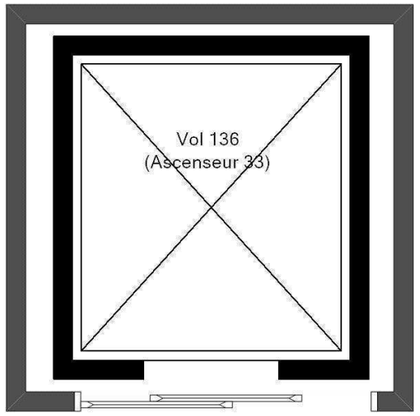

MC3 R-3

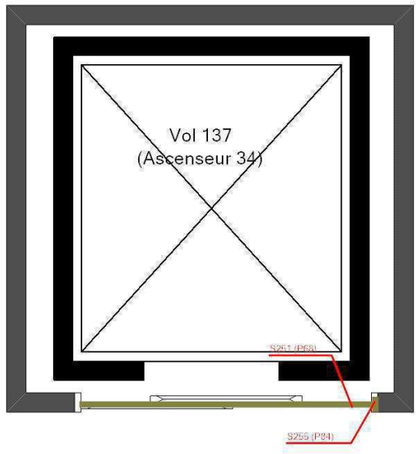

MCI R-3

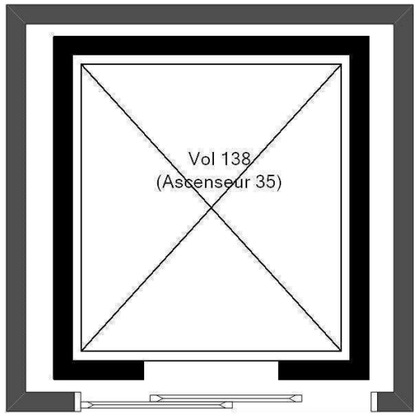

Légende


	P68 : Plaques dures isolation
	P84 : Enduit porte palières

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC3 ET MCI - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2


MC3 R-4

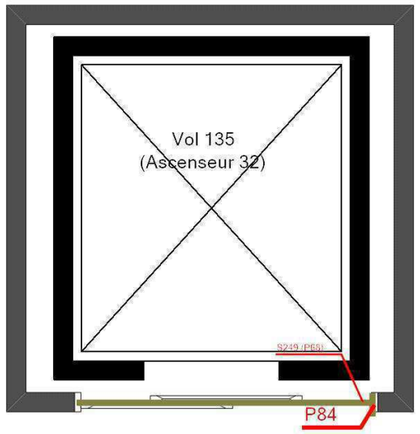


MCI R-4

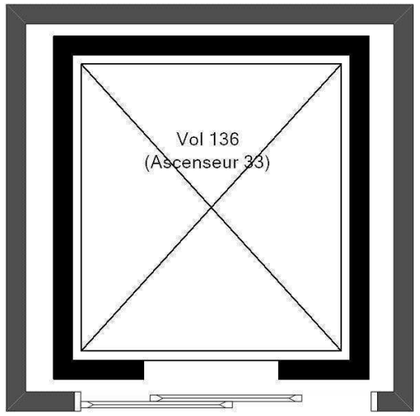

MC3 R-3

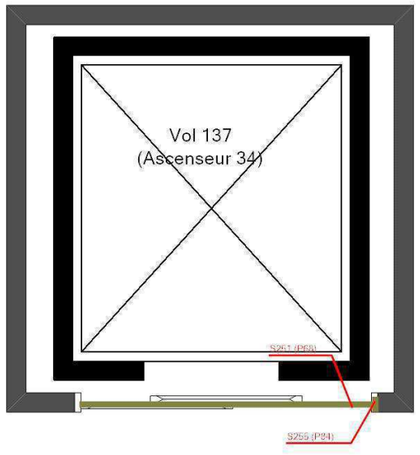

MCI R-3

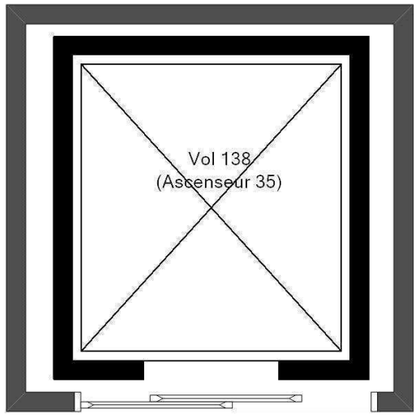

Légende


	P68 : Plaques dures isolation
	P84 : Enduit porte palières

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC3 ET MCI - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2


MC3 R-4

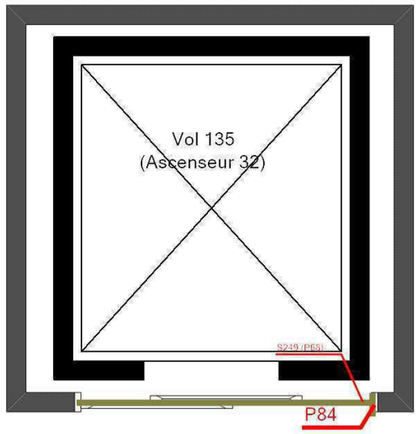


MCI R-4

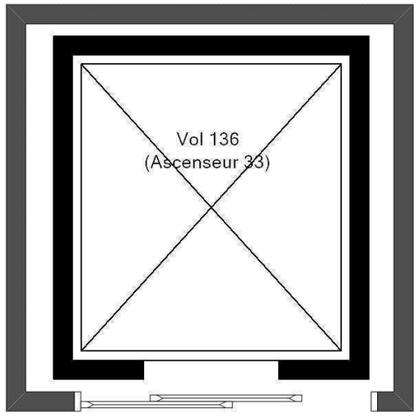

MC3 R-3

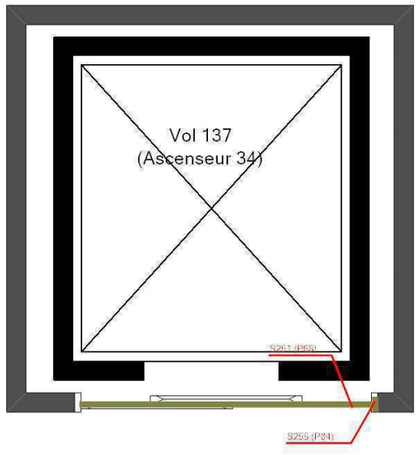

MCI R-3

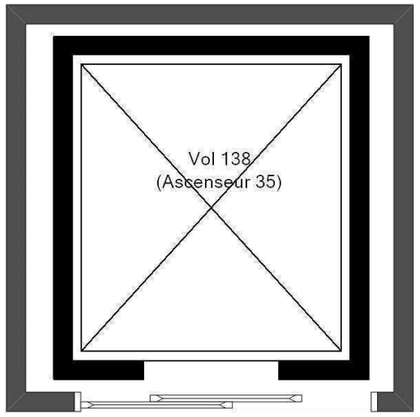

Légende


	P68 : Plaques dures isolation
	P84 : Enduit porte palières

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC3 ET MCI - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002TV004863-2


MC3 R-4

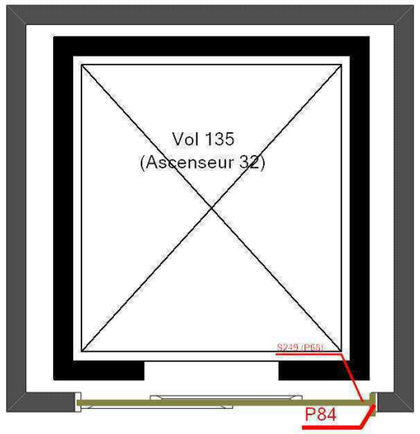


MCI R-4

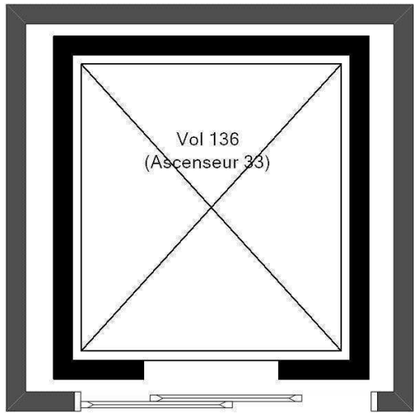

MC3 R-3

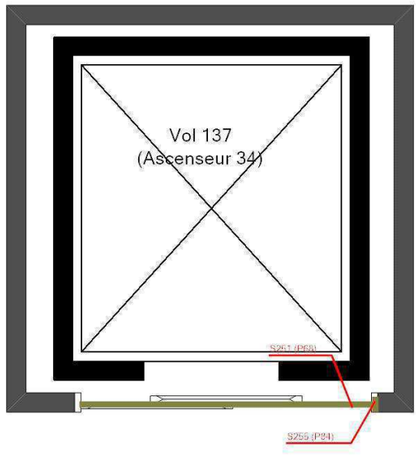

MCI R-3

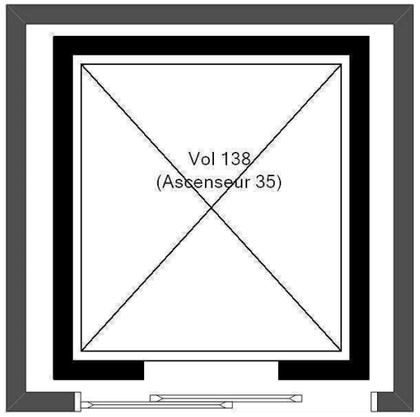

Légende


	P68 : Plaques dures isolation
	P84 : Enduit porte palières

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MACHINERIE MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

MC3 Machinerie

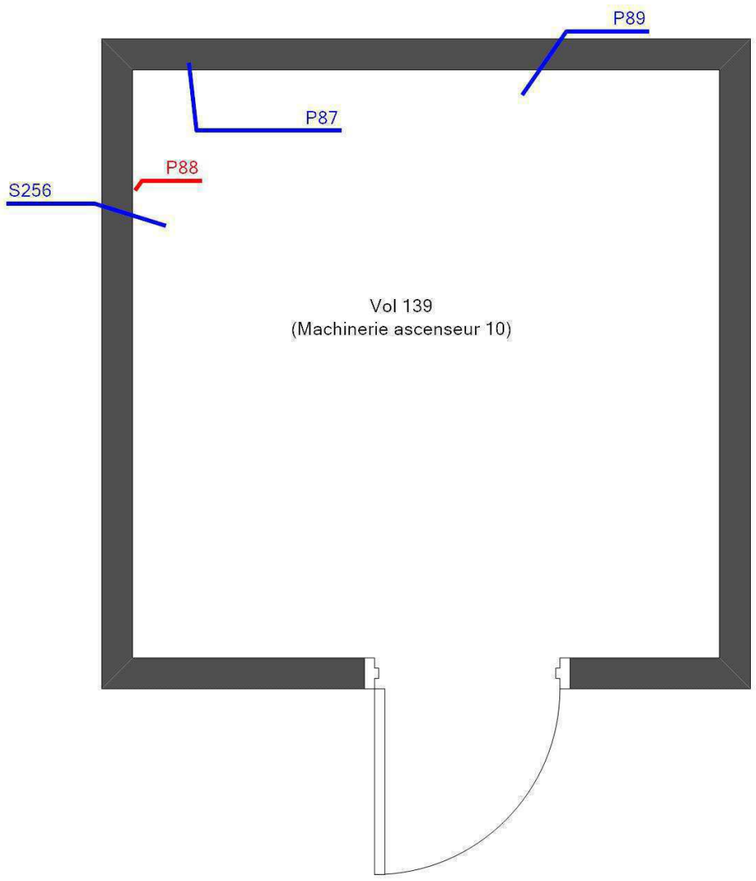

MCI Machinerie

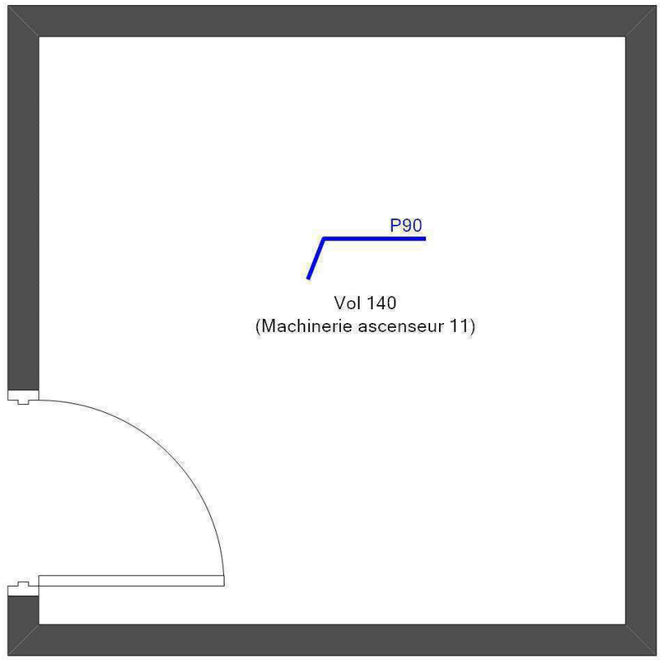

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MACHINERIE MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TV004863-2

MC3 Machinerie

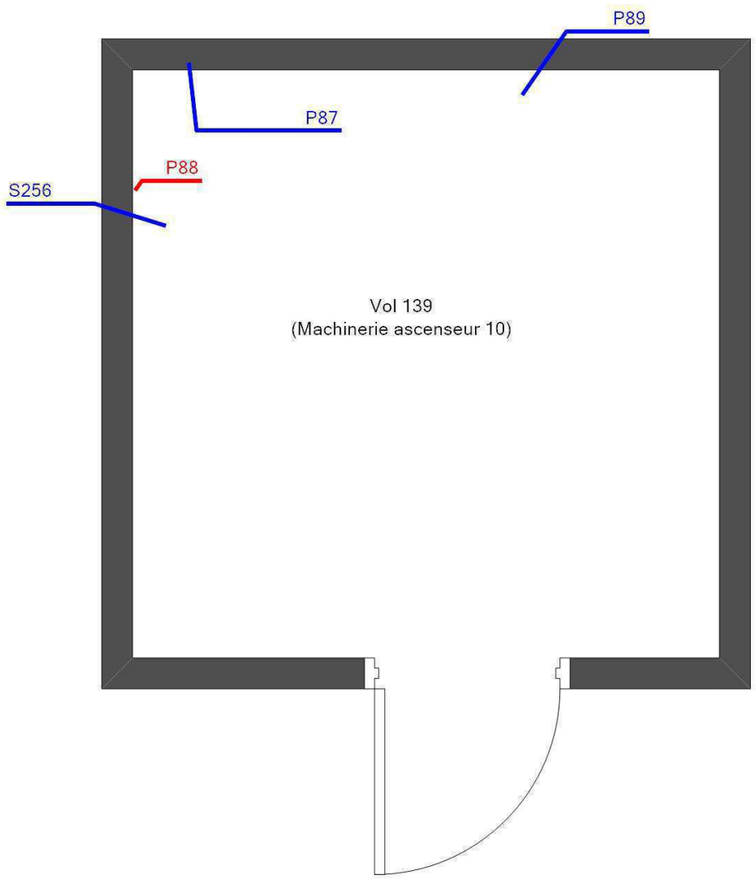

MCI Machinerie

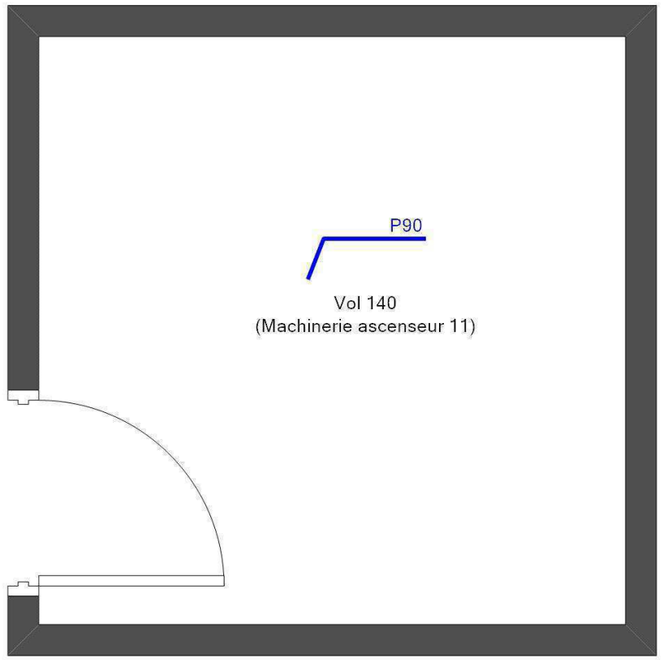

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

MACHINERIE MC3 ET MCI - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

MC3 Machinerie

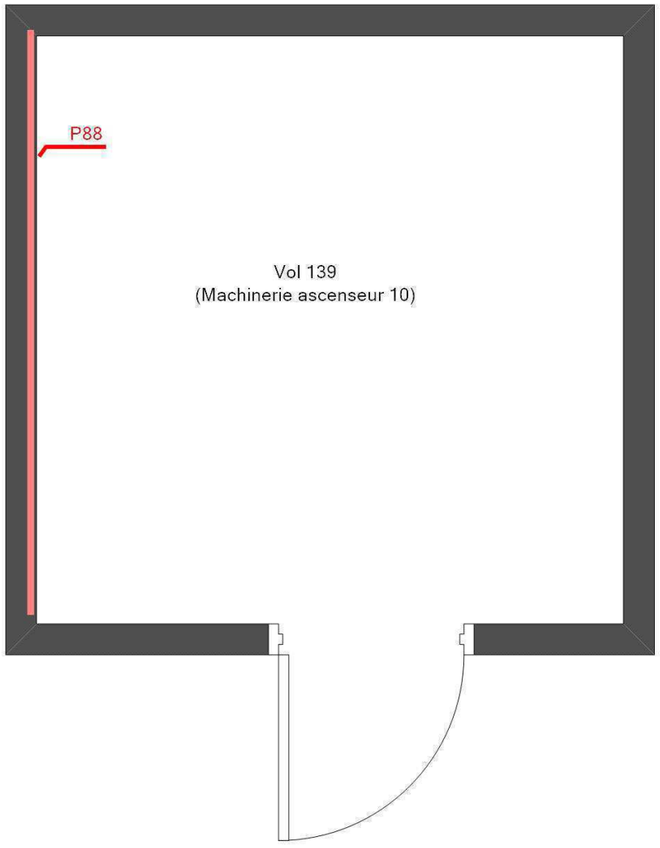

MCI Machinerie




Légende	
	P88 : Peinture

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

MACHINERIE MC3 ET MCI - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TV004863-2

MC3 Machinerie

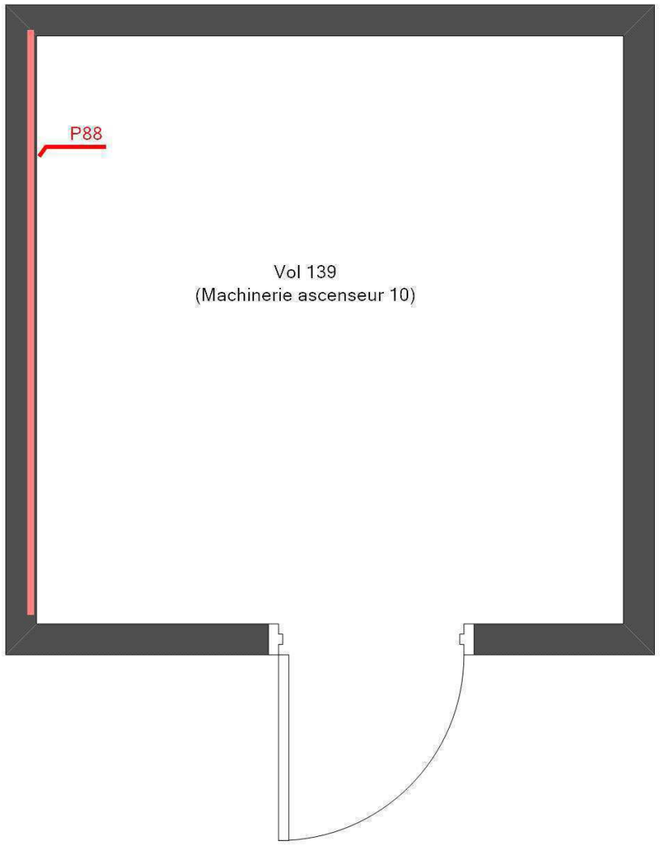

MCI Machinerie




Légende	
	P88 : Peinture

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

MACHINERIE MC3 ET MCI - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002TV004863-2

MC3 Machinerie

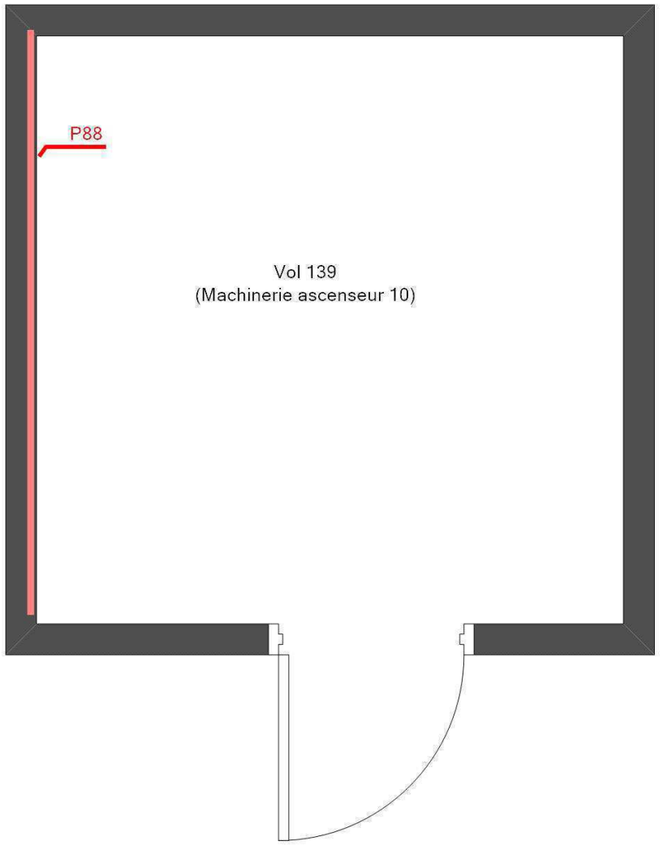

MCI Machinerie




Légende	
	P88 : Peinture

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MACHINERIE MC3 ET MCI - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002TV004863-2

MC3 Machinerie

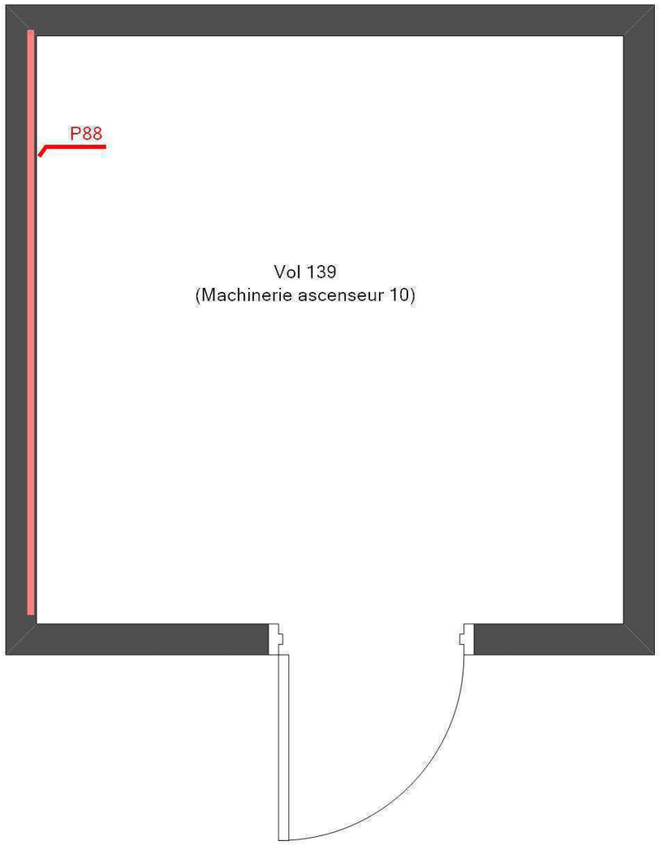

MCI Machinerie

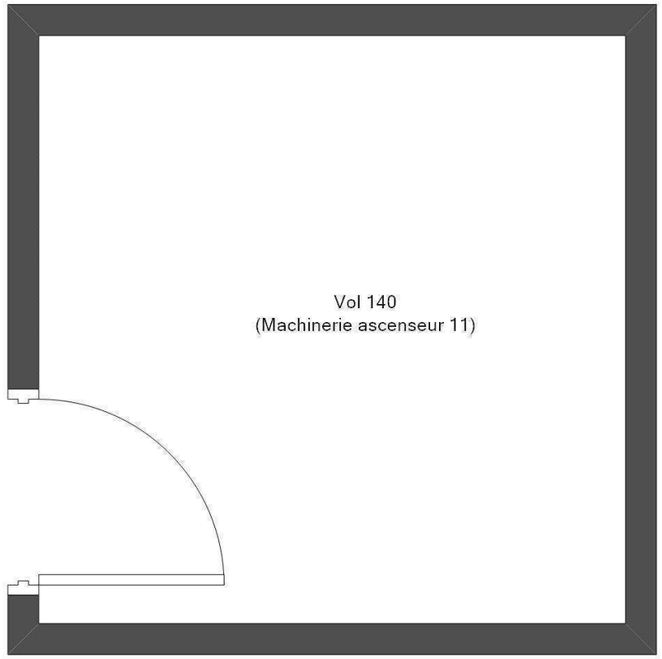

Légende	
	P88 : Peinture

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002TV004863-2 n°87 - 1 (P87)	Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Prélevement négatif
002TV004863-2 n°88 - 1 (P88)	Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Prélevement positif
002TV004863-2 n°89 - 1 (P89)	Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Prélevement négatif
002TV004863-2 n°90 - 1 (P90)	Machinerie MC3 et MCI - Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)	Prélevement négatif
S256 - 1 (S256)	Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Absence sur marquage du materiau
002TV004863-1 n°66 - 1 (P66)	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°67 - 2 (P67)	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°67 - 1 (P67)	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°68 - 1 (P68)	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)	Prélevement positif
002TV004863-1 n°69 - 1 (P69)	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)	Prélevement positif
002TV004863-1 n°70 - 1 (P70)	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°71 - 1 (P71)	MC1 et MC2 - Vol 131 (Ascenseur 30)	Prélevement négatif
002TV004863-2 n°84 - 1 (P84)	MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)	Prélevement positif
002TV004863-2 n°84 - 2 (P84)	MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)	Prélevement positif
002TV004863-2 n°85 - 1 (P85)	MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)	Prélevement négatif
002TV004863-2 n°86 - 1 (P86)	MC3 et MCI - Vol 136 (Ascenseur 33)	Prélevement négatif
002TV004863 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Prélevement négatif
002TV004863 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Prélevement négatif
002TV004863 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Prélevement négatif
002TV004863 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Prélevement positif
002TV004863 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	Prélevement négatif
002TV004863 n°24 - 2 (P24)	R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)	Prélevement négatif
002TV004863 n°25 - 2 (P25)	R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)	Prélevement négatif
002TV004863 n°42 - 2 (P42)	R+1 - Vol 31 (Trémie 15)	Prélevement positif
002TV004863 n°43 - 2 (P43)	R+1 - Vol 31 (Trémie 15)	Prélevement négatif
002TV004863 n°44 - 2 (P44)	R+1 - Vol 31 (Trémie 15)	Prélevement négatif
002TV004863 n°45 - 2 (P45)	R+1 - Vol 31 (Trémie 15)	Prélevement négatif

002TV004863 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)	Prélevement négatif
002TV004863 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)	Prélevement négatif
002TV004863 n°60 - 1 (P60)	R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)	Prélevement négatif
002TV004863 n°61 - 2 (P61)	R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)	Prélevement négatif
002TV004863 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°79 - 1 (P79)	R+1 - Vol 42 (Trémie 22)	Prélevement négatif
	R+1 - Vol 42 (Trémie 22)	I5
002TV004863 n°24 - 2 (S7)	R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)	Absence sur marquage du materiau
002TV004863 n°14 - 1 (P14)	R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	Prélevement négatif
002TV004863 n°15 - 1 (P15)	R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	Prélevement négatif
002TV004863 n°16 - 1 (P16)	R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	Prélevement négatif
002TV004863 n°46 - 2 (P46)	R+4 - Vol 32 (Trémie 16)	Prélevement négatif
002TV004863 n°47 - 2 (P47)	R+4 - Vol 32 (Trémie 16)	Prélevement négatif
002TV004863 n°48 - 2 (P48)	R+4 - Vol 32 (Trémie 16)	Prélevement négatif
002TV004863 n°49 - 2 (P49)	R+4 - Vol 32 (Trémie 16)	Prélevement positif
002TV004863 n°50 - 2 (P50)	R+4 - Vol 33 (Trémie 17)	Prélevement négatif
002TV004863 n°4 - 1 (P4)	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Prélevement négatif
002TV004863 n°5 - 1 (P5)	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Prélevement négatif
002TV004863 n°6 - 1 (P6)	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Prélevement négatif
002TV004863 n°7 - 1 (P7)	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Prélevement négatif
002TV004863 n°8 - 1 (P8)	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Prélevement négatif
002TV004863 n°9 - 1 (P9)	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Prélevement positif
002TV004863 n°10 - 2 (P10)	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	Prélevement négatif
002TV004863 n°11 - 1 (P11)	R+9 - Vol 14 (Machinerie ascenseur 2)	Prélevement négatif
002TV004863 n°12 - 1 (P12)	R+9 - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)	Prélevement négatif
002TV004863 n°13 - 1 (P13)	R+9 - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)	Prélevement négatif
002TV004863 n°17 - 1 (P17)	R+9 - Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)	Prélevement négatif
002TV004863 n°51 - 1 (P51)	R-1 - Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)	Prélevement négatif
002TV004863 n°52 - 1 (P52)	R-1 - Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°80 - 1 (P80)	R-1 - Vol 37 (Ascenseur 1)	Prélevement négatif

002TV004863 n°27 - 2 (P27)	R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Prélevement négatif
002TV004863 n°28 - 2 (P28)	R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Prélevement négatif
002TV004863 n°29 - 2 (P29)	R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Prélevement négatif
002TV004863 n°30 - 2 (P30)	R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Prélevement négatif
002TV004863 n°31 - 2 (P31)	R-2 - Vol 24 (Ascenseur G)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°72 - 1 (P72)	R-2 - Vol 115 (Trémie 92)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°73 - 1 (P73)	R-2 - Vol 115 (Trémie 92)	Prélevement négatif
	R-2 - Vol 4 (Trémie 4)	I1
	R-2 - Vol 115 (Trémie 92)	I3
002TV004863 n°1 - 2 (P1)	R-3 - Vol 1 (Trémie 1)	Prélevement négatif
002TV004863 n°37 - 2 (P37)	R-3 - Vol 29 (Trémie 14)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°63 - 1 (P63)	R-3 - Vol 116 (Ascenseur 29)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°64 - 1 (P64)	R-3 - Vol 116 (Ascenseur 29)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°65 - 1 (P65)	R-3 - Vol 116 (Ascenseur 29)	Prélevement négatif
002TV004863 n°2 - 2 (P2)	Rdc - Vol 10 (Ascenseur D26)	Prélevement négatif
002TV004863 n°3 - 2 (P3)	Rdc - Vol 10 (Ascenseur D26)	Prélevement négatif
002TV004863 n°26 - 2 (P26)	Rdc - Vol 21 (Ascenseur F)	Prélevement négatif
002TV004863 n°33 - 2 (P33)	Rdc - Vol 26 (Trémie 12)	Prélevement négatif
002TV004863 n°53 - 1 (P53)	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)	Prélevement négatif
002TV004863 n°54 - 1 (P54)	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)	Prélevement négatif
002TV004863 n°55 - 1 (P55)	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)	Prélevement négatif
002TV004863 n°56 - 1 (P56)	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)	Prélevement positif
002TV004863 n°57 - 1 (P57)	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)	Prélevement positif
002TV004863-1 n°74 - 1 (P74)	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°75 - 1 (P75)	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°76 - 1 (P76)	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°77 - 1 (P77)	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°78 - 1 (P78)	Rdc - Vol 38 (Ascenseur 3)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°81 - 1 (P81)	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)	Prélevement négatif
002TV004863-1 n°82 - 1 (P82)	Rdc - Vol 56 (Trémie 33)	Prélevement négatif

002TV004863-1 n°83 - 1 (P83)	Rdc - Vol 57 (Trémie 34)	Prélevement négatif
S8 - 2 (S8)	Rdc - Vol 21 (Ascenseur F)	Absence sur présentation de documents



002TV004863 n°1 - 2 (P1) - R-3 - Vol 1 (Trémie 1)



002TV004863 n°2 - 2 (P2) - Rdc - Vol 10 (Ascenseur D26)



002TV004863 n°3 - 2 (P3) - Rdc - Vol 10 (Ascenseur D26)



002TV004863 n°4 - 1 (P4) - R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)



002TV004863 n°5 - 1 (P5) - R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)



002TV004863 n°6 - 1 (P6) - R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)



002TV004863 n°7 - 1 (P7) - R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)



002TV004863 n°8 - 1 (P8) - R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)



002TV004863 n°9 - 1 (P9) - R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)



002TV004863 n°10 - 2 (P10) - R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)




002TV004863 n°11 - 1 (P11) - R+9 - Vol 14 (Machinerie ascenseur 2)




002TV004863 n°12 - 1 (P12) - R+9 - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)




002TV004863 n°13 - 1 (P13) - R+9 - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)

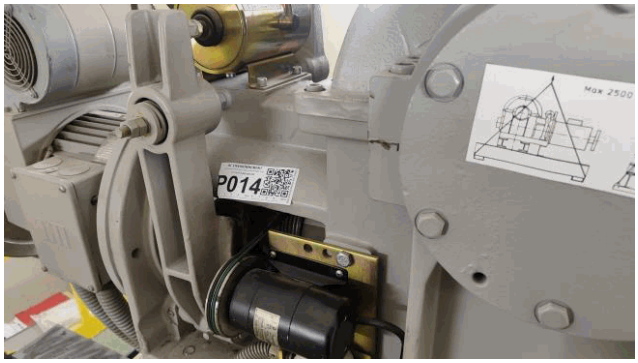

002TV004863 n°14 - 1 (P14) - R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)

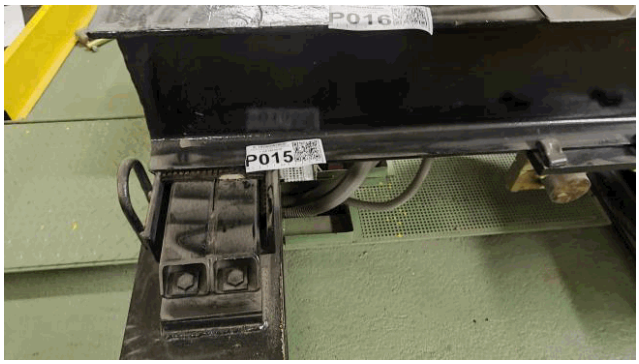

002TV004863 n°15 - 1 (P15) - R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)

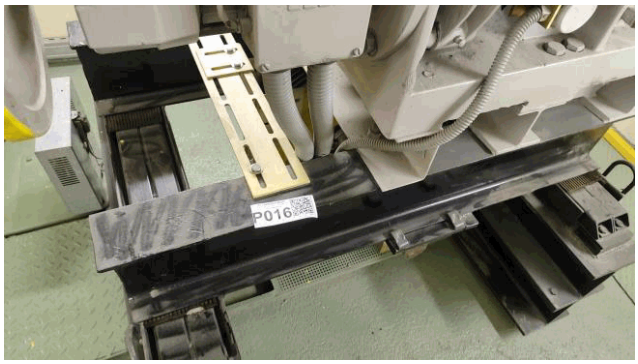

002TV004863 n°16 - 1 (P16) - R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)



002TV004863 n°17 - 1 (P17) - R+9 - Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)



002TV004863 n°18 - 1 (P18) - R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)



002TV004863 n°19 - 1 (P19) - R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)



002TV004863 n°20 - 1 (P20) - R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)



002TV004863 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)



002TV004863 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)



002TV004863 n°24 - 2 (P24) - R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)



002TV004863 n°25 - 2 (P25) - R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)



002TV004863 n°26 - 2 (P26) - Rdc - Vol 21 (Ascenseur F)




002TV004863 n°27 - 2 (P27) - R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)



002TV004863 n°28 - 2 (P28) - R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)



002TV004863 n°29 - 2 (P29) - R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)

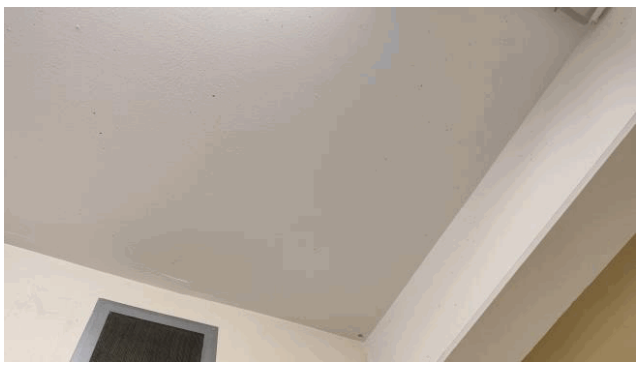


002TV004863 n°30 - 2 (P30) - R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)



002TV004863 n°31 - 2 (P31) - R-2 - Vol 24 (Ascenseur G)



002TV004863 n°33 - 2 (P33) - Rdc - Vol 26 (Trémie 12)

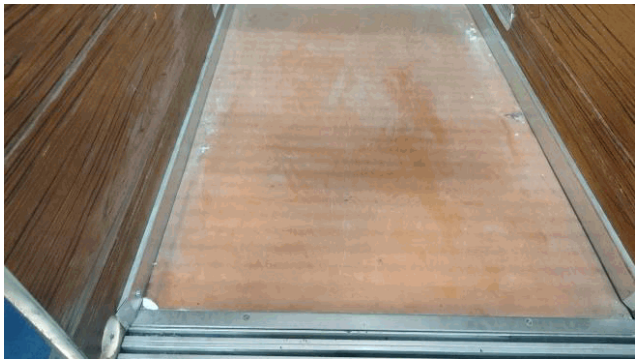

002TV004863 n°37 - 2 (P37) - R-3 - Vol 29 (Trémie 14)



002TV004863 n°42 - 2 (P42) - R+1 - Vol 31 (Trémie 15)



002TV004863 n°43 - 2 (P43) - R+1 - Vol 31 (Trémie 15)



002TV004863 n°44 - 2 (P44) - R+1 - Vol 31 (Trémie 15)



002TV004863 n°45 - 2 (P45) - R+1 - Vol 31 (Trémie 15)



002TV004863 n°46 - 2 (P46) - R+4 - Vol 32 (Trémie 16)



002TV004863 n°47 - 2 (P47) - R+4 - Vol 32 (Trémie 16)



002TV004863 n°48 - 2 (P48) - R+4 - Vol 32 (Trémie 16)



002TV004863 n°49 - 2 (P49) - R+4 - Vol 32 (Trémie 16)



002TV004863 n°50 - 2 (P50) - R+4 - Vol 33 (Trémie 17)



002TV004863 n°51 - 1 (P51) - R-1 - Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)



002TV004863 n°52 - 1 (P52) - R-1 - Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)



002TV004863 n°53 - 1 (P53) - Rdc - Vol 41 (Trémie 21)



002TV004863 n°54 - 1 (P54) - Rdc - Vol 41 (Trémie 21)



002TV004863 n°55 - 1 (P55) - Rdc - Vol 41 (Trémie 21)



002TV004863 n°56 - 1 (P56) - Rdc - Vol 41 (Trémie 21)




002TV004863 n°57 - 1 (P57) - Rdc - Vol 41 (Trémie 21)



002TV004863 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)



002TV004863 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)

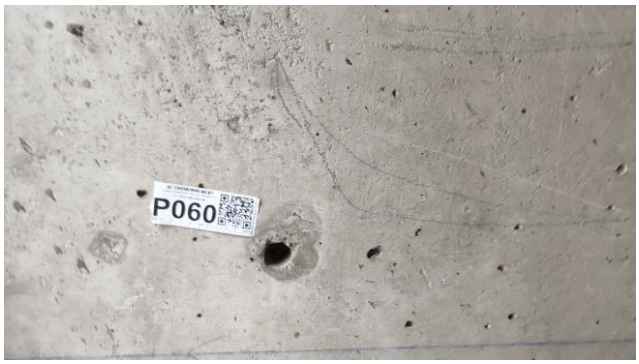

002TV004863 n°60 - 1 (P60) - R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)




002TV004863 n°61 - 2 (P61) - R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)



002TV004863 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)



002TV004863-1 n°63 - 1 (P63) - R-3 - Vol 116 (Ascenseur 29)

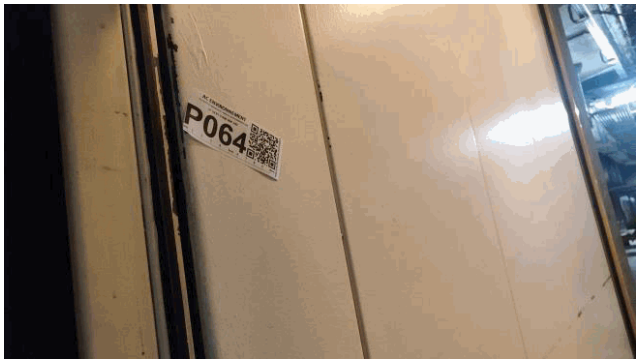

002TV004863-1 n°64 - 1 (P64) - R-3 - Vol 116
(Ascenseur 29)



002TV004863-1 n°65 - 1 (P65) - R-3 - Vol 116
(Ascenseur 29)




002TV004863-1 n°66 - 1 (P66) - MC1 et MC2 - Vol 132
(Ascenseur 31)



002TV004863-1 n°67 - 2 (P67) - MC1 et MC2 - Vol 132
(Ascenseur 31)



002TV004863-1 n°67 - 1 (P67) - MC1 et MC2 - Vol 132
(Ascenseur 31)

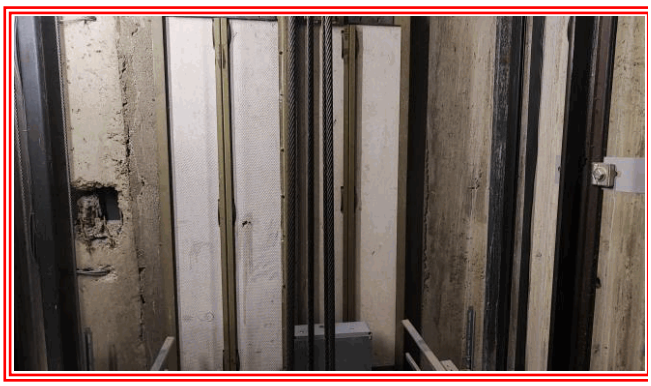

002TV004863-1 n°68 - 1 (P68) - MC1 et MC2 - Vol 132
(Ascenseur 31)



002TV004863-1 n°69 - 1 (P69) - MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)



002TV004863-1 n°70 - 1 (P70) - MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)



002TV004863-1 n°71 - 1 (P71) - MC1 et MC2 - Vol 131 (Ascenseur 30)



002TV004863-1 n°72 - 1 (P72) - R-2 - Vol 115 (Trémie 92)



002TV004863-1 n°73 - 1 (P73) - R-2 - Vol 115 (Trémie 92)



002TV004863-1 n°74 - 1 (P74) - Rdc - Vol 54 (Trémie 31)



002TV004863-1 n°75 - 1 (P75) - Rdc - Vol 54 (Trémie 31)



002TV004863-1 n°76 - 1 (P76) - Rdc - Vol 54 (Trémie 31)



002TV004863-1 n°77 - 1 (P77) - Rdc - Vol 54 (Trémie 31)



002TV004863-1 n°78 - 1 (P78) - Rdc - Vol 38 (Ascenseur 3)



002TV004863-1 n°79 - 1 (P79) - R+1 - Vol 42 (Trémie 22)



002TV004863-1 n°80 - 1 (P80) - R-1 - Vol 37 (Ascenseur 1)



002TV004863-1 n°81 - 1 (P81) - Rdc - Vol 41 (Trémie 21)



002TV004863-1 n°82 - 1 (P82) - Rdc - Vol 56 (Trémie 33)



002TV004863-1 n°83 - 1 (P83) - Rdc - Vol 57 (Trémie 34)



002TV004863-2 n°84 - 1 (P84) - MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)



002TV004863-2 n°84 - 2 (P84) - MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)



002TV004863-2 n°85 - 1 (P85) - MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)



002TV004863-2 n°86 - 1 (P86) - MC3 et MCI - Vol 136 (Ascenseur 33)



002TV004863-2 n°87 - 1 (P87) - Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)




002TV004863-2 n°88 - 1 (P88) - Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)



002TV004863-2 n°89 - 1 (P89) - Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)



002TV004863-2 n°90 - 1 (P90) - Machinerie MC3 et MCI - Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)

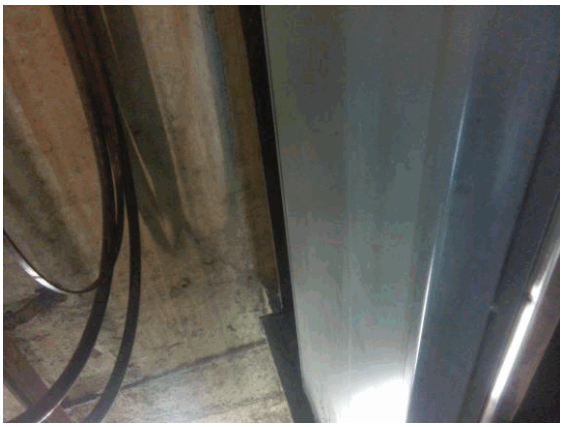

I1 - 2 - R-2 - Vol 4 (Trémie 4)



I3 - 1 - R-2 - Vol 115 (Trémie 92)



I5 - 1 - R+1 - Vol 42 (Trémie 22)



002TV004863 n°24 - 2 (S7) - R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)



S8 - 2 (S8) - Rdc - Vol 21 (Ascenseur F)



S256 - 1 (S256) - Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002TV004863 n°1	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Peinture en vrac	R-3 - Vol 1 (Trémie 1)	
002TV004863 n°2	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Peinture en vrac	Rdc - Vol 10 (Ascenseur D26)	
002TV004863 n°3	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Matériau souple noir - Noire	Rdc - Vol 10 (Ascenseur D26)	
002TV004863 n°4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	
002TV004863 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	
002TV004863 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	
002TV004863 n°7	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peintures multiples en vrac	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	
002TV004863 n°8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	
002TV004863 n°9	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau fibreux orange en vrac	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	
002TV004863 n°10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peintures multiples en vrac	R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	
002TV004863 n°11	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture en vrac	R+9 - Vol 14 (Machinerie ascenseur 2)	
002TV004863 n°12	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peinture en vrac	R+9 - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)	
002TV004863 n°13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Bois en lamelles avec liant	R+9 - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)	
002TV004863 n°14	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau gris en vrac	R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	
002TV004863 n°15	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Tampon bitumineux noir	R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	
002TV004863 n°16	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peintures multiples en vrac	R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)	
002TV004863 n°17	Equipements divers et accessoires	Structure métallique	Peintures multiples en vrac	R+9 - Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)	
002TV004863 n°18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - Gris	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	

002TV004863 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - Gris	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)
002TV004863 n°20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - Gris	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)
002TV004863 n°21	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Tampon bitumineux noir	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)
002TV004863 n°22	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)
002TV004863 n°23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)
002TV004863 n°24	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture en vrac	R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)
002TV004863 n°25	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec poussières	R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)
002TV004863 n°26	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Blanc	Rdc - Vol 21 (Ascenseur F)
002TV004863 n°27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)
002TV004863 n°28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)
002TV004863 n°29	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)
002TV004863 n°30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris hétérogène	R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)
002TV004863 n°31	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Revêtement souple beige en vrac + colle polymère jaune non séparable	R-2 - Vol 24 (Ascenseur G)
002TV004863 n°32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	R-2 - Vol 24 (Ascenseur G)
002TV004863 n°33	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Rdc - Vol 26 (Trémie 12)
002TV004863 n°34	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peintures multiples en vrac	Rdc - Vol 26 (Trémie 12)

002TV004863 n°35	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peintures multiples en vrac	R-2 - Vol 28 (Ascenseur DDM)
002TV004863 n°36	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Peintures multiples en vrac	R-2 - Vol 28 (Ascenseur DDM)
002TV004863 n°37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable	R-3 - Vol 29 (Trémie 14)
002TV004863 n°38	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau fibreux rouge avec poussières	R-3 - Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)
002TV004863 n°39	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Peintures multiples en vrac	R-3 - Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)
002TV004863 n°40	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau bitumineux noir + peinture non séparable	R-3 - Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)
002TV004863 n°41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	R-3 - Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)
002TV004863 n°42	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Matériau fibreux beige	R+1 - Vol 31 (Trémie 15)
002TV004863 n°43	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture en vrac - Orange	R+1 - Vol 31 (Trémie 15)
002TV004863 n°44	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	R+1 - Vol 31 (Trémie 15)
002TV004863 n°45	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières - Boutton	R+1 - Vol 31 (Trémie 15)
002TV004863 n°46	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - Boutton	R+4 - Vol 32 (Trémie 16)
002TV004863 n°47	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	R+4 - Vol 32 (Trémie 16)
002TV004863 n°48	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Carton	R+4 - Vol 32 (Trémie 16)
002TV004863 n°49	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Matériau fibreux beige	R+4 - Vol 32 (Trémie 16)
002TV004863 n°50	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Matériau marron en vrac avec couche d'aluminium	R+4 - Vol 33 (Trémie 17)
002TV004863 n°51	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Bois en lamelles avec liant	R-1 - Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)
002TV004863 n°52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac hétérogène - Gris	R-1 - Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)
002TV004863 n°53	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Boutton	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)

002TV004863 n°54	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)
002TV004863 n°55	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peintures multiples en vrac	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)
002TV004863 n°56	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture non séparable + matériau souple noir	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)
002TV004863 n°57	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peintures multiples en vrac - Orange	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)
002TV004863 n°58	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	R+1 - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)
002TV004863 n°59	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peintures multiples en vrac	R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)
002TV004863 n°60	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Gris	R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)
002TV004863 n°61	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peintures multiples en vrac - Orange	R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)
002TV004863 n°62	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène	R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)
002TV004863 -1 n°63	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Beige	R-3 - Vol 116 (Ascenseur 29)
002TV004863 -1 n°64	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Peinture - Effritable - Multicolore	R-3 - Vol 116 (Ascenseur 29)
002TV004863 -1 n°65	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Matériau - Bitumineux - Noir	R-3 - Vol 116 (Ascenseur 29)
002TV004863 -1 n°66	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Vert	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)
002TV004863 -1 n°67	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Peinture - Effritable - Vert	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)
002TV004863 -1 n°68	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Plaque - Dur Fibreux - Gris	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)
002TV004863 -1 n°69	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Matériau - Dur - Beige	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)
002TV004863 -1 n°70	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Peinture - Effritable - Vert	MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)
002TV004863 -1 n°71	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Matériau - Bitumineux - Noir	MC1 et MC2 - Vol 131 (Ascenseur 30)
002TV004863 -1 n°72	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Multicolore	R-2 - Vol 115 (Trémie 92)
002TV004863 -1 n°73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Gris / Gris	R-2 - Vol 115 (Trémie 92)
002TV004863 -1 n°74	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Multicolore	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)
002TV004863 -1 n°75	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Gris	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)
002TV004863 -1 n°76	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Matériau - Bitumineux - Noir	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)
002TV004863 -1 n°77 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)

002TV004863-1 n°77 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	Rdc - Vol 54 (Trémie 31)
002TV004863-1 n°78	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Tampon - Bitumineux - Noir	Rdc - Vol 38 (Ascenseur 3)
002TV004863-1 n°79	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Beige	R+1 - Vol 42 (Trémie 22)
002TV004863-1 n°80	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Tampon - Bitumineux - Noir	R-1 - Vol 37 (Ascenseur 1)
002TV004863-1 n°81	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture - Effritable - Orange - Orange	Rdc - Vol 41 (Trémie 21)
002TV004863-1 n°82	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture - Effritable - Orange - Orange	Rdc - Vol 56 (Trémie 33)
002TV004863-1 n°83	Ascenceurs et monte charges	Structure métallique	Peinture / Peinture - Effritable / Effritable - Rouge / Orange - Orange	Rdc - Vol 57 (Trémie 34)
P84	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Ciment - Dur Fibreux - Gris	MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)
P85	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Beige	MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)
P86	Ascenceurs et monte charges	Monte charge	Peinture - Effritable - Gris	MC3 et MCI - Vol 136 (Ascenseur 33)
P87	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture - Effritable - Beige	Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)
P88	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Matériau - Effritable / Fibreux Bitumineux - Beige / Marron	Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)
P89	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture - Effritable - Noir Orange - Noire orange	Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)
P90	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau - Souple Fibreux - Multicolore	Machinerie MC3 et MCI - Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tel : 03.87.35.83.50
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT1124-5610
		Réf. Commande Client :	002TV004863

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/03/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863001 / Ascenceurs et monte charges / Trémie / Peinture / Vol 1 (Trémie 1)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5873 Description ITGA : Peinture en vrac	
Peinture en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : DDG
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863002 / Ascenceurs et monte charges / Cabine / Peinture / Vol 10 (Ascenseur D26)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5874 Description ITGA : Peinture en vrac	
Peinture en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863003 / Ascenceurs et monte charges / Cabine / Joint porte cabine / Vol 10 (Ascenseur D26)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5875 Description ITGA : Matériau souple noir (1)	
Matériau souple noir	META (B) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5876 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5877 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5878 Description ITGA : Peinture / Matériau gris	
Peinture non séparable + Matériau gris	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (4)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863007 / Equipements divers et accessoires / Structure métallique / Peinture / Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5879 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5880 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
‣ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863009 / Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein / Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5881 Description ITGA : Matériau fibreux orange en vrac	
‣ Matériau fibreux orange en vrac	MOLP le 12/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KDB (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Peinture porte / Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5882 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
‣ Peintures multiples en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863011 / Equipements divers et accessoires / Structure métallique / Peinture / Vol 14 (Machinerie ascenseur 2)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5883 Description ITGA : Peinture en vrac	
‣ Peinture en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863012 / Equipements divers et accessoires / Structure métallique / Peinture / Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5884 Description ITGA : Peinture en vrac	
‣ Peinture en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5885	
Réf échantillon client : 002TV004863013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Fibralith / Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant	
Bois en lamelles avec liant	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5886	
Réf échantillon client : 002TV004863014 / Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein / Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)		Description ITGA : Matériau gris en vrac	
Matériau gris en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5887	
Réf échantillon client : 002TV004863015 / Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Tampon / Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)		Description ITGA : Tampon bitumineux noir	
Tampon bitumineux noir	META (B) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5888	
Réf échantillon client : 002TV004863016 / Equipements divers et accessoires / Structure métallique / Peinture / Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5889	
Réf échantillon client : 002TV004863017 / Equipements divers et accessoires / Structure métallique / Peinture / Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5890 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5891 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5892 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863021 / Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Tampon / Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5893 Description ITGA : Tampon bitumineux noir	
Tampon bitumineux noir	META (B) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DDG
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863022 / Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein / Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5894 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5895 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / **Peinture**	
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (4)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863024 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Peinture / Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5896 Description ITGA : Peinture en vrac	
Peinture en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863025 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5897 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec poussières	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (4)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863026 / Ascenceurs et monte charges / Cabine / Enduit cabine / Vol 21 (Ascenseur F)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5898 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863027 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 25 (Machinerie ascenseur G)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5899 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5900	
Réf échantillon client : 002TV004863028 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 25 (Machinerie ascenseur G)		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5901	
Réf échantillon client : 002TV004863029 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment / Vol 25 (Machinerie ascenseur G)		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5902	
Réf échantillon client : 002TV004863030 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 25 (Machinerie ascenseur G)		Description ITGA : Peinture / Matériau gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (4)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5903	
Réf échantillon client : 002TV004863031 / Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Enduit coupe feu porte palières / Vol 24 (Ascenseur G)		Description ITGA : Revêtement souple beige en vrac / Colle polymère jaune	
Revêtement souple beige en vrac + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5904	
Réf échantillon client : 002TV004863032 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 24 (Ascenseur G)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863033 / Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Enduit coupe feu porte palières / Vol 26 (Trémie 12)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5905 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863034 / Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière / Vol 26 (Trémie 12)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5906 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863035 / Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière / Vol 28 (Ascenseur DDM)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5907 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863036 / Ascenceurs et monte charges / Cabine / Peinture / Vol 28 (Ascenseur DDM)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5908 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863037 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 29 (Trémie 14)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5909 Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune	
Revêtement souple rouge + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863038 / Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein / Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5910 Description ITGA : Matériau fibreux rouge avec poussières	
▸ Matériau fibreux rouge avec poussières	MOLP + META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863039 / Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Peinture / Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5911 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863040 / Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Tampon / Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5912 Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Peinture	
▸ Matériau bitumineux noir + Peinture non séparable	META (B) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DDG (4)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863041 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5913 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863042 / Ascenseurs et monte charges / Portes palières / Joint / Vol 31 (Trémie 15)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5914 Description ITGA : Matériau fibreux beige	
Matériau fibreux beige	MOLP le 12/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KDB
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863043 / Ascenseurs et monte charges / Structure métallique / Peinture porte / Vol 31 (Trémie 15)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5915 Description ITGA : Peinture en vrac	
Peinture en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste(s) : YNG / JMZ (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863044 / Ascenseurs et monte charges / Portes palières / Placoplatre porte palière / Vol 31 (Trémie 15)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5916 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863045 / Ascenseurs et monte charges / Portes palières / Enduit rebouchage / Vol 31 (Trémie 15)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5917 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières	
Matériau plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863046 / Ascenseurs et monte charges / Portes palières / Enduit rebouchage / Vol 32 (Trémie 16)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5918 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863047 / Ascenseurs et monte charges / Portes palières / Placoplatre porte palière / Vol 32 (Trémie 16)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5919 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863048 / Ascenseurs et monte charges / Portes palières / Carton / Vol 32 (Trémie 16)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5920 Description ITGA : Carton	
▸ Carton	MOLP + META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863049 / Ascenseurs et monte charges / Portes palières / Joint / Vol 32 (Trémie 16)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5921 Description ITGA : Matériau fibreux beige	
▸ Matériau fibreux beige	MOLP le 12/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KDB
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863050 / Ascenseurs et monte charges / Portes palières / Matériau / Vol 33 (Trémie 17)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5922 Description ITGA : Matériau marron en vrac avec couche d'aluminium	
▸ Matériau marron en vrac avec couche d'aluminium	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863051 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Fibralith / Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5923 Description ITGA : Bois en lamelles avec liant	
Bois en lamelles avec liant	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863052 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5924 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863053 / Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Enduit rebouchage / Vol 41 (Trémie 21)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5925 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863054 / Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Placoplatre porte palière / Vol 41 (Trémie 21)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5926 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JMZ
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs Réf échantillon client : 002TV004863055 / Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière / Vol 41 (Trémie 21)		Réf échantillon ITGA : IT112403-5927 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JJP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5928	
Réf échantillon client : 002TV004863056 / Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Joint tresse / Vol 41 (Trémie 21)		Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir	
Peinture non séparable + Matériau souple noir	META (B) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YNG (4)
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5929	
Réf échantillon client : 002TV004863057 / Ascenceurs et monte charges / Structure métallique / Peinture / Vol 41 (Trémie 21)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac (1)	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Quantité insuffisante pour analyse	Analyste : YNG
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5930	
Réf échantillon client : 002TV004863058 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JMZ
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5931	
Réf échantillon client : 002TV004863059 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Peinture / Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JMZ
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5932	
Réf échantillon client : 002TV004863060 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JMZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-5610 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5933	
Réf échantillon client : 002TV004863061 / Ascenceurs et monte charges / Structure métallique / Peinture / Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JMZ
Réf dossier client : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King - 87000 LIMOGES DUPUYTREN 1 - Ascenseurs		Réf échantillon ITGA : IT112403-5934	
Réf échantillon client : 002TV004863062 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : JMZ

(1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

CHANTIER

Référence	**C012024701670**
Adresse	Commande : 002TV004863-1 Affaire : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 05/04/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012024701670
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Mc critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologi électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002TV004863-1_063

Référence labo	PM06145632	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 116 (Ascenseur 29)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002TV004863-1_064

Référence labo	PM06145633	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - Peinture		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 116 (Ascenseur 29)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_065

Référence labo	PM06145634	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - enduit noir paroi extérieur		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 116 (Ascenseur 29)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002TV004863-1_066

Référence labo	PM06145635	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 132 (Ascenseur 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002TV004863-1_067

Référence labo	PM06145636	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - Peinture		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 132 (Ascenseur 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002TV004863-1_068

Référence labo	PM06145637	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	04/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Plaques dures isolation		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 132 (Ascenseur 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plaque Dur Fibreux Gris	2	2	DIG	-	-	-	-	Chrysotile Grunerite-amiante (Amosite)

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP	0 MET
Remarque concernant l'analyse	RAS	

Référence échantillon : 002TV004863-1_069

Référence labo	PM06145638	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Enduit porte palières		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 132 (Ascenseur 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JMA	Chrysotile

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_070

Référence labo	PM06145639	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - Peinture cabine		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 132 (Ascenseur 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_071

Référence labo	PM06145640	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - enduit noir paroi extérieur		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 131 (Ascenseur 30)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_072

Référence labo	PM06145641	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 115 (Trémie 92)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_073

Référence labo	PM06145642	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 115 (Trémie 92)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002TV004863-1_074

Référence labo	PM06145643	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 54 (Trémie 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Multicolore est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002TV004863-1_075

Référence labo	PM06145644	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte intérieur		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 54 (Trémie 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_076

Référence labo	PM06145645	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - enduit noir paroi extérieur		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 54 (Trémie 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	ISI	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_077

Référence labo	PM06145646	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 54 (Trémie 31)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_078

Référence labo	PM06145647	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - tampon porte		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 38 (Ascenseur 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_079

Référence labo	PM06145648	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 42 (Trémie 22)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_080

Référence labo	PM06145649	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - tampon cabine		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 37 (Ascenseur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Tampon Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	ISI	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_081

Référence labo	PM06145650	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Structure métallique - Peinture		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 41 (Trémie 21)		
Remarque concernant le prélèvement	Orange		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Orange	-	- -		Acétone	1	2	ISI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_082

Référence labo	PM06145651	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Structure métallique - Peinture		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 56 (Trémie 33)		
Remarque concernant le prélèvement	Orange		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Orange	-	- -		Acétone	1	2	ISI	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-1_083

Référence labo	PM06145652	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	05/04/2024
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Structure métallique - Peinture		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 57 (Trémie 34)		
Remarque concernant le prélèvement	Orange		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rouge	-	- -		Acétone	1	2	ISI	Non détecté
	2	Peinture Effritable Orange	-	- -						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.


Référence dossier: RSC012024701670

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 21 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 22/22

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng"f)Áswkrg
Sinthuja Sivananthan



Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C012025788773**
Adresse	Commande : 002TV004863-2 Affaire : DUPUYTREN 1 - Ascenseurs 2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 29/07/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025788773
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002TV004863-2_084

Référence labo	PM07165570
Date du prélèvement	18/07/2025
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Enduit porte palières
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 135 (Ascenseur 32)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/07/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-2_085

Référence labo	PM07165571	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	29/07/2025
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 135 (Ascenseur 32)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	IDS	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-2_086

Référence labo	PM07165572	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	29/07/2025
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Monte charge - Peinture		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 136 (Ascenseur 33)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	IDS	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-2_087

Référence labo	PM07165573	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	29/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Peinture		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	IDS	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025788773
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002TV004863-2_088

Référence labo	PM07165574	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	29/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Peinture		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	VED	Chrysotile
	2	Matériau Fibreux Bitumineux Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002TV004863-2_089

Référence labo	PM07165575	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	29/07/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Poutres et charpentes - Peinture		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire orange		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Noir Orange	-	-	-	Acétone	1	2	IDS	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002TV004863-2_090

Référence labo	PM07165576	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	18/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Thibaut CRASSAT	Date d'analyse	29/07/2025
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Machinerie - Frein		
Zone de prélèvement	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs - Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	IDS	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC012025788773

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 7 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 7/7

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste
Dhaatoul-Ilmi
ANZIZA-ALHAMIDI



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	'UYTREN 1 - Ascenseurs
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs
Date de construction ou permis de construire :	En 1970
Fonction du bâtiment :	Commerces

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CHU DUPUYTREN LIMOGES
2, AV MARTIN LUTHER KING
87000 LIMOGES

Donneur d'ordre :
CHU DUPUYTREN LIMOGES
2, AV MARTIN LUTHER KING
87000 LIMOGES

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS. FEN-X . (2-1192.)
Date de chargement de la source :	07/03/2023
Nature radionucléide :	Xd-109.
Activité initiale :	850 MBq.
Date de fin de validité de la source :	07/03/2028
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée


A-4 MISSION

Date de la mission :	18/07/2025
Date du rapport :	18/07/2025
Référence mission :	002TV004863-2
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	CRASSAT THIBAUT
Certification n° :	N°105
Délivré le	15/09/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP – 5 Rue Champenâtre – 25770 SERRE-LES-SAPINS

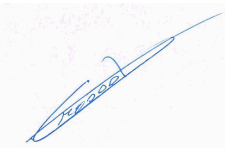

Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R-3 : Vol 1 (Trémie 1)	R-3 : Vol 2 (Trémie 2)
R-3 : Vol 3 (Trémie 3)	R-2 : Vol 4 (Trémie 4)
R-2 : Vol 5 (Trémie 5)	R-2 : Vol 6 (Trémie 6)
R-1 : Vol 7 (Trémie 7)	R-1 : Vol 8 (Trémie 8)
R-1 : Vol 9 (Trémie 9)	Rdc : Vol 10 (Ascenseur D26)
Rdc : Vol 11 (Ascenseur D27)	Rdc : Vol 12 (Ascenseur D28)
R+9 : Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)	R+9 : Vol 14 (Machinerie ascenseur 2)
R+9 : Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)	R+10 : Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)
R+10 : Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)	R+9 : Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)
R+1 : Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)	R+1 : Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)
Rdc : Vol 21 (Ascenseur F)	R-1 : Vol 22 (Trémie 10)
R-2 : Vol 23 (Trémie 11)	R-2 : Vol 24 (Ascenseur G)
R-2 : Vol 25 (Machinerie ascenseur G)	Rdc : Vol 26 (Trémie 12)
R-1 : Vol 27 (Trémie 13)	R-2 : Vol 28 (Ascenseur DDM)
R-3 : Vol 29 (Trémie 14)	R-3 : Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)
R+1 : Vol 31 (Trémie 15)	R+4 : Vol 32 (Trémie 16)
R+4 : Vol 33 (Trémie 17)	R+4 : Vol 34 (Trémie 18)
R-1 : Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)	R-1 : Vol 36 (Ascenseur 2)
R-1 : Vol 37 (Ascenseur 1)	Rdc : Vol 38 (Ascenseur 3)
Rdc : Vol 39 (Trémie 19)	Rdc : Vol 40 (Trémie 20)
Rdc : Vol 41 (Trémie 21)	R+1 : Vol 42 (Trémie 22)
R+1 : Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)	R+1 : Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)
R+1 : Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)	R-2 : Vol 46 (Trémie 23)
R-2 : Vol 47 (Trémie 24)	R-2 : Vol 48 (Trémie 25)
R-2 : Vol 49 (Trémie 26)	R-1 : Vol 50 (Trémie 27)
R-1 : Vol 51 (Trémie 28)	R-1 : Vol 52 (Trémie 29)
R-1 : Vol 53 (Trémie 30)	Rdc : Vol 54 (Trémie 31)
Rdc : Vol 55 (Trémie 32)	Rdc : Vol 56 (Trémie 33)
Rdc : Vol 57 (Trémie 34)	Rdc : Vol 58 (Trémie 35)
R+1 : Vol 59 (Trémie 36)	R+1 : Vol 60 (Trémie 37)
R+1 : Vol 61 (Trémie 38)	R+2 : Vol 62 (Trémie 39)
R+2 : Vol 63 (Trémie 40)	R+2 : Vol 64 (Trémie 41)
R+2 : Vol 65 (Trémie 42)	R+1 : Vol 66 (Trémie 43)
R+1 : Vol 67 (Trémie 44)	R+1 : Vol 68 (Trémie 45)
R+2 : Vol 69 (Trémie 46)	R+2 : Vol 70 (Trémie 47)
R+2 : Vol 71 (Trémie 48)	R+3 : Vol 72 (Trémie 49)
R+3 : Vol 73 (Trémie 50)	R+3 : Vol 74 (Trémie 51)
R+3 : Vol 75 (Trémie 52)	R+3 : Vol 76 (Trémie 53)
R+3 : Vol 77 (Trémie 54)	R+3 : Vol 78 (Trémie 55)
R+4 : Vol 79 (Trémie 56)	R+4 : Vol 80 (Trémie 57)
R+4 : Vol 81 (Trémie 58)	R+4 : Vol 82 (Trémie 59)
R+5 : Vol 83 (Trémie 60)	R+5 : Vol 84 (Trémie 61)
R+5 : Vol 85 (Trémie 62)	R+5 : Vol 86 (Trémie 63)
R+5 : Vol 87 (Trémie 64)	R+5 : Vol 88 (Trémie 65)
R+5 : Vol 89 (Trémie 66)	R+6 : Vol 90 (Trémie 67)
R+6 : Vol 91 (Trémie 68)	R+6 : Vol 92 (Trémie 69)
R+6 : Vol 93 (Trémie 70)	R+6 : Vol 94 (Trémie 71)
R+6 : Vol 95 (Trémie 72)	R+6 : Vol 96 (Trémie 73)
R+7 : Vol 97 (Trémie 74)	R+7 : Vol 98 (Trémie 75)
R+7 : Vol 99 (Trémie 76)	R+7 : Vol 100 (Trémie 77)

R+7 : Vol 101 (Trémie 78)	R+7 : Vol 102 (Trémie 79)
R+7 : Vol 103 (Trémie 80)	R+8 : Vol 104 (Trémie 81)
R+8 : Vol 105 (Trémie 82)	R+8 : Vol 106 (Trémie 83)
R+8 : Vol 107 (Trémie 84)	R+8 : Vol 108 (Trémie 85)
R+8 : Vol 109 (Trémie 86)	R+8 : Vol 110 (Trémie 87)
R+9 : Vol 111 (Trémie 88)	R-2 : Vol 112 (Trémie 89)
R-1 : Vol 113 (Trémie 90)	R-1 : Vol 114 (Trémie 91)
R-2 : Vol 115 (Trémie 92)	R-3 : Vol 116 (Ascenseur 29)
R-2 : Vol 117 (Trémie 93)	R-1 : Vol 118 (Trémie 94)
Rdc : Vol 119 (Trémie 95)	R+1 : Vol 120 (Trémie 96)
R+2 : Vol 121 (Trémie 97)	R+3 : Vol 122 (Trémie 98)
R+4 : Vol 123 (Trémie 99)	R+5 : Vol 124 (Trémie 100)
R+6 : Vol 125 (Trémie 101)	R+7 : Vol 126 (Trémie 102)
R+8 : Vol 127 (Trémie 103)	R+9 : Vol 128 (Trémie 104)
MC1 et MC2 : Vol 131 (Ascenseur 30)	MC1 et MC2 : Vol 132 (Ascenseur 31)
MC1 et MC2 : Vol 133 (Trémie 105)	MC1 et MC2 : Vol 134 (Trémie 106)
MC3 et MCI : Vol 135 (Ascenseur 32)	MC3 et MCI : Vol 136 (Ascenseur 33)
MC3 et MCI : Vol 137 (Ascenseur 34)	MC3 et MCI : Vol 138 (Ascenseur 35)
Machinerie MC3 et MCI : Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)	Machinerie MC3 et MCI : Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
		Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)						
2394	Plancher haut	Structure métallique noire (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre	Métal	Peinture	7,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2407	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2408	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2409	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2410	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2411	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2412	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2413	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2414	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2415	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2416	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2417	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2418	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2431	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2432	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Machinerie MC3 et MCI - Vol 139 (Machinerie ascenseur 10)					
2438	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2441	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2442	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Machinerie MC3 et MCI - Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)					
2395	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2396	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2397	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2398	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2399	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2400	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2401	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2402	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2403	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2404	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2405	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2406	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2419	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2420	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Machinerie MC3 et MCI - Vol 140 (Machinerie ascenseur 11)					
2421	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2422	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2423	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2424	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2425	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2426	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2427	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2428	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2429	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2430	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2443	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2444	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2445	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC1 et MC2 - Vol 131 (Ascenseur 30)					
2264	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	1,52 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2265	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	bois	Peinture	2,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC1 et MC2 - Vol 131 (Ascenseur 30)					
2266	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	2,2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2267	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	bois	Peinture	2,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2268	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2269	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2270	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2271	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2272	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2273	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2336	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2337	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2338	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2339	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)					
2260	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)								
2261	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	bois	Peinture	1,18 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2262	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	2,74 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2263	D	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	bois	Peinture	1,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	D	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	D	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	D	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2286	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2287	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2288	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2289	D	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2290	D	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2291	D	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2292	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2293	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2294	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2295	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2296	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC1 et MC2 - Vol 132 (Ascenseur 31)					
2300	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2301	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2302	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2303	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2340	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2341	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2342	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2343	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC1 et MC2 - Vol 133 (Trémie 105)					
2304	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2305	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2306	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2307	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2308	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2309	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2310	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2311	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2312	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2313	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2314	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC1 et MC2 - Vol 133 (Trémie 105)					
2315	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2332	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2333	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2334	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2335	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC1 et MC2 - Vol 134 (Trémie 106)					
2316	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2317	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2318	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2319	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2320	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2322	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2323	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2324	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2325	D	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2326	D	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2327	D	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2328	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2329	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC1 et MC2 - Vol 134 (Trémie 106)					
2330	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2331	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)					
2358	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2360	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2363	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2364	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2366	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2367	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2368	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2369	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2382	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2383	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2384	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC3 et MCI - Vol 135 (Ascenseur 32)					
2385	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2386	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2387	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	4							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC3 et MCI - Vol 136 (Ascenseur 33)					
2376	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2377	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2378	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2379	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2380	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2381	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	3							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC3 et MCI - Vol 137 (Ascenseur 34)					
2344	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC3 et MCI - Vol 137 (Ascenseur 34)					
2345	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2346	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2347	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2348	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2349	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2350	B	Porte métal carré peint en hauteur (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	5 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2351	B	Porte métal carré peint en hauteur (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	6 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2355	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2356	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2357	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2388	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2389	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2390	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2391	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2392	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2393	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			MC3 et MCI - Vol 138 (Ascenseur 35)					
2352	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2353	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2354	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2370	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2371	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2372	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2373	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2374	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2375	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120 (Trémie 96)					
1155	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1156	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 120 (Trémie 96)					
1157	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1158	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1159	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1167	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1168	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1169	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)					
994	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
998	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)					
999	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1000	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1001	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1002	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1004	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1006	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1007	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1008	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1009	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1010	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1011	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1012	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1013	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1015	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1016	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1018	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1019	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1020	E	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1021	F	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 7)					
1022	F	Mur béton brut-Mur2	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1023	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1024	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1025	E	Mur béton brut-Mur2	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1026	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			6,2 mg/cm²		Inconnu
1027	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)					
867	A	Trappe métallique orange (Trappe orange)-Trappe orange1	Centre Gauche	Métal	Peinture	8,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 8)					
1030	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1031	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1032	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1033	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1034	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1035	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1037	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31 (Trémie 15)					
871	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			5,45 mg/cm²		Inconnu
872	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
875	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31 (Trémie 15)					
877	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
991	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
992	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
993	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 42 (Trémie 22)					
1100	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1101	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1102	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1103	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1104	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1105	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1131	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 42 (Trémie 22)					
1132	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1133	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1135	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1149	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1152	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1153	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1154	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)					
925	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
926	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)					
931	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			6,79 mg/cm²		Inconnu
938	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			6,97 mg/cm²		Inconnu
975	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
976	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
978	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
981	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
984	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 43 (Machinerie ascenseur S7)					
987	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)					
894	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			6,99 mg/cm²		Inconnu
895	G	Grille (Grille)-Grille1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	G	Grille (Grille)-Grille1	Centre Gauche	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	G	Grille (Grille)-Grille1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	H	Grille (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
899	H	Grille (Grille)-Grille1	Bas Gauche	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	H	Grille (Grille)-Grille1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	F	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	F	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
903	F	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
905	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)					
906	F	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
907	F	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
908	F	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
909	F	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
910	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
911	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
912	F	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
960	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
963	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
964	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 44 (Machinerie ascenseur S6)					
966	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
969	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
972	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)					
884	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite			6,99 mg/cm²		Inconnu
885	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			5,4 mg/cm²		Inconnu
886	F	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite			5,56 mg/cm²		Inconnu
887	F	Grille (Grille)-Grille1	Haut Gauche	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	F	Grille (Grille)-Grille1	Centre Droite	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	F	Grille (Grille)-Grille1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
890	G	Grille (Grille)-Grille1	Bas Droite	Pvc	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	G	Grille (Grille)-Grille1	Centre Centre	Pvc	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)					
892	G	Grille (Grille)-Grille1	Bas Centre	Pvc	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	C	Garde corps (Garde corps)-Garde corps1	Bas Centre	Métal	Peinture	2,61 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
913	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
914	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
943	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
945	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 45 (Machinerie ascenseur S5)					
948	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 59 (Trémie 36)					
1038	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,75 mg/cm²		Inconnu
1039	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1040	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1041	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1042	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1136	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1137	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1139	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 59 (Trémie 36)					
1140	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1141	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1142	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1143	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 60 (Trémie 37)					
1043	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1044	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1045	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1046	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1047	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			6,01 mg/cm²		Inconnu
1118	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1119	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1121	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1122	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 60 (Trémie 37)					
1123	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1127	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1129	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 61 (Trémie 38)					
1048	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			6,82 mg/cm²		Inconnu
1049	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1050	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1051	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1052	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1106	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1107	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 61 (Trémie 38)					
1112	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1113	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1114	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1115	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1117	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 66 (Trémie 43)					
1053	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1054	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1055	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1063	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite			5,88 mg/cm²		Inconnu
1064	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1068	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1069	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1070	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 66 (Trémie 43)					
1072	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1073	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67 (Trémie 44)					
1056	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1057	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1062	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,23 mg/cm²		Inconnu
1076	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1078	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1080	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1081	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1085	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 67 (Trémie 44)					
1087	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	4							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 68 (Trémie 45)					
1058	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1059	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1060	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1061	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			5,22 mg/cm²		Inconnu
1088	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1089	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1090	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1091	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1093	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1094	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1095	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1096	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1097	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1098	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1099	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	5							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)					
2222	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2223	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2224	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2225	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2226	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2227	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2228	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+10 - Vol 16 (Machinerie ascenseur 4)					
2241	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+10 - Vol 17 (Machinerie ascenseur 5)					
2245	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Droite	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2246	A	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Droite	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2247	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2248	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2249	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2250	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2251	C	Rambardes (Rambardes)-Rambardes2	Bas Centre	Métal	Peinture	2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2252	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2256	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2257	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2258	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2259	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 121 (Trémie 97)					
1286	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1287	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1291	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1292	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1296	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1297	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1301	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1302	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1307	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 121 (Trémie 97)					
1308	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1309	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1311	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1312	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1313	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 62 (Trémie 39)					
1171	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1172	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1173	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1174	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1175	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			5,89 mg/cm²		Inconnu
1274	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 62 (Trémie 39)					
1281	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 63 (Trémie 40)					
1176	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			5,55 mg/cm²		Inconnu
1177	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1178	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1179	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1180	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1262	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 63 (Trémie 40)					
1270	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1272	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 64 (Trémie 41)					
1181	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1182	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1183	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1184	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1185	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			5,33 mg/cm²		Inconnu
1250	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 64 (Trémie 41)					
1259	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 65 (Trémie 42)					
1186	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			5,84 mg/cm²		Inconnu
1187	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1188	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1189	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1190	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1238	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1241	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1242	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 65 (Trémie 42)					
1248	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 69 (Trémie 46)					
1191	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			6,1 mg/cm²		Inconnu
1194	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1195	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1196	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1202	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1211	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1212	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 70 (Trémie 47)					
1192	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			5,13 mg/cm²		Inconnu
1197	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1198	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1214	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1216	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1217	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1221	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1222	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1225	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 71 (Trémie 48)					
1193	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			5,92 mg/cm²		Inconnu
1199	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+2 - Vol 71 (Trémie 48)					
1200	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1201	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1226	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1227	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1231	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1232	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1236	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1237	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 122 (Trémie 98)					
1429	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1430	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1431	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1432	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1433	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 122 (Trémie 98)					
1434	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1435	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1436	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1443	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1444	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1445	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1446	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1447	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1448	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1449	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1450	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1451	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1452	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1453	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1454	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 72 (Trémie 49)					
1314	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1315	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1316	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1322	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			5,68 mg/cm²		Inconnu
1393	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1394	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1395	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1396	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1397	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1398	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1399	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1400	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1401	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1402	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1403	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1404	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 73 (Trémie 50)					
1317	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 73 (Trémie 50)					
1318	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1323	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			6,06 mg/cm²		Inconnu
1405	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1406	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1407	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1411	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1414	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1415	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74 (Trémie 51)					
1319	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1320	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1321	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1324	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite			5,59 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 74 (Trémie 51)					
1417	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1420	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1421	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1423	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1424	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1425	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1427	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1428	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 75 (Trémie 52)					
1325	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,7 mg/cm²		Inconnu
1326	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1327	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1328	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1329	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1381	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 75 (Trémie 52)					
1382	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1385	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1387	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1390	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1392	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 76 (Trémie 53)					
1330	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1331	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1332	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1333	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1334	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,46 mg/cm²		Inconnu
1369	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 76 (Trémie 53)					
1371	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1372	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1375	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1380	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 77 (Trémie 54)					
1335	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			5,2 mg/cm²		Inconnu
1336	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1337	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1338	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1339	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1357	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1358	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1359	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 77 (Trémie 54)					
1360	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1361	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1366	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 78 (Trémie 55)					
1340	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1341	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1342	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1343	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1344	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			5,74 mg/cm²		Inconnu
1345	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1346	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1347	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1348	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+3 - Vol 78 (Trémie 55)					
1349	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1350	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1351	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1352	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1353	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1354	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1355	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1356	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 123 (Trémie 99)					
1528	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1529	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1533	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1534	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1535	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1536	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1537	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1538	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 123 (Trémie 99)					
1539	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1544	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1545	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1559	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 32 (Trémie 16)					
1499	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1500	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1501	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1502	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1504	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1512	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 32 (Trémie 16)					
1513	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1514	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1515	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			5,52 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 33 (Trémie 17)					
1474	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			6,59 mg/cm²		Inconnu
1475	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1479	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1480	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1481	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1482	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1483	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1484	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1485	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1486	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1487	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1488	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 33 (Trémie 17)					
1489	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1490	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1491	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1492	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1493	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1494	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1495	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1496	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1497	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1498	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 34 (Trémie 18)					
1457	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1458	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1459	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1460	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1461	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1462	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1463	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1464	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1465	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 34 (Trémie 18)					
1466	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1467	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1468	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1469	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1470	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1471	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1472	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			5,48 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 79 (Trémie 56)					
1516	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			5,22 mg/cm²		Inconnu
1519	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1520	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1521	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1560	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1561	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1562	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 79 (Trémie 56)					
1566	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 80 (Trémie 57)					
1517	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			5,55 mg/cm²		Inconnu
1522	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1523	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1572	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1576	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1577	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1578	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 80 (Trémie 57)					
1581	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 81 (Trémie 58)					
1518	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			6,44 mg/cm²		Inconnu
1524	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1525	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1526	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1584	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1585	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1587	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1588	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1589	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1590	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1591	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1592	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1593	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1594	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 81 (Trémie 58)					
1595	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+4 - Vol 82 (Trémie 59)					
1527	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1540	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1542	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1543	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1546	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			5,4 mg/cm²		Inconnu
1547	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1551	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1552	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1557	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1558	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 124 (Trémie 100)					
1711	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1712	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1713	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1714	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1715	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1716	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1717	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1718	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1719	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1720	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1721	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1722	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1723	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1724	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1725	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1726	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 83 (Trémie 60)					
1596	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1597	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 83 (Trémie 60)					
1598	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1604	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite			6,99 mg/cm²		Inconnu
1675	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1677	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1686	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 84 (Trémie 61)					
1599	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1600	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1605	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			5,19 mg/cm²		Inconnu
1687	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 84 (Trémie 61)					
1688	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1694	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1695	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 85 (Trémie 62)					
1601	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1602	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1603	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1606	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			5,21 mg/cm²		Inconnu
1699	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 85 (Trémie 62)					
1702	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1704	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1705	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1706	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1707	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1708	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1709	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1710	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 86 (Trémie 63)					
1607	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,07 mg/cm²		Inconnu
1608	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1609	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1610	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1611	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1663	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 86 (Trémie 63)					
1667	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 87 (Trémie 64)					
1612	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1613	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1614	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1615	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1616	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite			5,11 mg/cm²		Inconnu
1651	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1652	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1653	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1654	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1655	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 87 (Trémie 64)					
1656	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1657	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1658	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1659	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1660	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 88 (Trémie 65)					
1617	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			6,68 mg/cm²		Inconnu
1618	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1619	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1620	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1621	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1639	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1640	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1641	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1642	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1643	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1644	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 88 (Trémie 65)					
1645	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1646	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1647	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1648	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1649	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1650	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 89 (Trémie 66)					
1622	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1623	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1624	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1625	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1626	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			5,91 mg/cm²		Inconnu
1627	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1628	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1629	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1630	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1631	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1632	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1633	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+5 - Vol 89 (Trémie 66)					
1634	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1635	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1636	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1637	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1638	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 125 (Trémie 101)					
1842	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1843	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1844	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1845	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 90 (Trémie 67)					
1727	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			6,82 mg/cm²		Inconnu
1732	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1733	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1734	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1806	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1807	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 90 (Trémie 67)					
1808	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1809	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1810	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1811	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1812	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1813	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1814	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1815	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1816	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1817	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 91 (Trémie 68)					
1728	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite			6,23 mg/cm²		Inconnu
1730	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1731	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1818	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1819	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1820	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1821	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1822	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 91 (Trémie 68)					
1823	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1824	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1825	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1826	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1827	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1828	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1829	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 92 (Trémie 69)					
1729	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,52 mg/cm²		Inconnu
1735	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1736	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1737	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1830	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1831	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1832	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1833	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1834	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1835	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1836	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 92 (Trémie 69)					
1837	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1838	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1839	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1840	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1841	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 93 (Trémie 70)					
1738	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1739	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1740	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1741	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1793	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1802	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 93 (Trémie 70)					
1803	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1804	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1805	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			5,3 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 94 (Trémie 71)					
1742	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1743	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1744	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1745	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1746	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,99 mg/cm²		Inconnu
1781	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1785	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 94 (Trémie 71)					
1791	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 95 (Trémie 72)					
1747	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite			6,65 mg/cm²		Inconnu
1749	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1750	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1751	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1752	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1769	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 95 (Trémie 72)					
1780	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+6 - Vol 96 (Trémie 73)					
1748	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			5,97 mg/cm²		Inconnu
1753	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1754	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1755	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1756	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1757	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1758	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1759	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1760	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1761	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1762	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1763	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1764	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1765	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1766	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1767	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1768	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+7 - Vol 100 (Trémie 77)								
1857	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite			6,52 mg/cm²		Inconnu
1858	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1859	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1860	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1861	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1913	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1920	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1921	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1922	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1923	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1924	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+7 - Vol 101 (Trémie 78)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 101 (Trémie 78)					
1862	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1863	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1864	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1865	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1866	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite			5,2 mg/cm²		Inconnu
1901	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1905	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1906	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1907	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1908	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1909	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1910	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1911	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 102 (Trémie 79)					
1867	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,46 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 102 (Trémie 79)					
1868	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1869	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1870	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1871	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1889	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1892	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1893	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 103 (Trémie 80)					
1872	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1873	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1874	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 103 (Trémie 80)					
1875	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1876	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche			6,2 mg/cm²		Inconnu
1877	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1878	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1879	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1880	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1881	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1882	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1883	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1884	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1885	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1888	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 126 (Trémie 102)					
1961	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1962	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1963	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1964	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 126 (Trémie 102)					
1965	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1966	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1967	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1968	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1969	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1970	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1971	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1972	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1973	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1974	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1975	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1976	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 97 (Trémie 74)					
1846	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1847	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1848	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1854	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche			5,89 mg/cm²		Inconnu
1925	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1926	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 97 (Trémie 74)					
1927	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1928	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1929	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1930	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1931	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1932	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 98 (Trémie 75)					
1849	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1850	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1855	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			6,3 mg/cm²		Inconnu
1937	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 98 (Trémie 75)					
1942	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1944	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1945	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1946	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1947	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1948	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 99 (Trémie 76)					
1851	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1852	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1853	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1856	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			5,13 mg/cm²		Inconnu
1949	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1950	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1951	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1952	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1953	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1954	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1955	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+7 - Vol 99 (Trémie 76)					
1956	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1959	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1960	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	5							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 104 (Trémie 81)					
1977	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			5,28 mg/cm²		Inconnu
1980	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1981	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1982	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2056	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2057	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2058	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2059	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2060	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2061	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2062	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2063	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2064	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 104 (Trémie 81)					
2065	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2066	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2067	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 105 (Trémie 82)					
1978	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			5,12 mg/cm²		Inconnu
1983	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1984	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2068	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2069	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2070	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2071	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2072	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2073	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2074	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2075	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2076	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2077	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2078	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2079	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 106 (Trémie 83)					
1979	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			5,15 mg/cm²		Inconnu
1985	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1986	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1987	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2080	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2081	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2082	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2083	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2084	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2085	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2086	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2087	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2088	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2089	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2090	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2091	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 107 (Trémie 84)					
1988	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 107 (Trémie 84)					
1989	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1990	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1991	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1992	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			6,96 mg/cm²		Inconnu
2044	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2046	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2047	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2048	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2049	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2050	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2051	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2052	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2053	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2054	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2055	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 108 (Trémie 85)					
1993	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			6,8 mg/cm²		Inconnu
1994	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 108 (Trémie 85)					
1995	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1996	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1997	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2032	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 109 (Trémie 86)					
1998	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1999	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2000	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2001	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 109 (Trémie 86)					
2002	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche			5,35 mg/cm²		Inconnu
2020	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2021	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2022	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2023	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2024	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2025	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2026	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2027	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 110 (Trémie 87)					
2003	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche			5,61 mg/cm²		Inconnu
2004	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2005	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2006	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2007	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 110 (Trémie 87)					
2008	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2009	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2010	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2011	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2012	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2013	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2014	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2015	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2016	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2017	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2018	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2019	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 127 (Trémie 103)					
2092	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2093	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2094	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2095	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2096	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2097	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2098	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+8 - Vol 127 (Trémie 103)					
2099	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 111 (Trémie 88)					
2201	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2202	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2203	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2204	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2205	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,69 mg/cm²		Inconnu
2206	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2207	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2208	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2209	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 111 (Trémie 88)					
2210	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2211	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2212	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2213	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2214	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2215	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2216	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2217	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 128 (Trémie 104)					
2218	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2219	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2220	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2221	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)					
2108	E	Garde corps (Garde corps)-Garde corps1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2109	E	Garde corps (Garde corps)-Garde corps1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
2110	E	Garde corps (Garde corps)-Garde corps1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)					
2111	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			5,17 mg/cm²		Inconnu
2112	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique2	Centre Centre			6,36 mg/cm²		Inconnu
2113	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique3	Bas Droite			5,95 mg/cm²		Inconnu
2114	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2115	C	Moteur (Moteur)-Moteur4	Centre Droite			6,05 mg/cm²		Inconnu
2116	C	Moteur (Moteur)-Moteur5	Haut Centre			6,1 mg/cm²		Inconnu
2117	C	Moteur (Moteur)-Moteur6	Haut Centre			6,67 mg/cm²		Inconnu
2118	D	Plaque métallique (Plaque)-Plaque1	Bas Centre	Métal	Peinture	3,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2119	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2120	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2121	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2122	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2123	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2124	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2125	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2126	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2127	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2128	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2129	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2130	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 13 (Machinerie ascenseur 1)					
2131	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2132	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2133	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2134	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2135	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2136	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2137	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2138	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2139	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2140	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2141	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2142	E	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2143	E	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2144	E	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2145	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2146	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2147	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 14 (Machinerie ascenseur 2)					
2148	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2149	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2150	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2151	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2152	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2153	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite			5,51 mg/cm²		Inconnu
2154	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2155	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2156	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2157	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2158	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2159	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)					
2160	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2161	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2162	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2163	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2164	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 15 (Machinerie ascenseur 3)					
2165	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2166	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2167	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2168	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2169	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2170	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			5,45 mg/cm²		Inconnu
2171	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)					
2172	H	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite			5,56 mg/cm²		Inconnu
2173	P	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2174	E	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2175	H	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2176	K	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2177	M	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2178	L	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2179	J	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2180	I	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2181	G	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+9 - Vol 18 (Machinerie ascenseur 6)					
2182	G	Mur béton brut-Mur2	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2183	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2184	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2185	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2186	N	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2187	O	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2188	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2189	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2196	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2197	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2198	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2199	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2200	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 18

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 113 (Trémie 90)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 113 (Trémie 90)					
474	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
475	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
476	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
477	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
478	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite			6,78 mg/cm²		Inconnu
479	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 114 (Trémie 91)					
555	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 114 (Trémie 91)					
556	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
558	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
568	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
569	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
570	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 118 (Trémie 94)					
539	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
540	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
541	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
542	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 118 (Trémie 94)					
543	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
553	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
554	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 22 (Trémie 10)					
415	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 22 (Trémie 10)					
422	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
428	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
429	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
430	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
431	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
432	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 27 (Trémie 13)					
434	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 27 (Trémie 13)					
439	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
450	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
451	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
452	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
453	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)					
351	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 35 (Machinerie ascenseur 9)					
352	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
364	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
365	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
366	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
367	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 36 (Ascenseur 2)					
571	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
572	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 36 (Ascenseur 2)					
573	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
574	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
579	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
582	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
583	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
584	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
597	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
598	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 37 (Ascenseur 1)					
575	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
576	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
577	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
578	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
585	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 37 (Ascenseur 1)					
586	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
587	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
588	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
589	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	D	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	D	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	D	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 50 (Trémie 27)					
454	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
455	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
456	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
457	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
458	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			6,18 mg/cm²		Inconnu
527	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 50 (Trémie 27)					
529	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
534	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 51 (Trémie 28)					
459	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
460	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
461	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
462	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
463	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche			5,5 mg/cm²		Inconnu
515	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 51 (Trémie 28)					
518	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 52 (Trémie 29)					
464	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite			5,35 mg/cm²		Inconnu
465	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
466	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
467	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
468	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
503	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 52 (Trémie 29)					
507	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 53 (Trémie 30)					
469	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
470	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
471	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
472	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
473	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			5,33 mg/cm²		Inconnu
491	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 53 (Trémie 30)					
496	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 7 (Trémie 7)					
368	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche			5,81 mg/cm²		Inconnu
371	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
372	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
374	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
379	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 7 (Trémie 7)					
386	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 8 (Trémie 8)					
369	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			5,33 mg/cm²		Inconnu
373	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
375	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
391	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 8 (Trémie 8)					
401	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-1 - Vol 9 (Trémie 9)					
370	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			5,16 mg/cm²		Inconnu
376	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
377	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
378	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
403	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
409	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 112 (Trémie 89)					
254	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite			6,37 mg/cm²		Inconnu
255	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
256	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
257	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
258	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
259	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 115 (Trémie 92)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 115 (Trémie 92)					
335	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
336	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
337	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
338	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
339	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 117 (Trémie 93)					
319	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 117 (Trémie 93)					
322	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
332	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
333	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
334	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 23 (Trémie 11)					
174	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 23 (Trémie 11)					
180	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
187	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
188	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
189	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
190	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 24 (Ascenseur G)					
196	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 24 (Ascenseur G)					
211	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
228	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
229	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
230	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)					
193	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)					
195	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
224	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
225	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
226	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
231	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 25 (Machinerie ascenseur G)					
233	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 28 (Ascenseur DDM)					
101	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
102	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
103	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
104	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
105	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
106	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 28 (Ascenseur DDM)					
117	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 4 (Trémie 4)					
127	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 4 (Trémie 4)					
131	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
164	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
166	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
172	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,93 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 46 (Trémie 23)					
234	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			6,67 mg/cm²		Inconnu
235	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
236	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
237	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
238	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
307	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 46 (Trémie 23)					
308	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 47 (Trémie 24)					
239	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
240	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
241	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
242	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
243	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			5,12 mg/cm²		Inconnu
295	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 47 (Trémie 24)					
297	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 48 (Trémie 25)					
244	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			5,91 mg/cm²		Inconnu
245	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
246	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
247	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
248	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
283	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 48 (Trémie 25)					
286	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 49 (Trémie 26)					
249	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			5,72 mg/cm²		Inconnu
250	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
251	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
252	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
253	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
271	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 49 (Trémie 26)					
275	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 5 (Trémie 5)					
139	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 5 (Trémie 5)					
150	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
167	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
171	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			6,46 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 6 (Trémie 6)					
151	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
169	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-2 - Vol 6 (Trémie 6)					
170	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
173	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			5,53 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 1 (Trémie 1)					
42	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			6,29 mg/cm²		Inconnu
45	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
46	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
47	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
53	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
63	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 116 (Ascenseur 29)					
89	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	2,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,31 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	2,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	D	Structure métallique échelle (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre			2,05 mg/cm²		Inconnu
100	Plancher bas	Rail (Rail)-Rail1	Haut Droite	Métal	Peinture	5,62 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 2 (Trémie 2)					
43	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			6,4 mg/cm²		Inconnu
48	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
49	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 2 (Trémie 2)					
65	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 29 (Trémie 14)					
7	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
10	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 29 (Trémie 14)					
14	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 3 (Trémie 3)					
44	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			5,89 mg/cm²		Inconnu
50	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
51	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
52	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
77	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 3 (Trémie 3)					
78	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)					
3	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
23	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R-3 - Vol 30 (Machinerie ascenseur DDM)					
27	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	Plancher haut	Plafond béton brut-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Ascenseur D26)					
631	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 10 (Ascenseur D26)					
635	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
640	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
641	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
642	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
667	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
668	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
669	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
675	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Droite			6,15 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Ascenseur D27)					
643	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
644	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
645	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
647	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
648	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 11 (Ascenseur D27)					
649	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
650	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
652	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
654	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
671	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
676	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche			6,28 mg/cm²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 119 (Trémie 95)					
803	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
804	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 119 (Trémie 95)					
812	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
815	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
816	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
817	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
818	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 12 (Ascenseur D28)					
655	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
658	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
659	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
661	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
666	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 12 (Ascenseur D28)					
672	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
673	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
674	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
677	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			5,74 mg/cm²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 21 (Ascenseur F)					
678	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
680	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
686	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
687	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
688	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
689	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
690	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
691	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 21 (Ascenseur F)					
692	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
693	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
694	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
695	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
696	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :	6							

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 26 (Trémie 12)					
697	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
698	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
699	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
700	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
701	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
702	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
703	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
707	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 26 (Trémie 12)					
708	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
709	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
712	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
713	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
714	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 38 (Ascenseur 3)					
784	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
788	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
789	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
790	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
791	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 38 (Ascenseur 3)					
793	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
799	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
800	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
801	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
802	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 39 (Trémie 19)					
847	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
848	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
849	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 39 (Trémie 19)					
856	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
860	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
861	C	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
862	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 40 (Trémie 20)					
835	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
836	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
837	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
838	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
839	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
840	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
841	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
842	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
843	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
844	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
845	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
846	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 40 (Trémie 20)					
863	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
864	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
865	C	Mur béton brut-Mur2	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
866	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 41 (Trémie 21)					
603	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
613	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
614	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
615	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Gauche			5,64 mg/cm²		Inconnu
616	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Centre			5,59 mg/cm²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 41 (Trémie 21)					
617	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Centre Droite			6,87 mg/cm²		Inconnu
618	A	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			5,38 mg/cm²		Inconnu
619	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
620	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
622	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
623	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
624	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
627	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
628	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
629	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 54 (Trémie 31)					
819	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
820	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
821	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
822	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 54 (Trémie 31)					
823	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
832	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
833	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
834	B	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 55 (Trémie 32)					
716	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			5,66 mg/cm²		Inconnu
717	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
718	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
719	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
720	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
772	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 55 (Trémie 32)					
773	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
775	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
777	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
778	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 56 (Trémie 33)					
721	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
722	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
723	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
724	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
725	C	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Gauche			5,76 mg/cm²		Inconnu
760	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
761	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 56 (Trémie 33)					
762	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
763	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
767	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
768	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
769	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 57 (Trémie 34)					
726	B	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Bas Centre			6,01 mg/cm²		Inconnu
727	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
728	D	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
729	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
730	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
748	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
749	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 57 (Trémie 34)					
751	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
755	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
756	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 58 (Trémie 35)					
731	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
732	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
733	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
734	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
735	D	Structure métallique (Structure métallique)-Structure métallique1	Haut Gauche			6,77 mg/cm²		Inconnu
736	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	D	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Rdc - Vol 58 (Trémie 35)					
740	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	D	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
742	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
743	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
744	D	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
745	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
746	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
747	D	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

R-3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

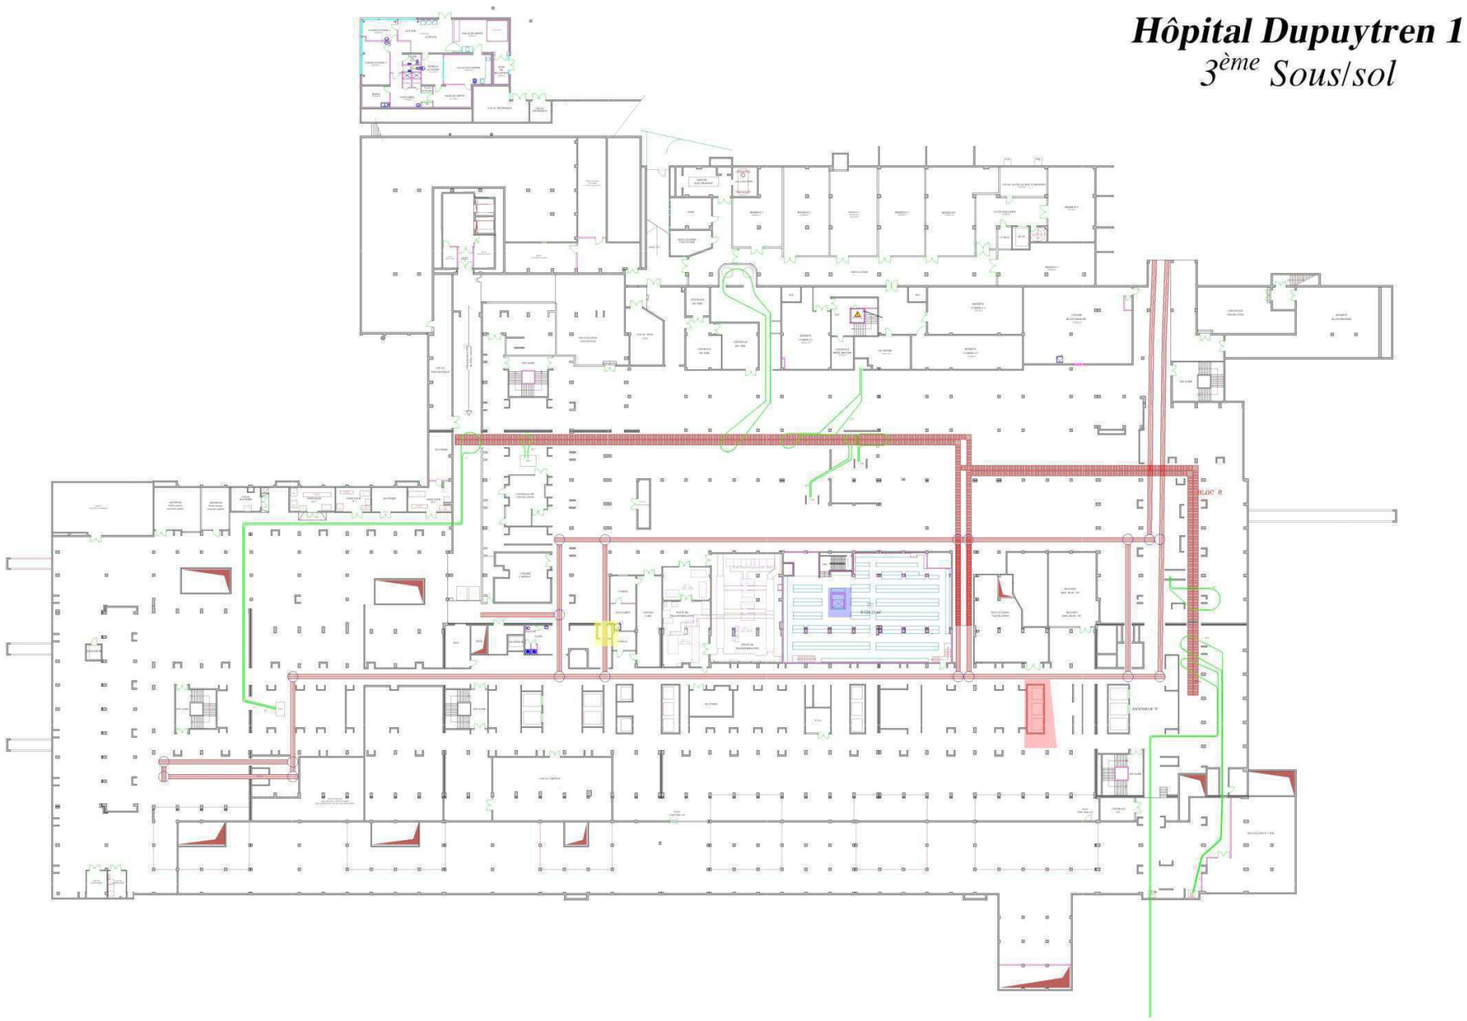


Légende	
	Ascenseur D
	Ascenseur machineries DDM
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

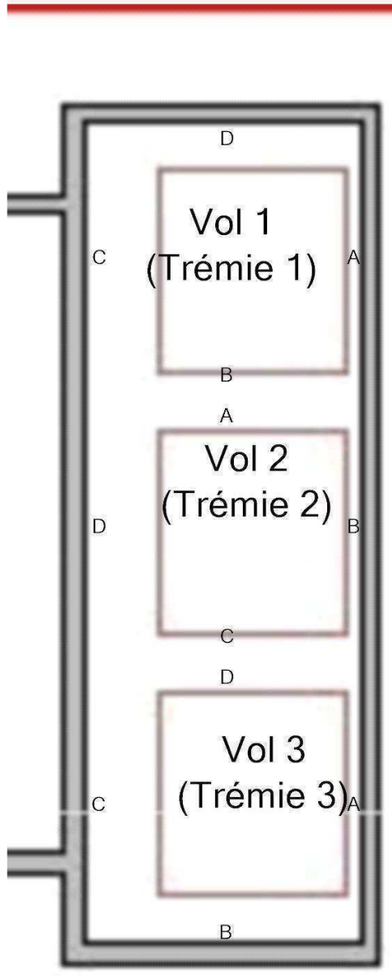


Plan de situation

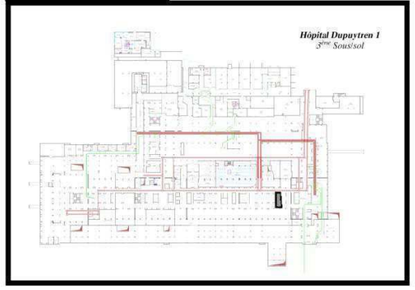

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

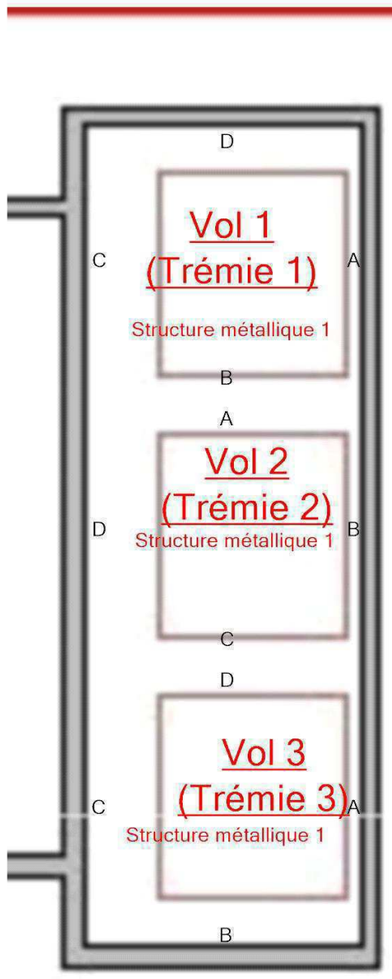

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

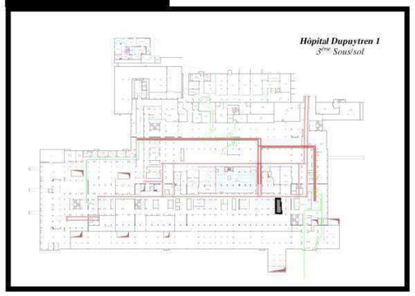

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-3 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

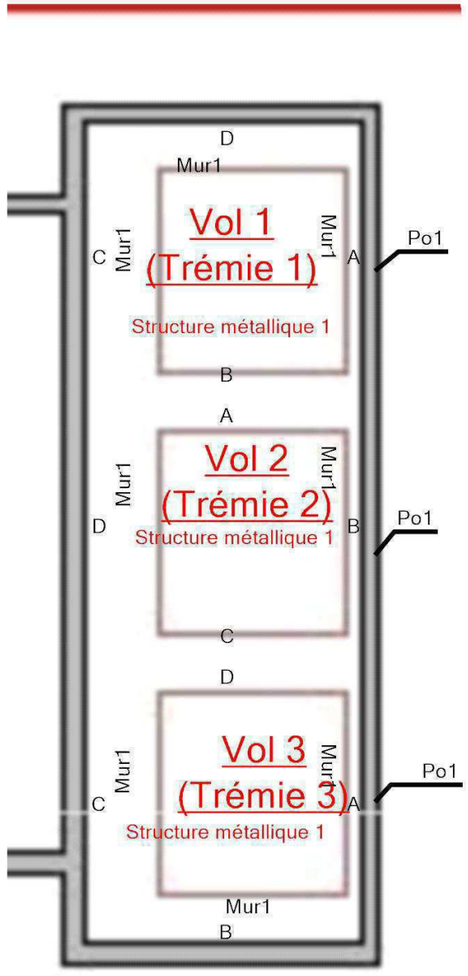

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

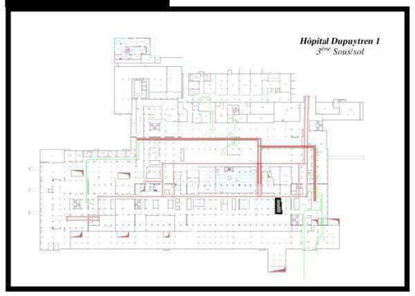

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - ASCENSEUR MACHINERIES DDM - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

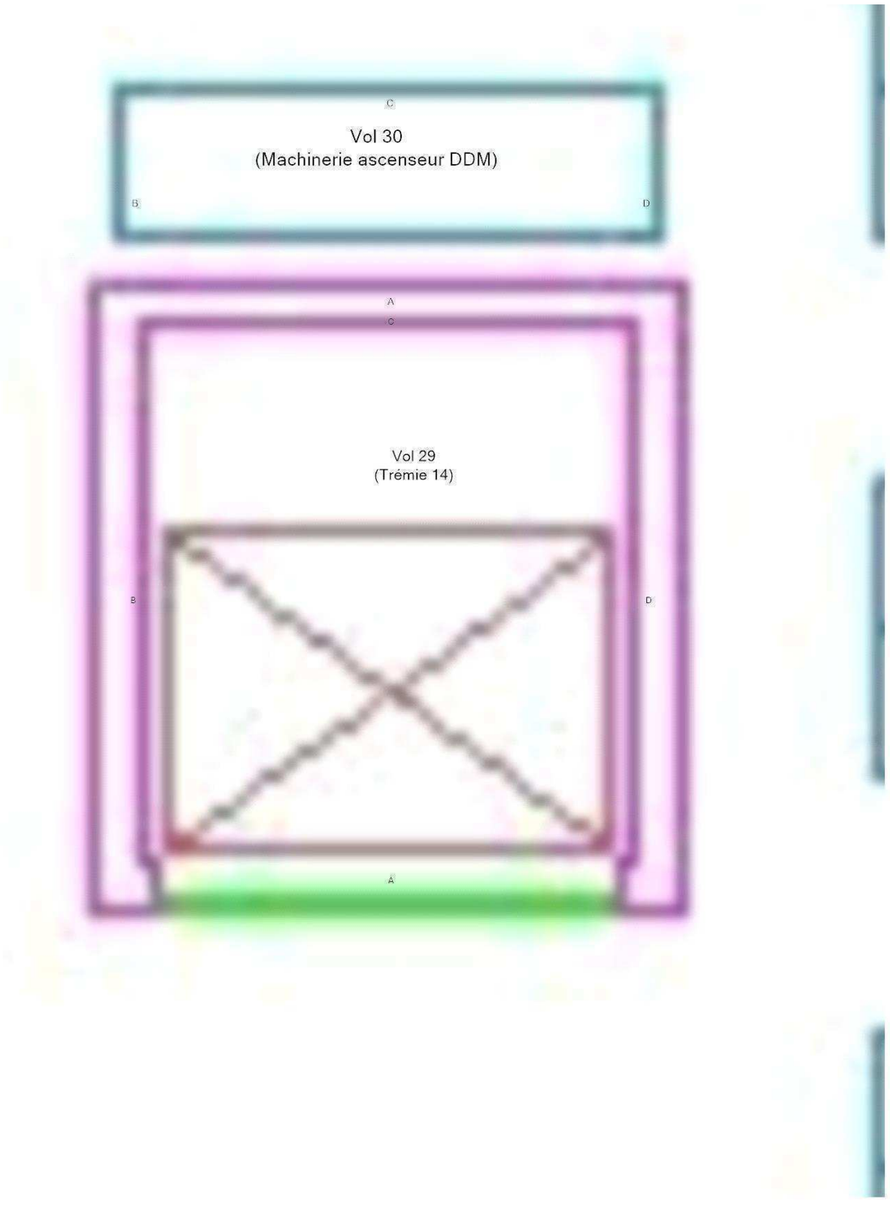

Légende	


Plan de situation

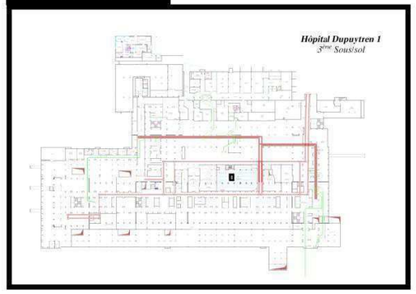

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-3 - ASCENSEUR MACHINERIES DDM - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

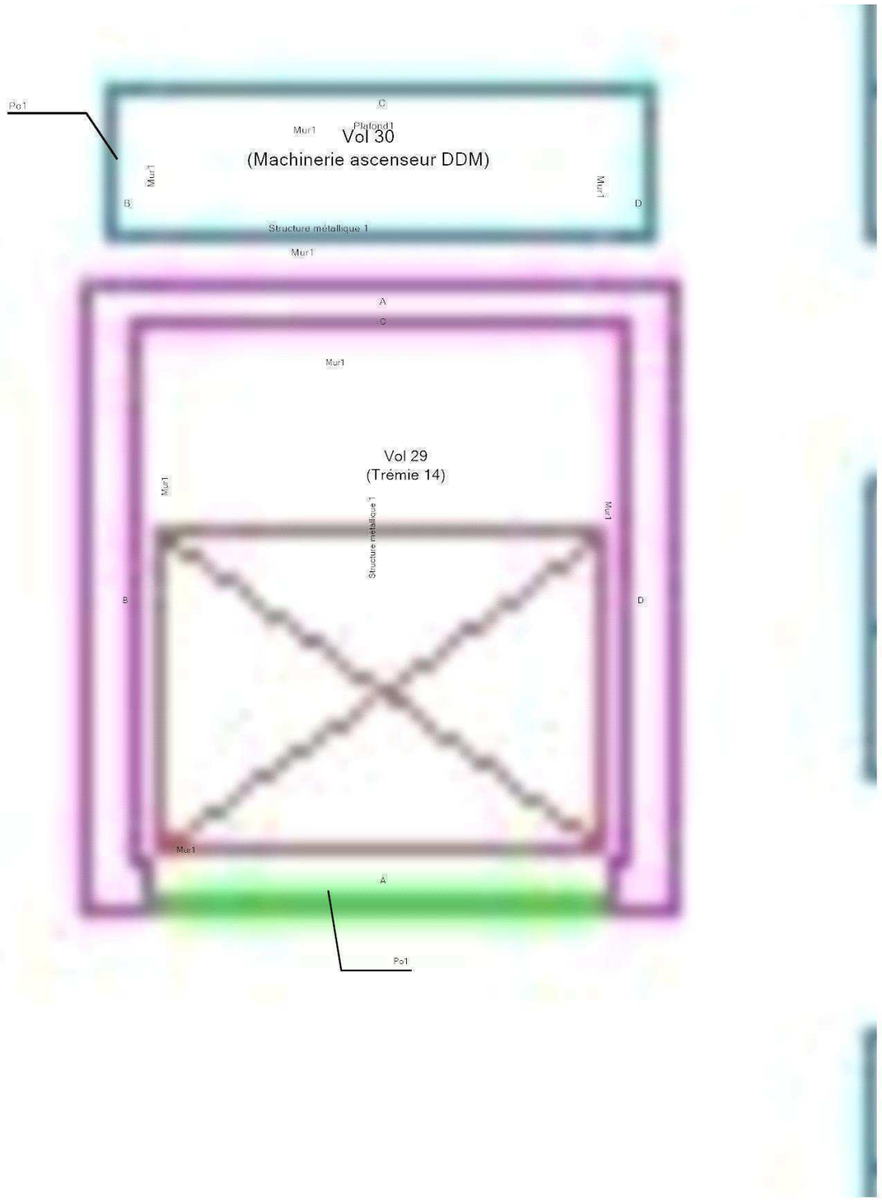

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

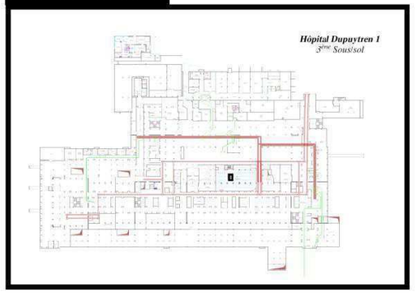

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-3 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

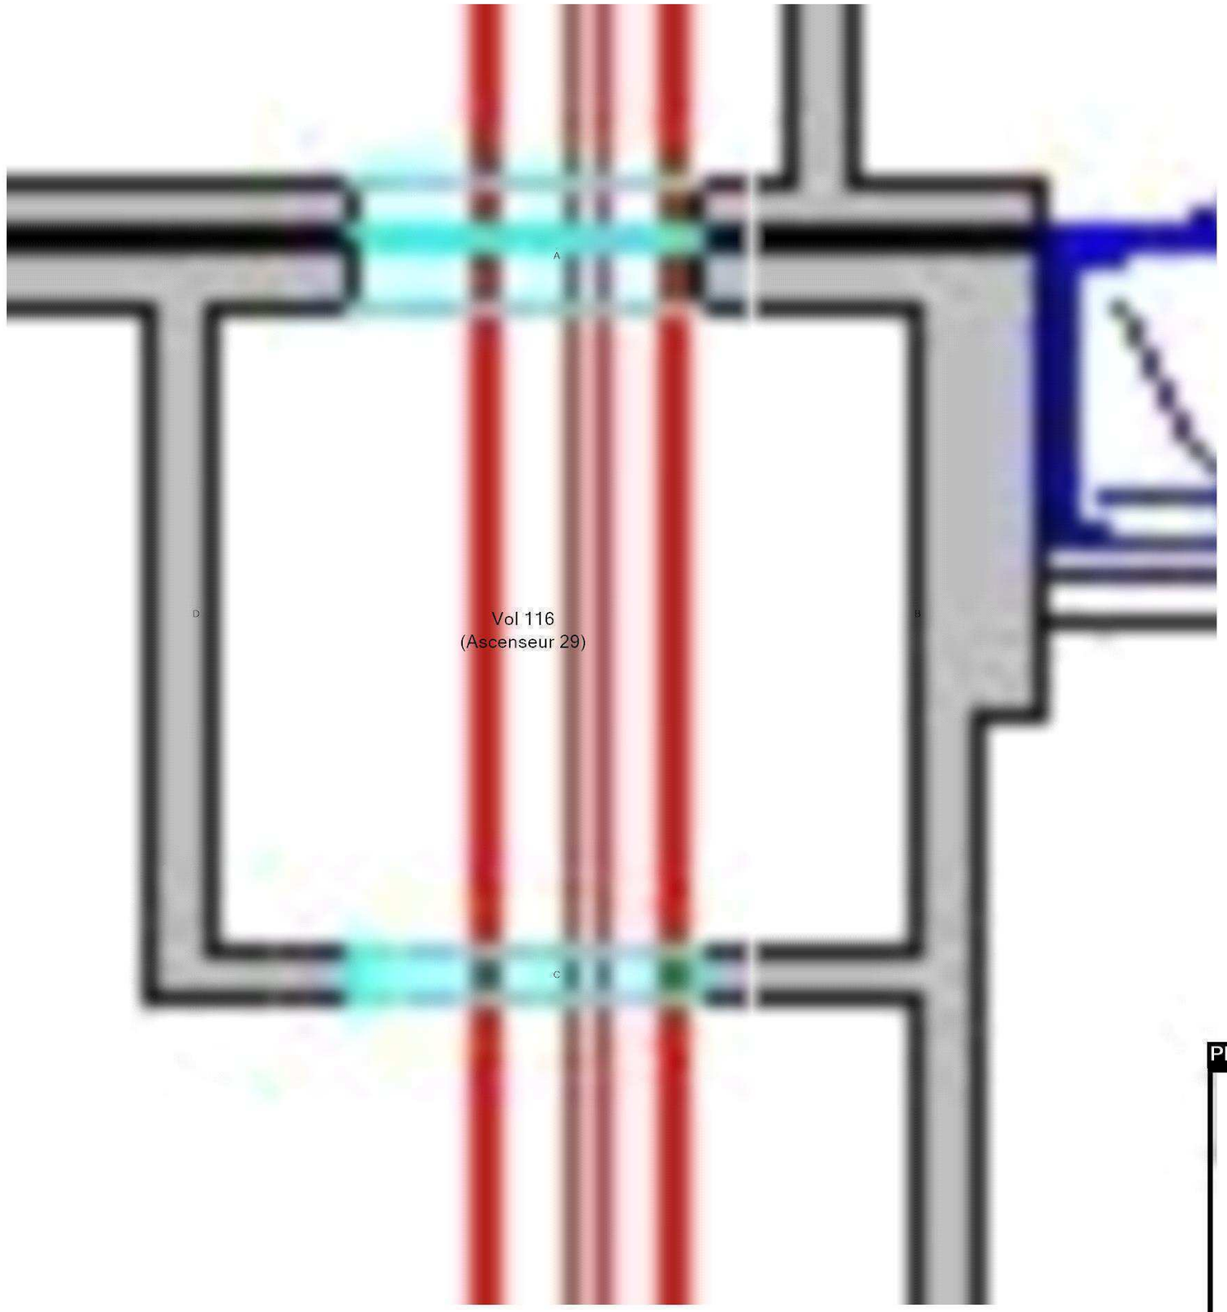

Légende	


Plan de situation

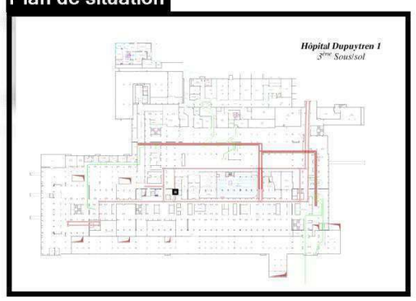

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-3 - R1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

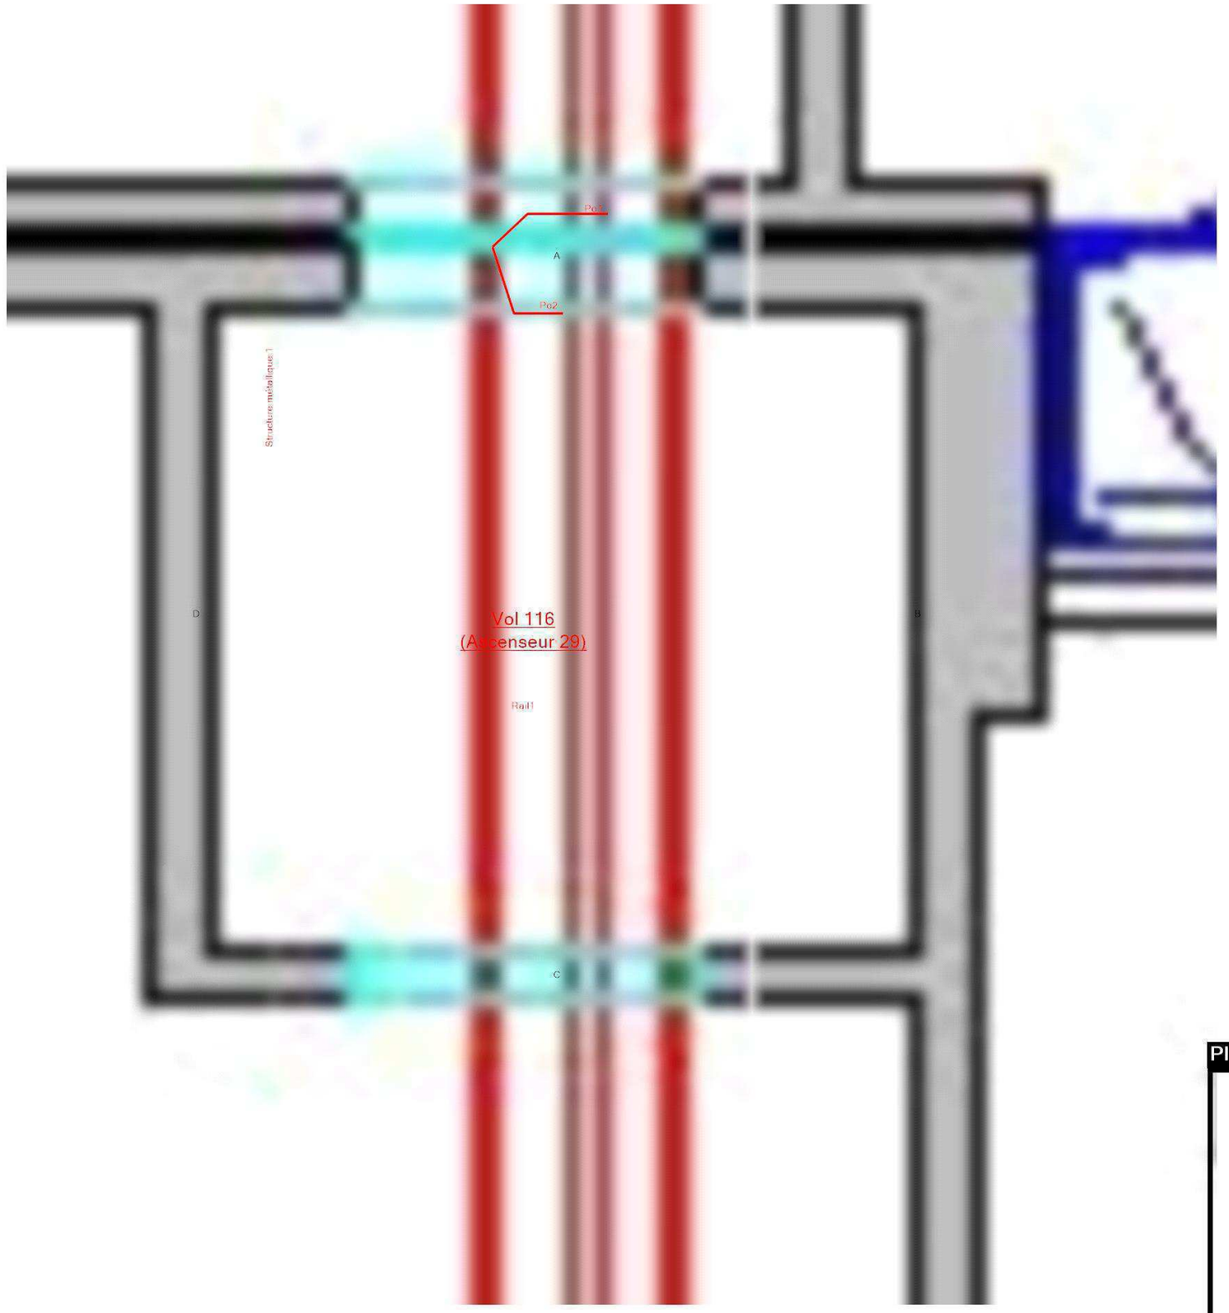

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

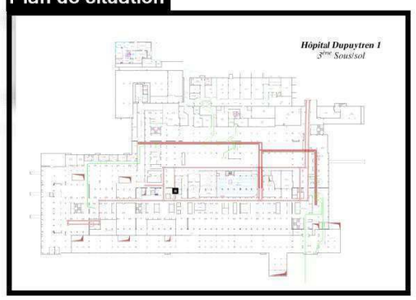

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-3 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

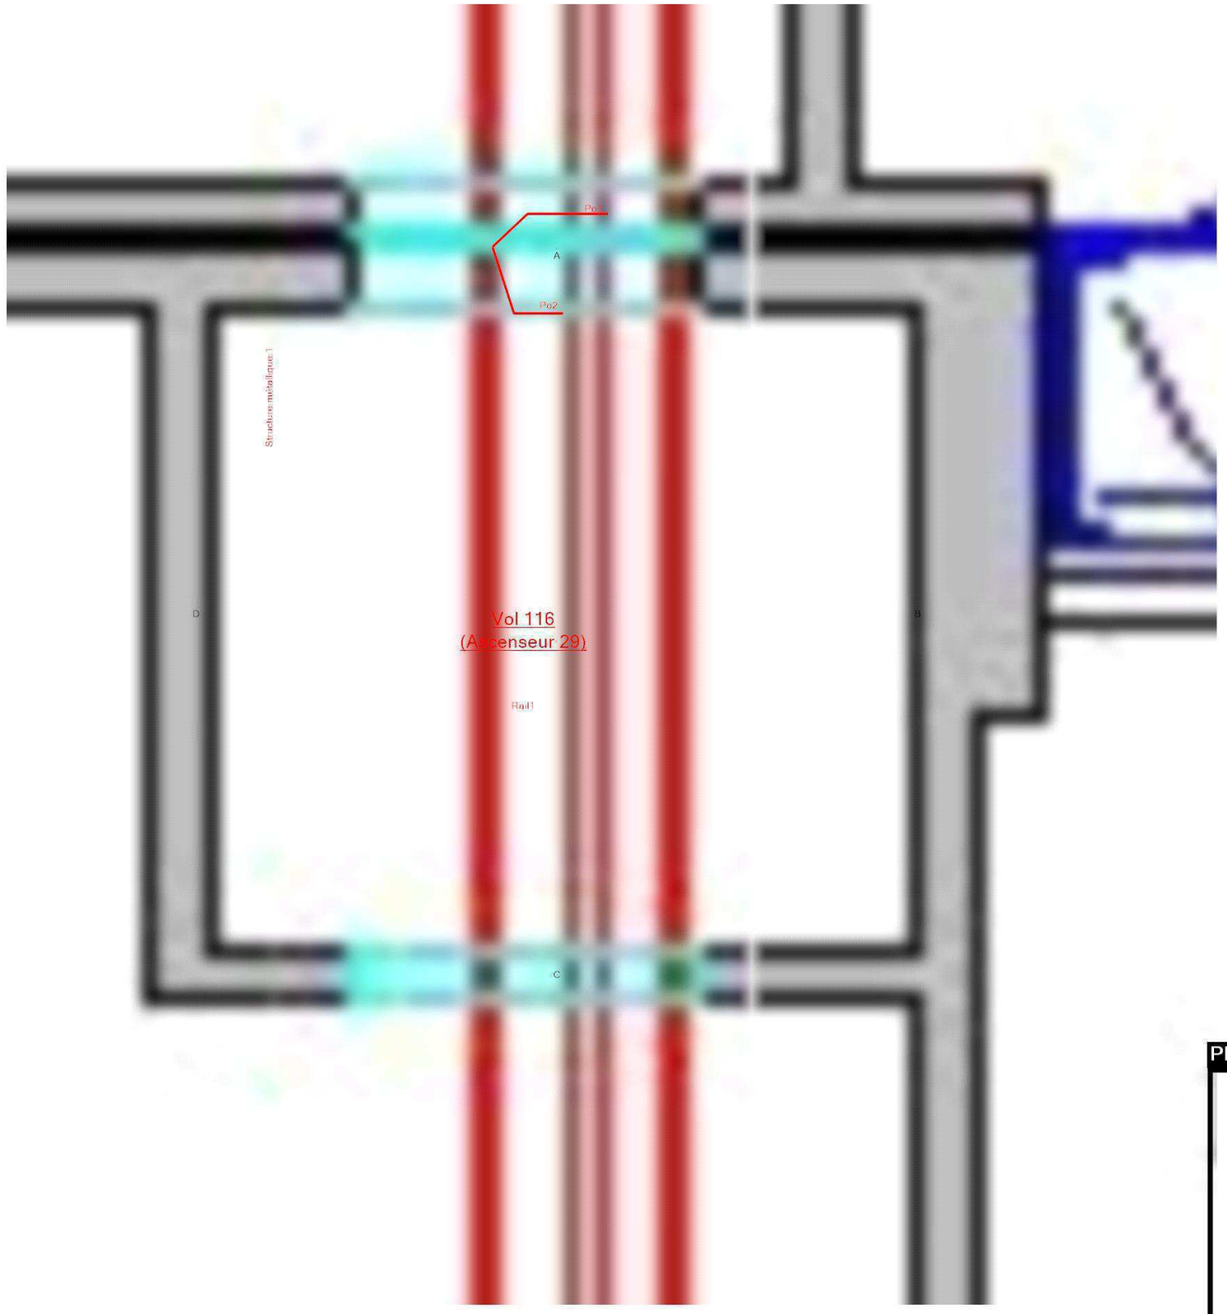

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

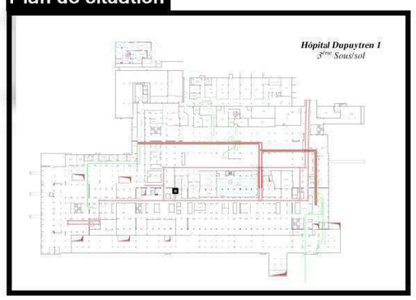

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2




Légende

	Ascenseur D
	Ascenseur F
	Machinerie et ascenseur G
	Ascenseur DDM
	S1
	S2
	S4
	S3
	S7
	Ascenseur 20
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

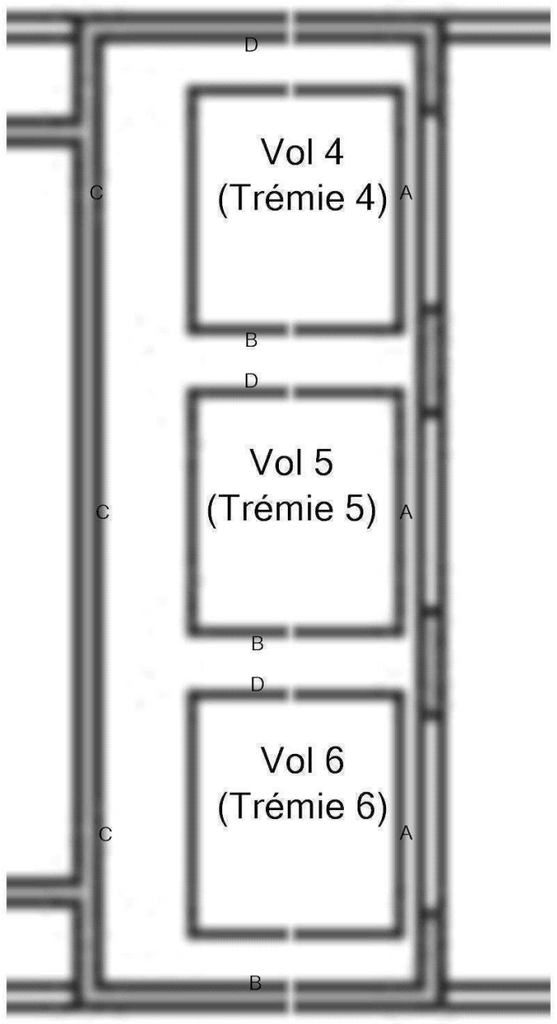

Légende


Plan de situation

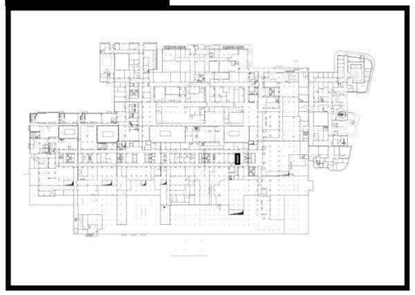


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

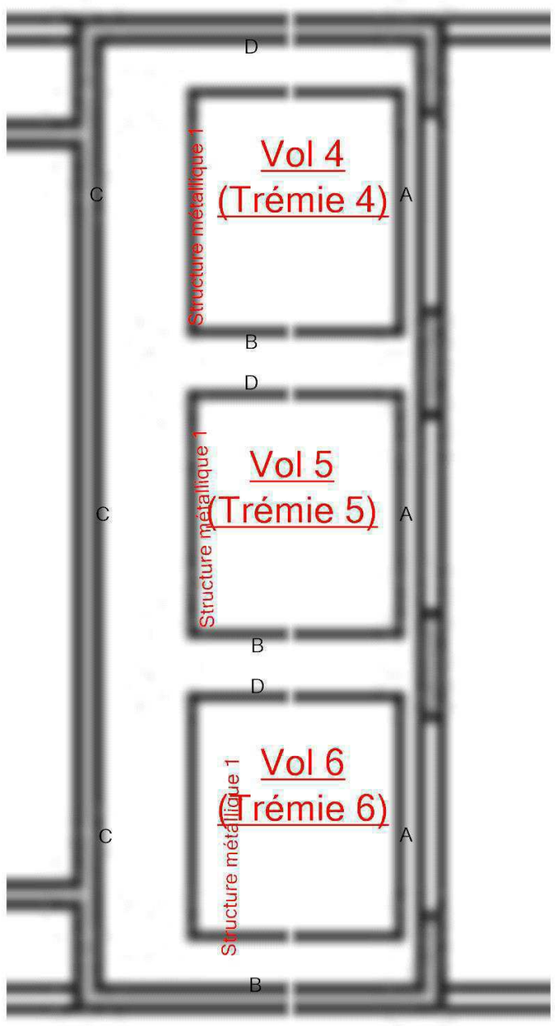

Plan de situation

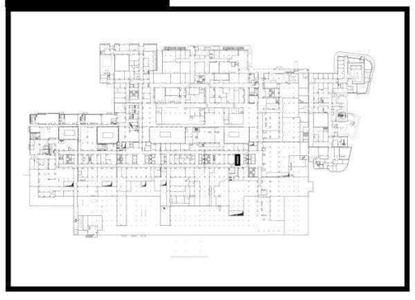


Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

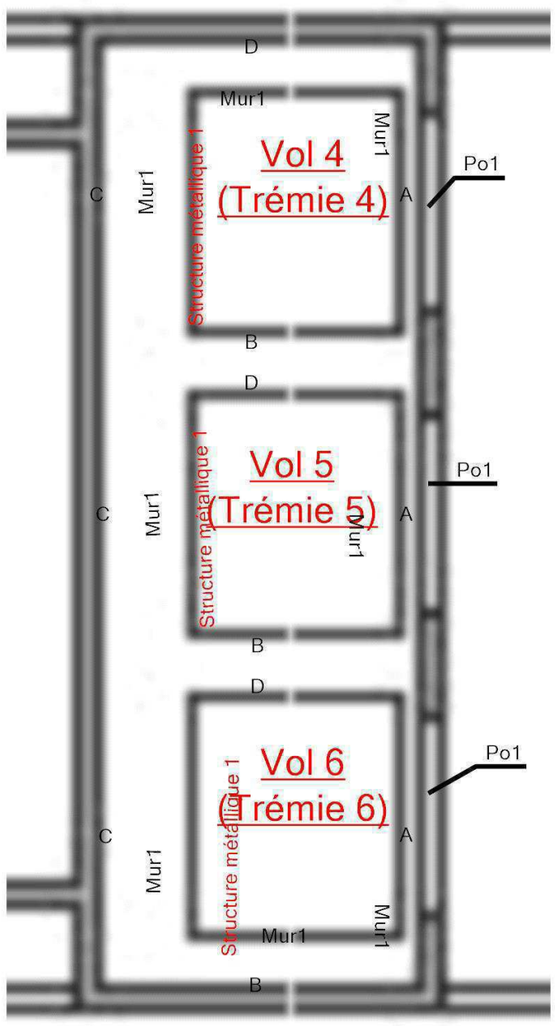

Plan de situation

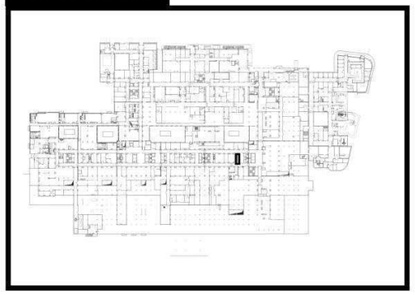

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - ASCENSEUR F - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

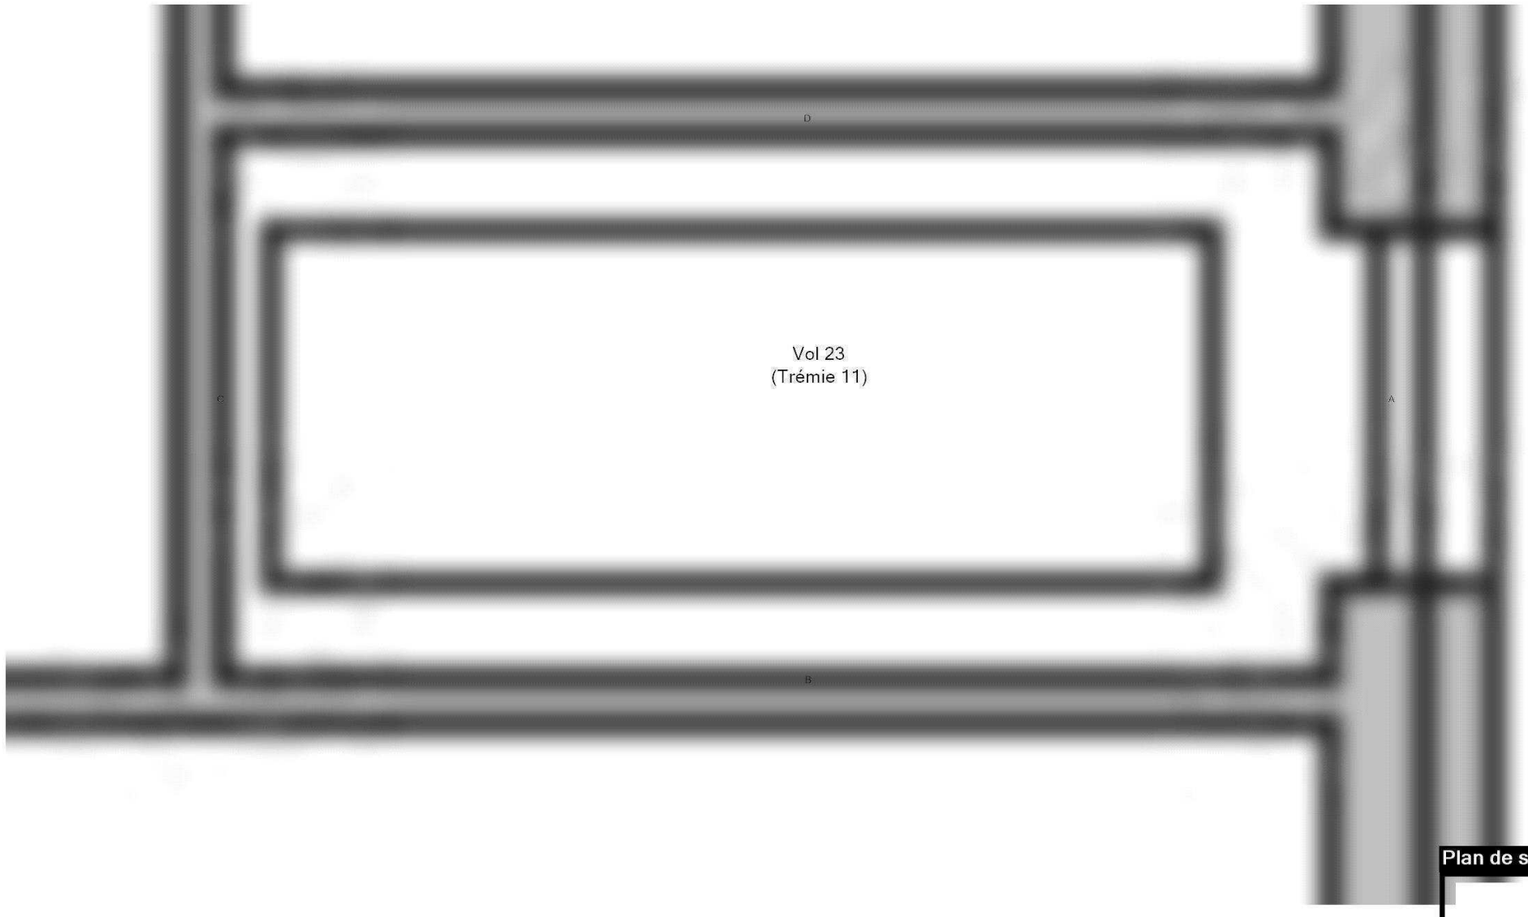


Plan de situation

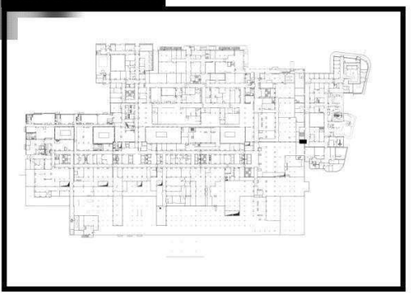

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - ASCENSEUR F - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

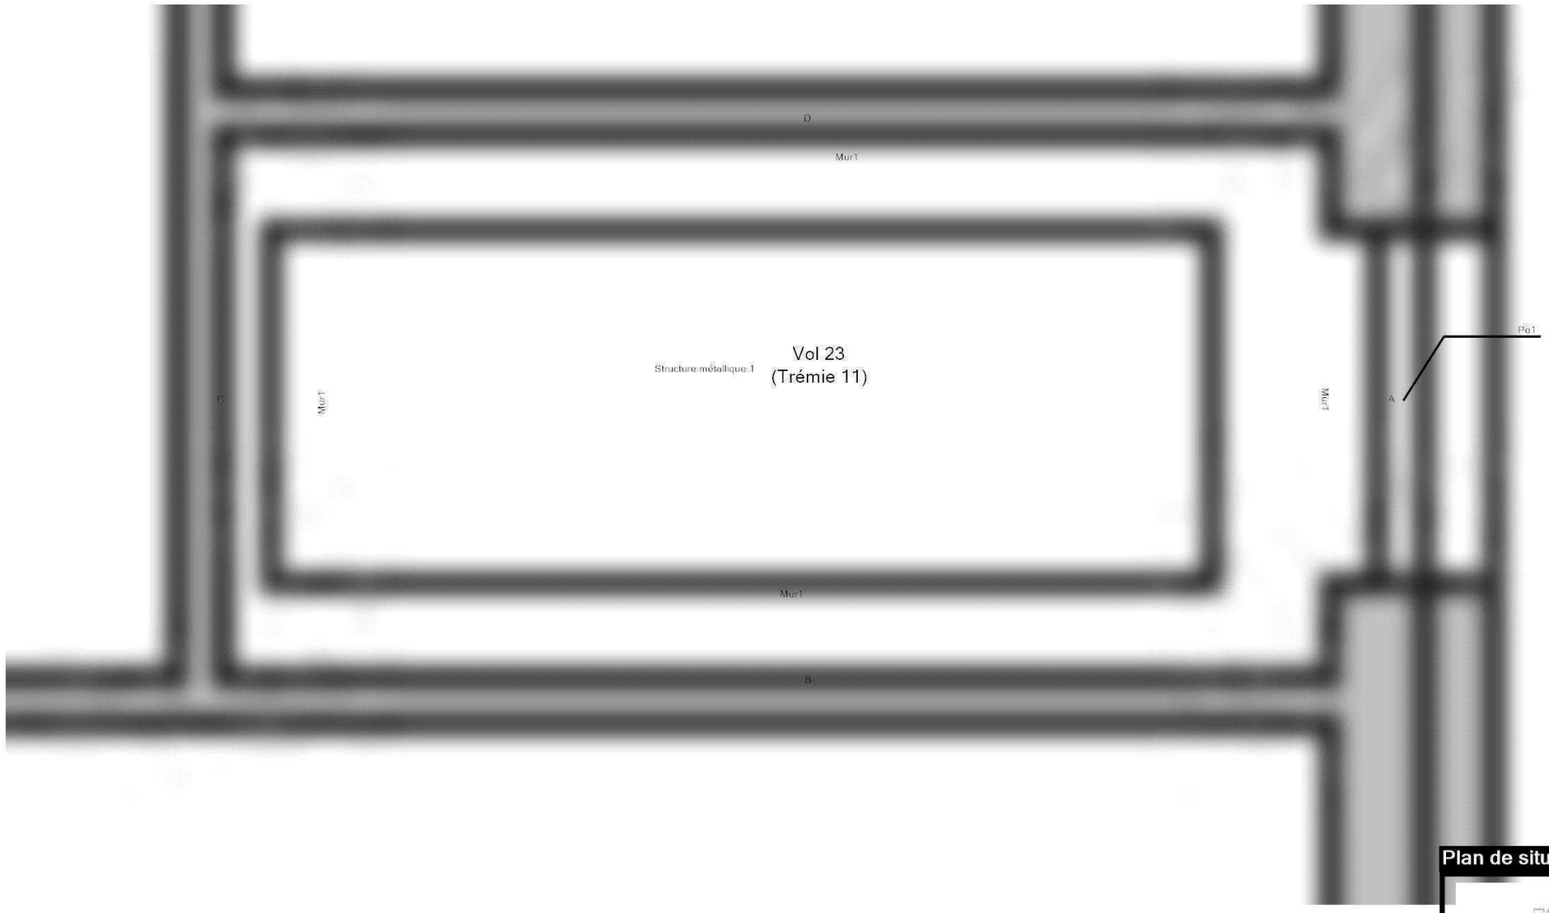

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

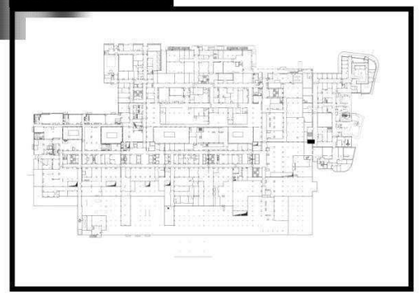

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - MACHINERIE ET ASCENSEUR G - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

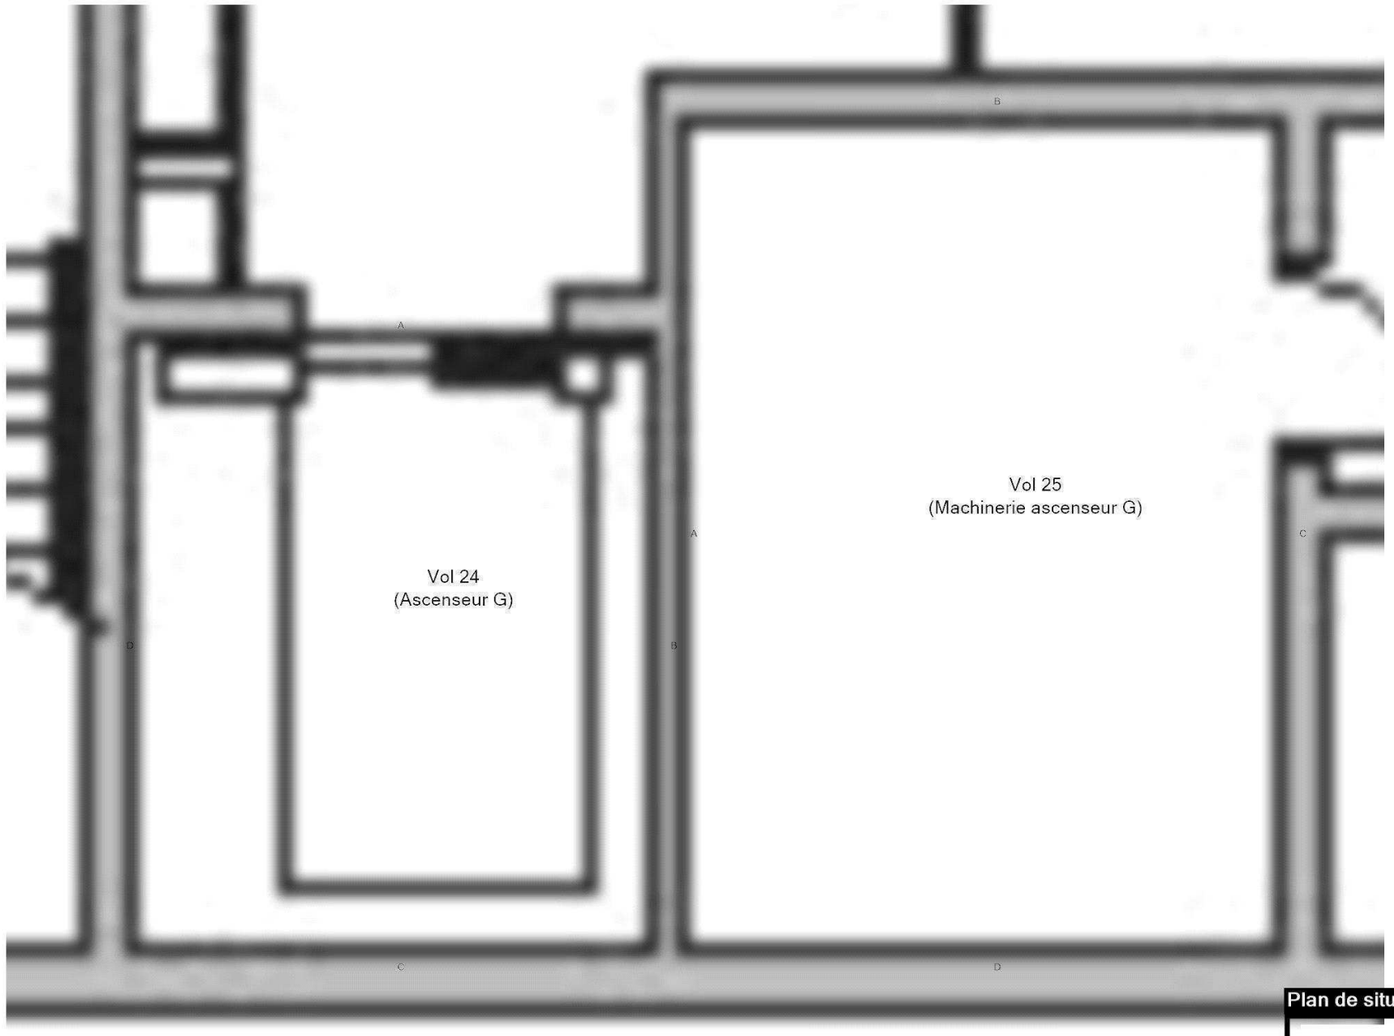

Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - MACHINERIE ET ASCENSEUR G - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

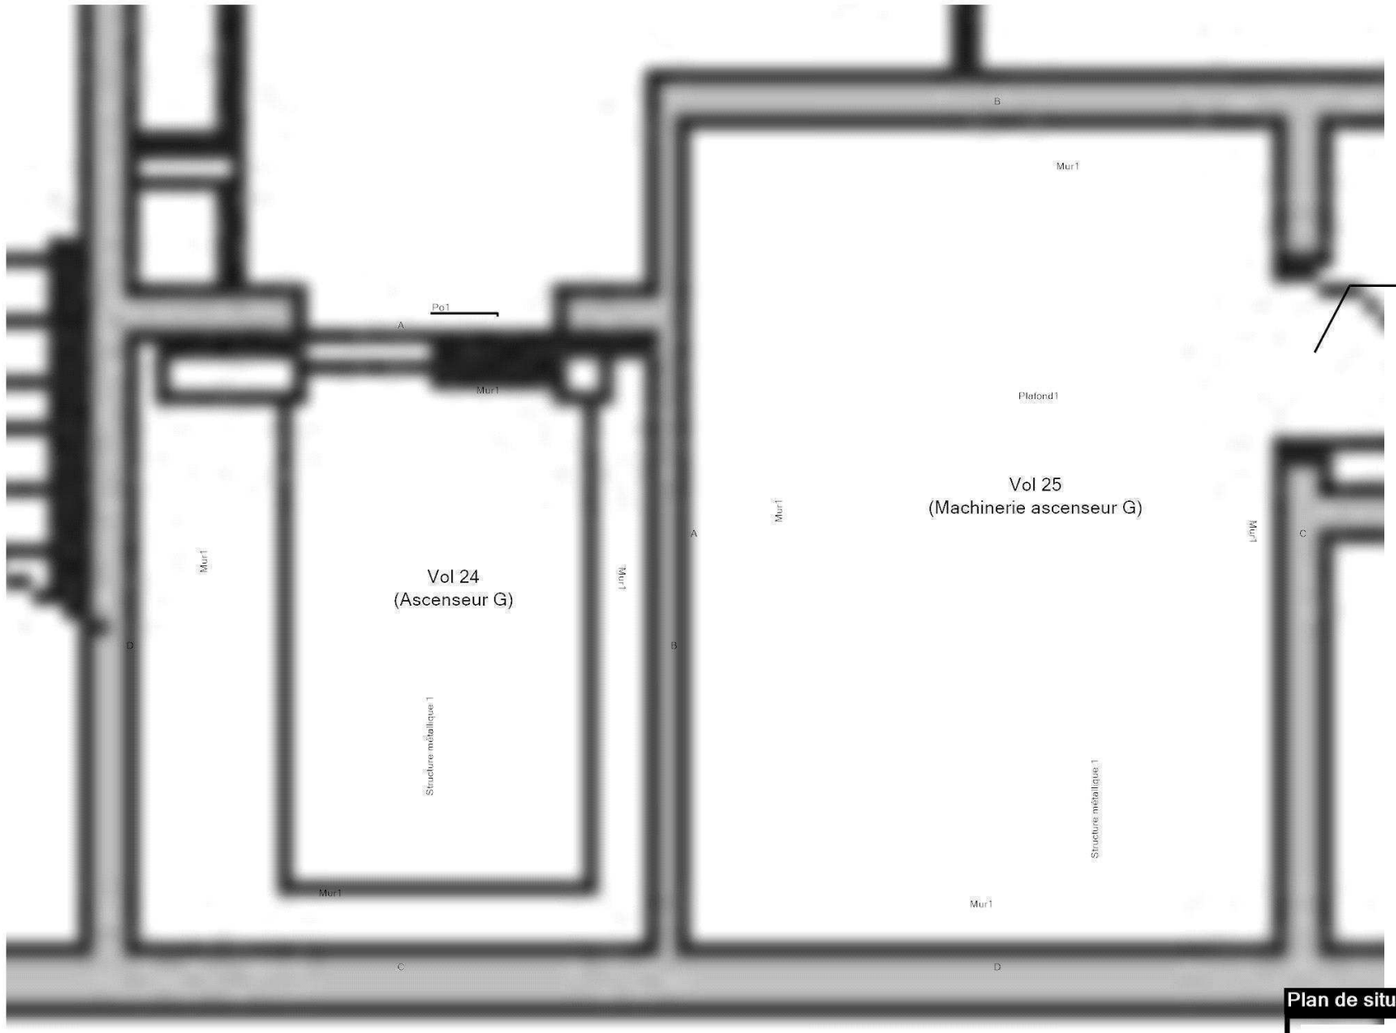

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

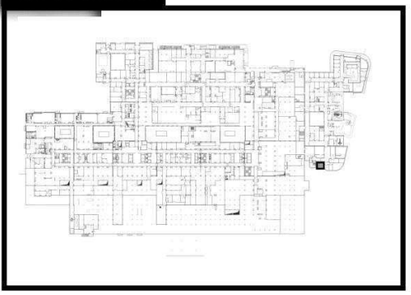

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - ASCENSEUR DDM - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

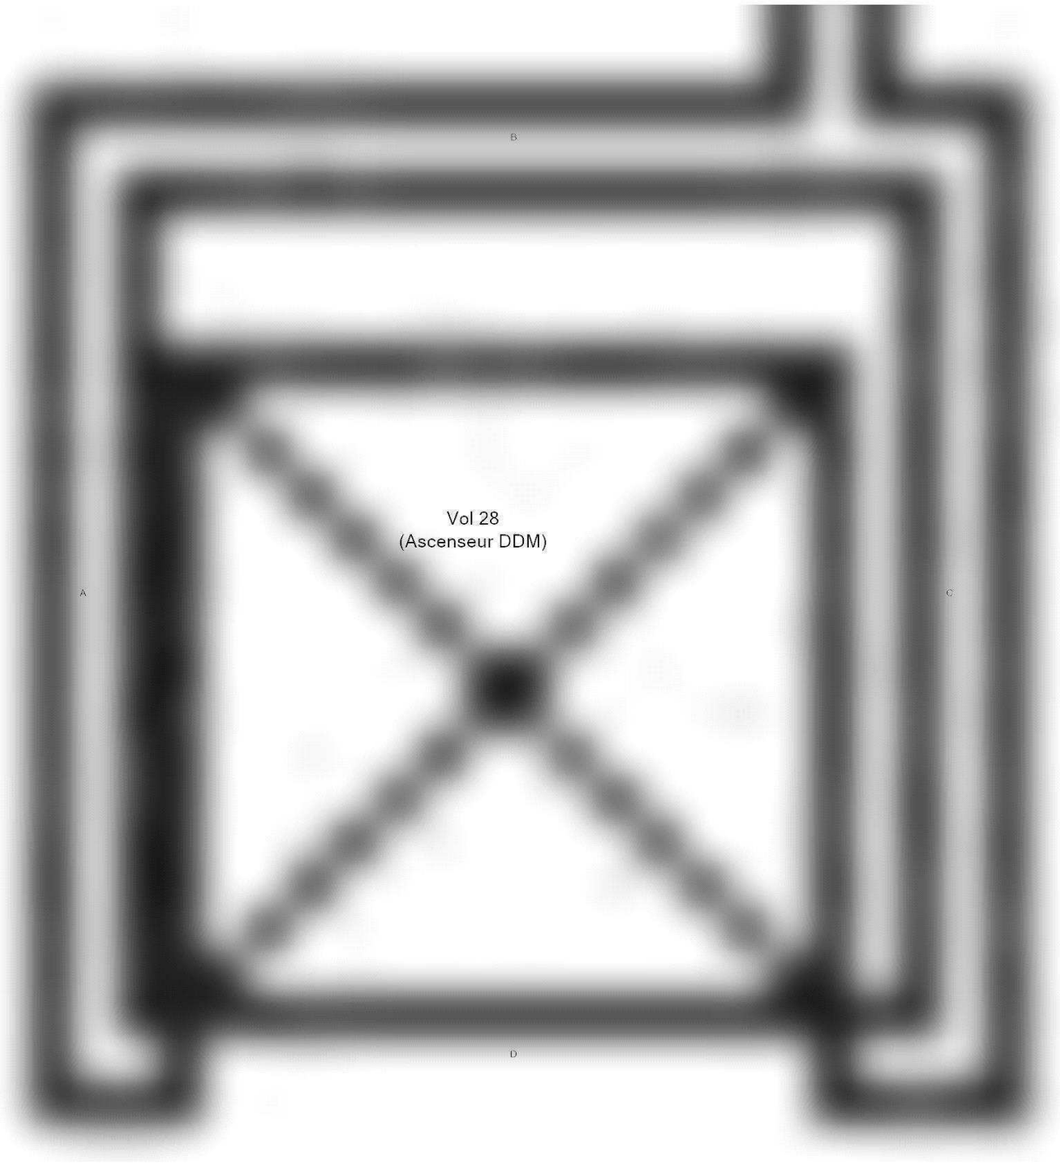

Légende	


Plan de situation

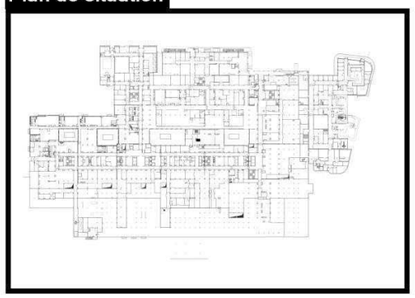

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - ASCENSEUR DDM - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

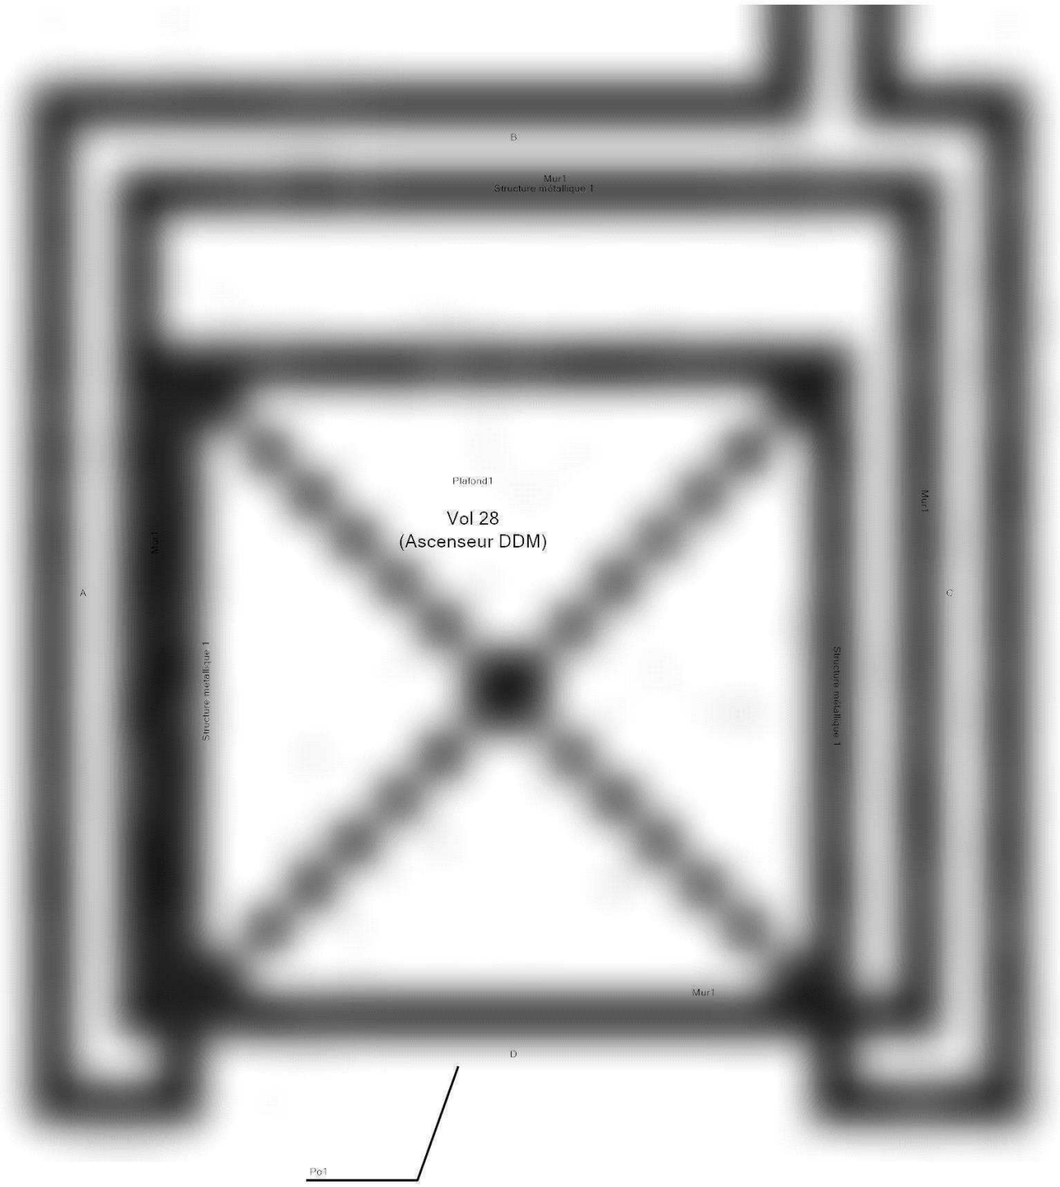

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

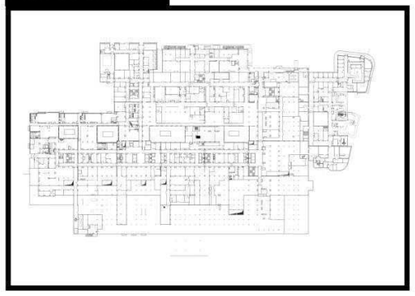

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

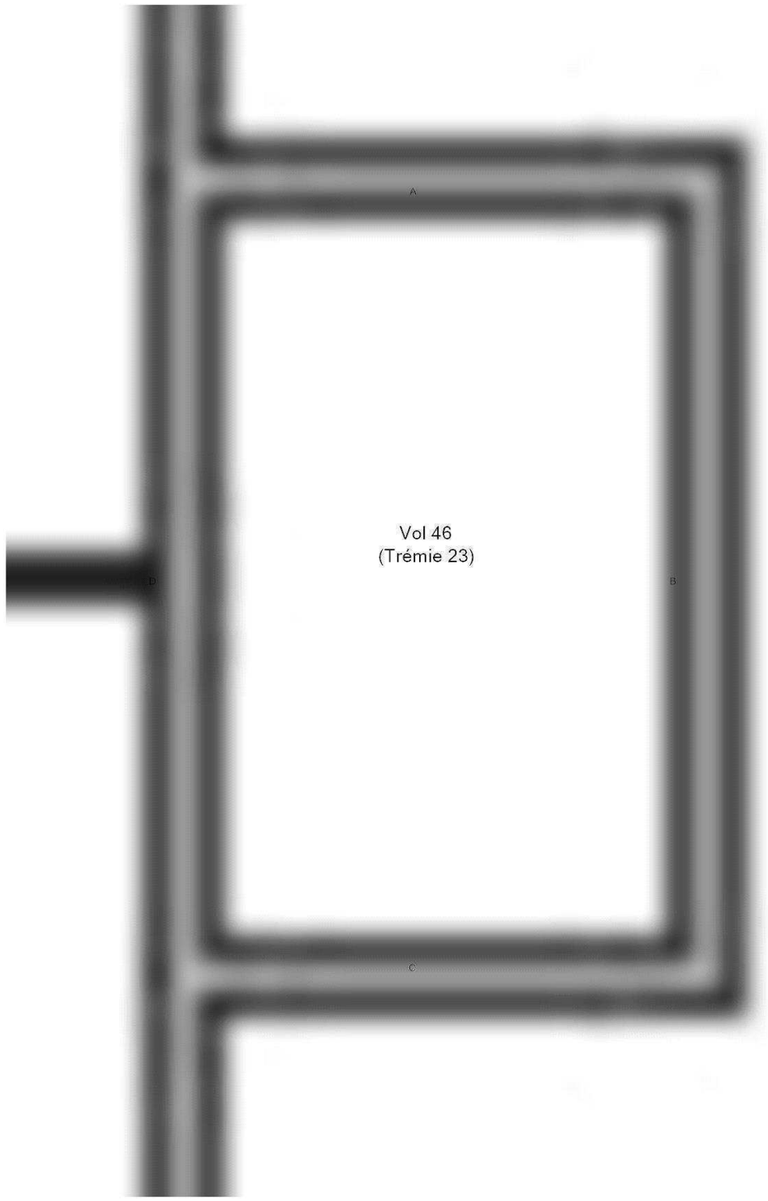

Légende	


Plan de situation

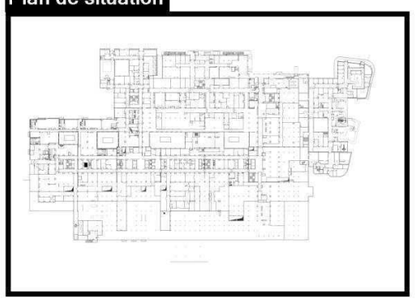

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

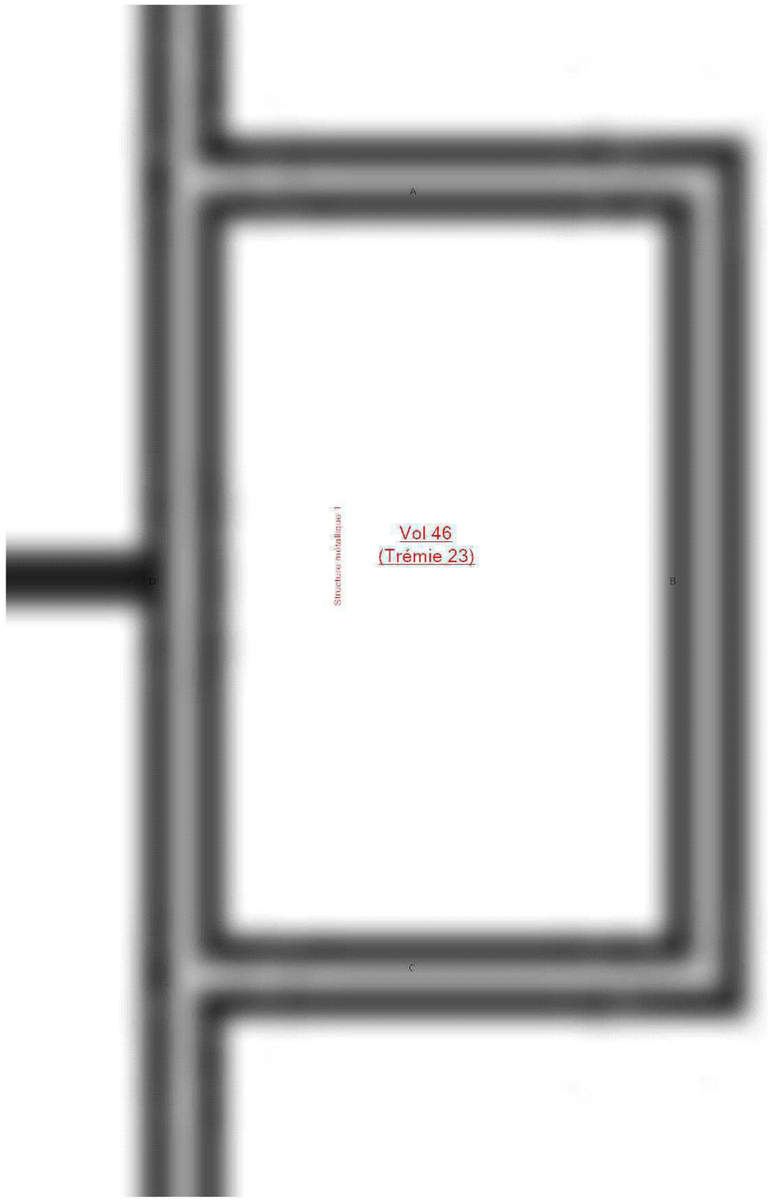

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48

R-2 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

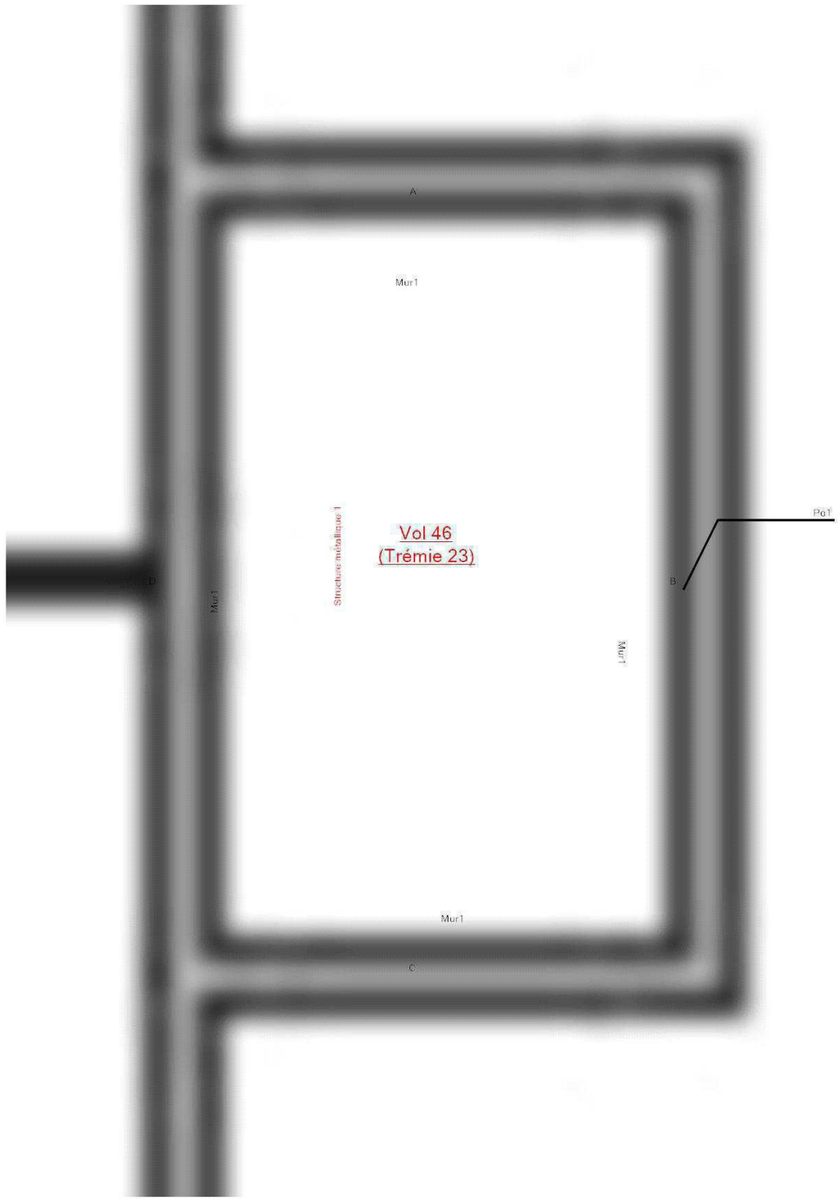

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

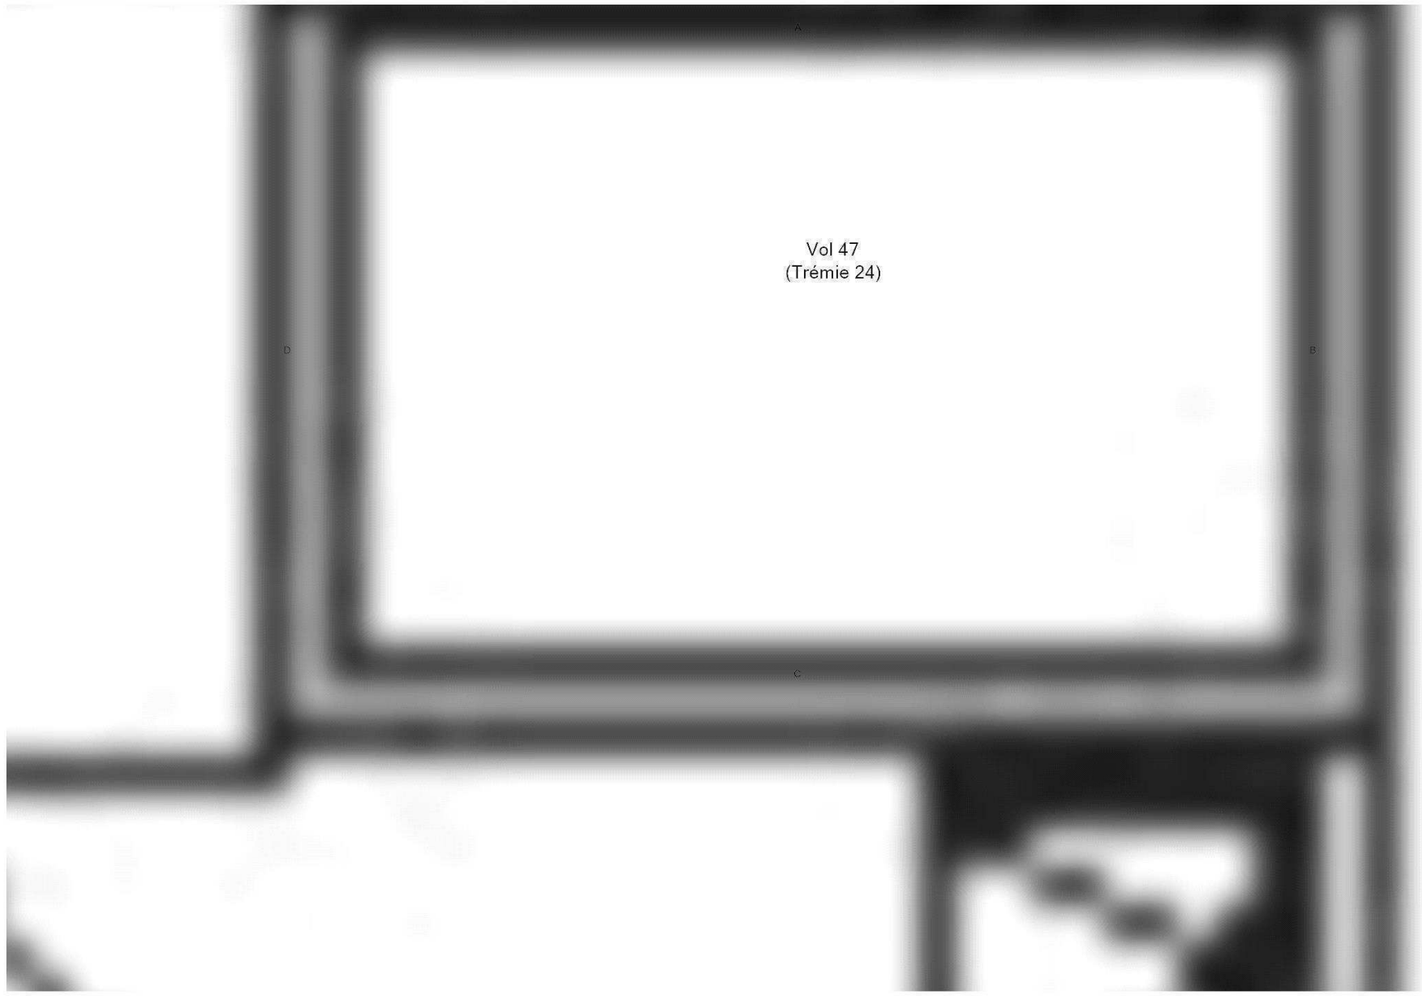


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

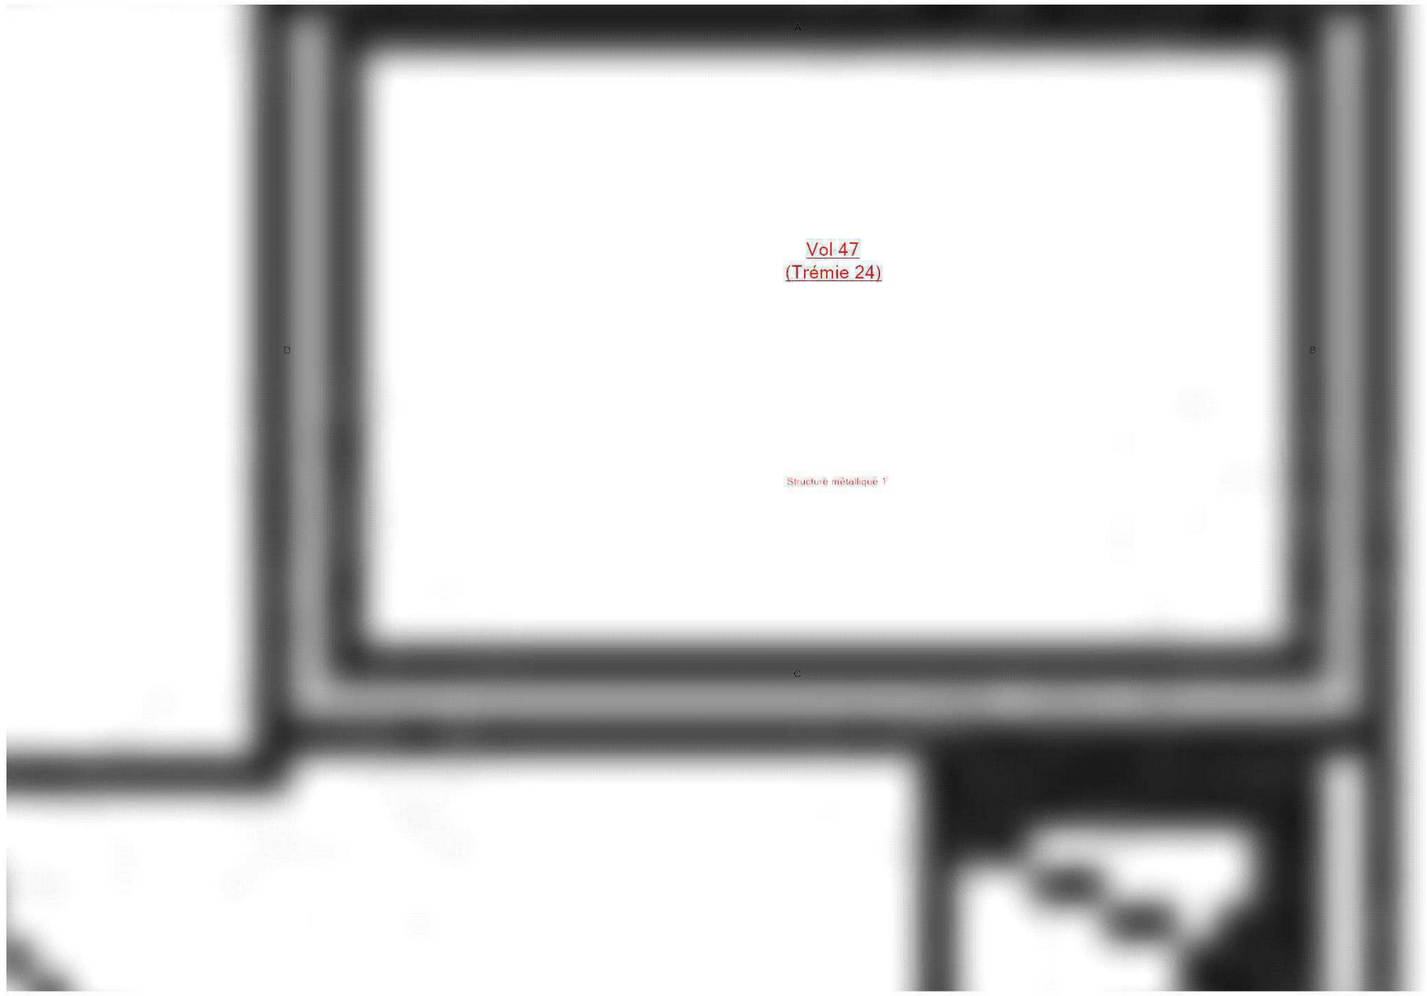

Plan de situation

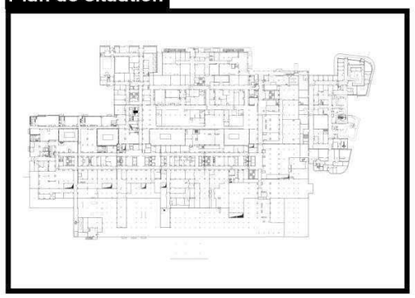

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S4 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

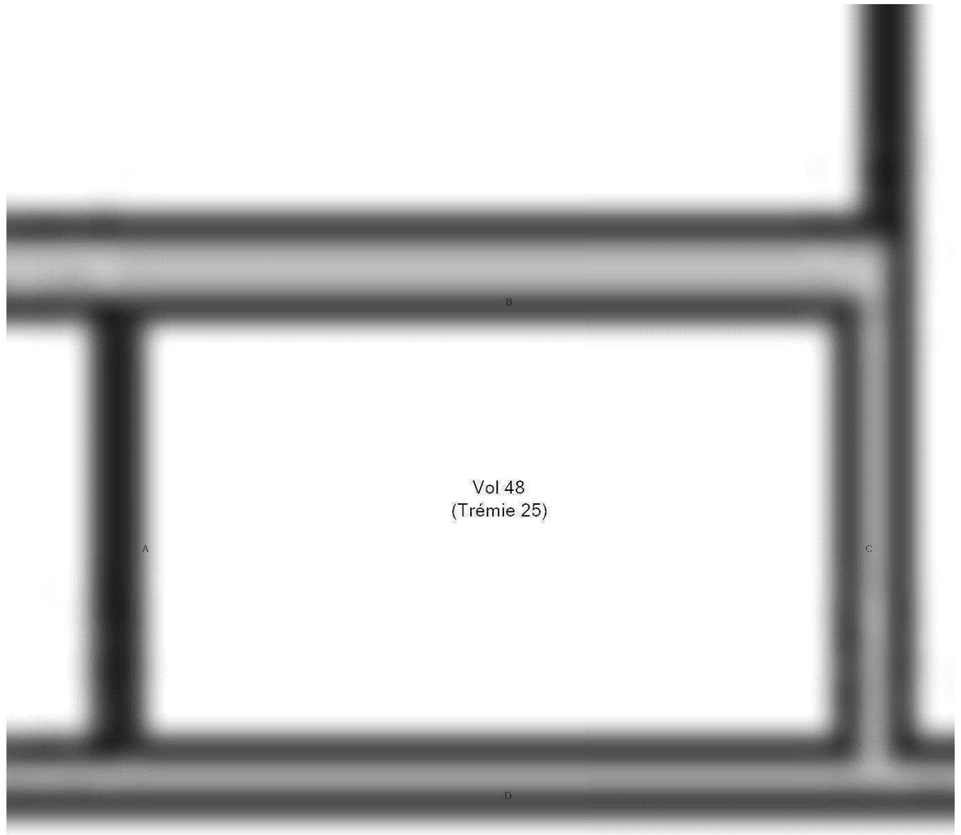

Vol 48
(Trémie 25)

Légende	


Plan de situation

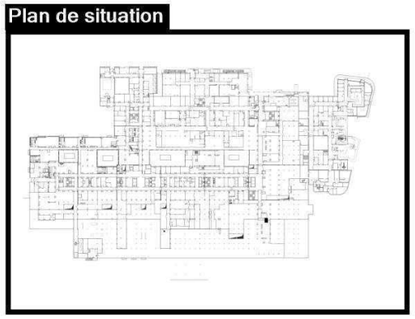

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

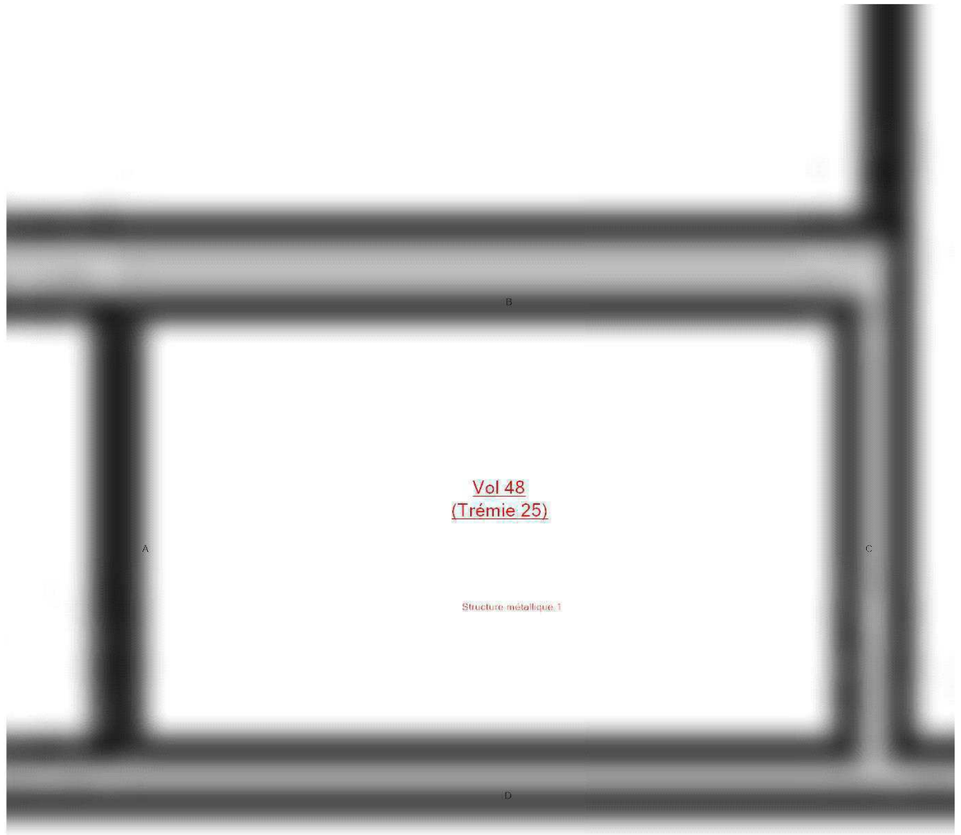

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

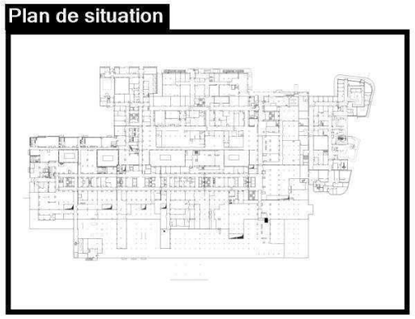

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

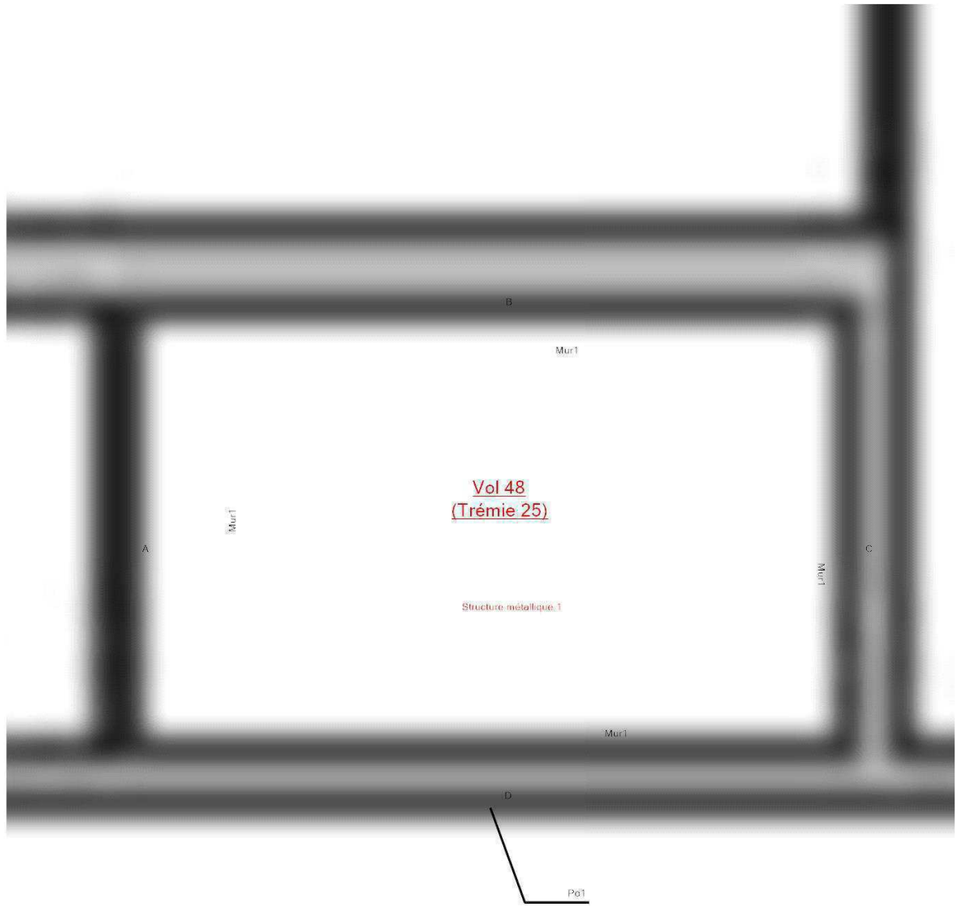

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

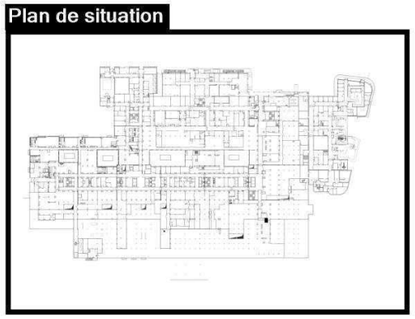

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S3 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

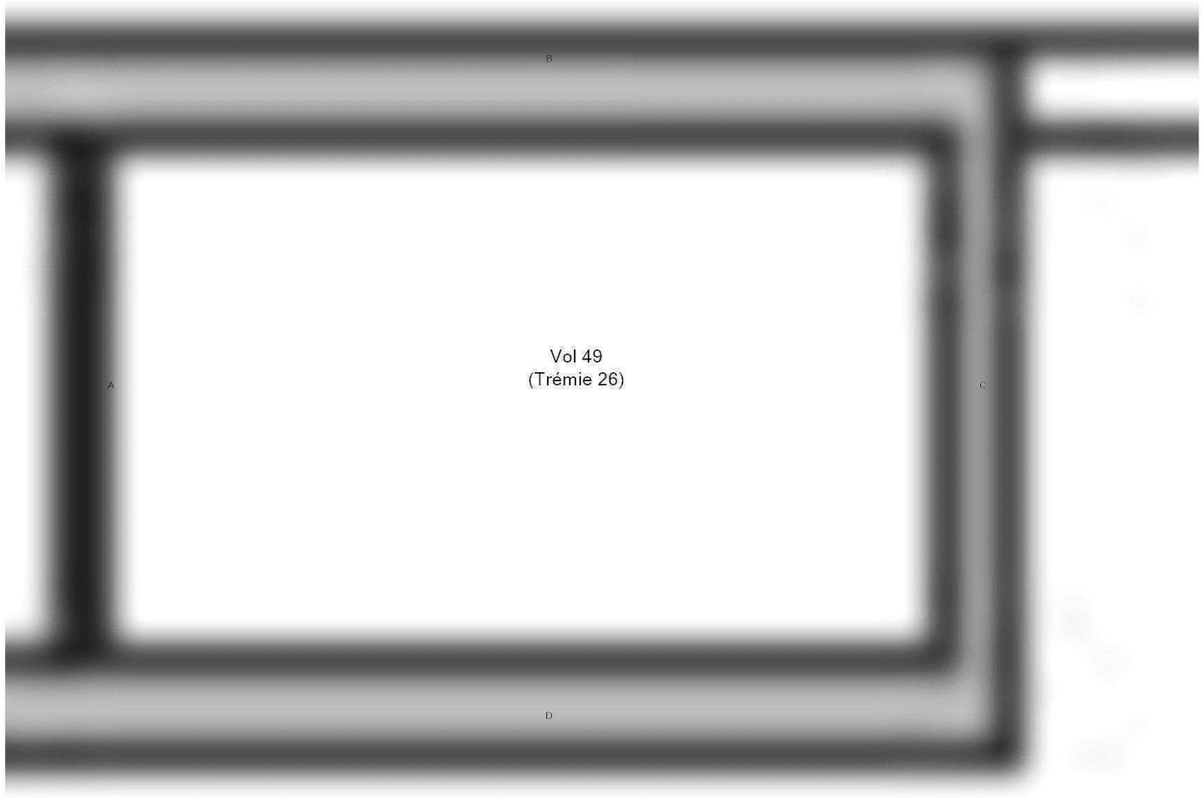

Vol 49
(Trémie 26)

Légende

Plan de situation

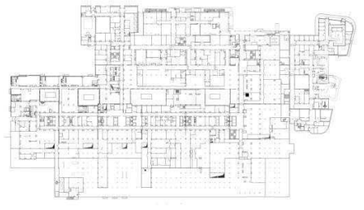


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Plan de situation

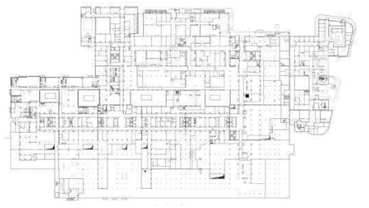


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

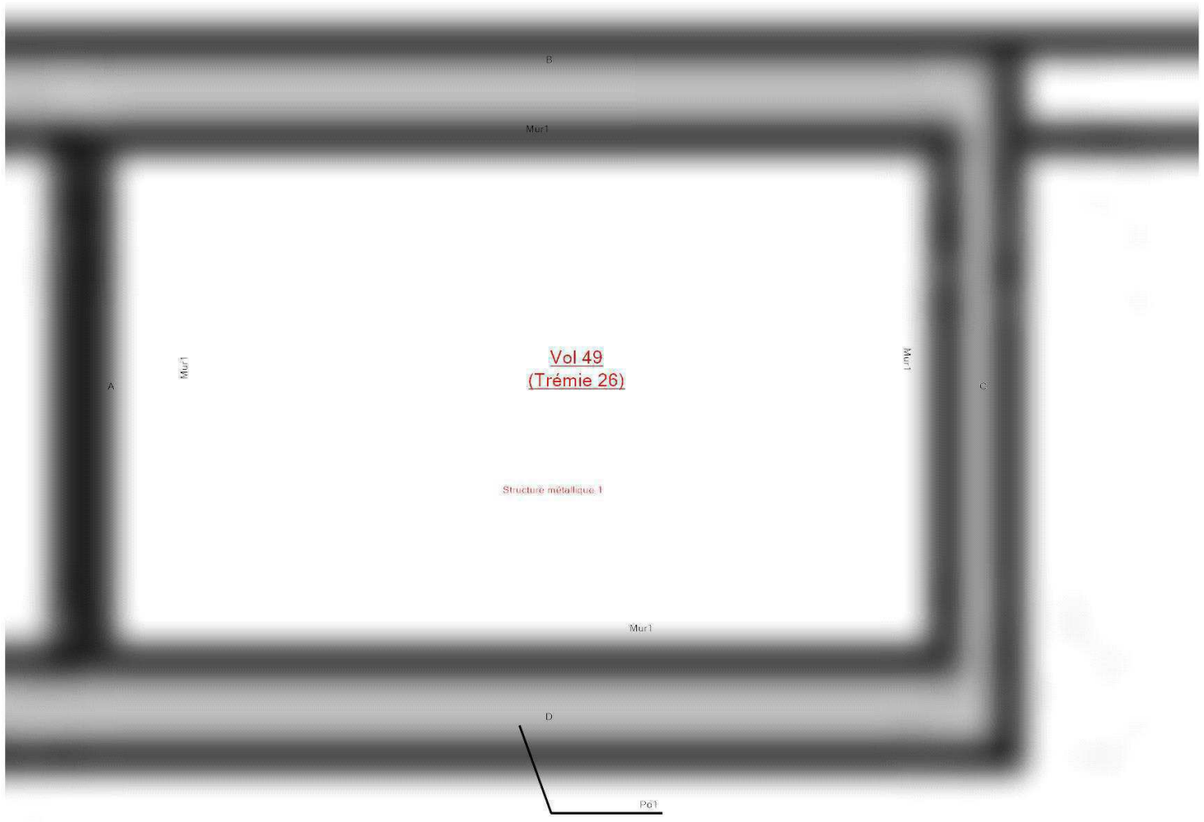

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

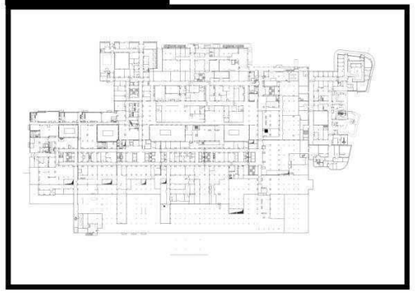

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S7 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

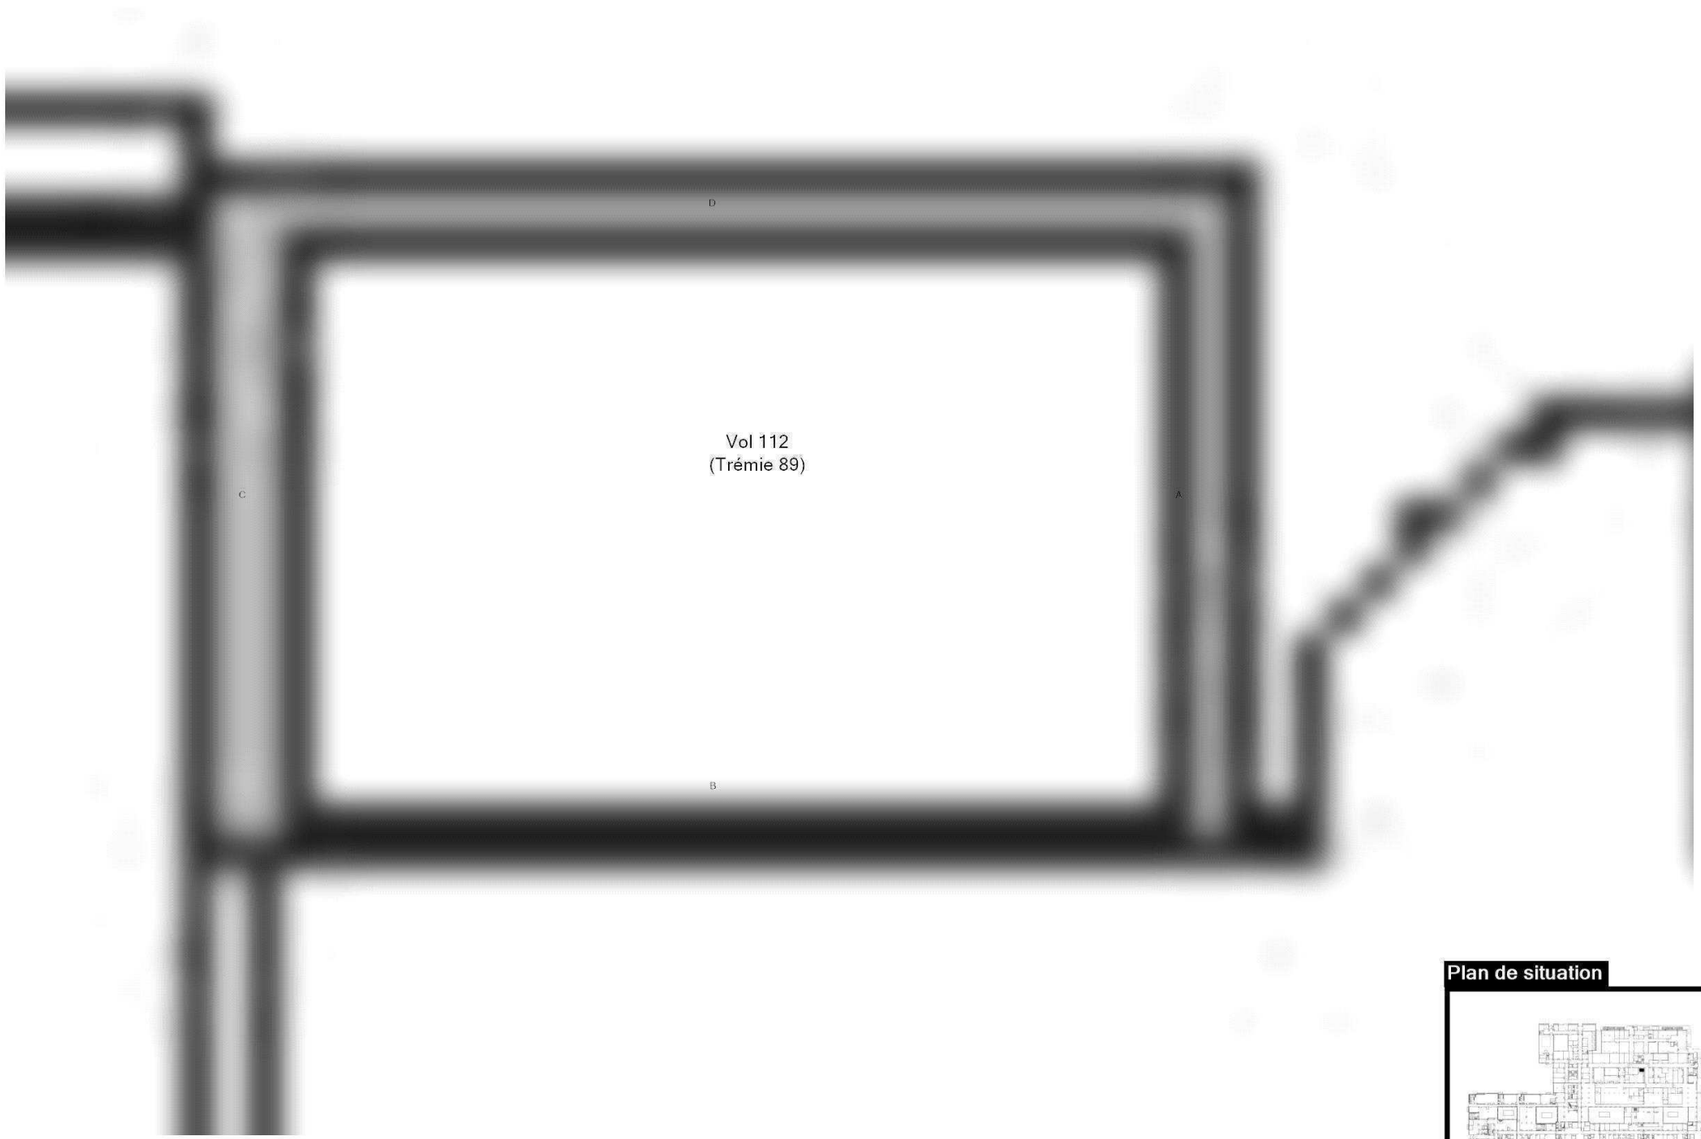

Légende


Plan de situation

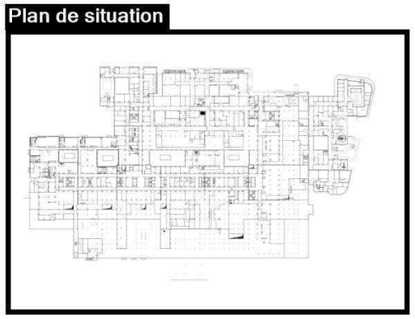

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - S7 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

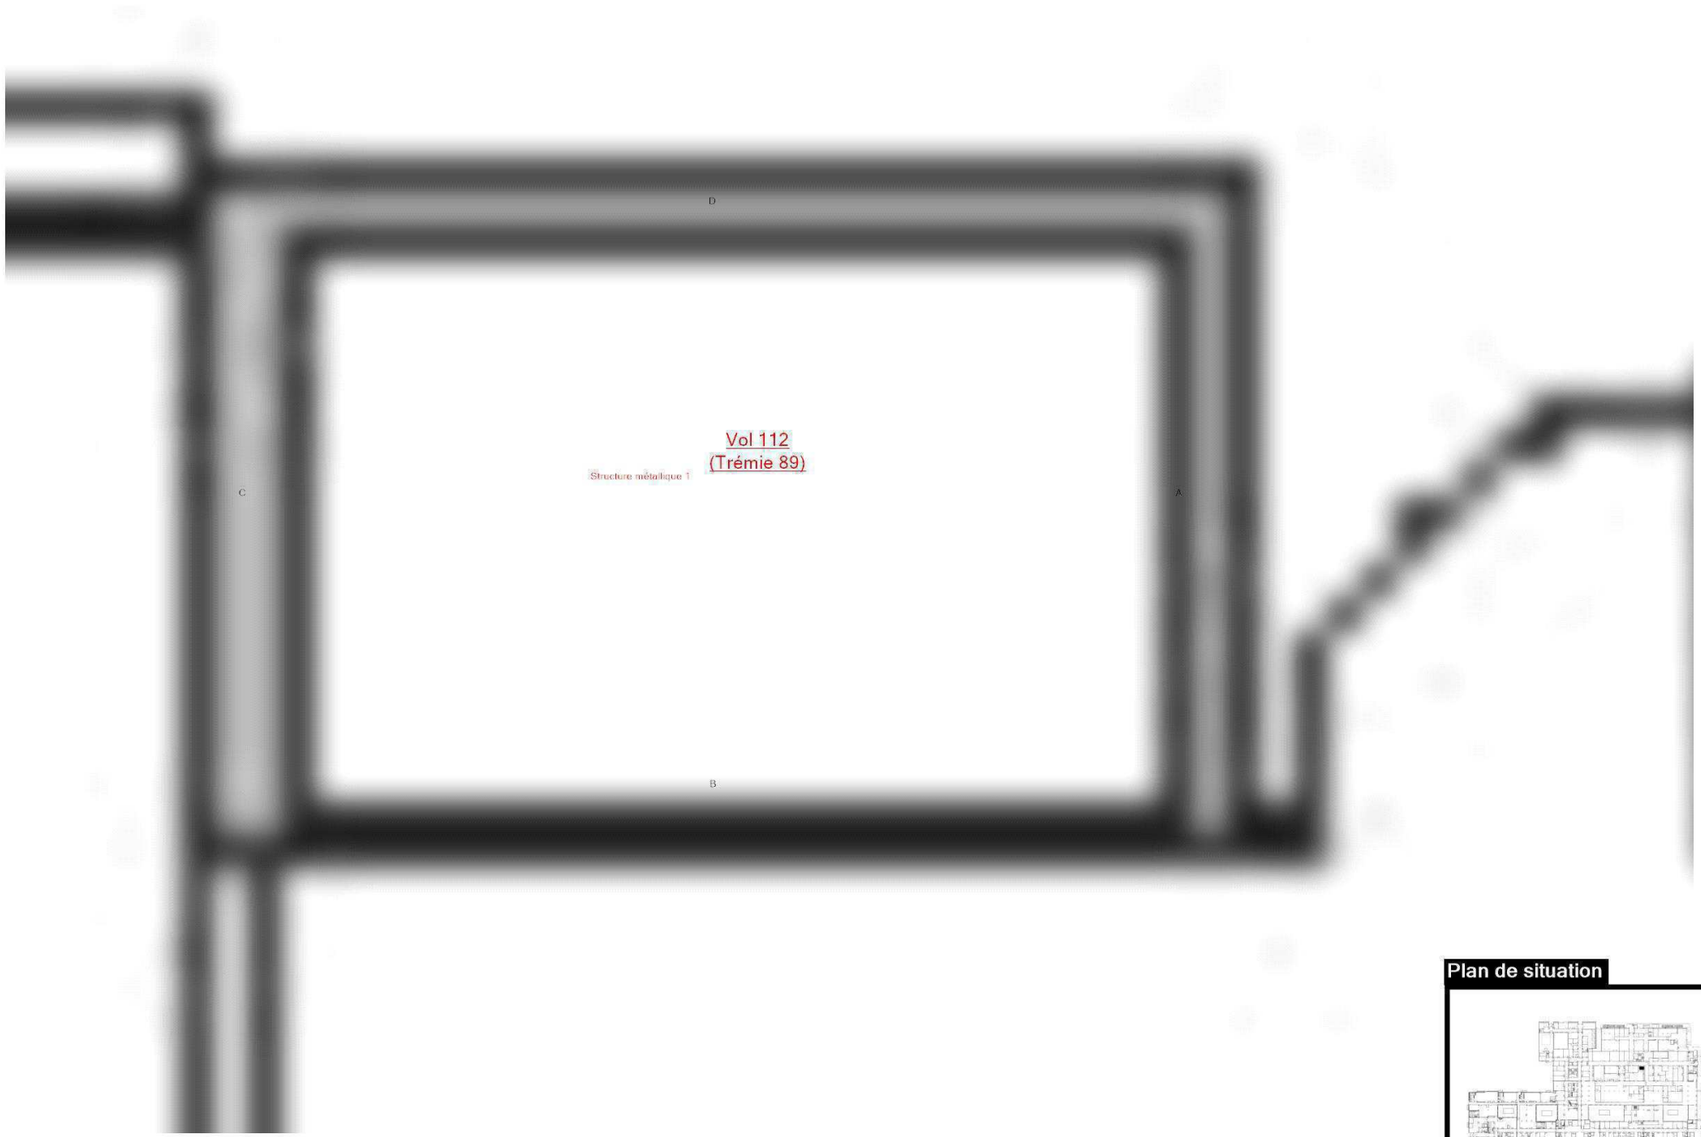

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

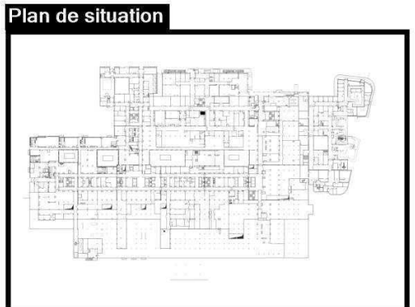

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - S7 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

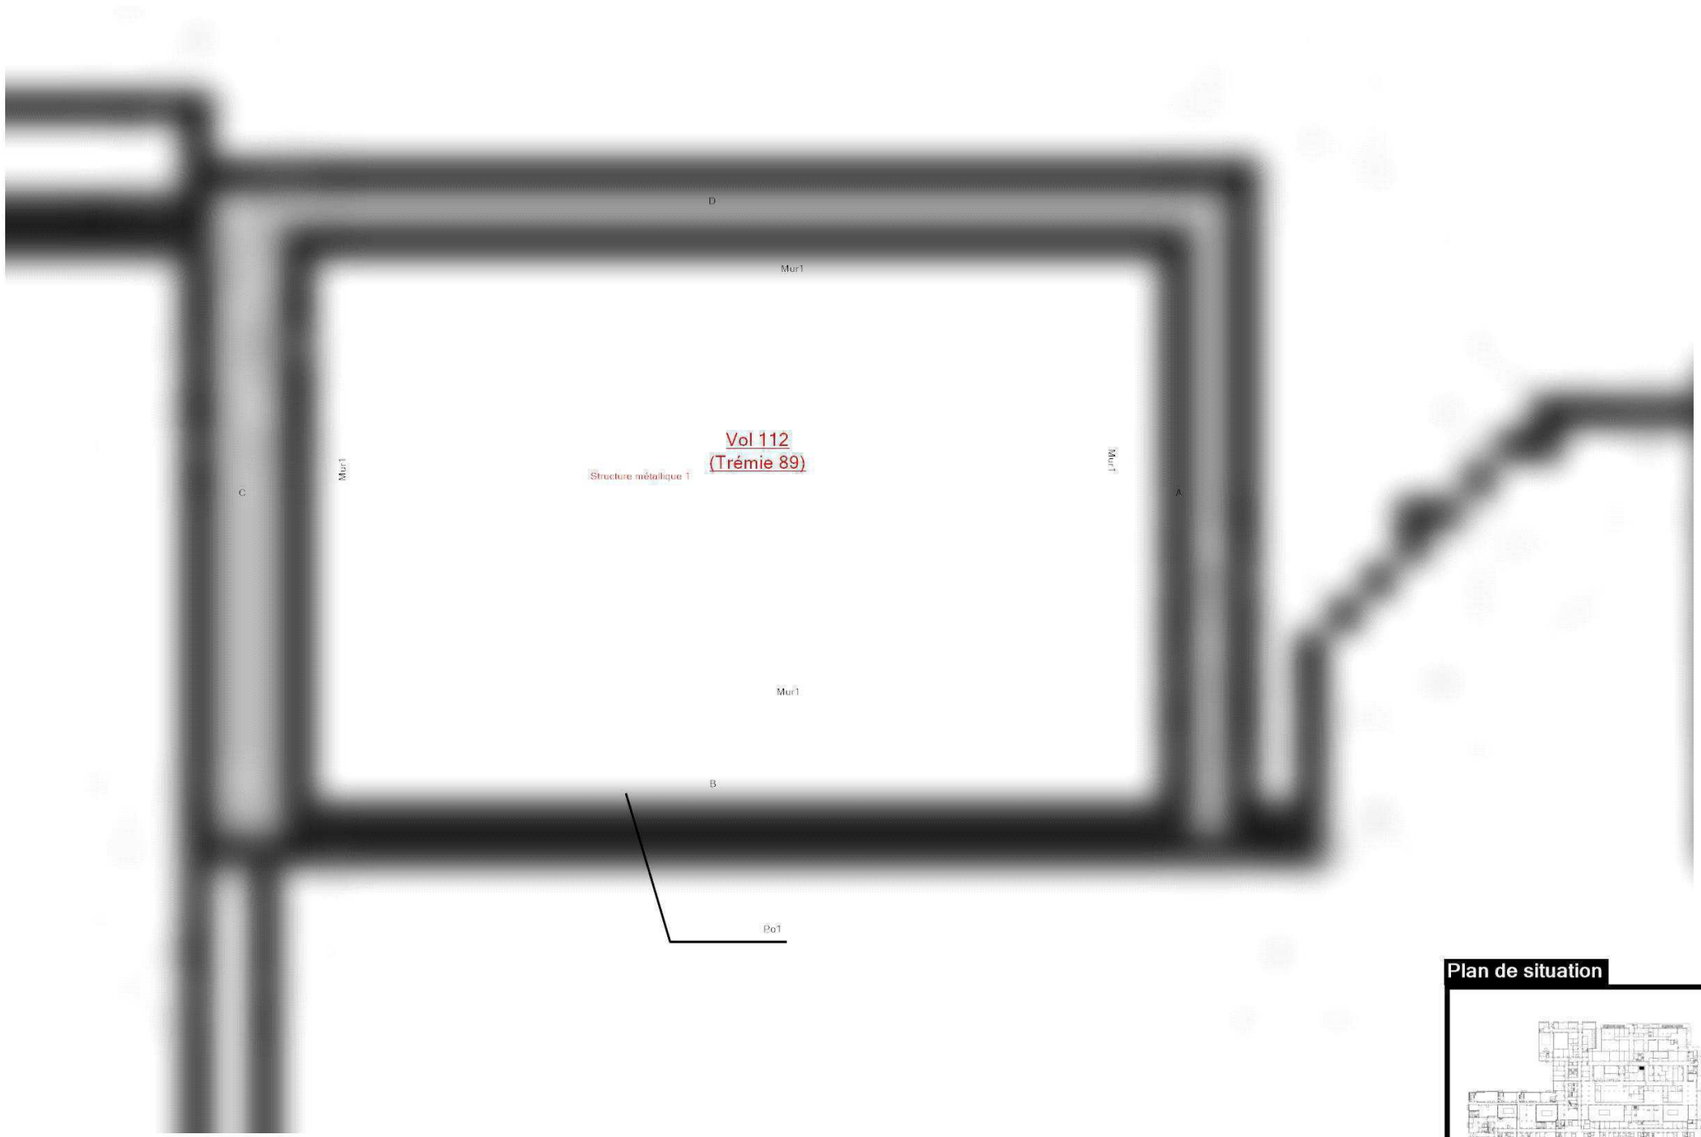

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

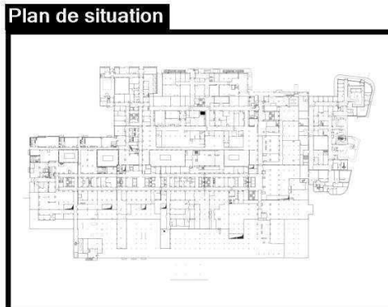

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-2 - ASCENSEUR 20 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

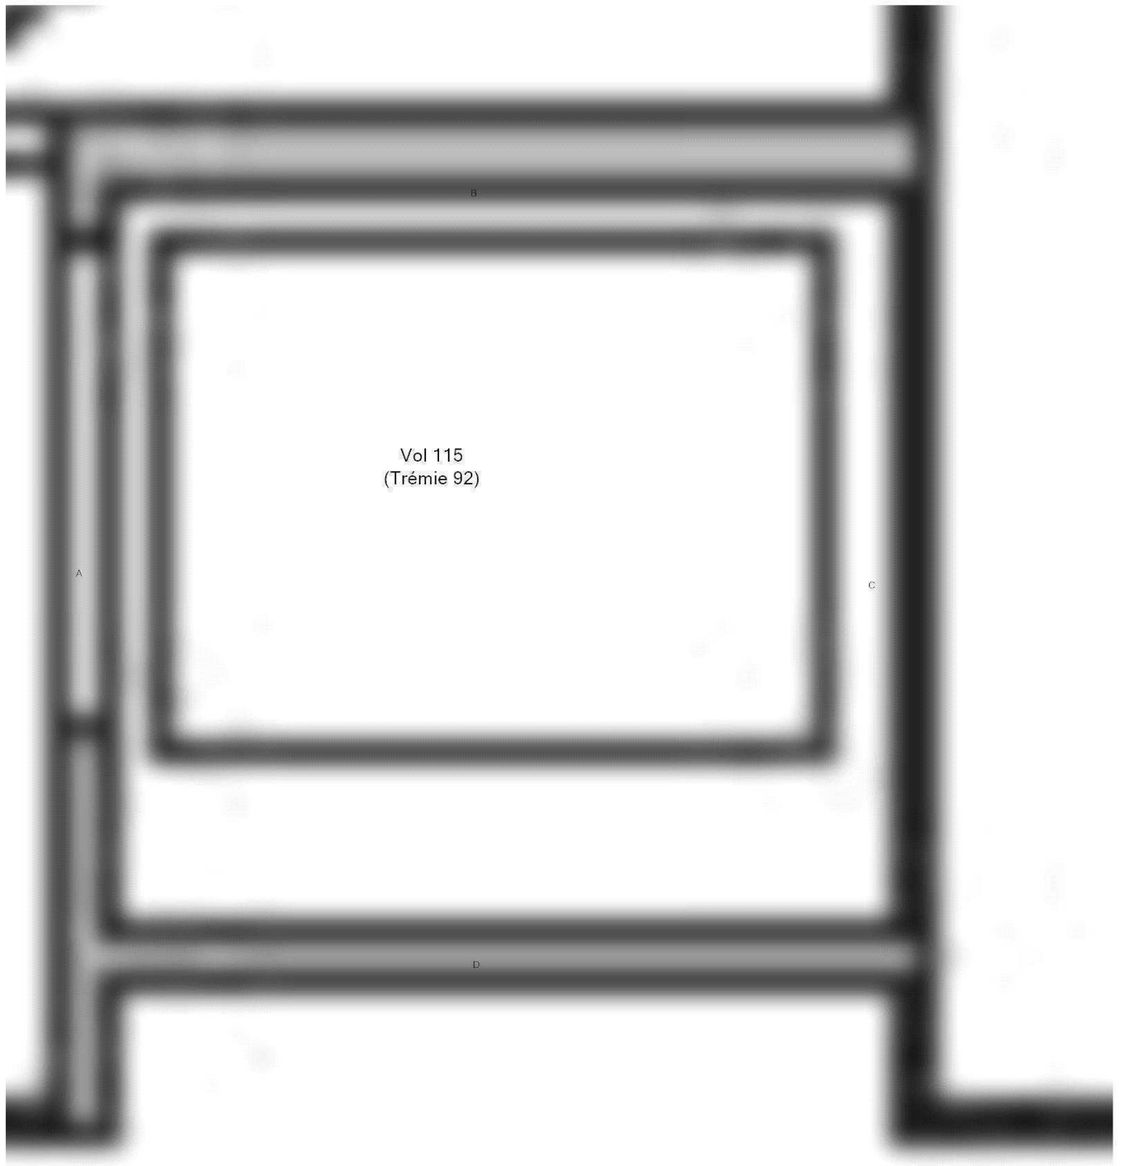

Légende	


Plan de situation

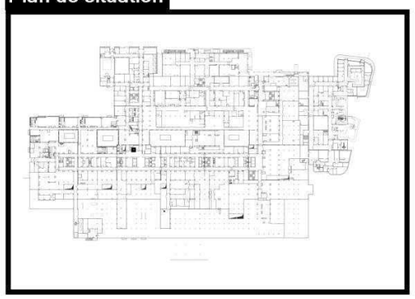

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - ASCENSEUR 20 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

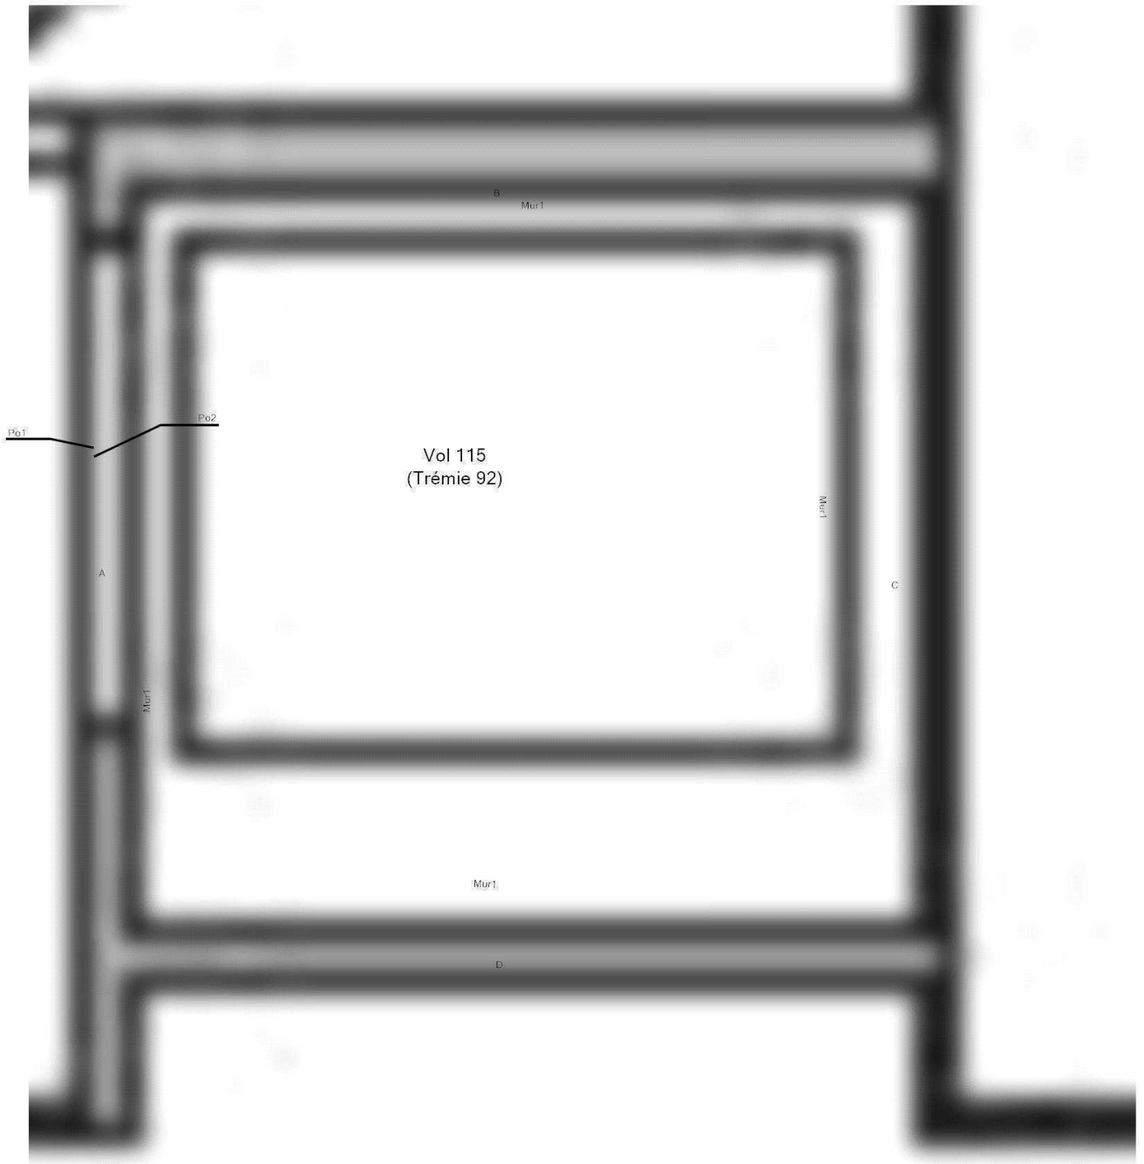

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

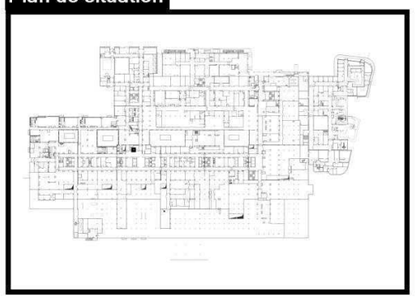

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

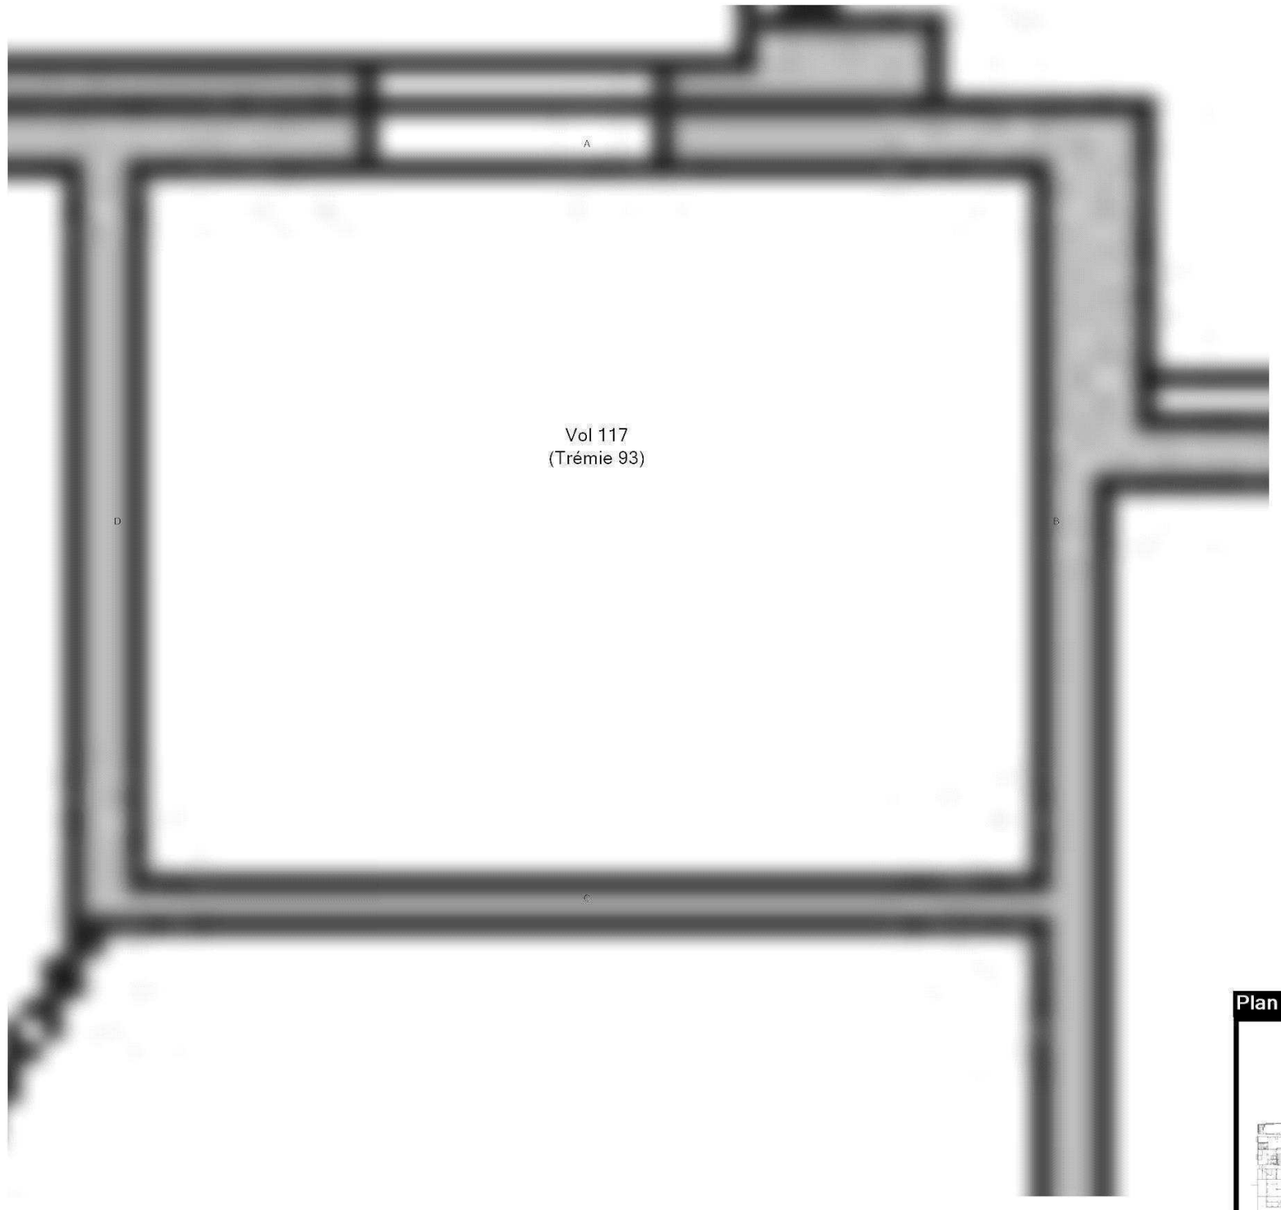

Légende	


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-2 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

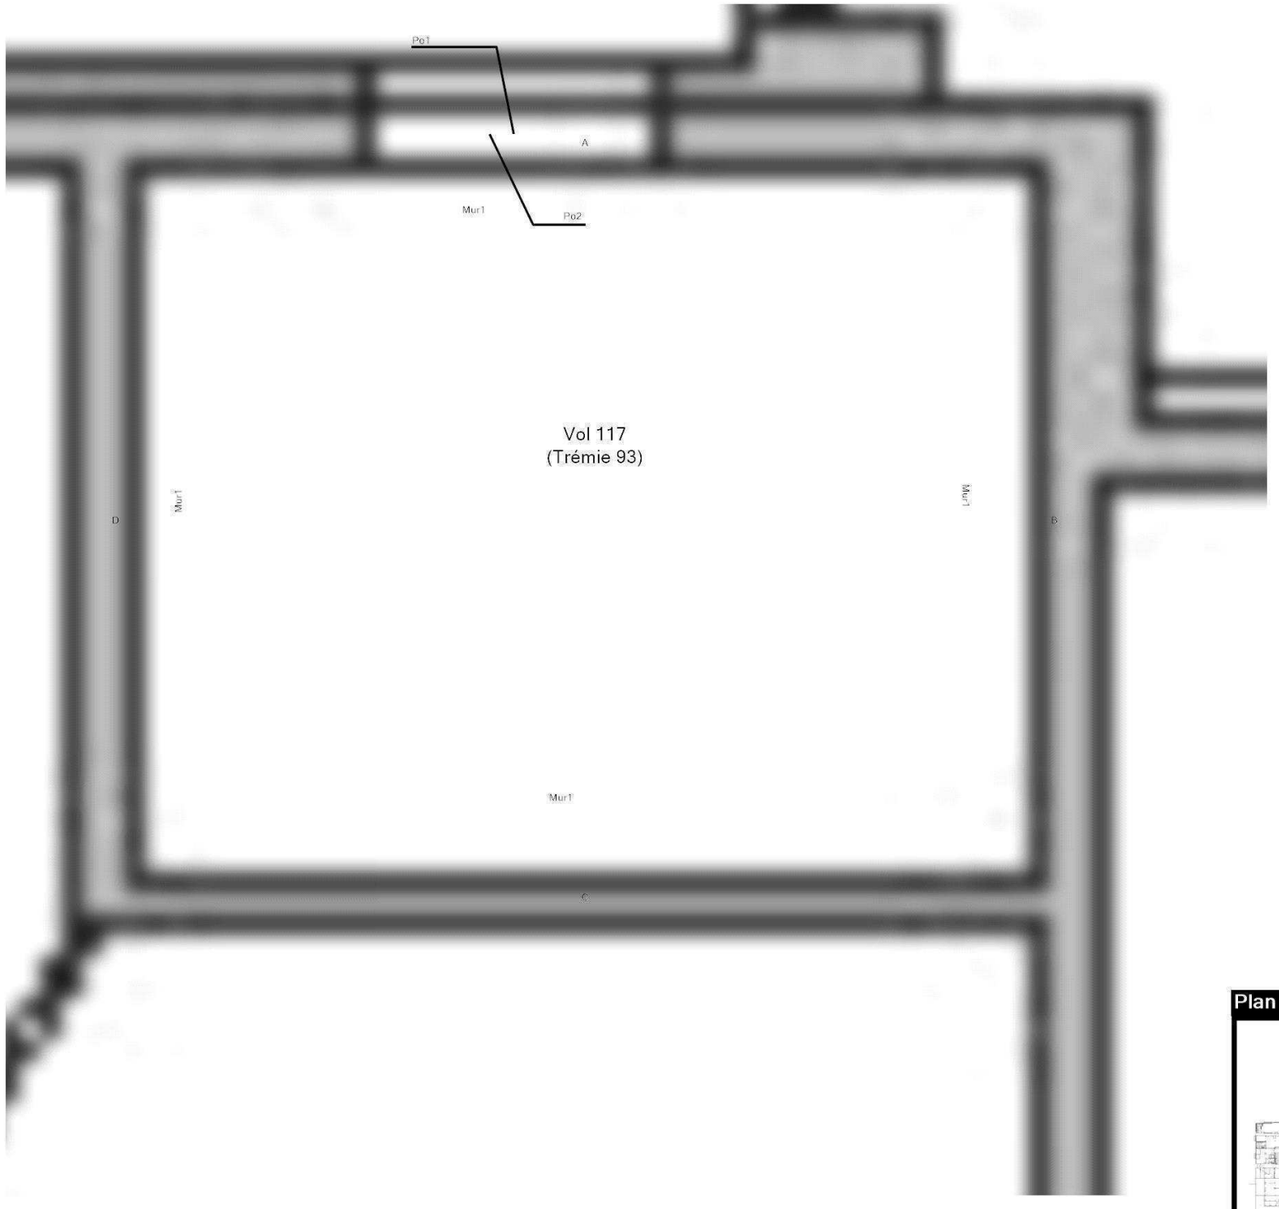

Plan de situation

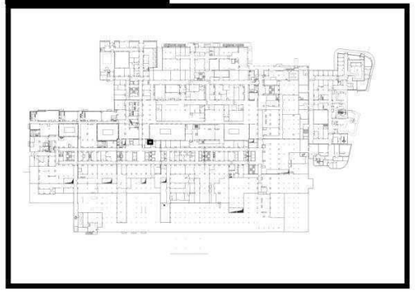

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2




Légende	
	Ascenseur D
	Ascenseur F
	Ascenseur G
	Machinerie ascenseur 1,2 et3
	S1
	S2
	S3
	S4
	S7
	Ascenseur 20
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

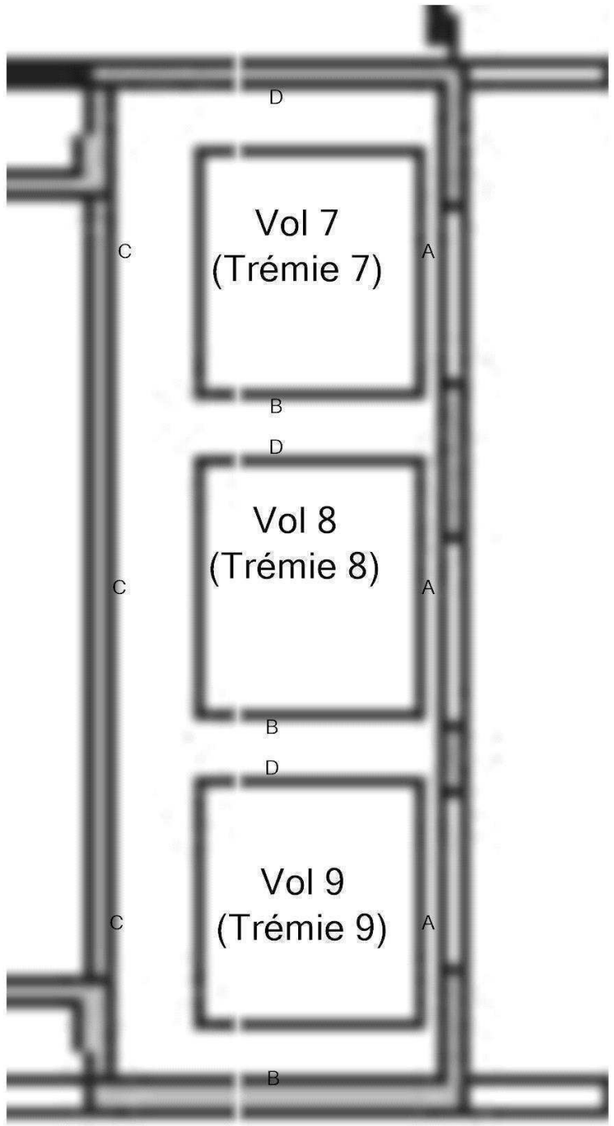

Légende


Plan de situation

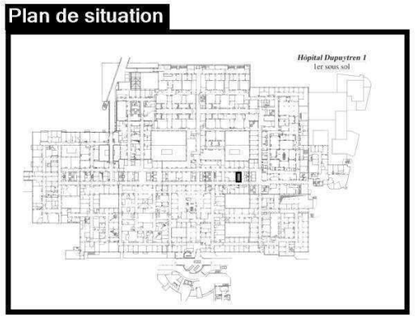


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

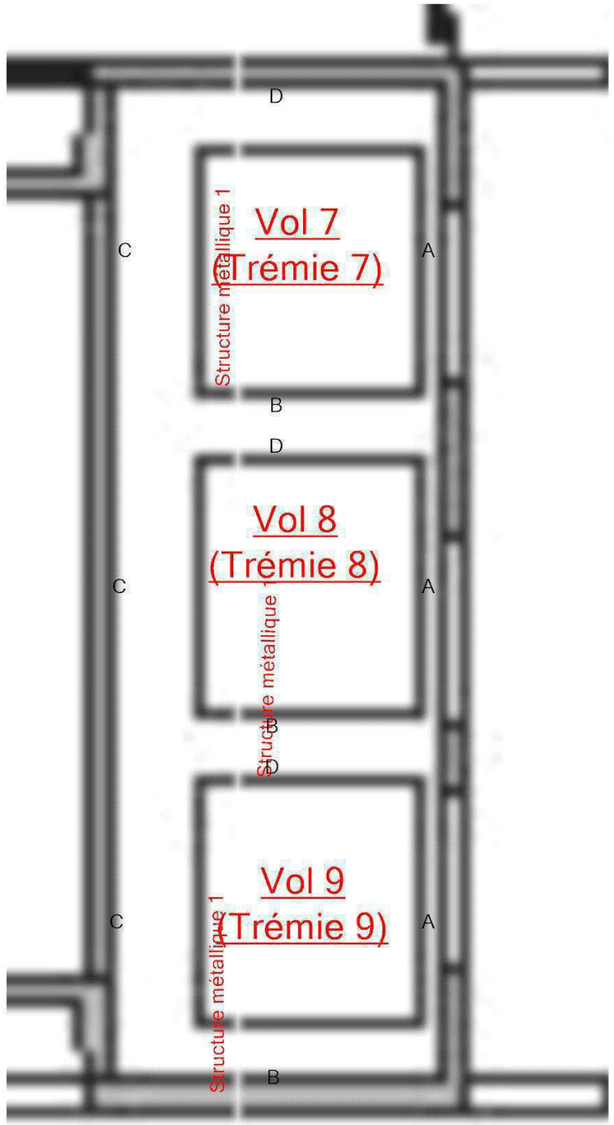

Plan de situation

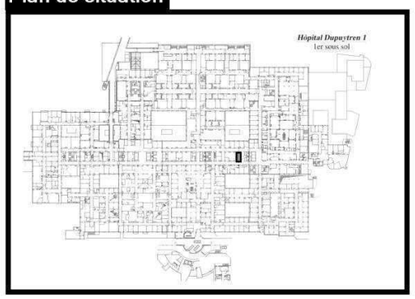


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

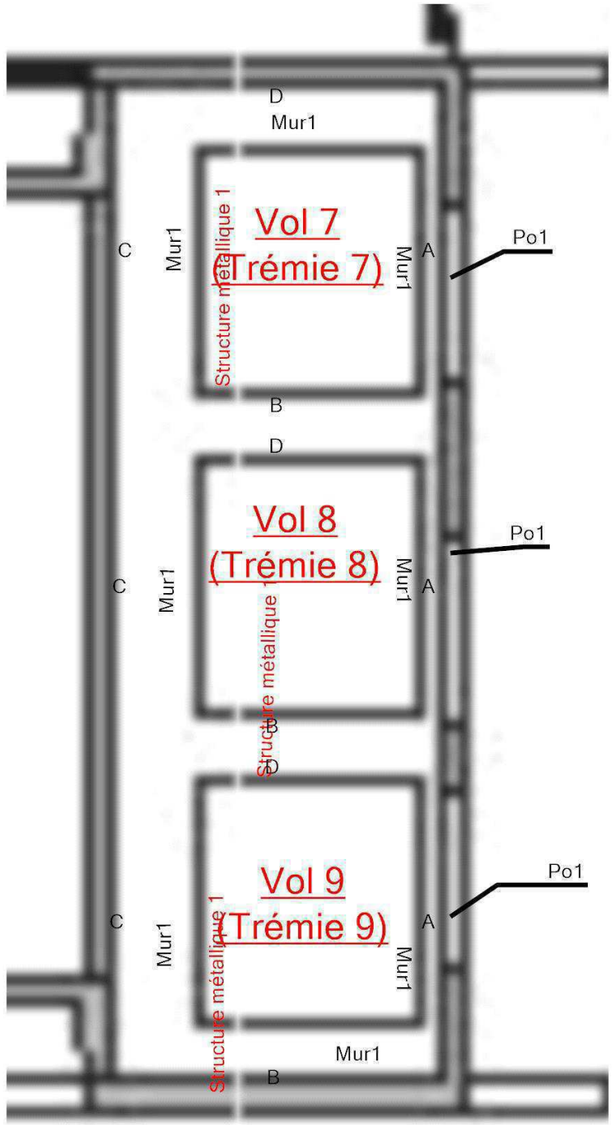

Plan de situation

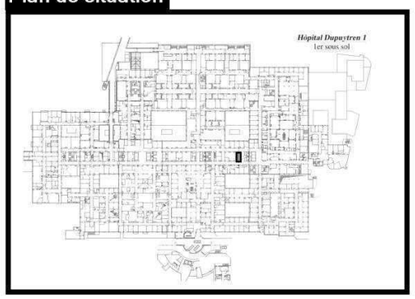


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - ASCENSEUR F - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

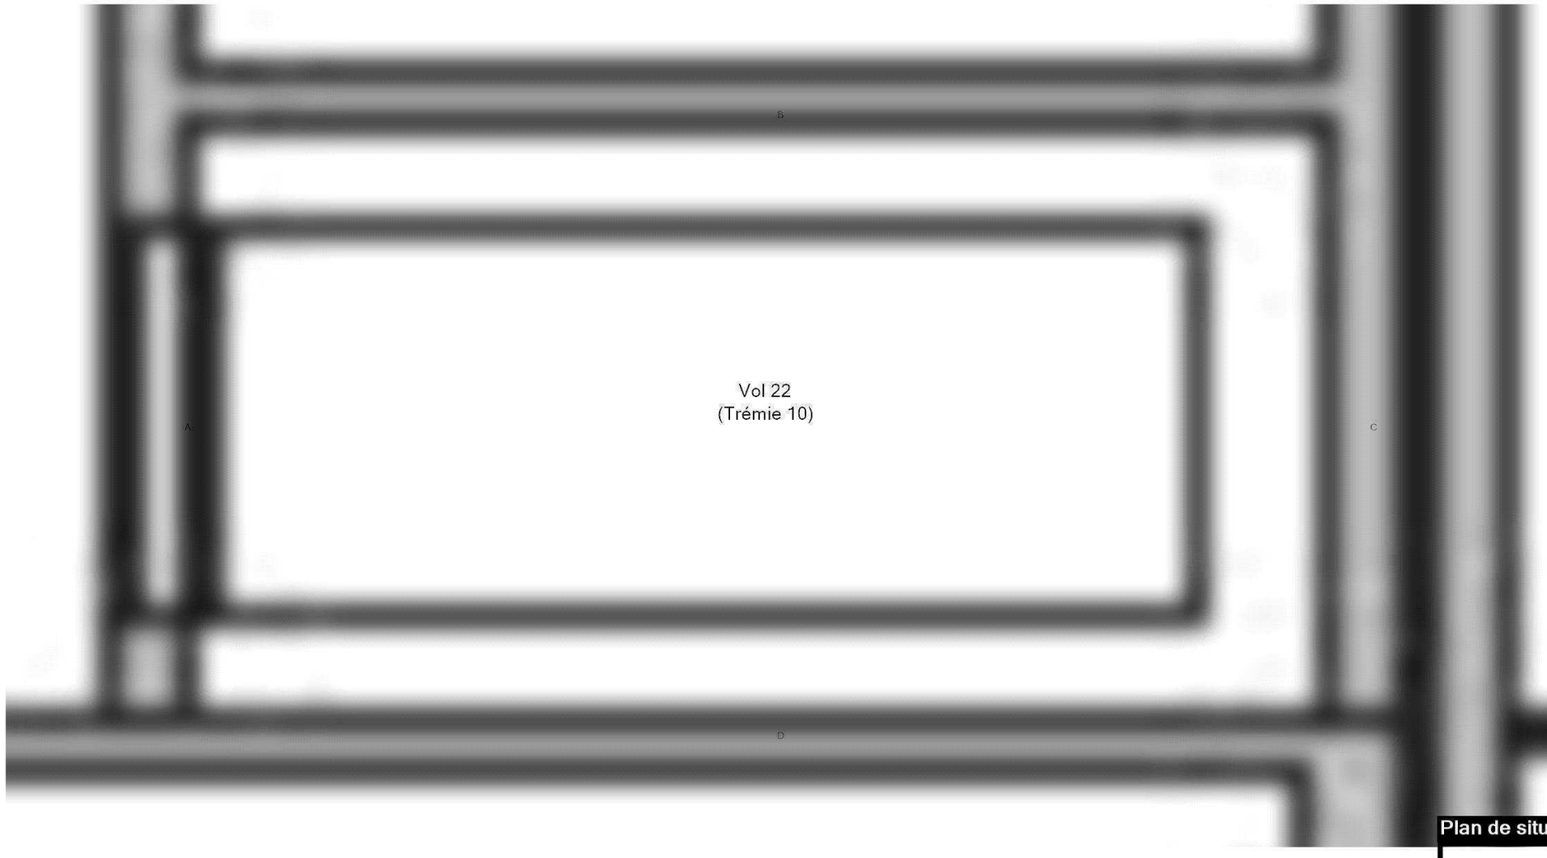

Légende	

Plan de situation

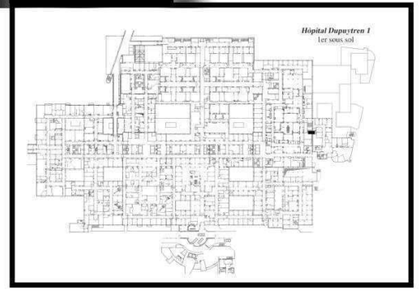


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR F - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Plan de situation

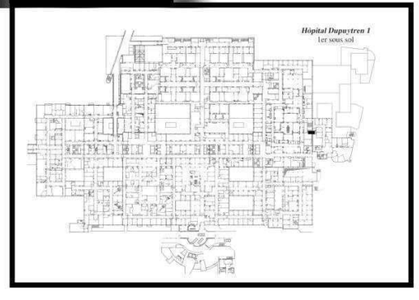


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR G - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

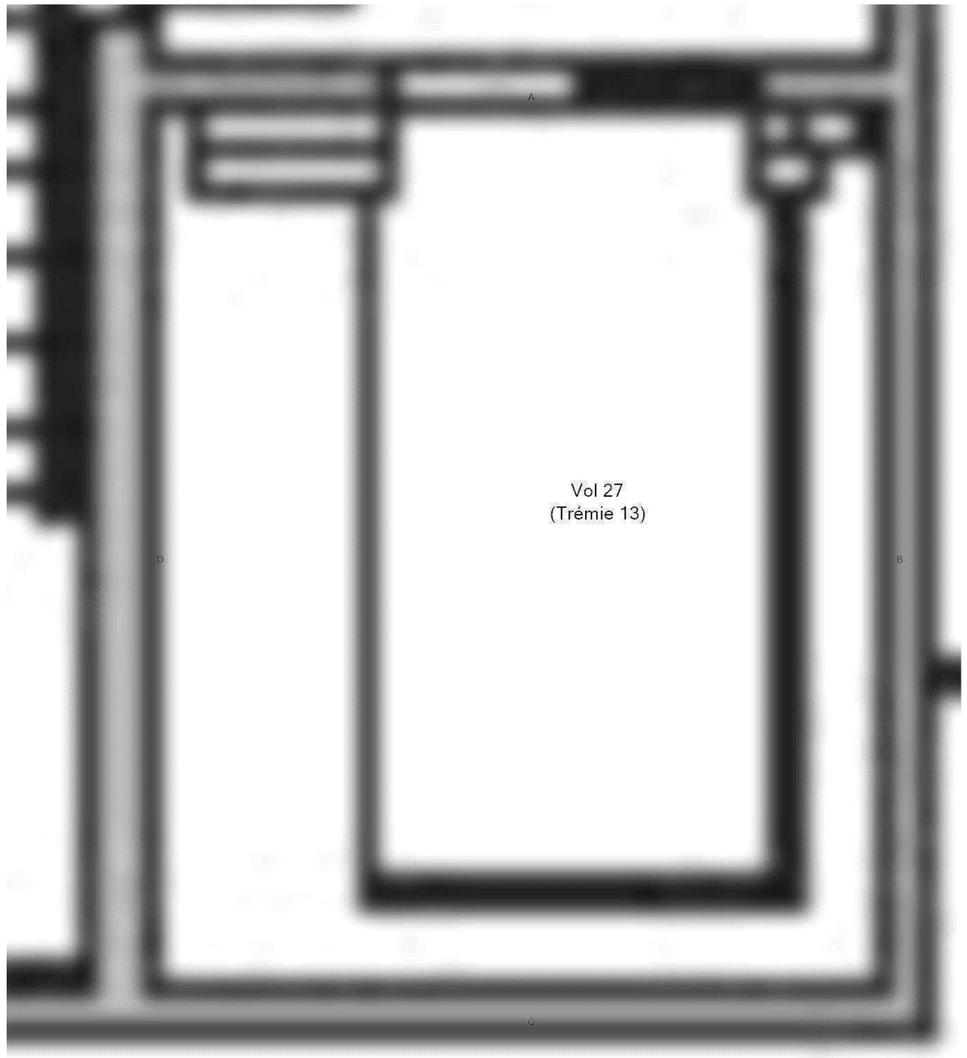

Vol 27
(Trémie 13)

Légende	


Plan de situation

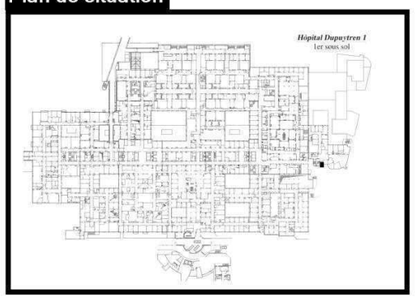

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR G - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

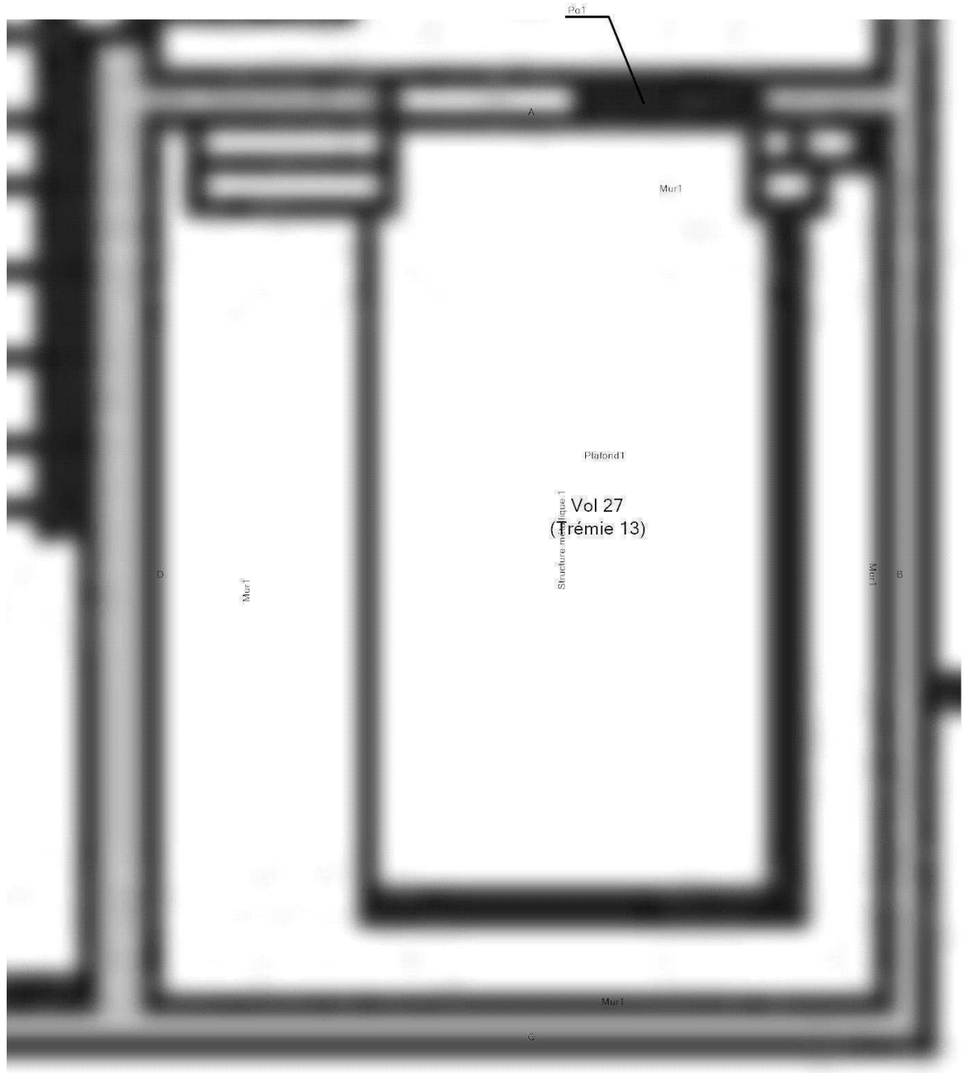

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

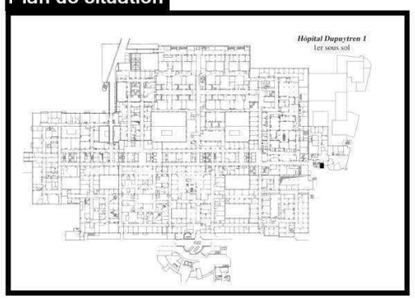

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - MACHINERIE ASCENSEUR 1,2 ET3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

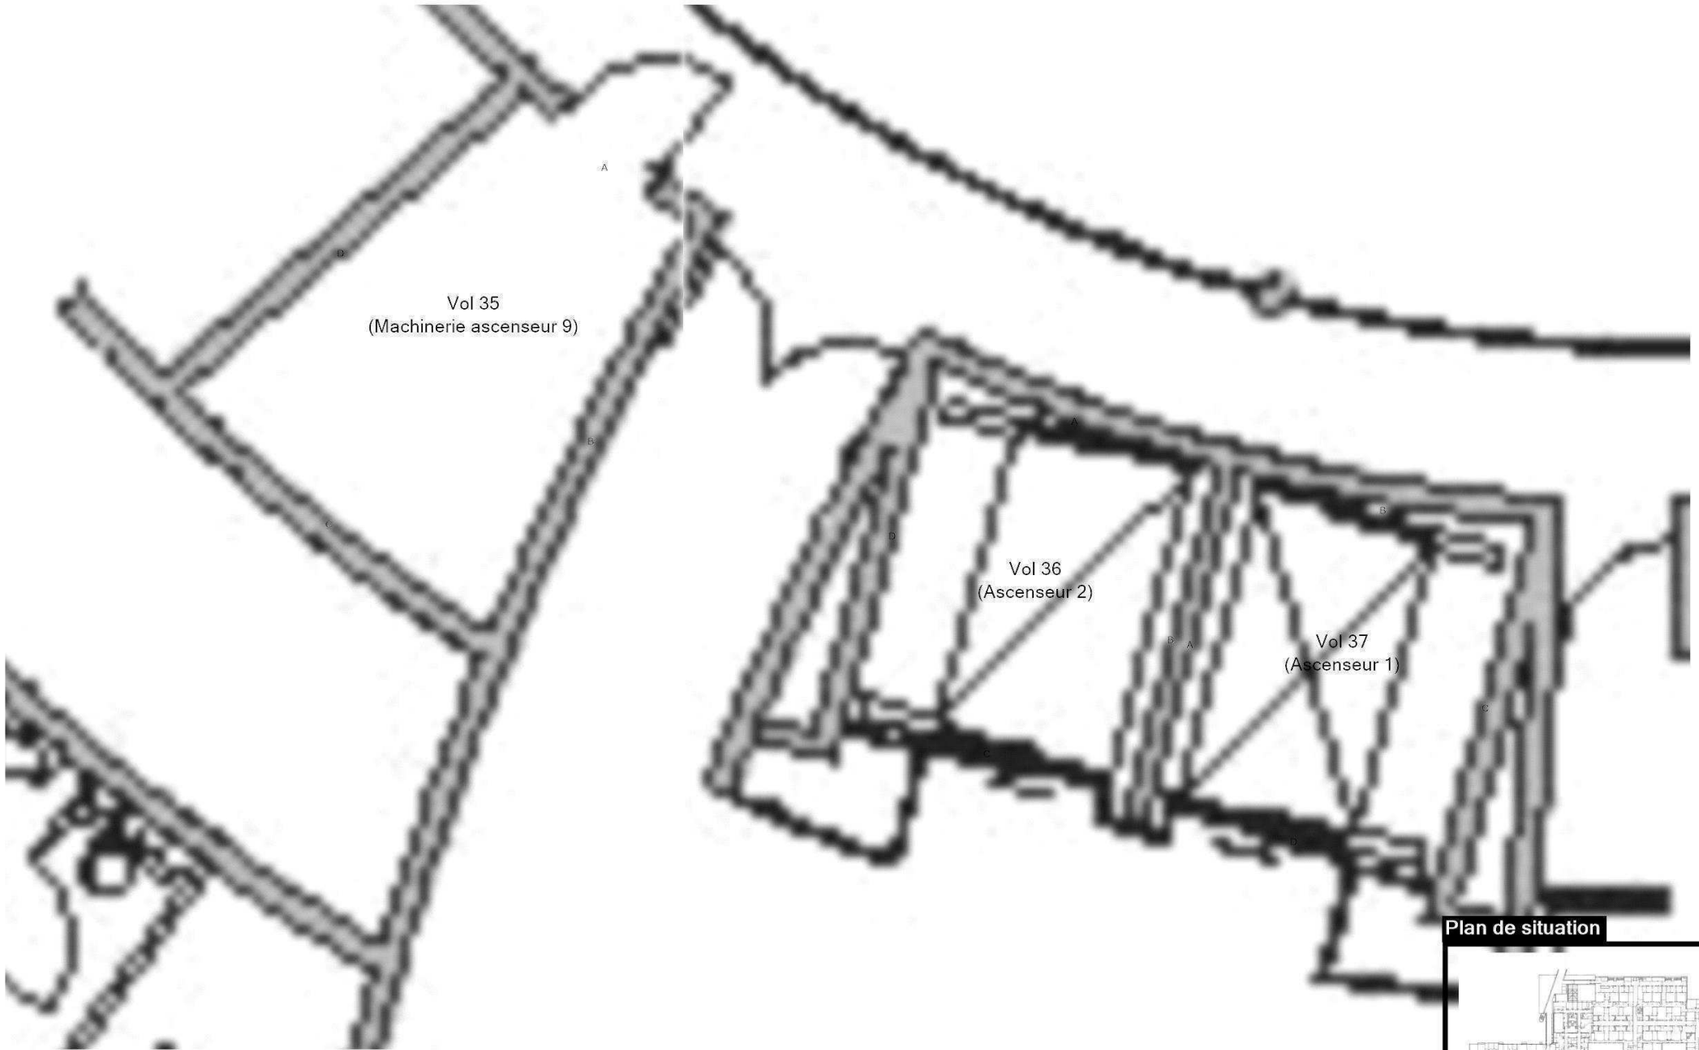

Légende


Plan de situation

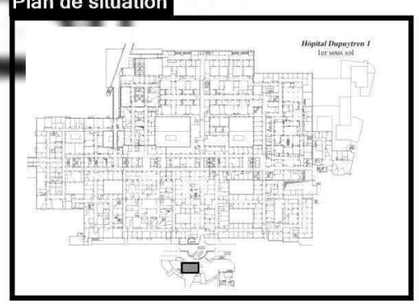


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - MACHINERIE ASCENSEUR 1,2 ET3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

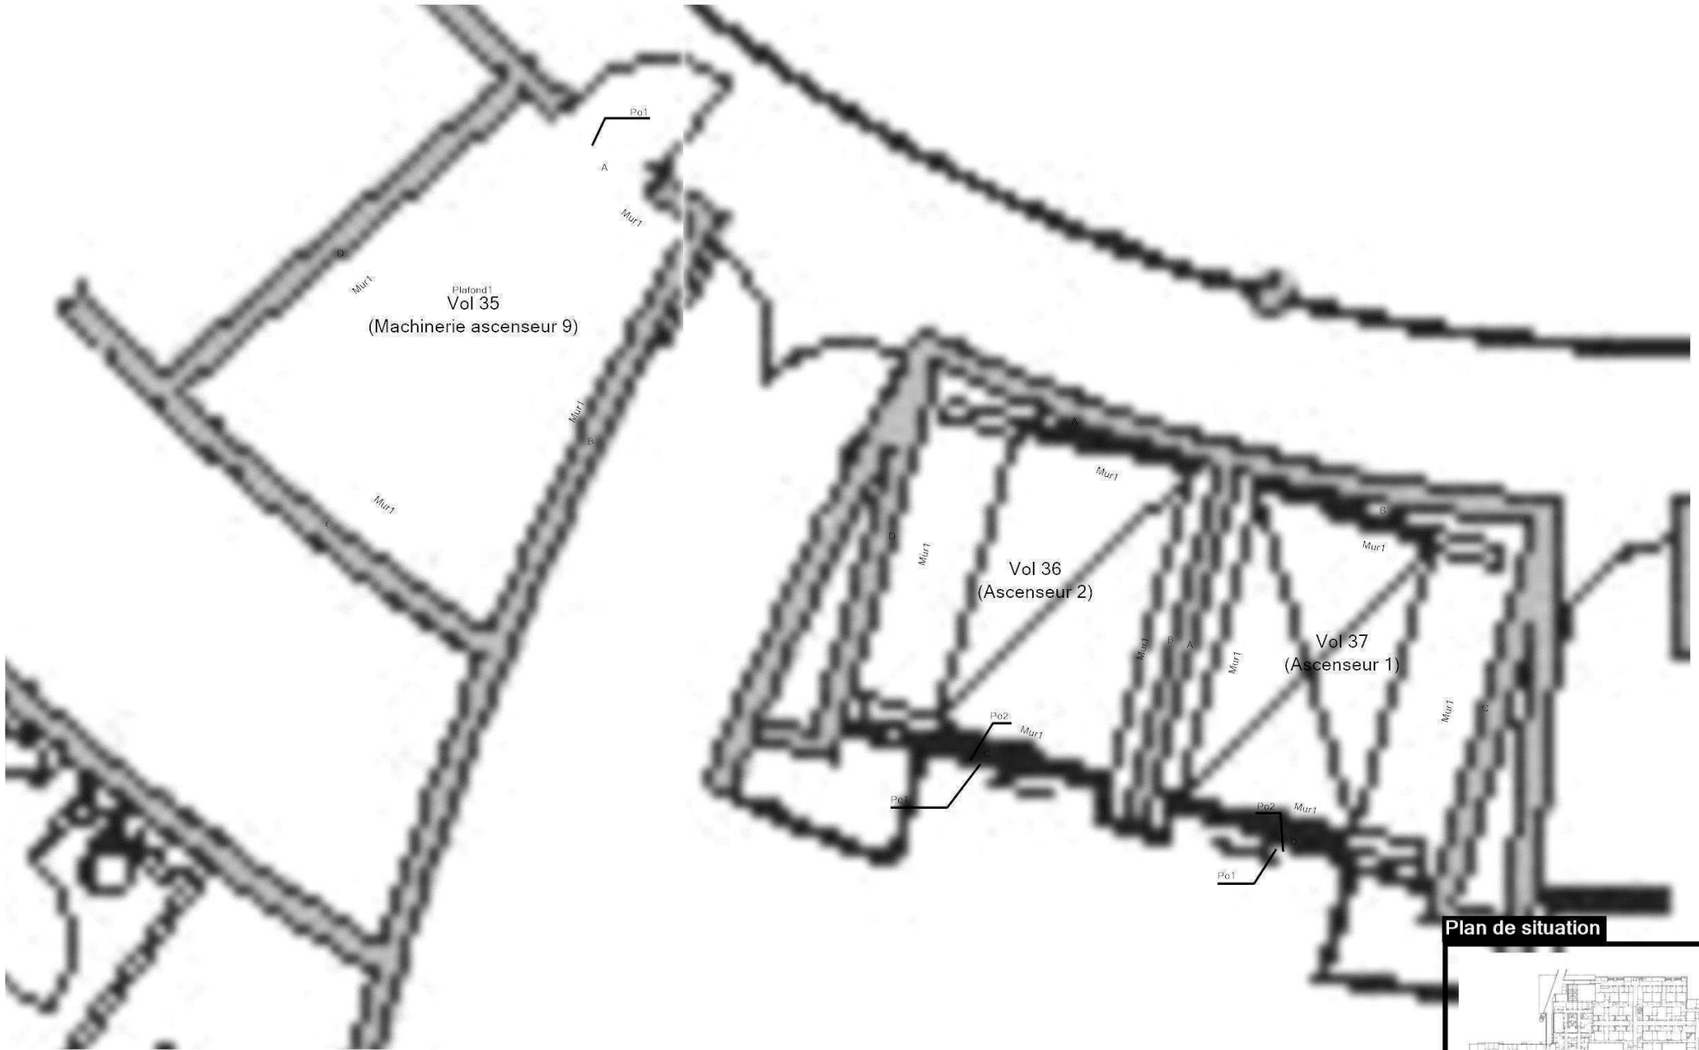

Plan de situation

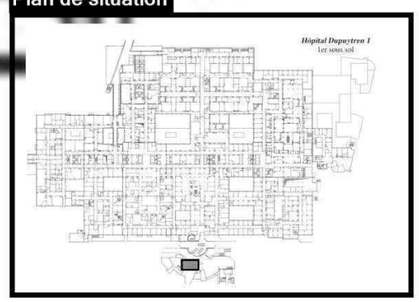


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

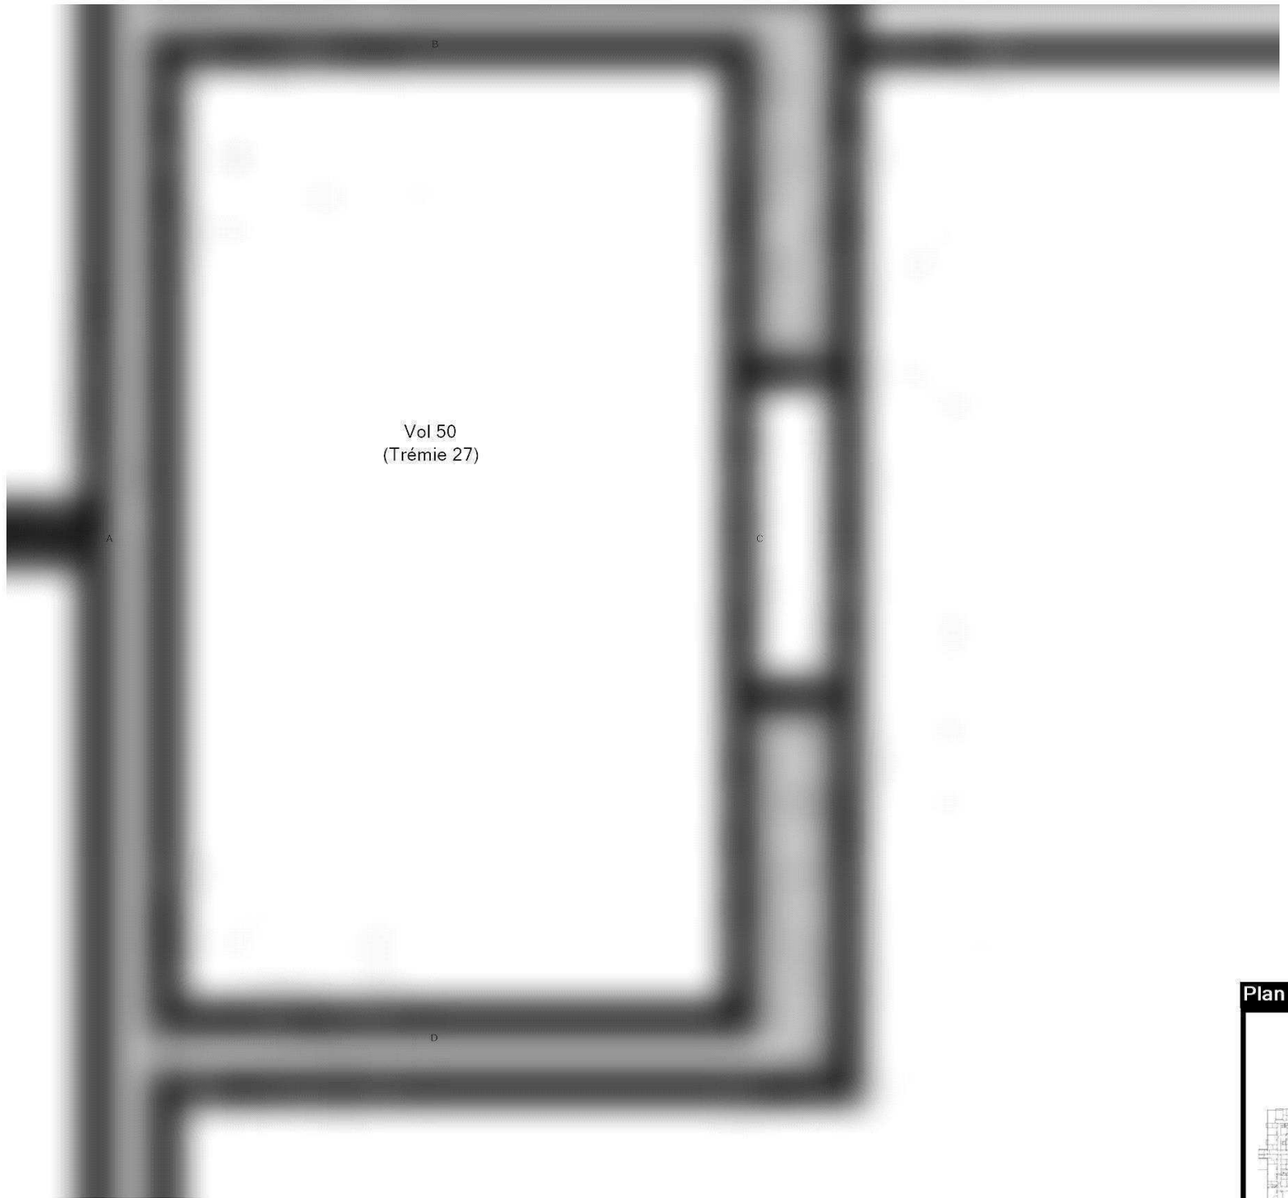

Légende	


Plan de situation

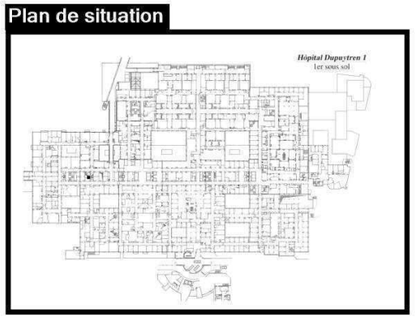

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

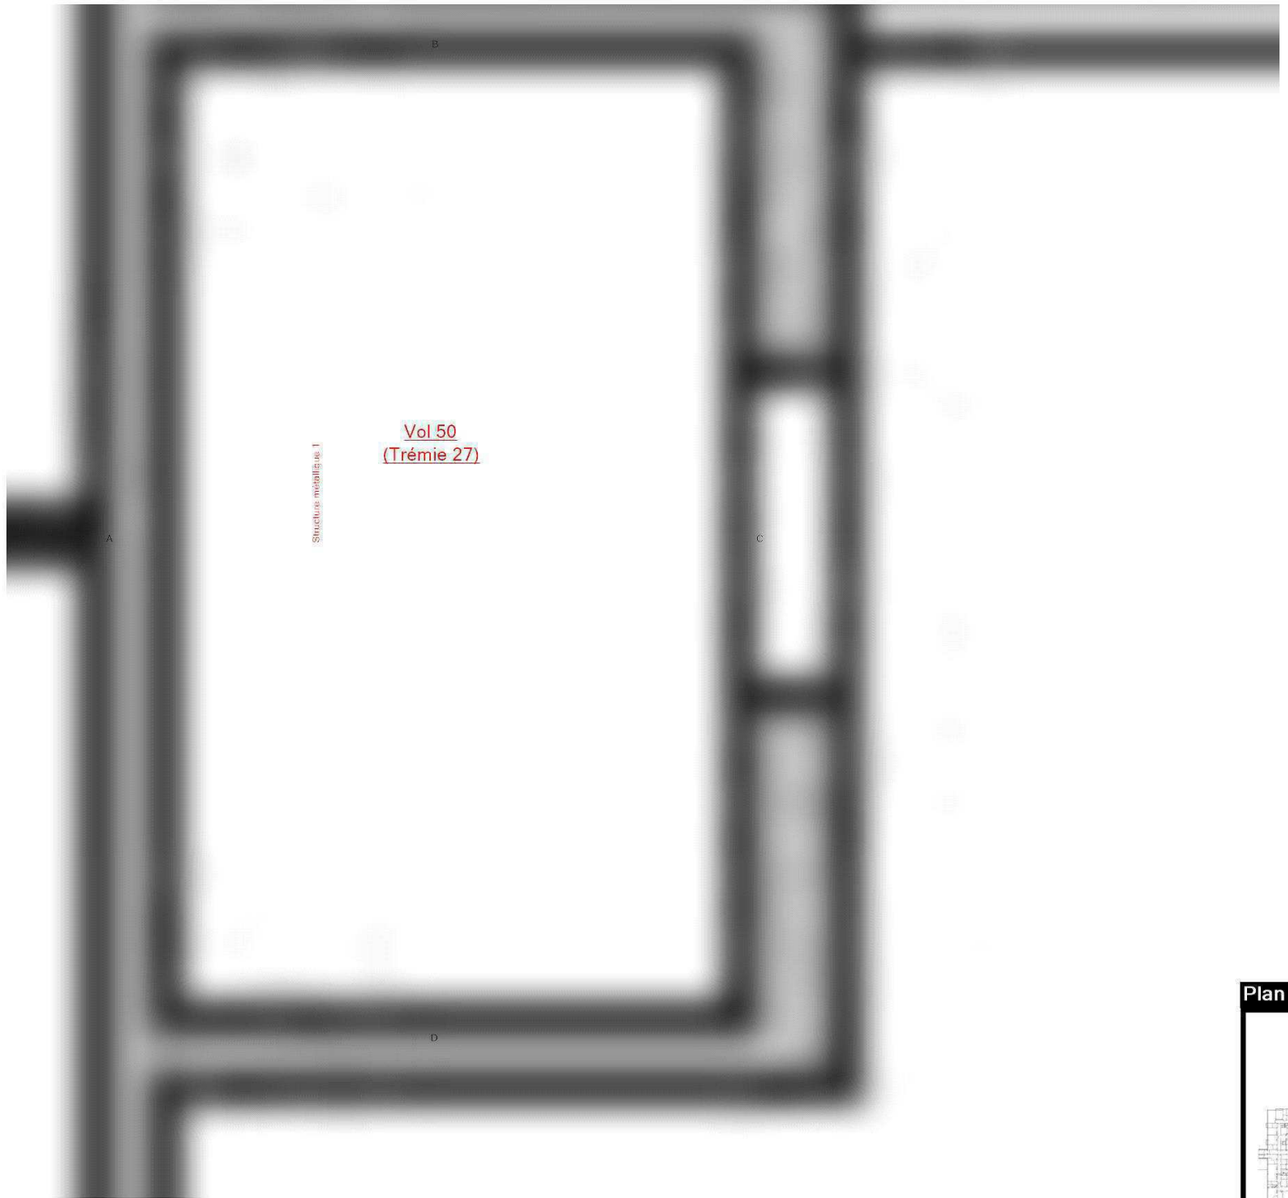

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

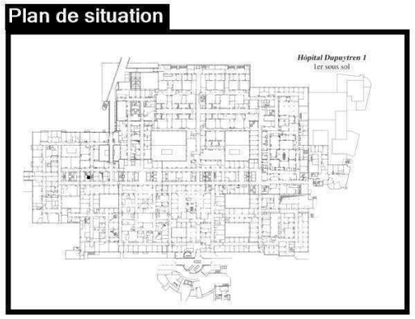

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

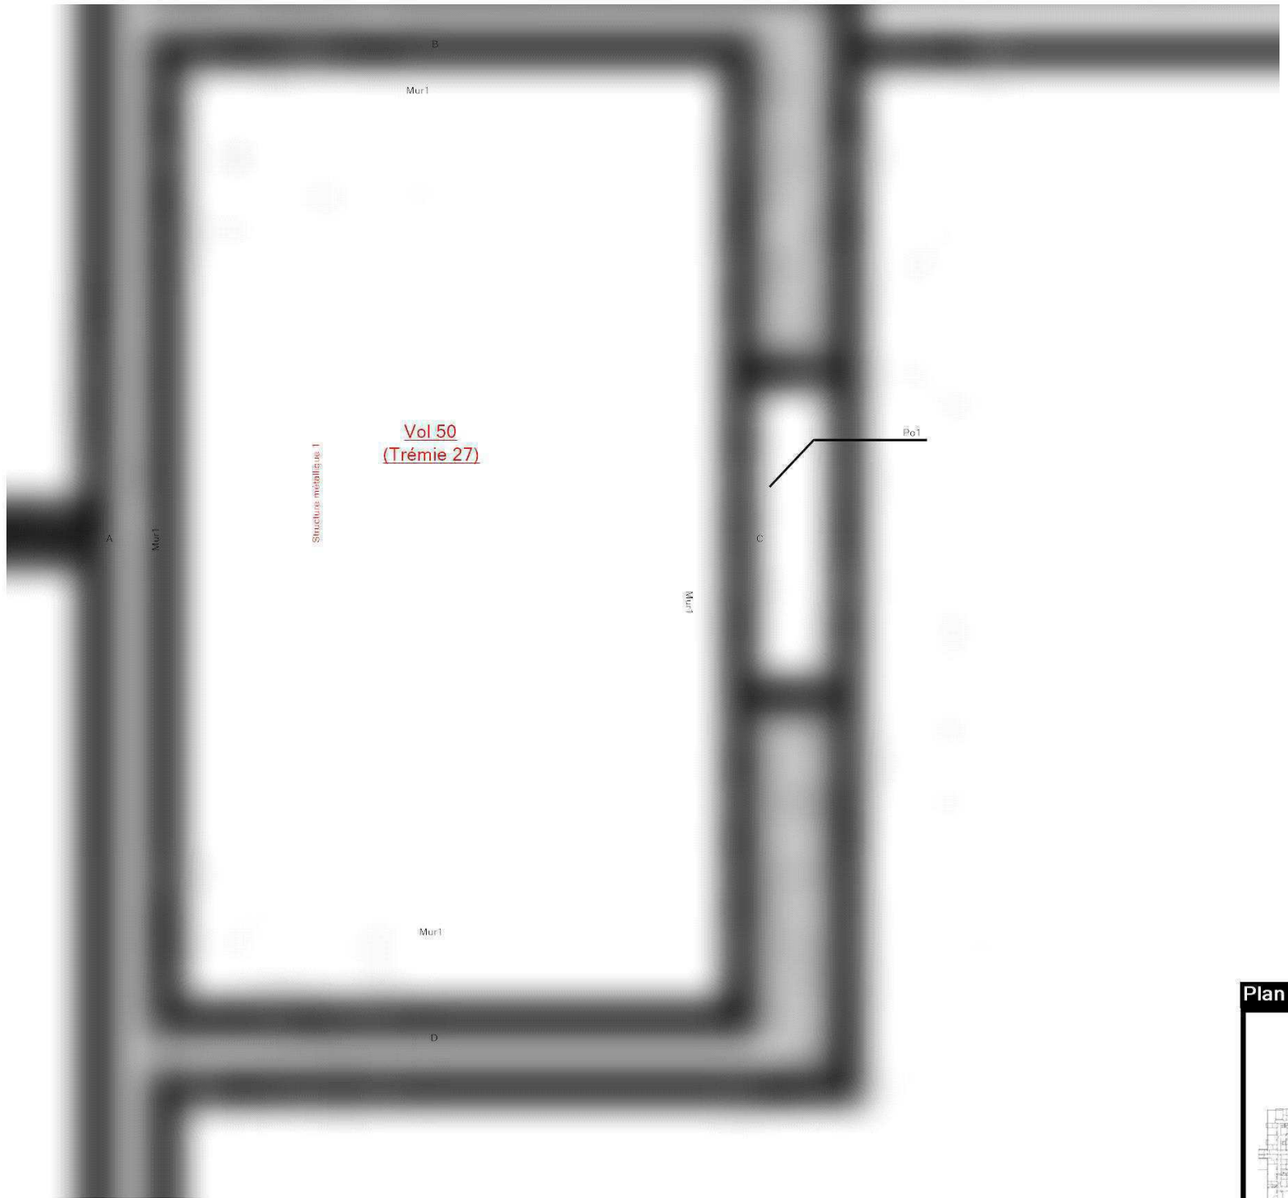

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

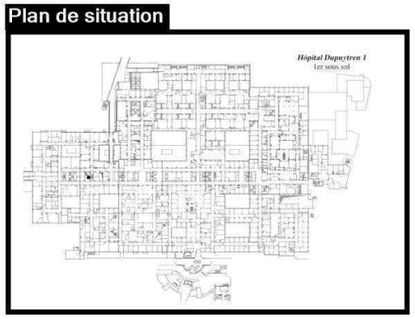


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

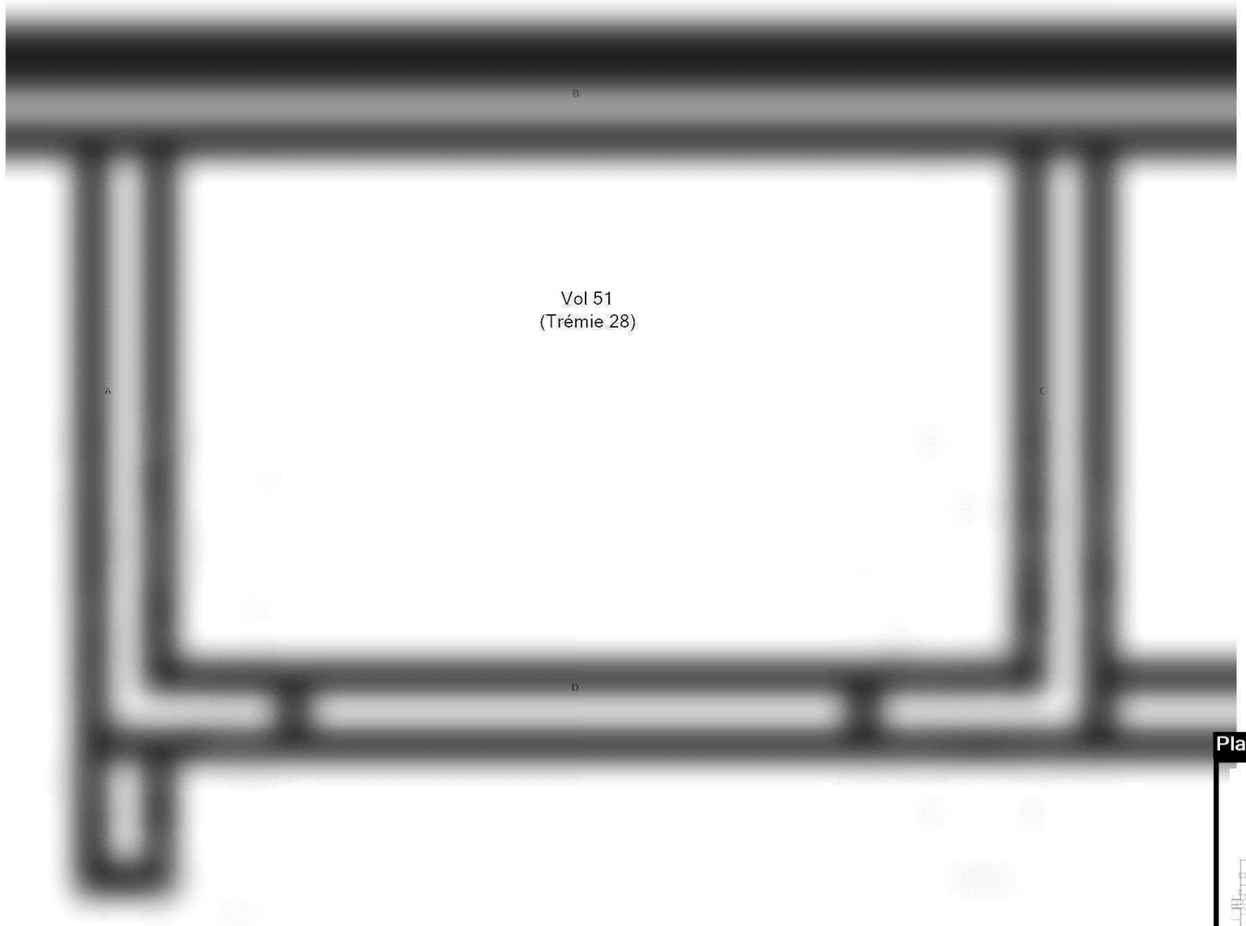


Plan de situation

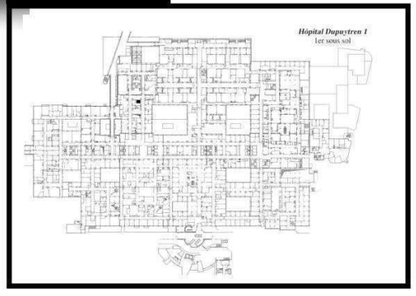

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

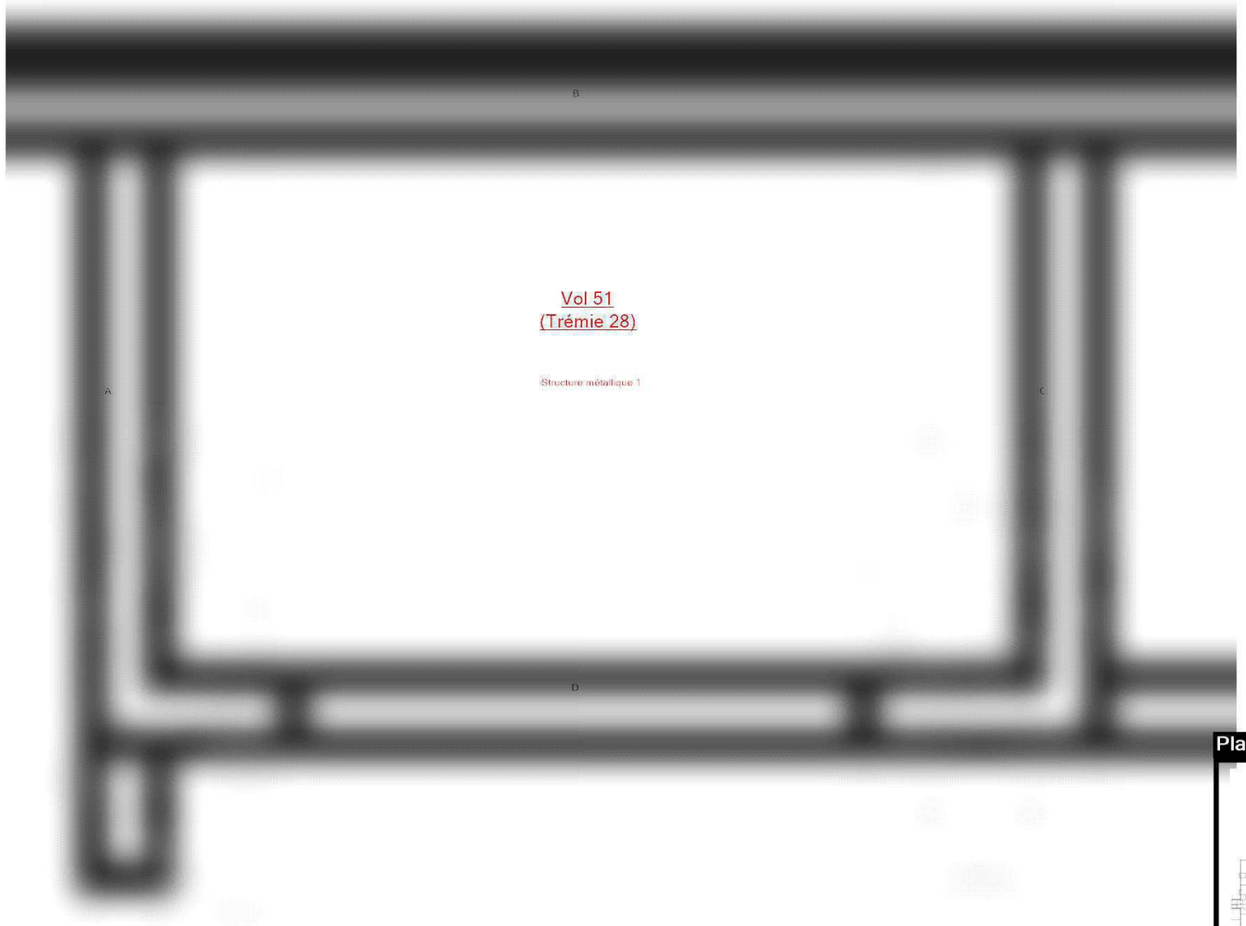

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

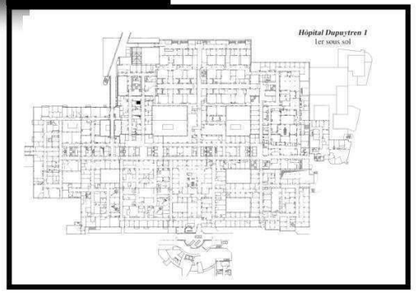

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

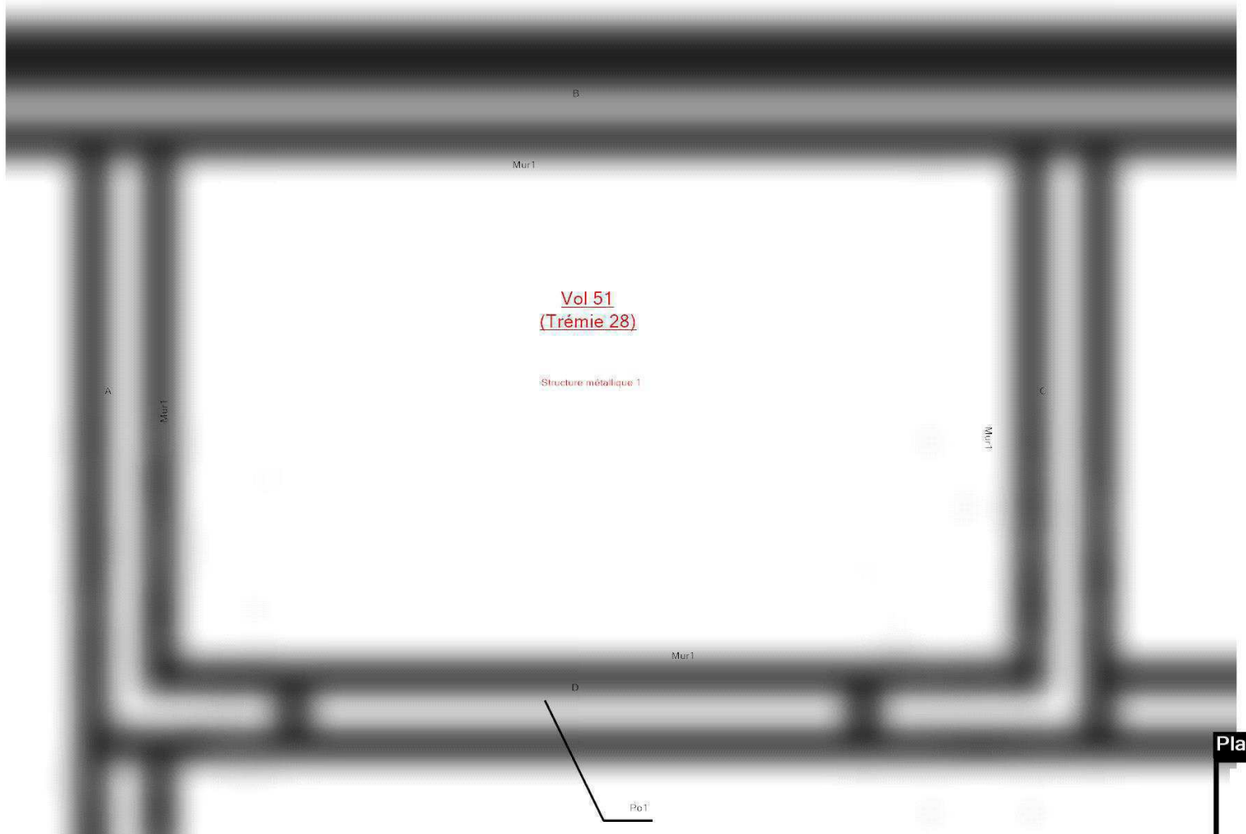

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

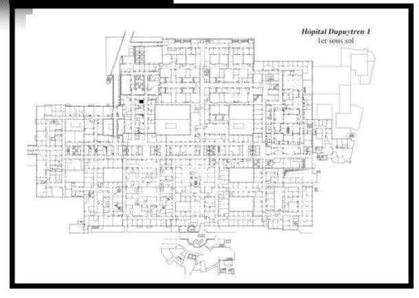

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S3 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

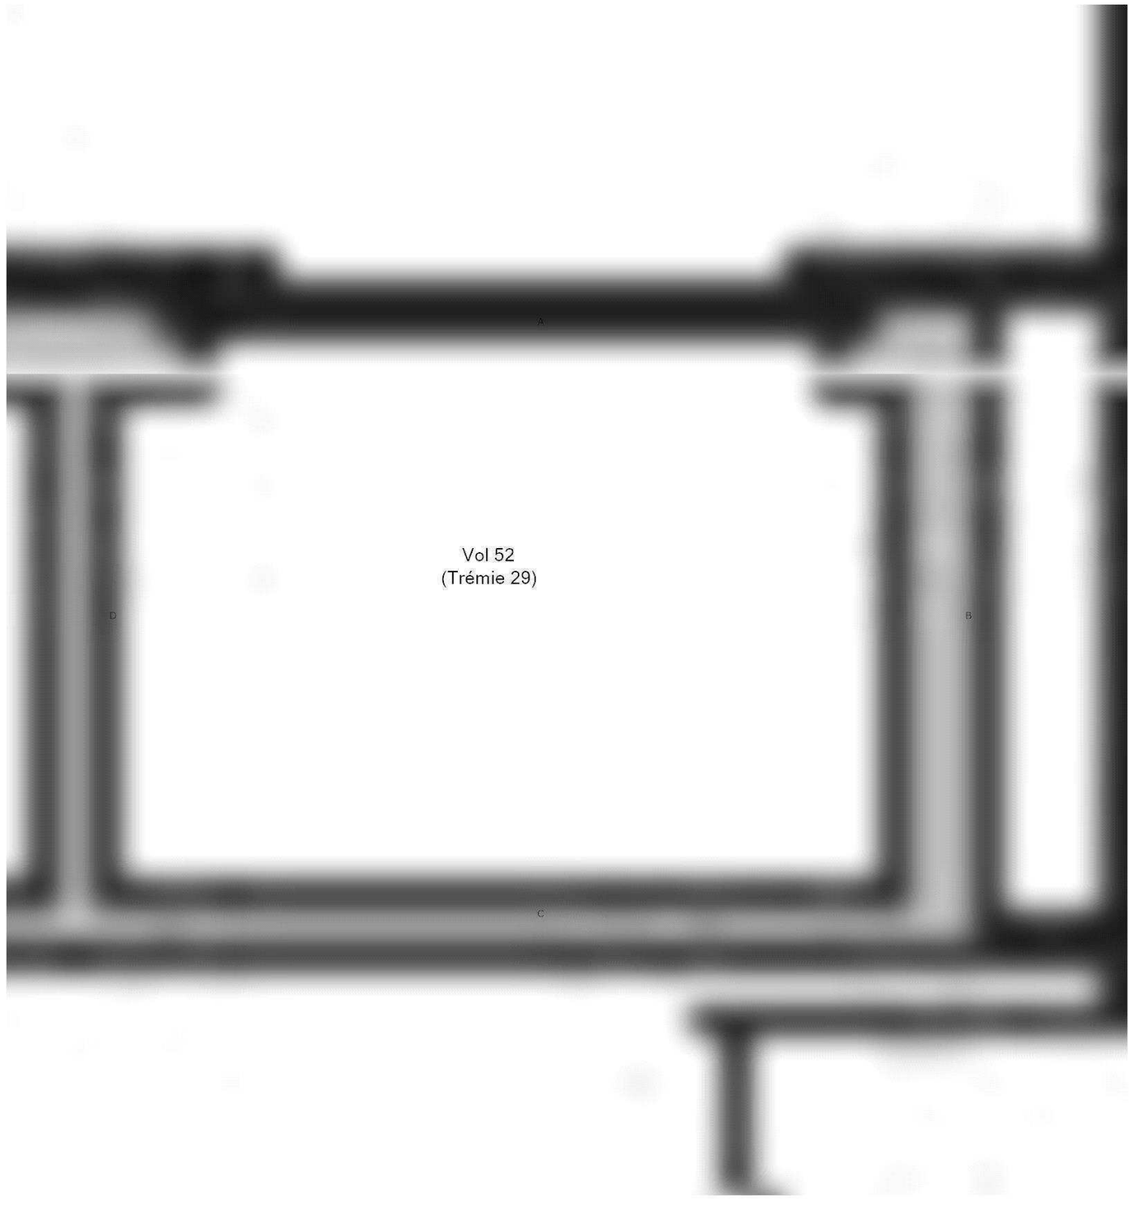

Vol 52
(Trémie 29)

Légende	


Plan de situation

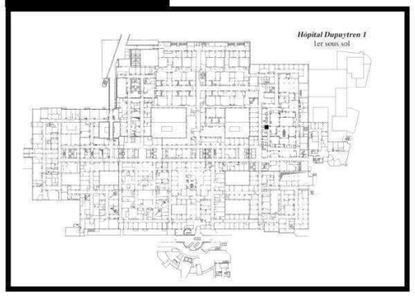


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

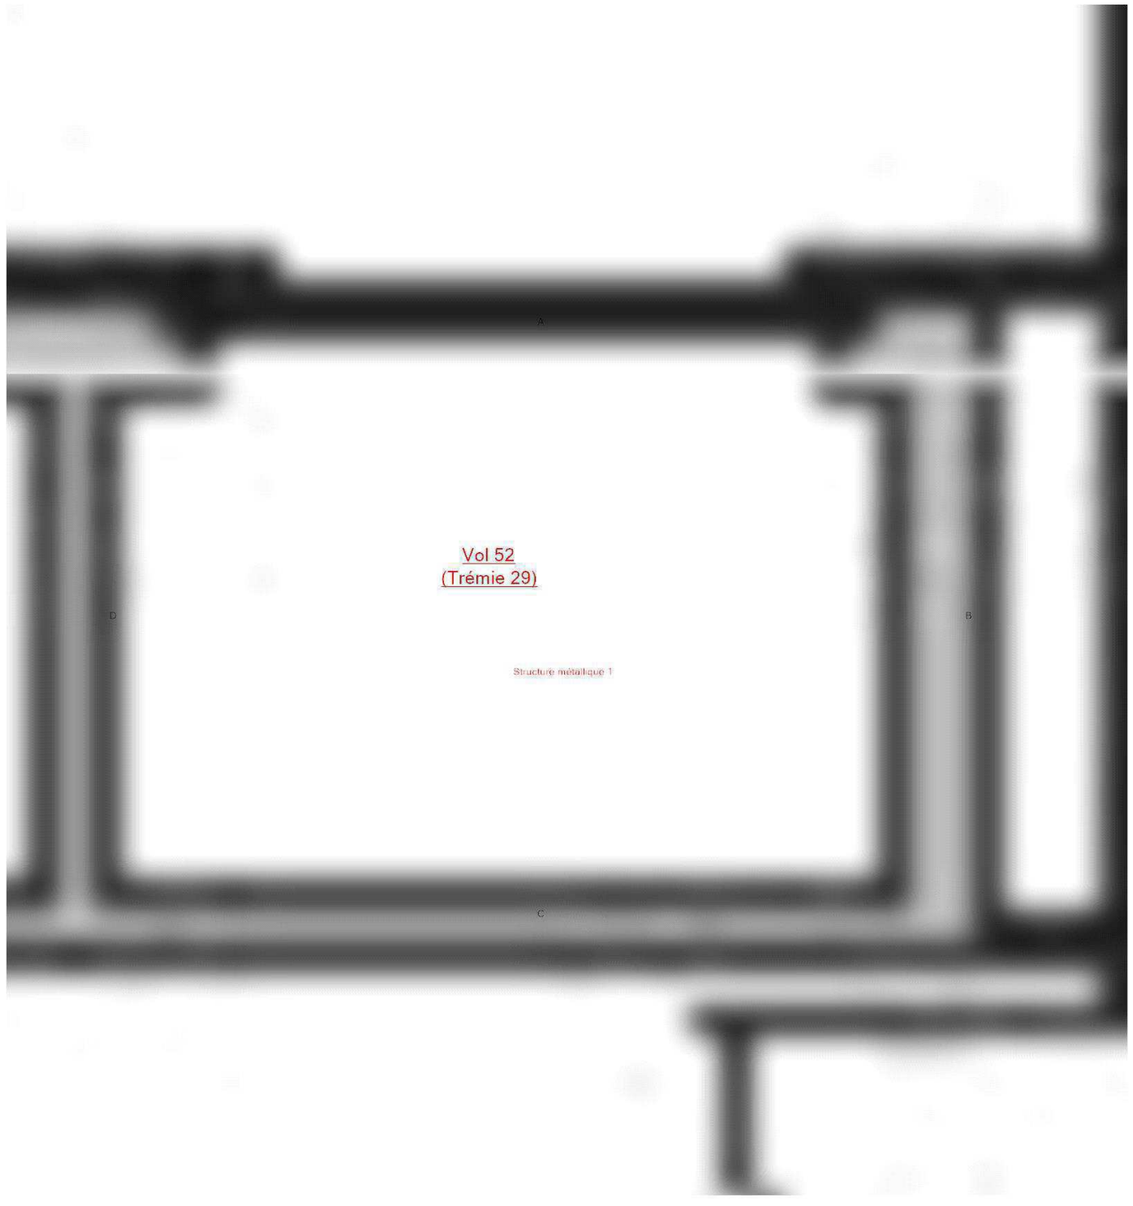

Plan de situation

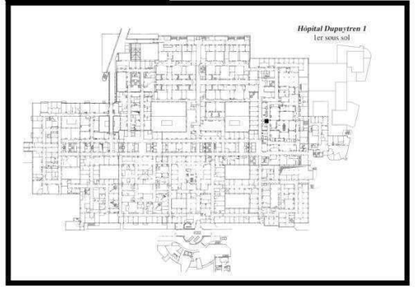


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

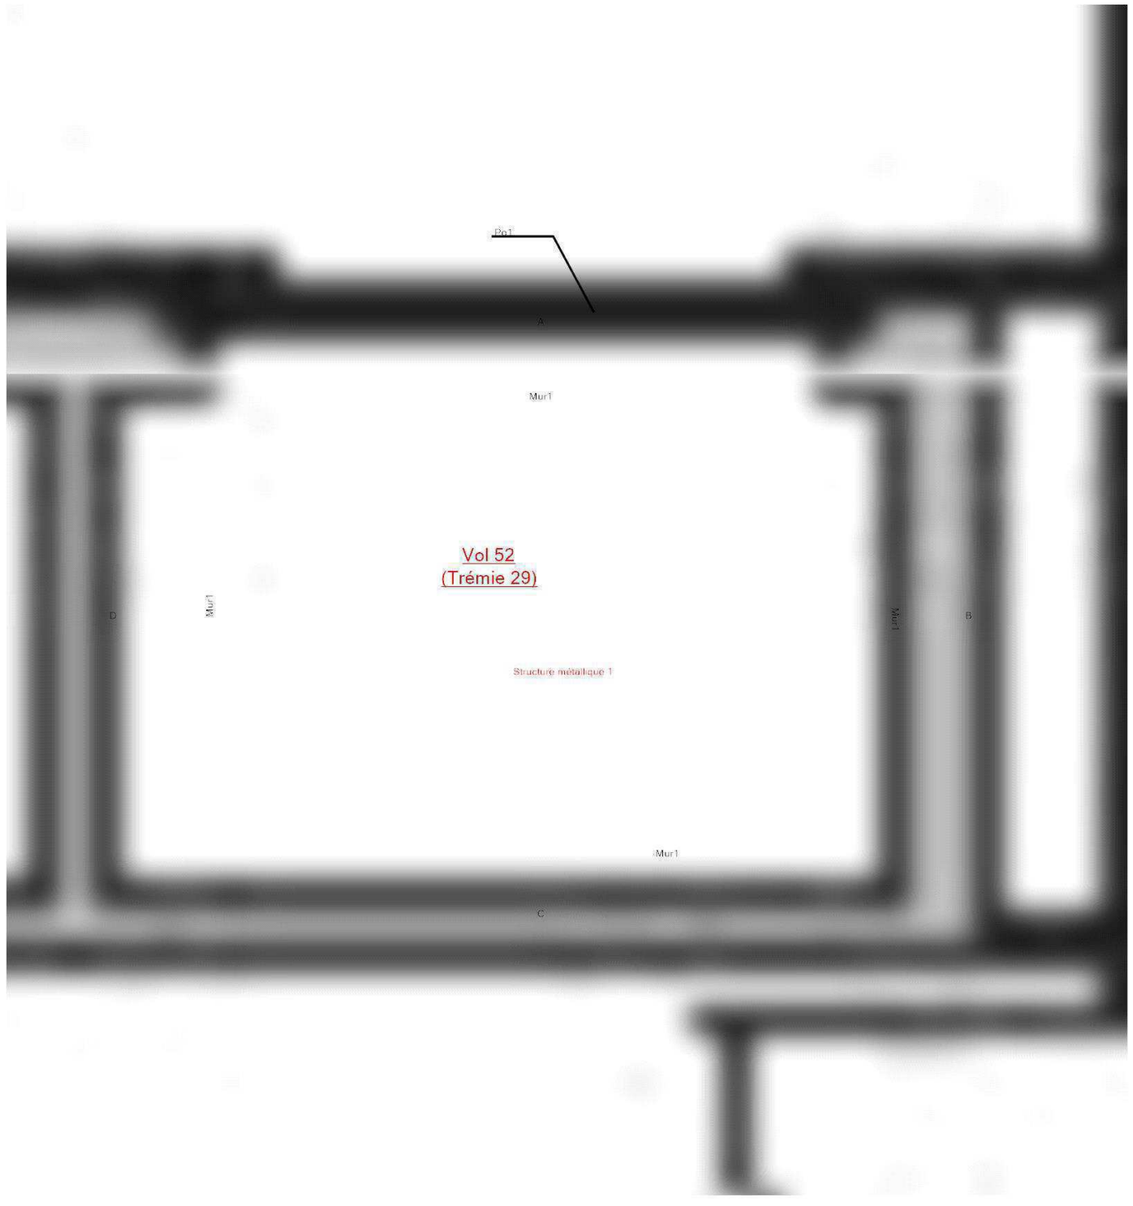

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

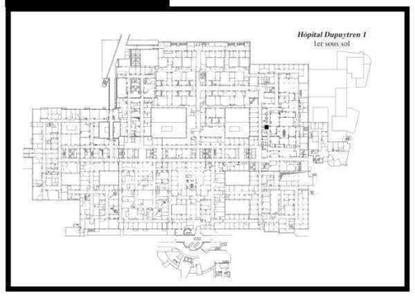


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S4 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

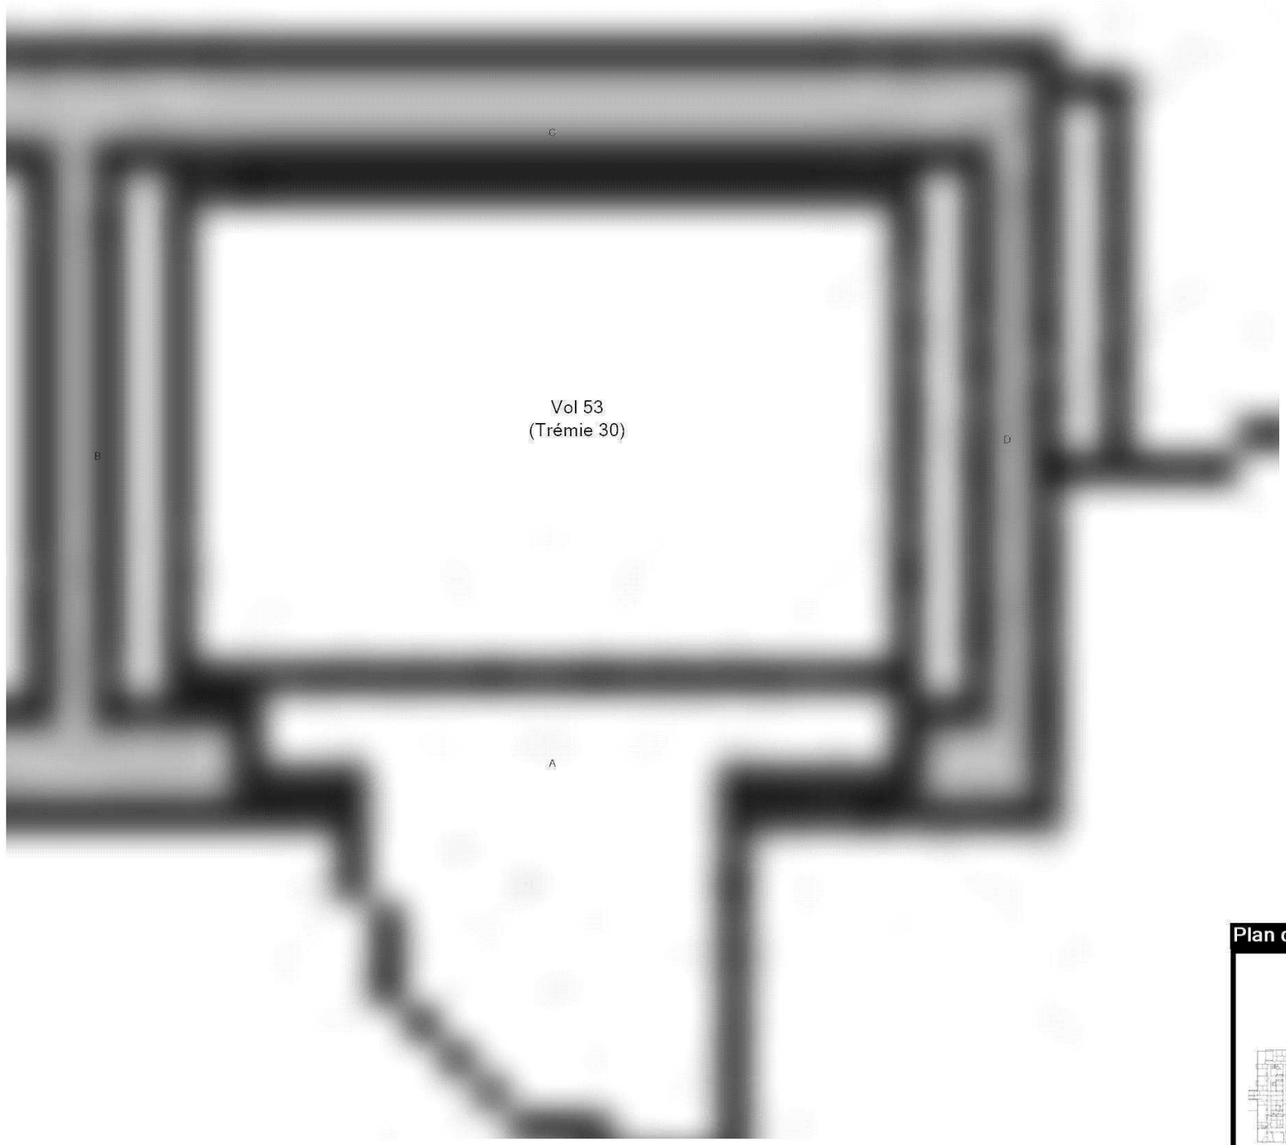


Plan de situation

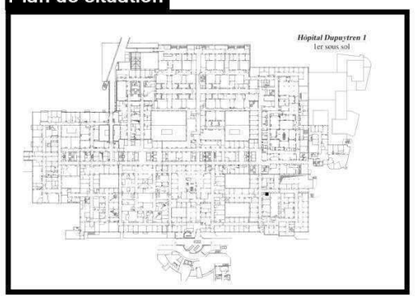

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

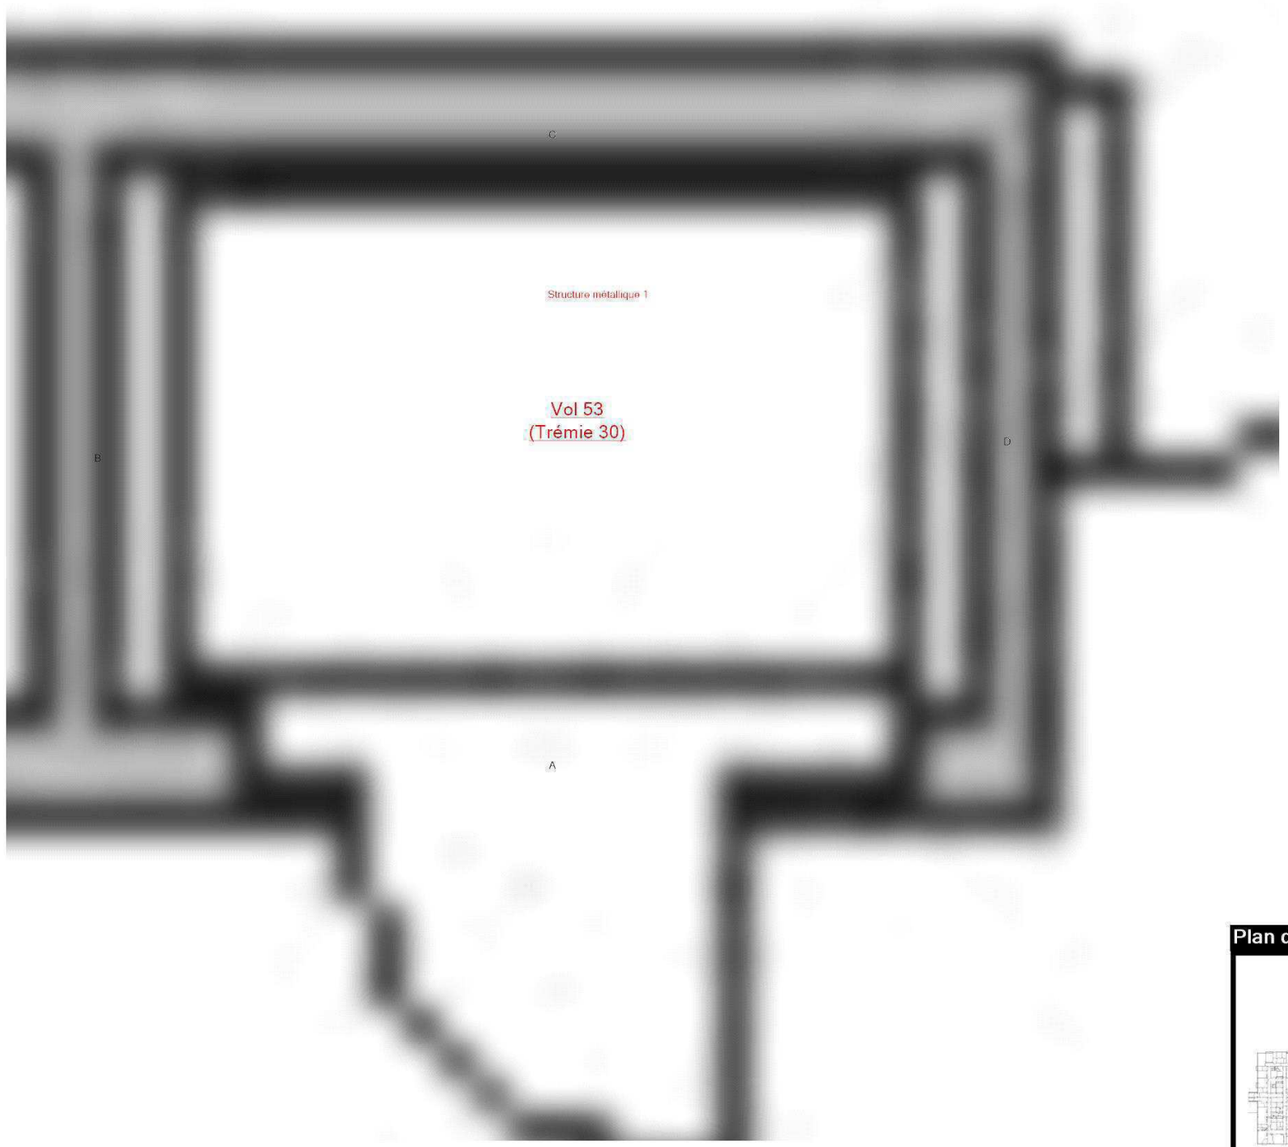

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

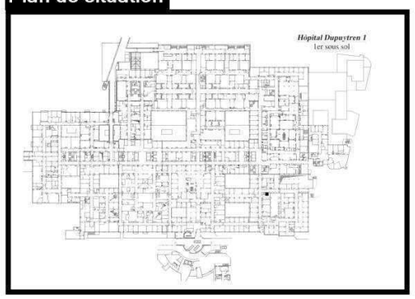

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

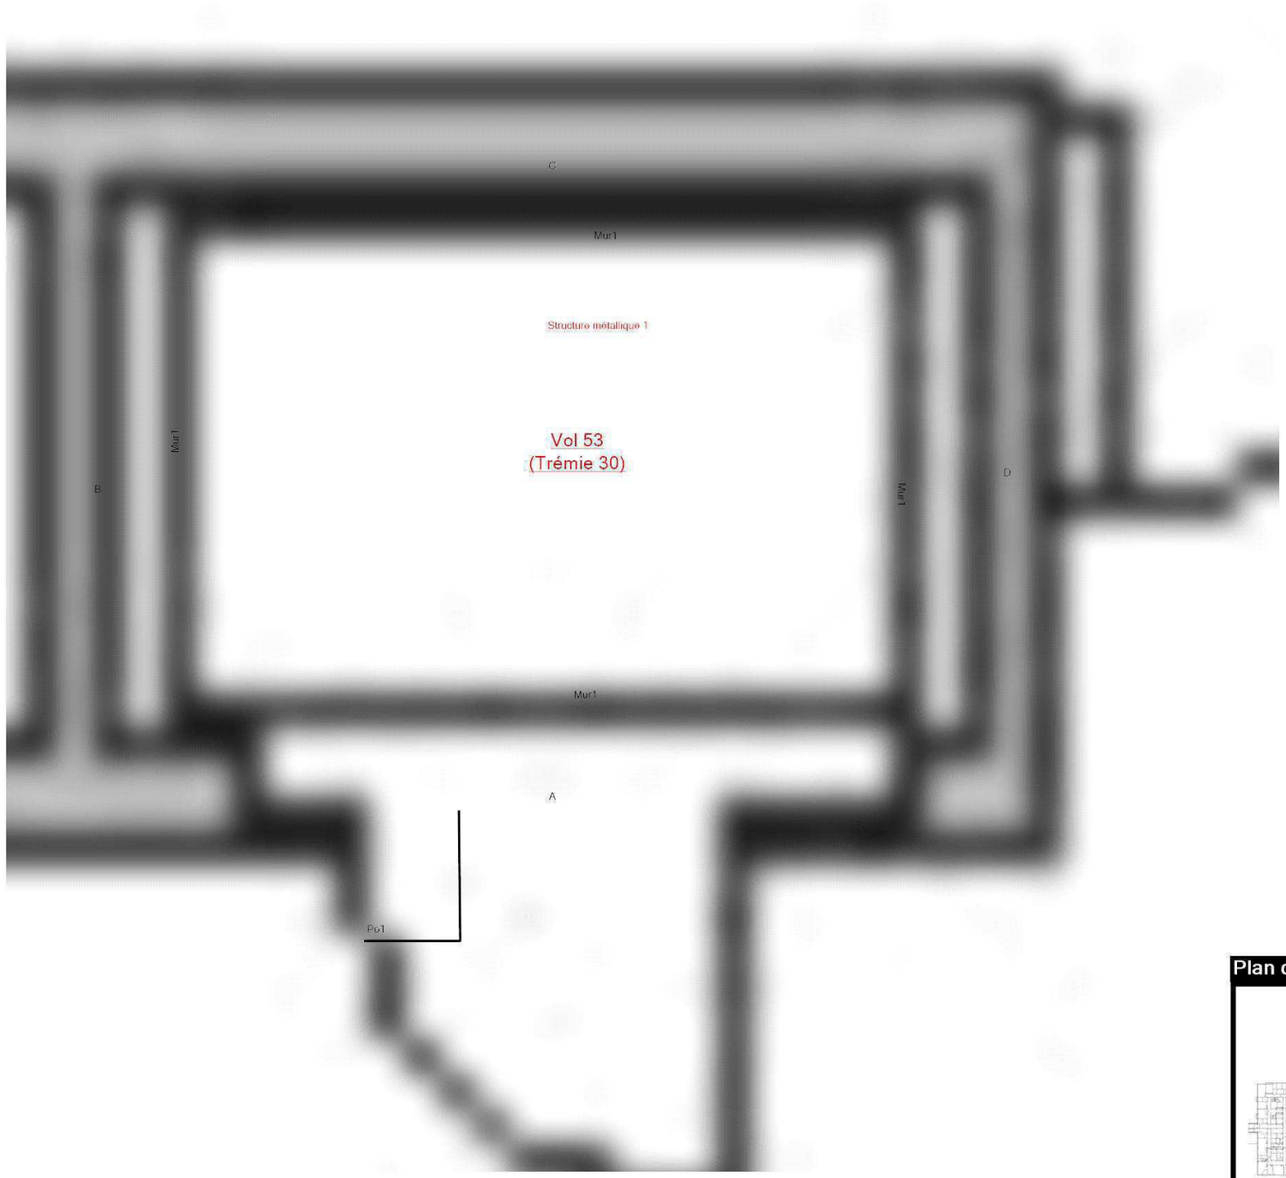

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

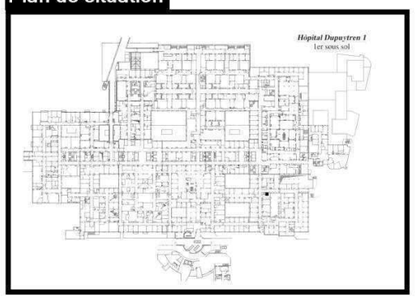

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S7 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

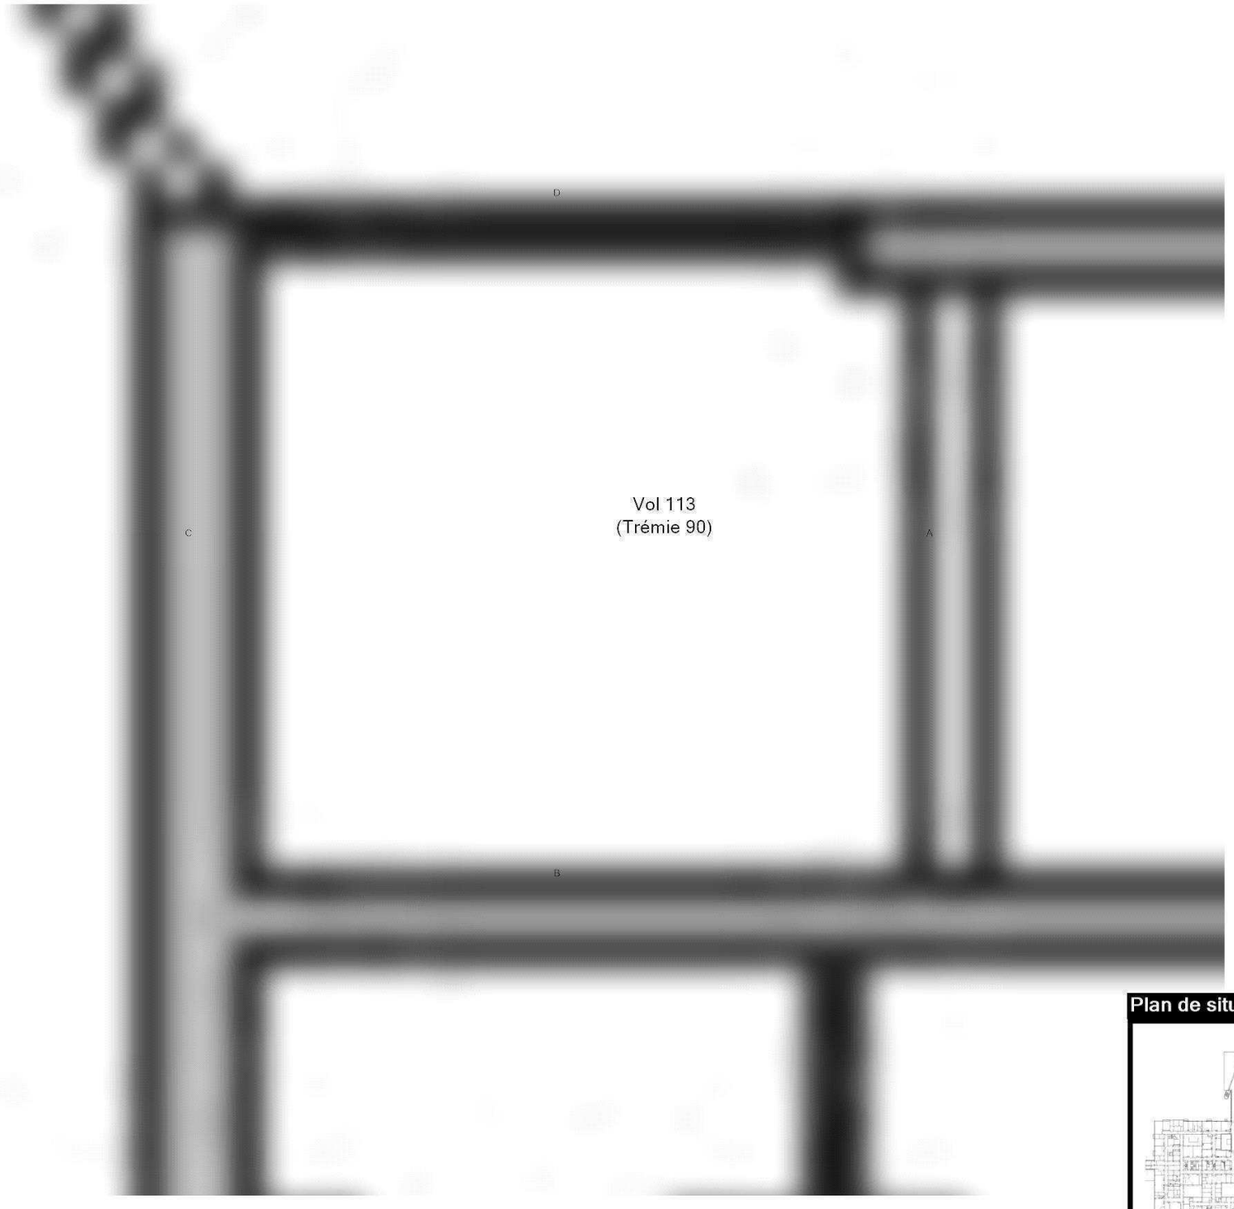

Vol 113
(Trémie 90)

Légende


Plan de situation

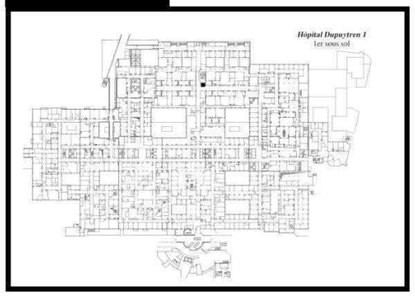


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S7 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

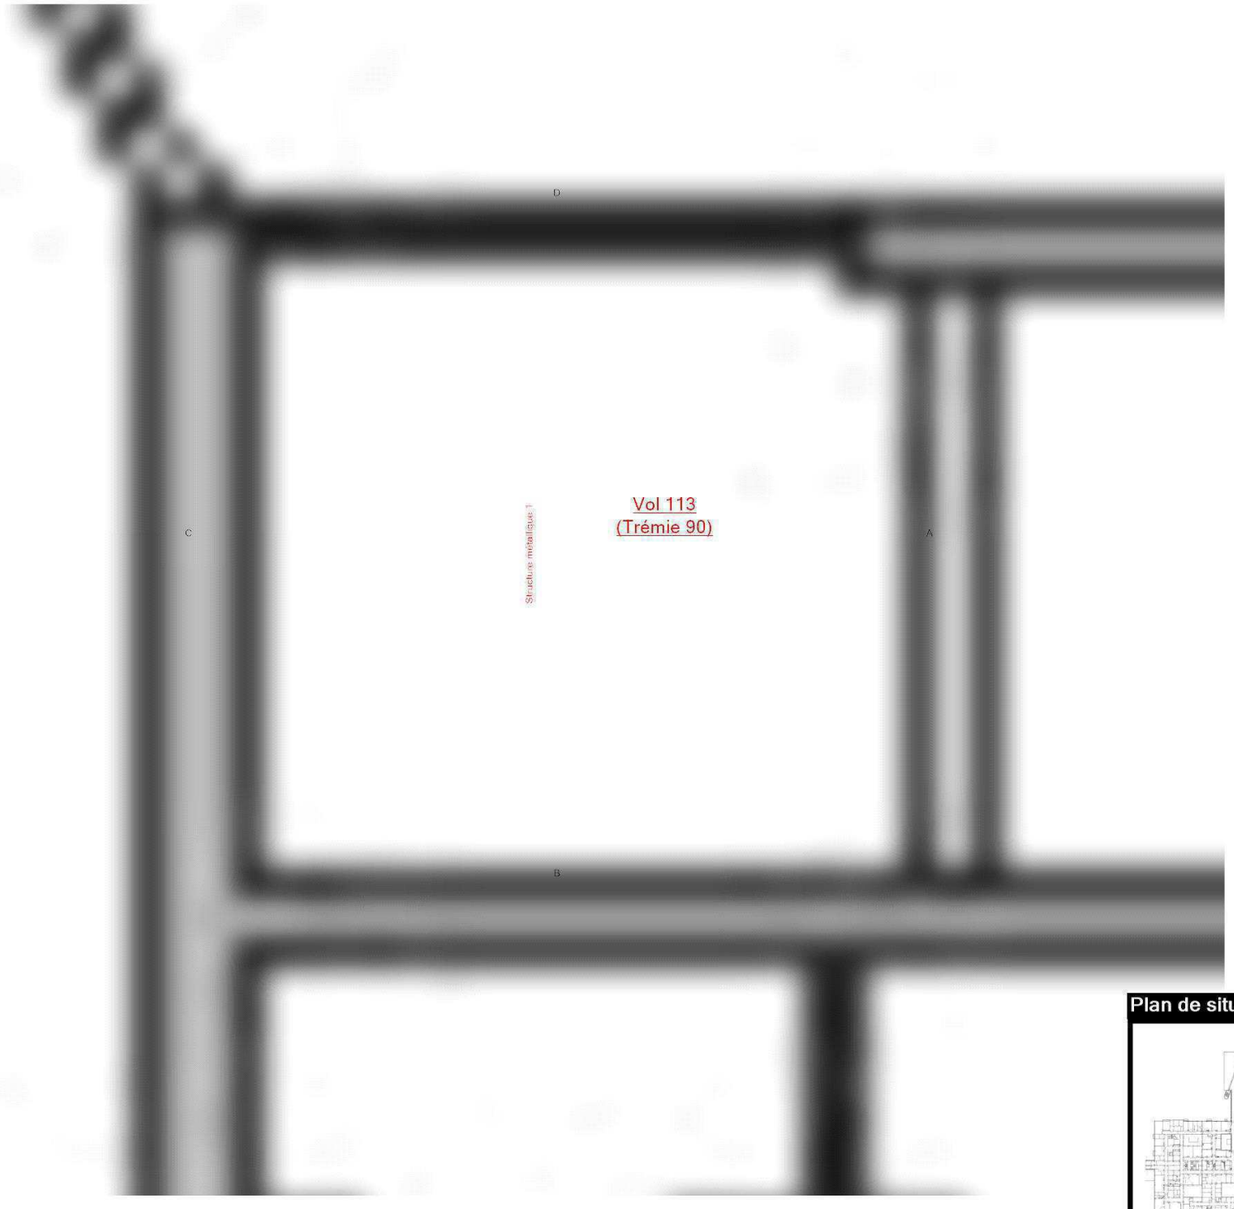

Plan de situation

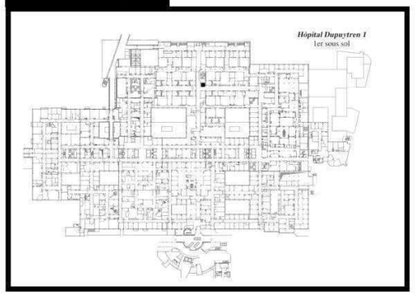


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - S7 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

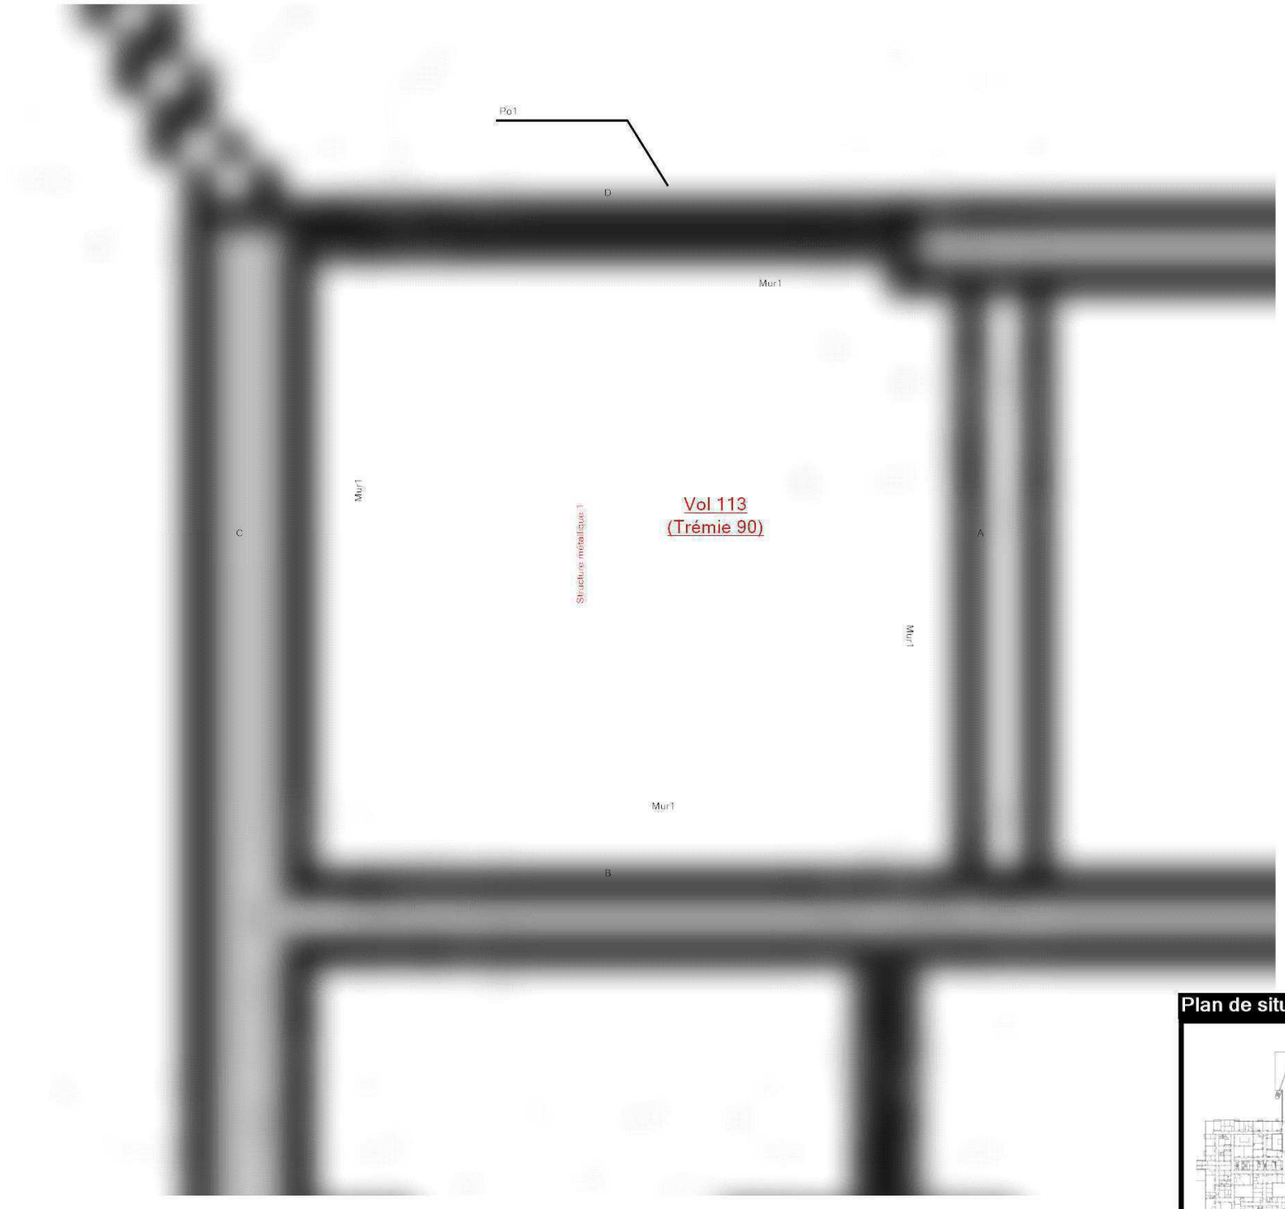

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

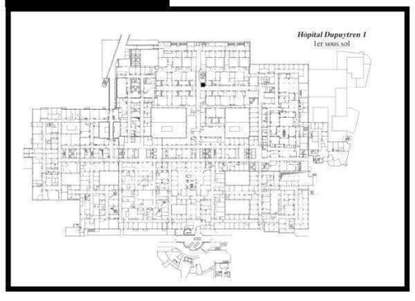

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - ASCENSEUR 20 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

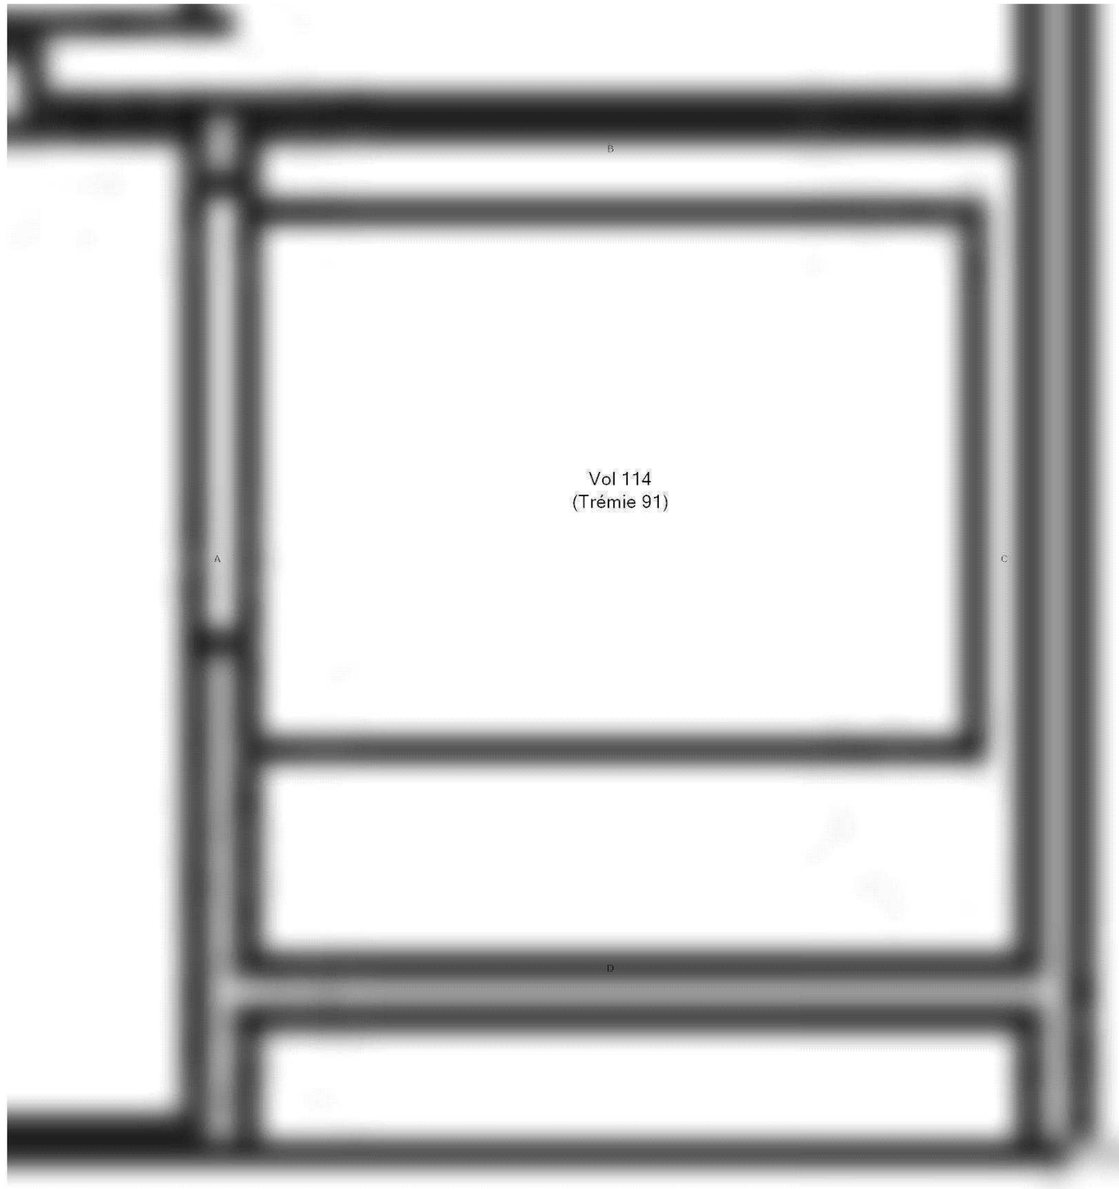

Légende	


Plan de situation

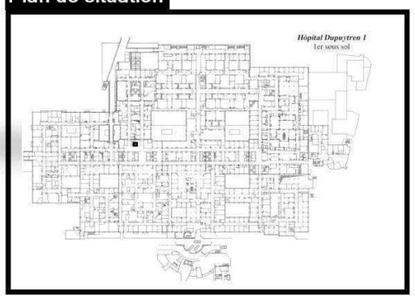

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R-1 - ASCENSEUR 20 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

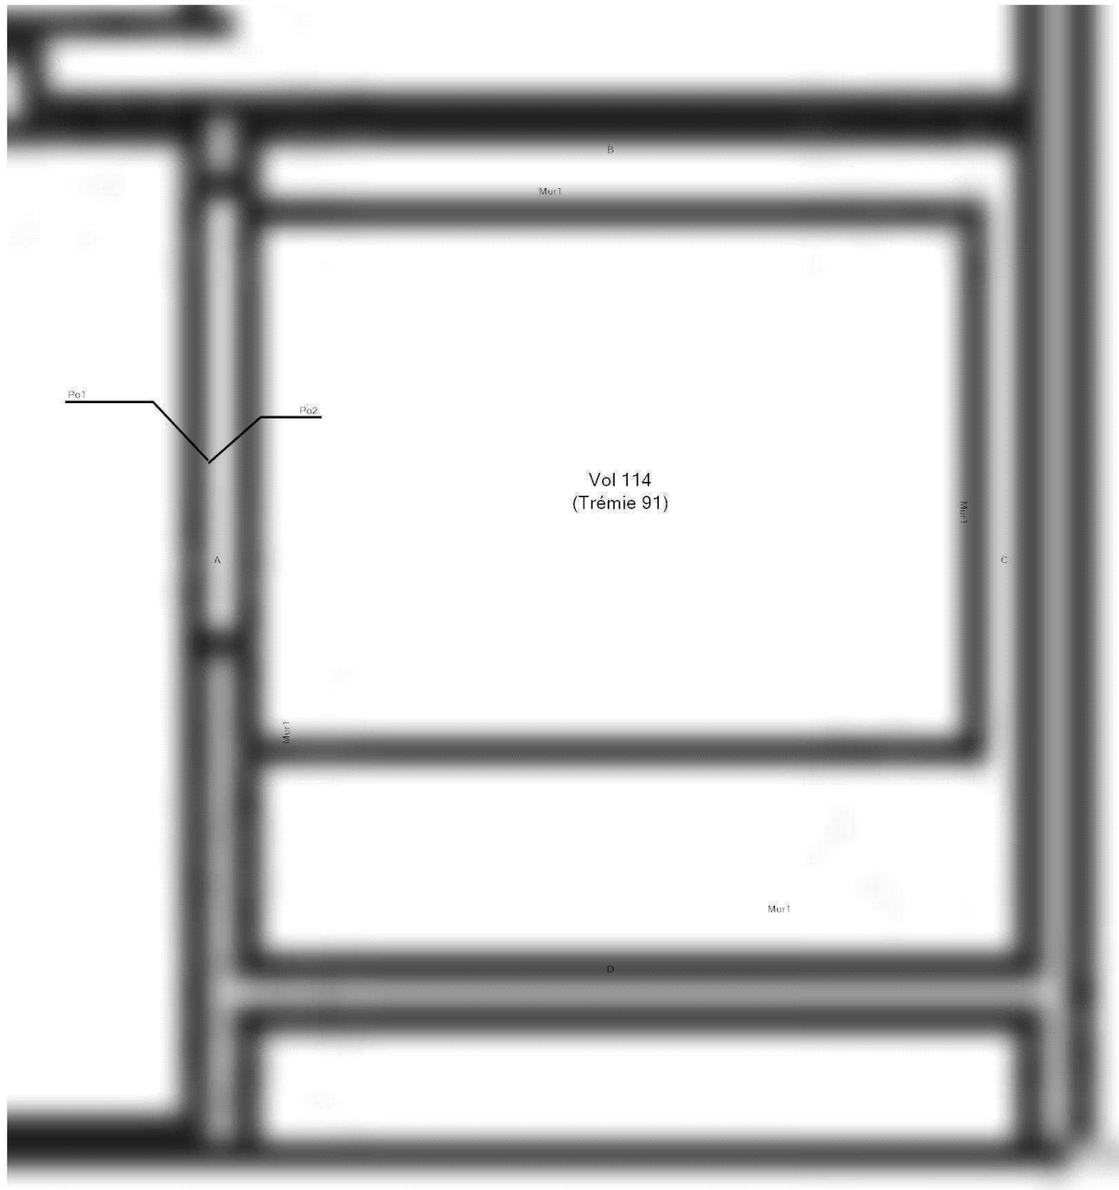

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

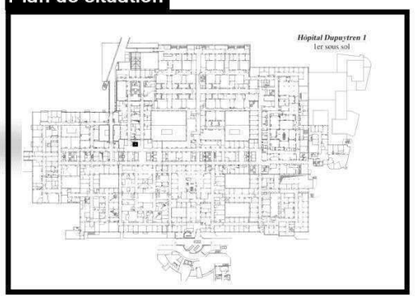

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

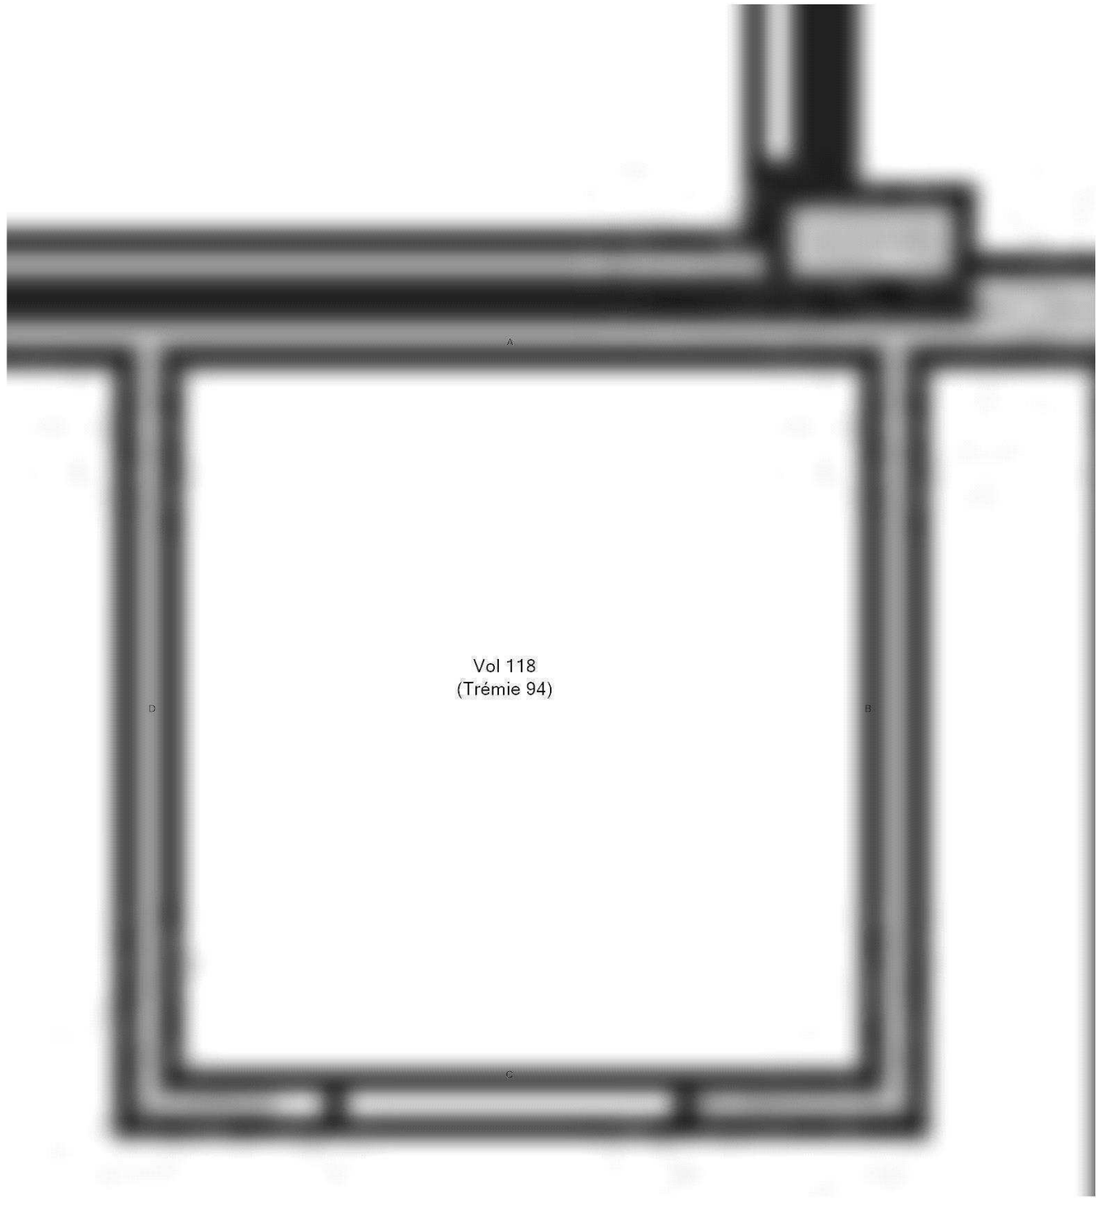

Légende	


Plan de situation

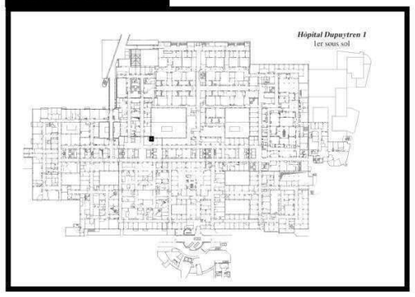

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R-1 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

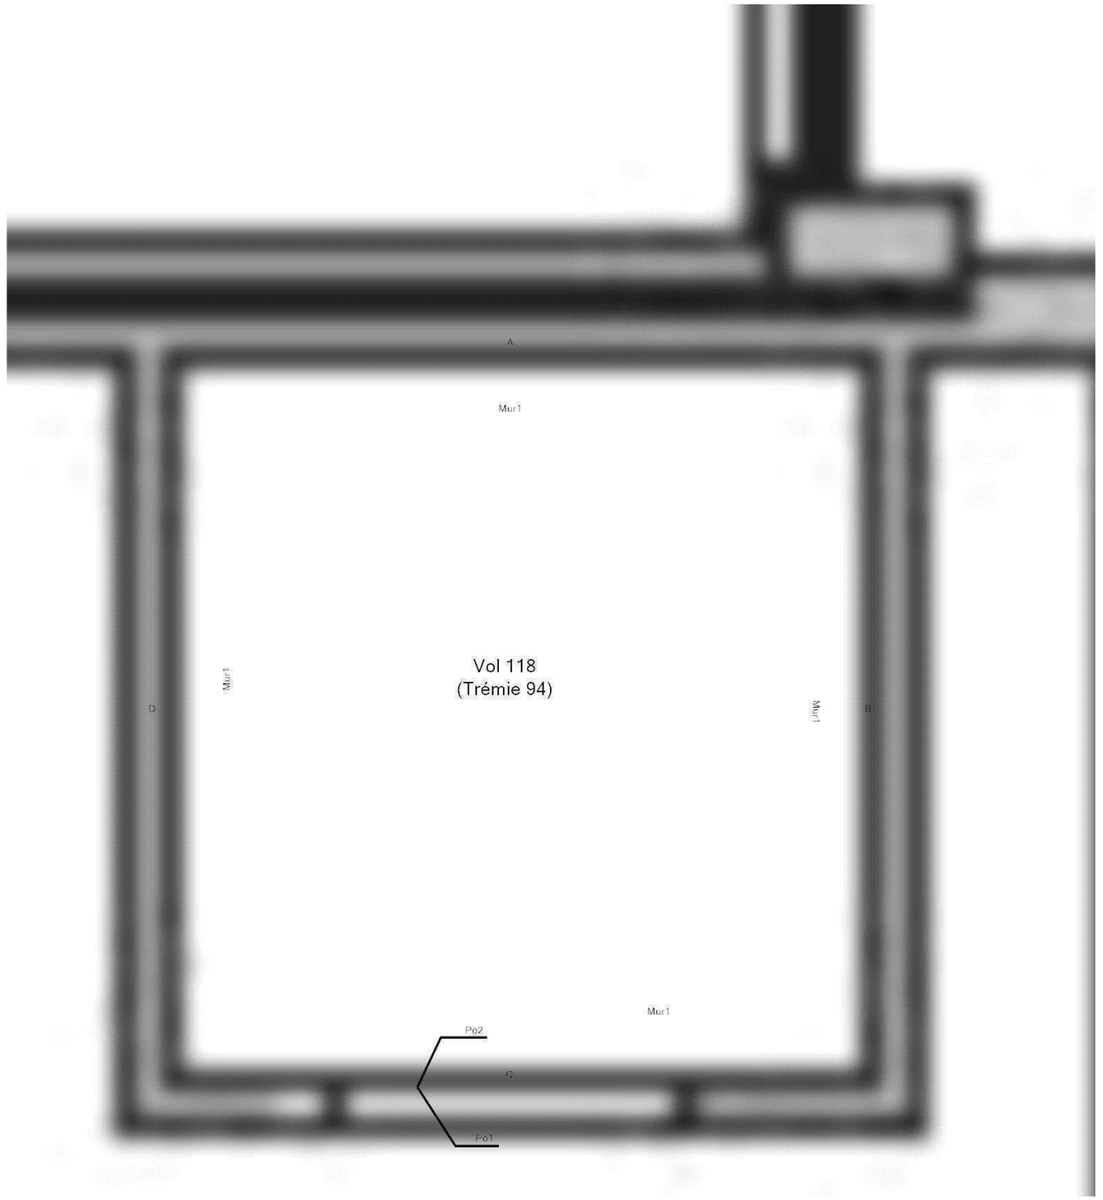

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

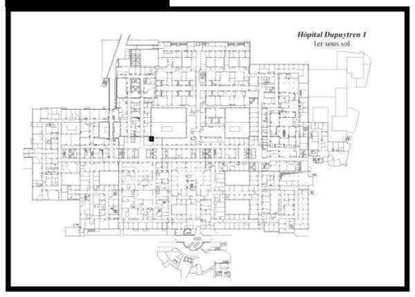

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2




Légende

	Ascenseur D
	Ascenseur F
	Ascenseur G
	Ascenseur 1 et 2
	Ascenseur 3
	S7
	Ascenseur 20
	S2
	S1
	S3
	S4
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

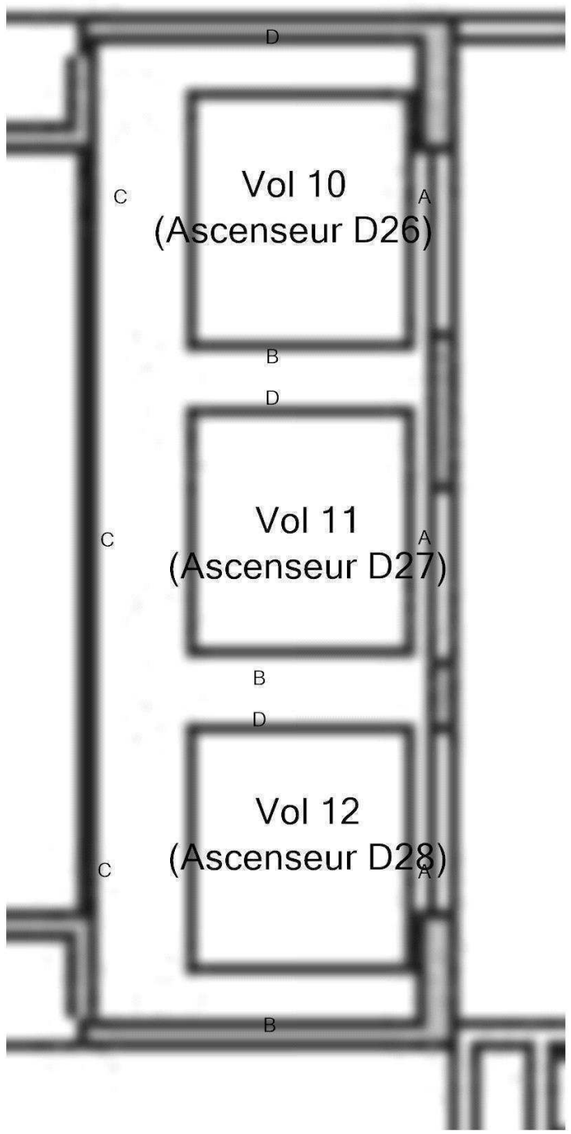

Légende	


Plan de situation

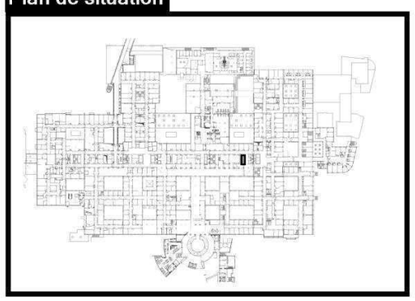

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

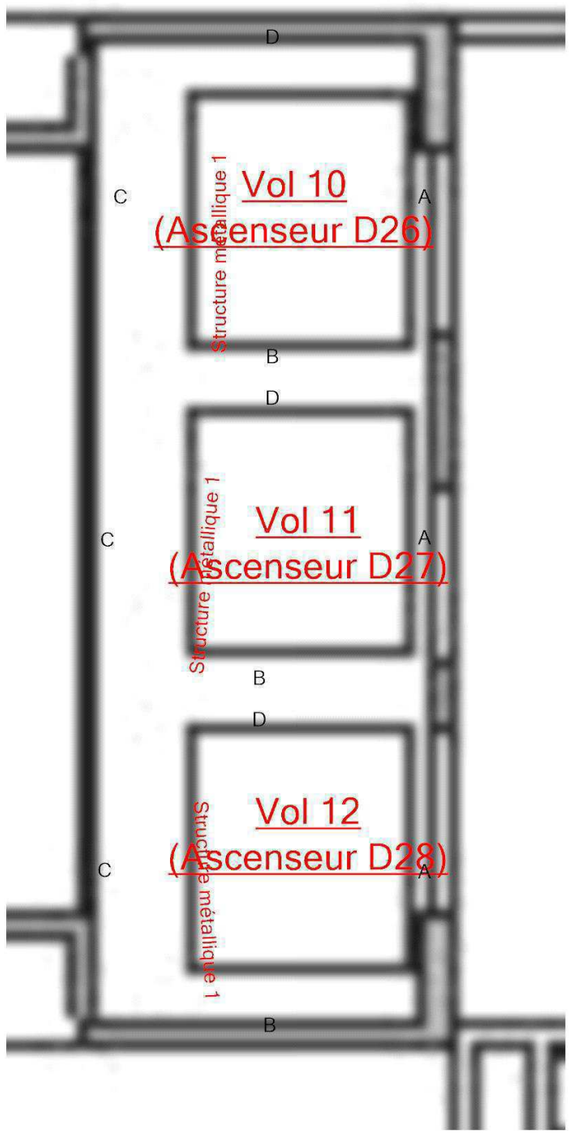

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

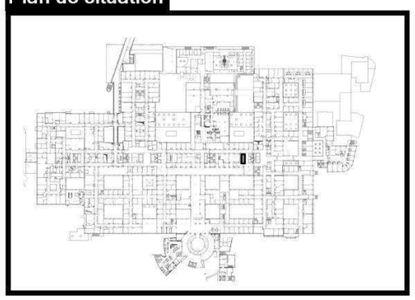

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

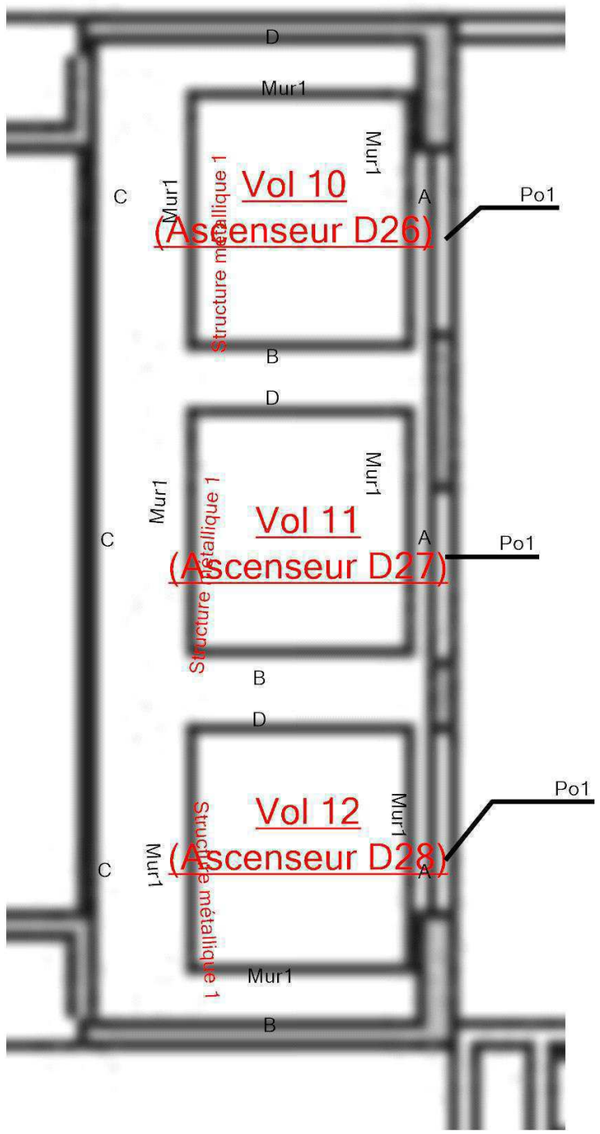

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

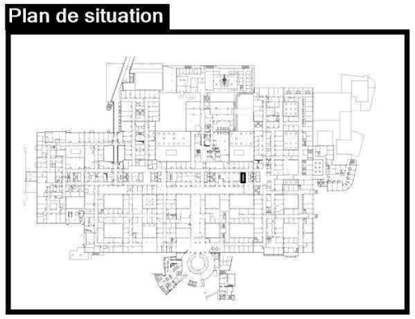

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR F - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

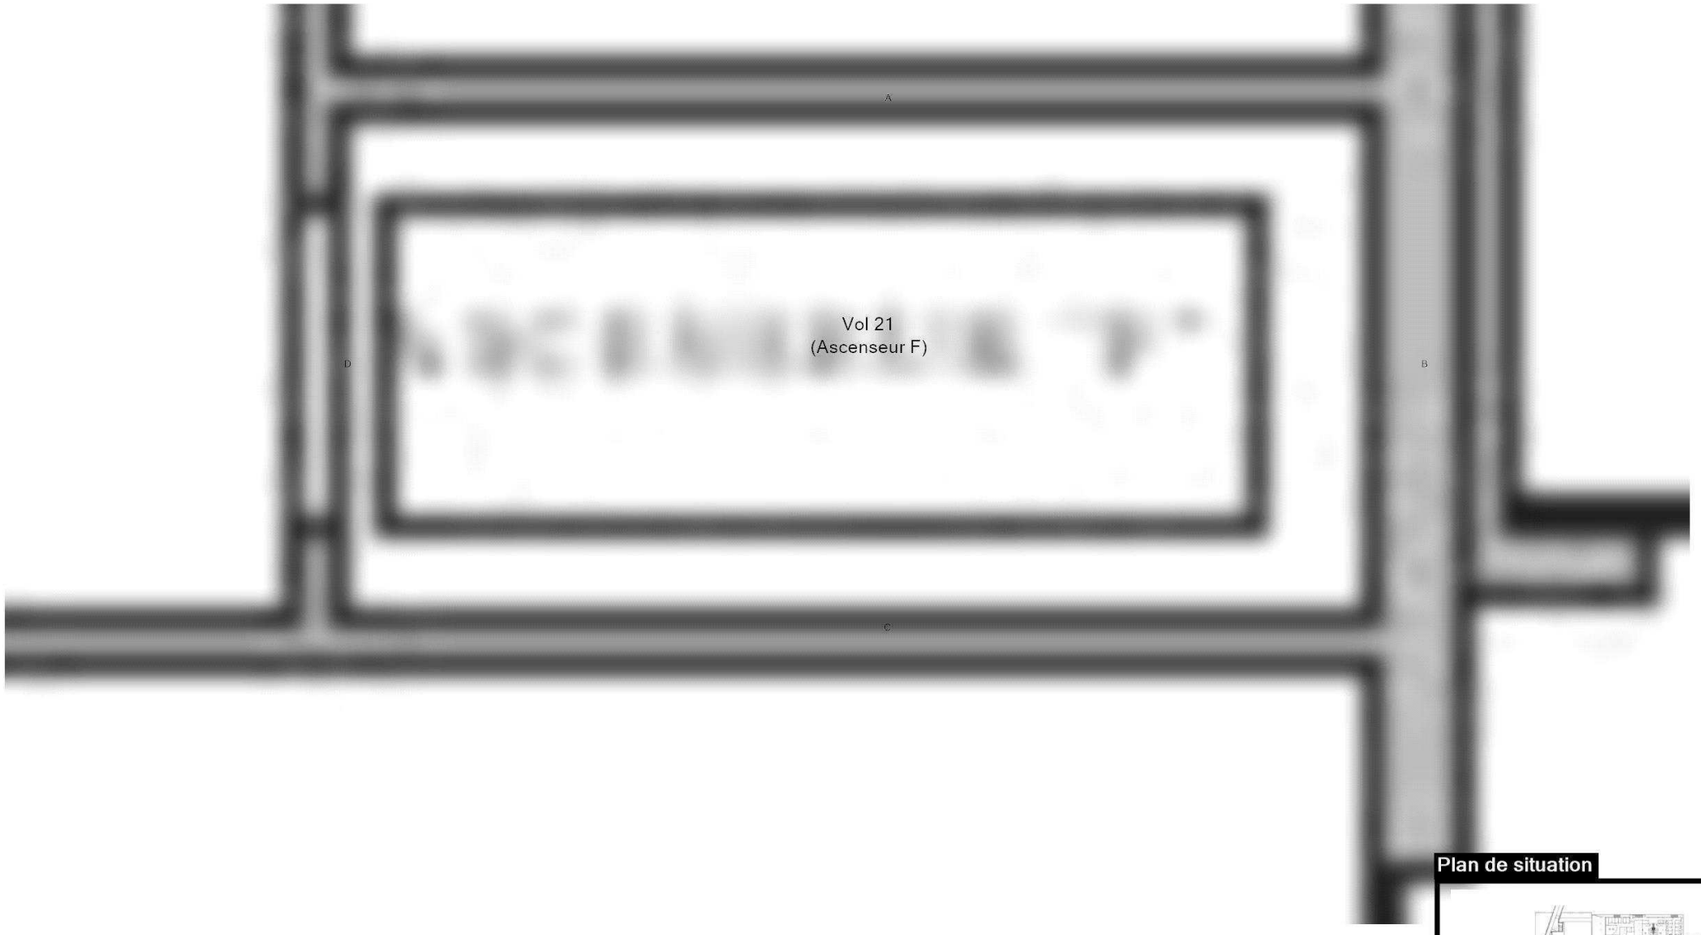

Légende


Plan de situation

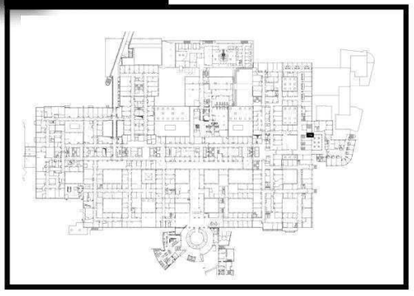


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR F - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

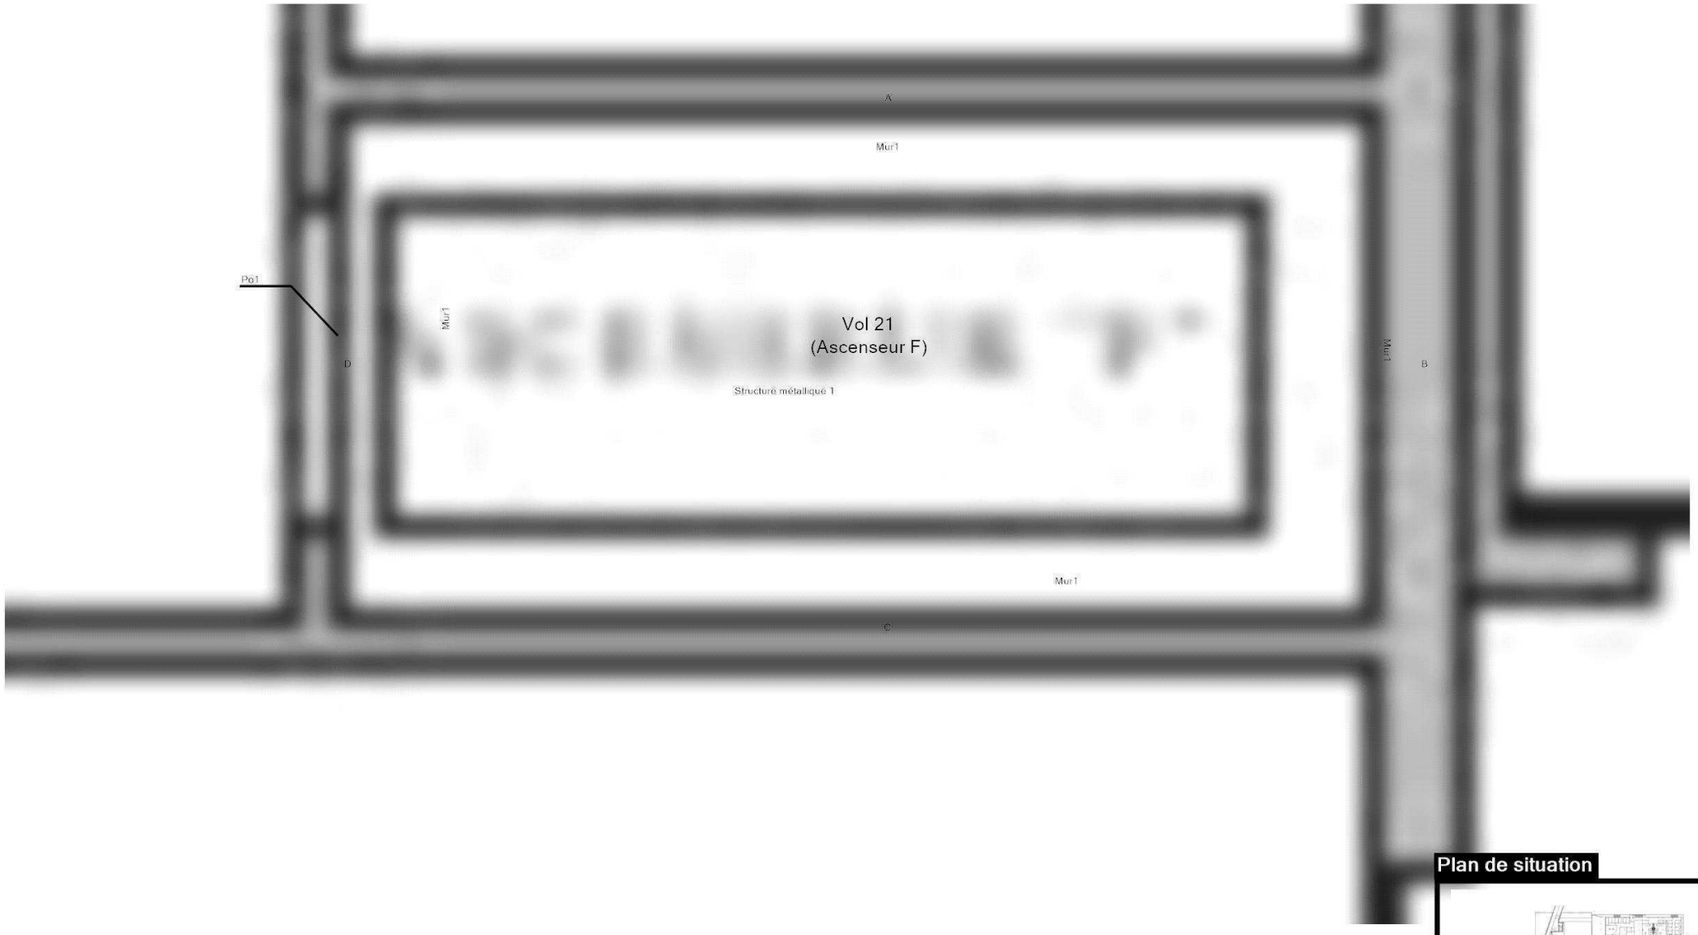

Plan de situation

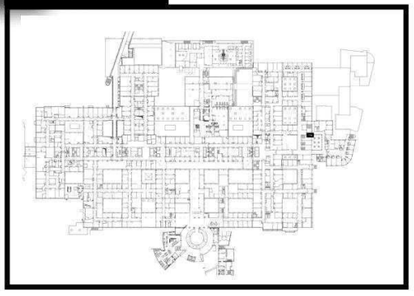


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR G - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

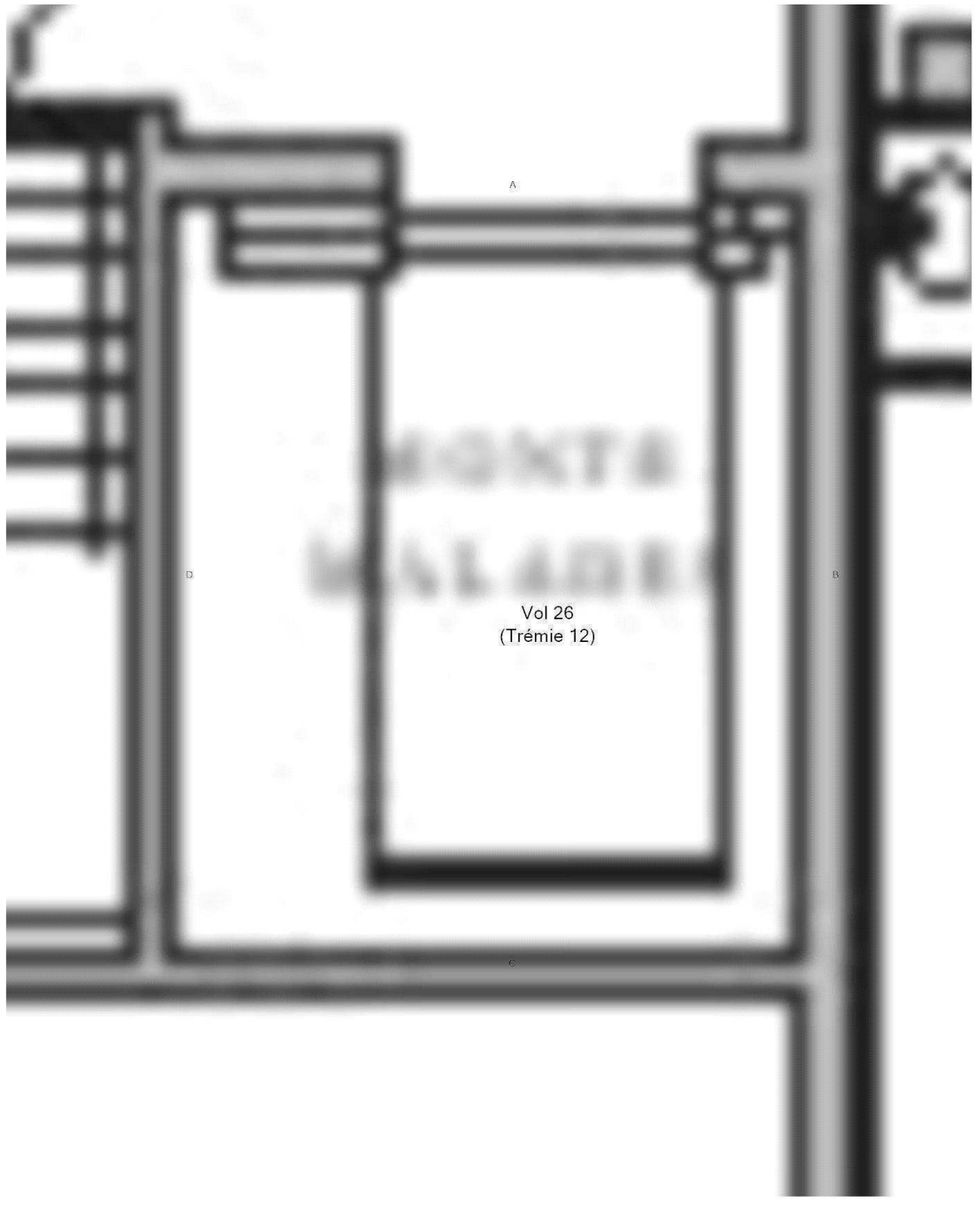

Légende	


Plan de situation

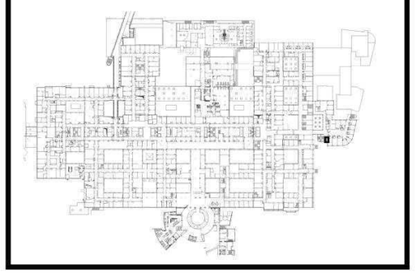

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR G - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

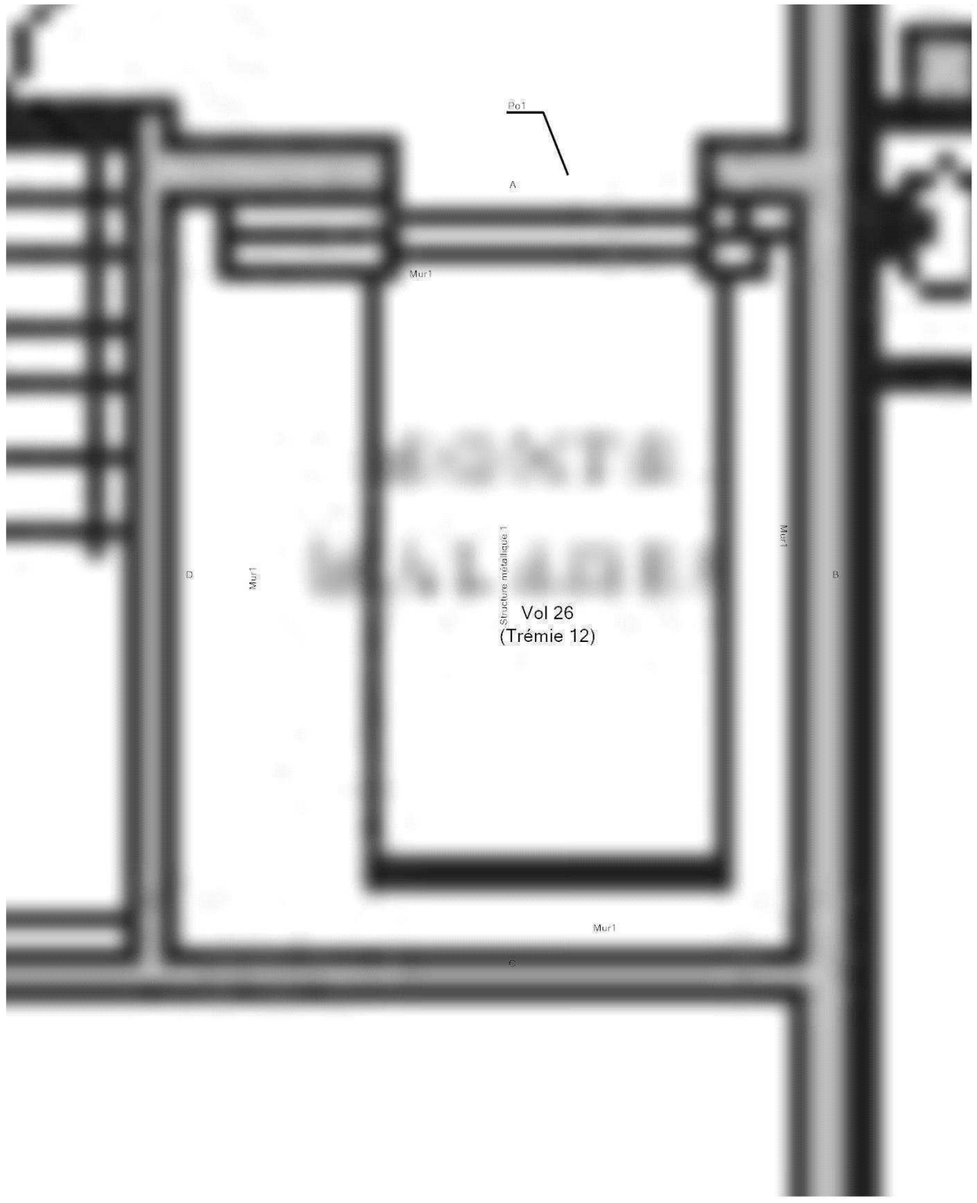

Vol 26
(Trémie 12)

Plan de situation

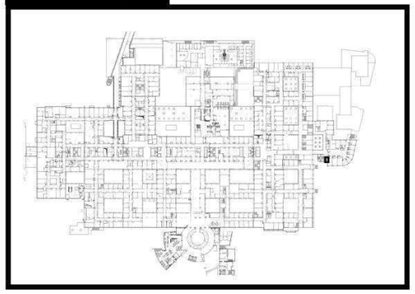

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR 1 ET 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

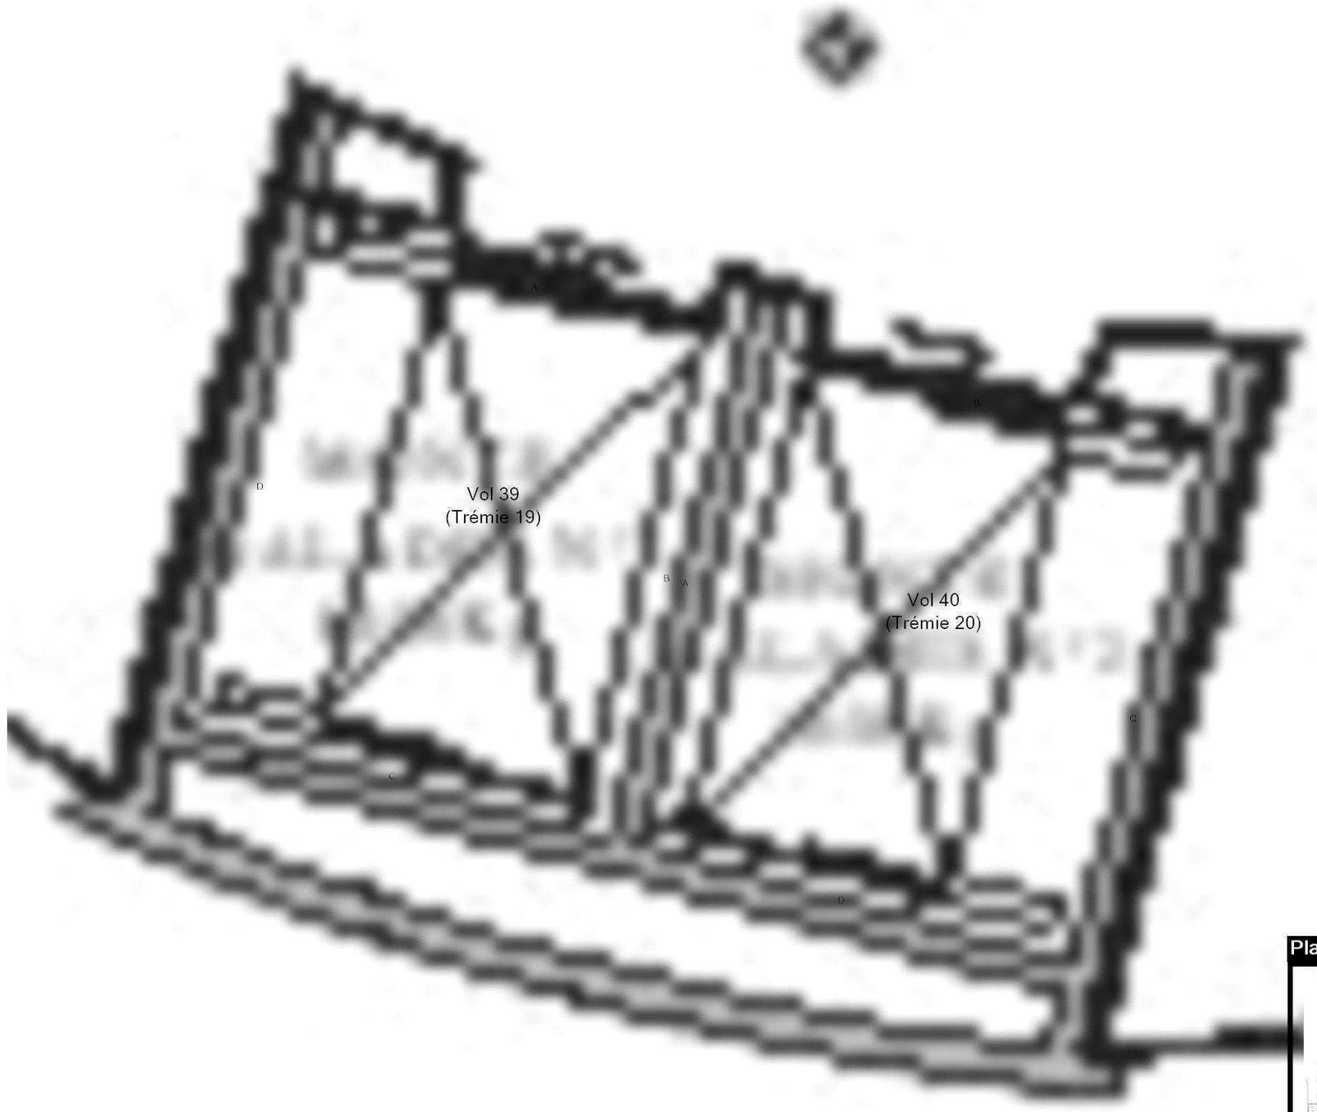


Plan de situation

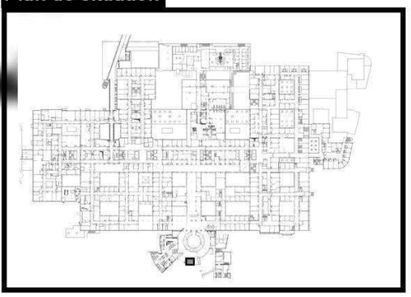


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR 1 ET 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

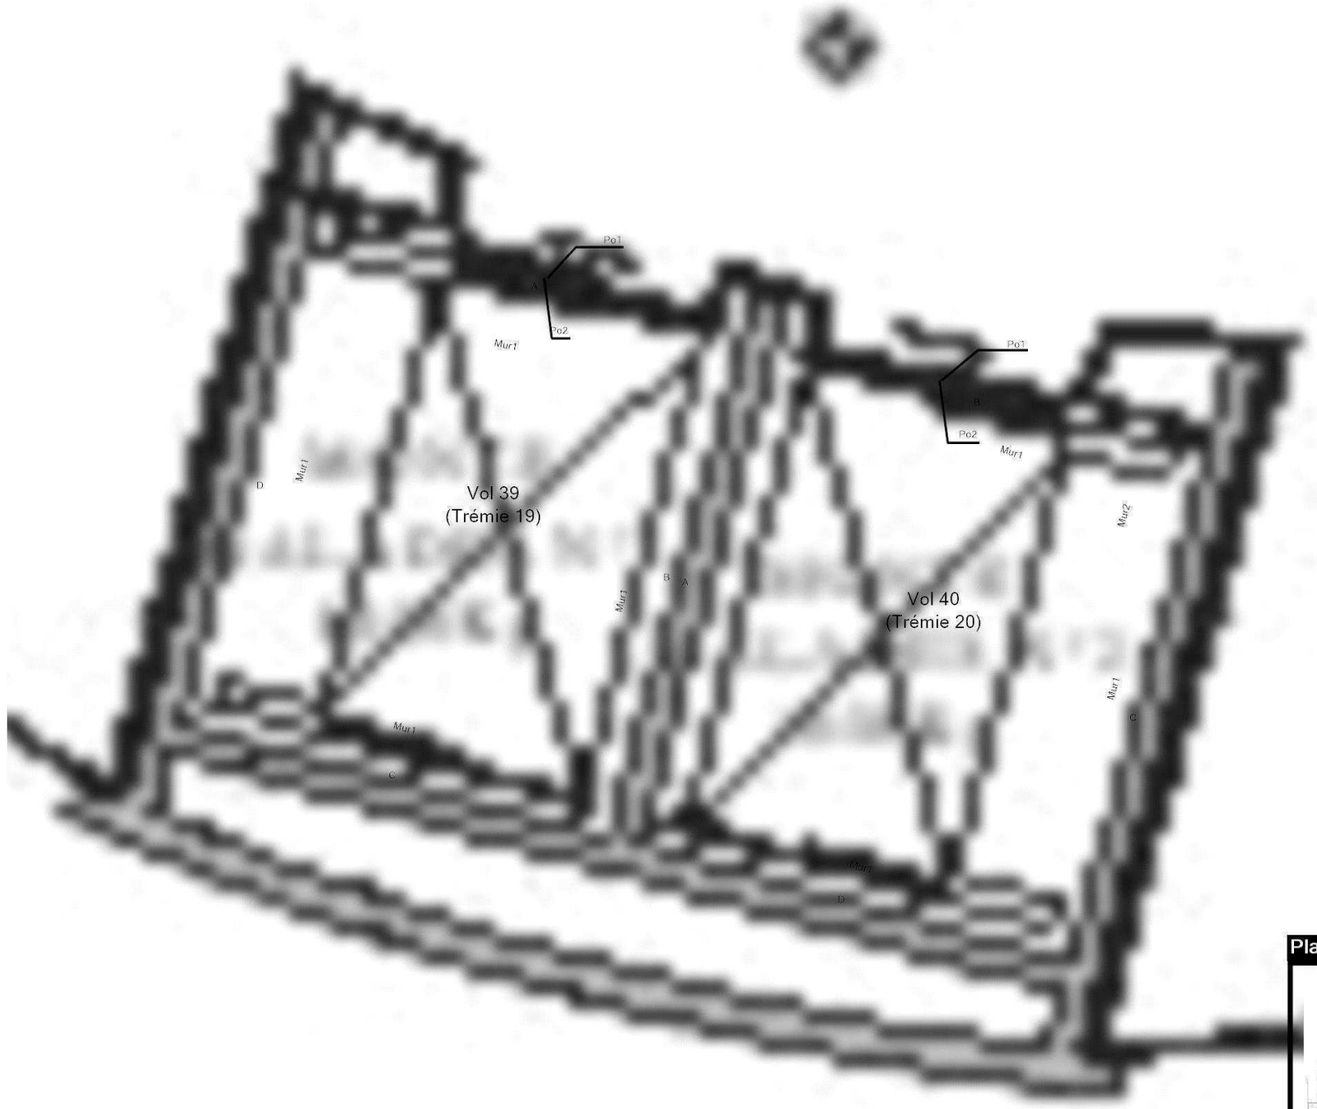

Plan de situation

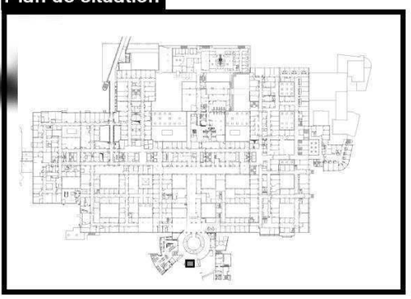


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

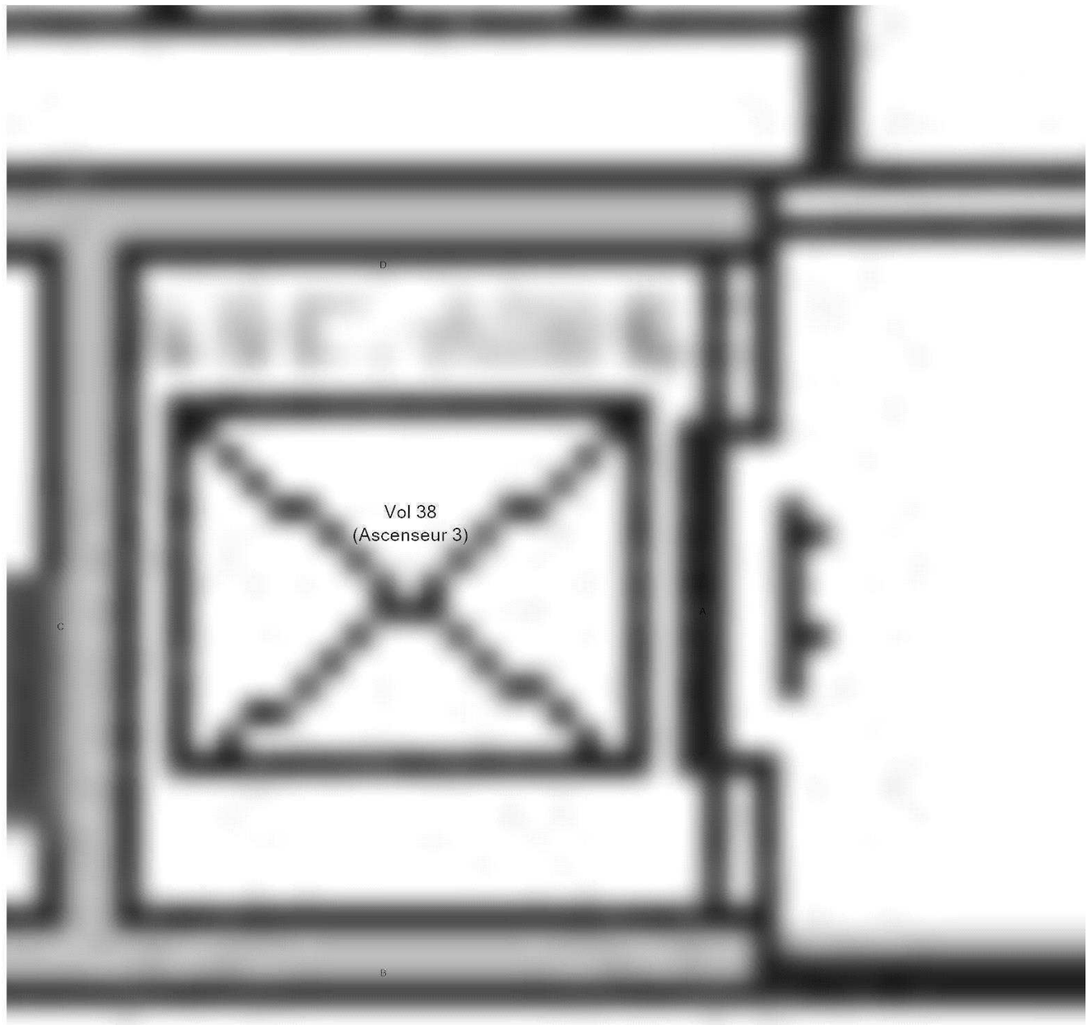

Légende	


Plan de situation

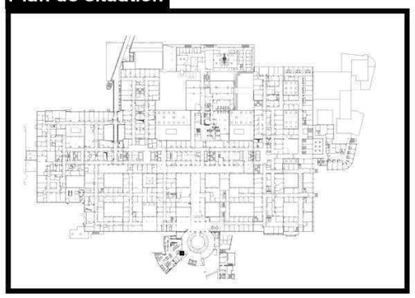

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

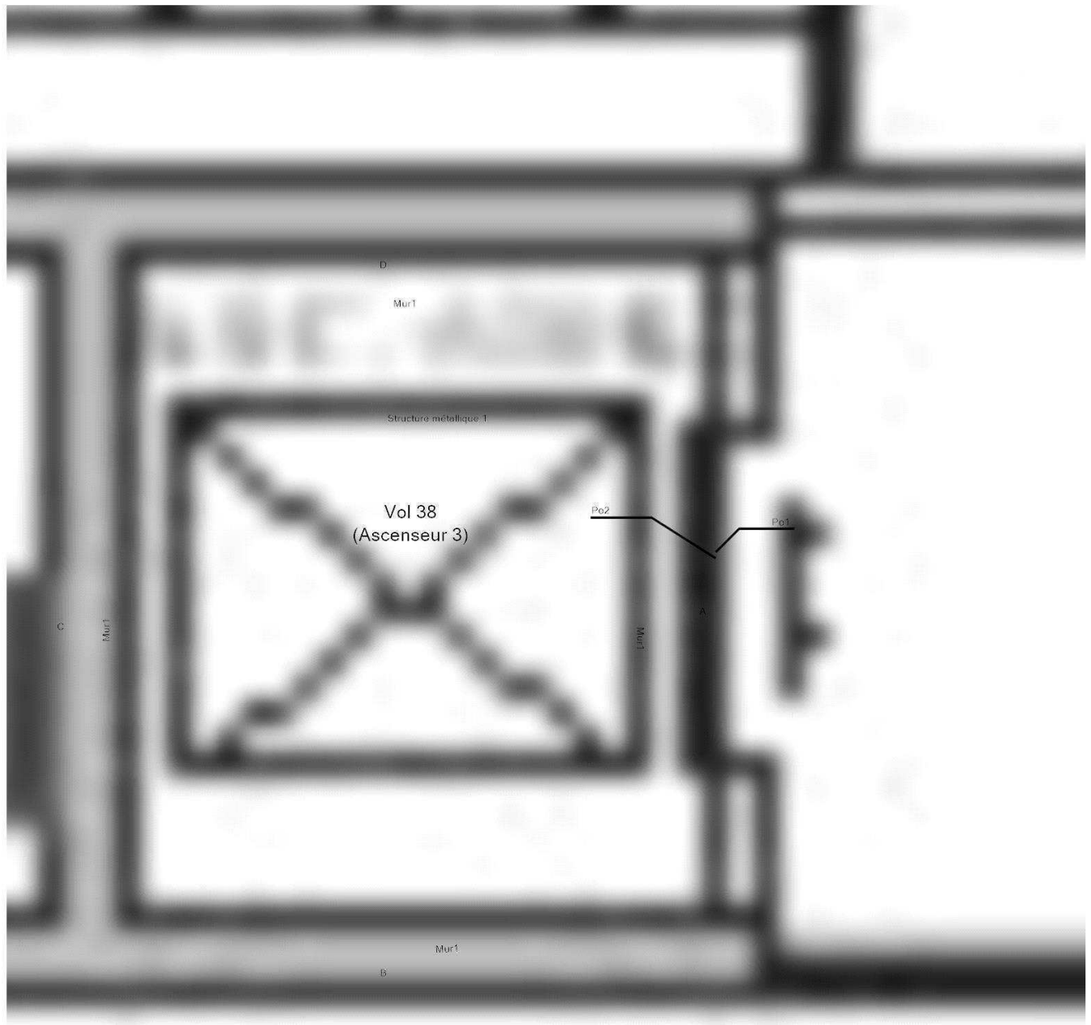

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

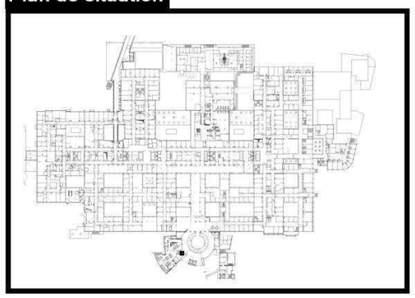

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S7 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

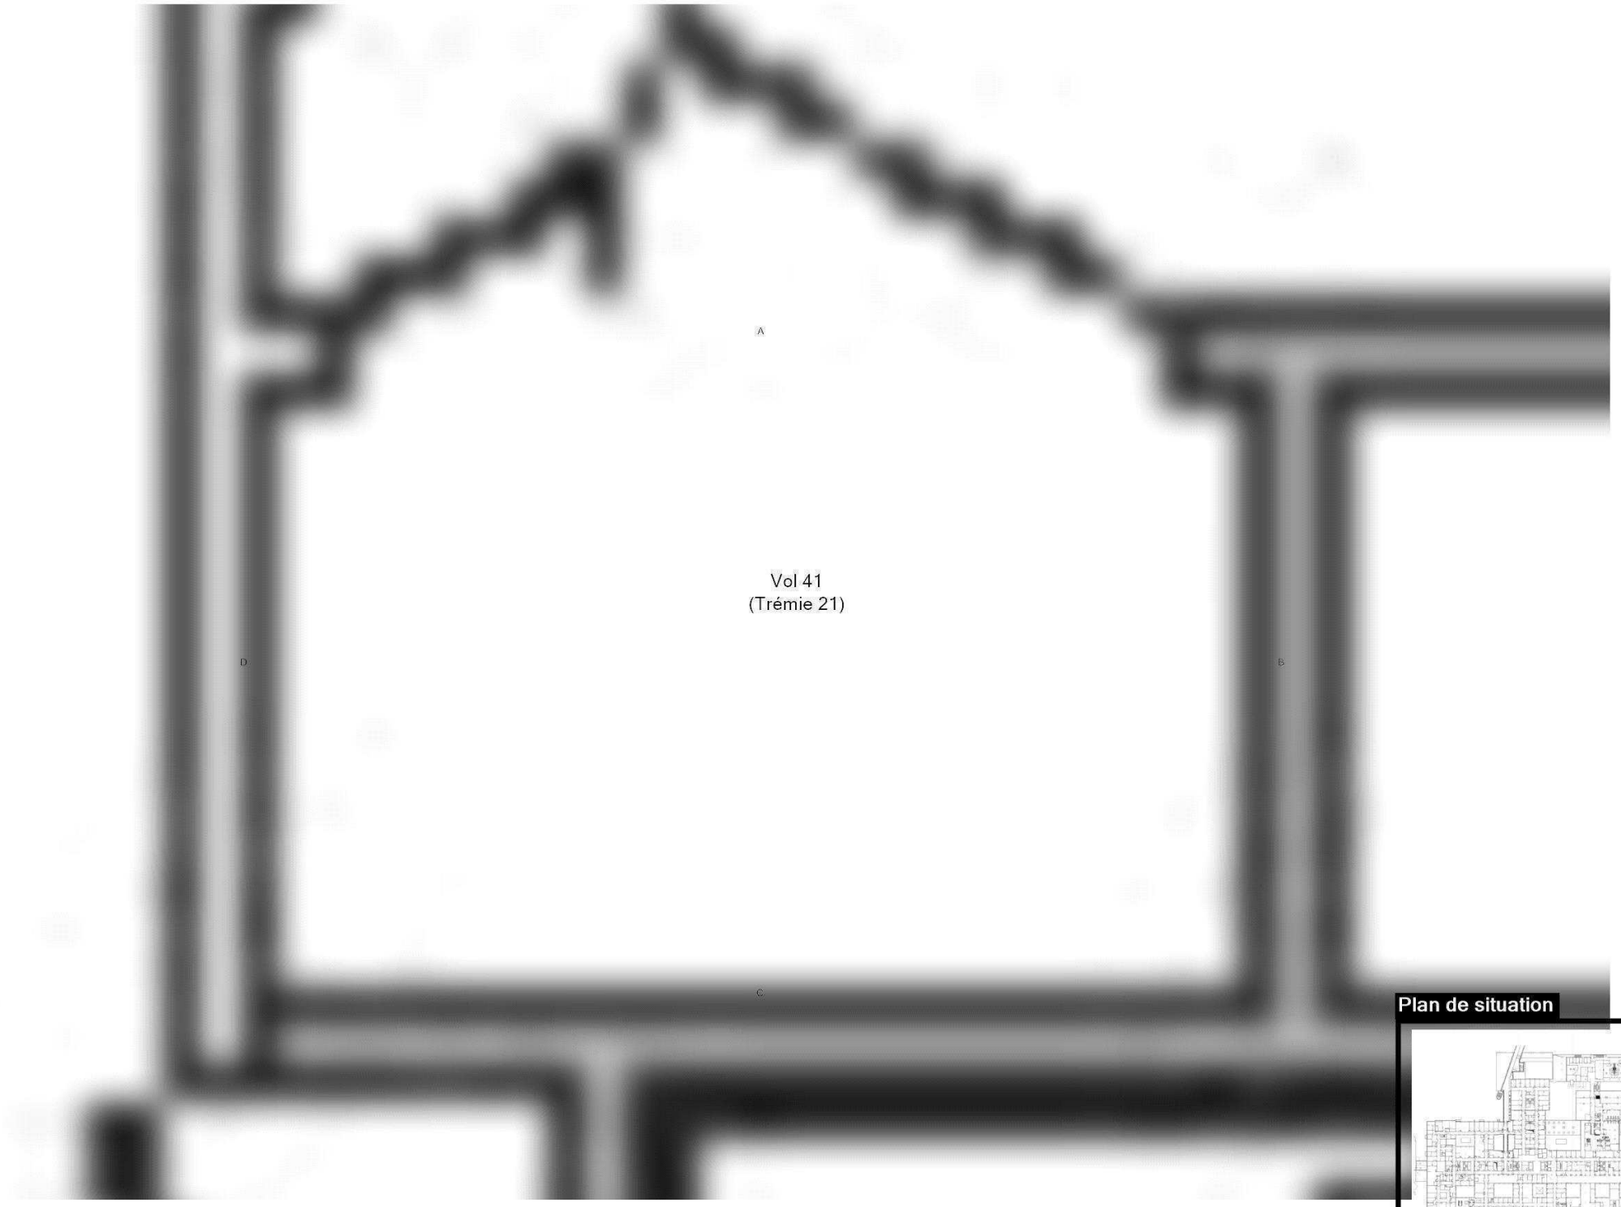

Vol 41
(Trémie 21)

Légende


Plan de situation

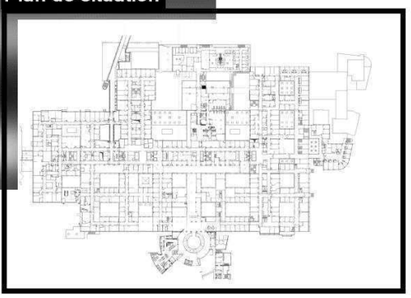


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S7 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

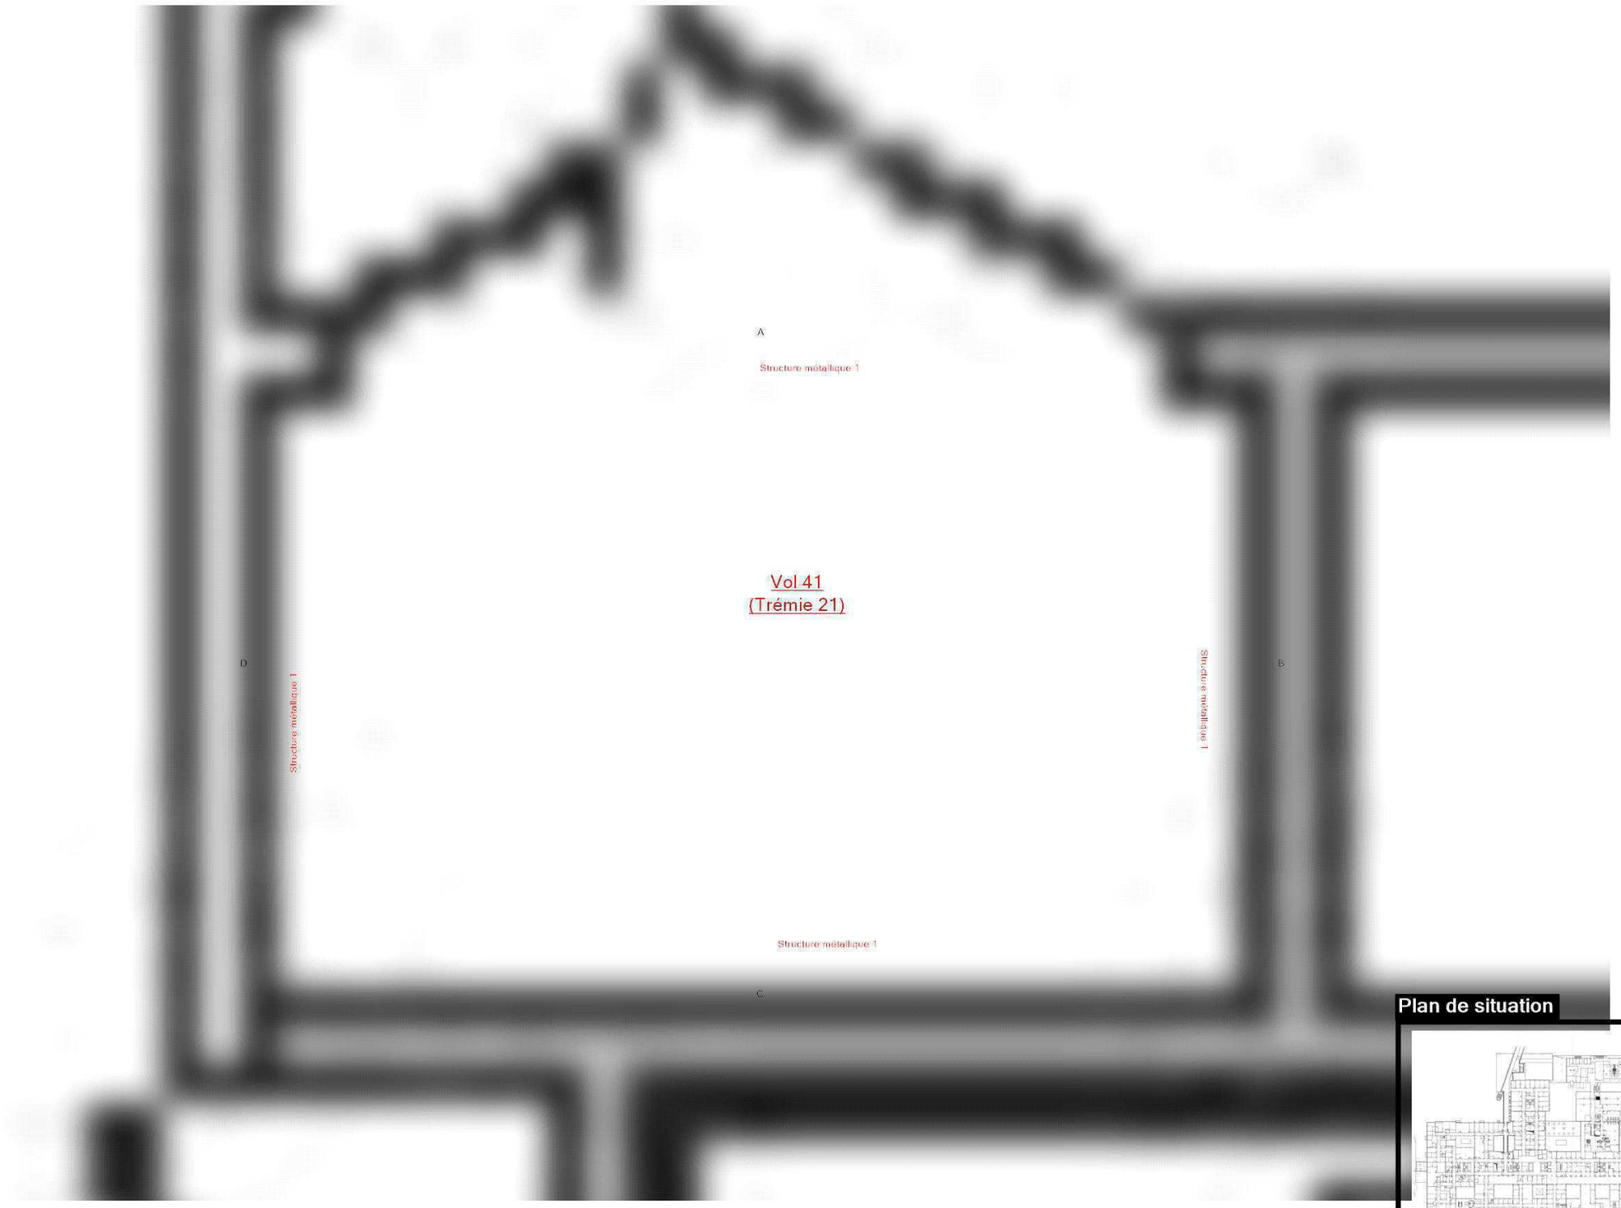

Plan de situation

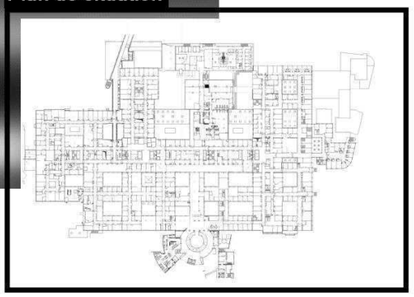


Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S7 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

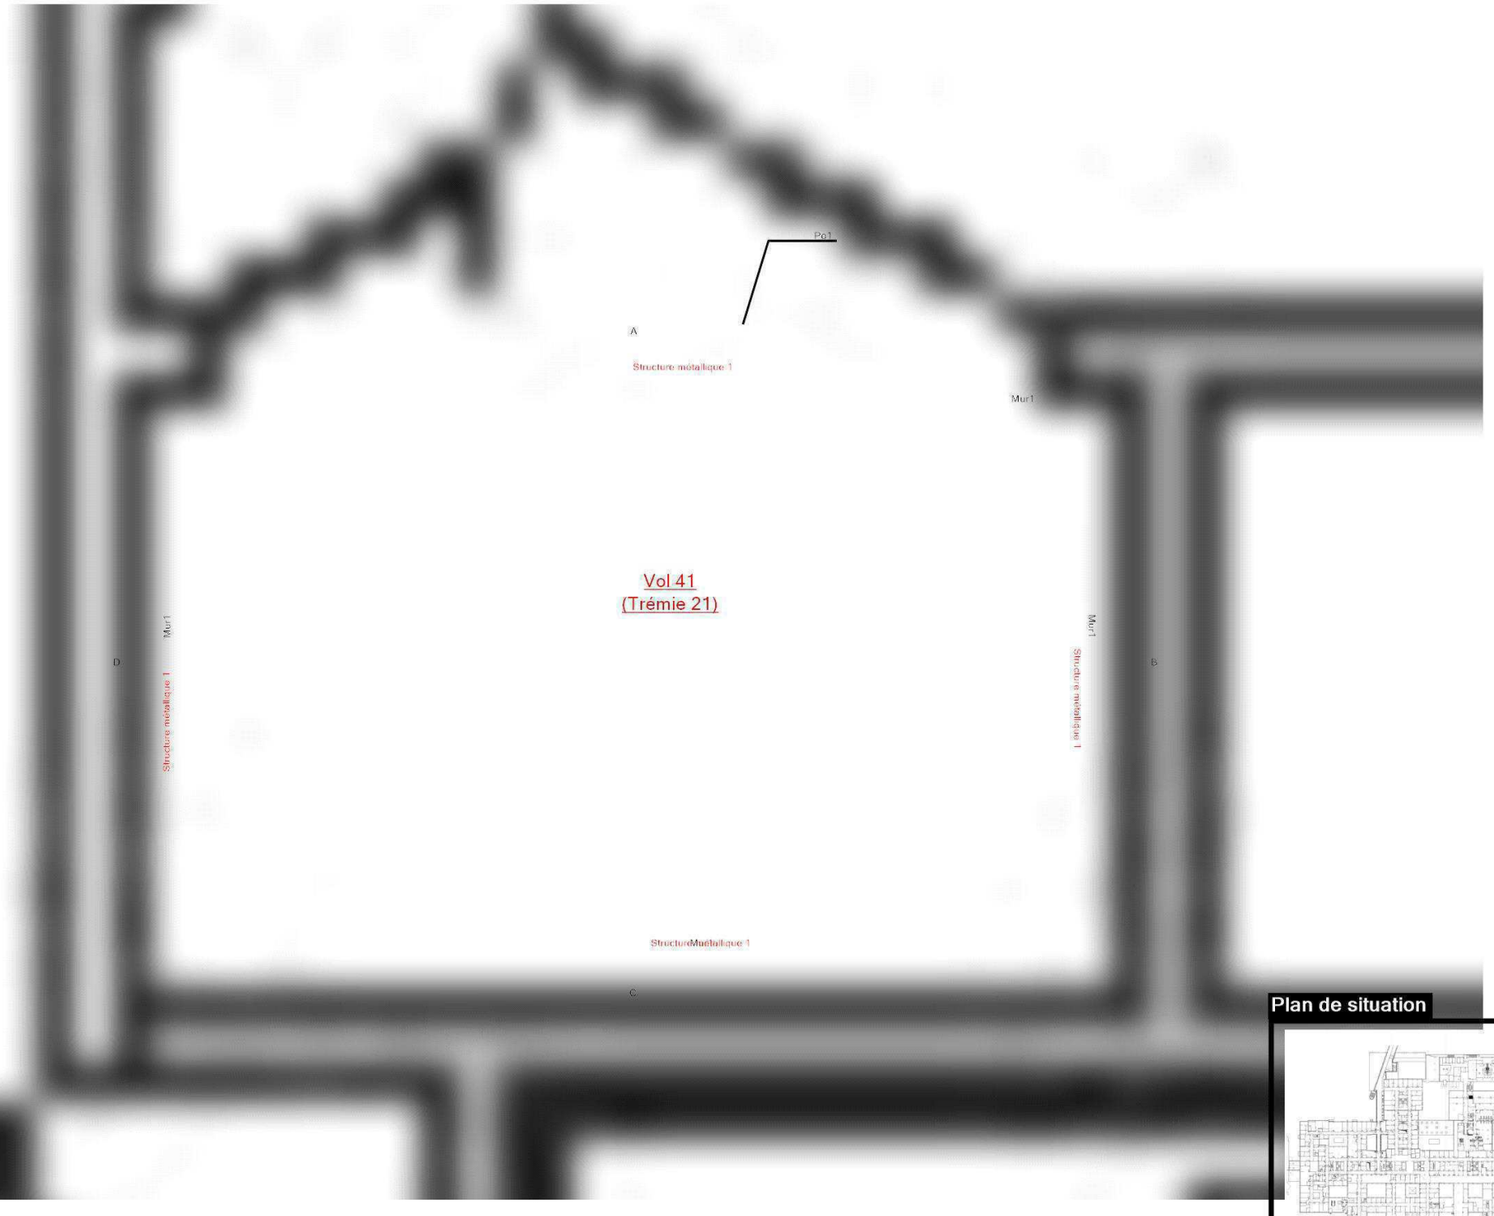

Plan de situation

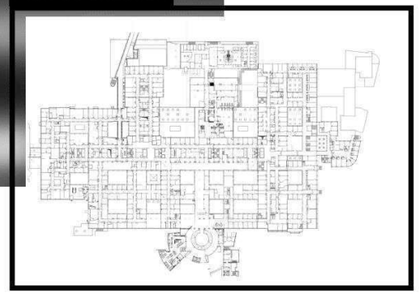


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - ASCENSEUR 20 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

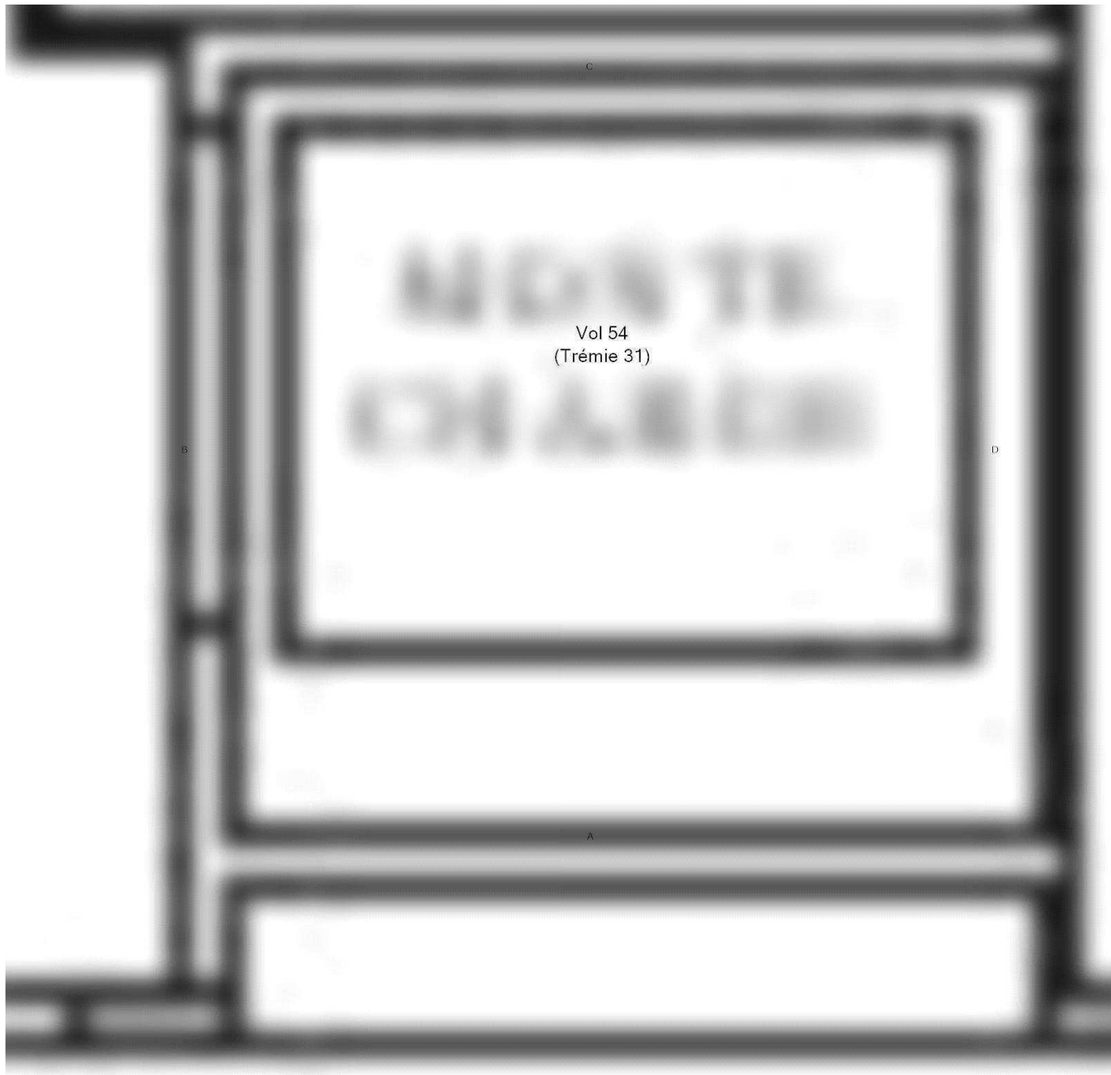

Légende	


Plan de situation

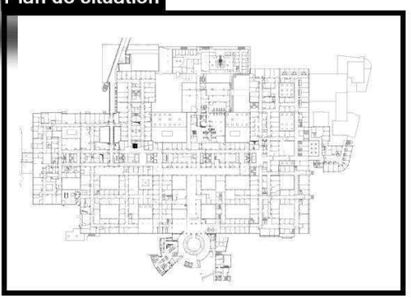

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - ASCENSEUR 20 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

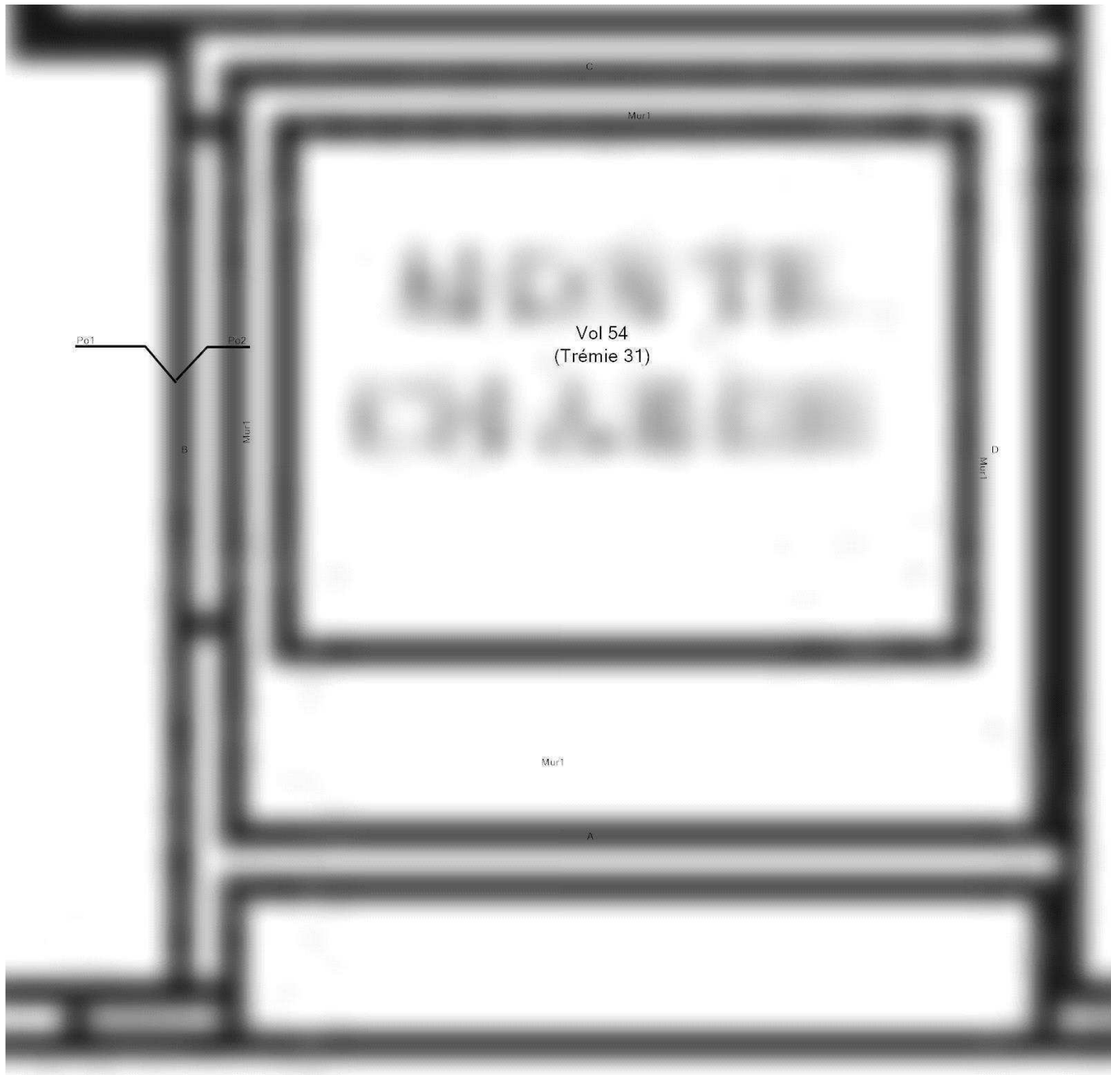

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

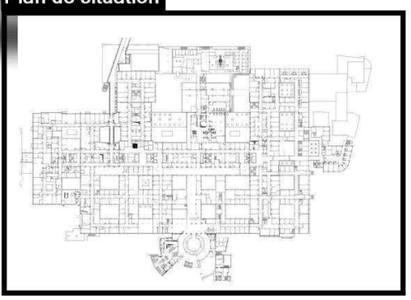

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

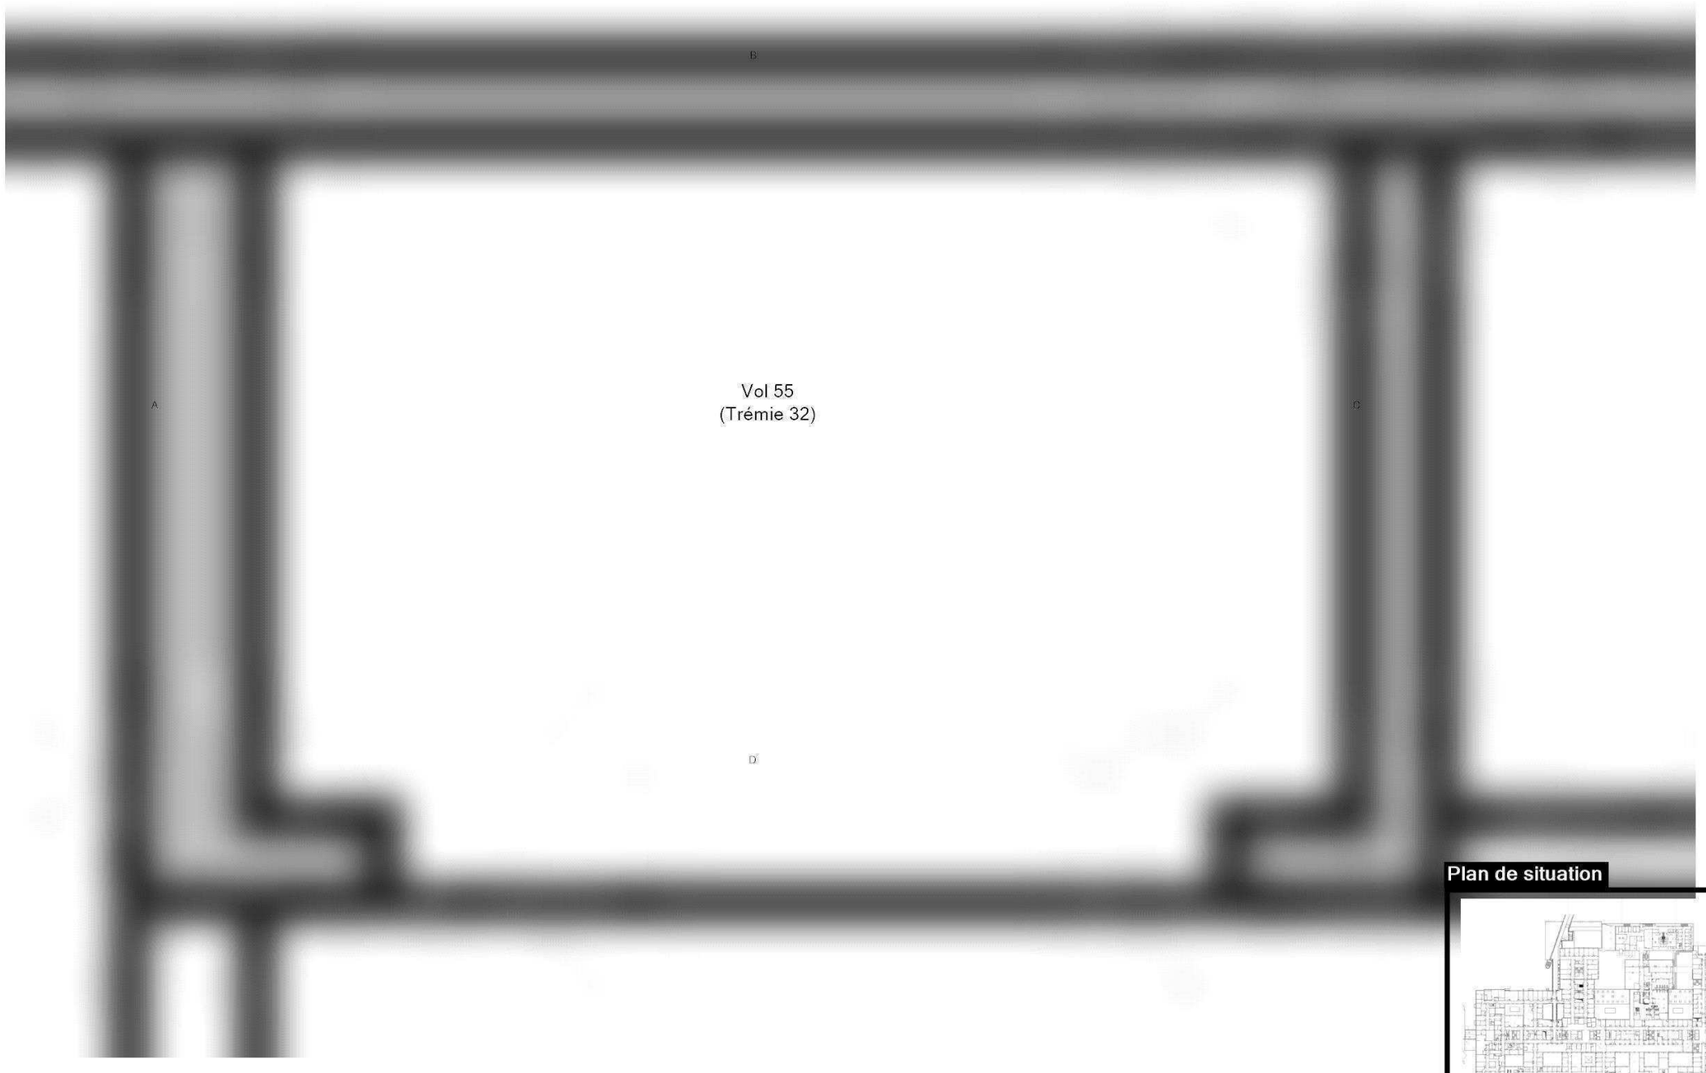

Légende


Plan de situation

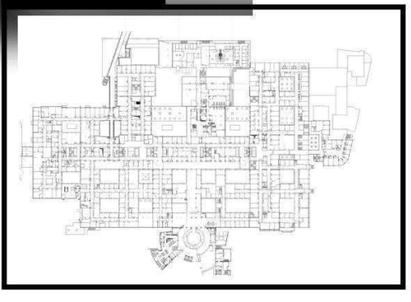


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

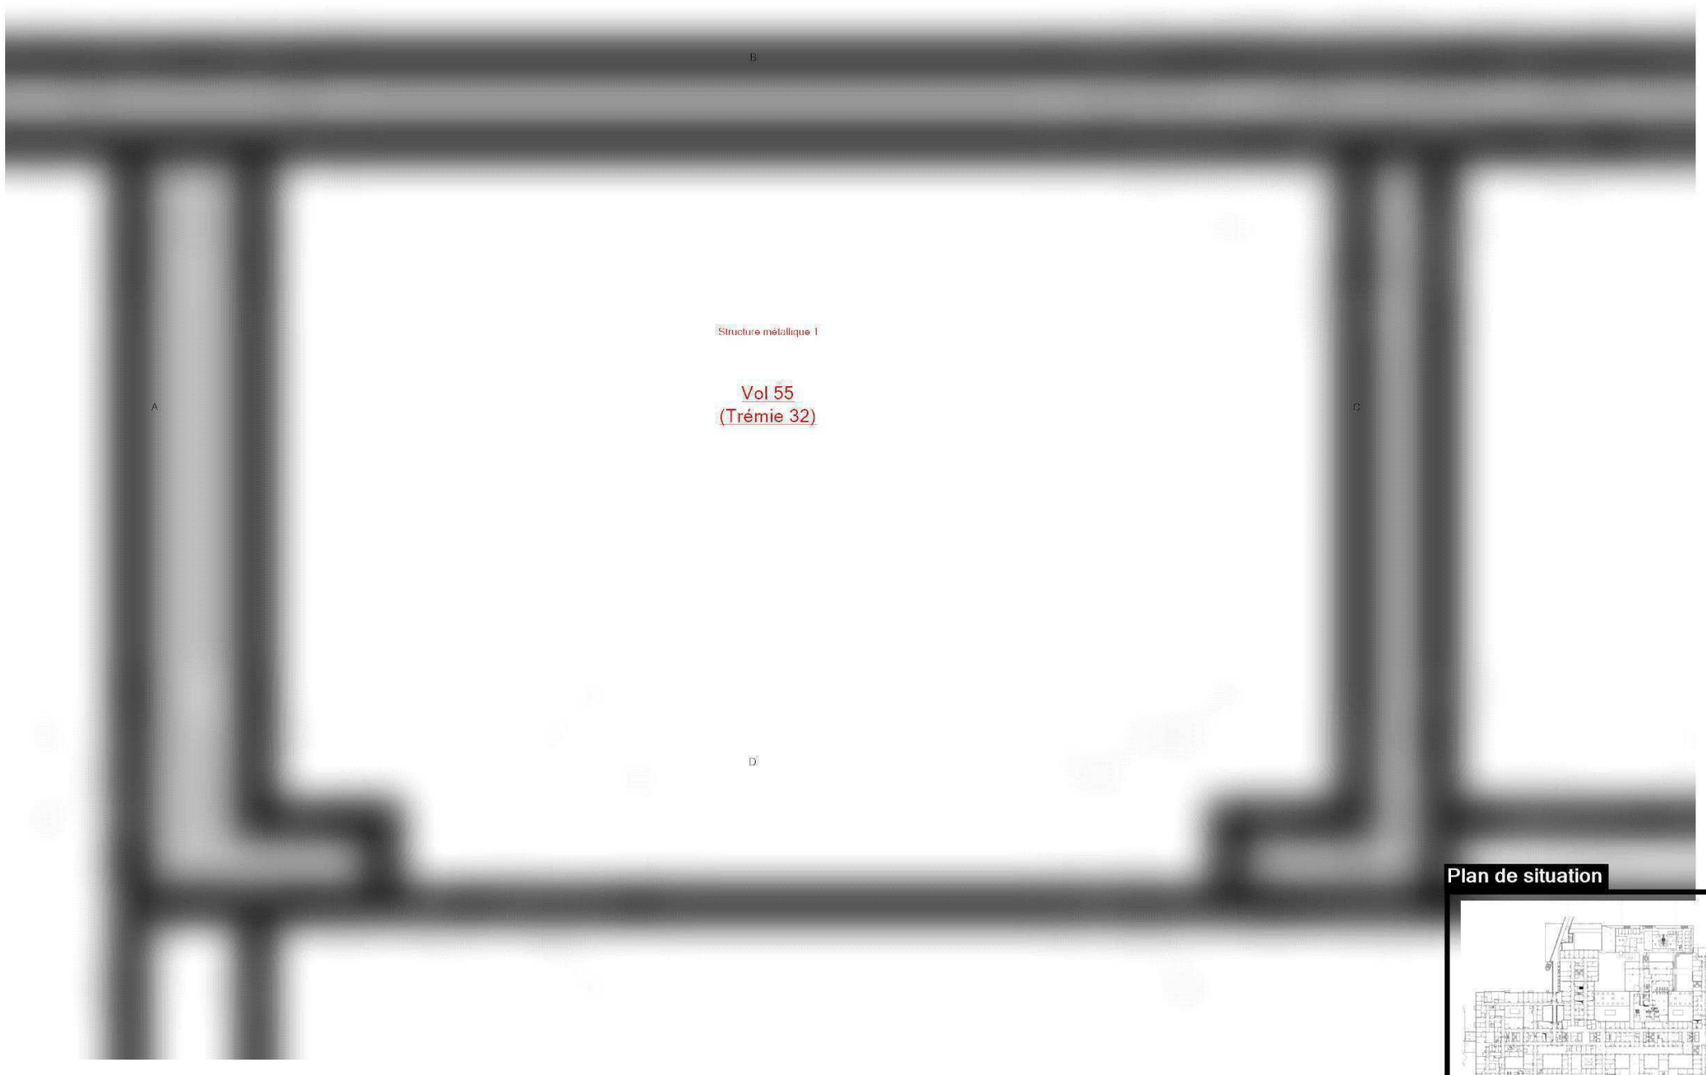

Plan de situation

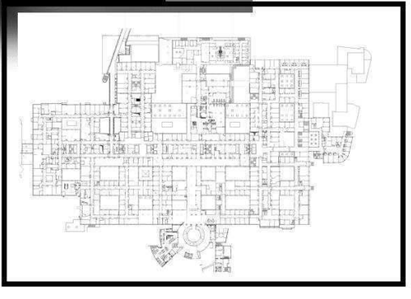


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

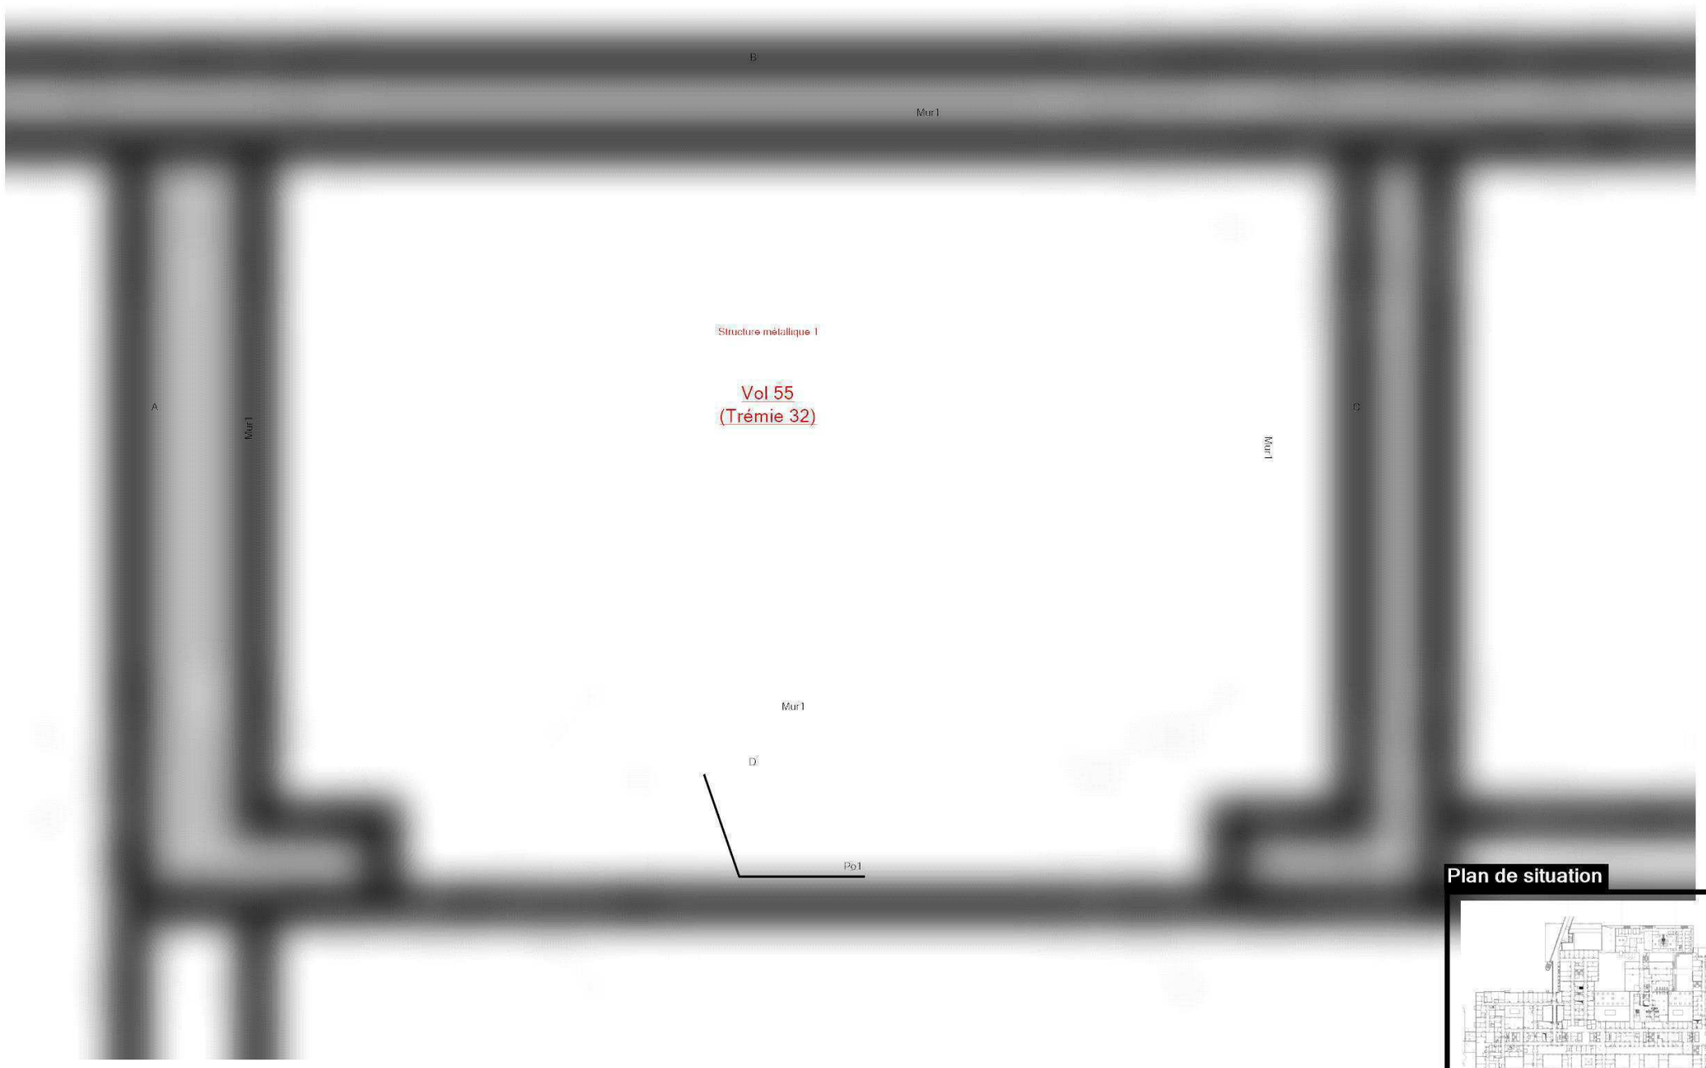

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

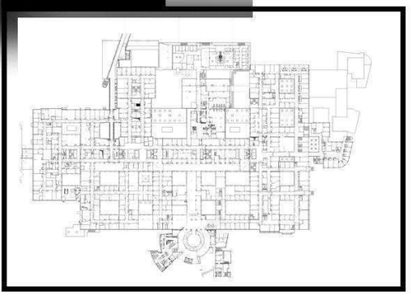

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

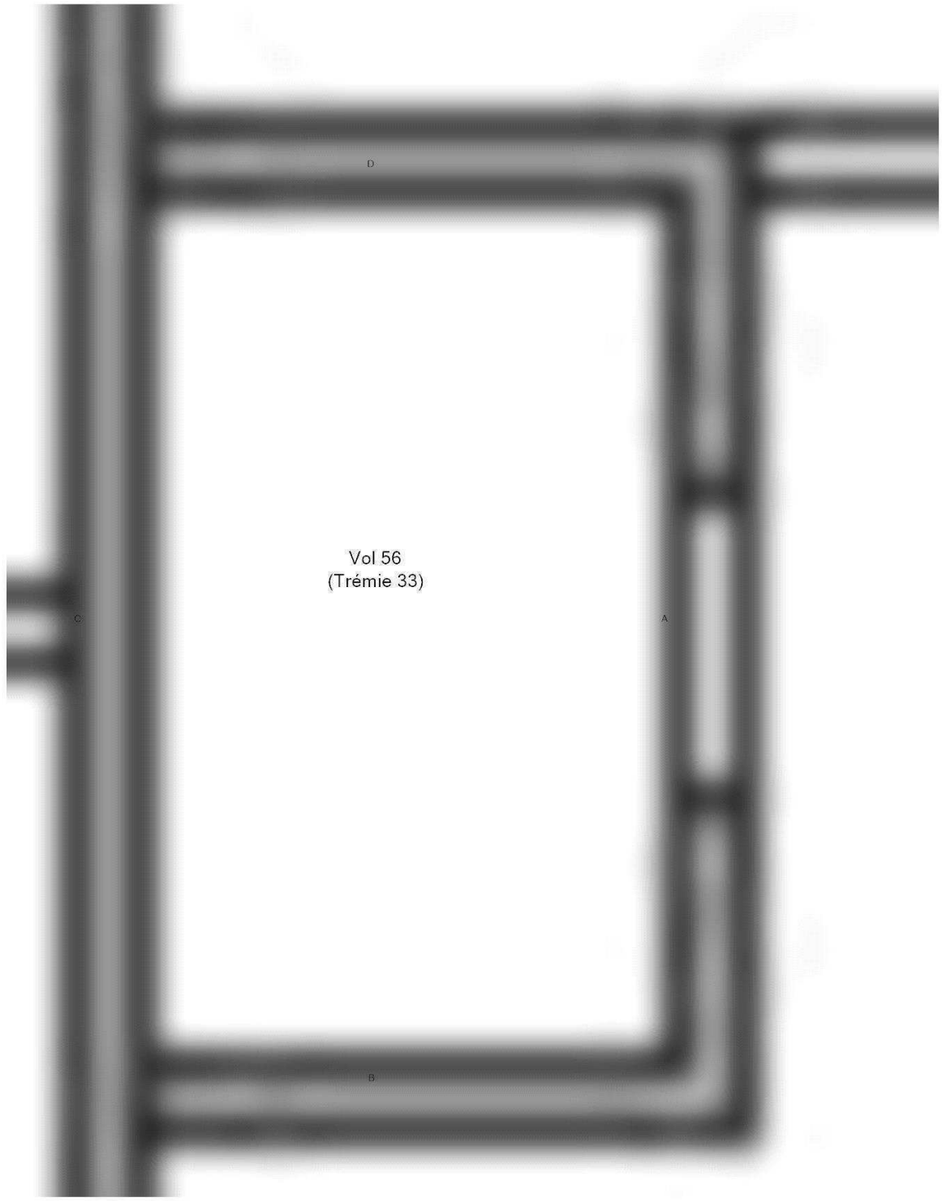

Légende	


Plan de situation

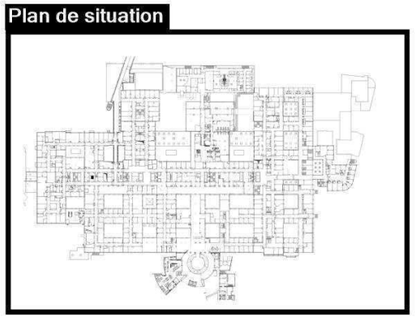

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

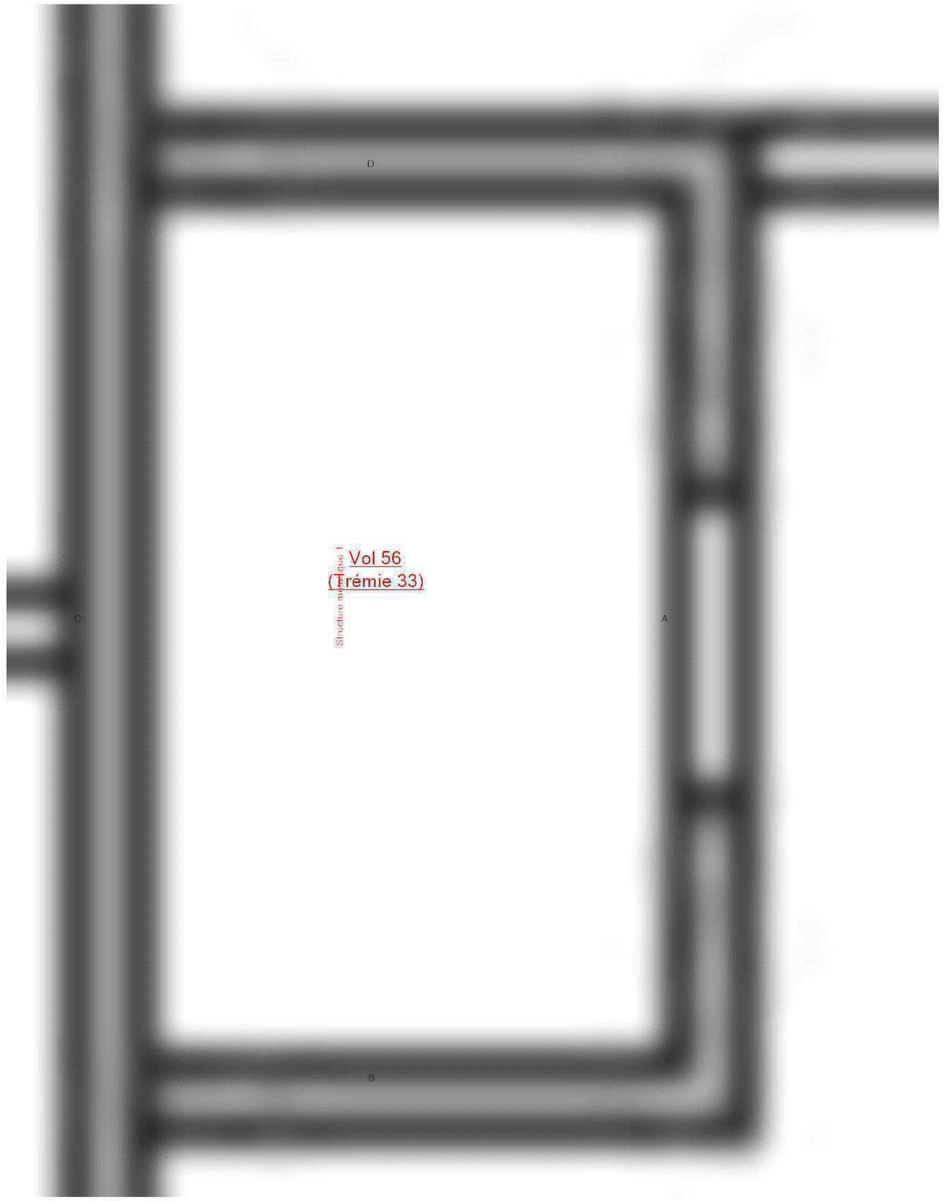

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

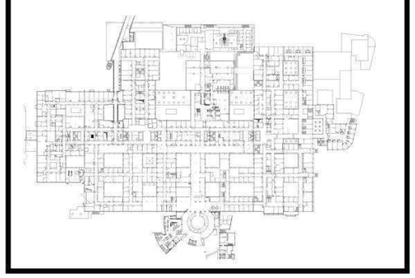

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

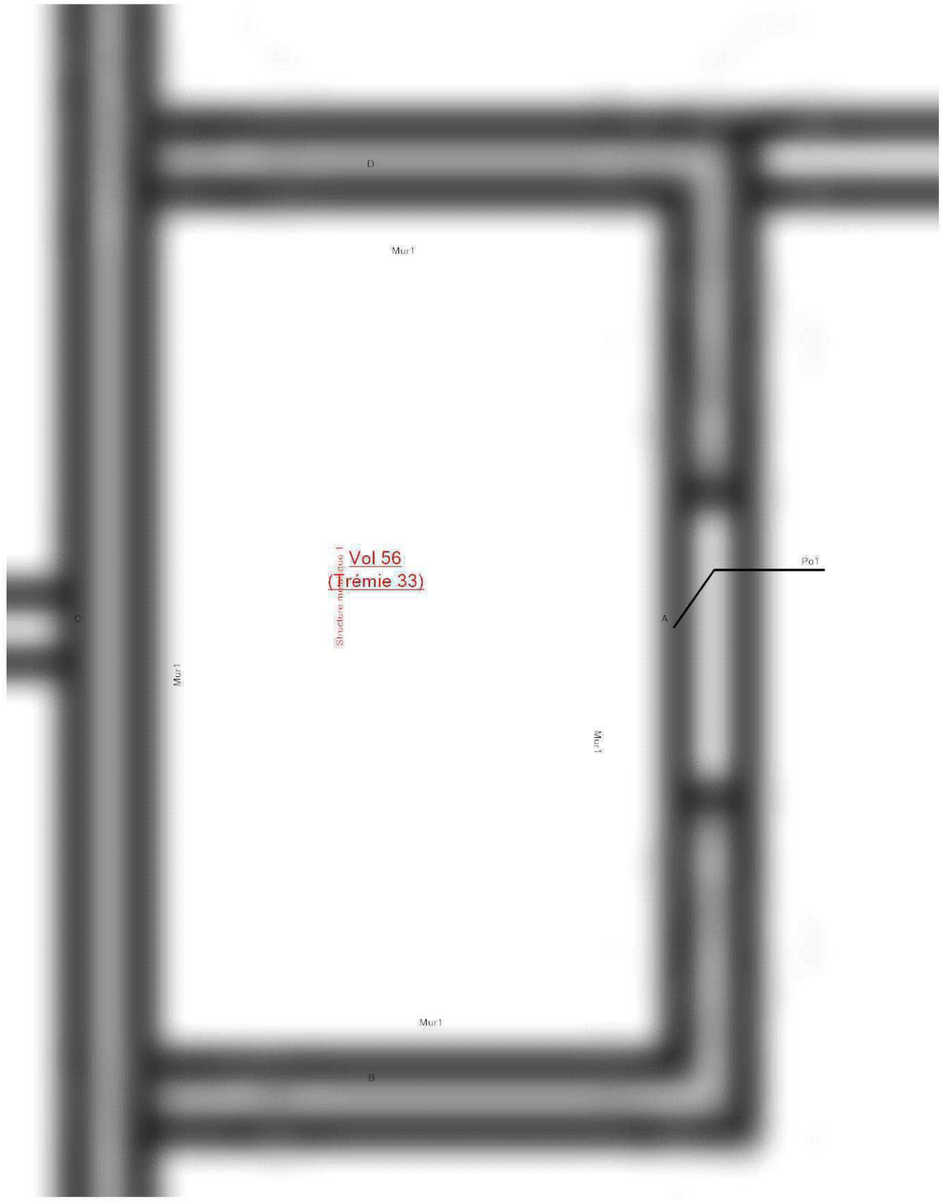

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

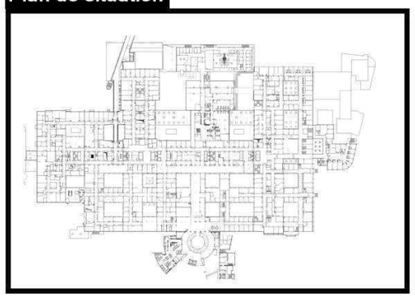

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

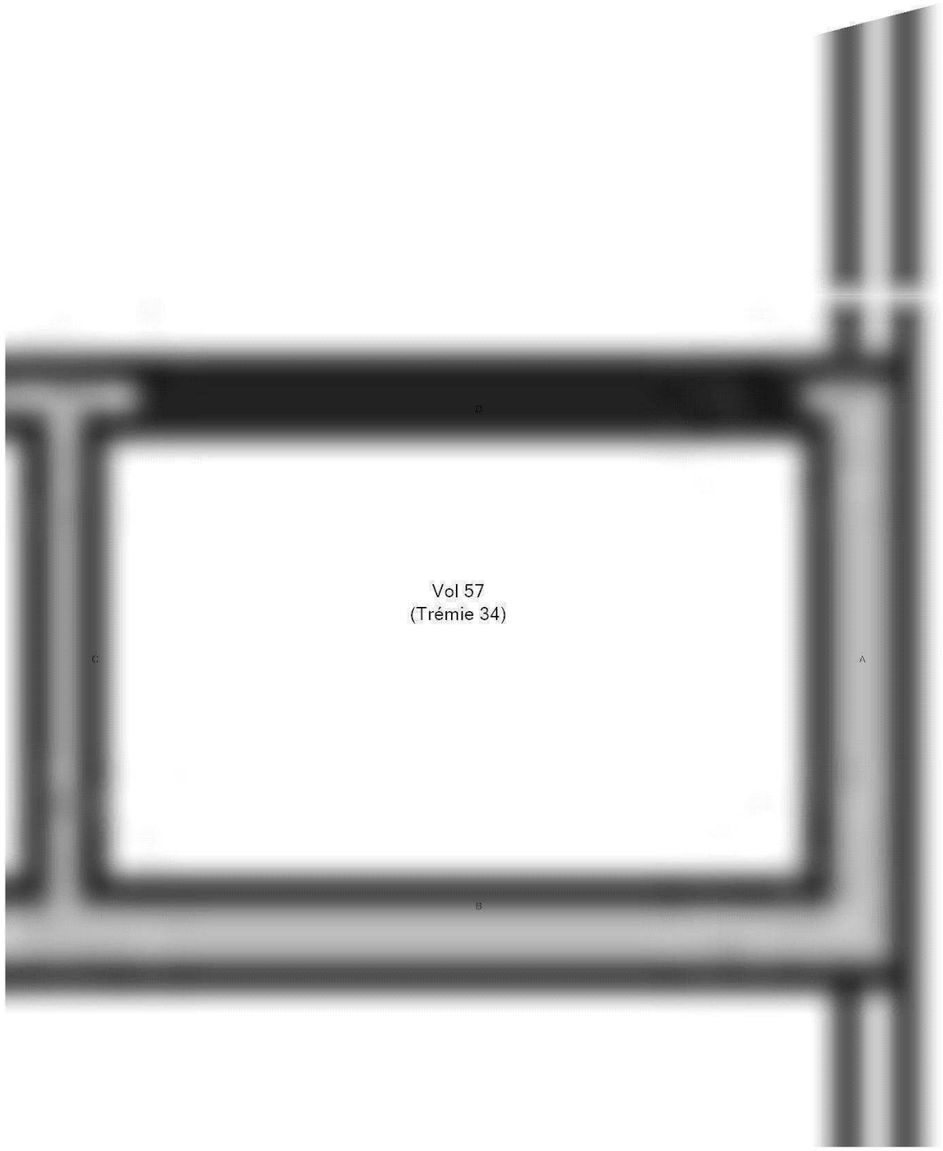

Légende	


Plan de situation

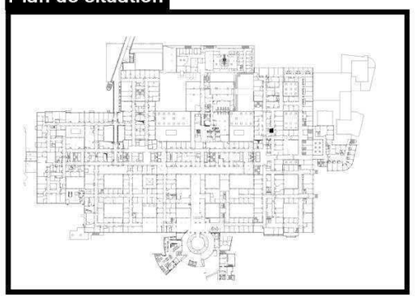

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

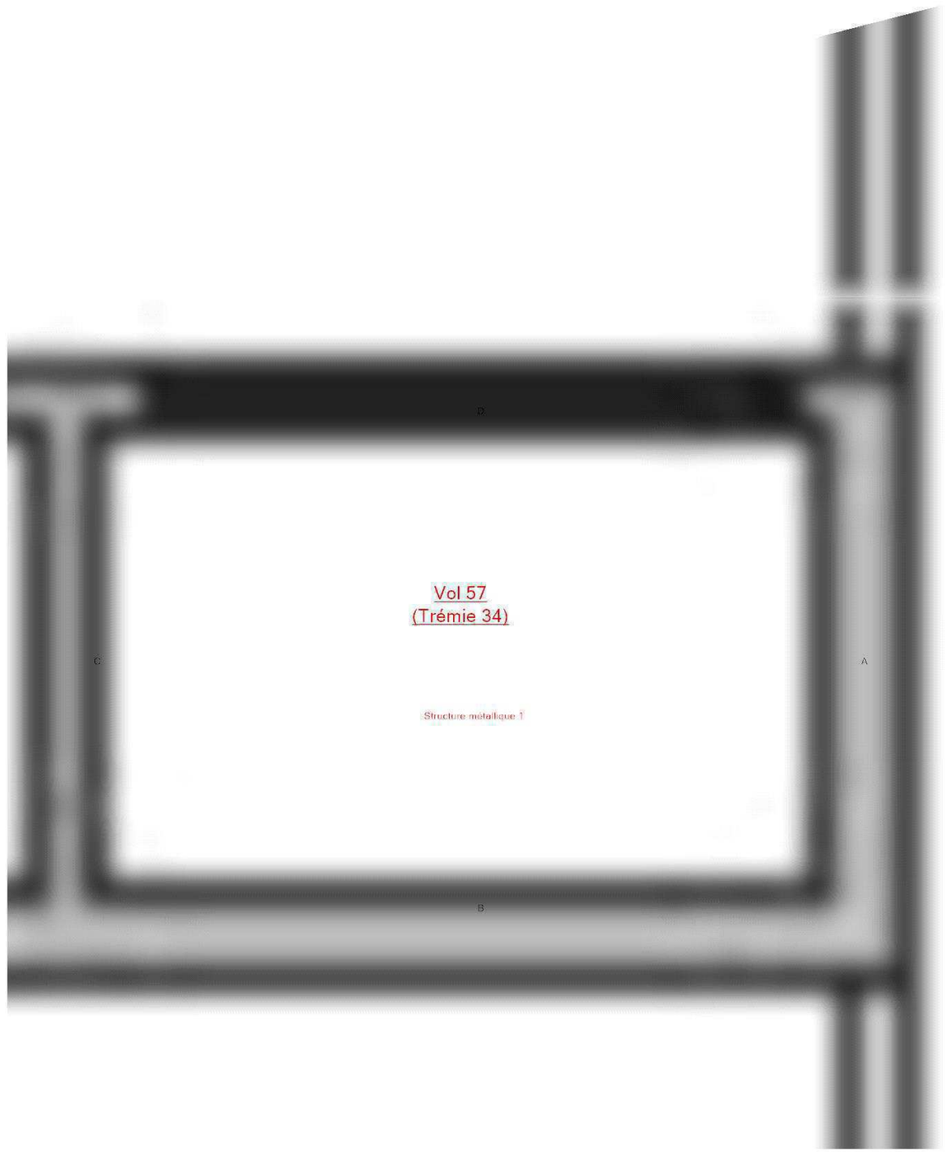

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

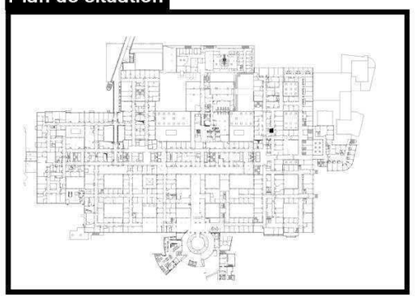

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

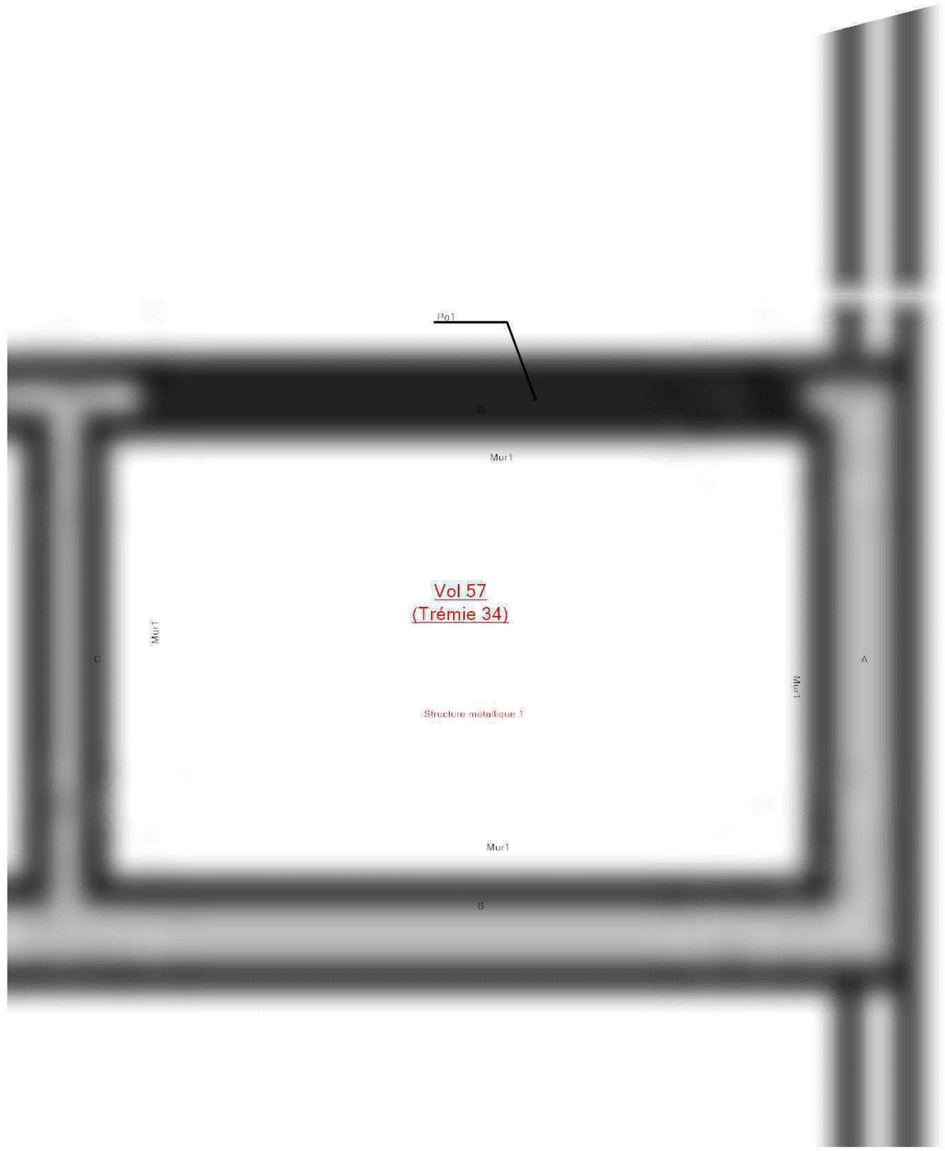

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

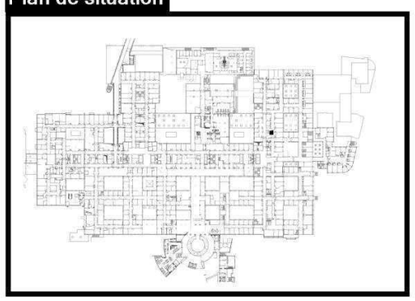

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - S4 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

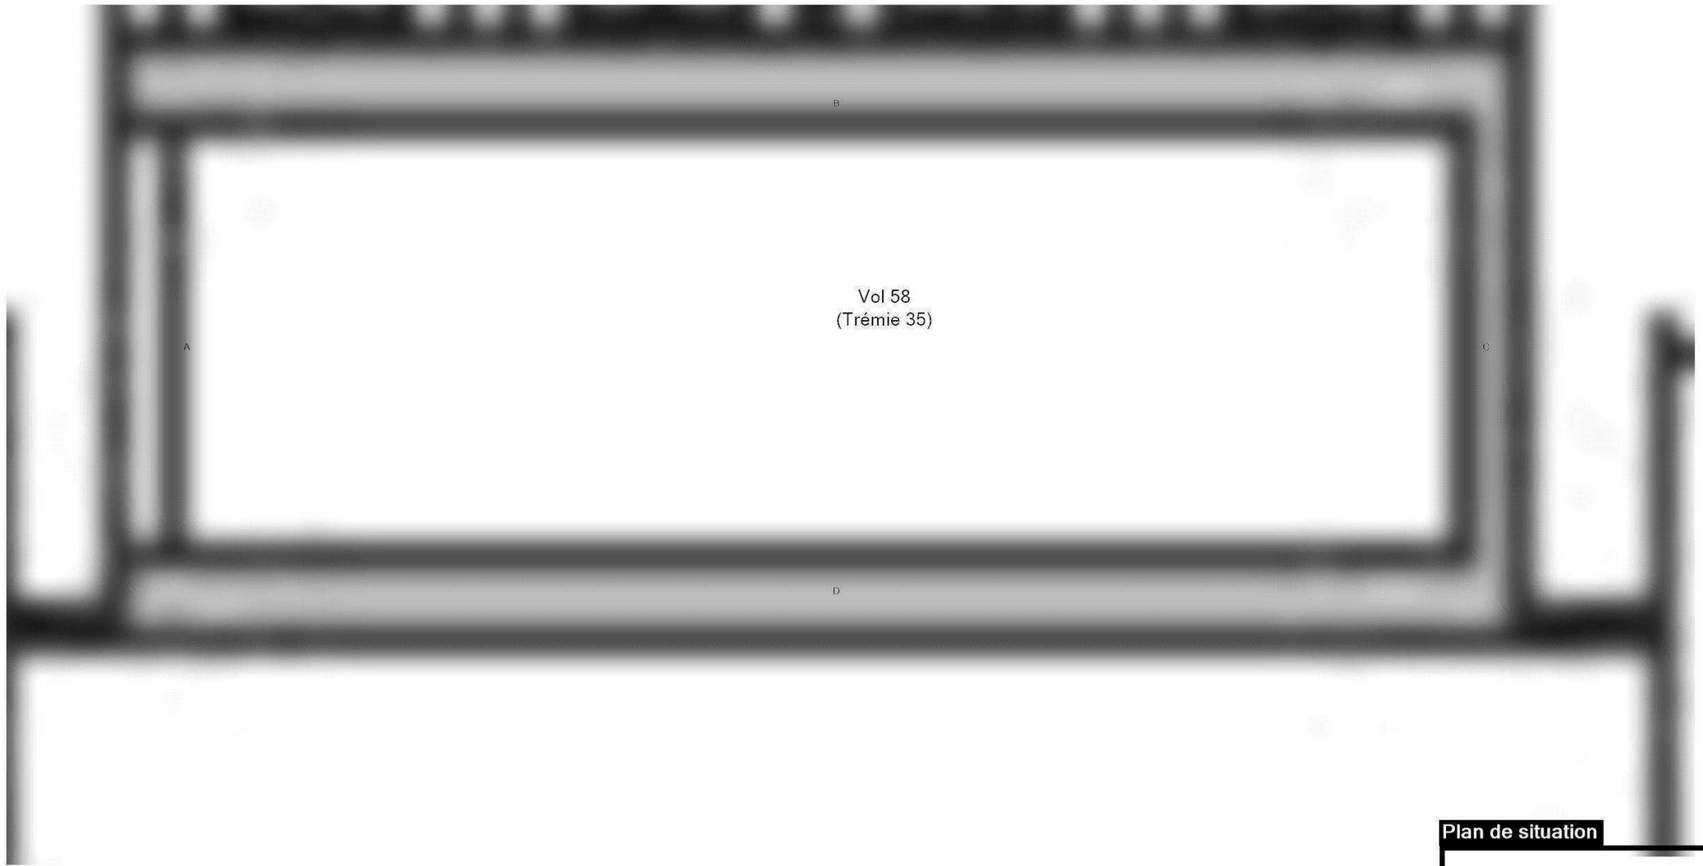

Légende	

Plan de situation

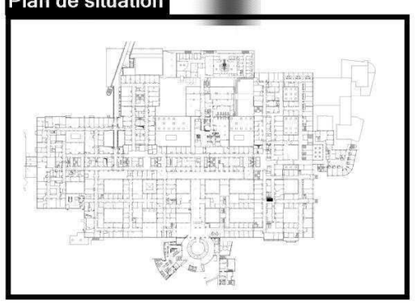


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Plan de situation

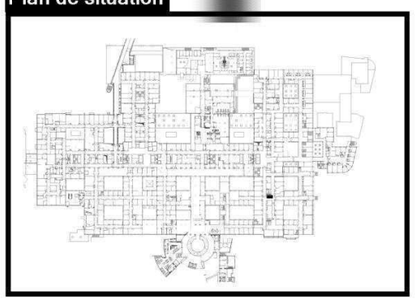


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

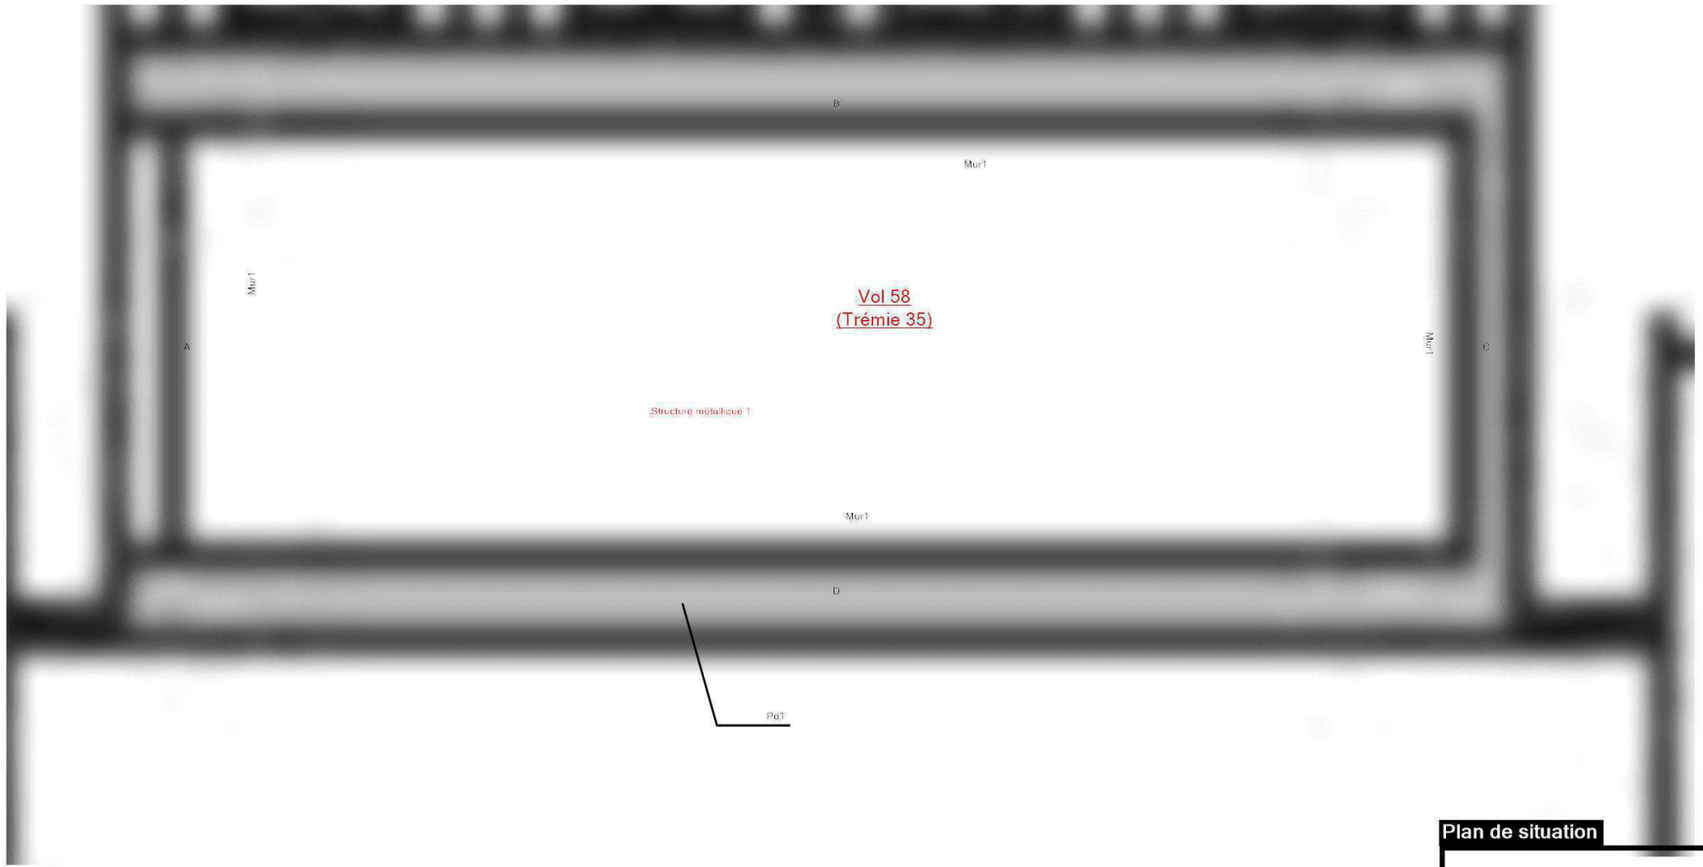

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

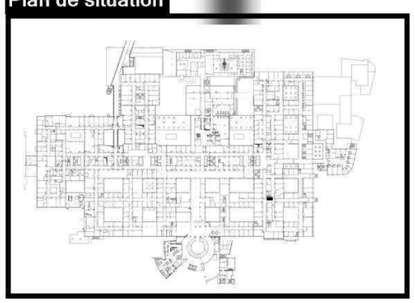

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

RDC - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

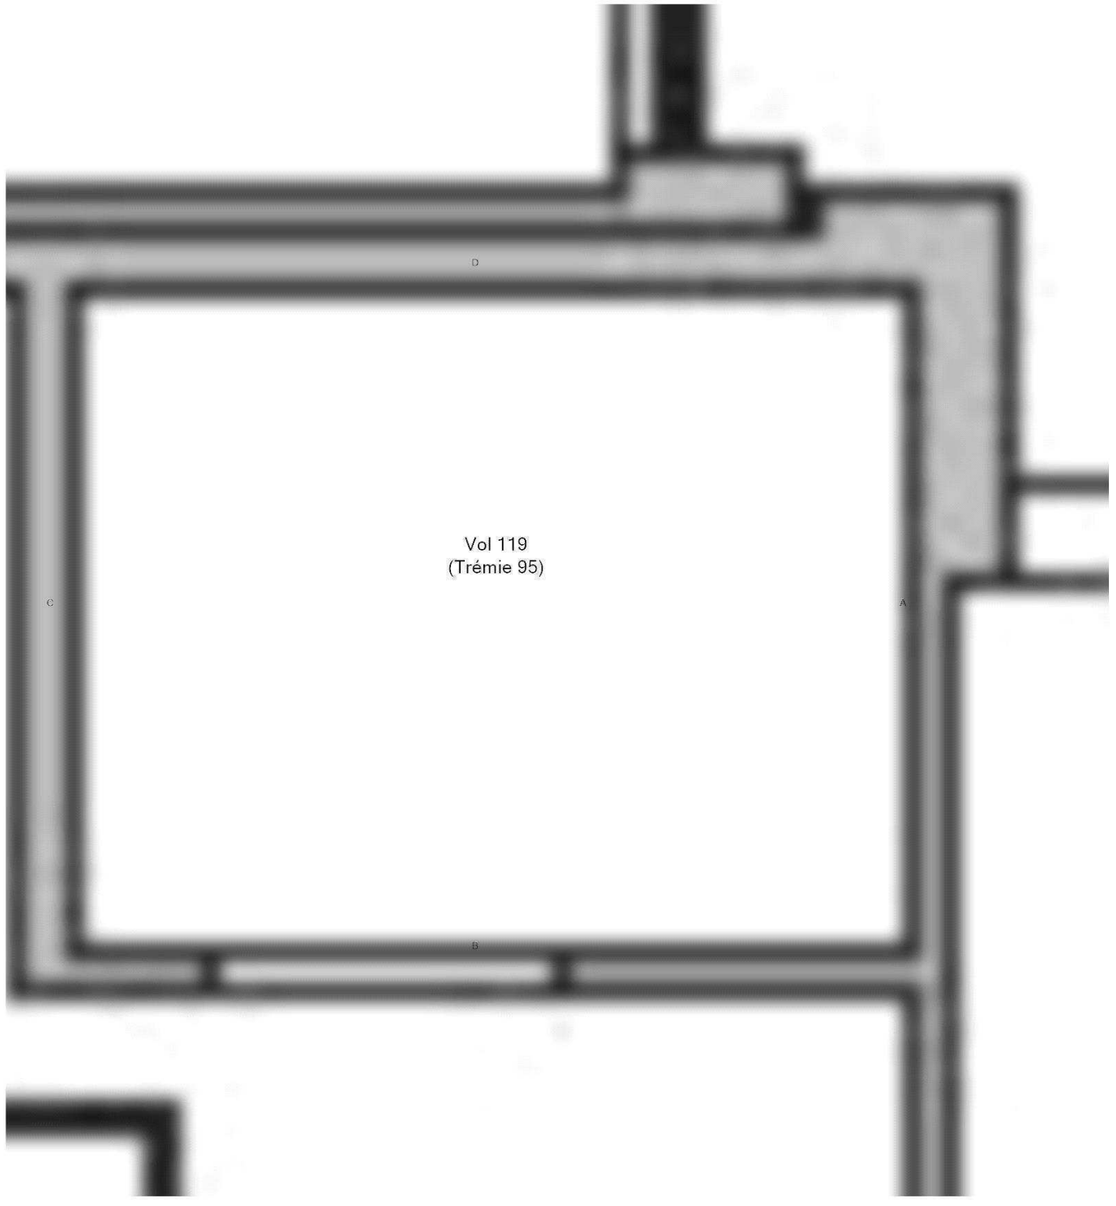

Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


RDC - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

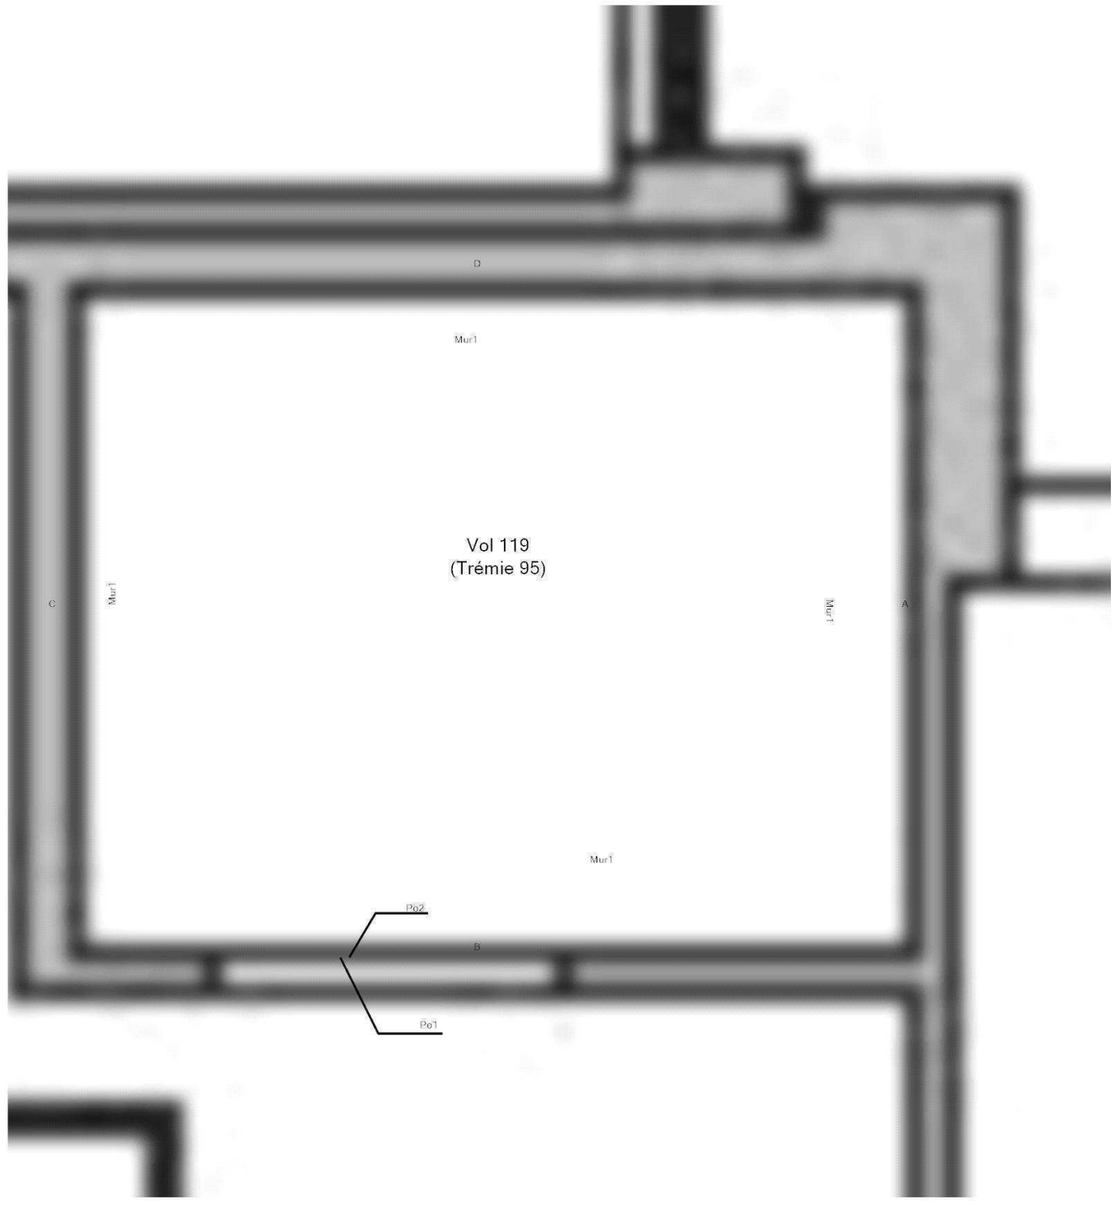

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

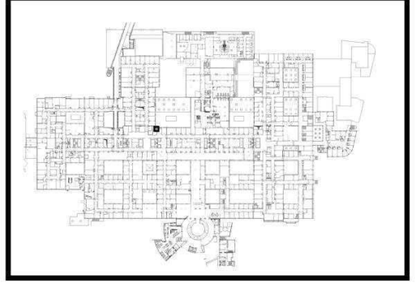

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

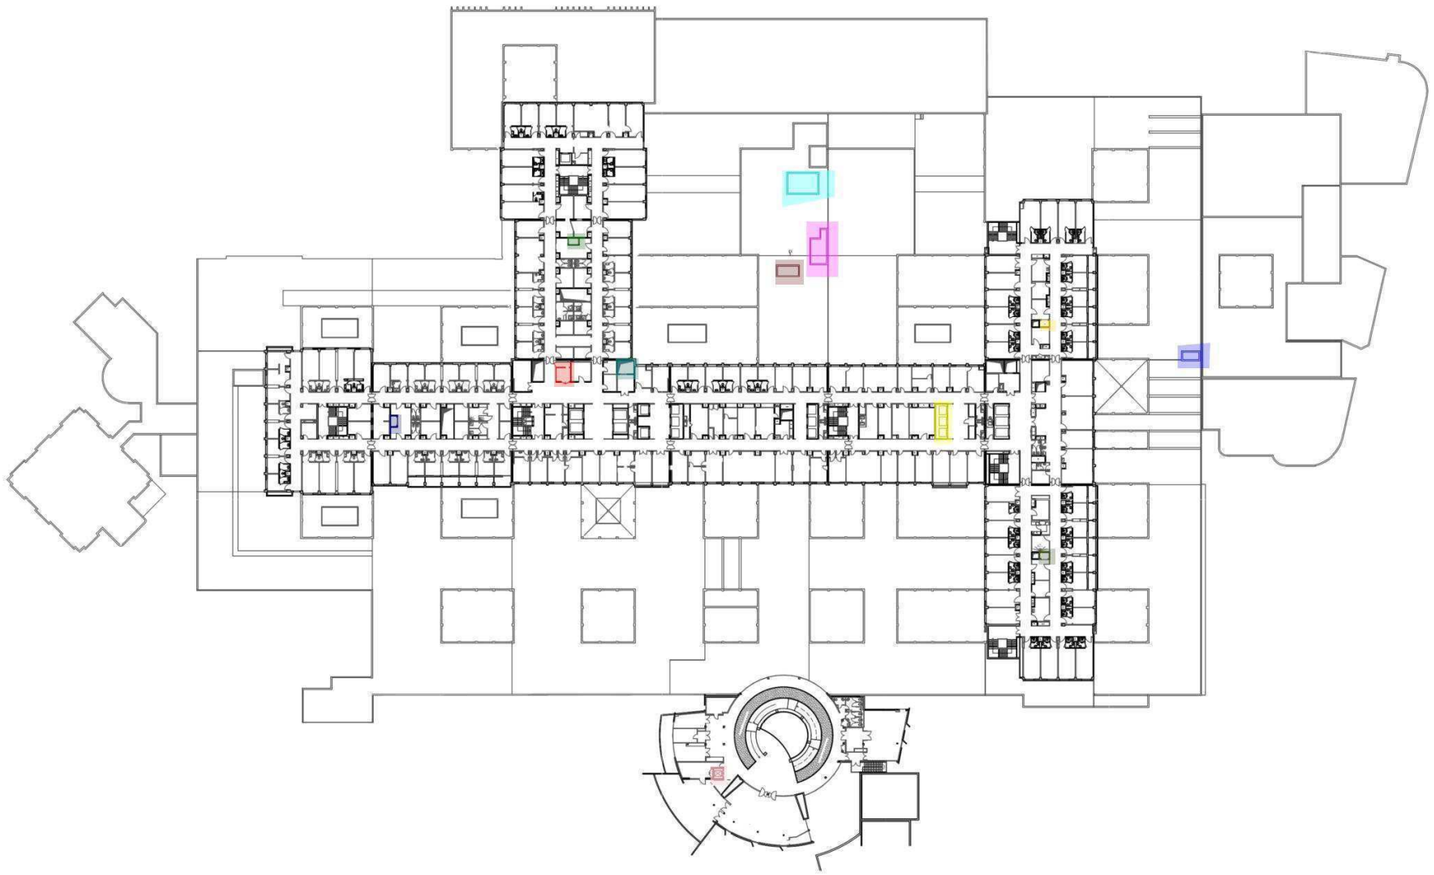


Légende	
	Machinerie ascenseur 20
	Machinerie F
	Ascenseur D
	S2
	Ascenseur 3
	S7
	S6
	S5
	S1
	S3
	S4
	R1

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - MACHINERIE ASCENSEUR 20 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

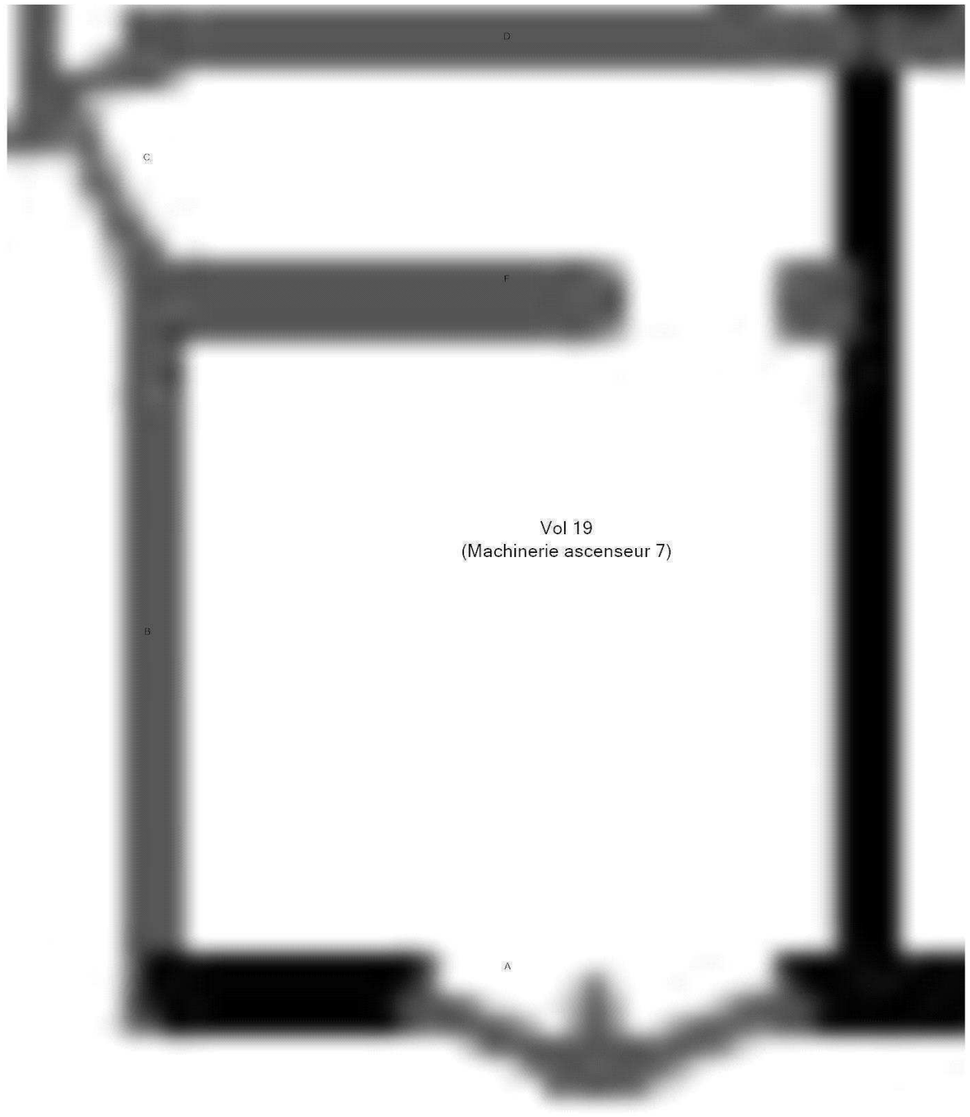

Vol 19
(Machinerie ascenseur 7)

Légende


Plan de situation

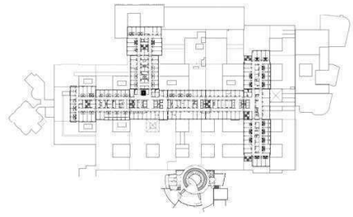

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE ASCENSEUR 20 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

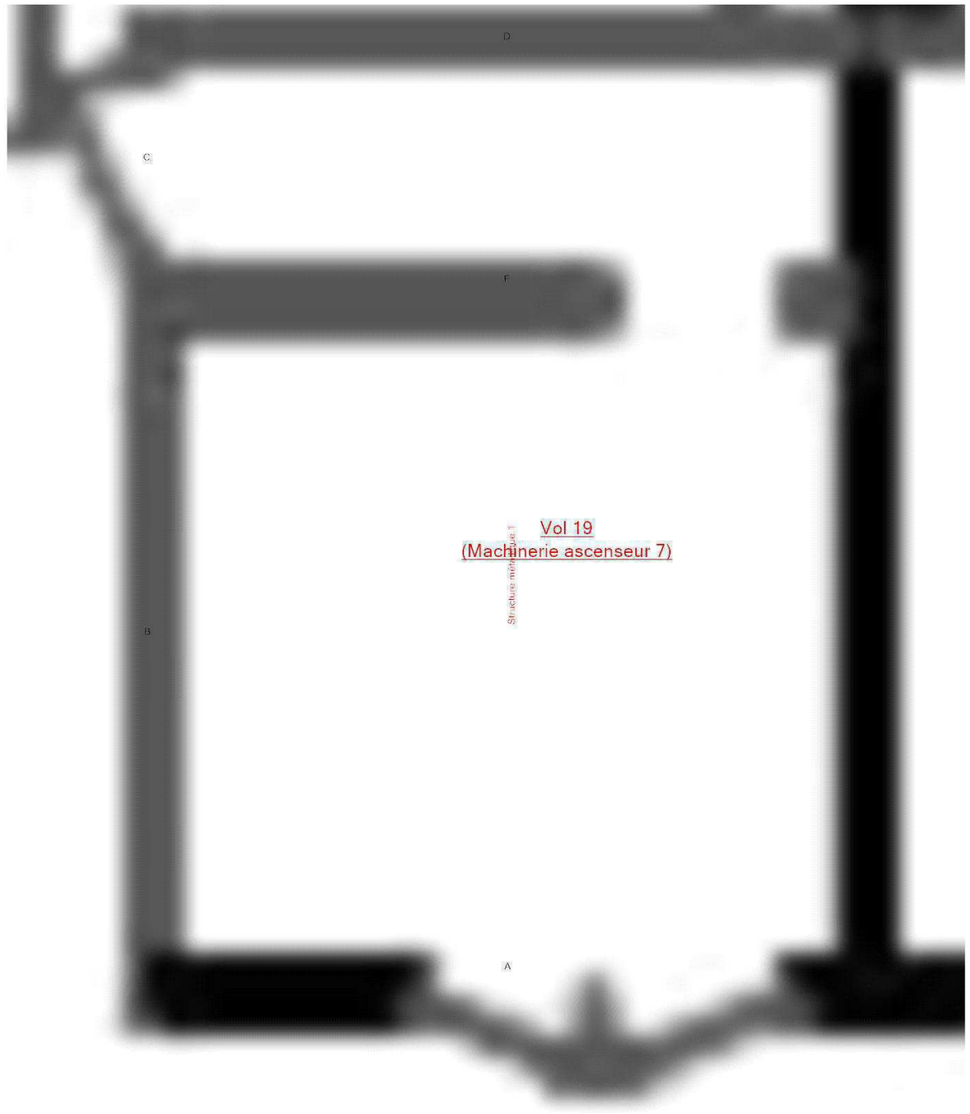

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

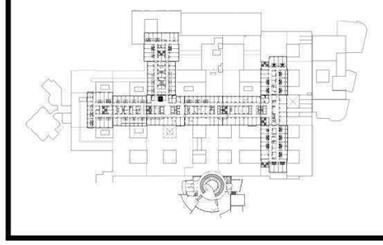

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - MACHINERIE ASCENSEUR 20 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

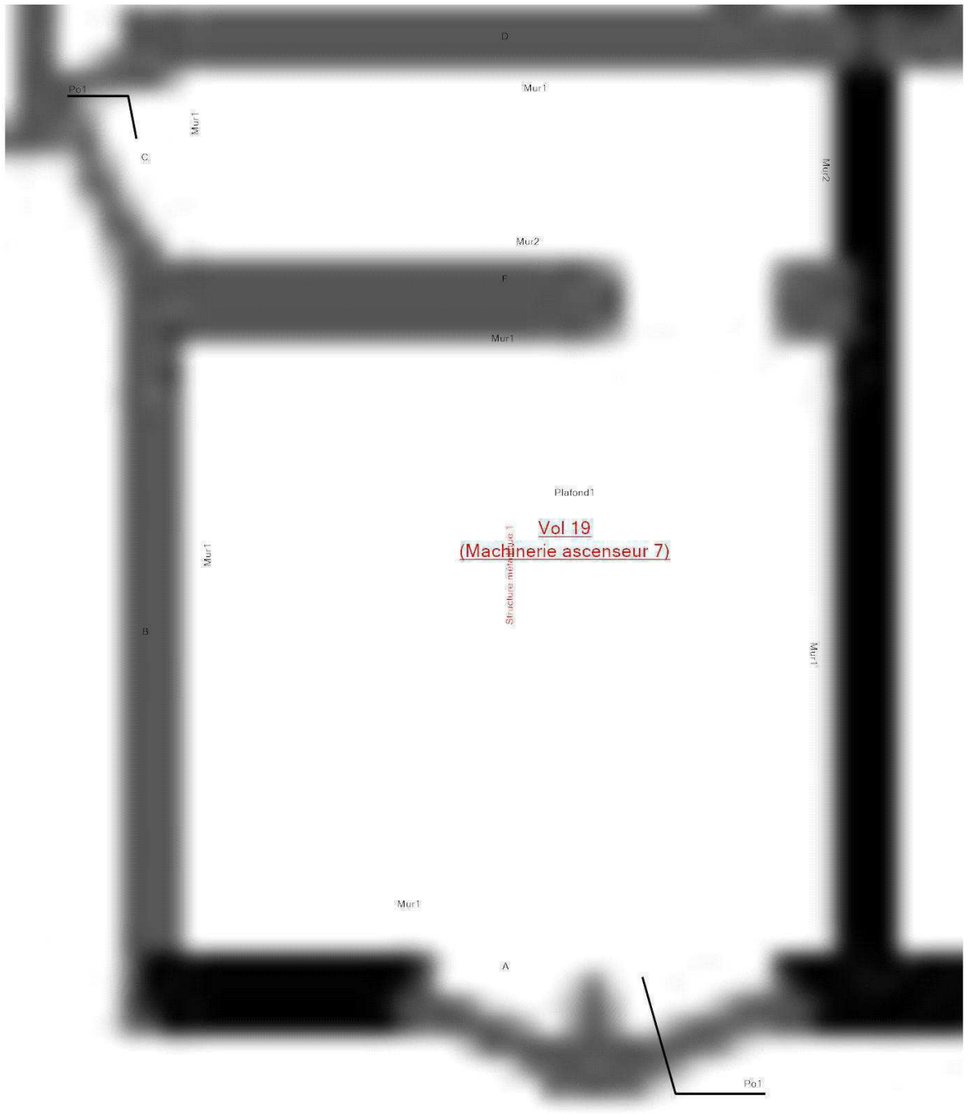

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

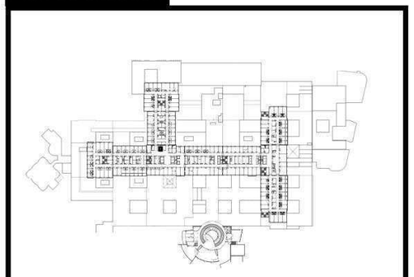


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE F - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

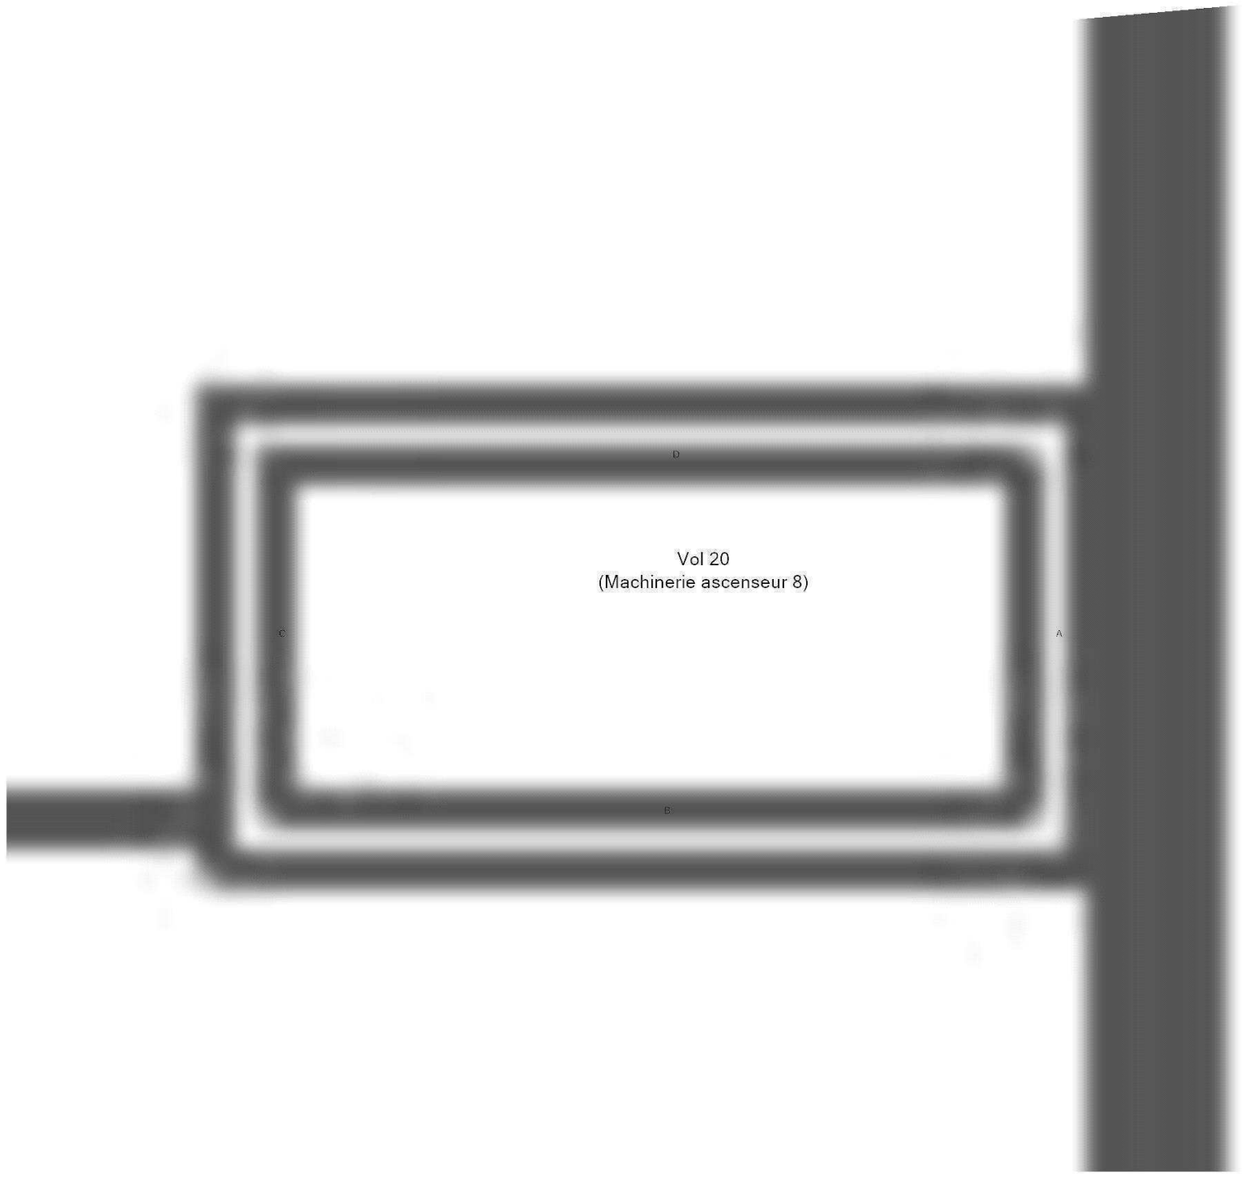


Plan de situation

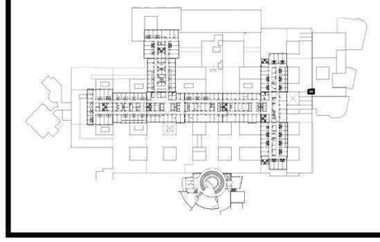

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - MACHINERIE F - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

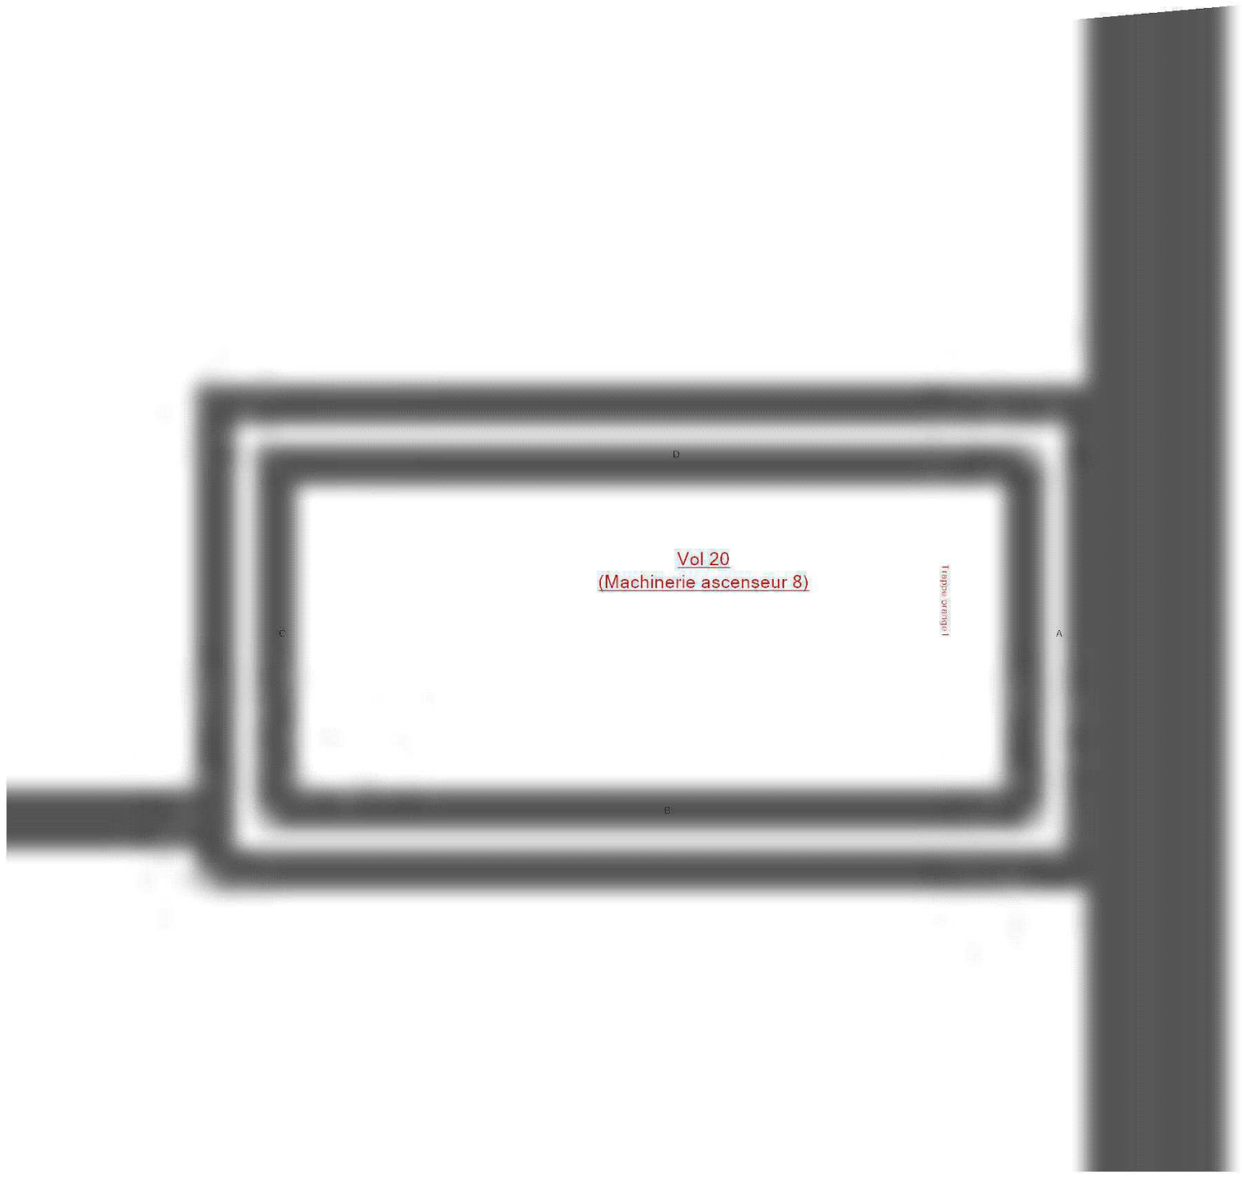

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

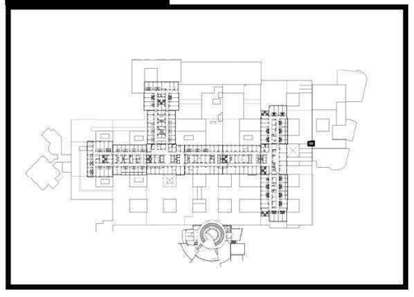

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - MACHINERIE F - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

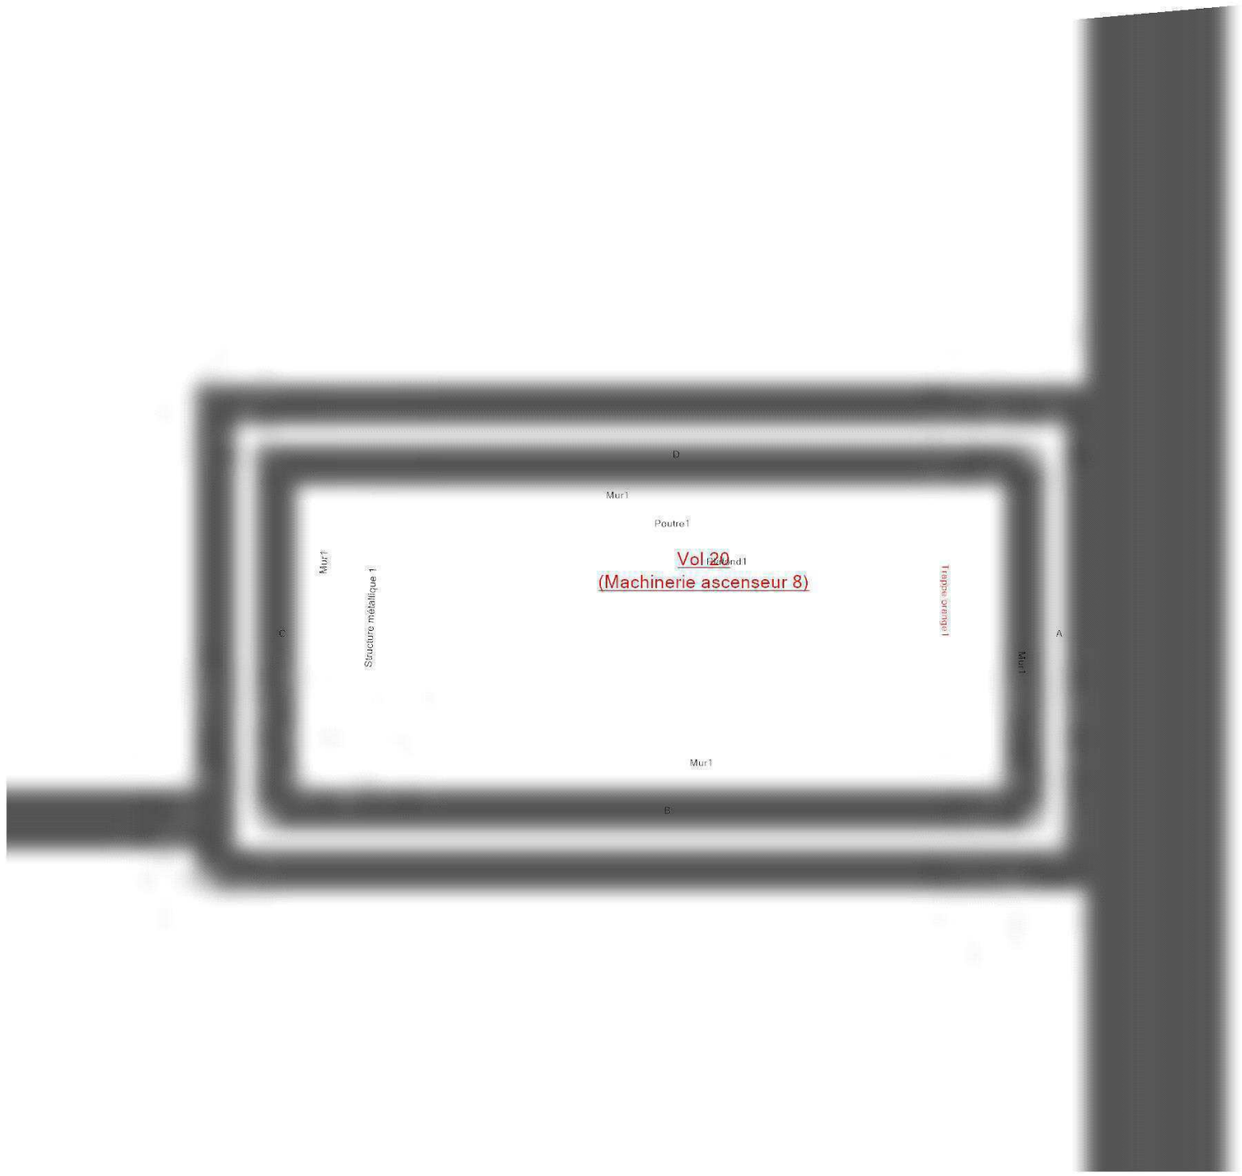

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

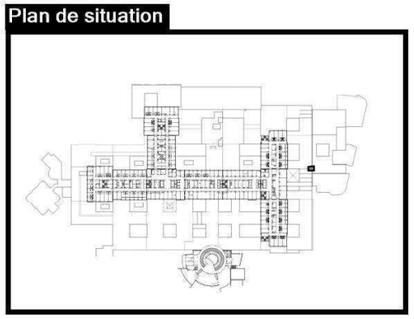

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

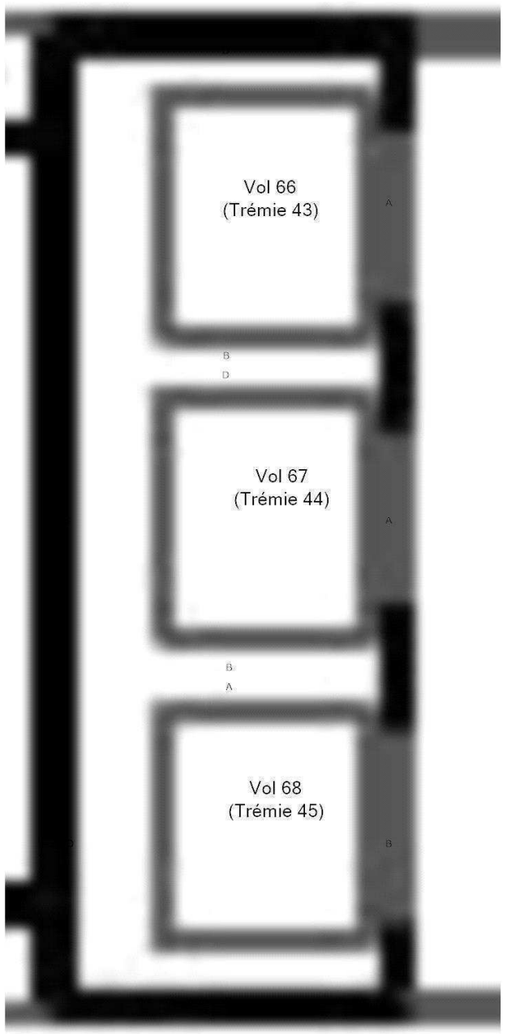

Légende	


Plan de situation

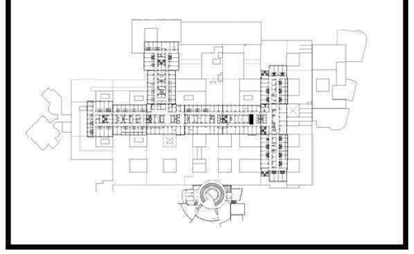

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

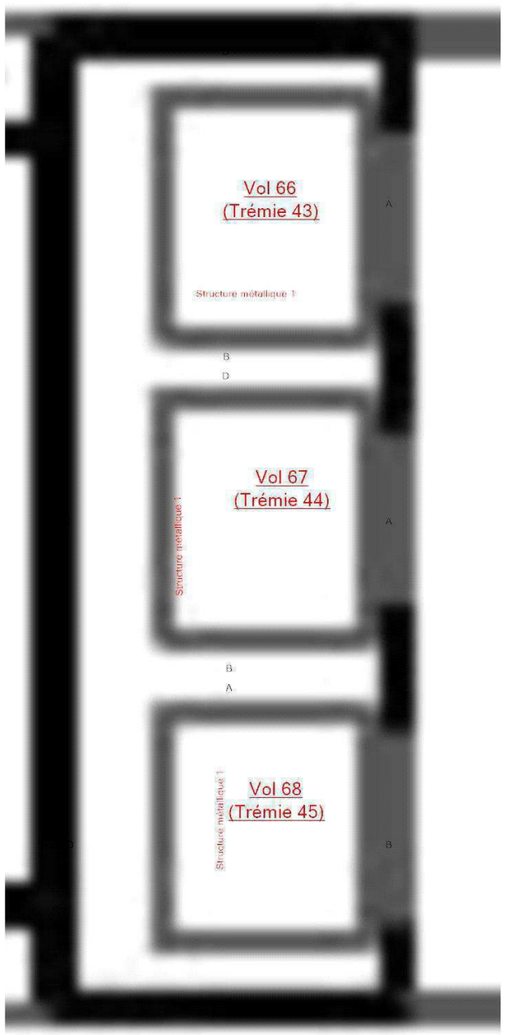

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

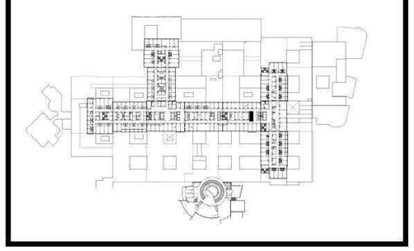

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

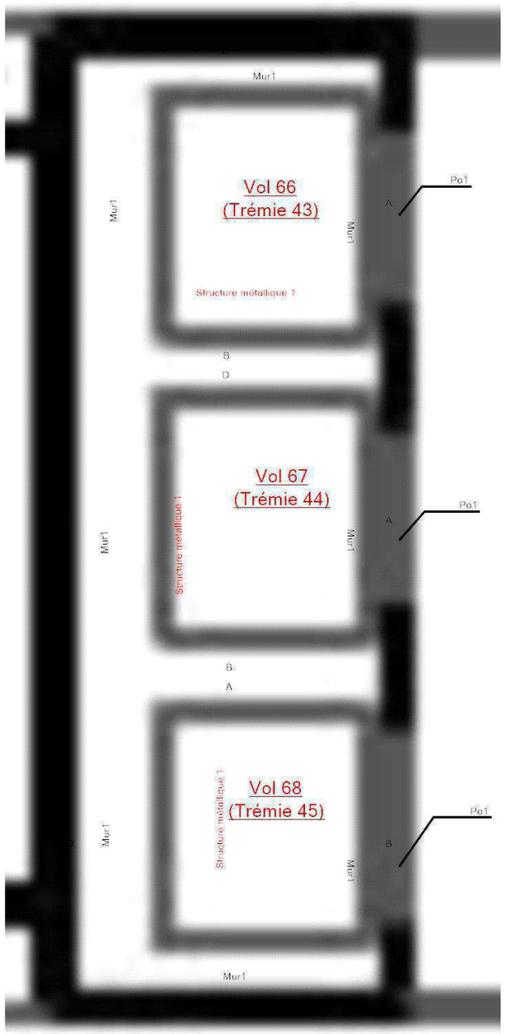

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

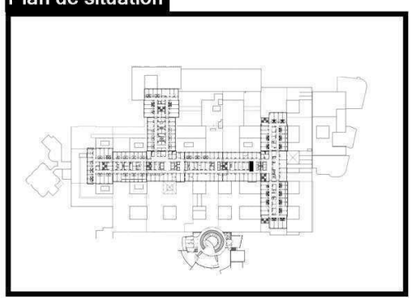

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

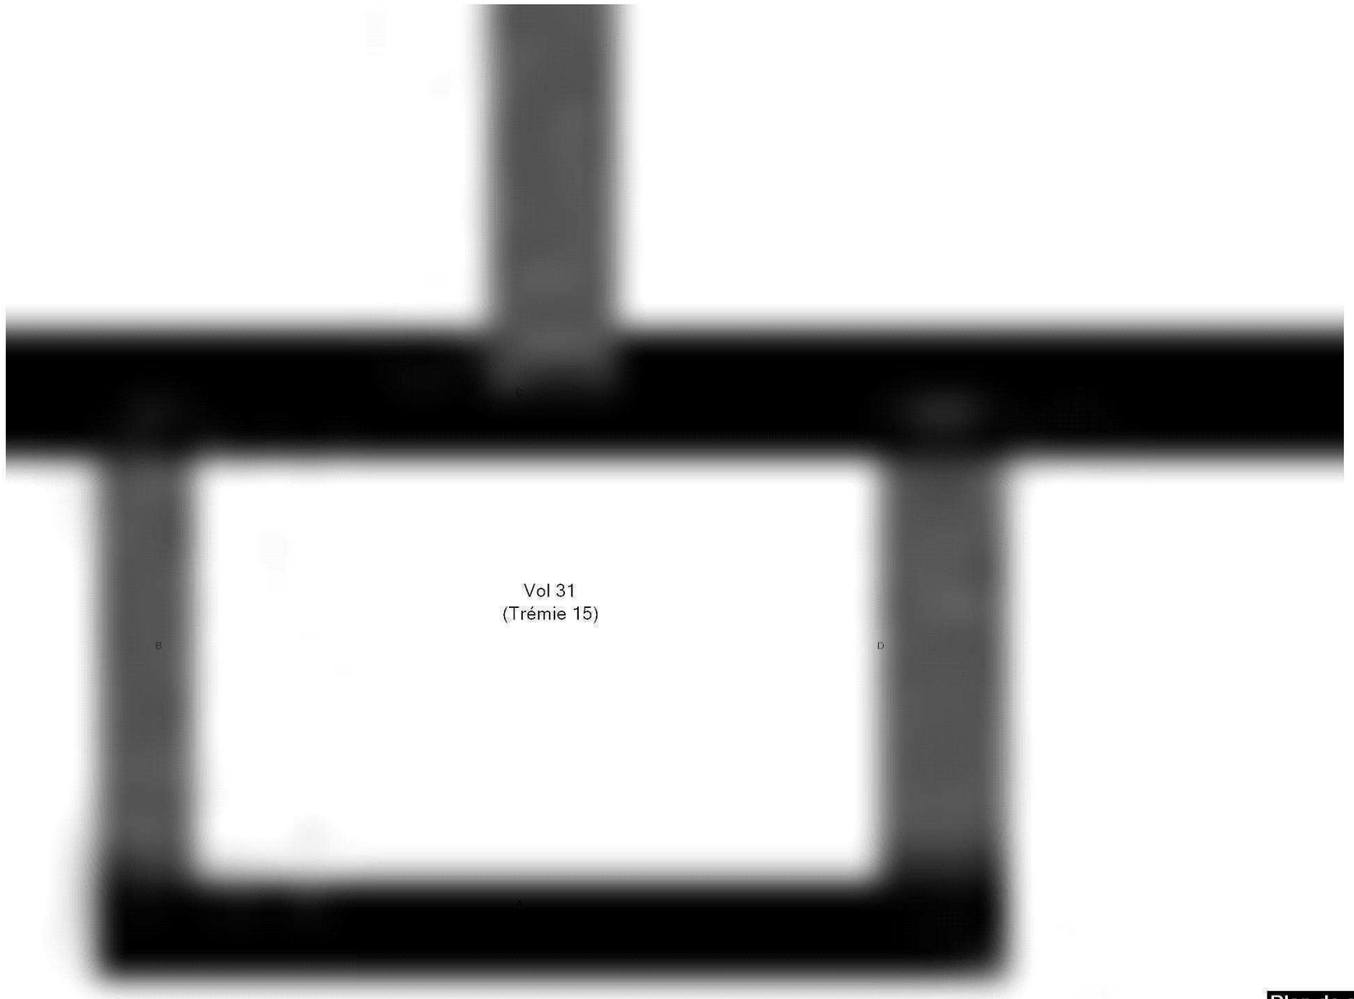

Légende	


Plan de situation

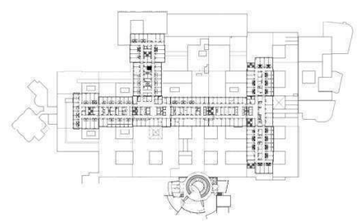

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

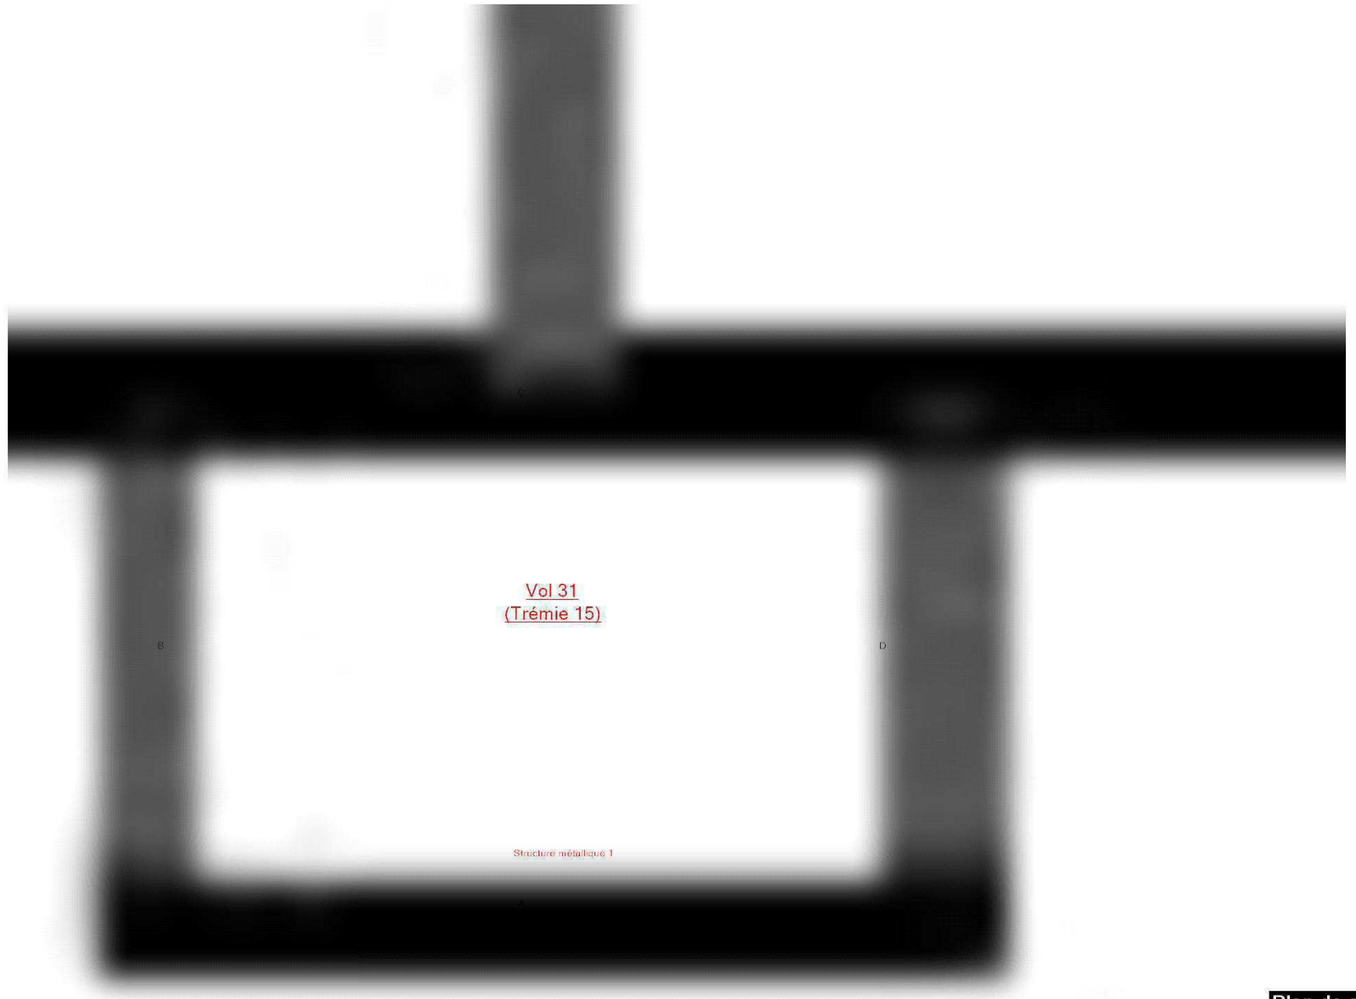

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

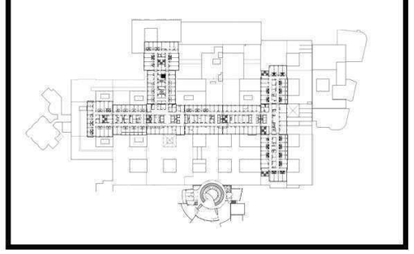

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

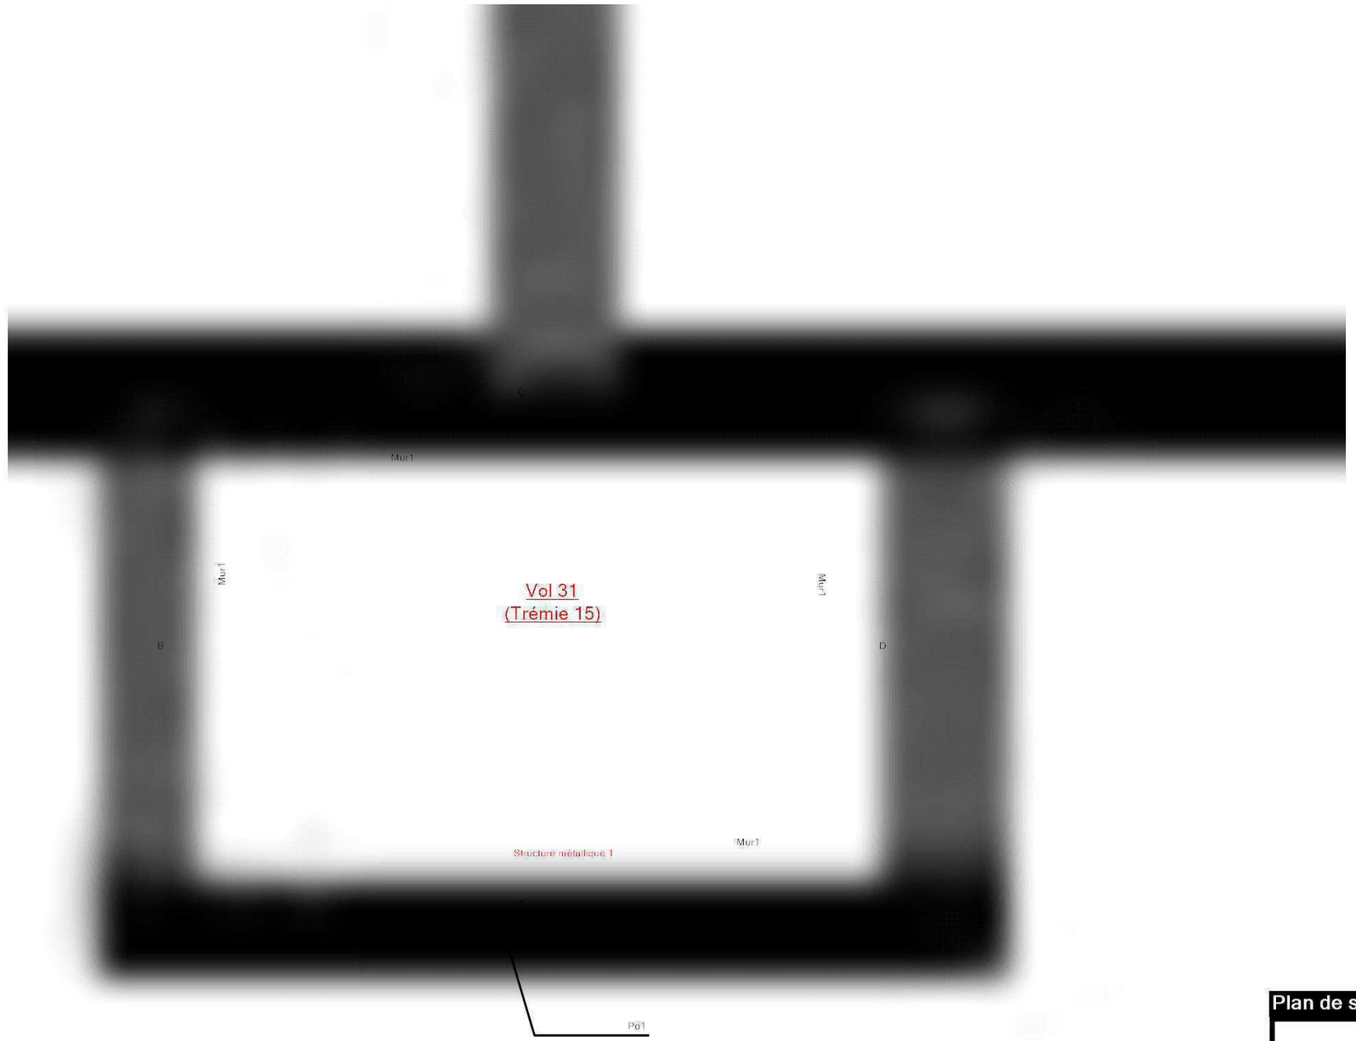

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

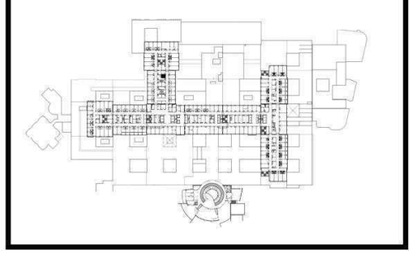

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - ASCENSEUR 3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2



Légende	


Plan de situation

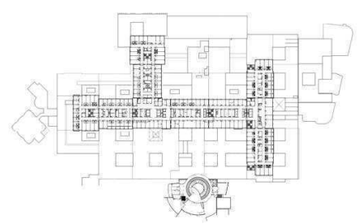


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - ASCENSEUR 3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

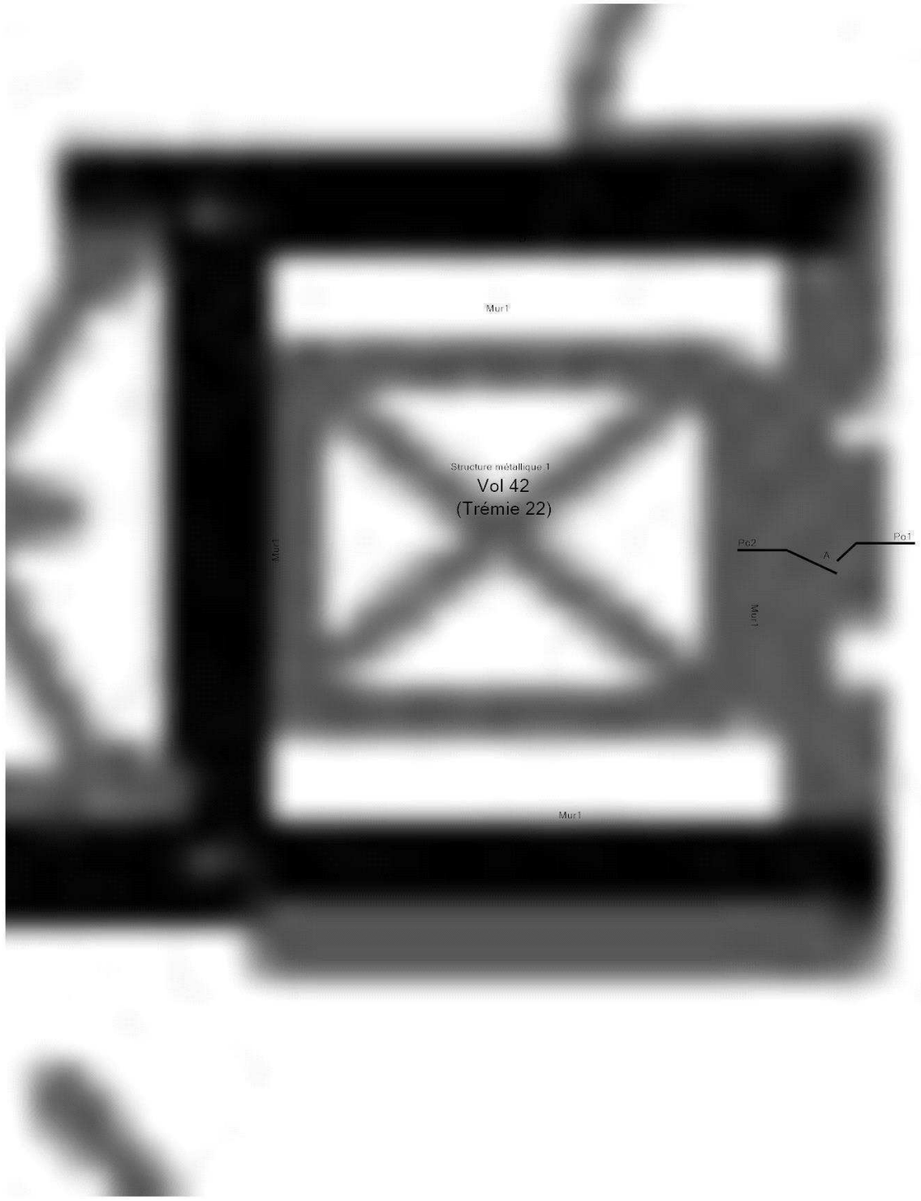

Plan de situation

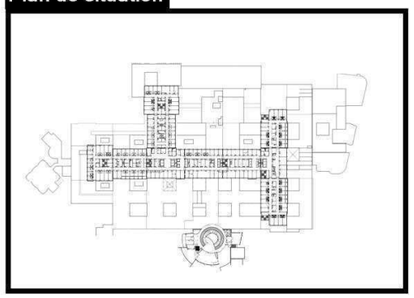


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S7 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

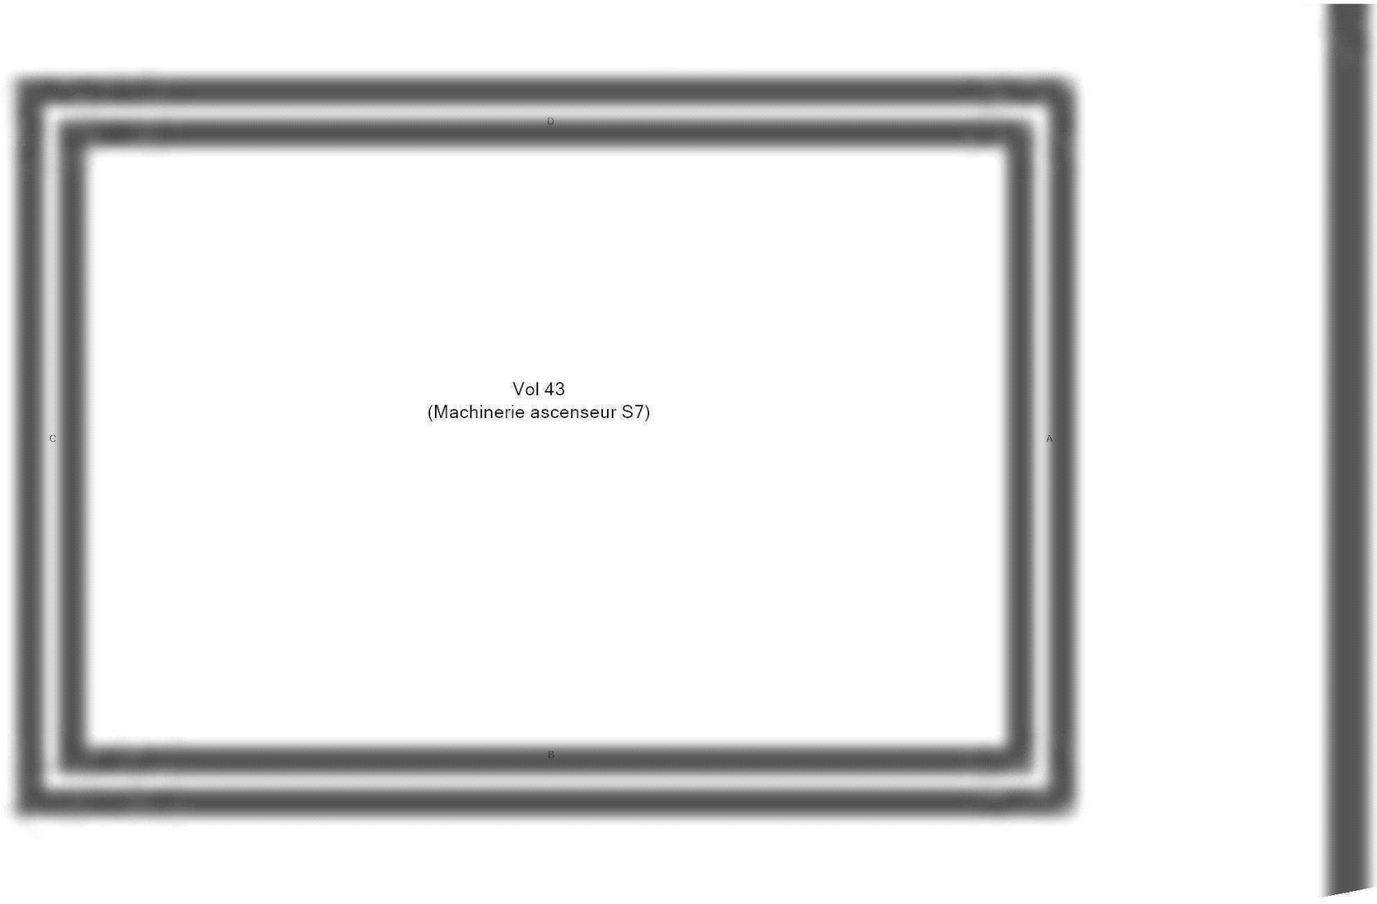

Légende	

Plan de situation

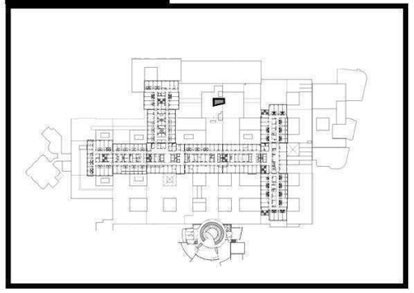

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S7 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

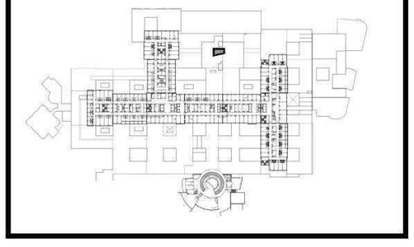

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S7 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

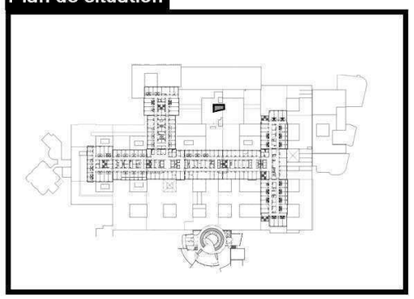

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S6 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

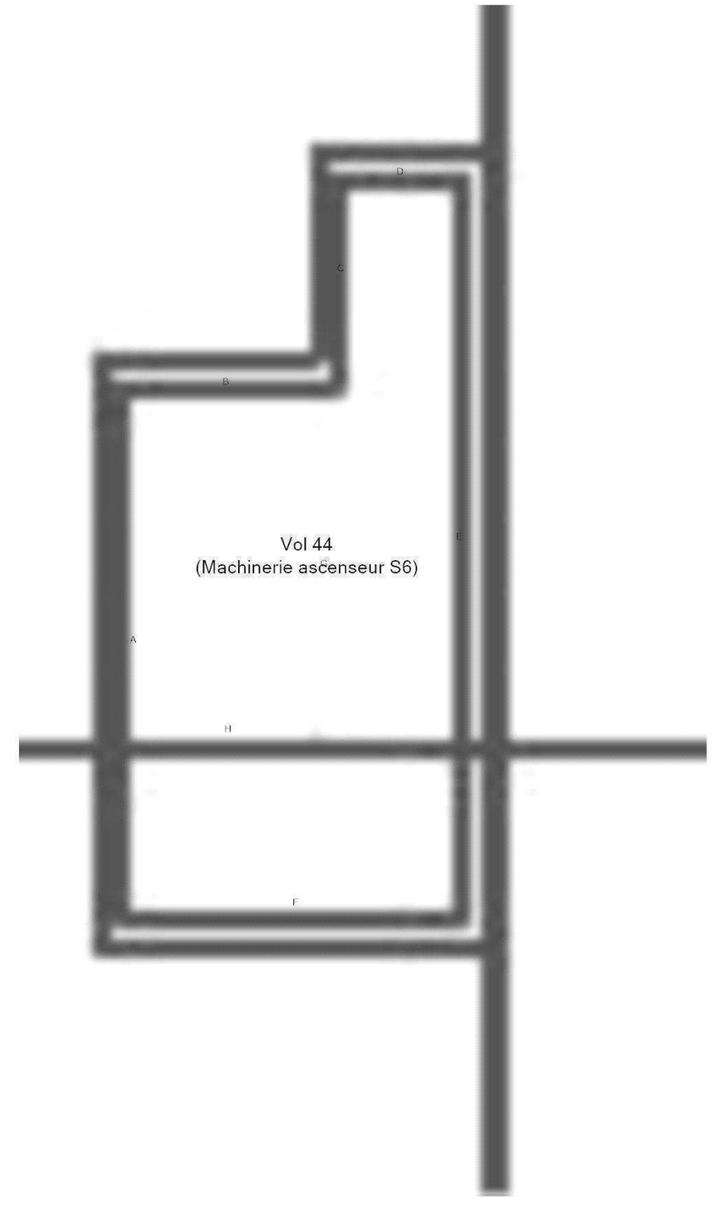

Légende


Plan de situation

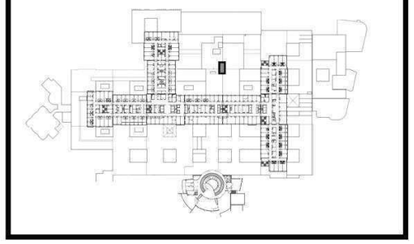

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S6 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

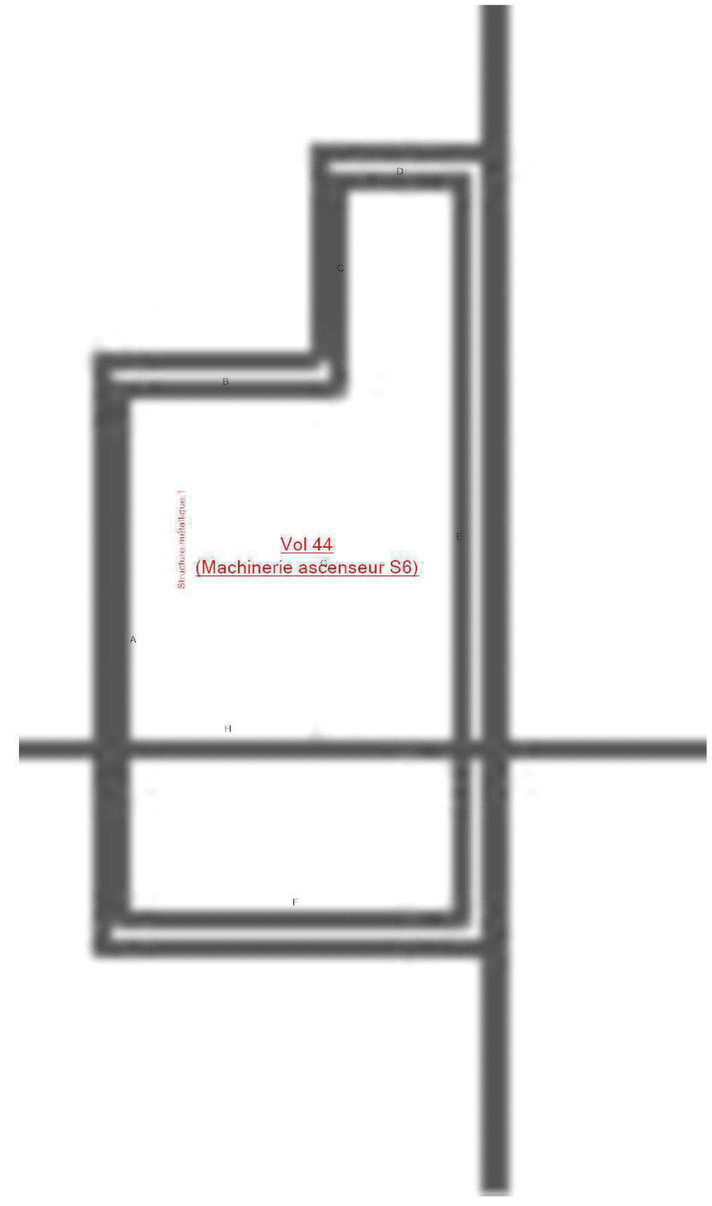

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

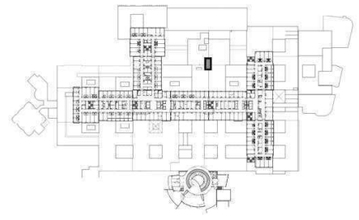

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S6 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

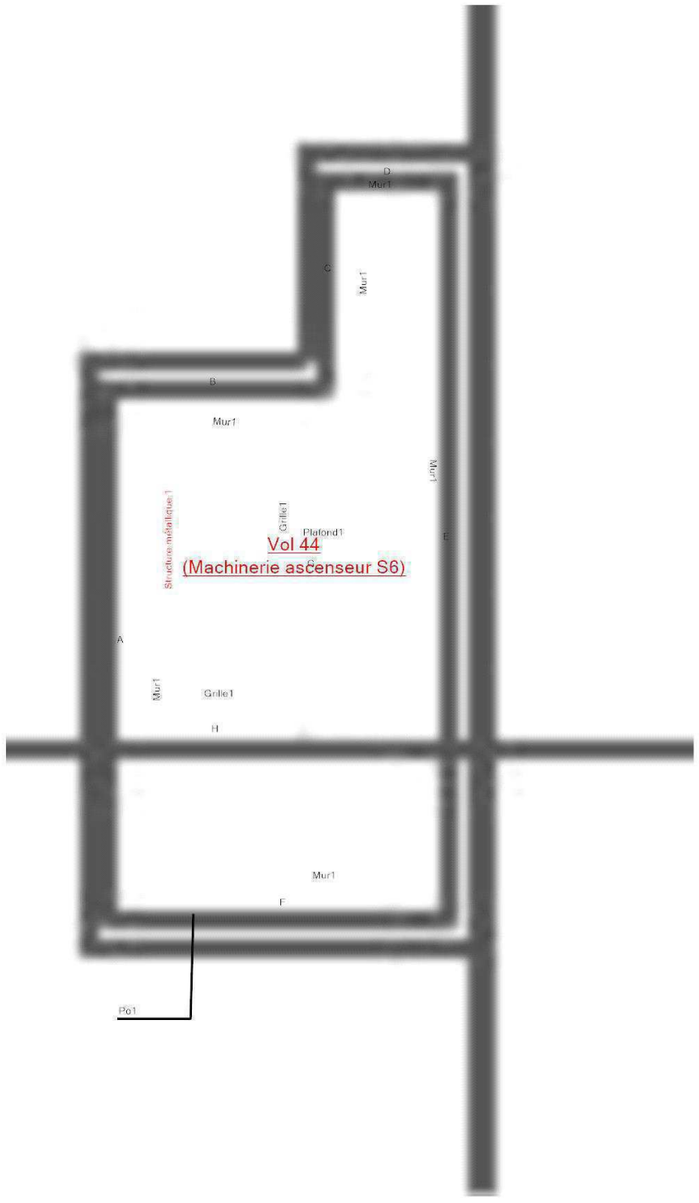

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

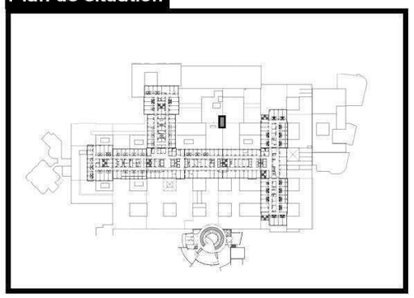


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S5 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

Légende

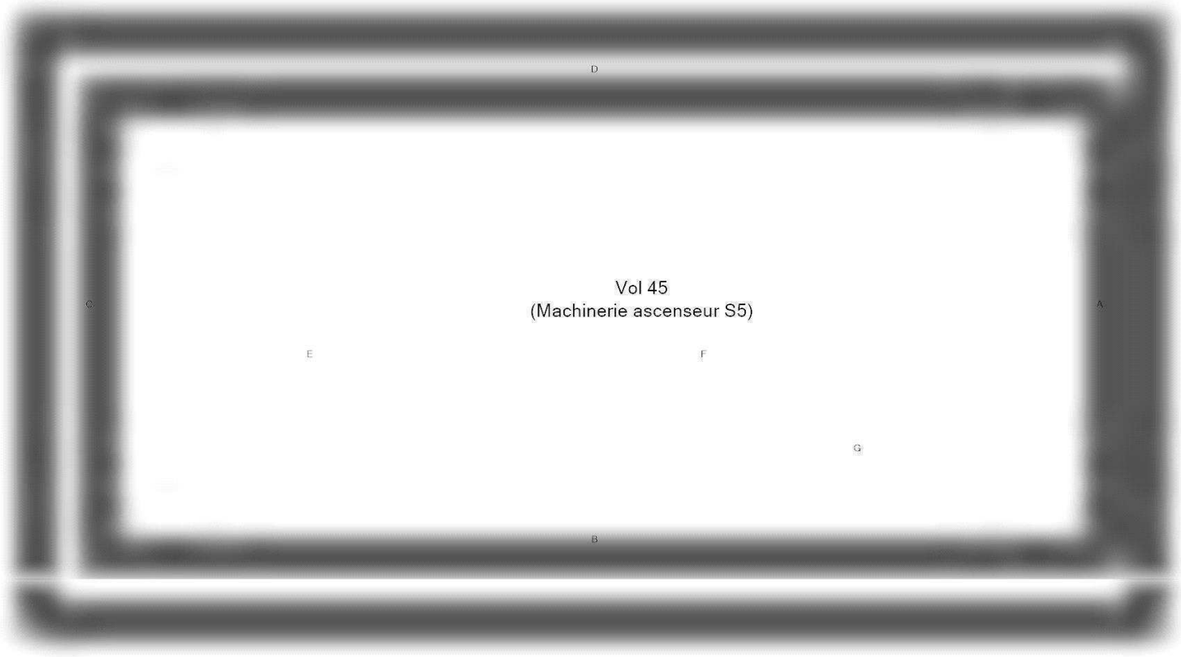

Vol 45
(Machinerie ascenseur S5)

Plan de situation

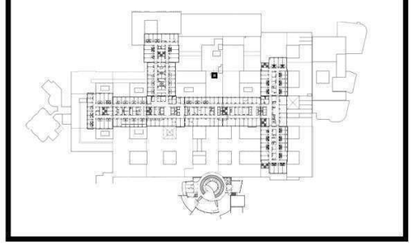

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S5 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2



Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

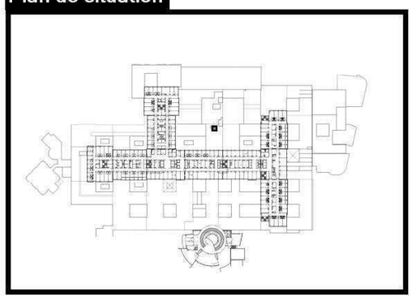

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S5 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2



Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

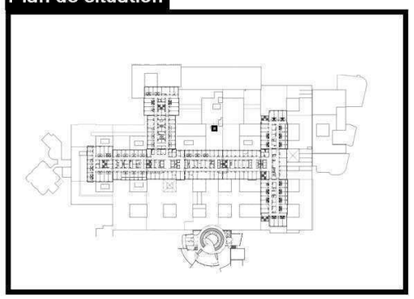

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

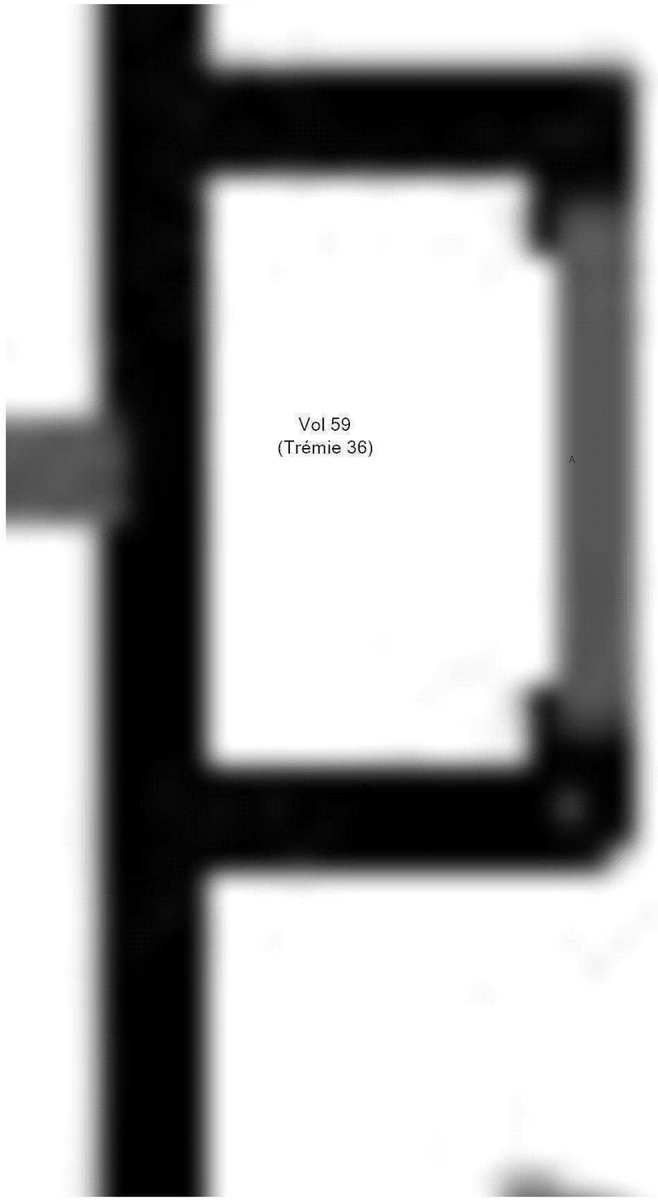

Légende	


Plan de situation

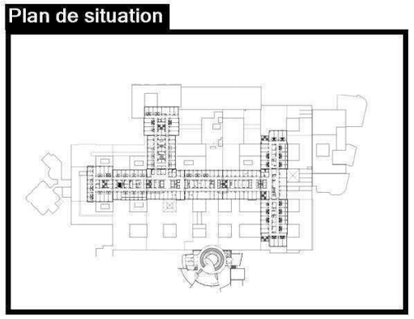

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

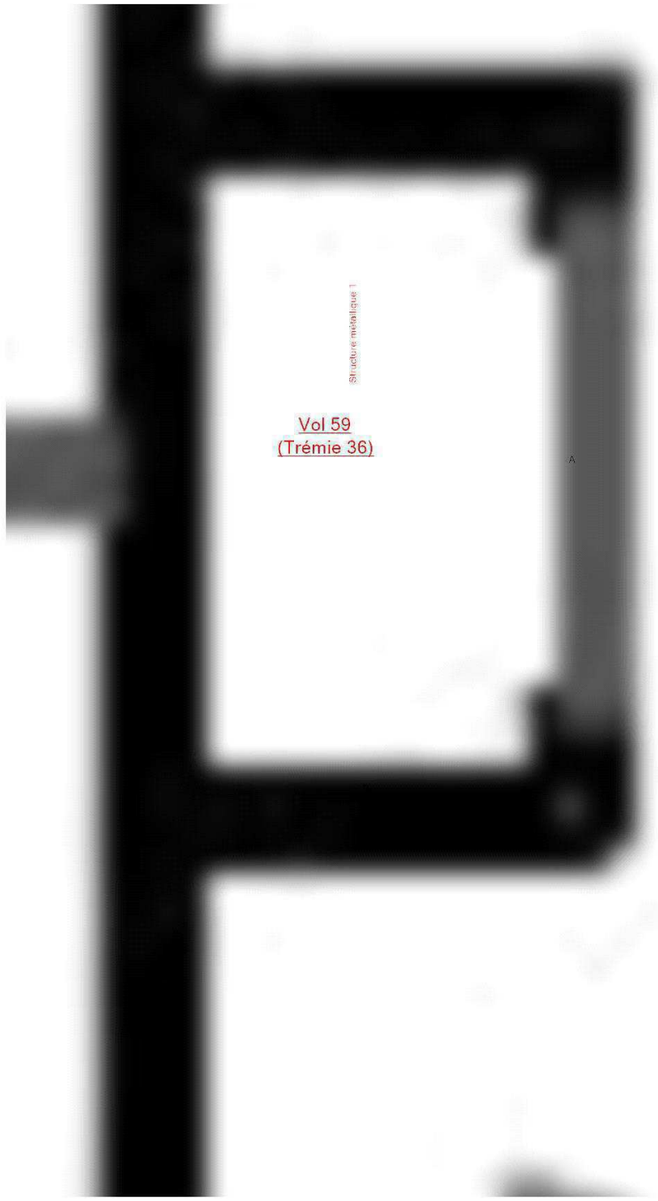

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

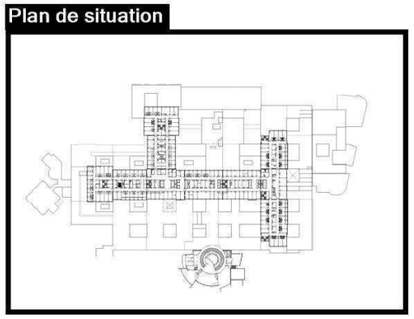

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

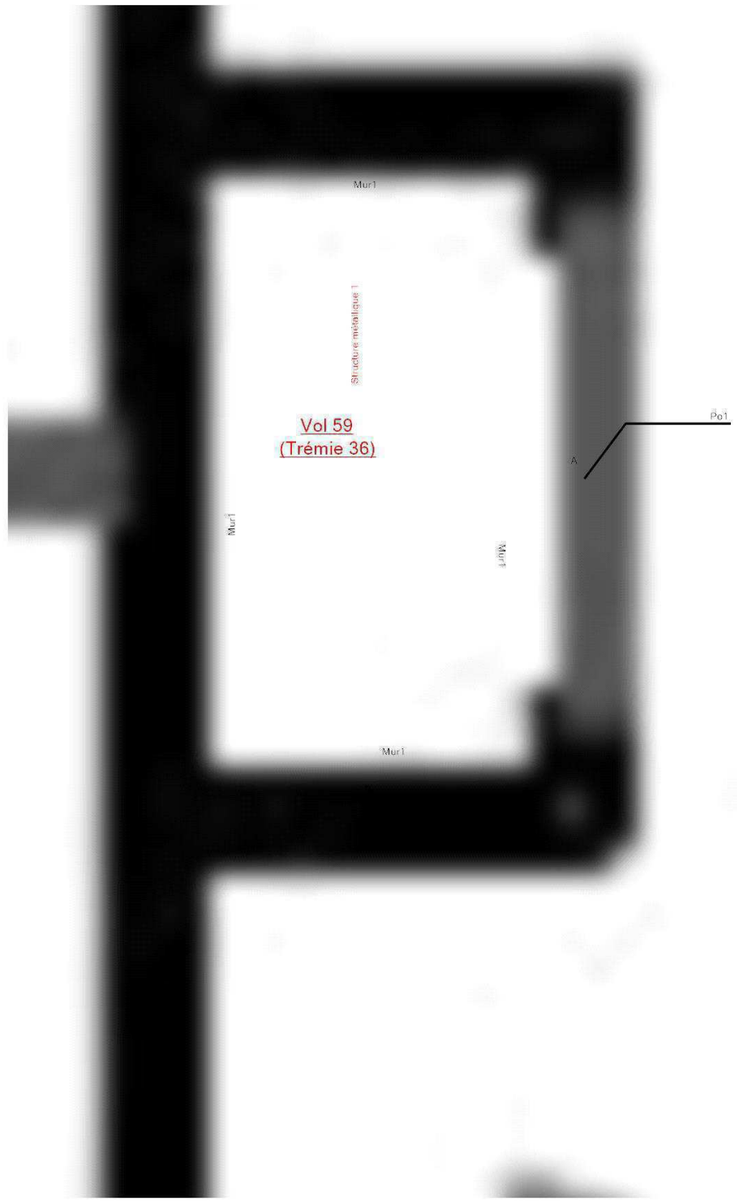

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

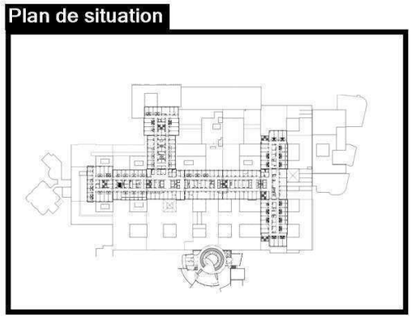

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

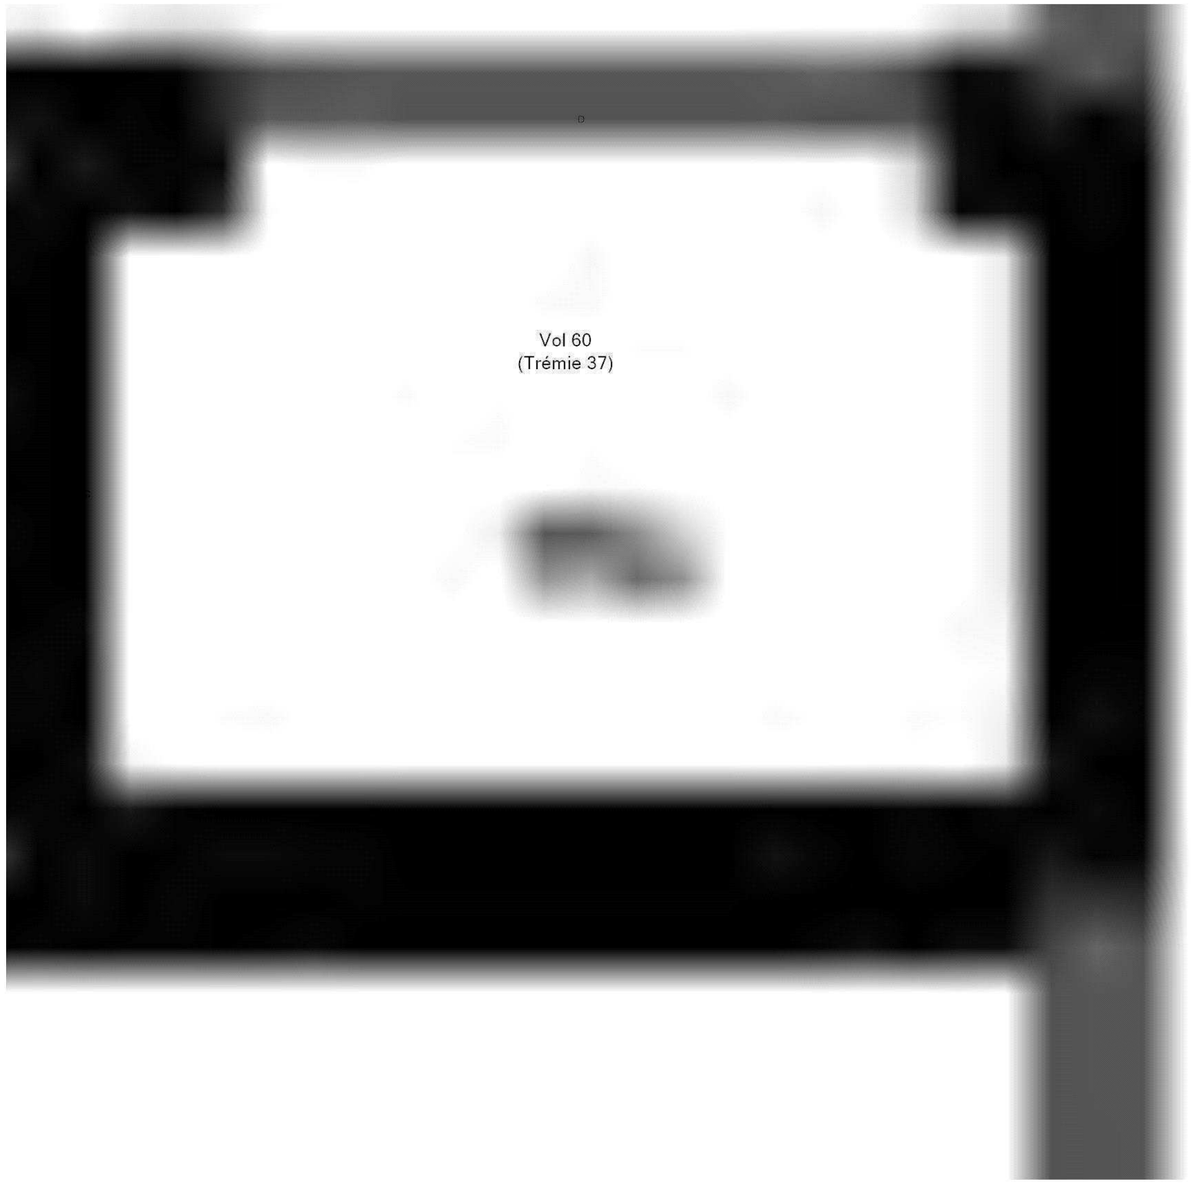

Légende


Plan de situation

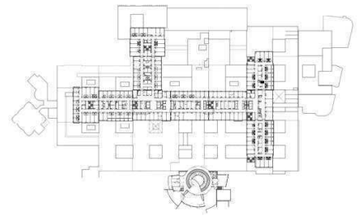

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

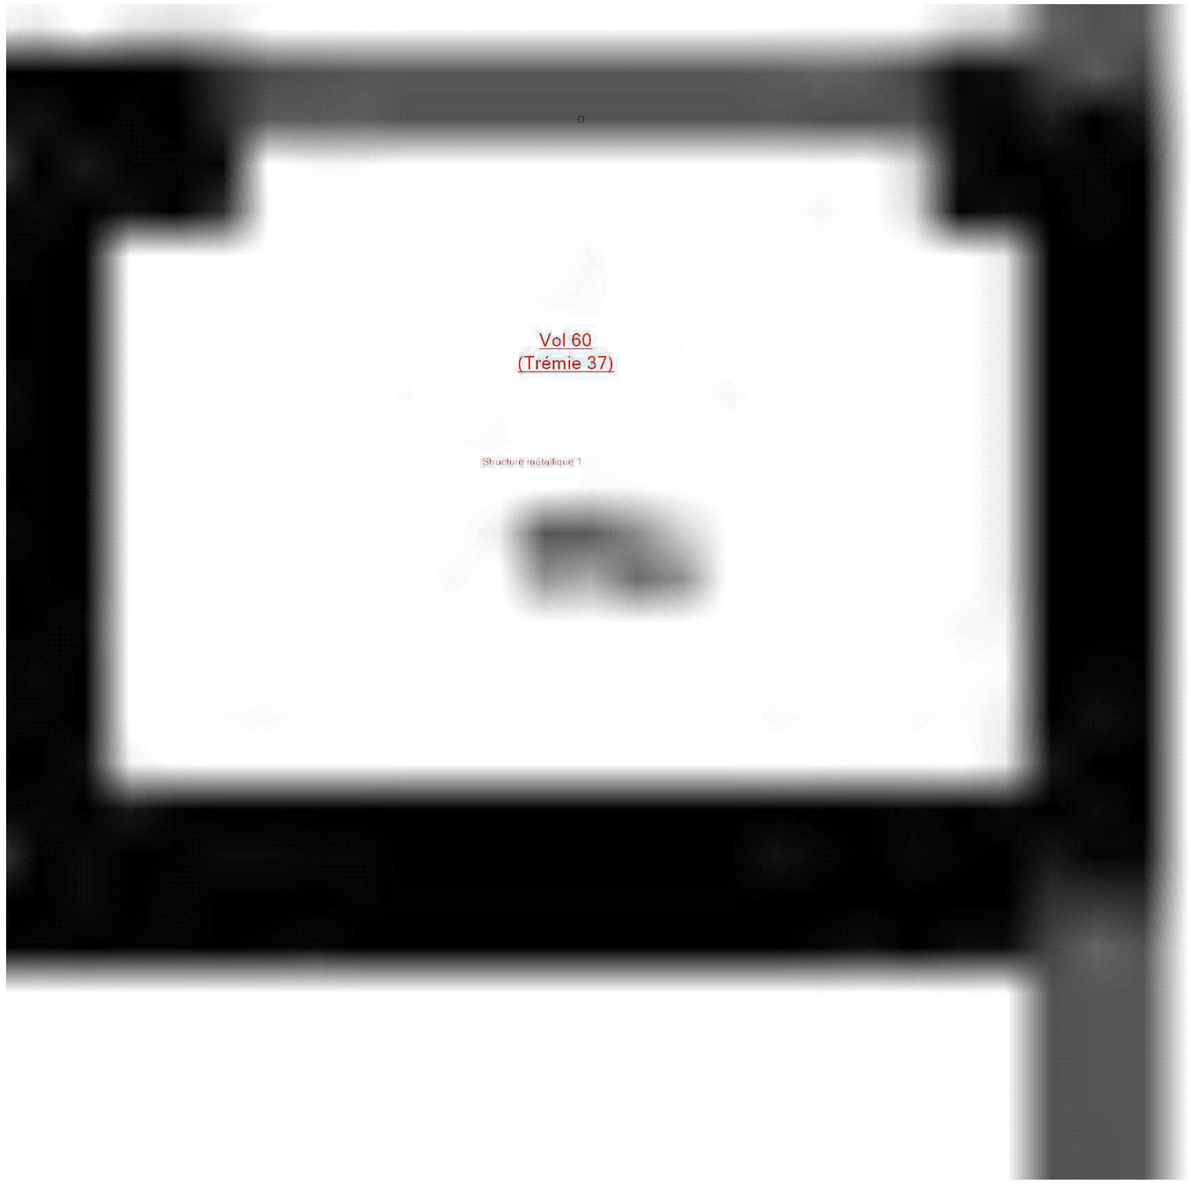

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

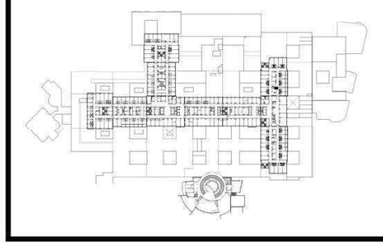

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

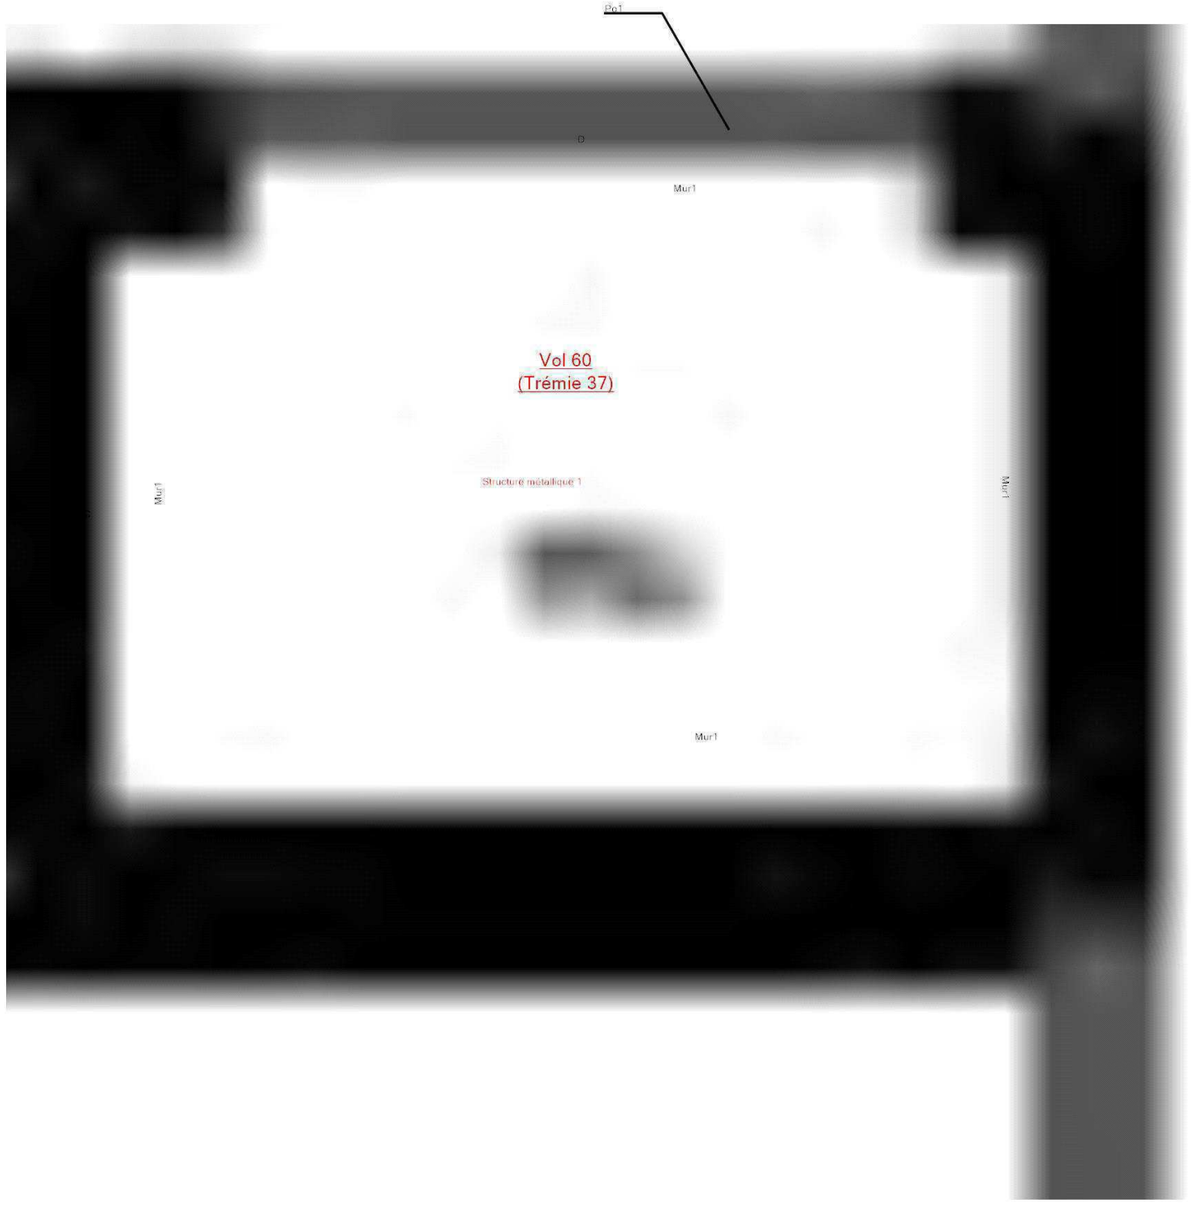

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

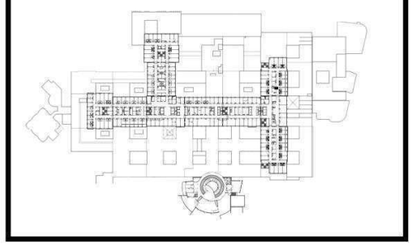

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S4 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

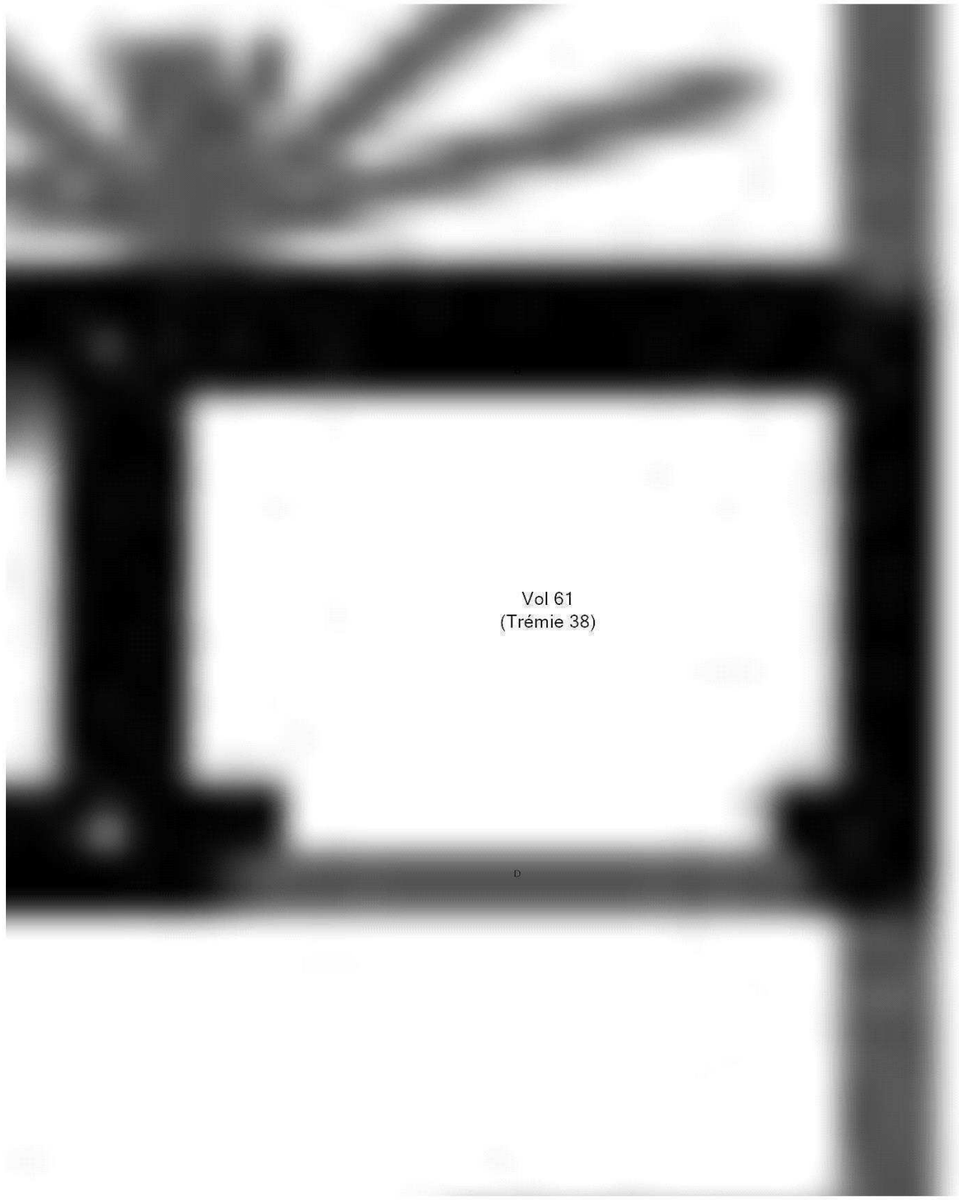

Légende


Plan de situation

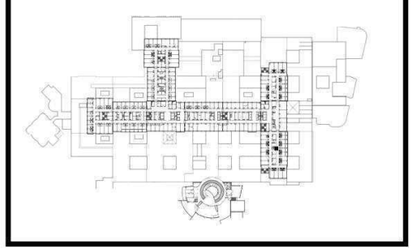

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

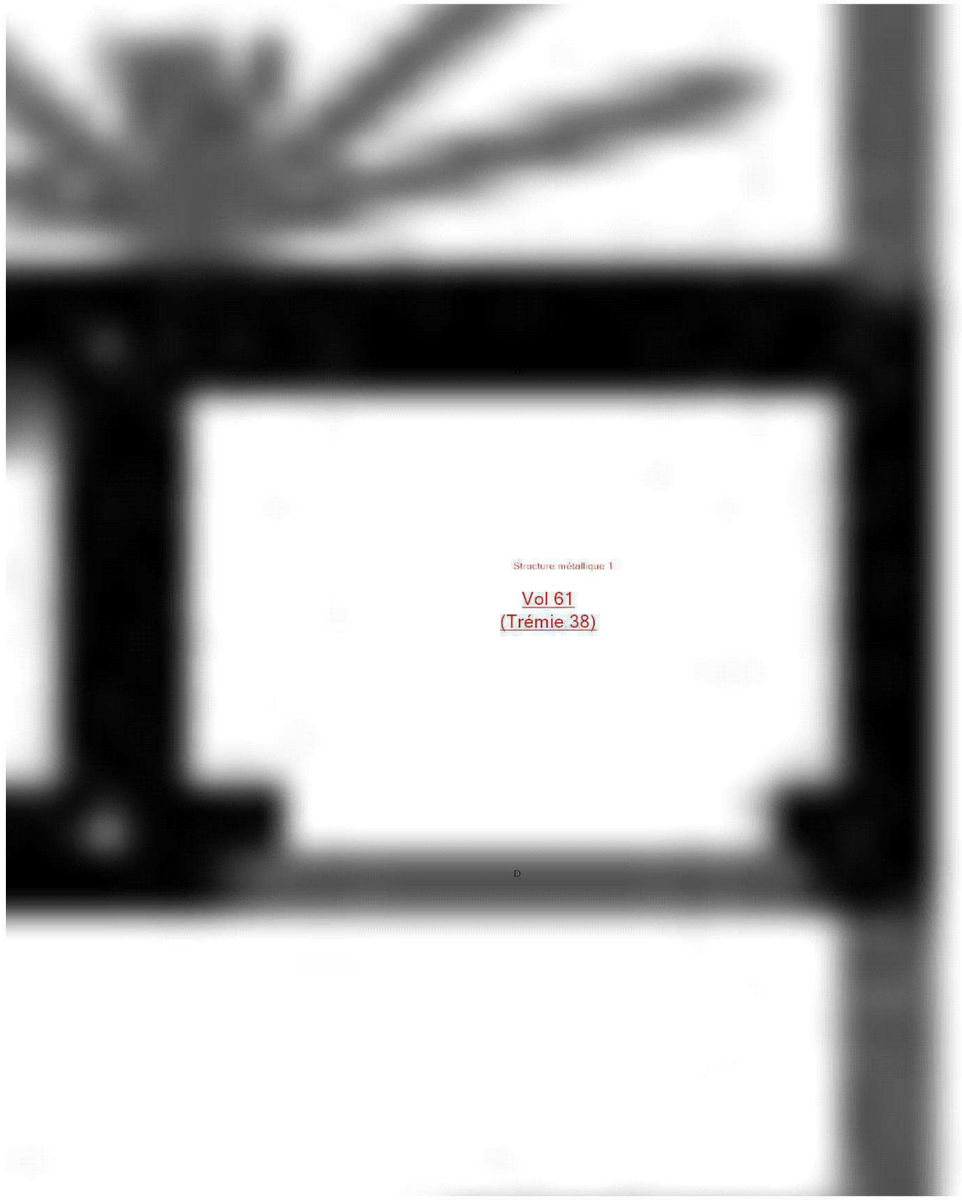

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

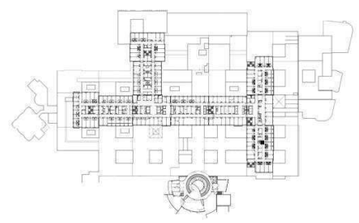

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ENVIRONNEMENT	2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

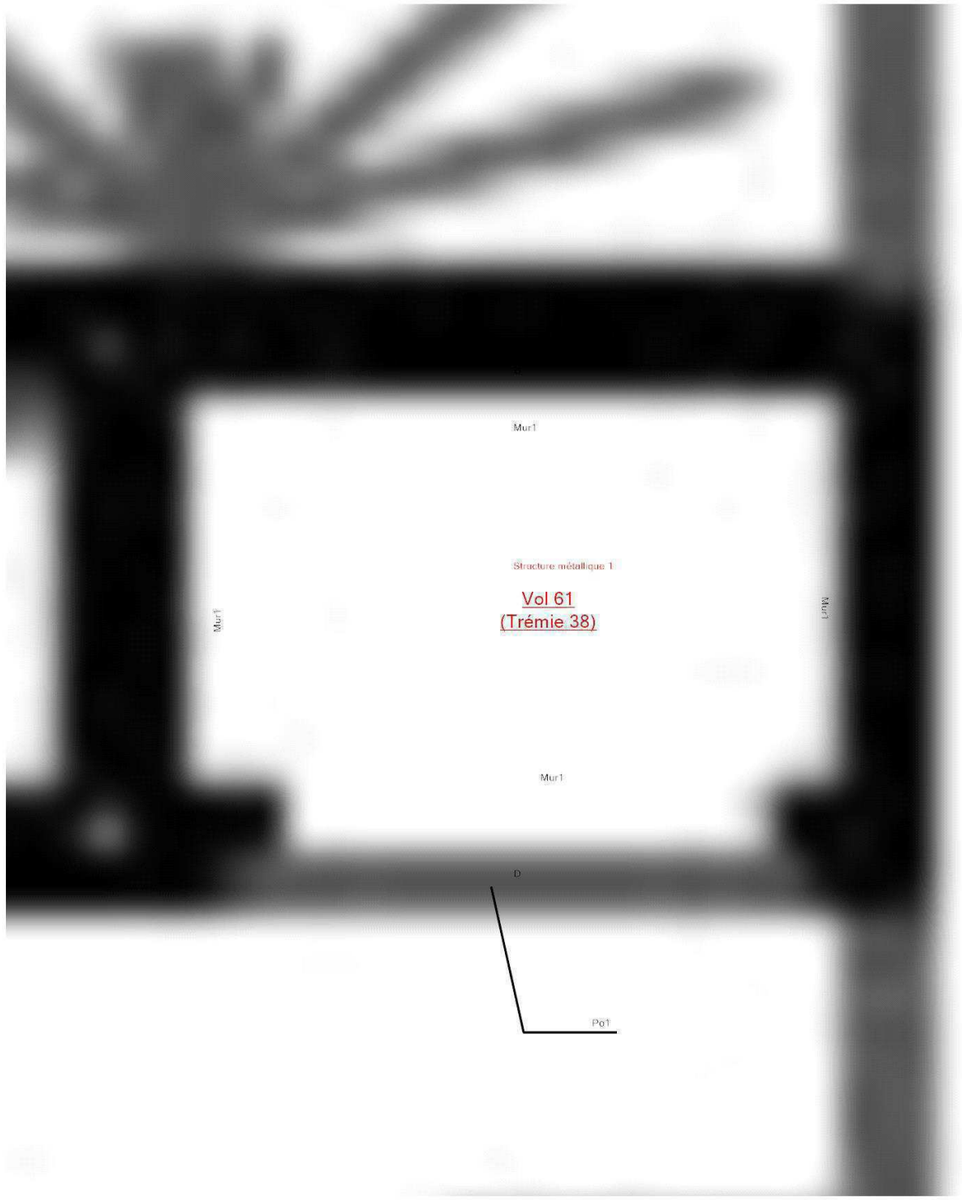

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

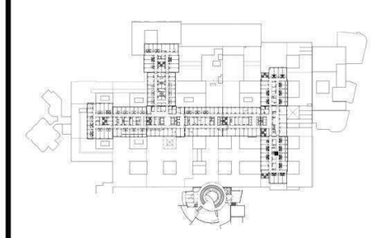

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+1 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2



Légende	


Plan de situation

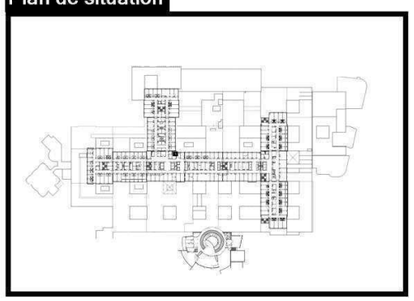

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+1 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

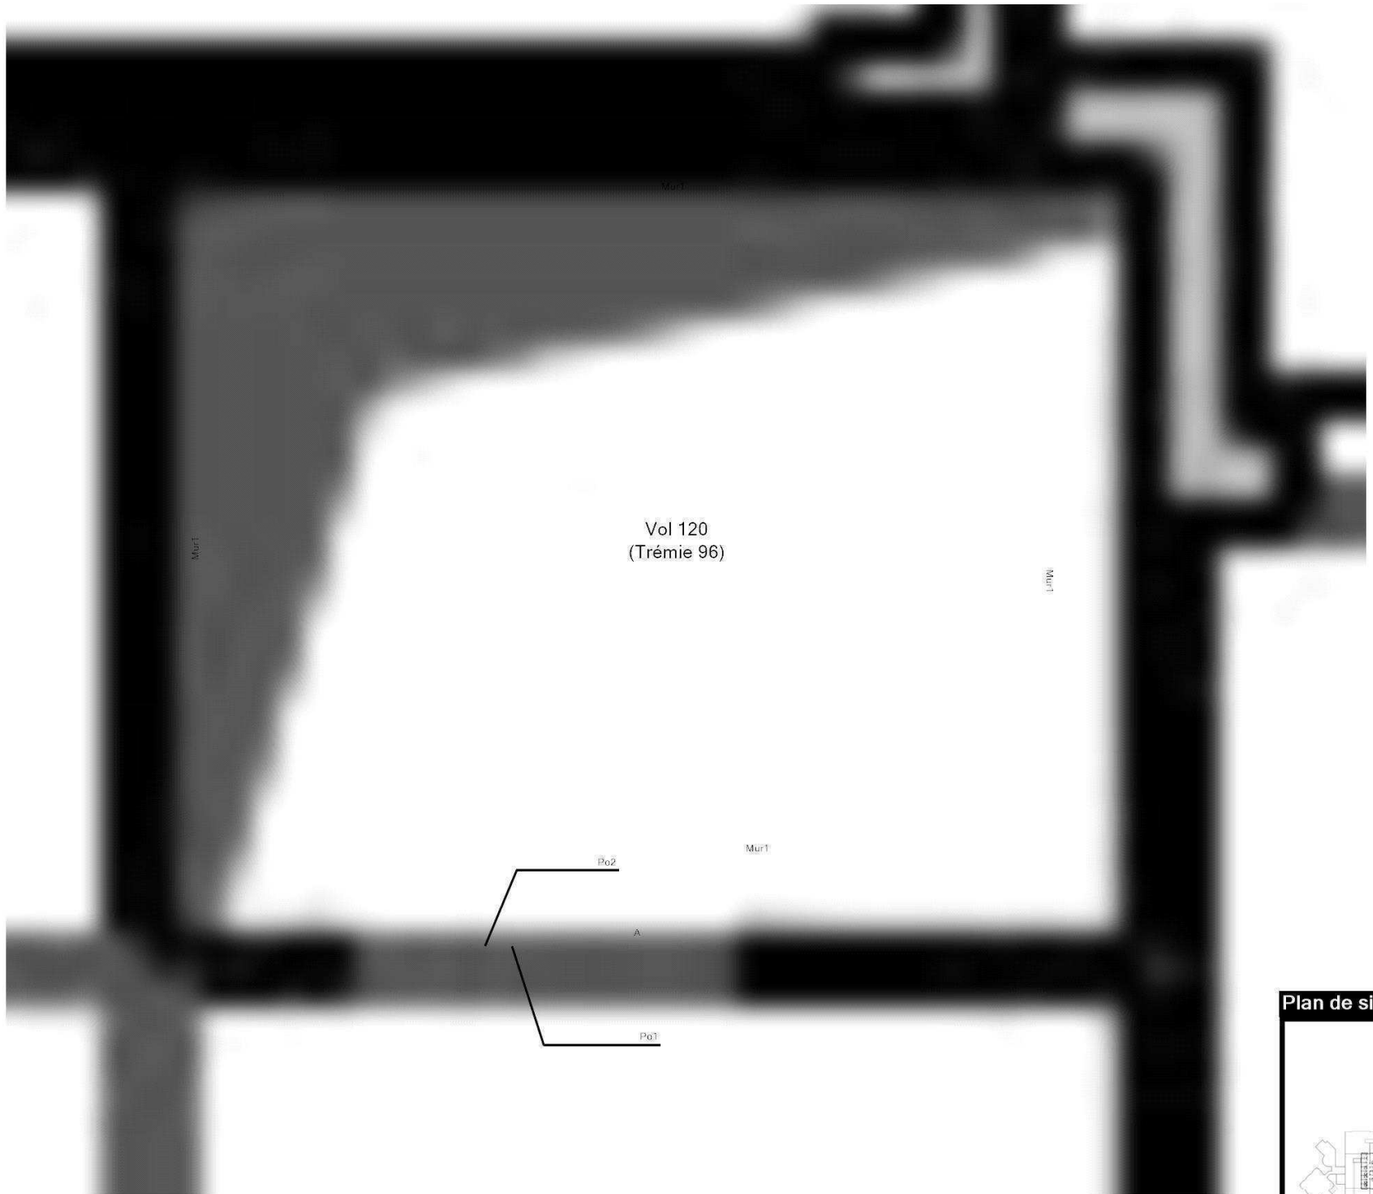

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

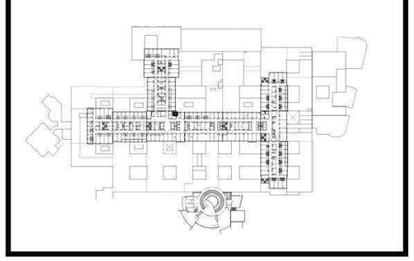

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

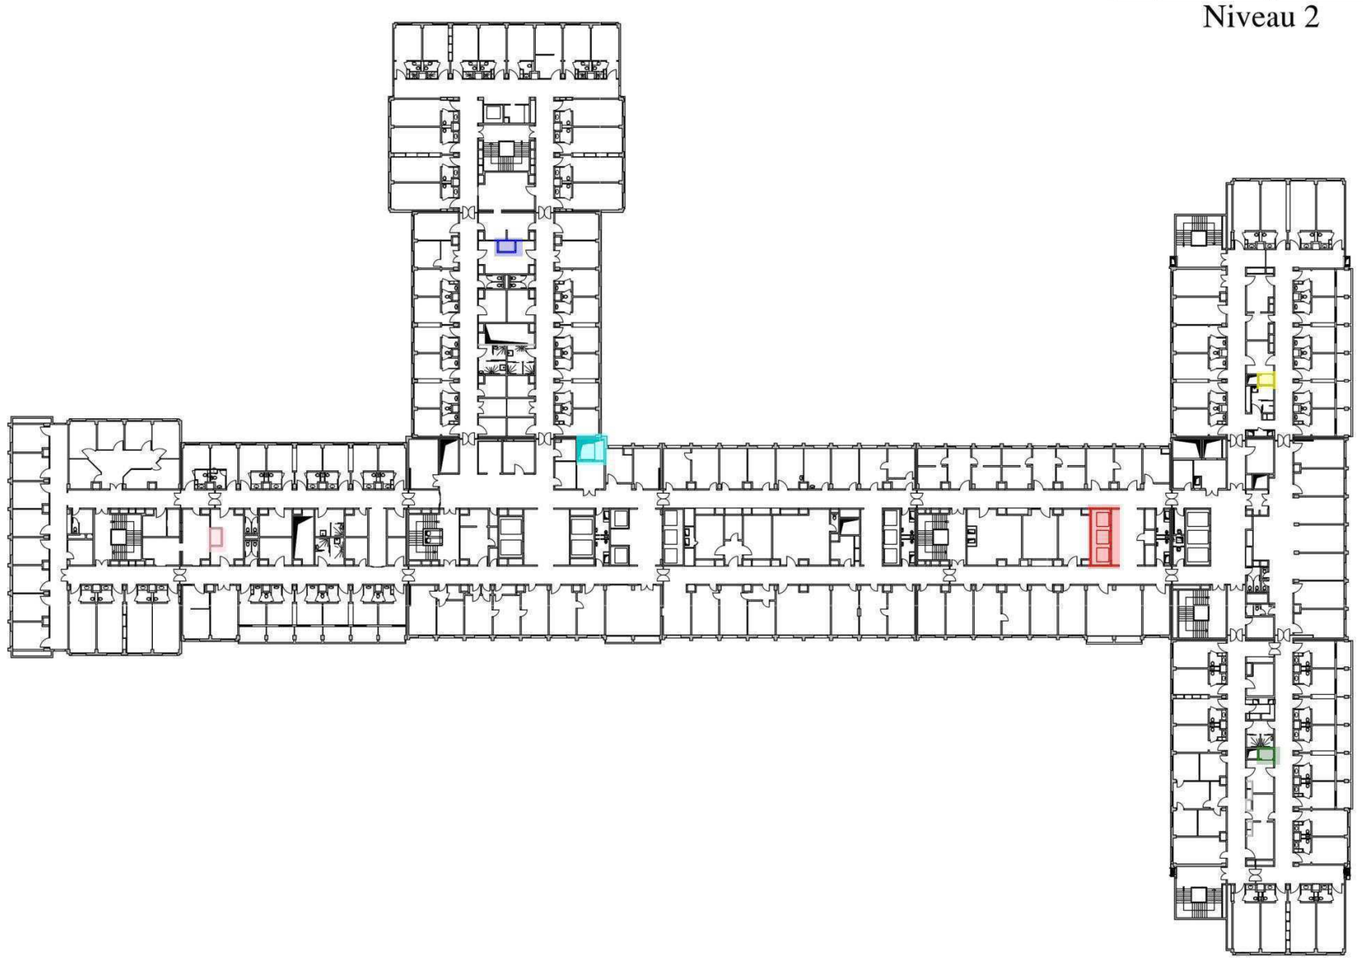


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

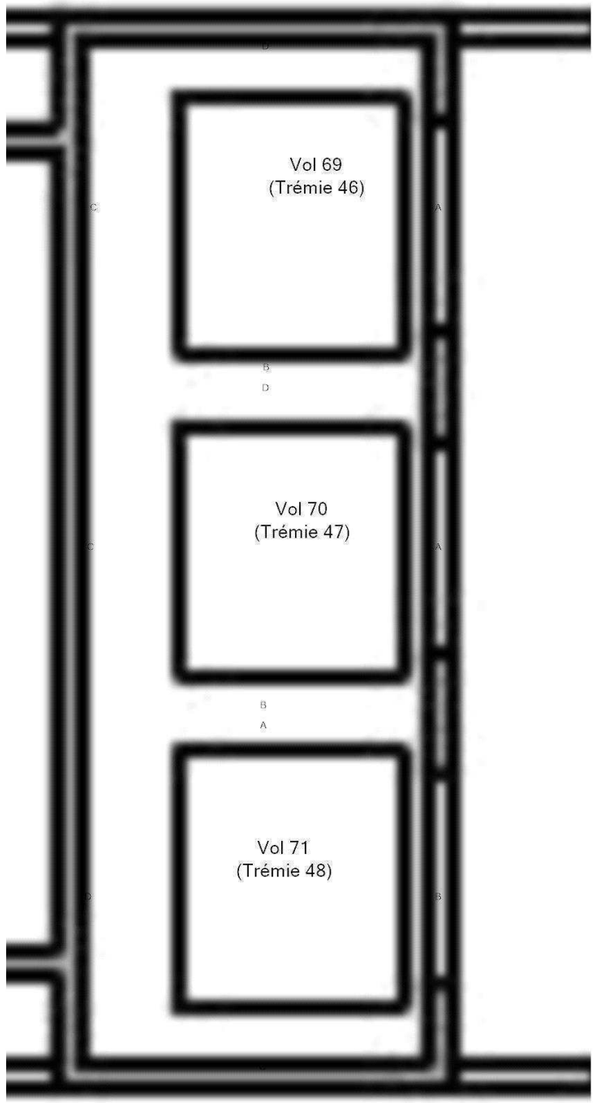

Légende	


Plan de situation

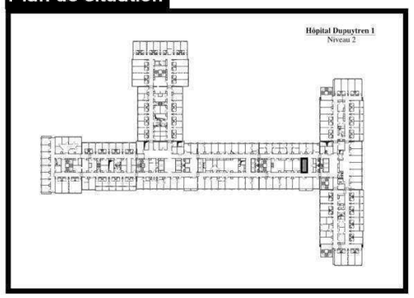

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

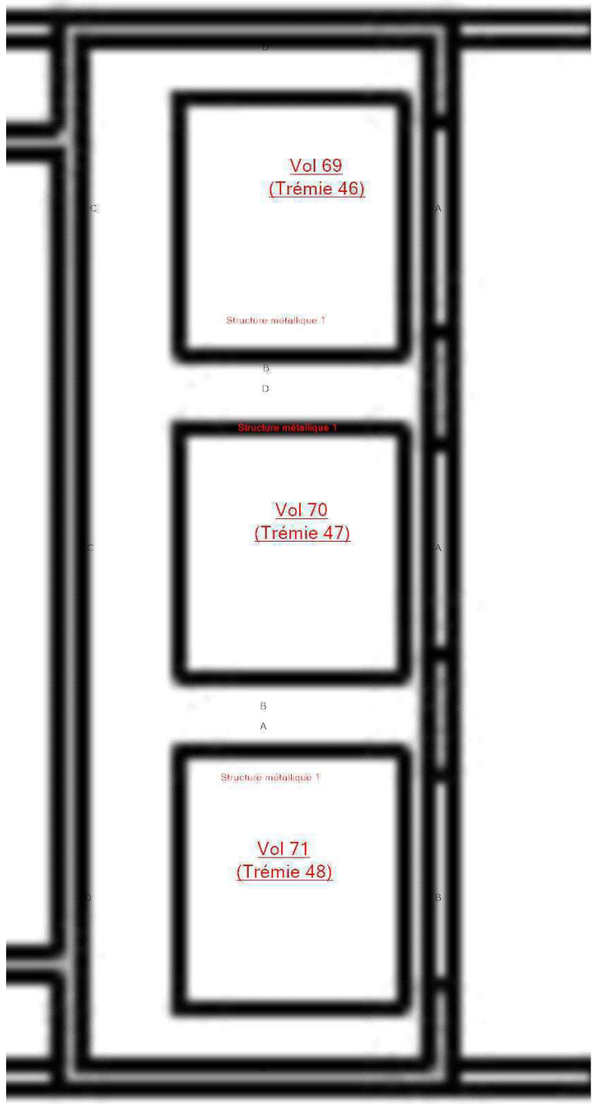

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

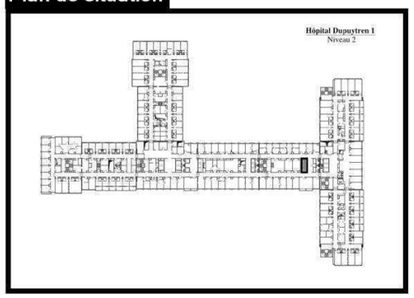

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

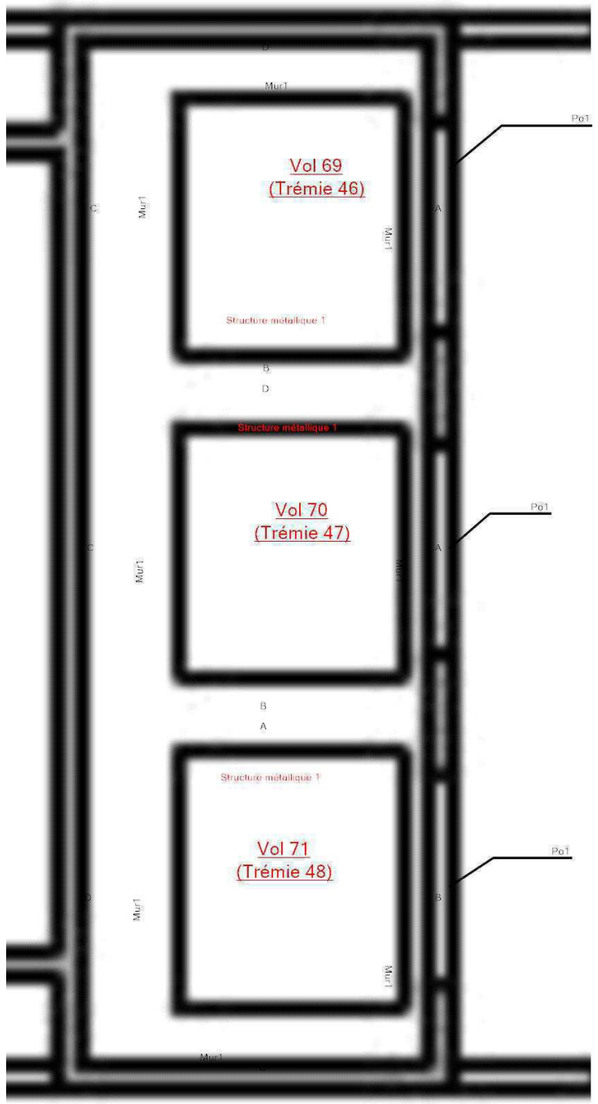

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

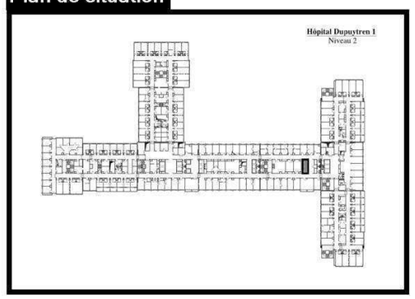

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

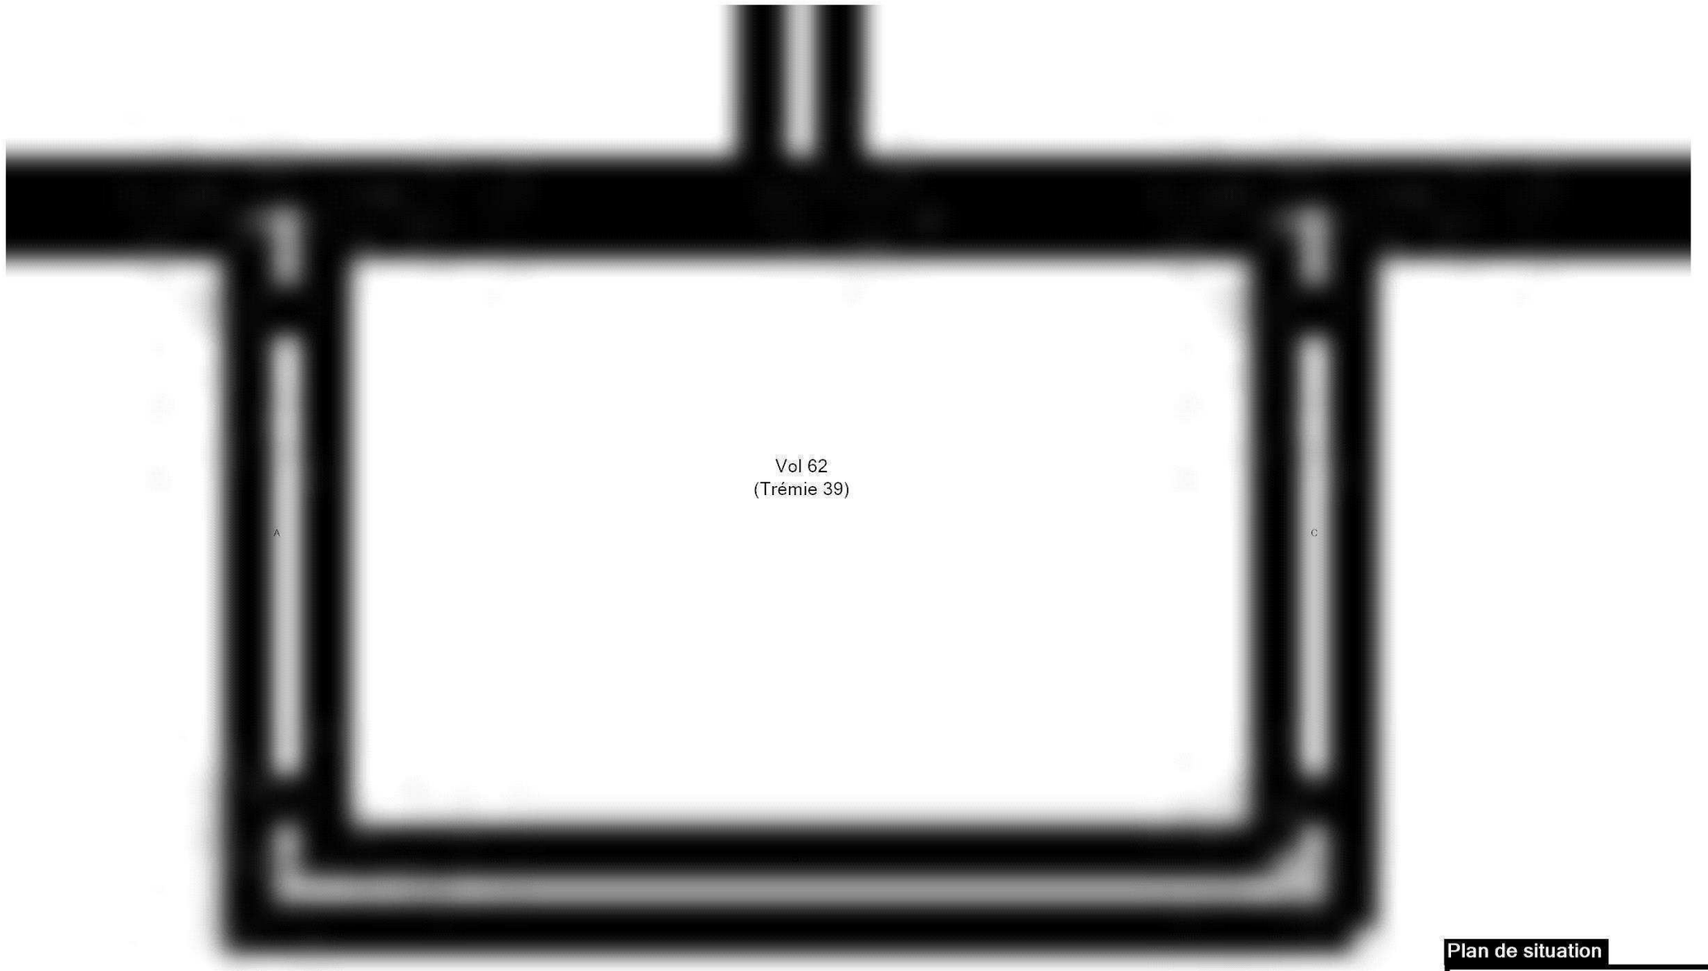

Légende


Plan de situation

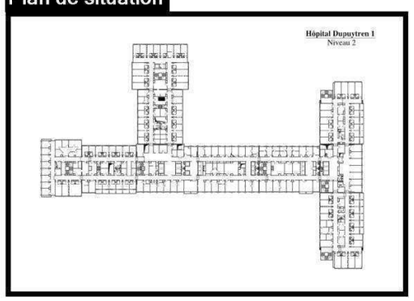

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

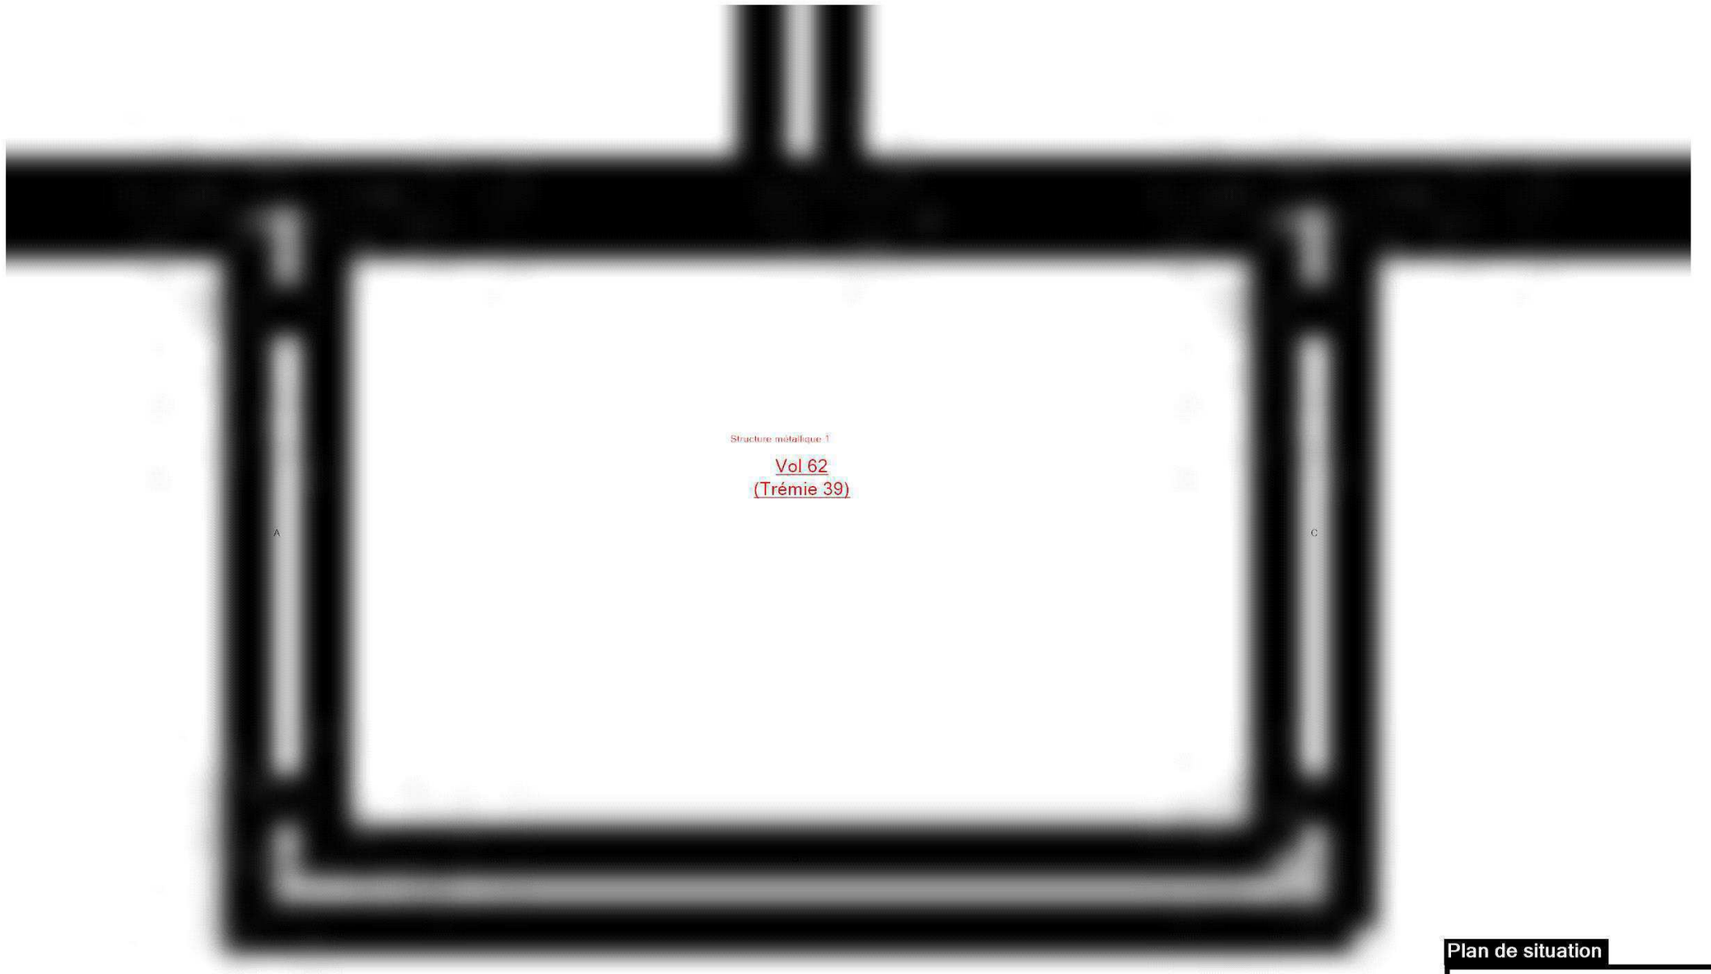

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

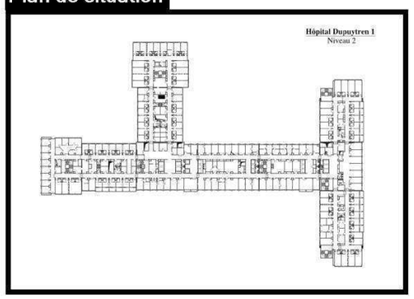

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

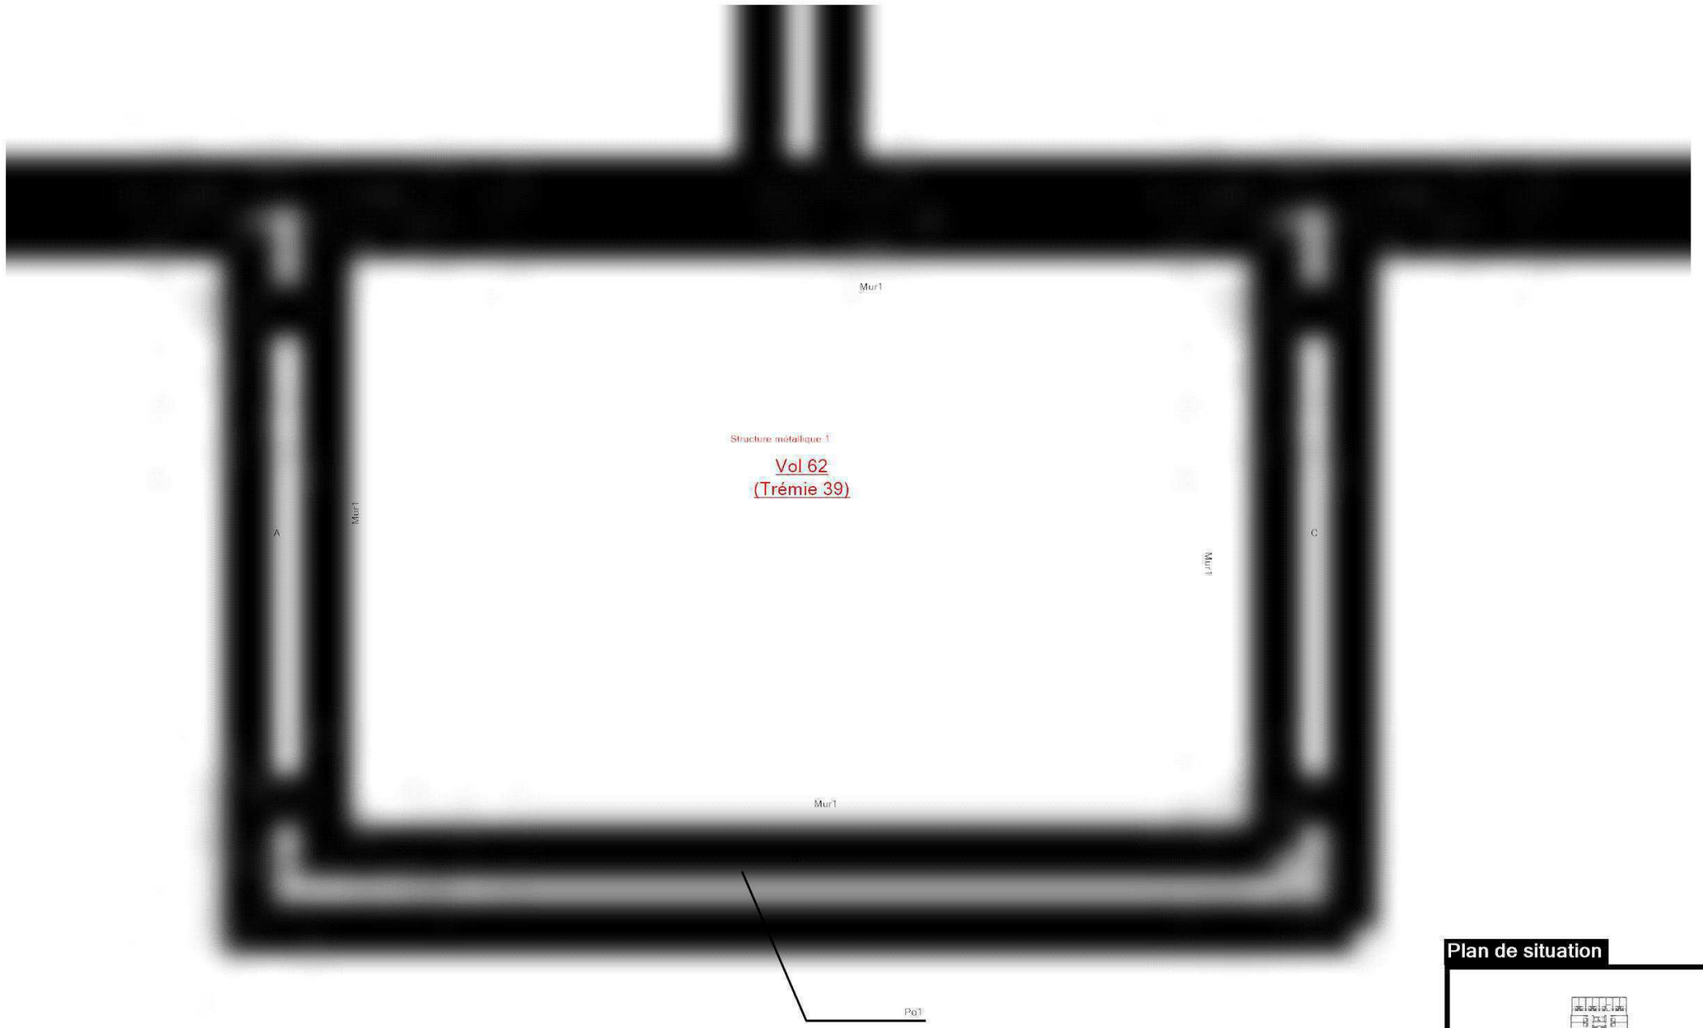

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

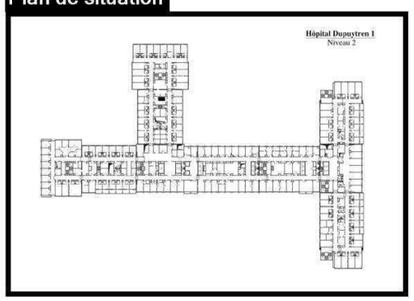


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

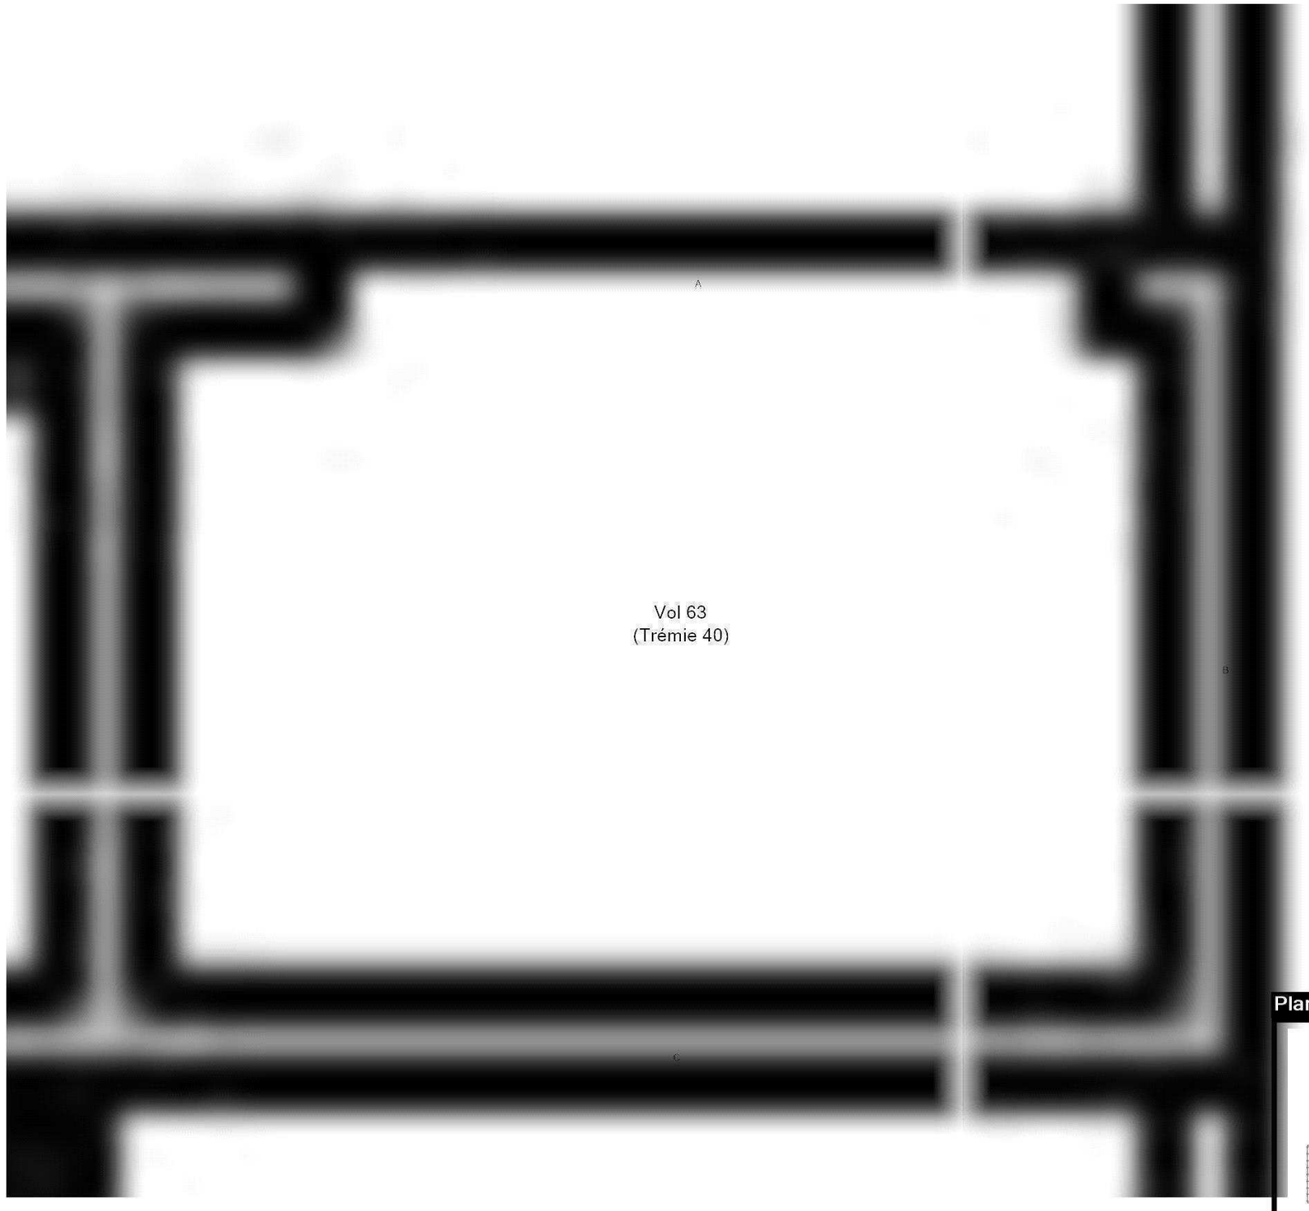


Plan de situation

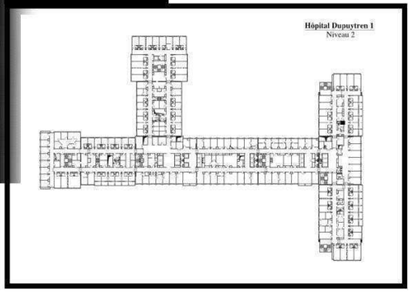

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

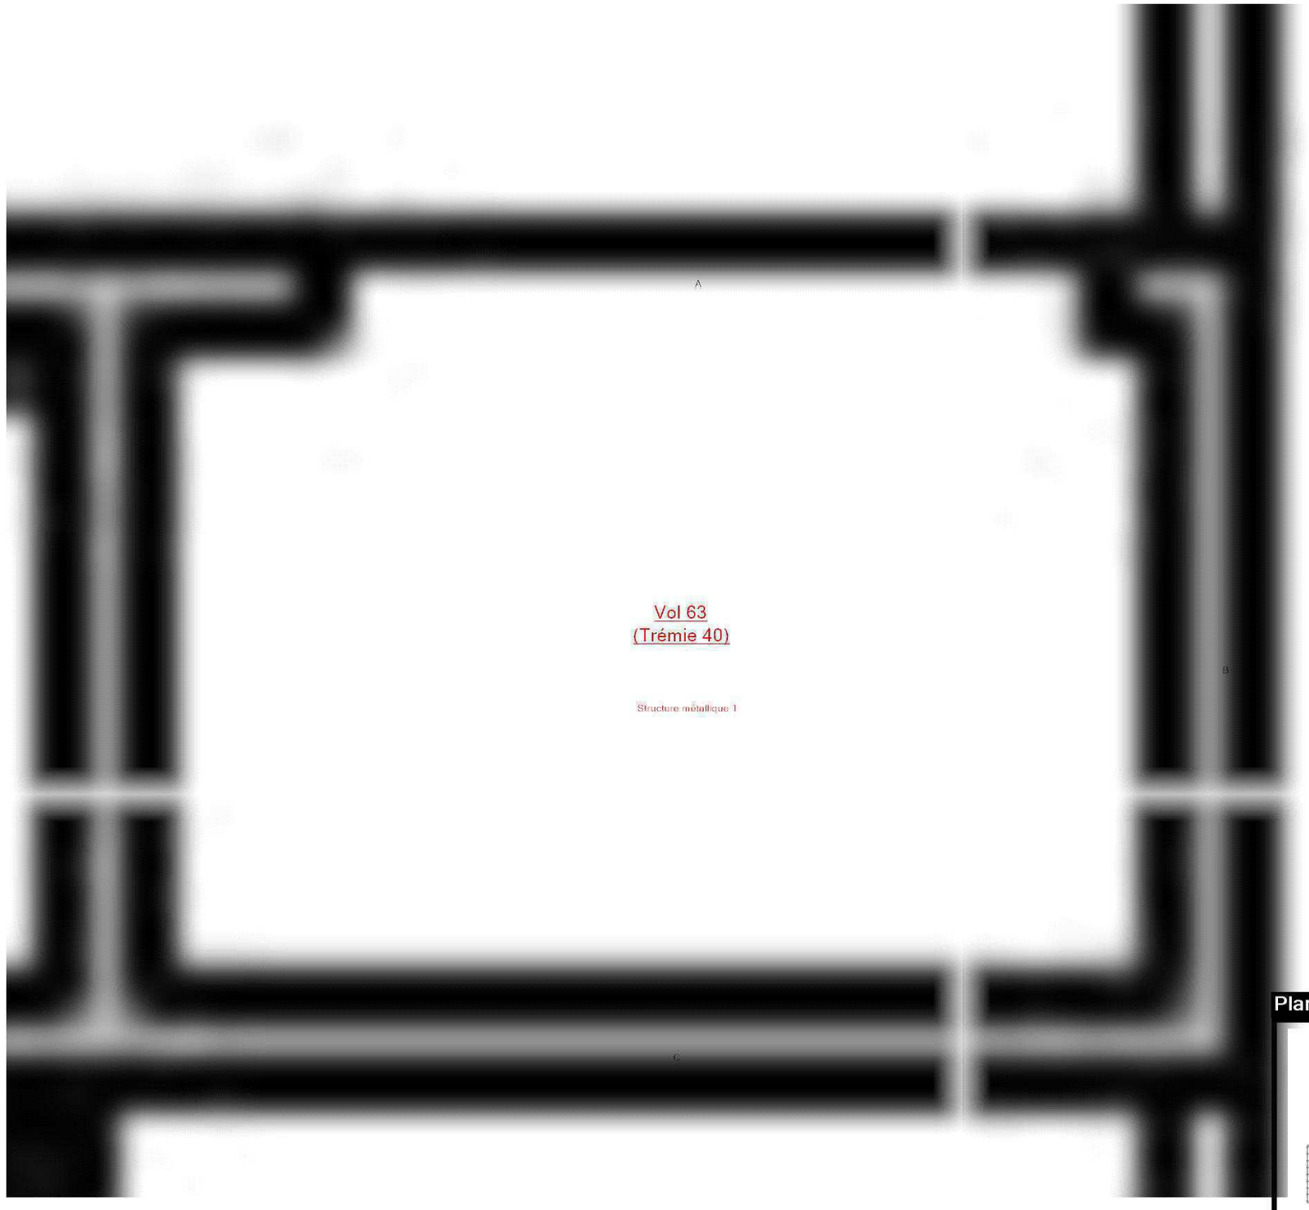

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

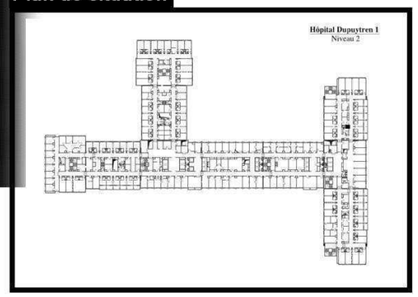

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

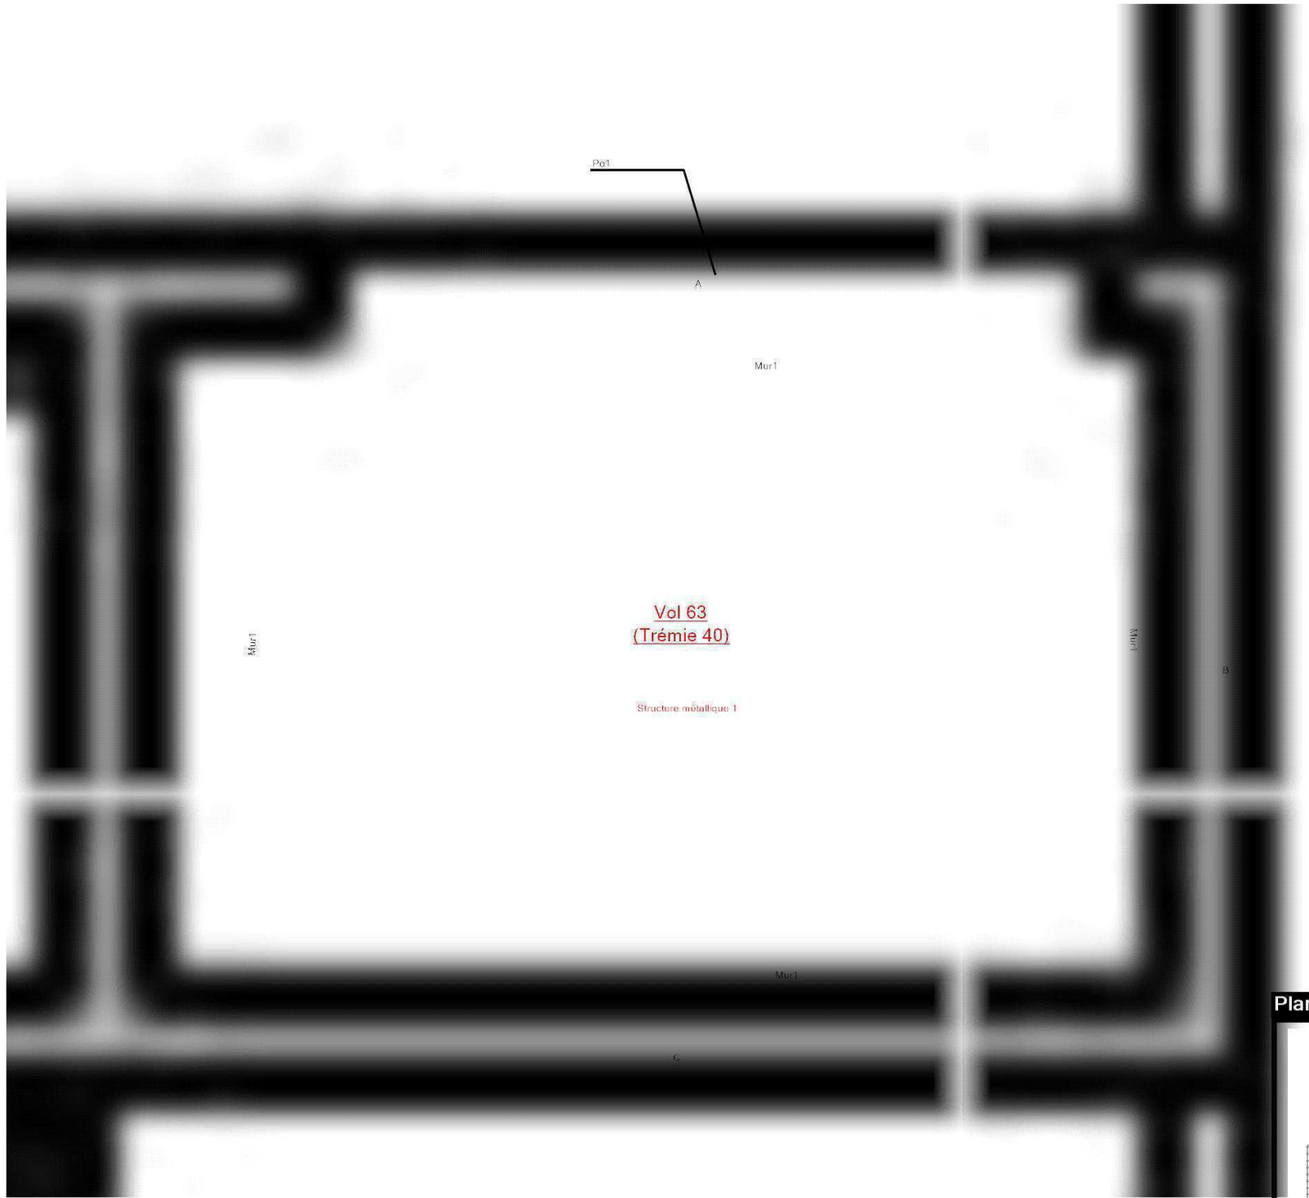

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

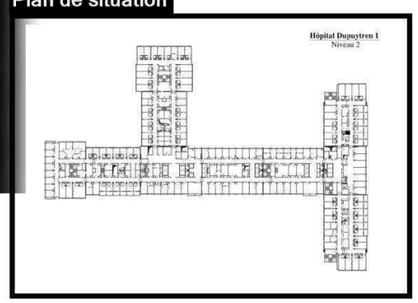

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S4 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

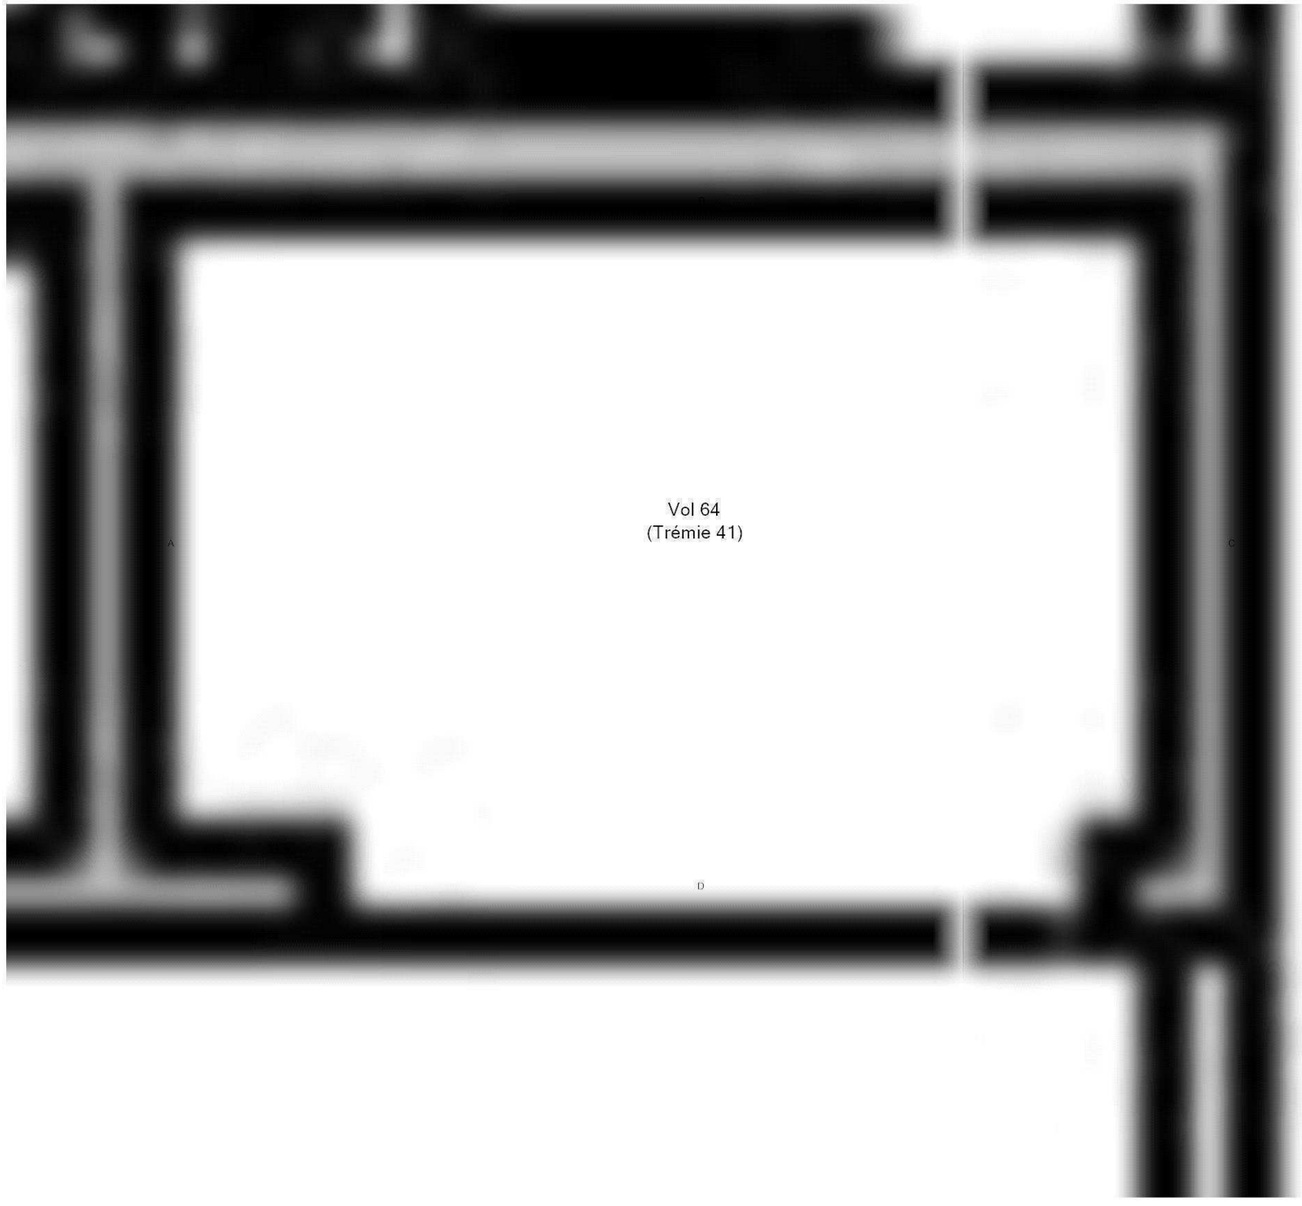

Légende


Plan de situation

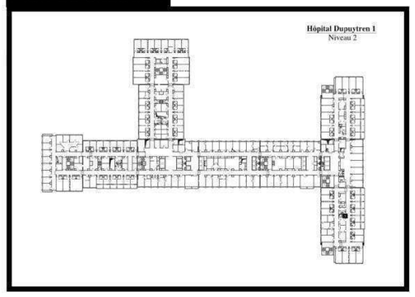

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

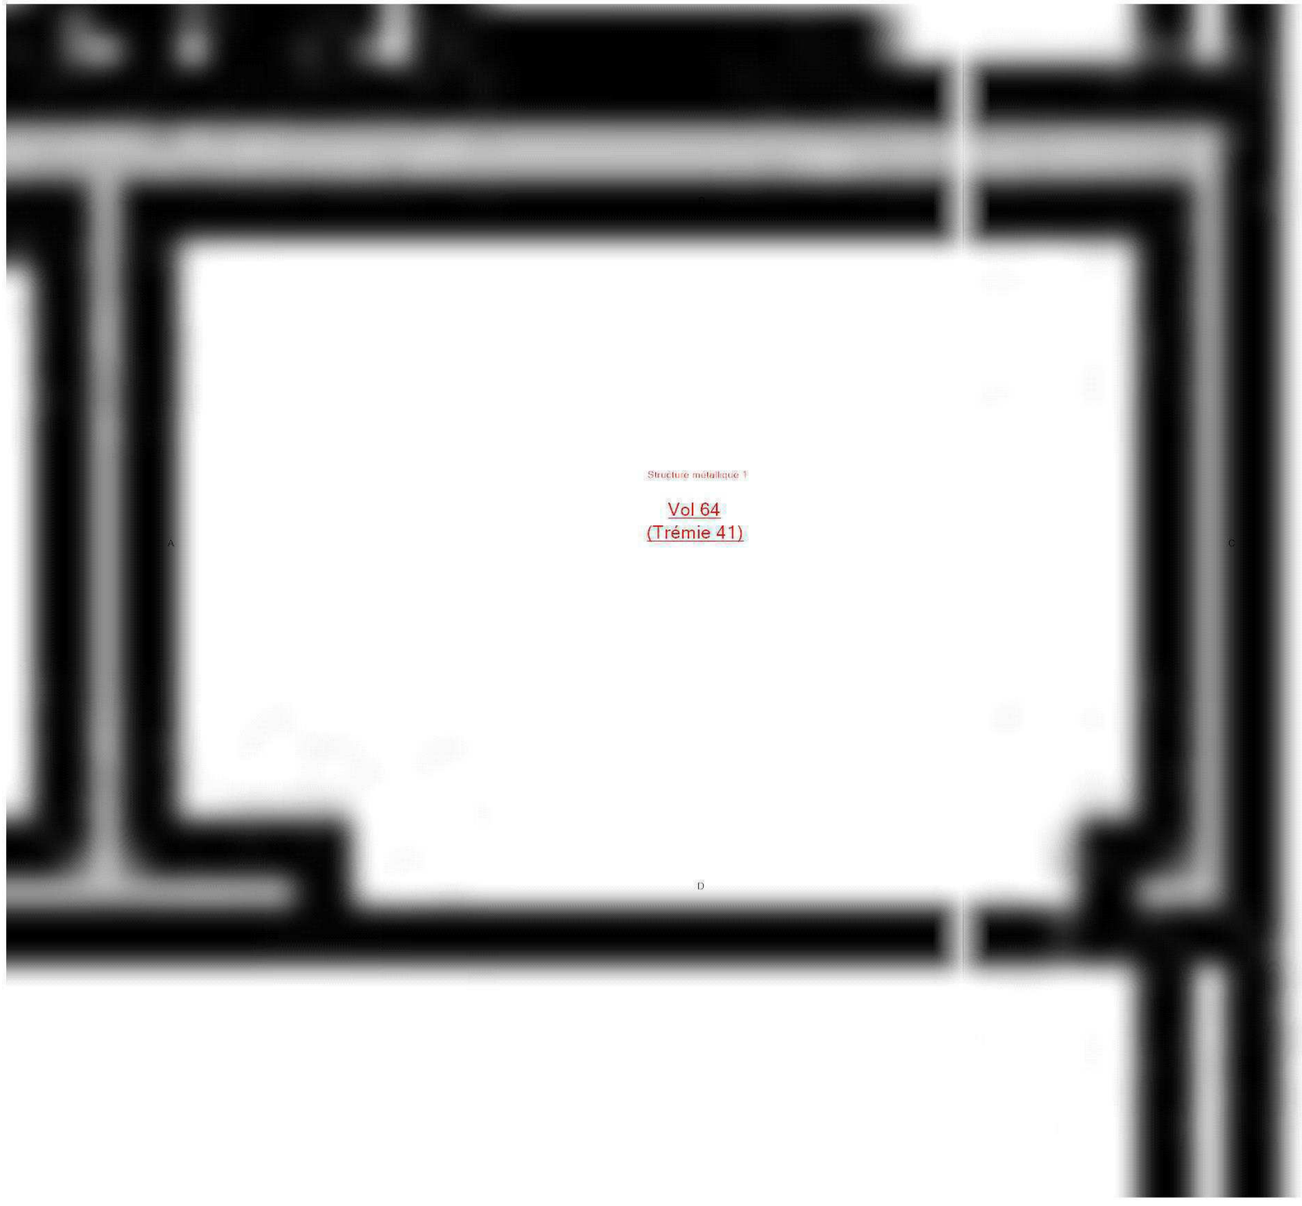

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

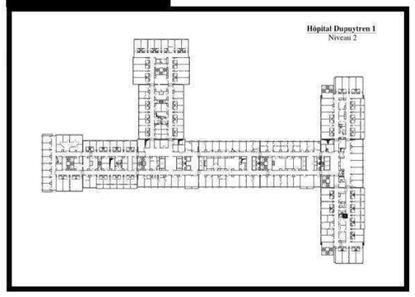

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

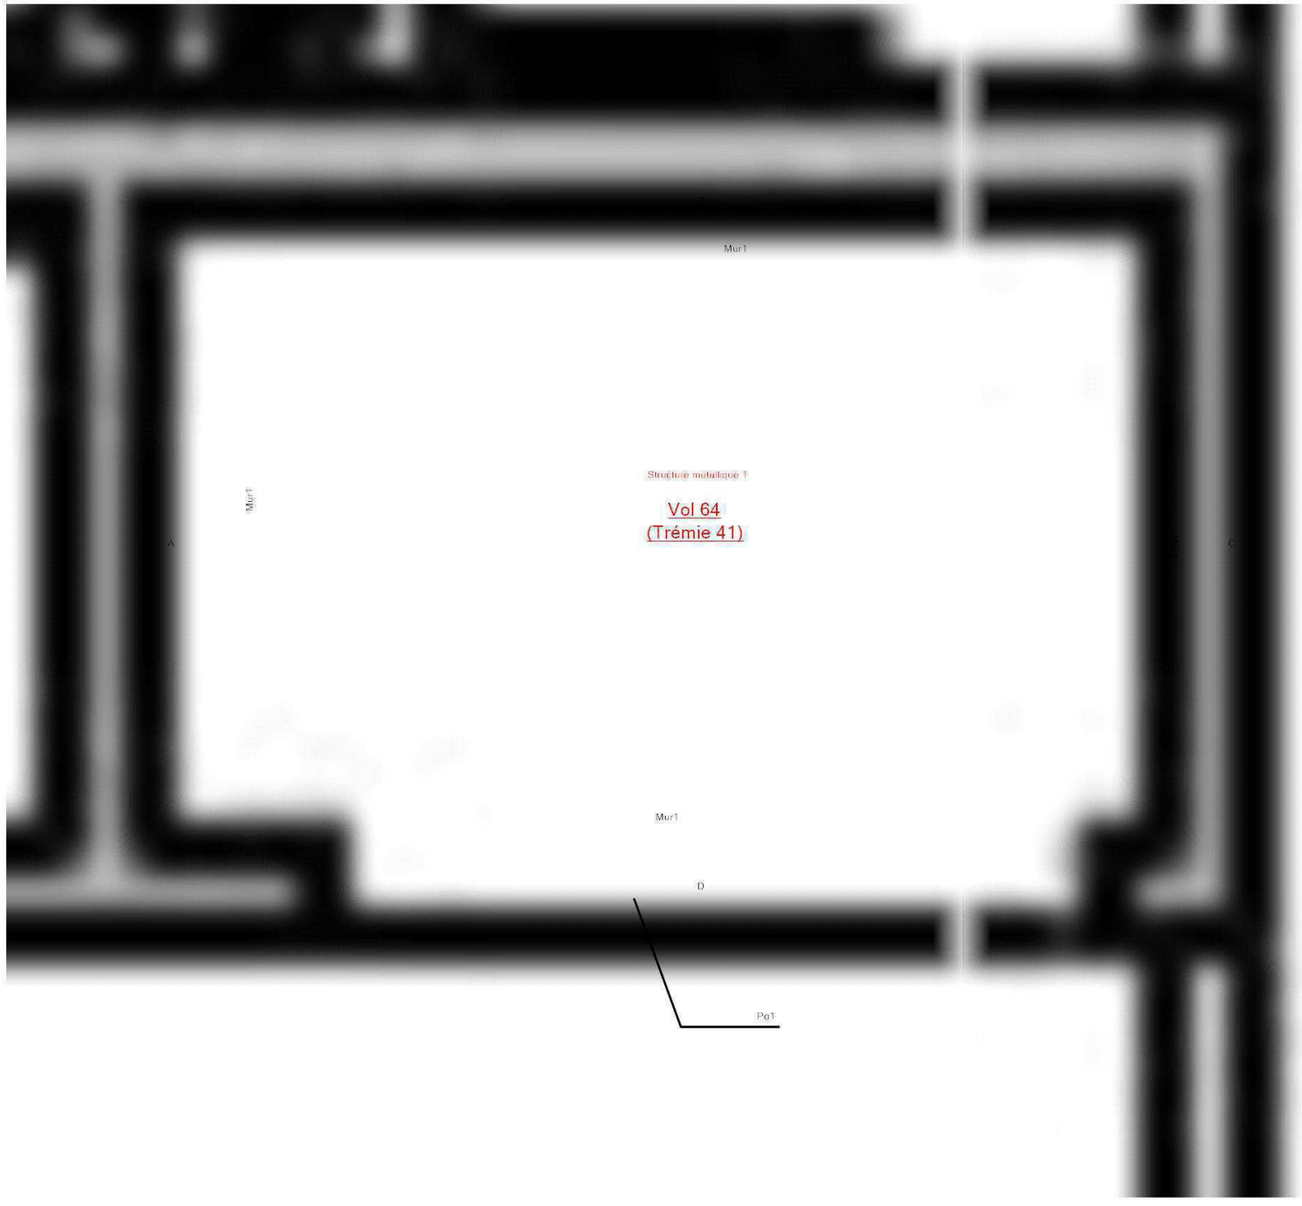

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

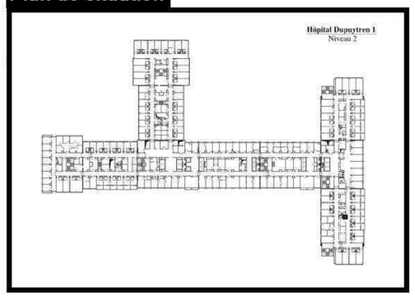

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

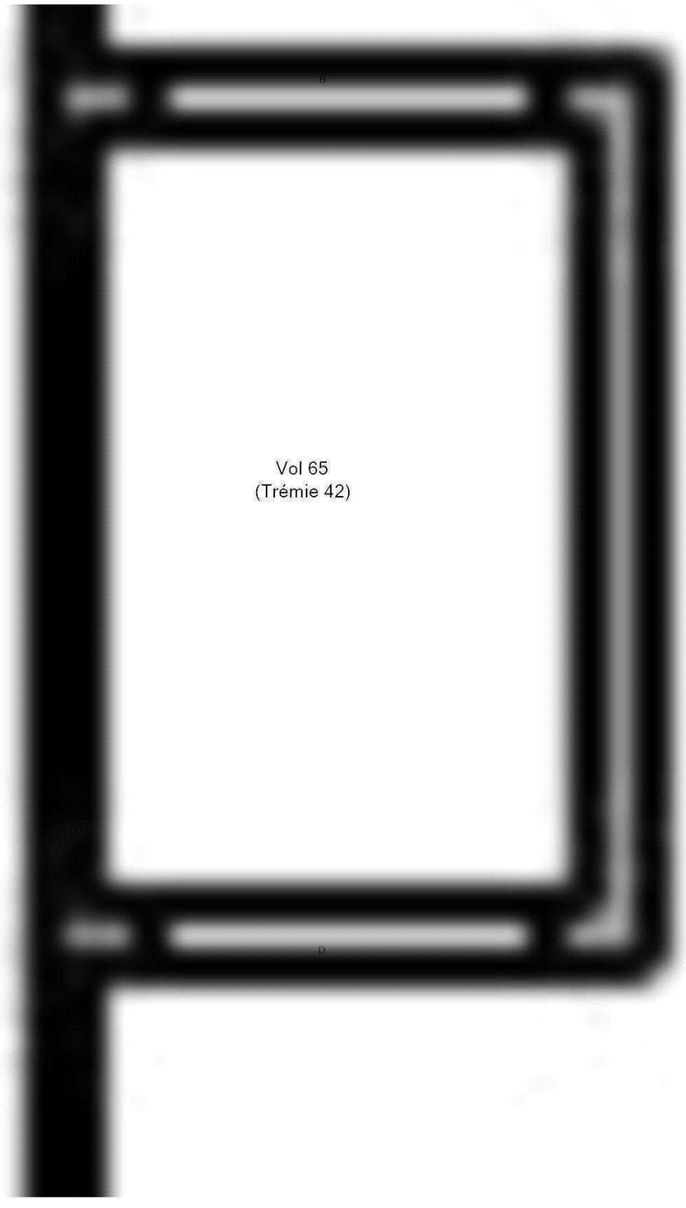

Légende


Plan de situation

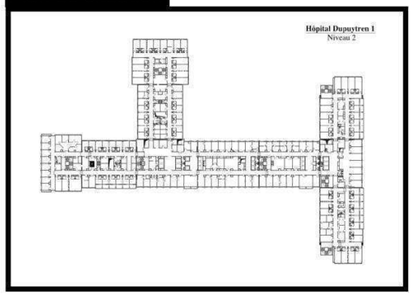

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

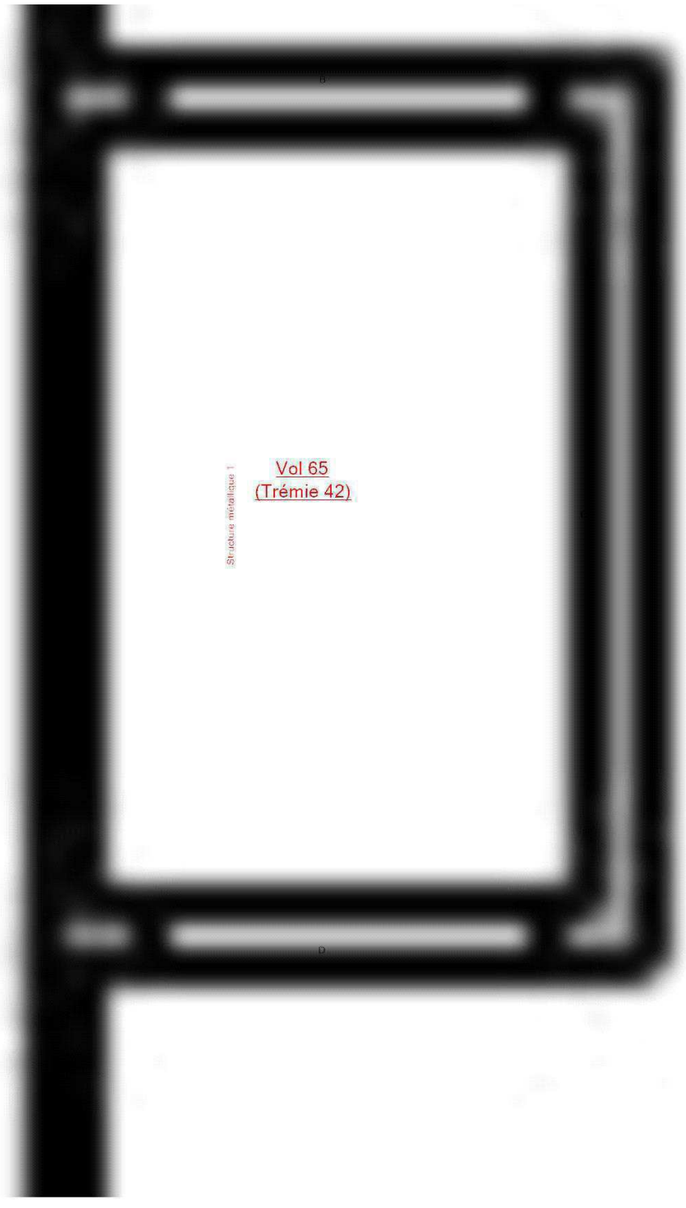

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

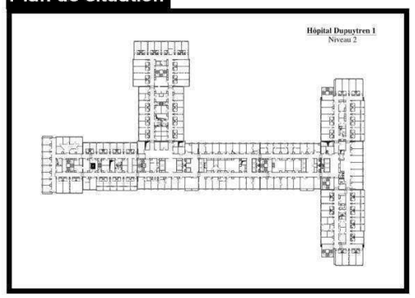

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+2 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

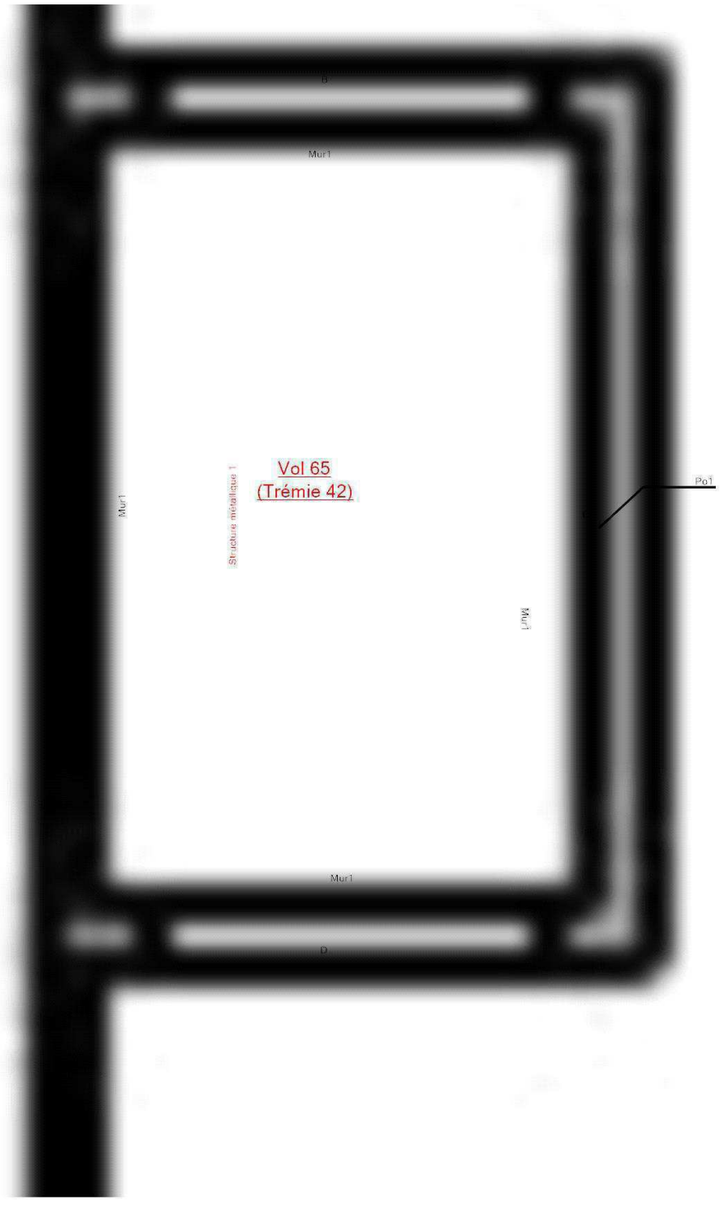

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

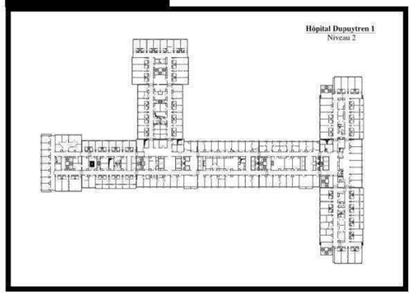

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

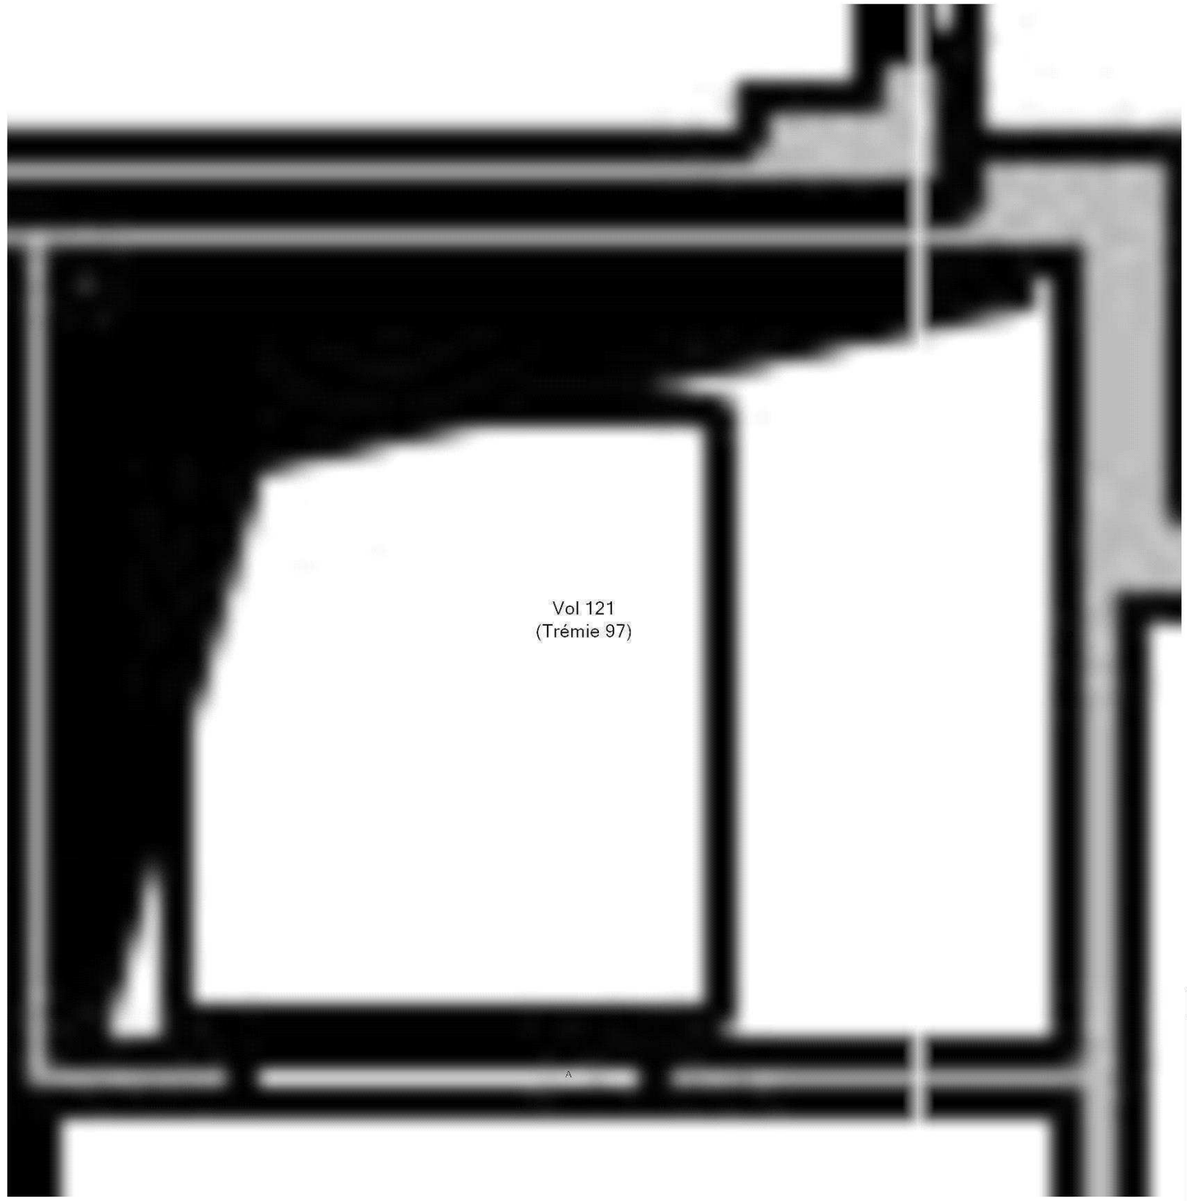

Légende	


Plan de situation

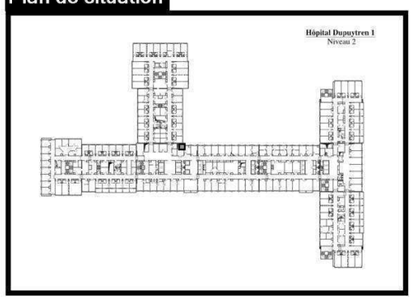

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+2 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

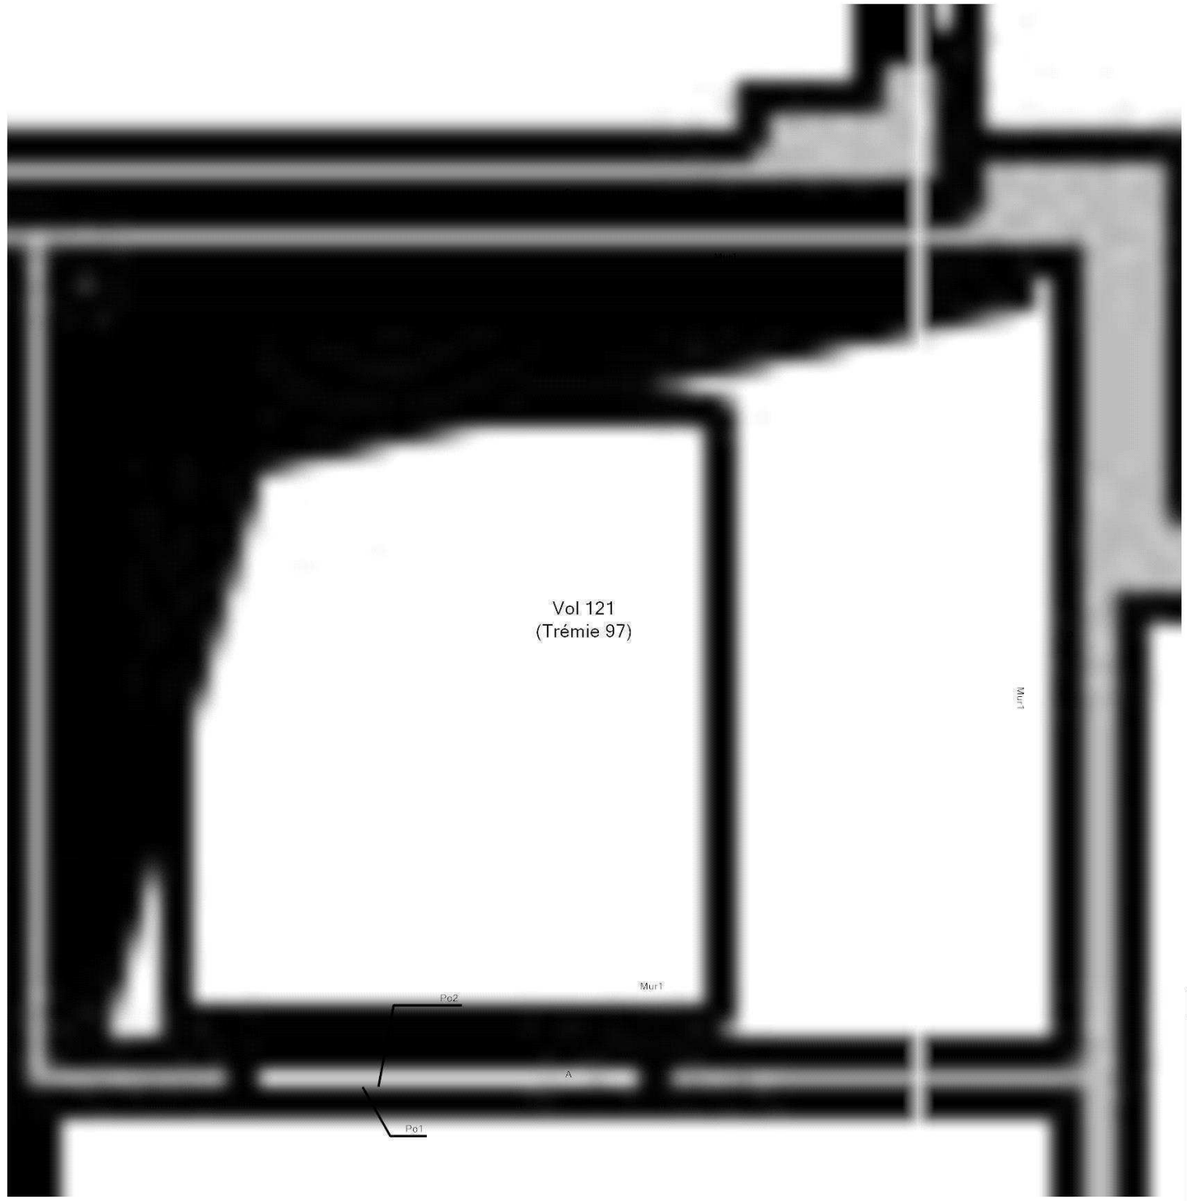

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

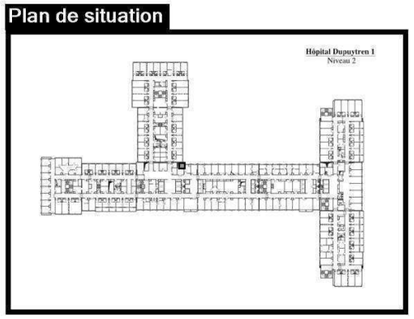


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 3

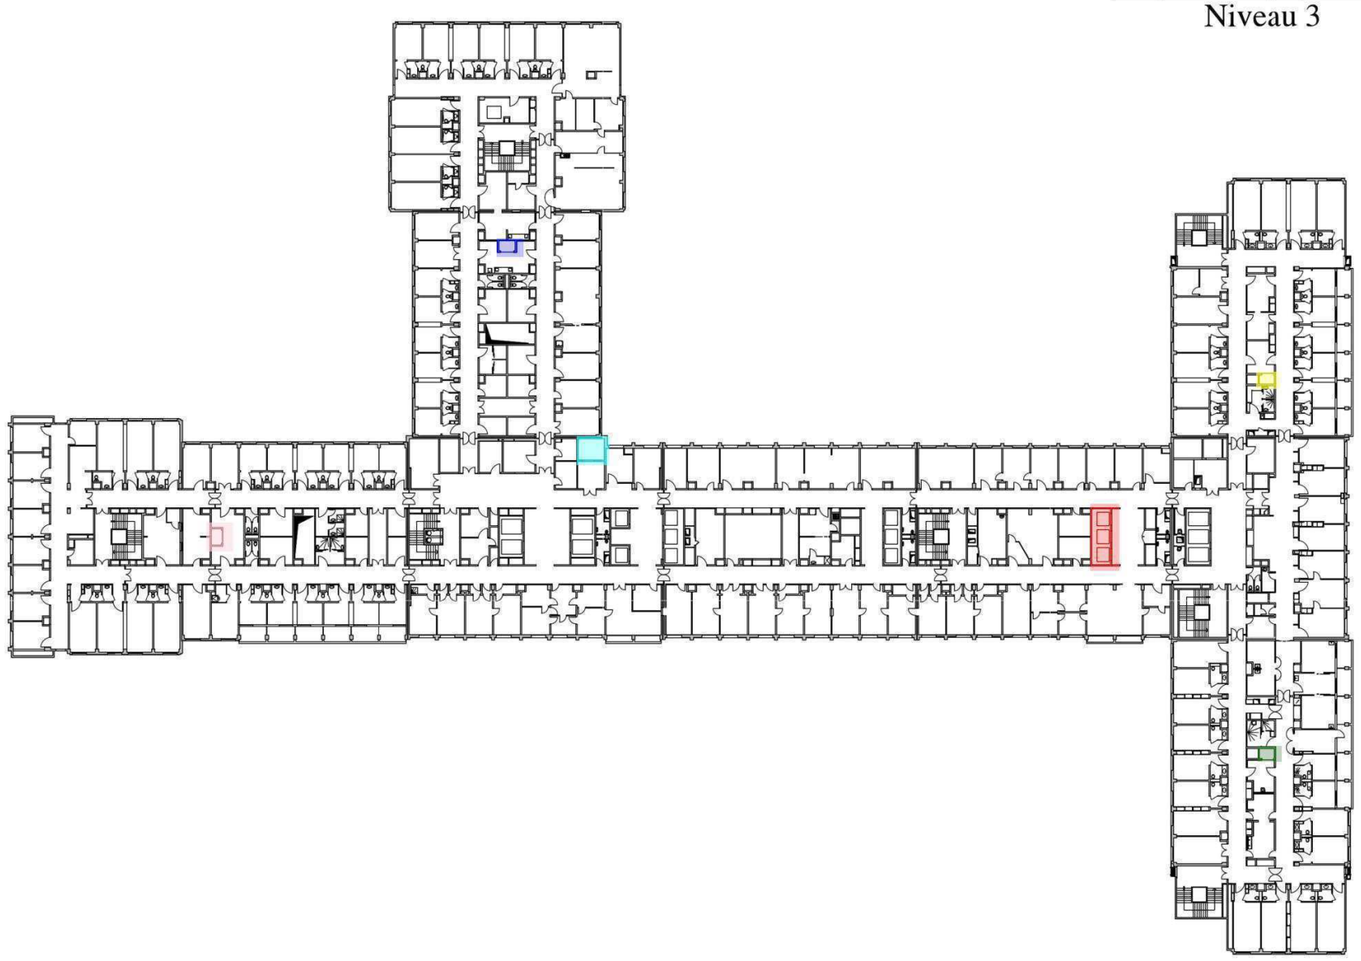


Légende

	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

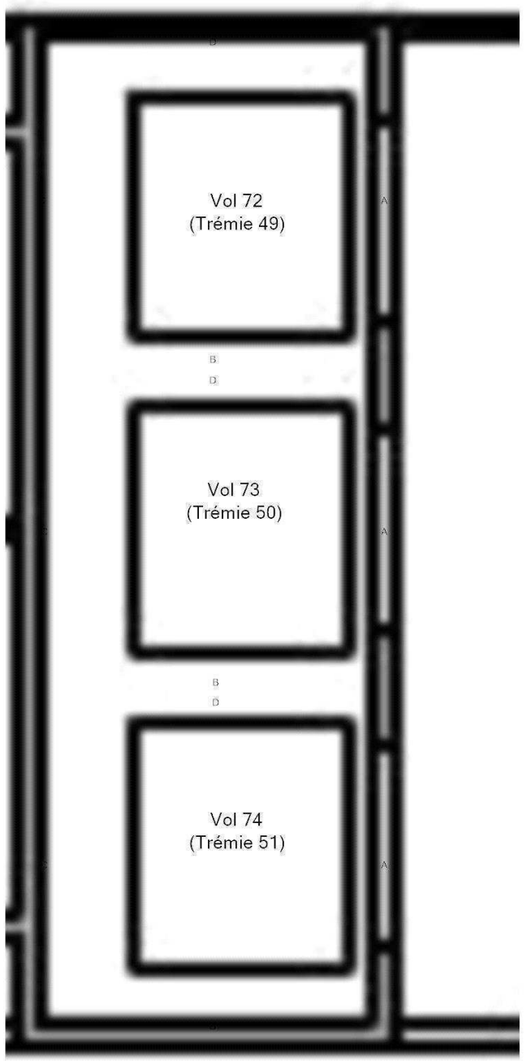

Légende


Plan de situation

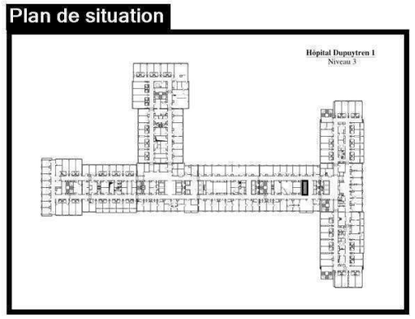

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

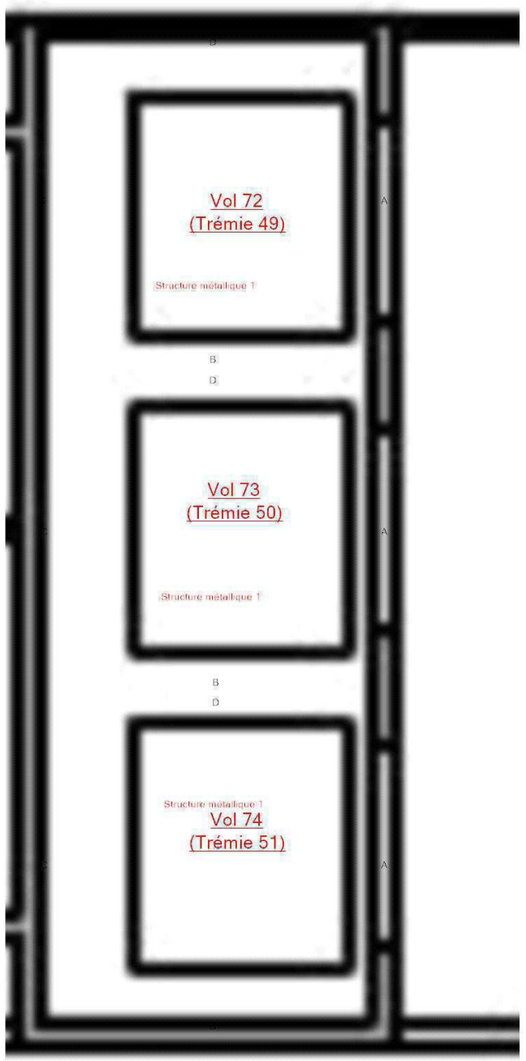

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

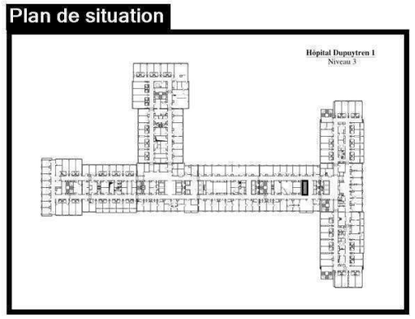


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

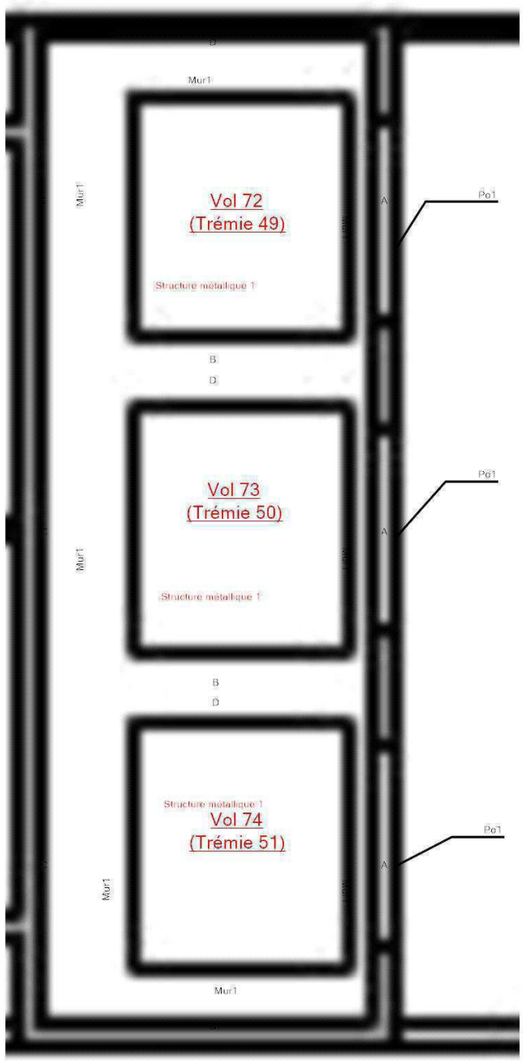

Plan de situation

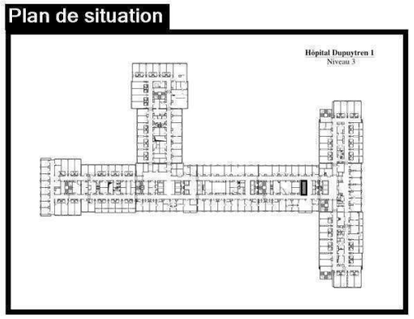

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S2 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

Légende

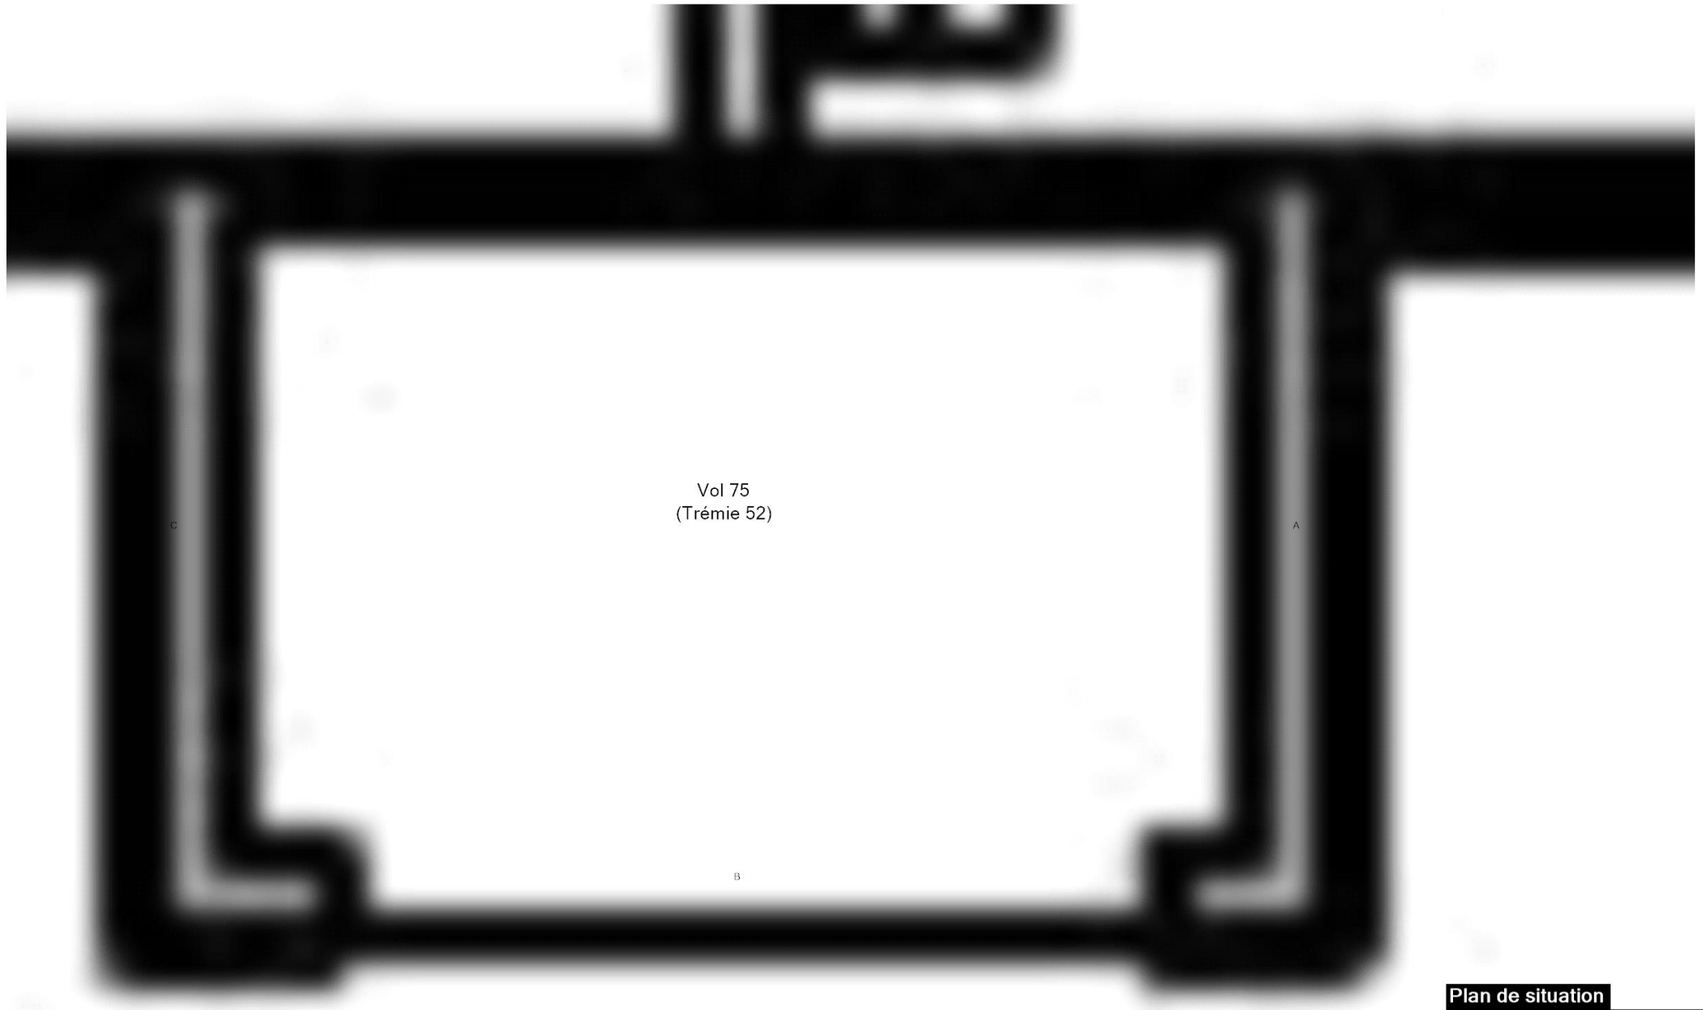

Vol 75
(Trémie 52)


Plan de situation

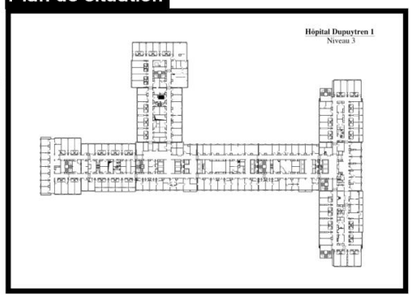

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

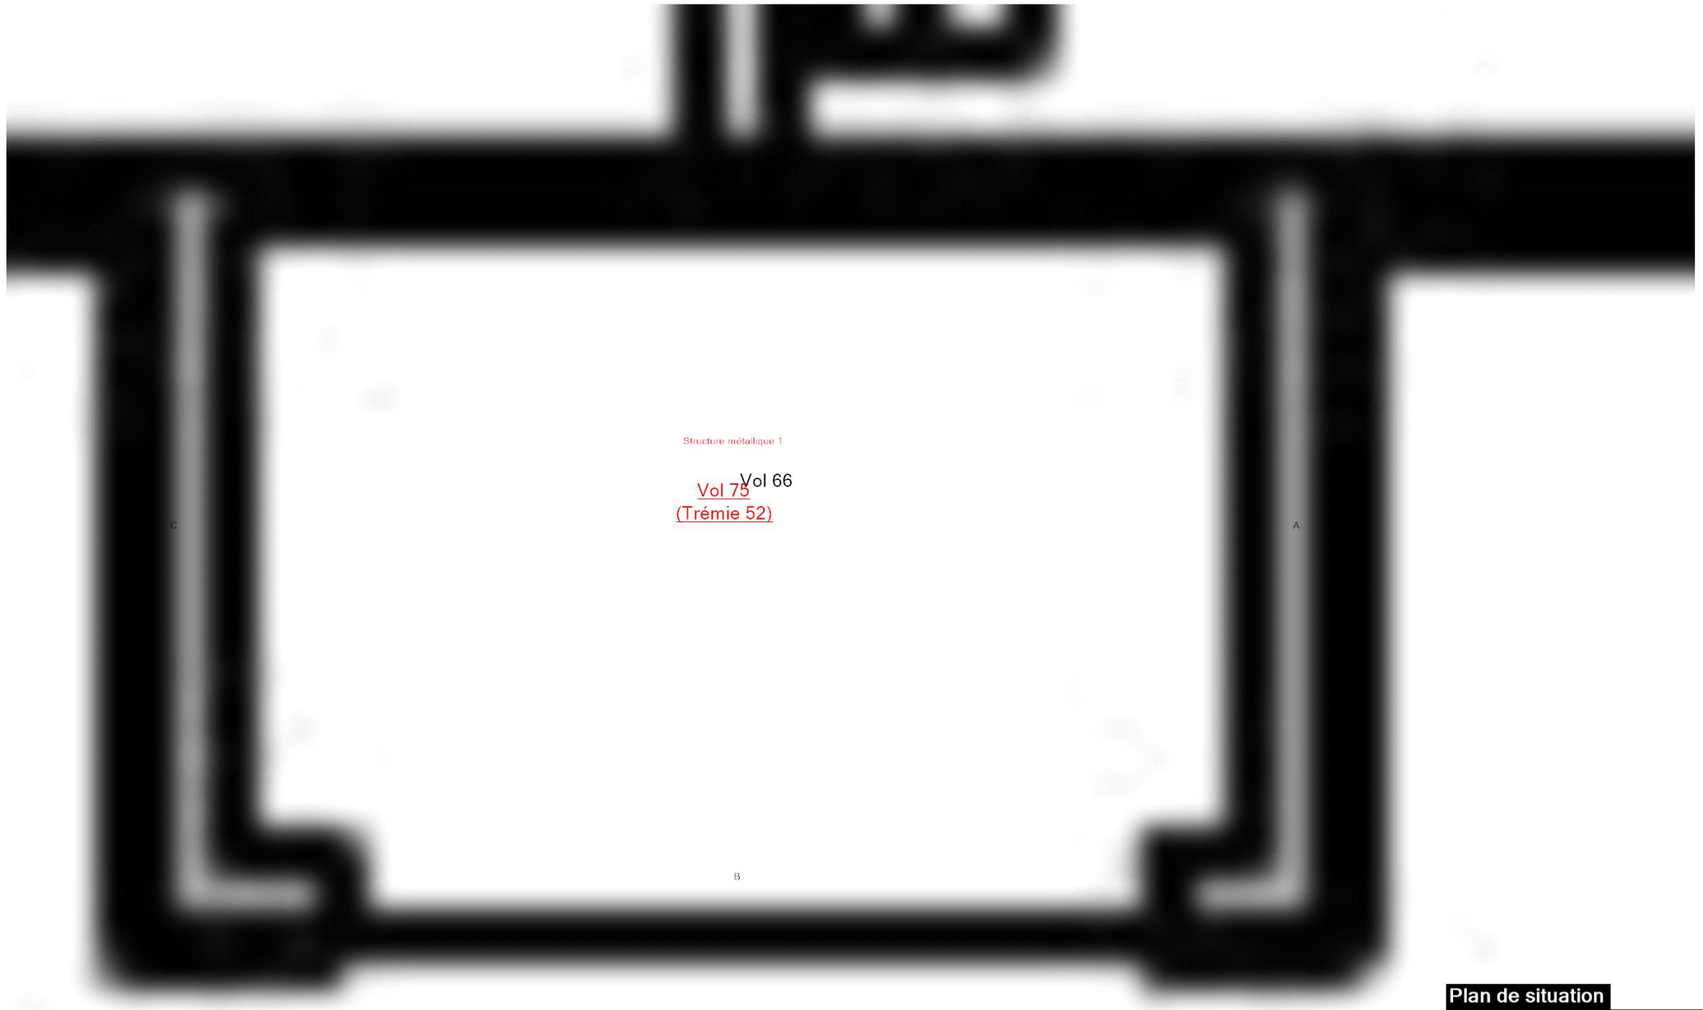

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

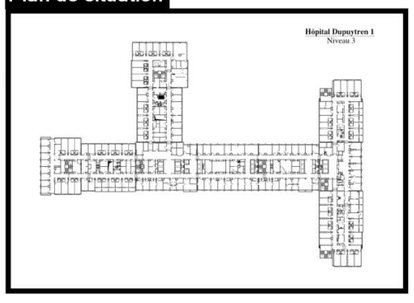

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

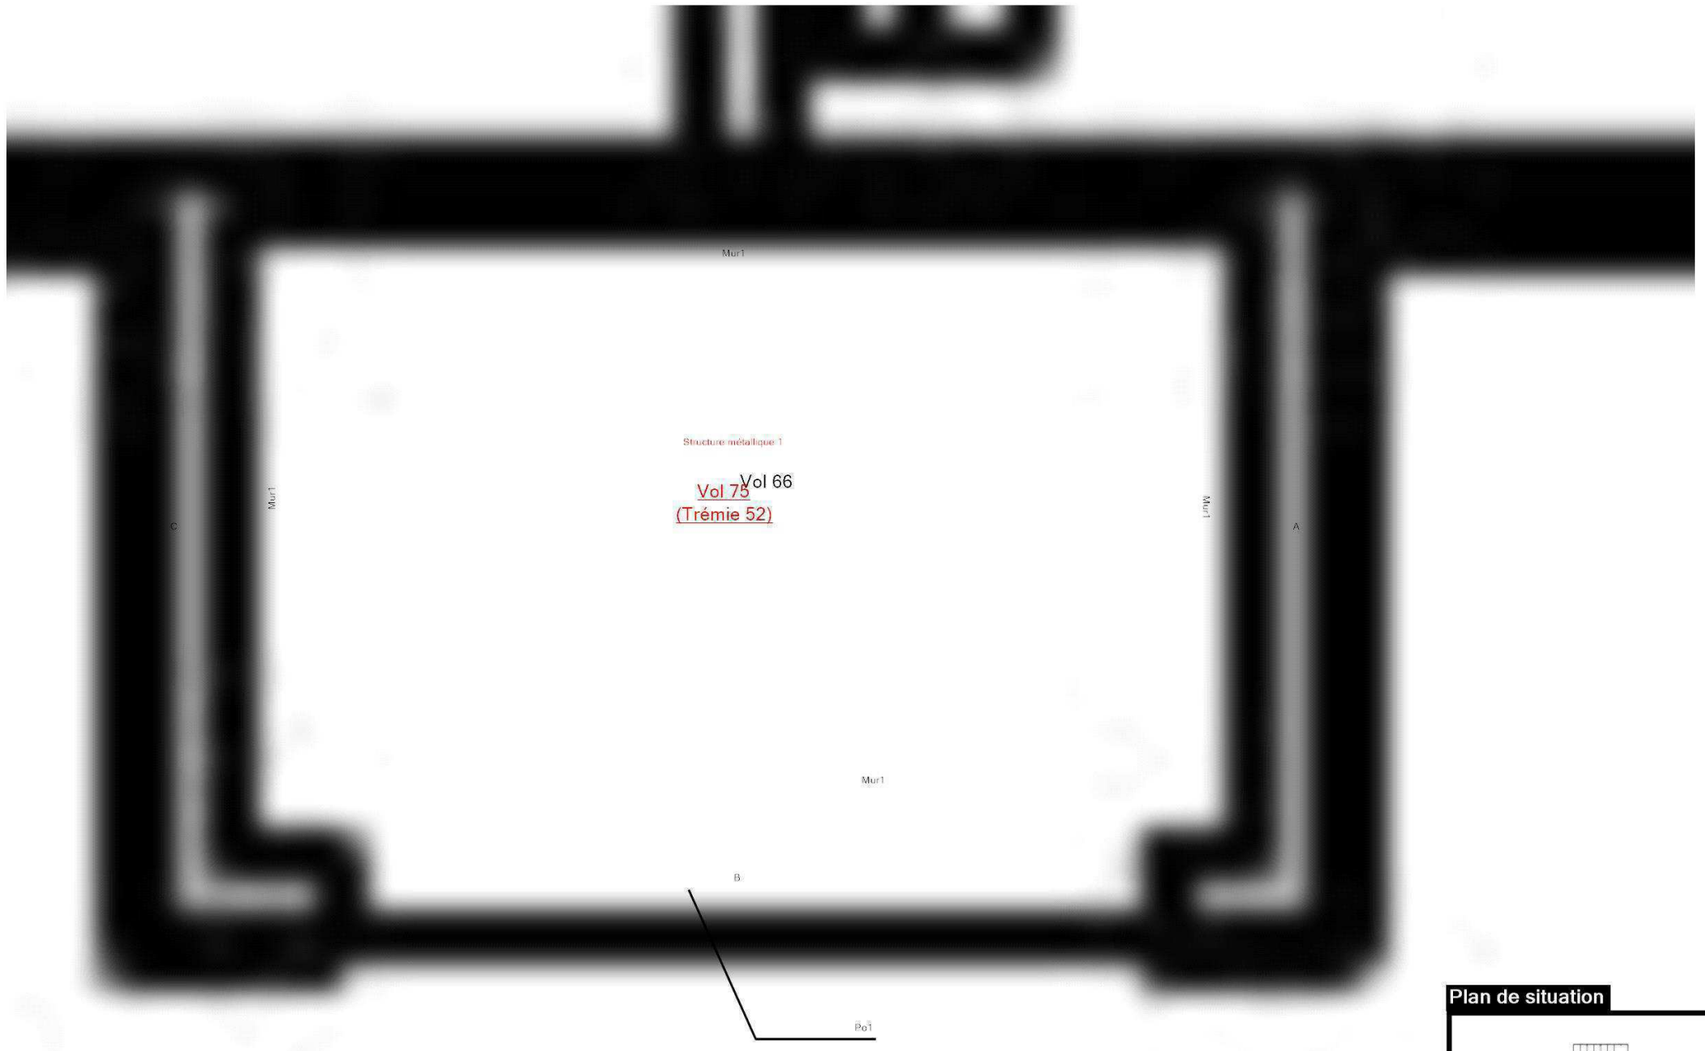

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

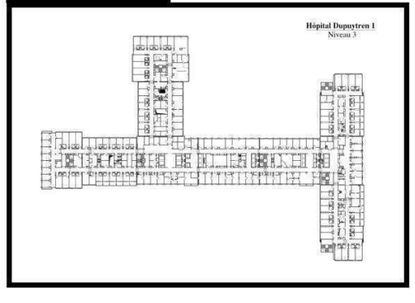

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

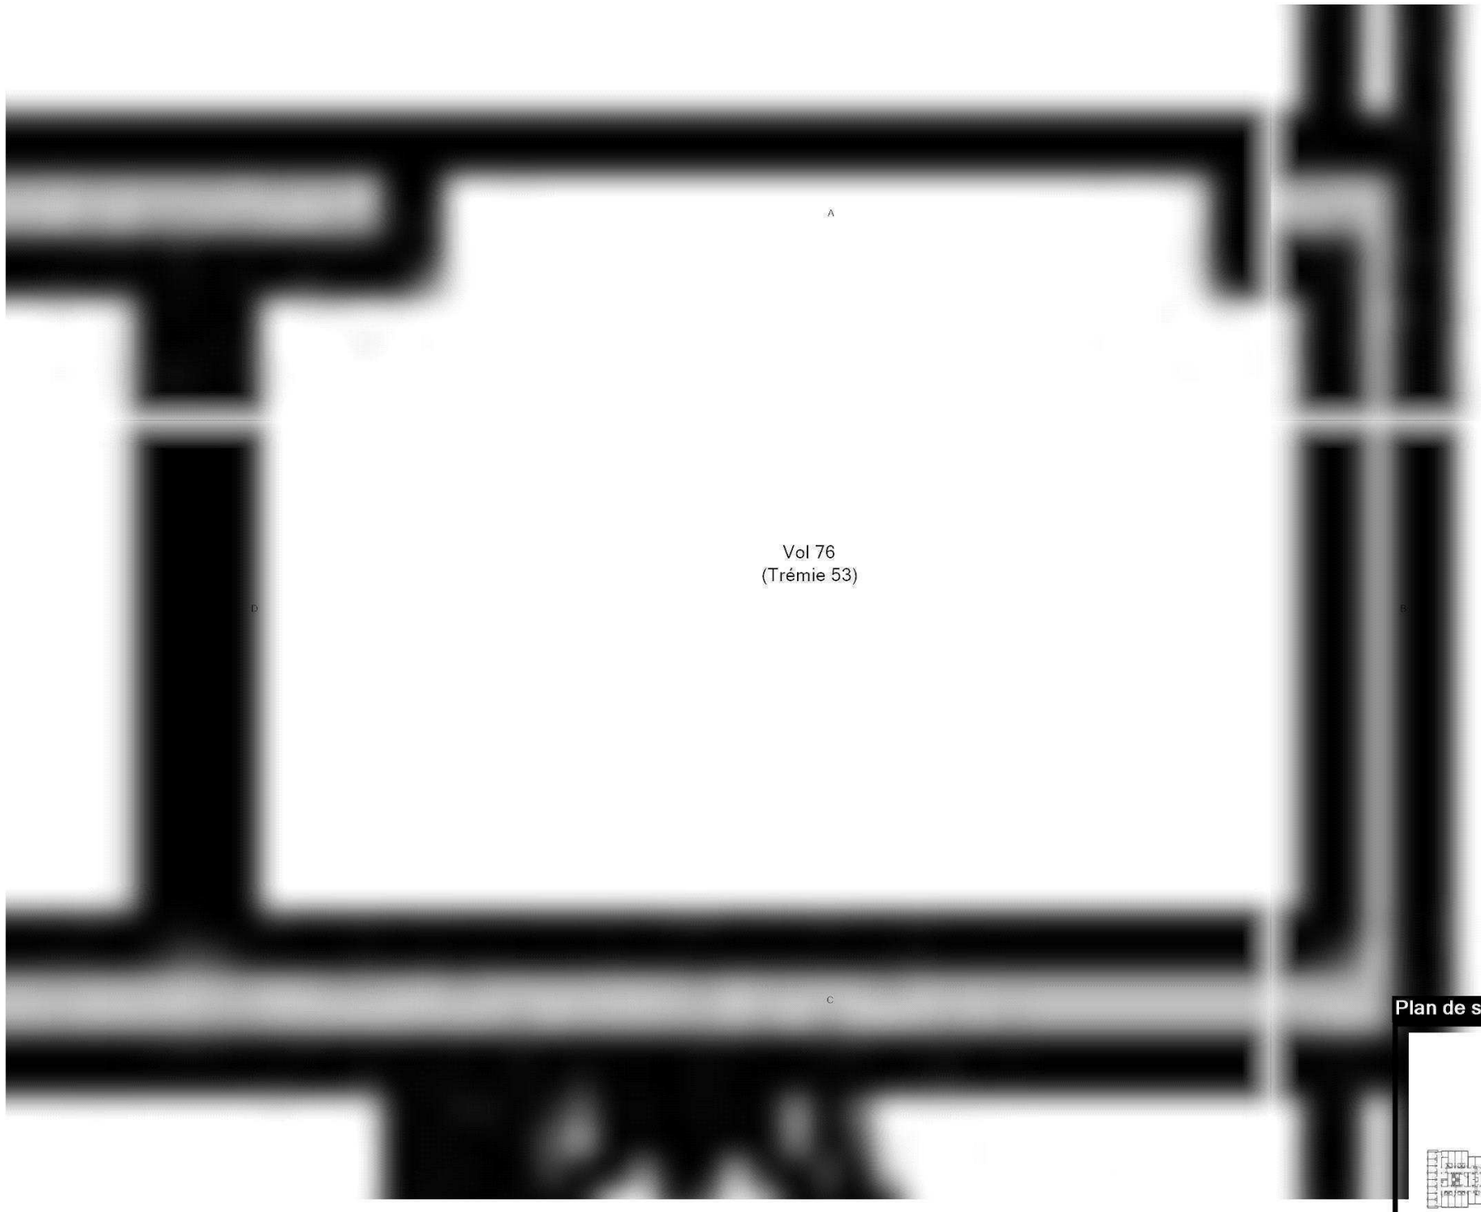

Légende


Plan de situation

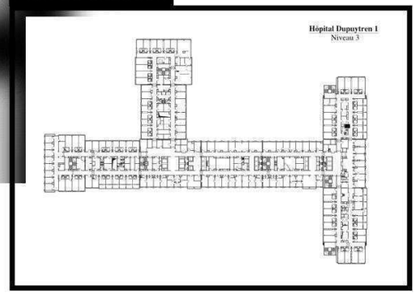

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

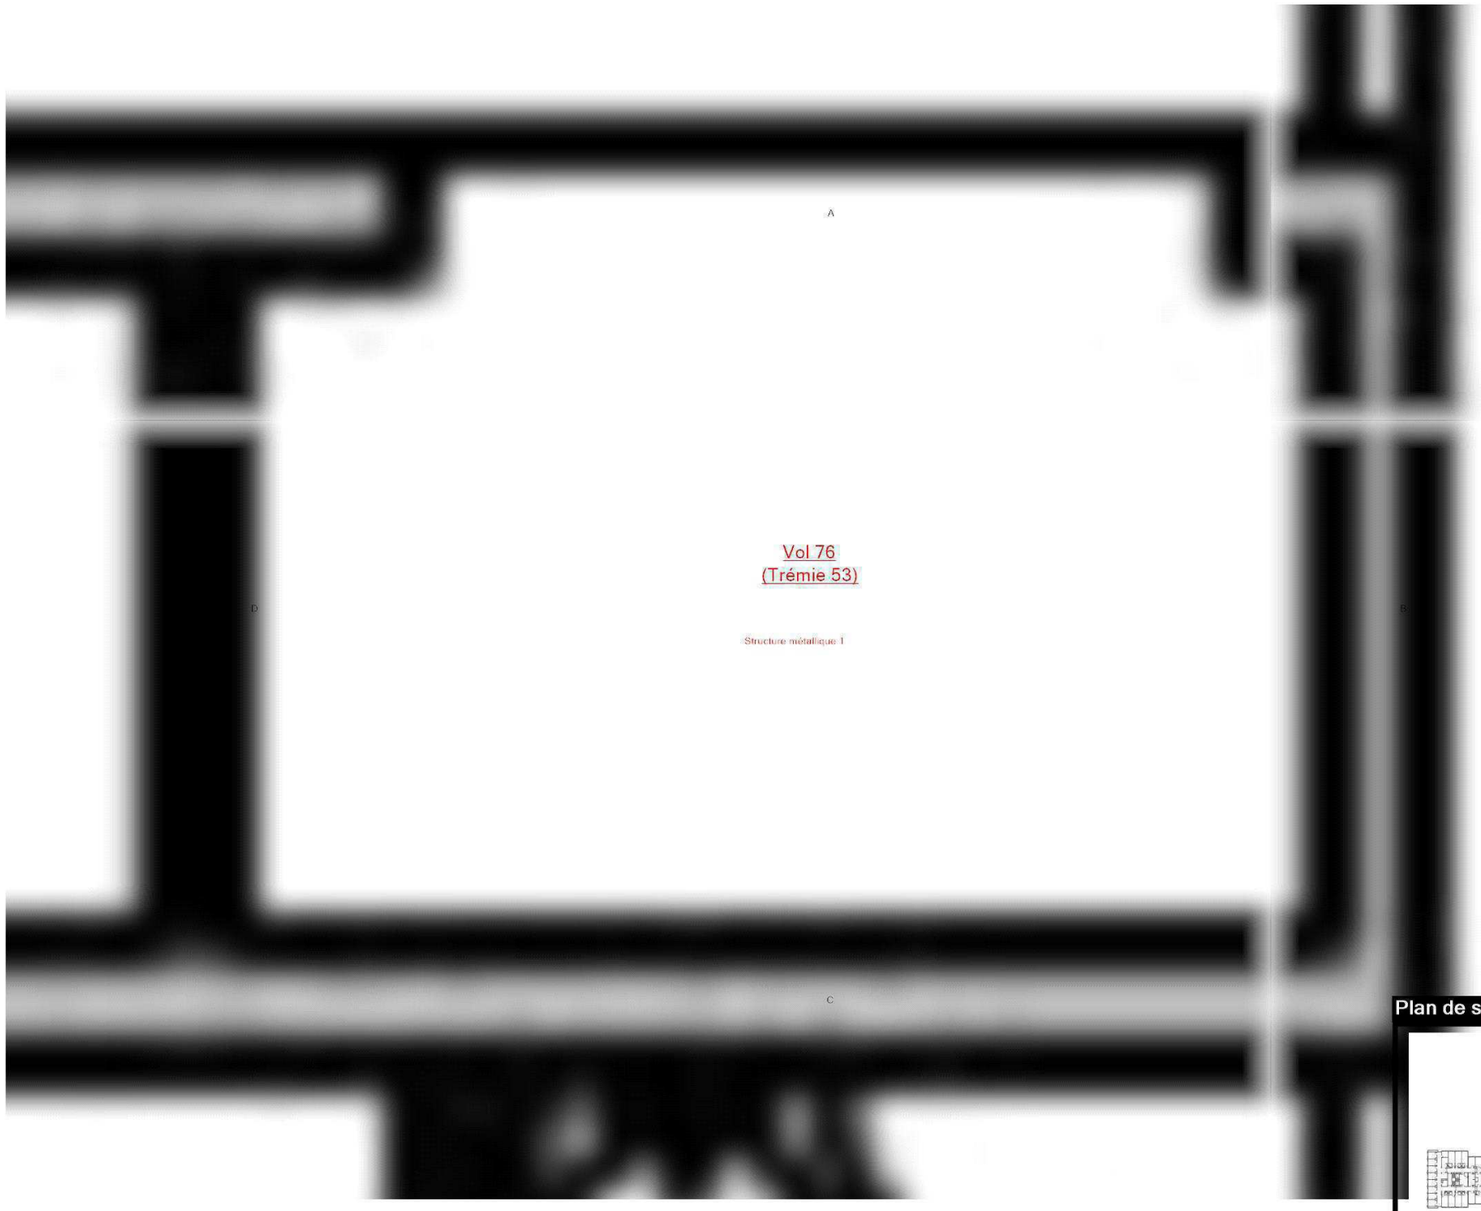

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

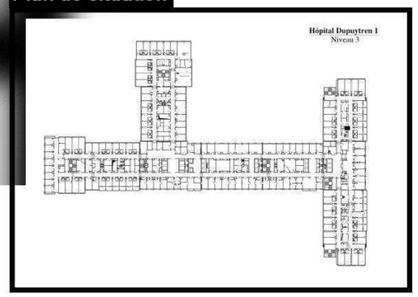

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

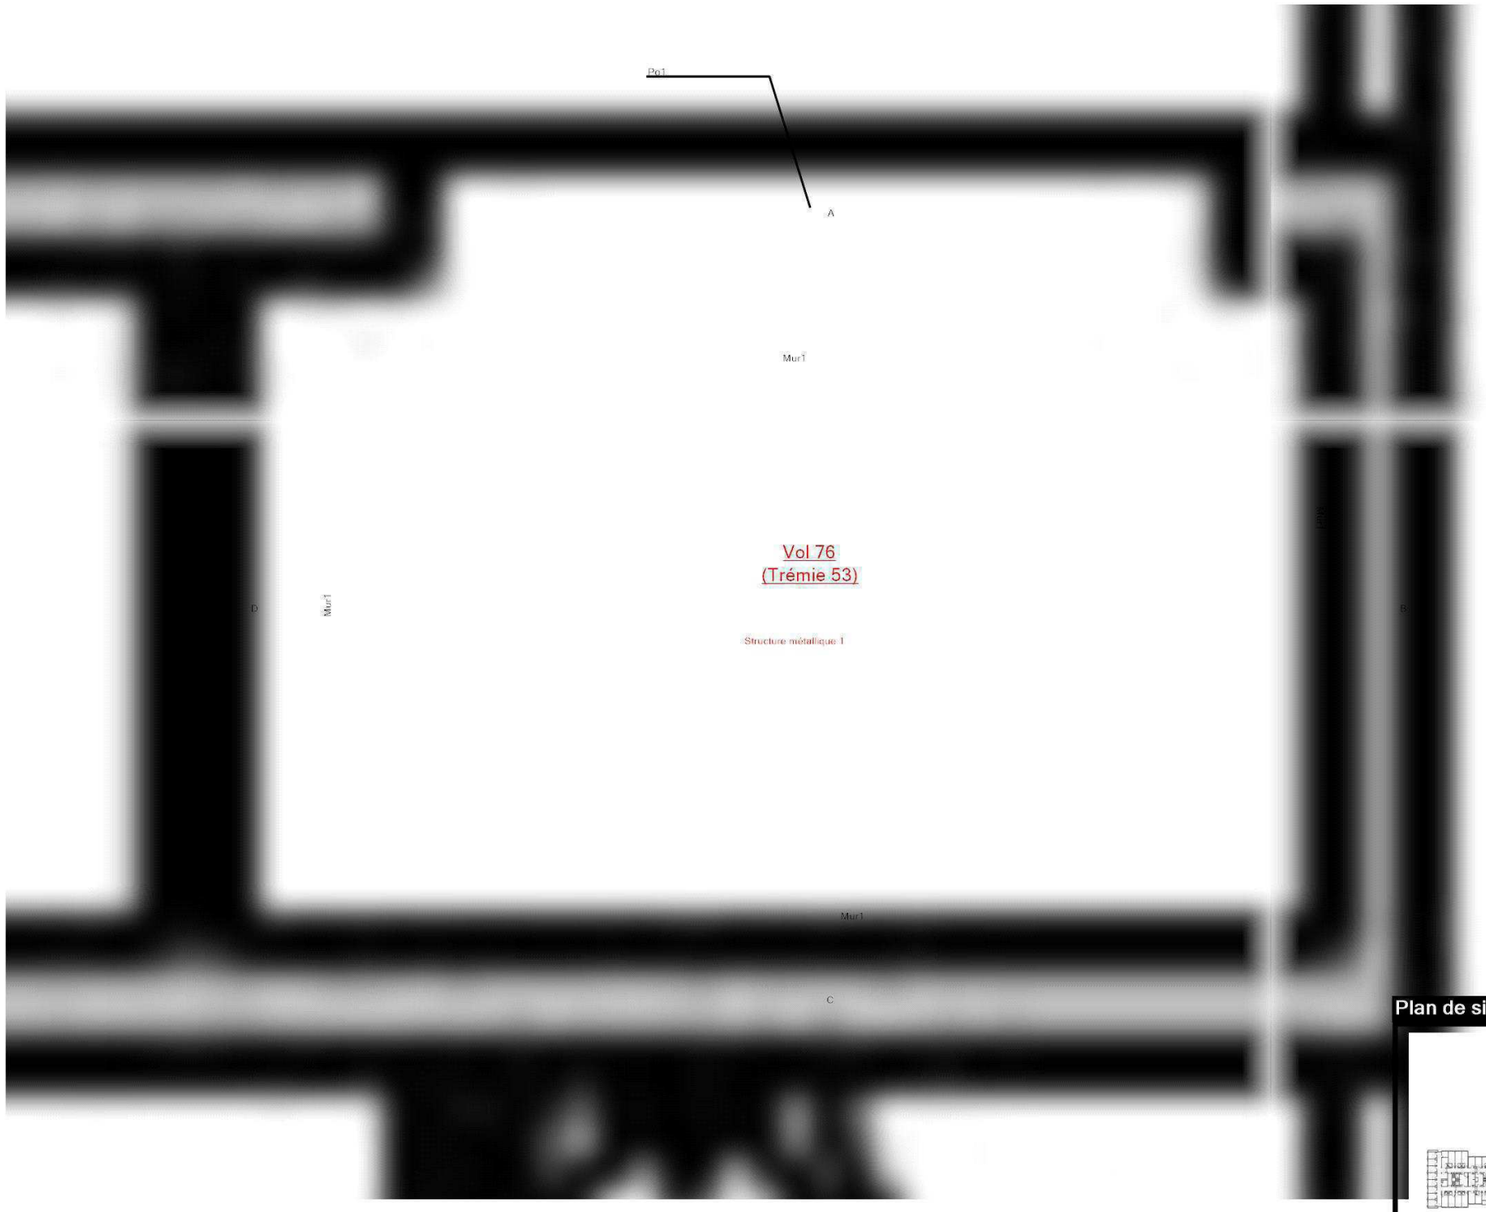

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

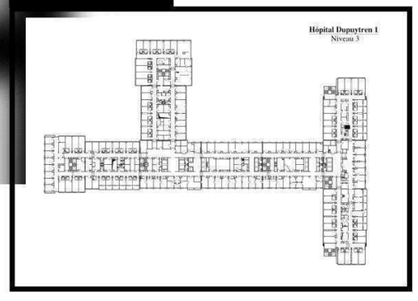

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S4 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

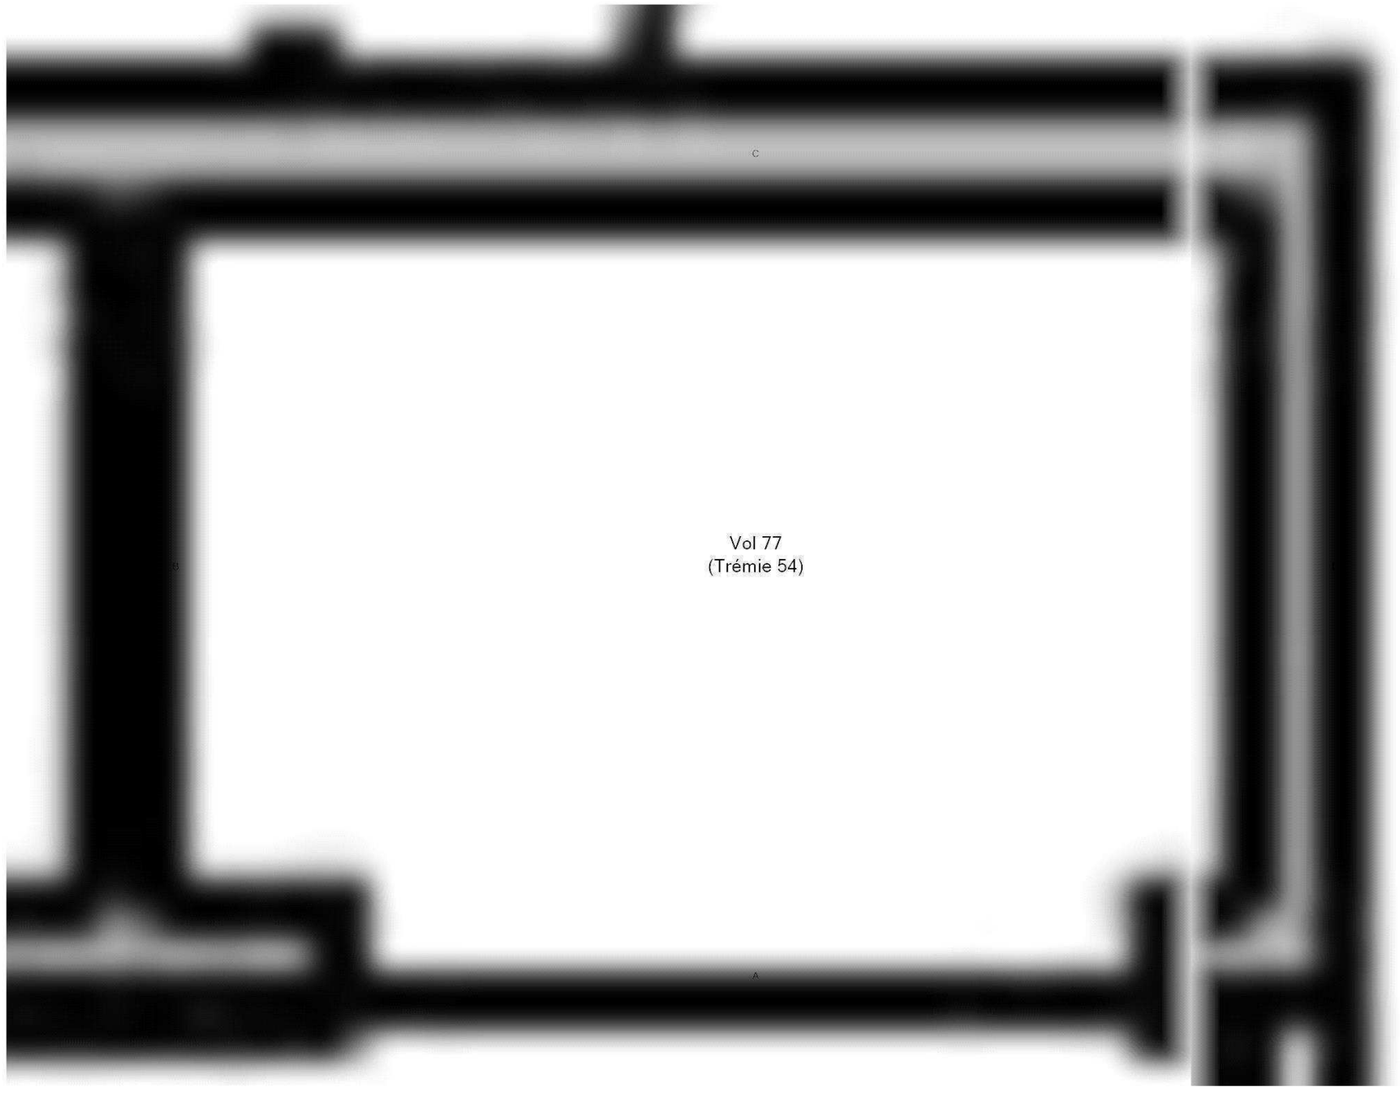

Vol 77
(Trémie 54)

Légende	

Plan de situation

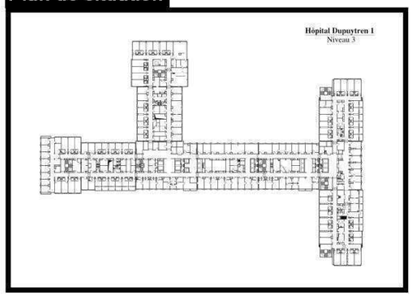

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

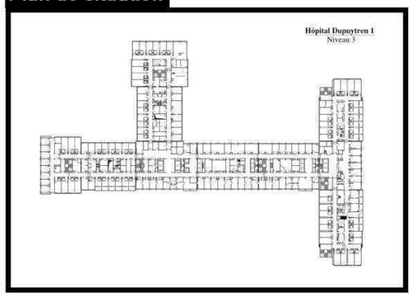

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

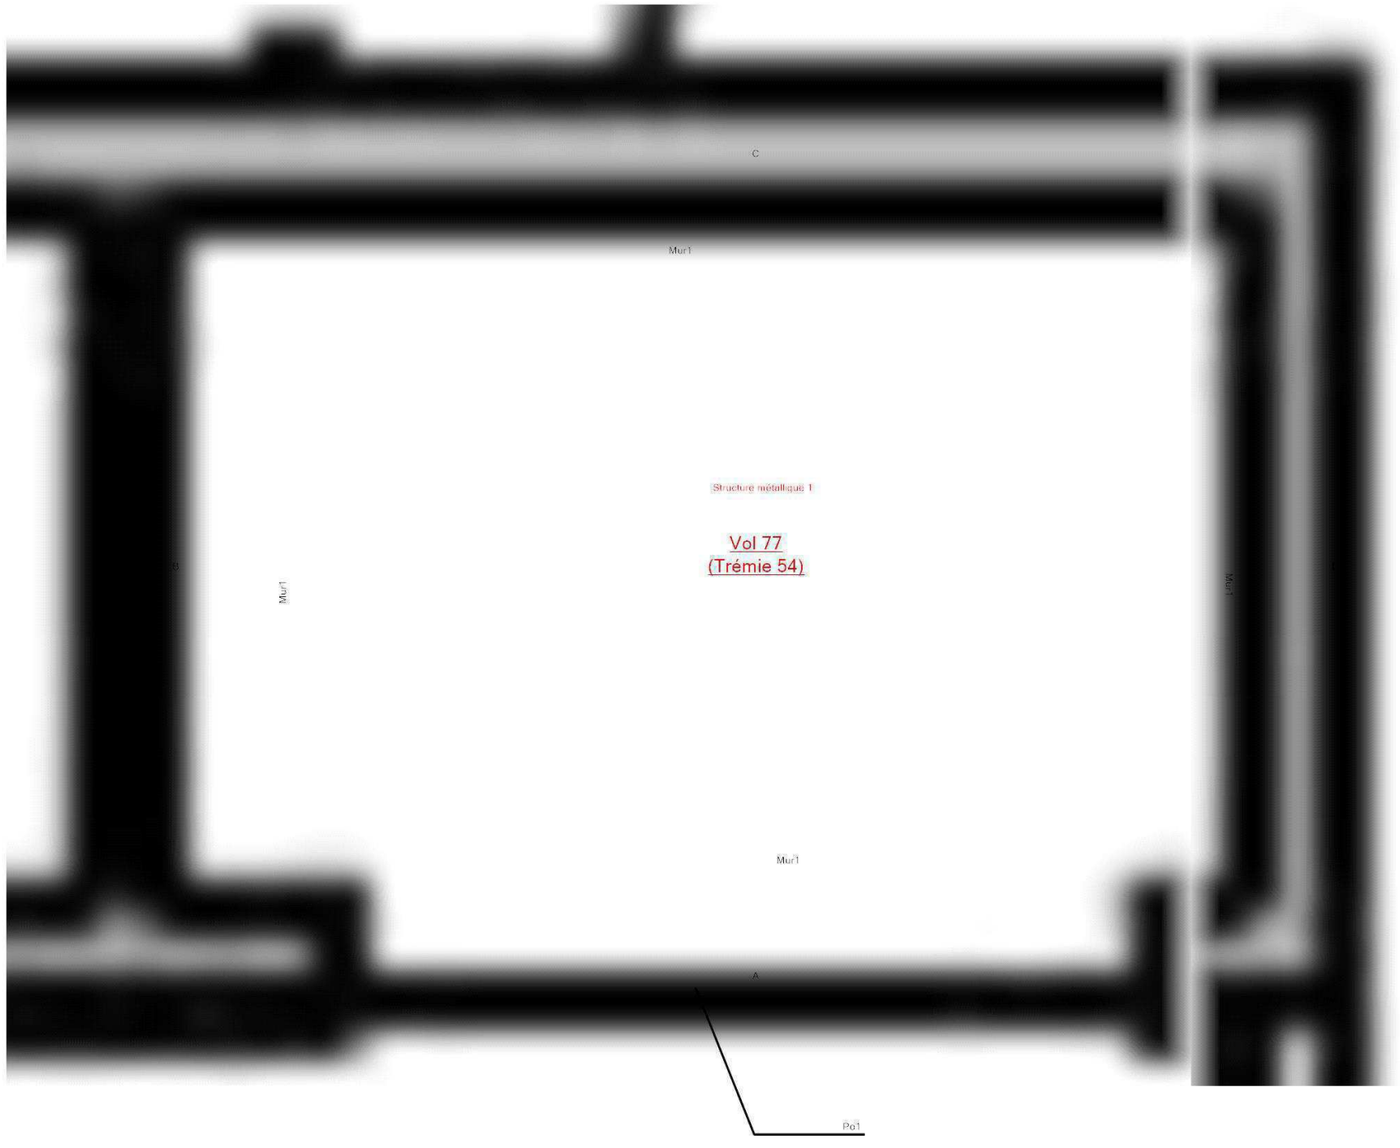

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

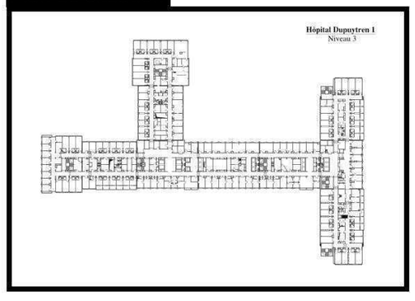

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

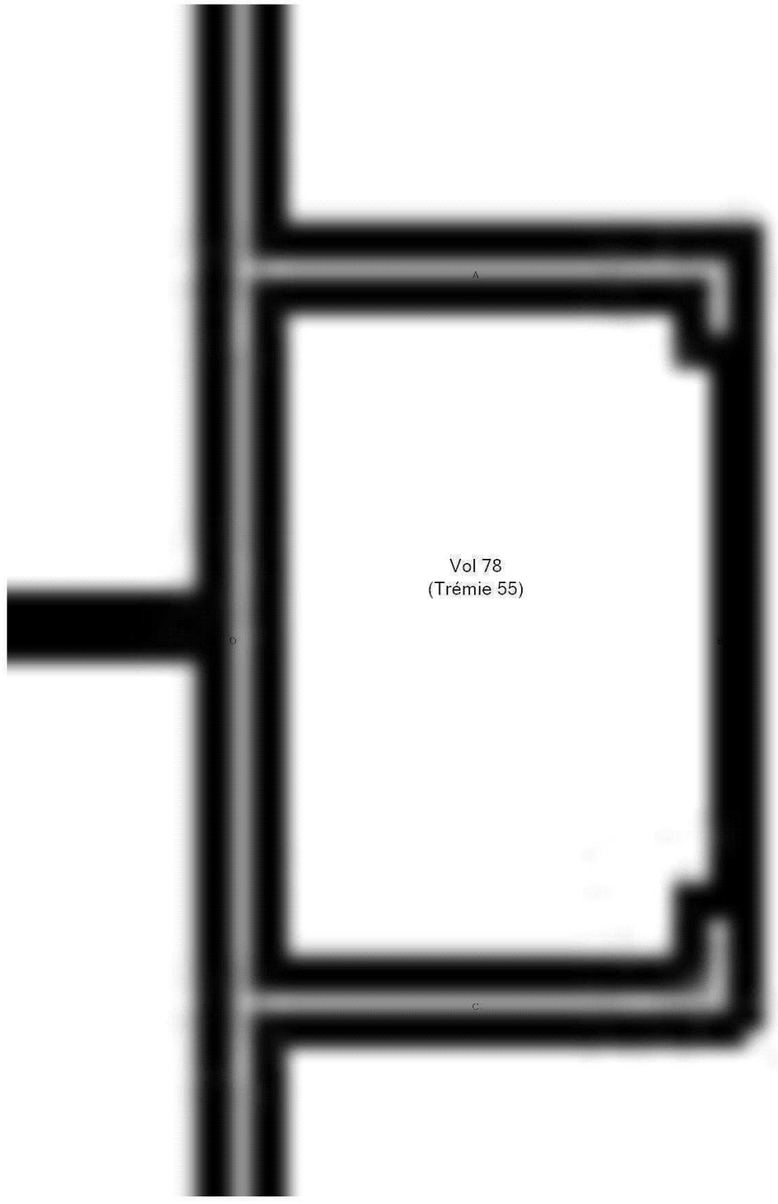

Légende


Plan de situation

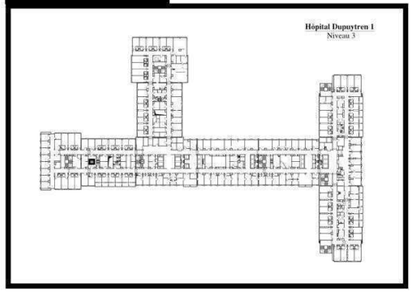

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

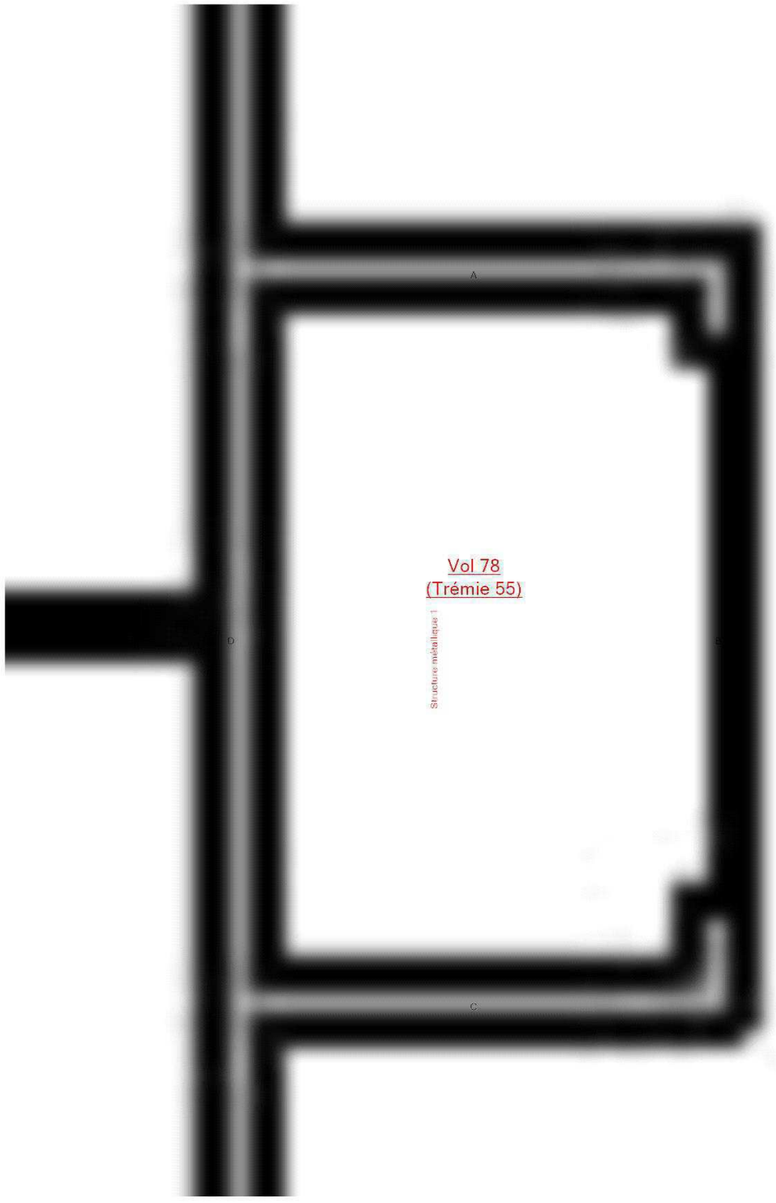

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

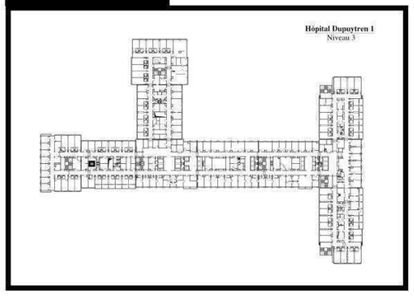

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+3 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

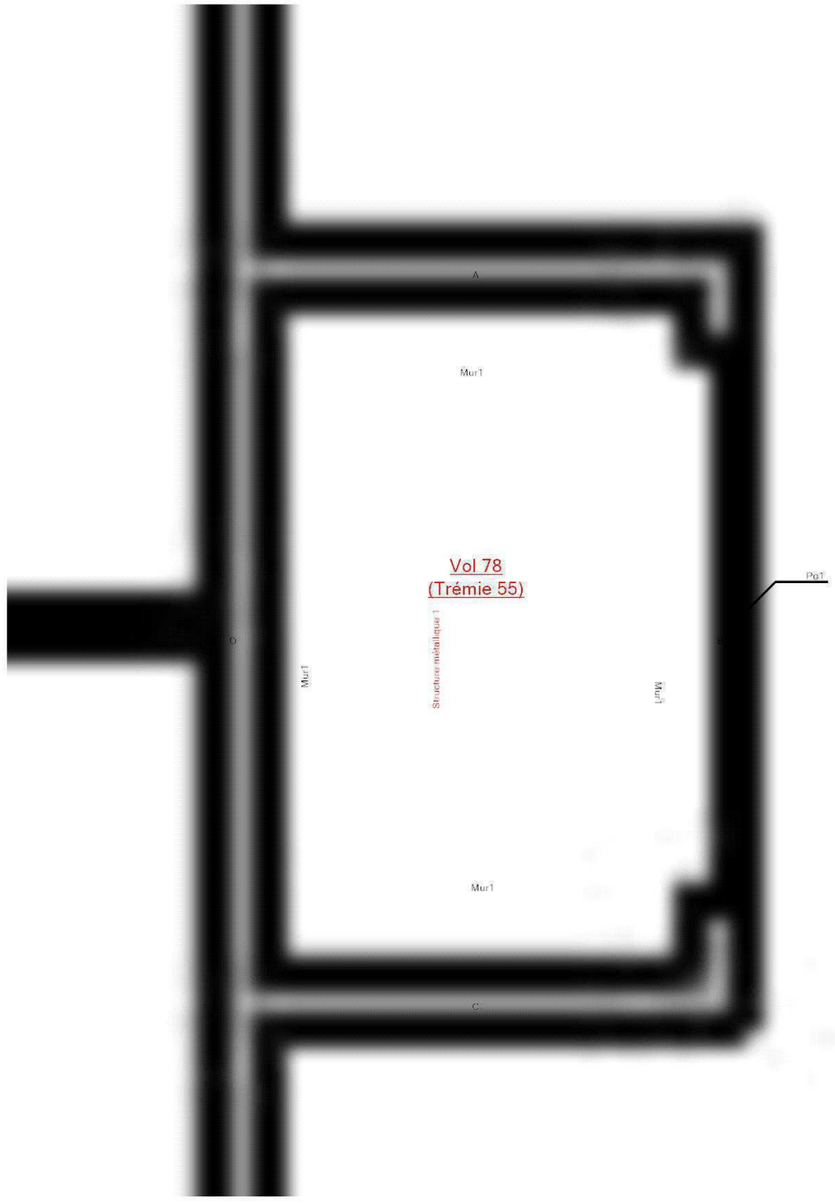

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

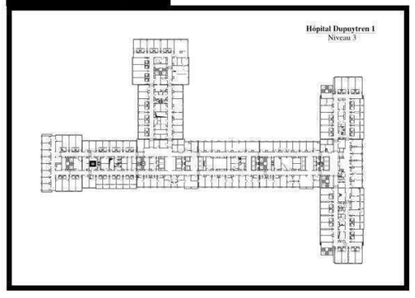

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

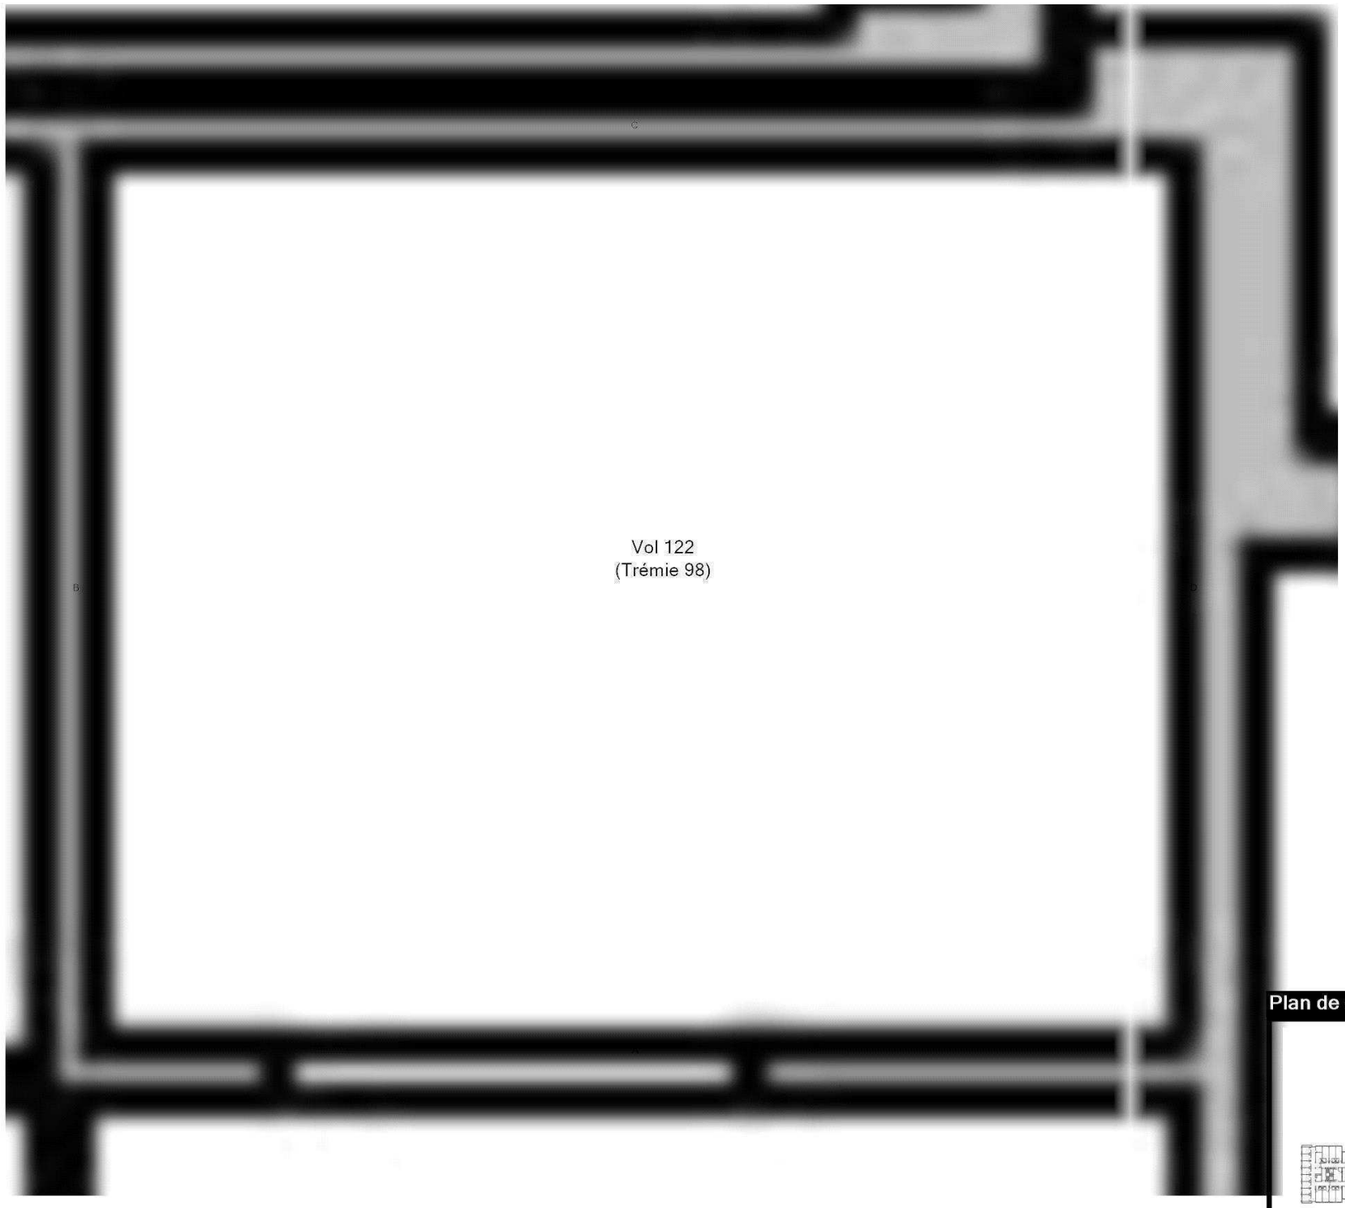

Légende


Plan de situation

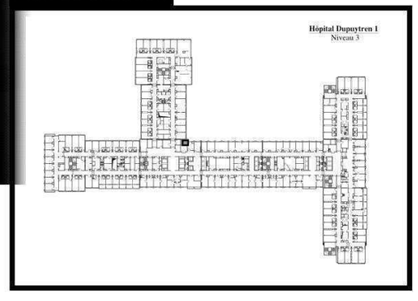

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+3 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

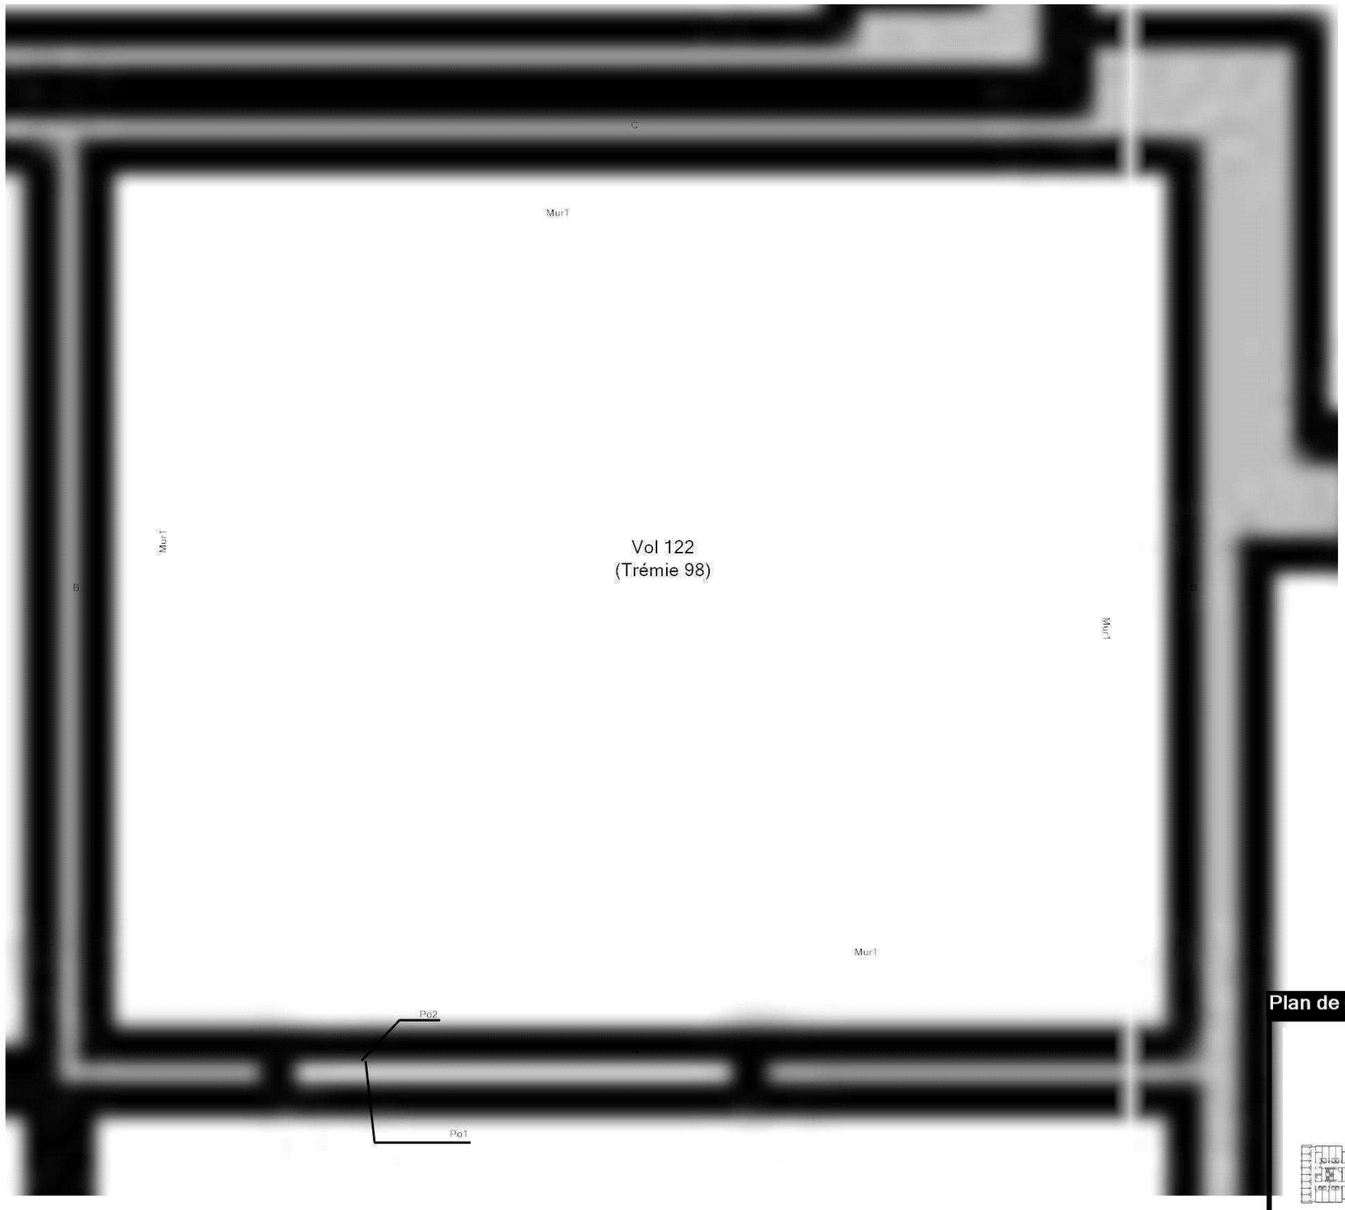

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

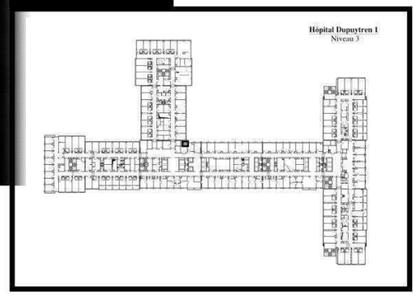


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 4

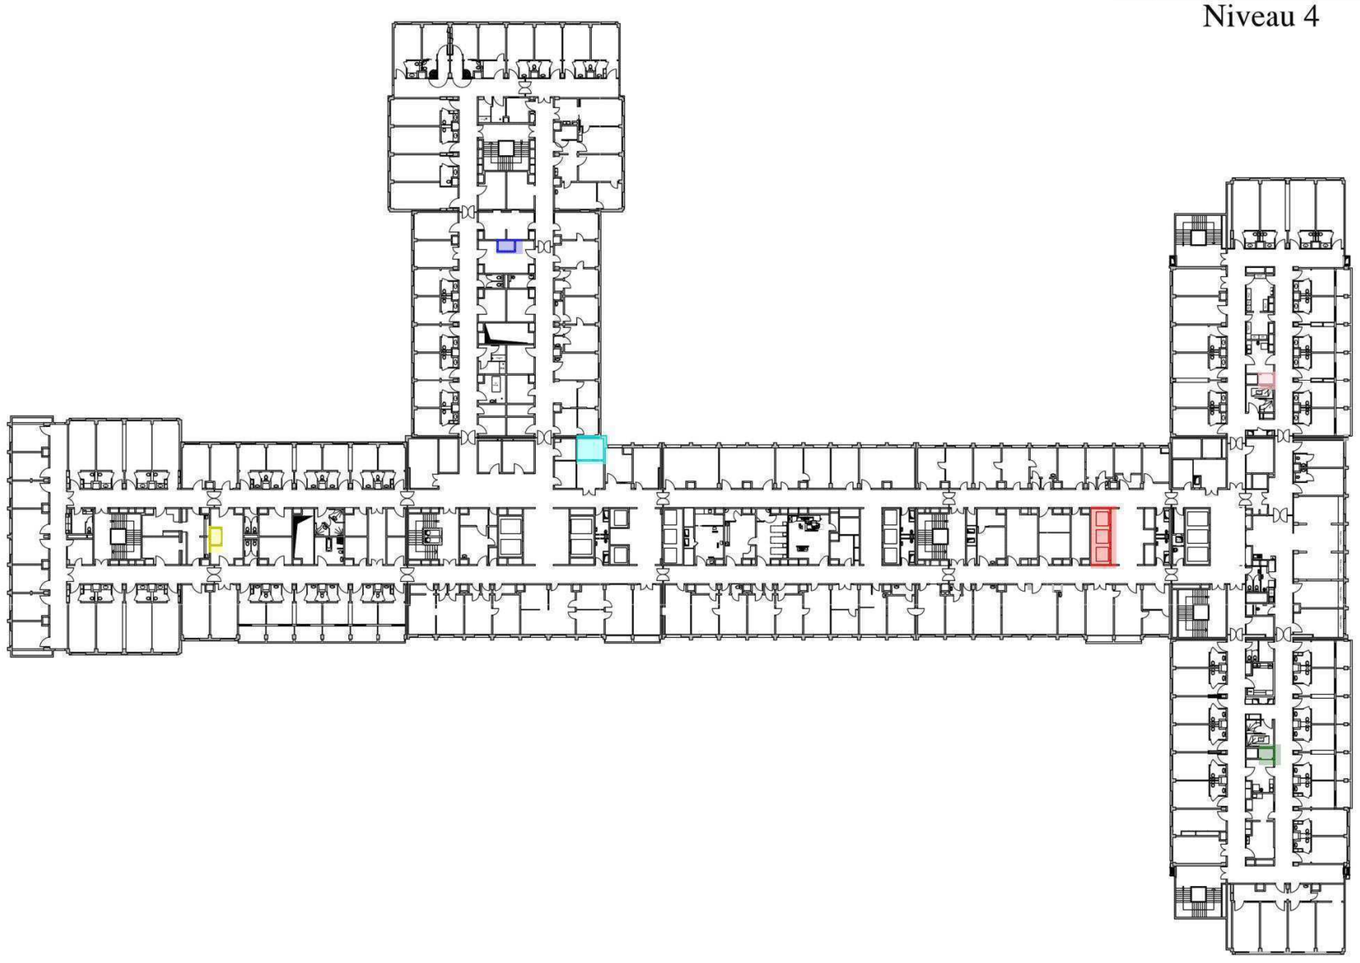


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S1
	S4
	S3
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

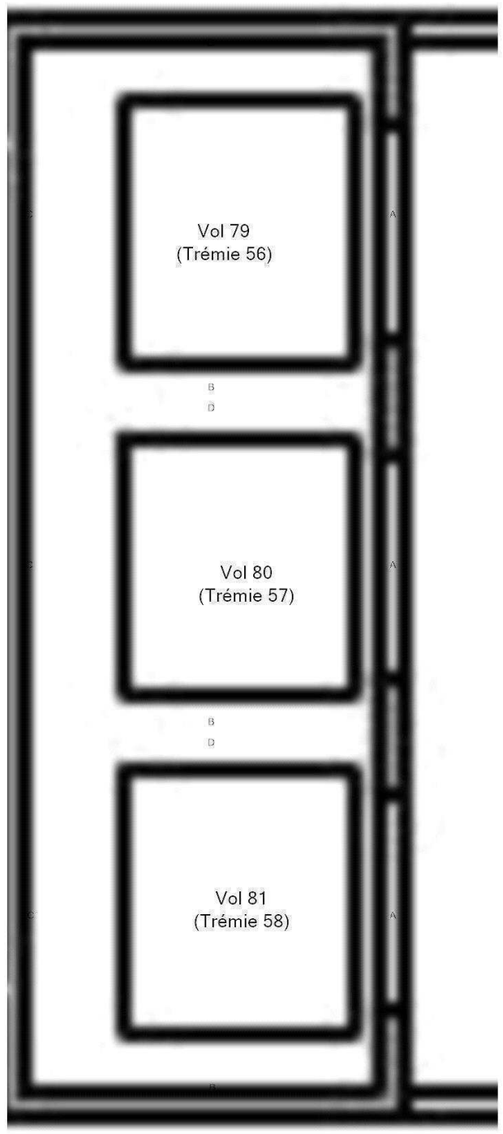

Légende


Plan de situation

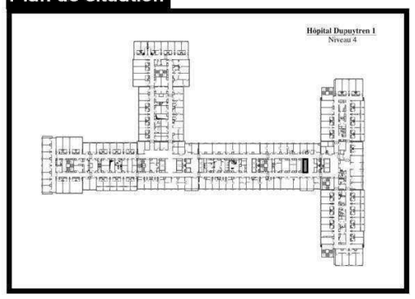

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

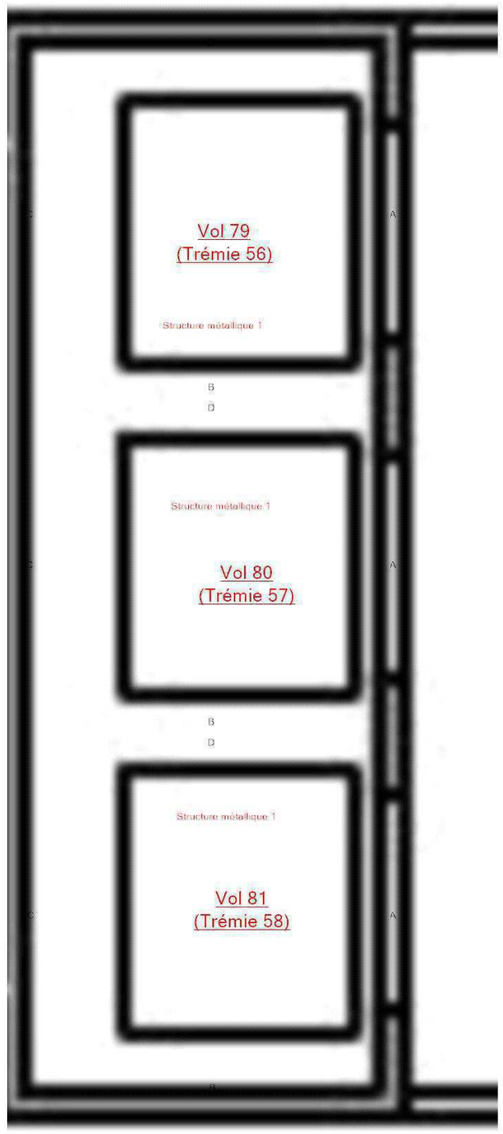

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

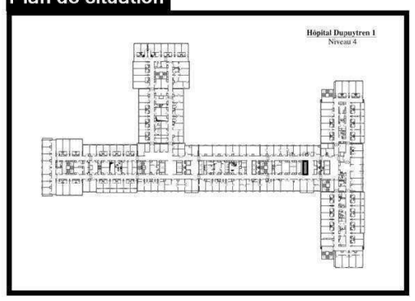


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

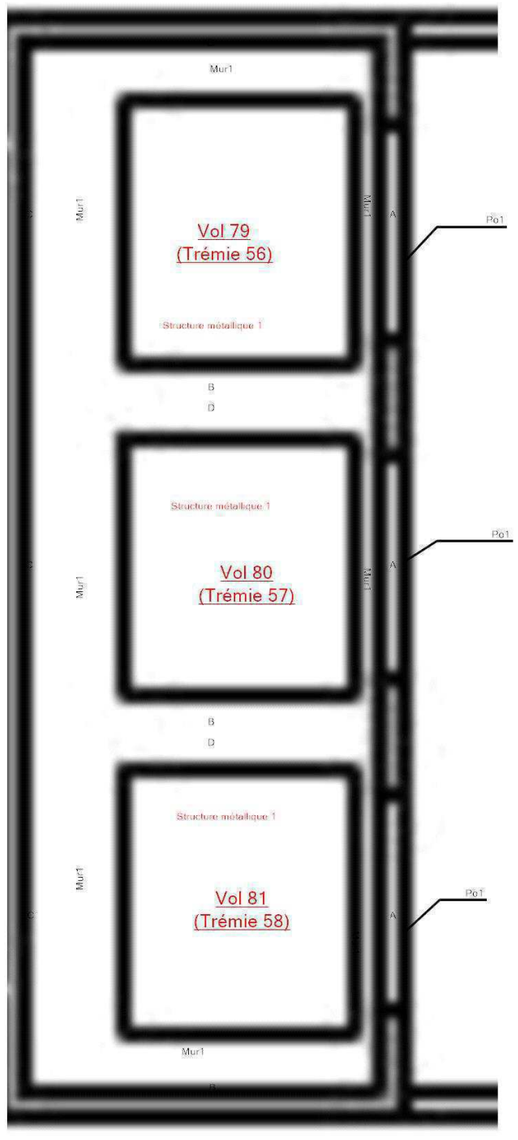

Plan de situation

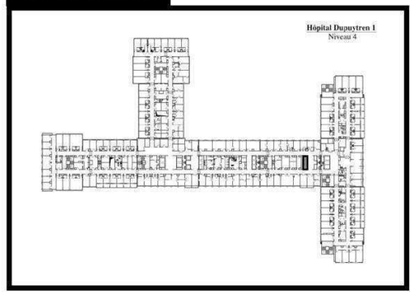


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S2 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

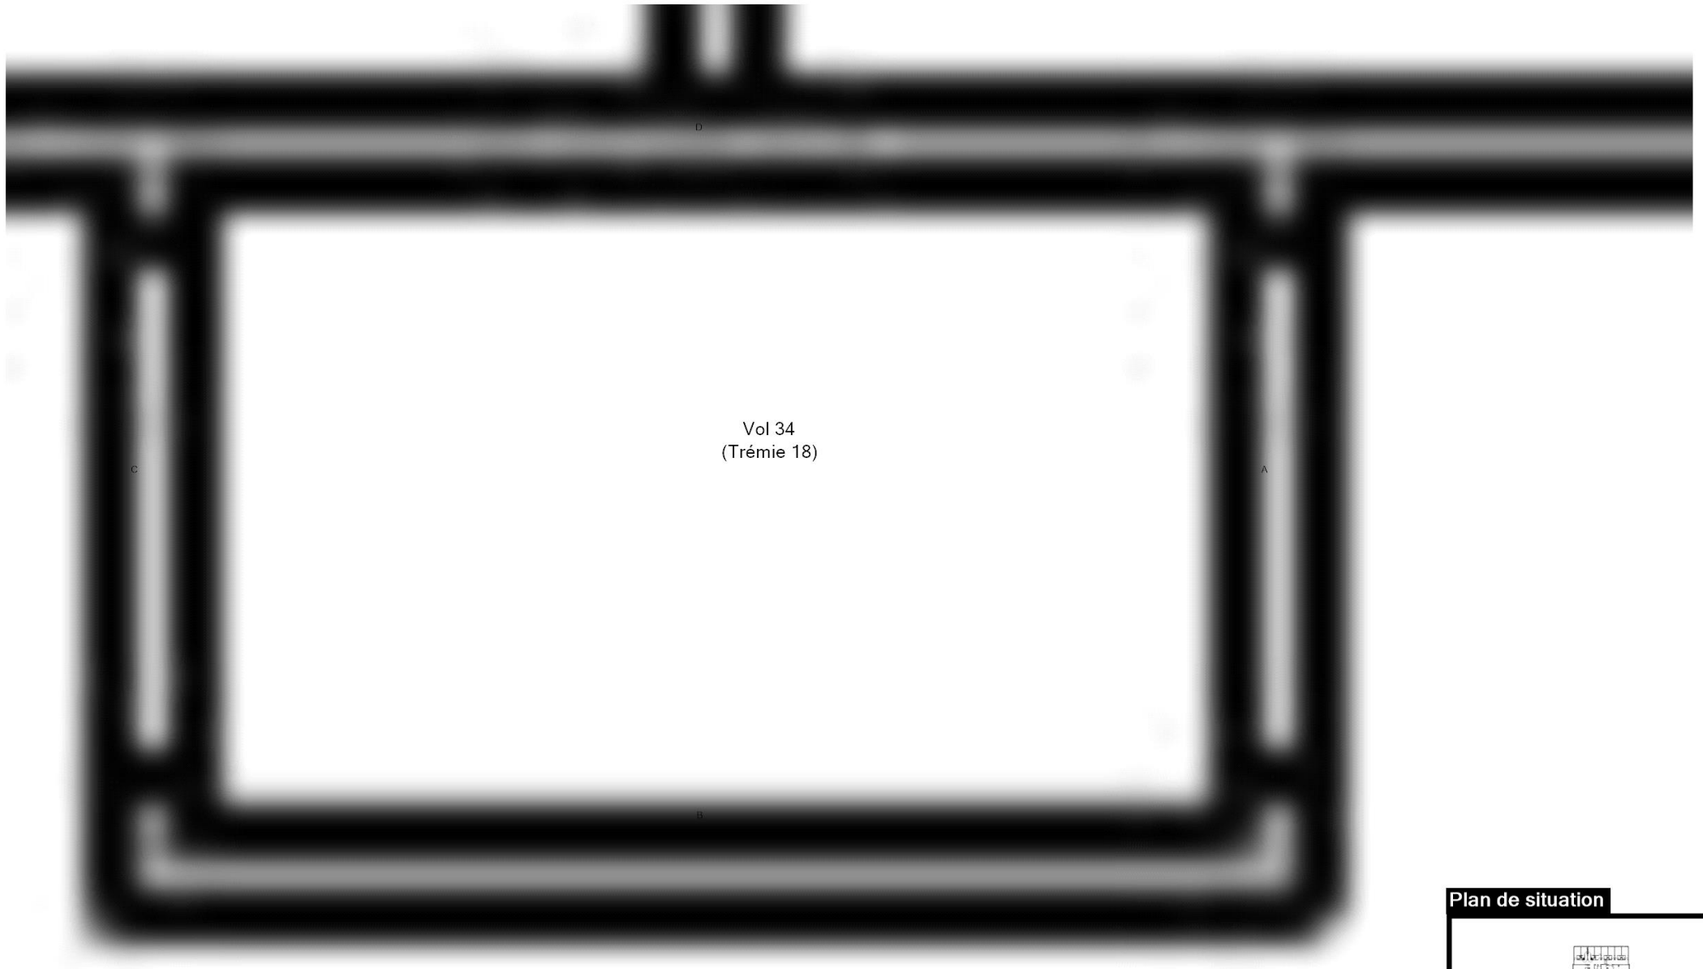

Vol 34
(Trémie 18)

Légende


Plan de situation

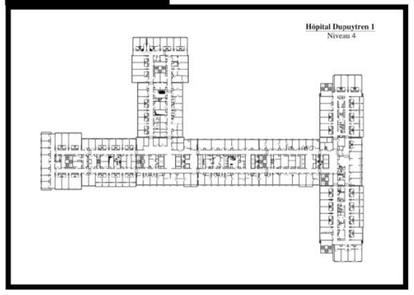

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

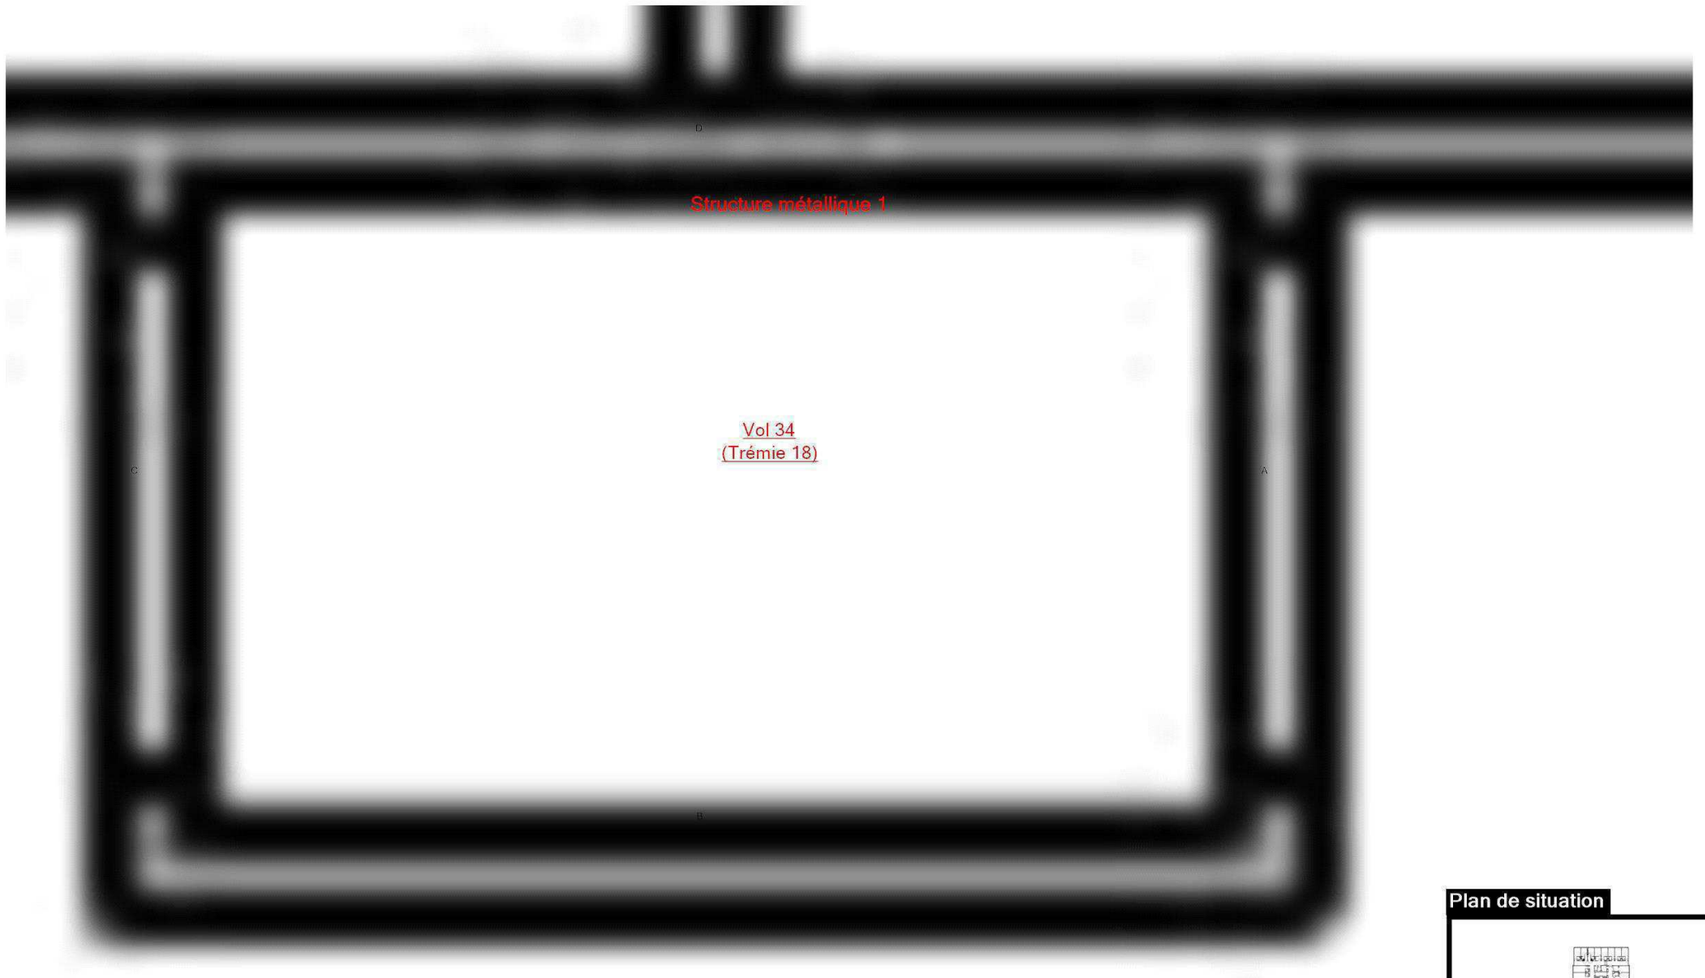

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

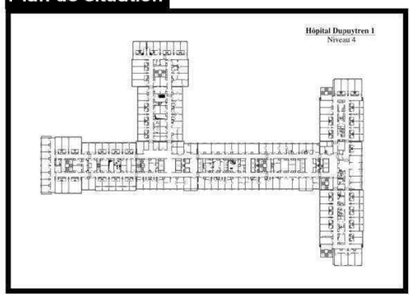

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

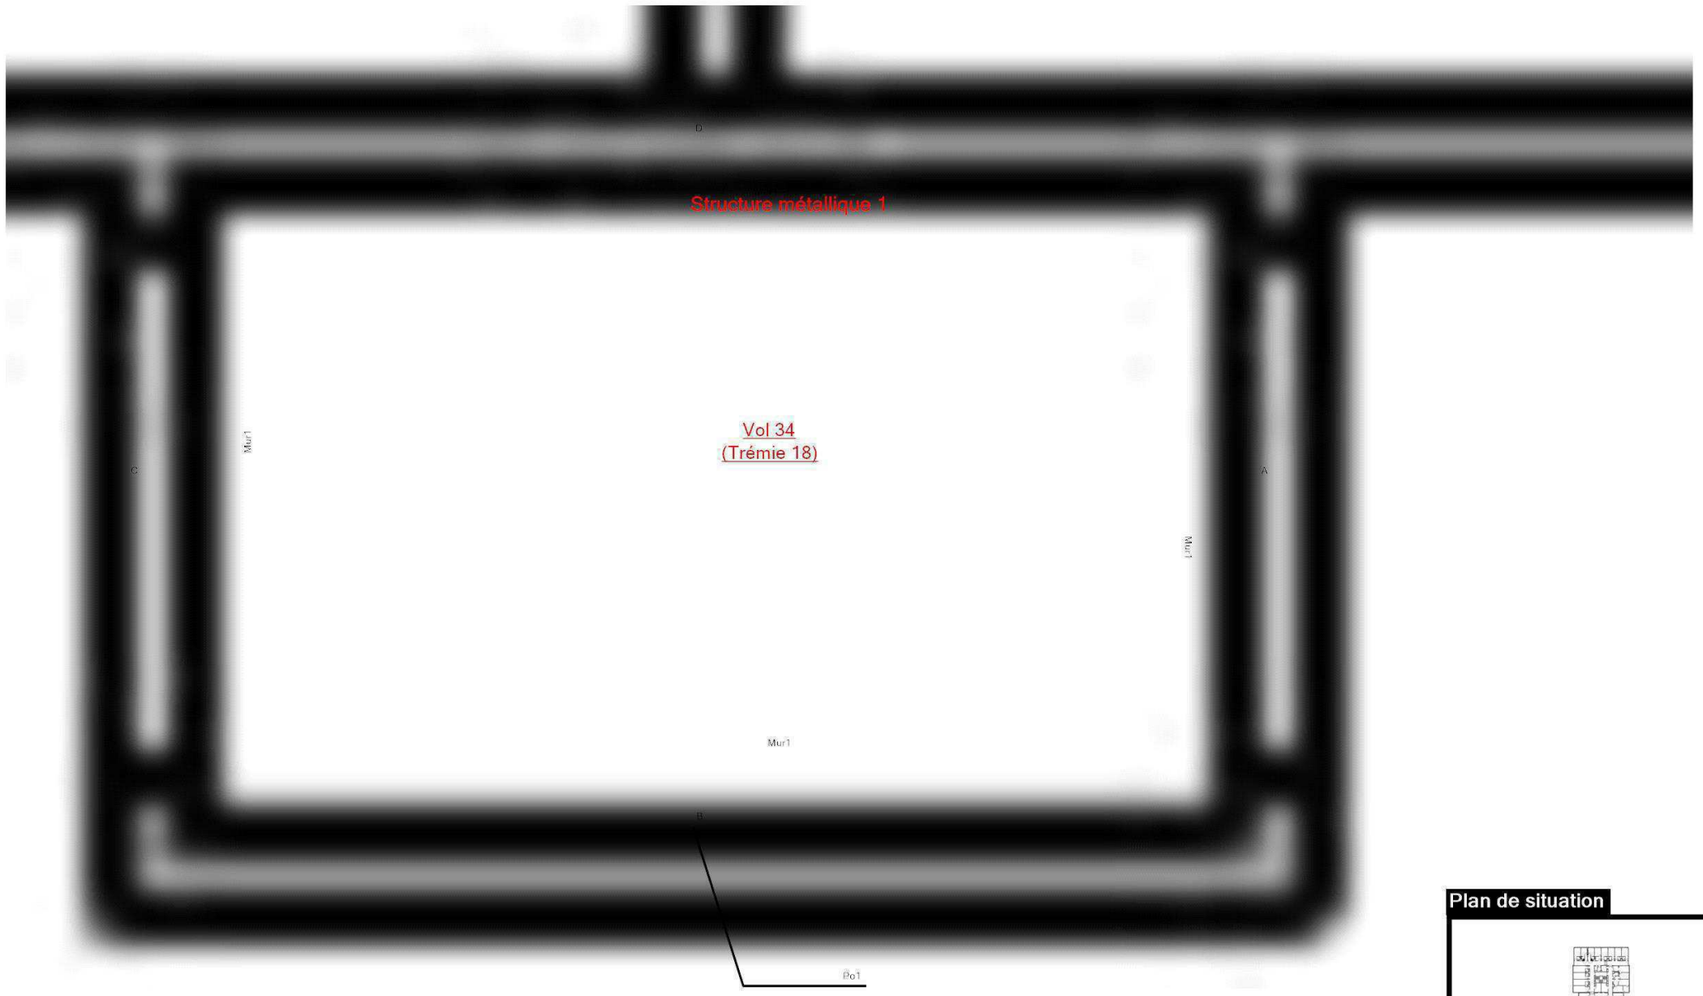

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

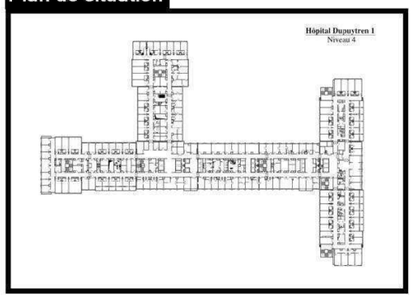

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

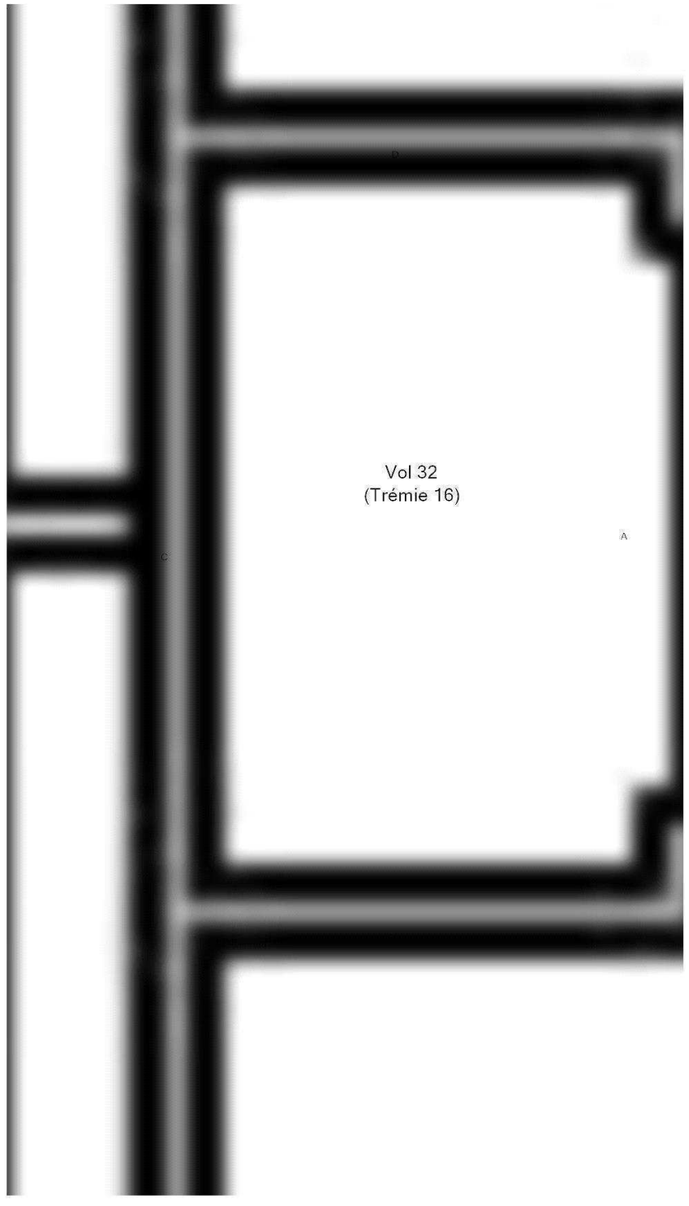

Légende	


Plan de situation

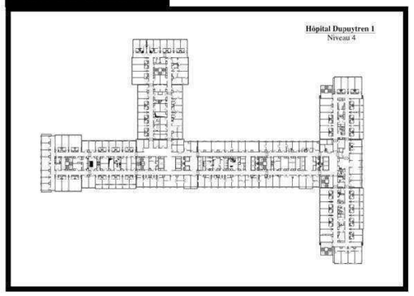

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

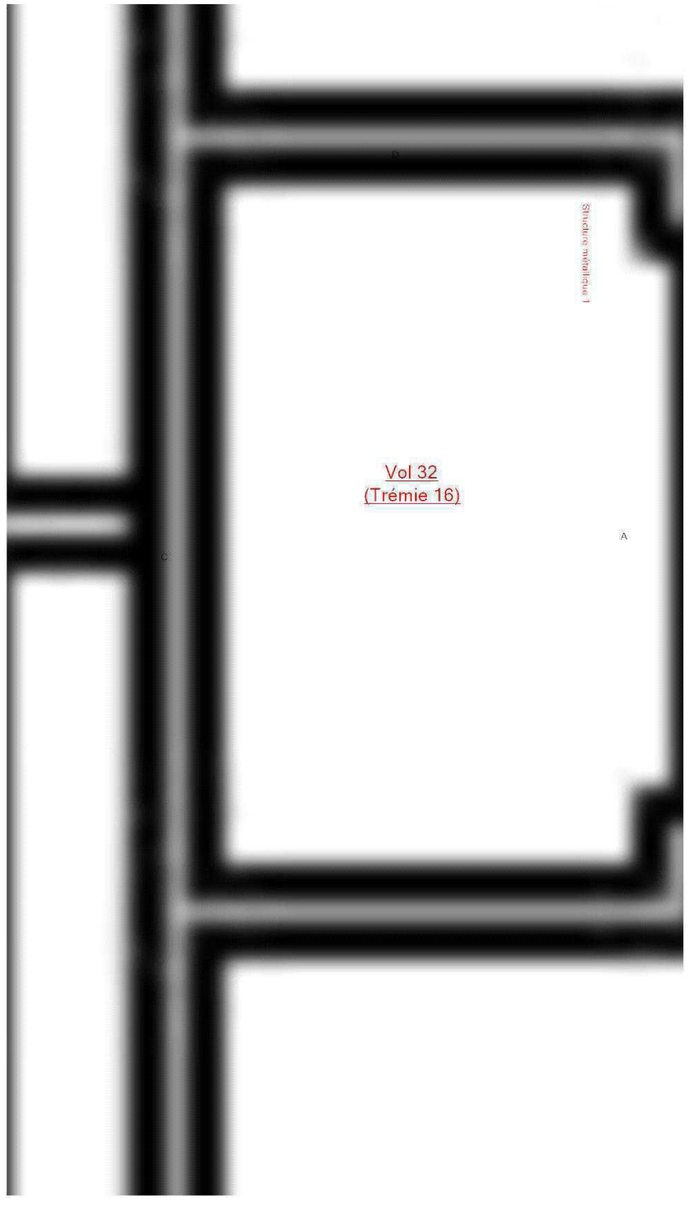

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

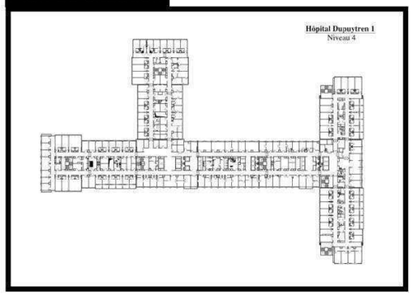

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

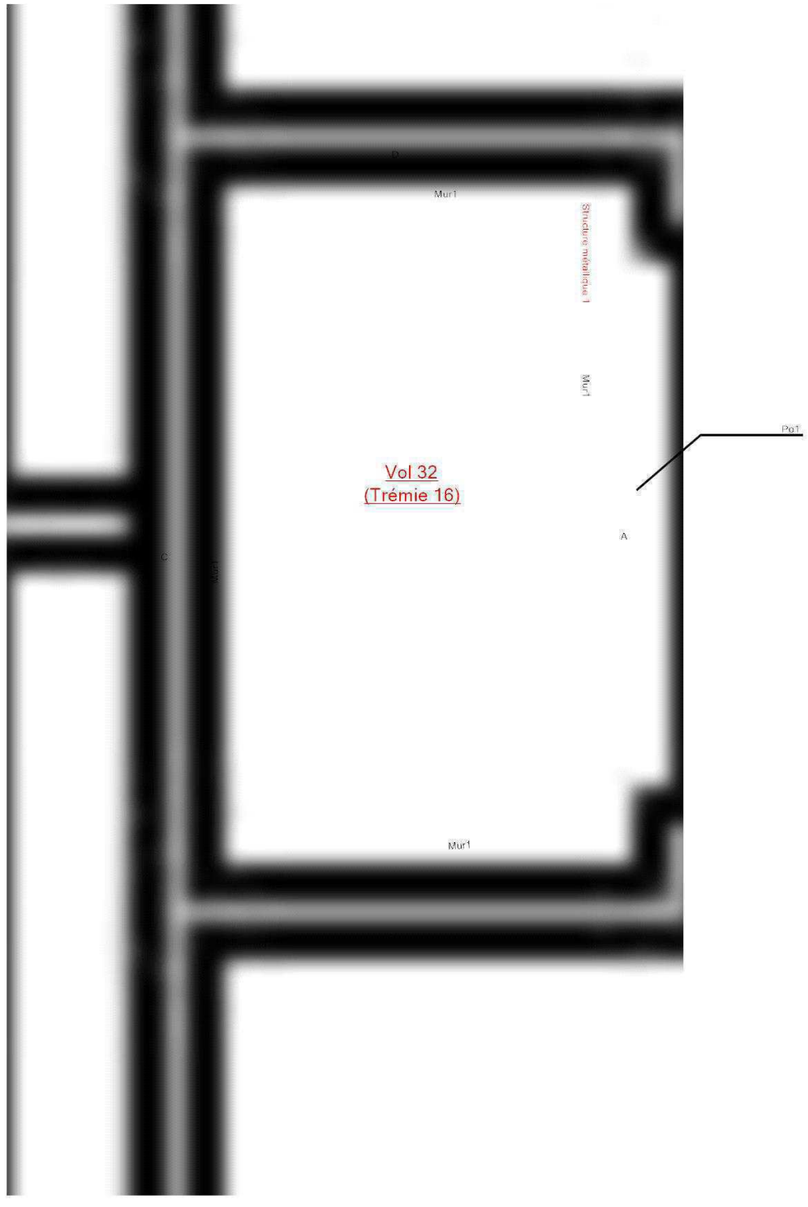

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

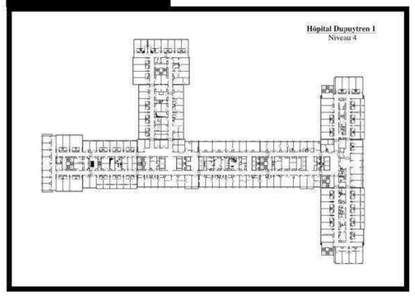

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S4 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

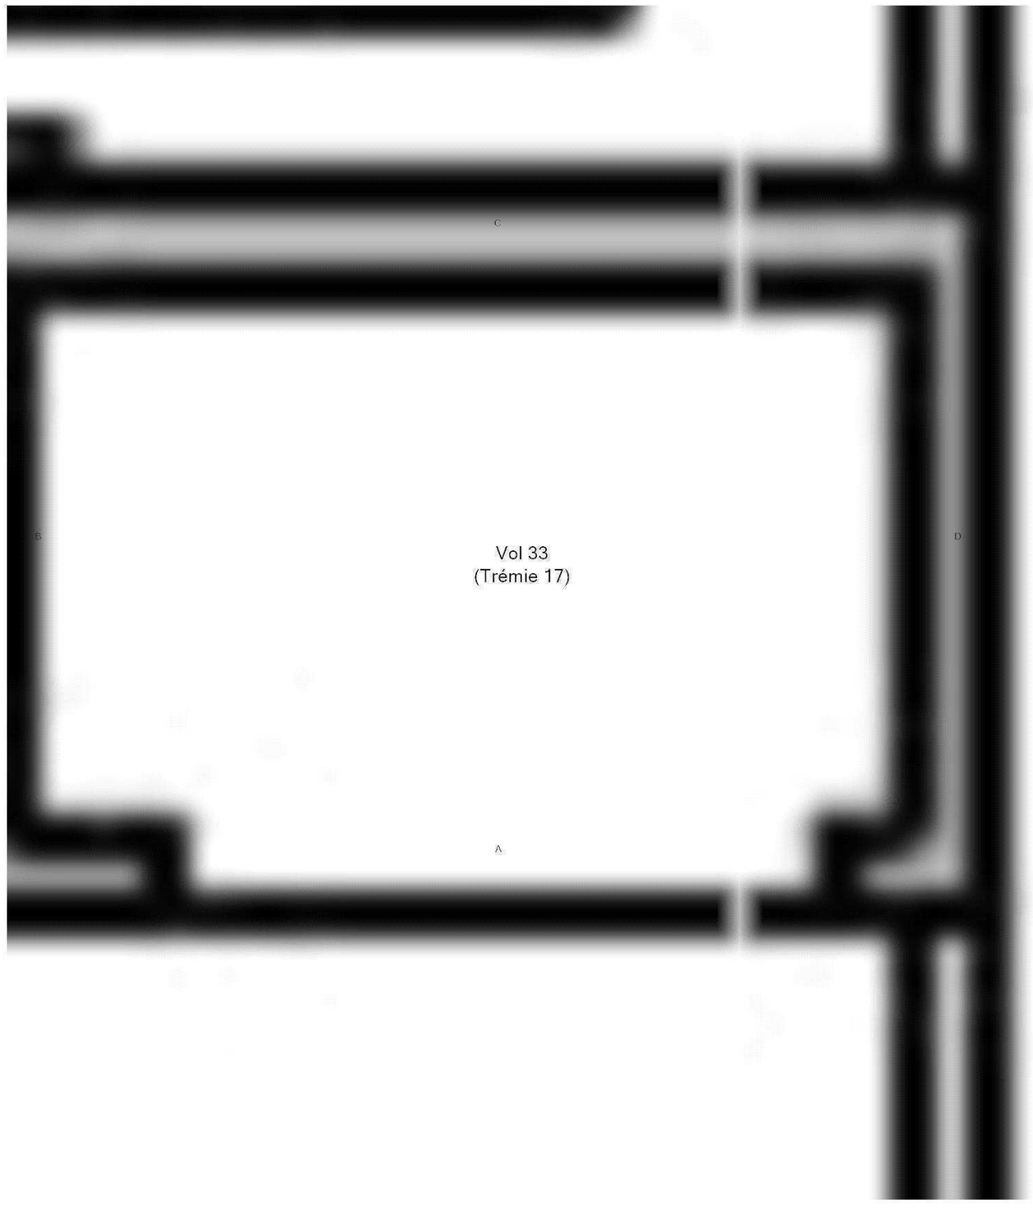

Légende	


Plan de situation

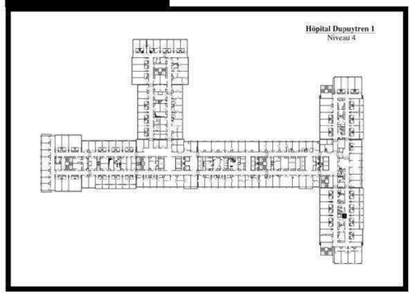

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

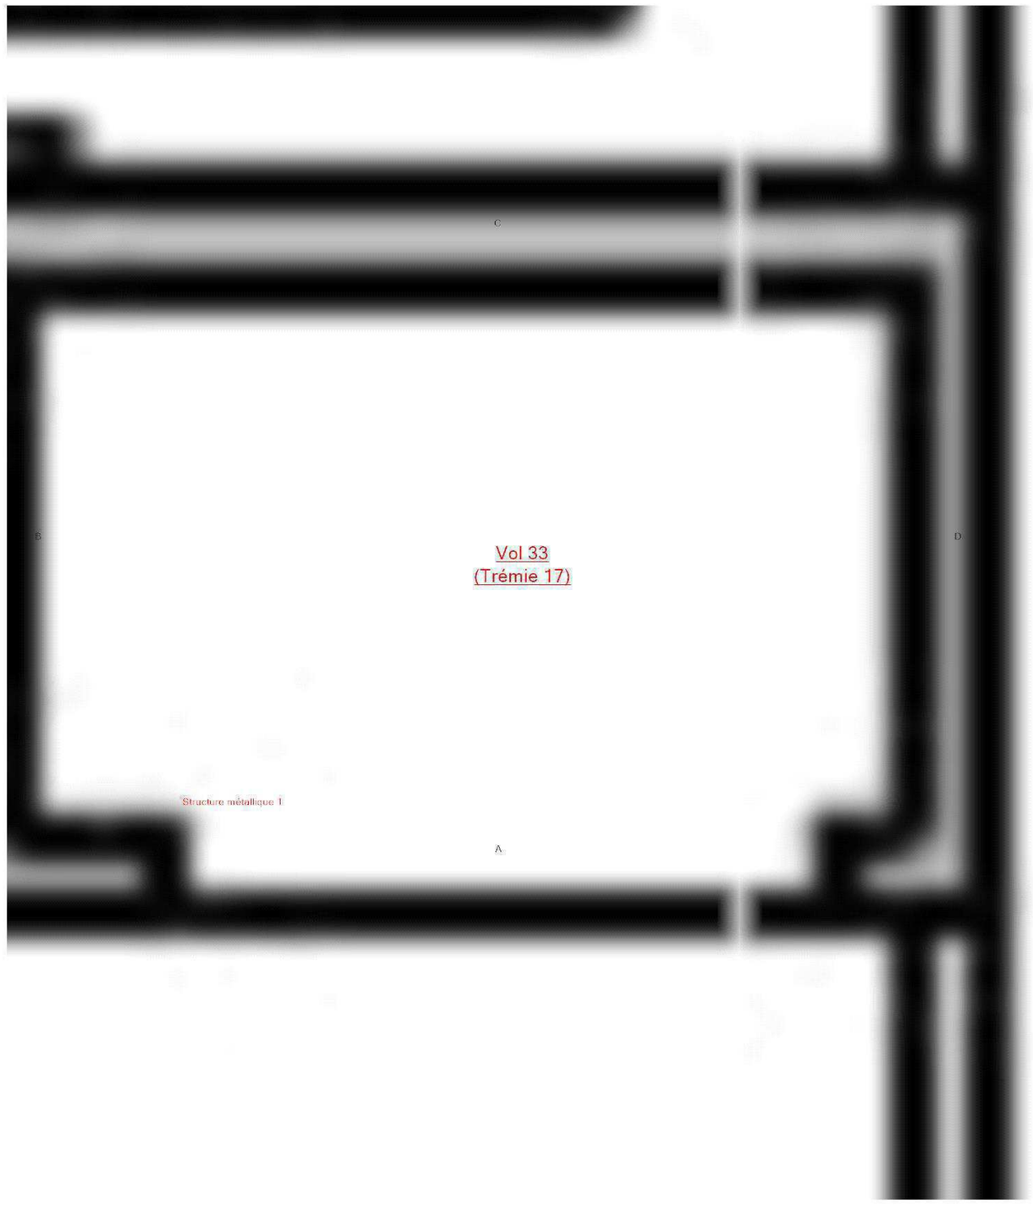

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

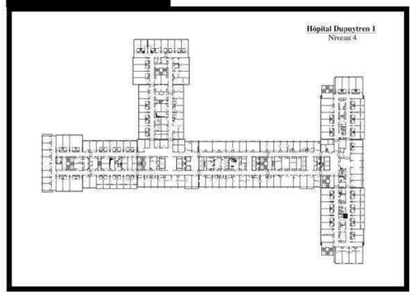

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

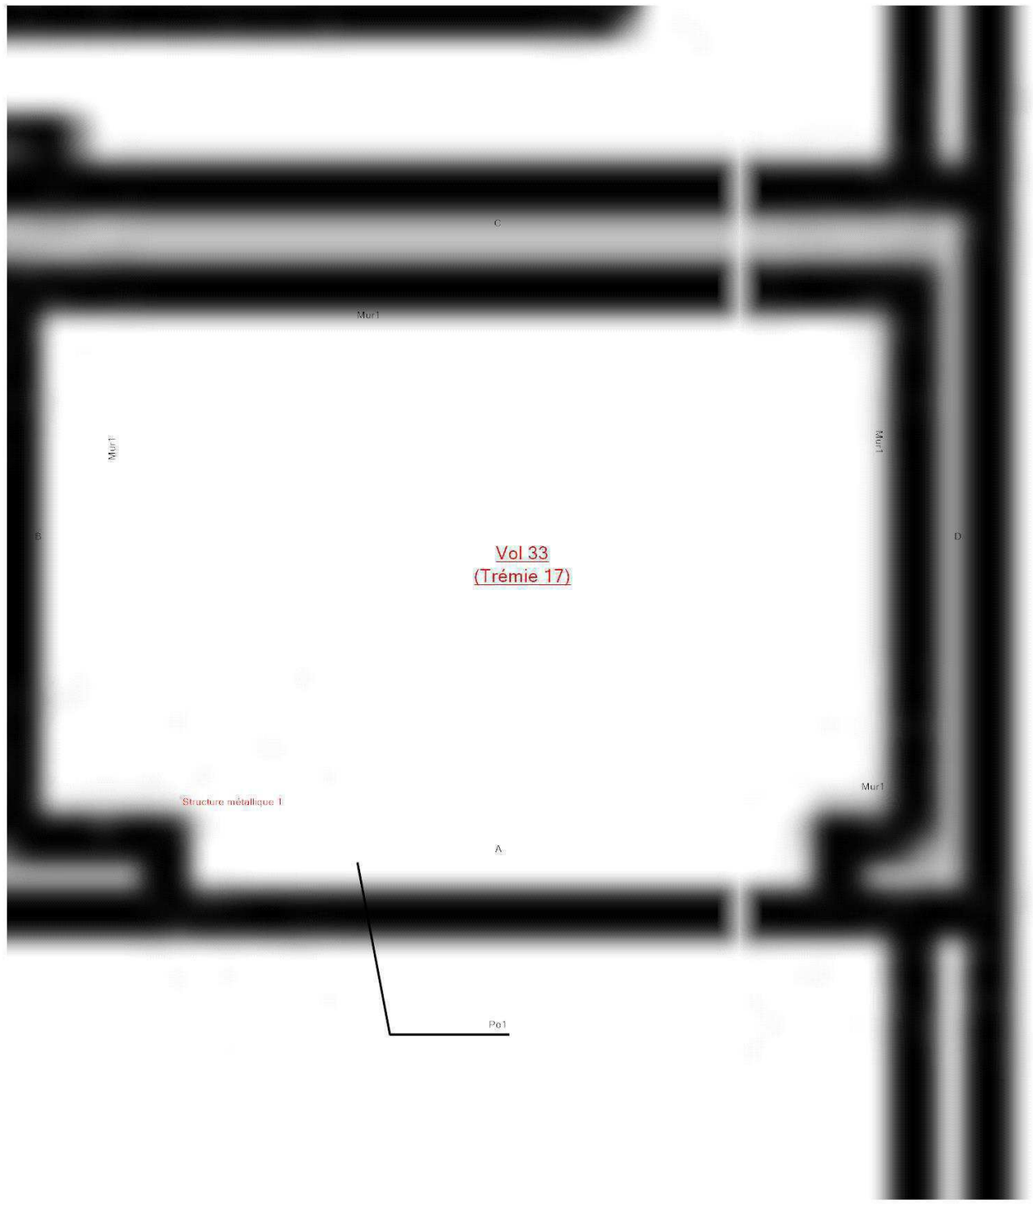

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

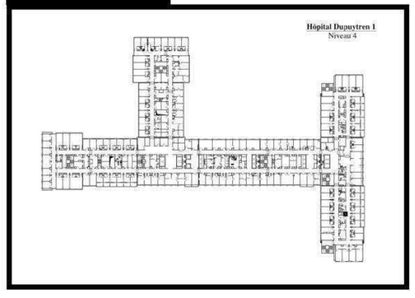

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - S3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

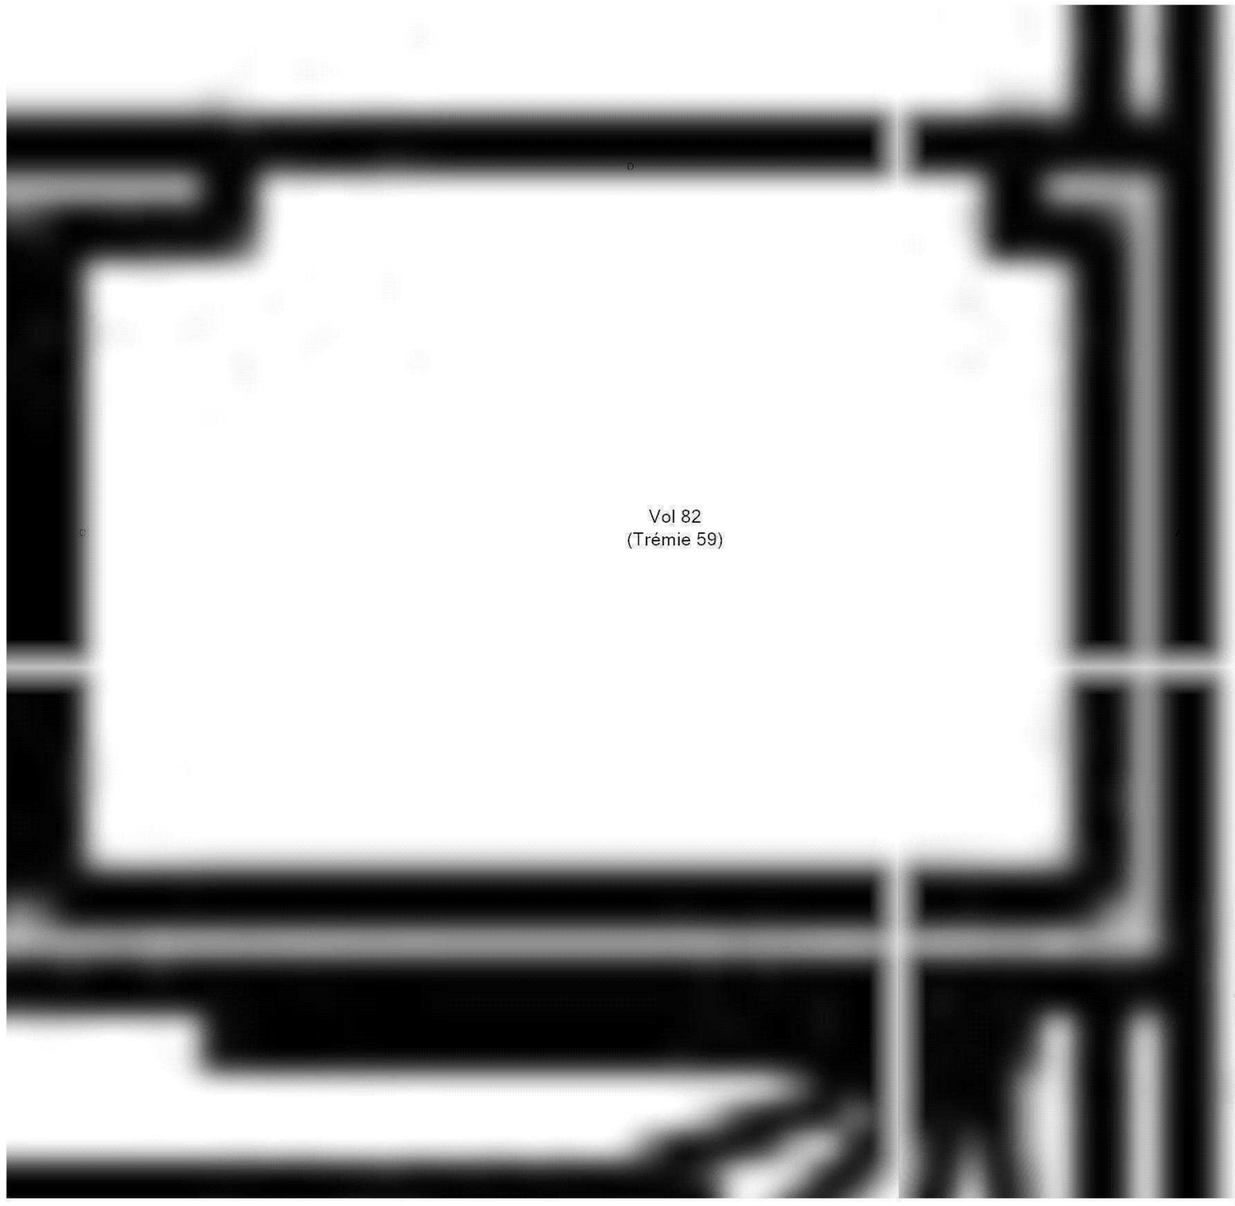

Légende	


Plan de situation

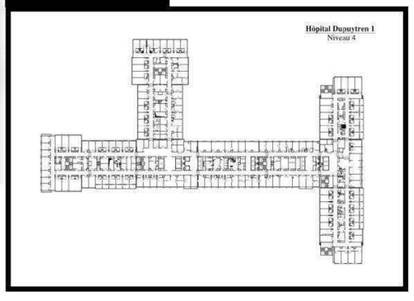


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

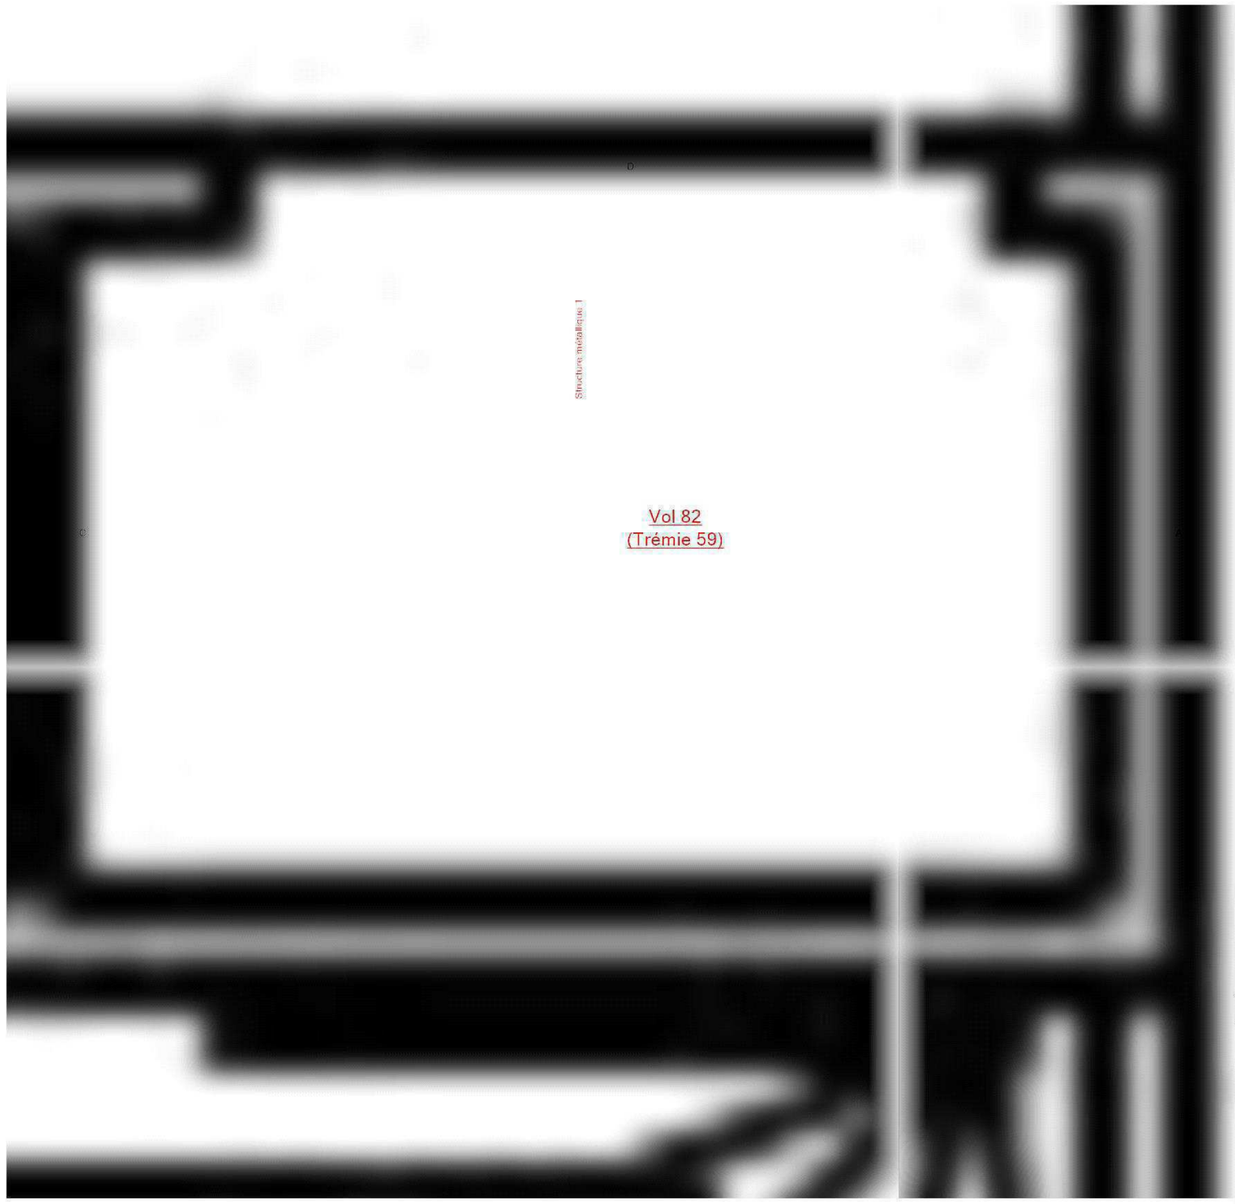

Plan de situation

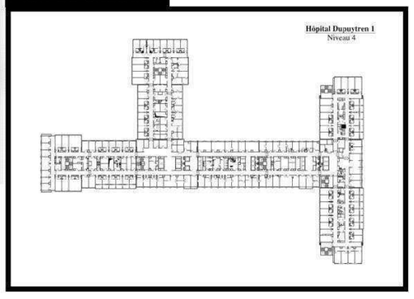


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

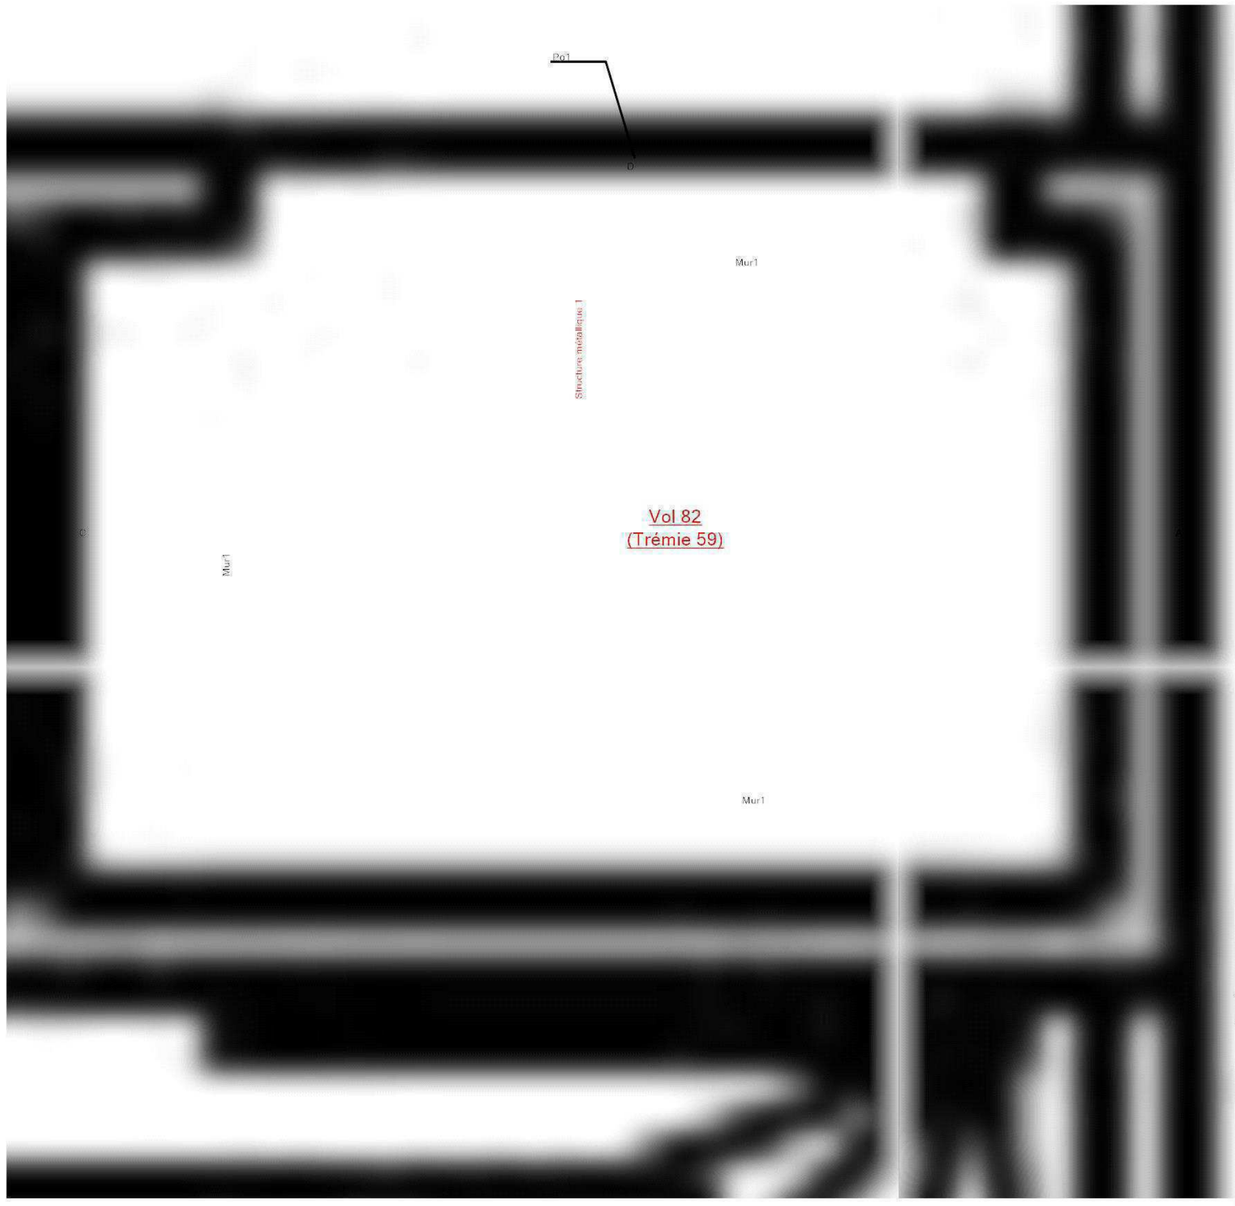

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

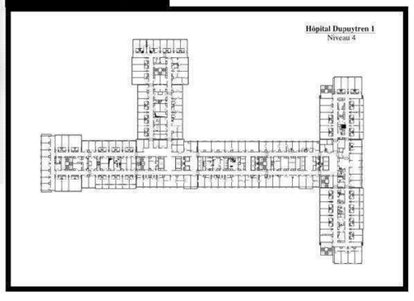

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+4 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

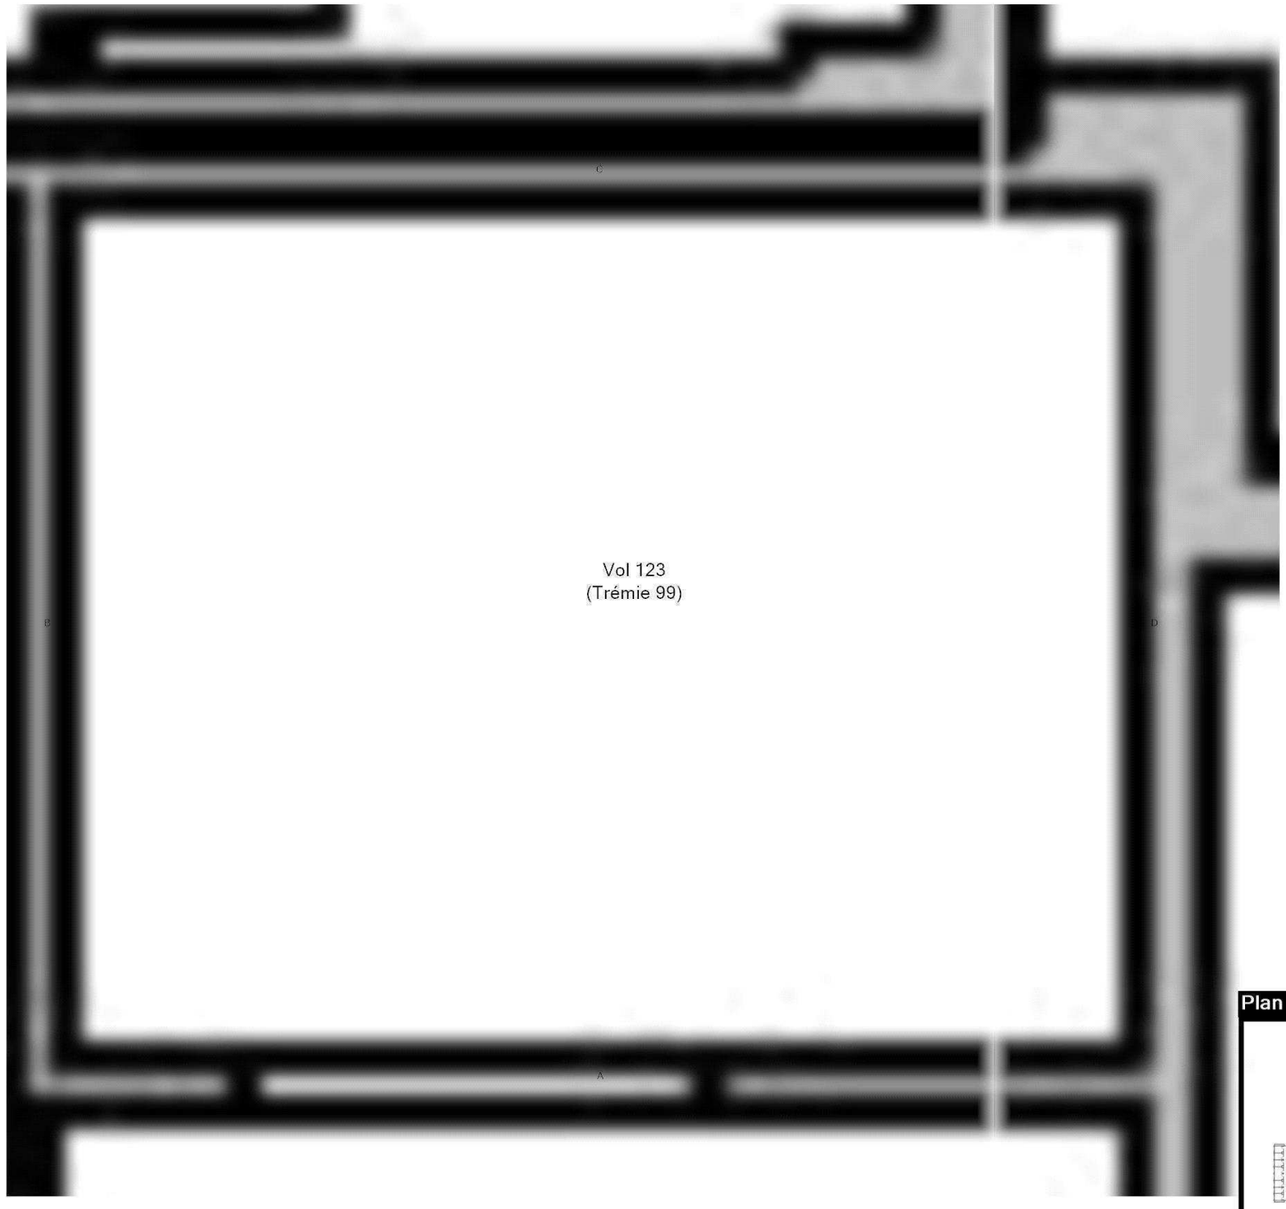

Légende	


Plan de situation

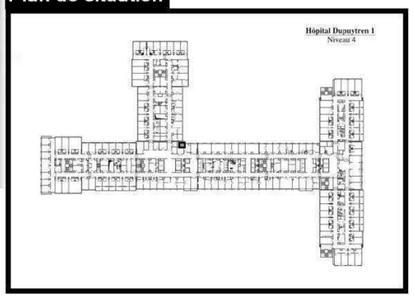

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+4 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

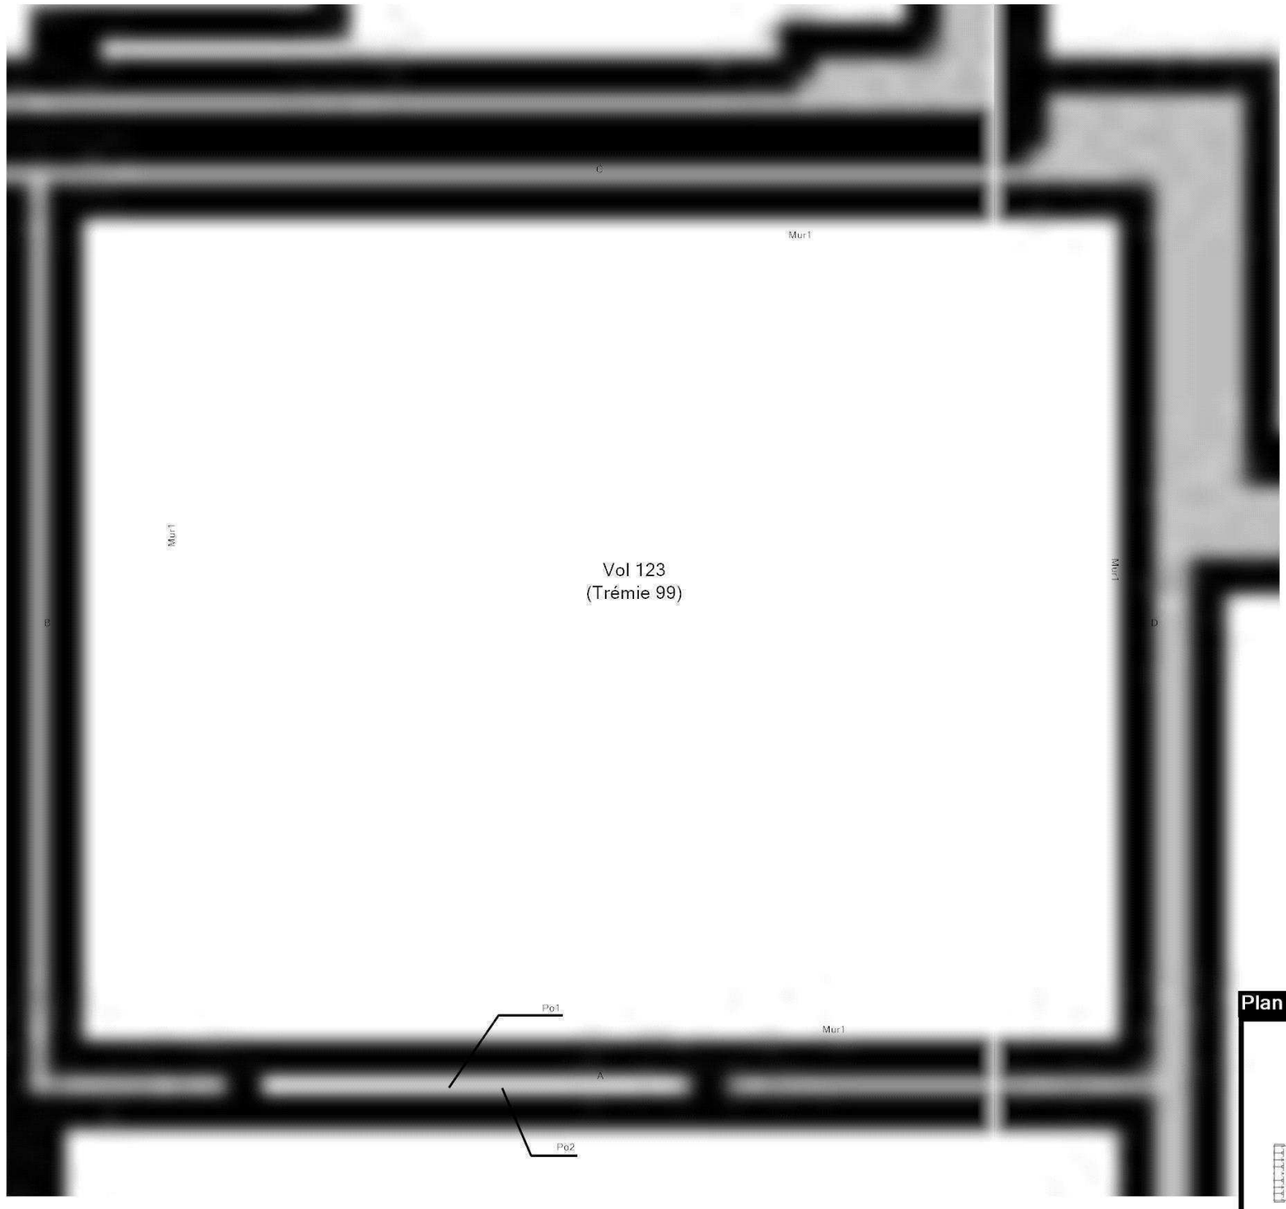

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

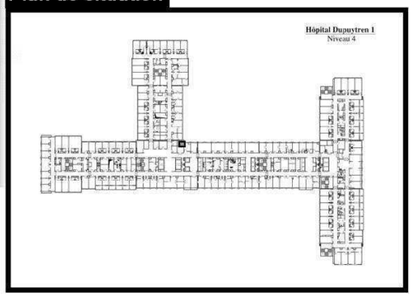

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

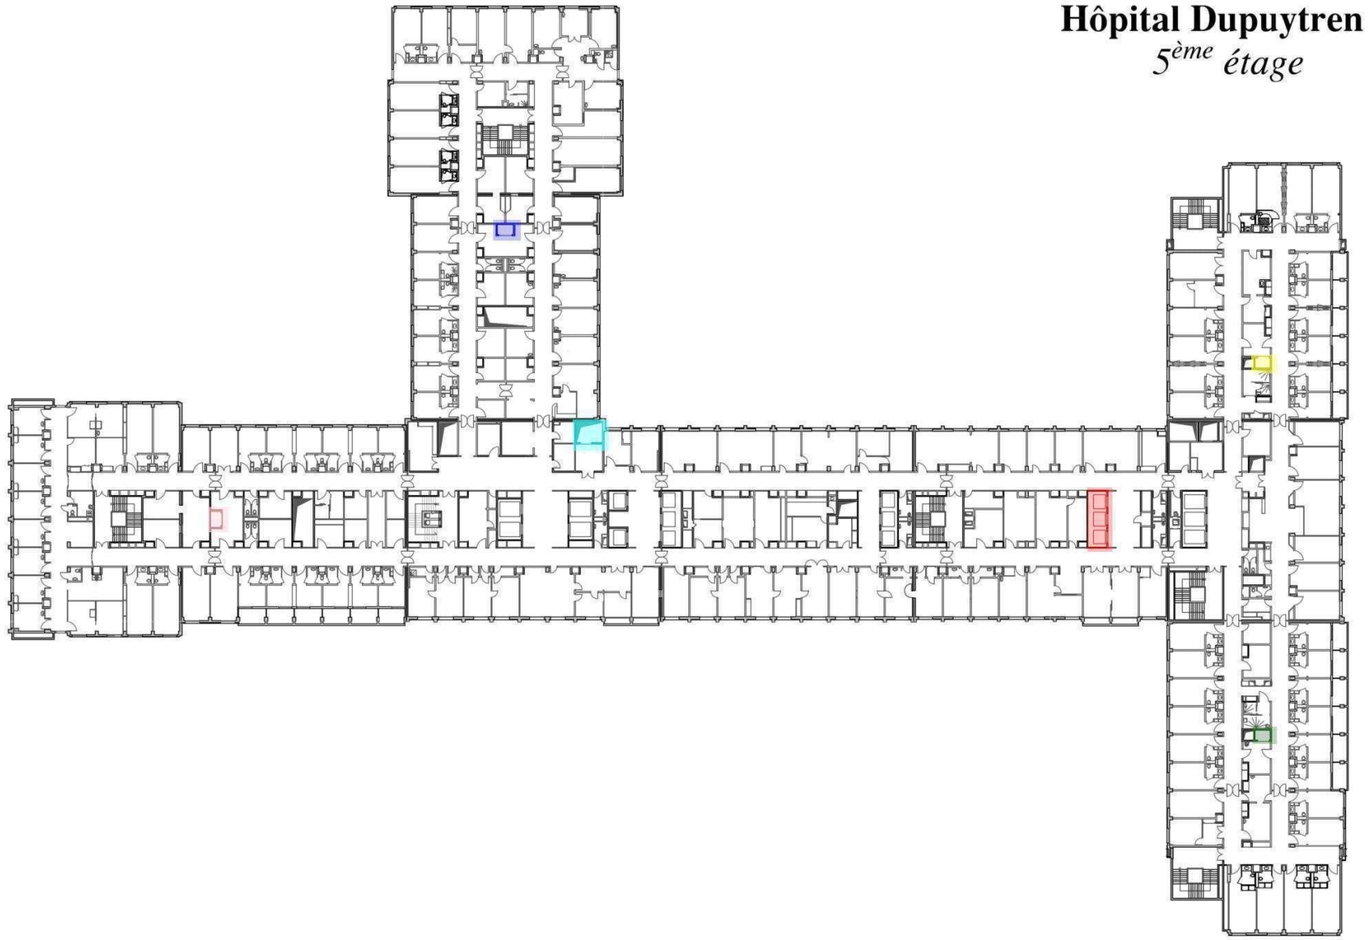


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S2
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

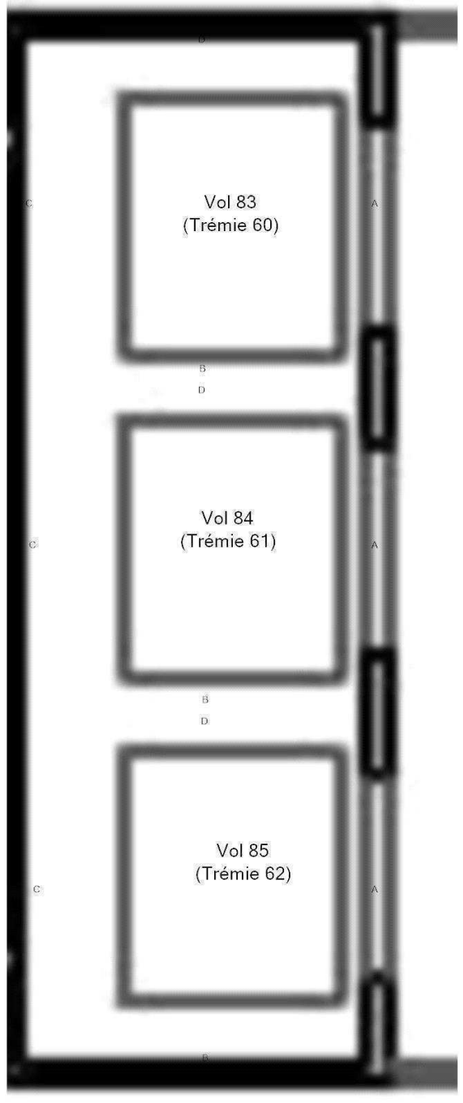

Légende


Plan de situation

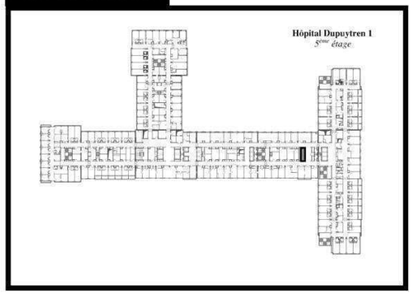

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

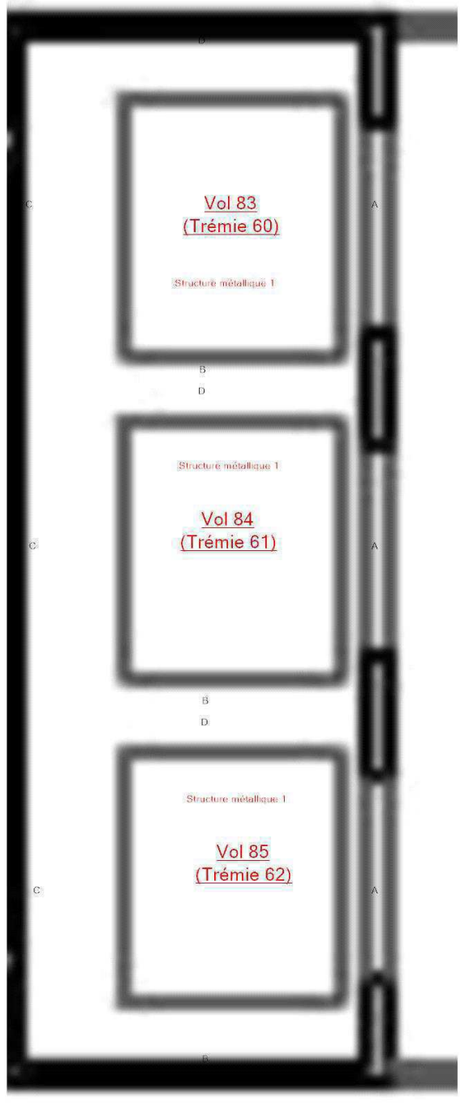

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

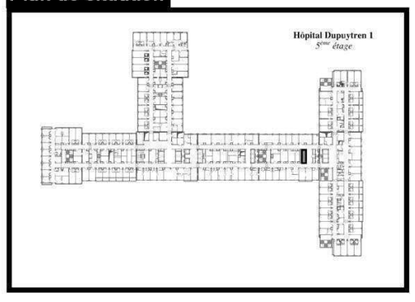

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

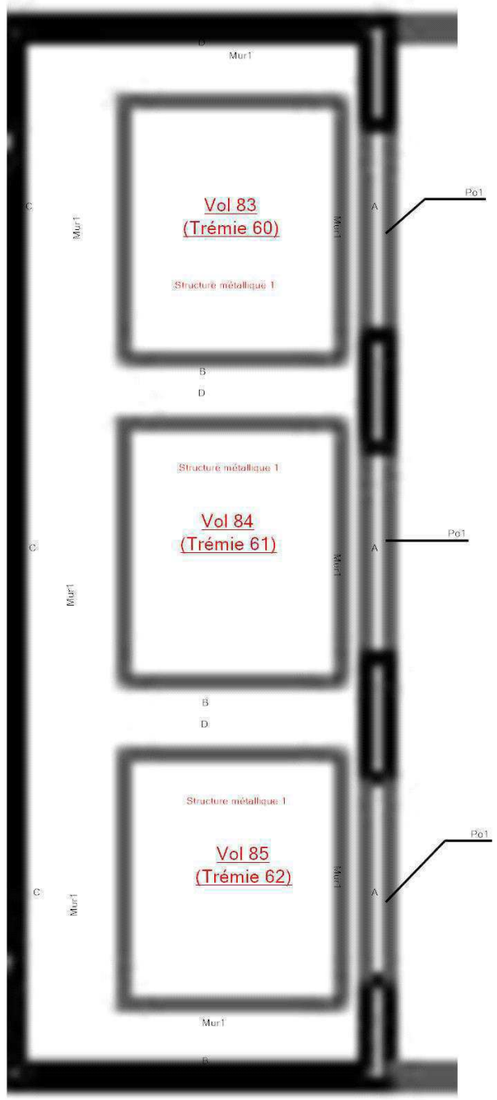

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

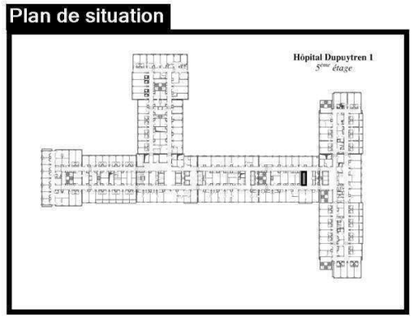

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S2 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

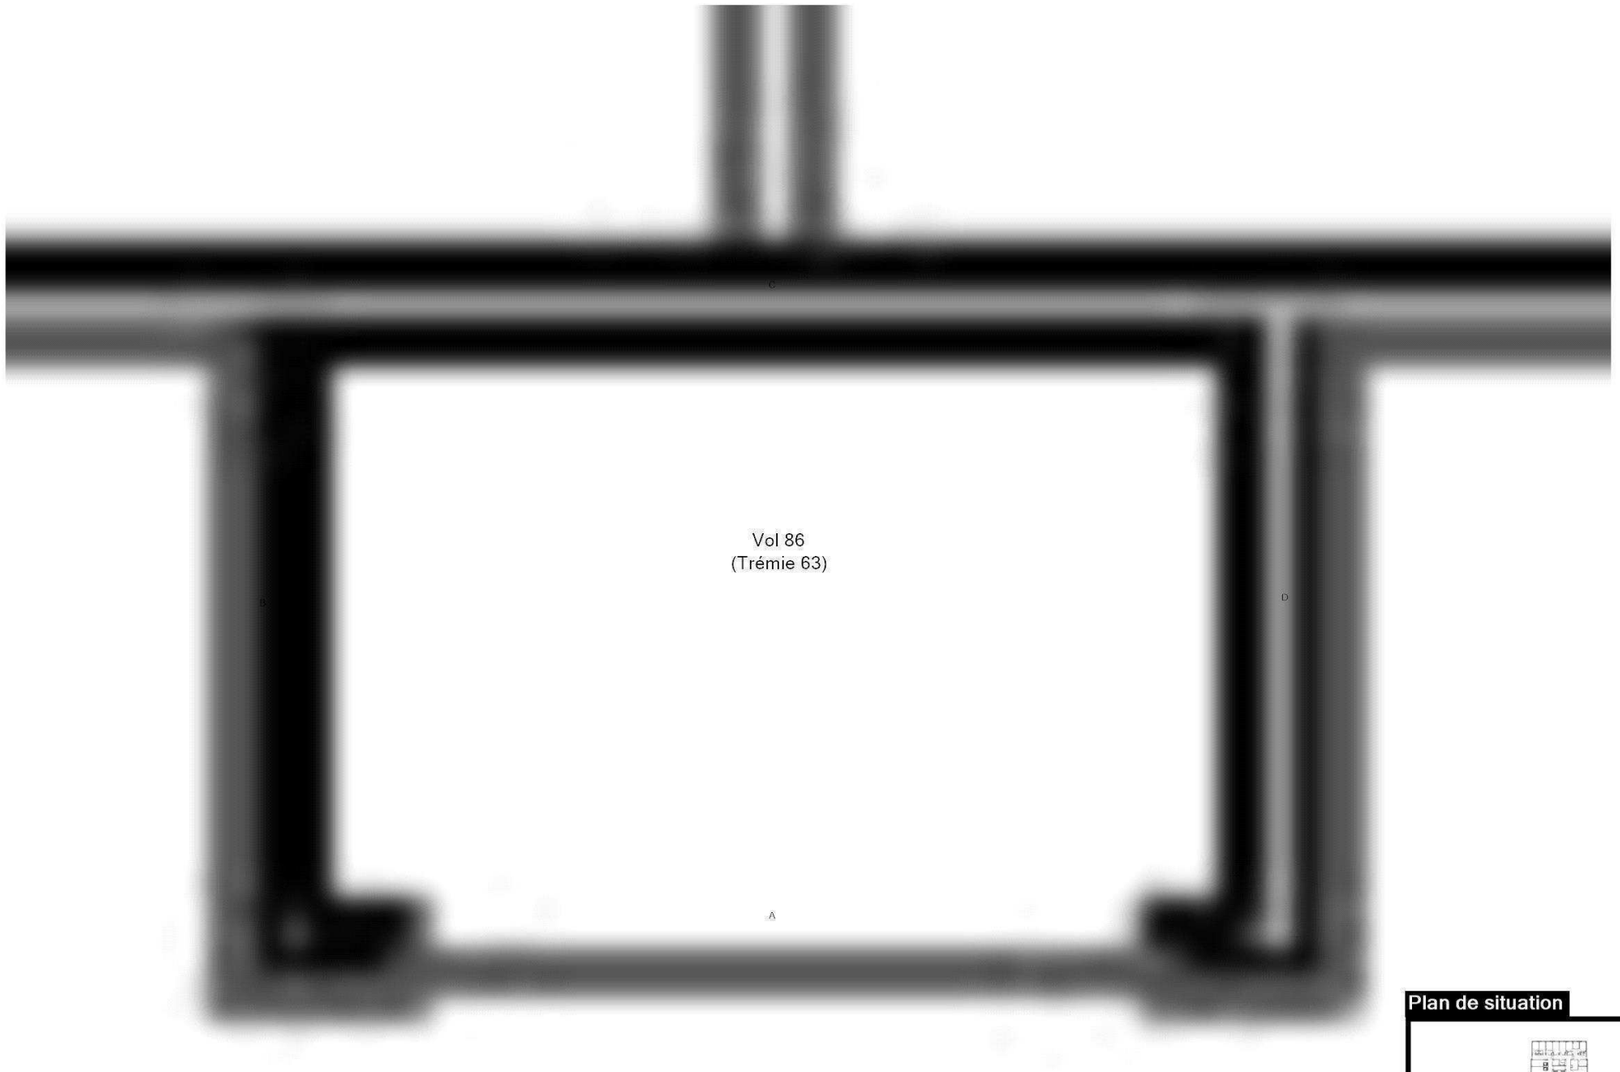

Vol 86
(Trémie 63)

Légende

Plan de situation

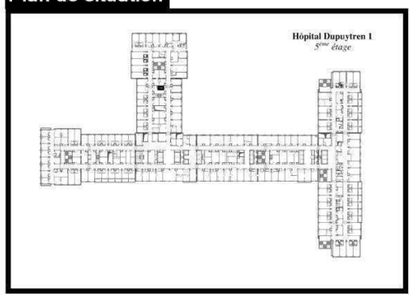

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

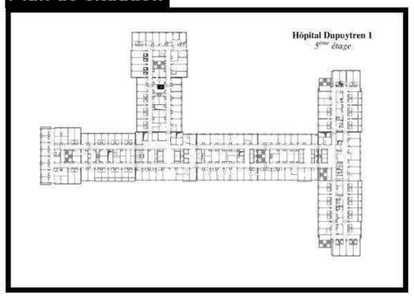

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

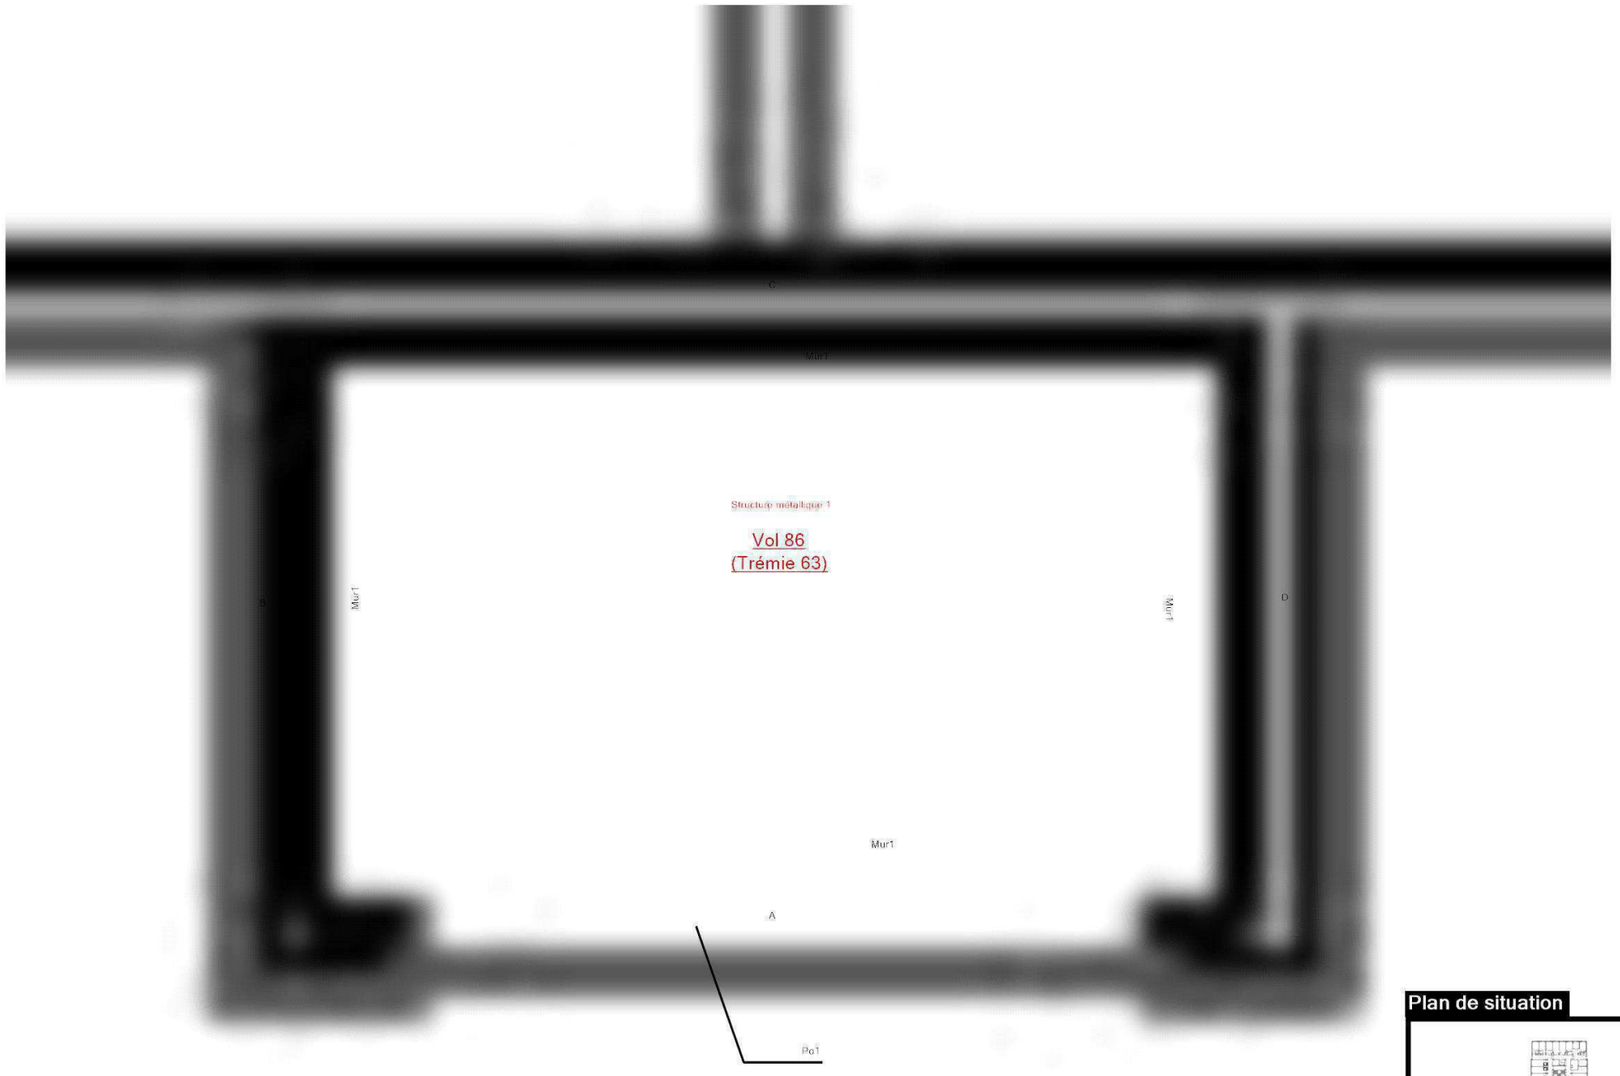

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

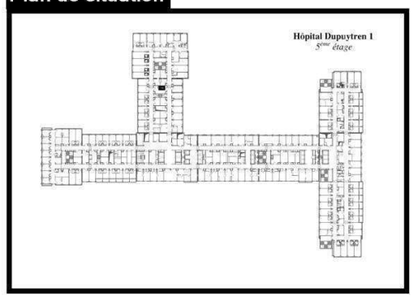

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S3 - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

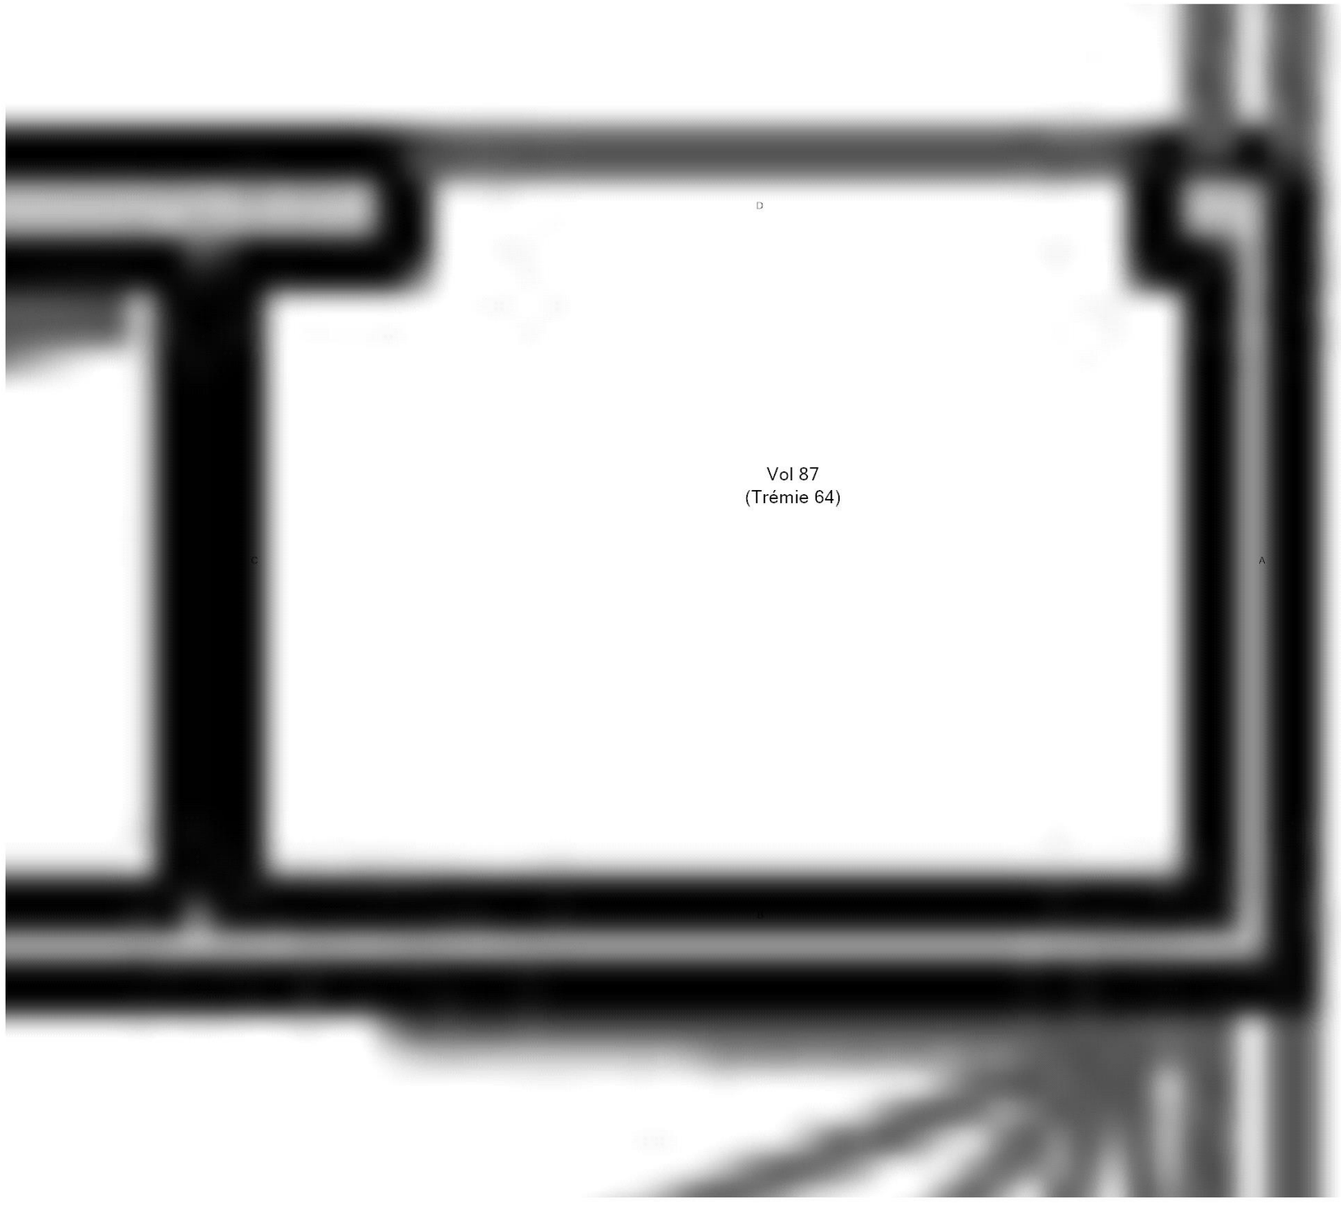

Vol 87
(Trémie 64)

Légende	


Plan de situation

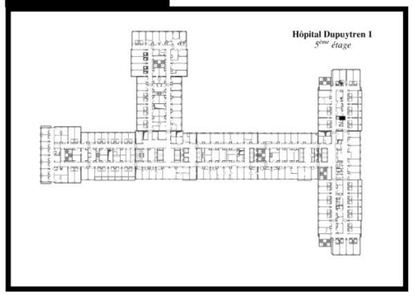

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

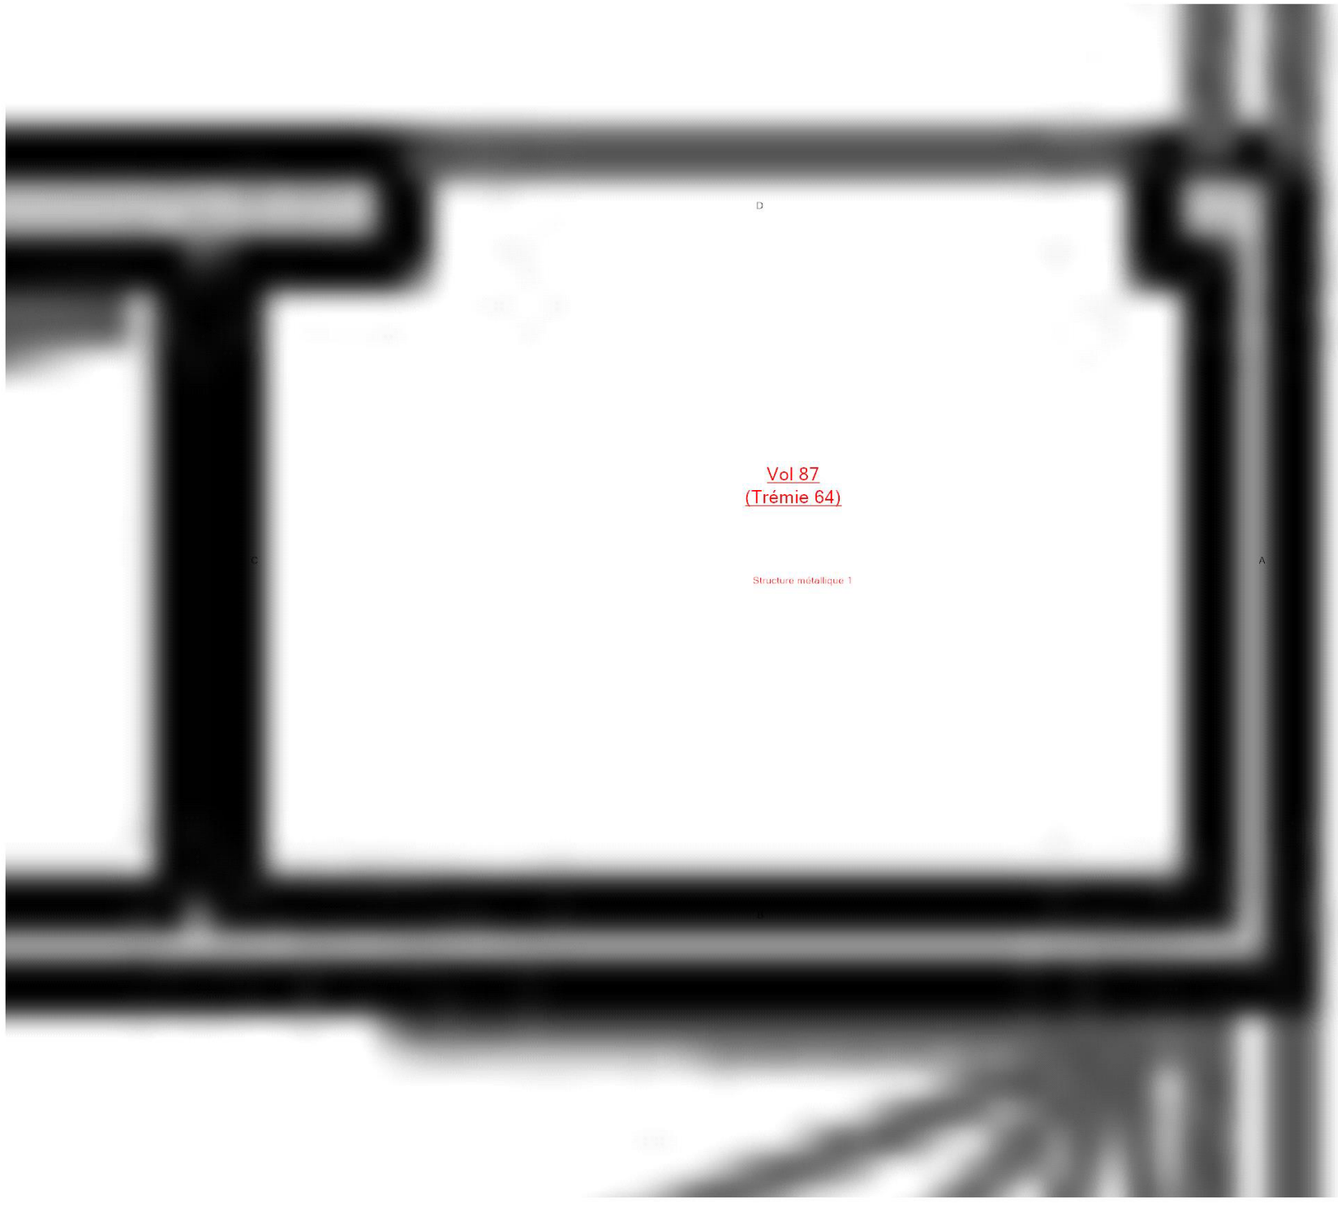

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

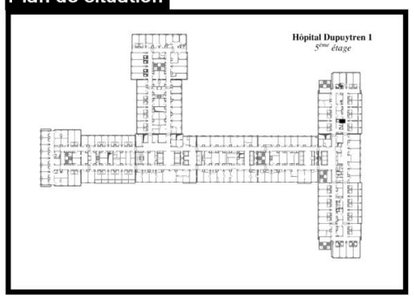

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

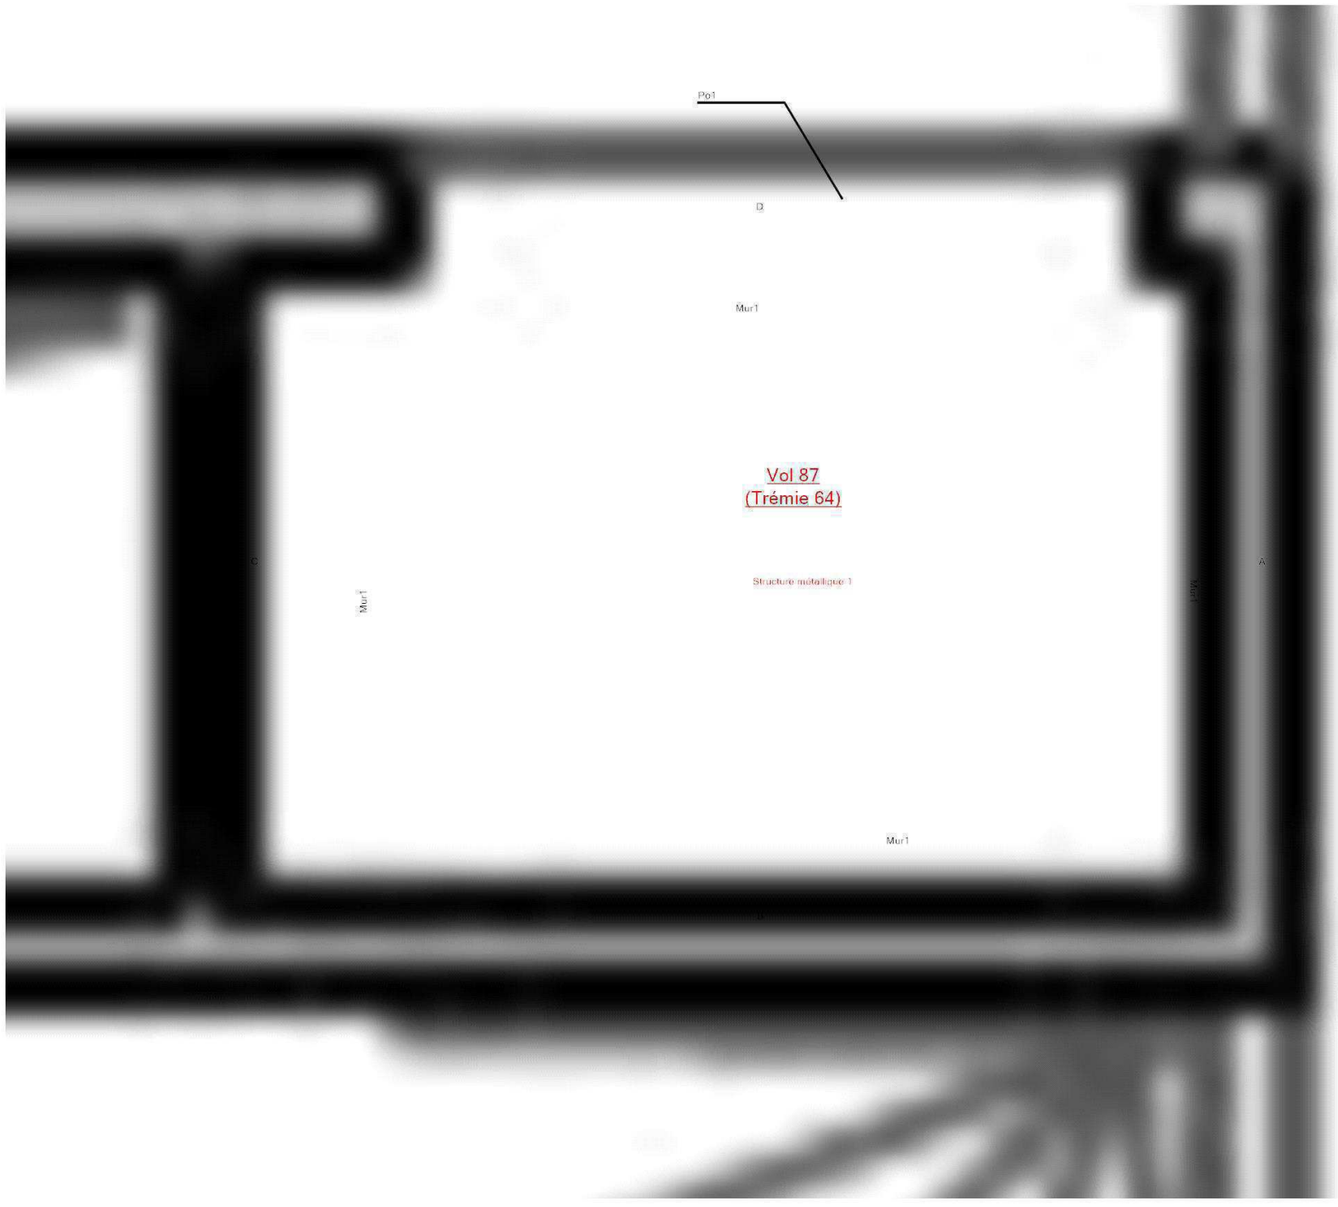

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

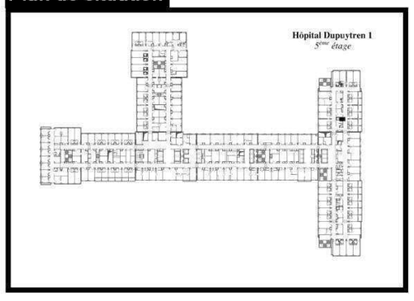


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

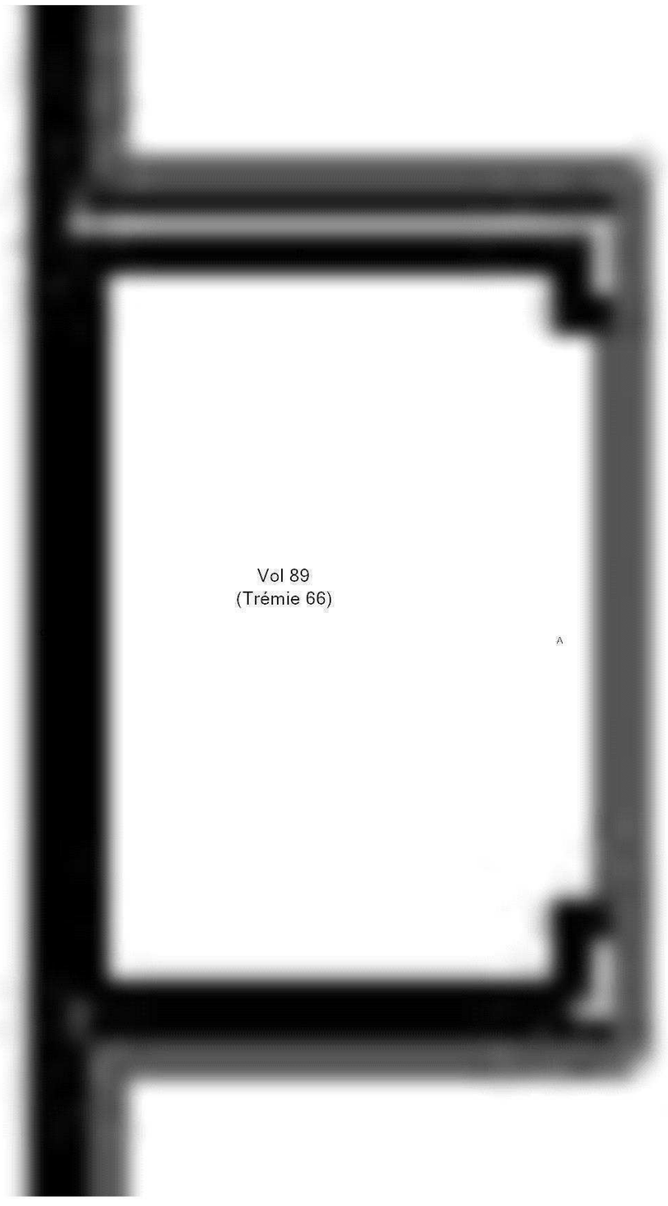


Plan de situation

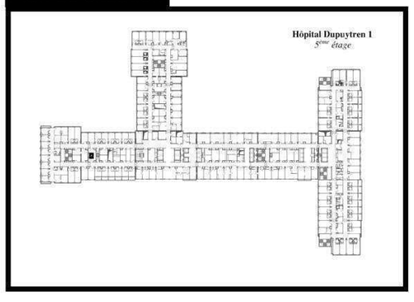

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

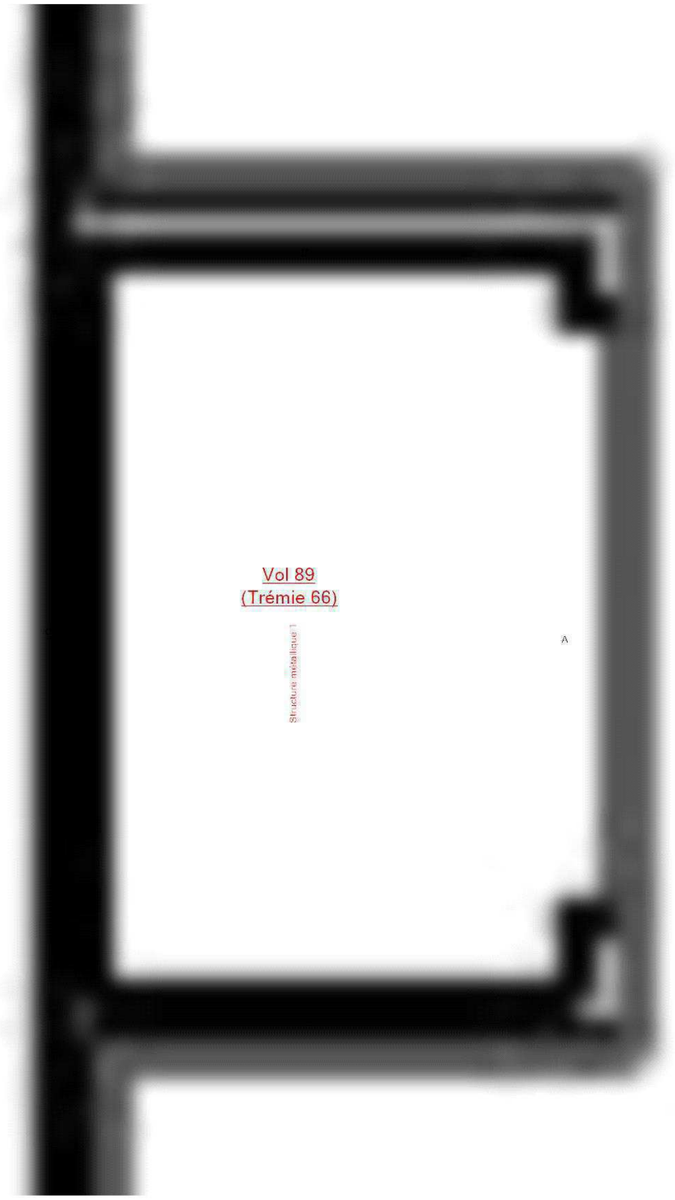

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

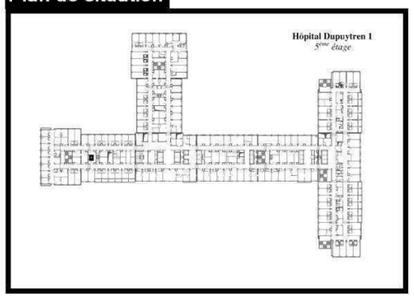

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+5 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

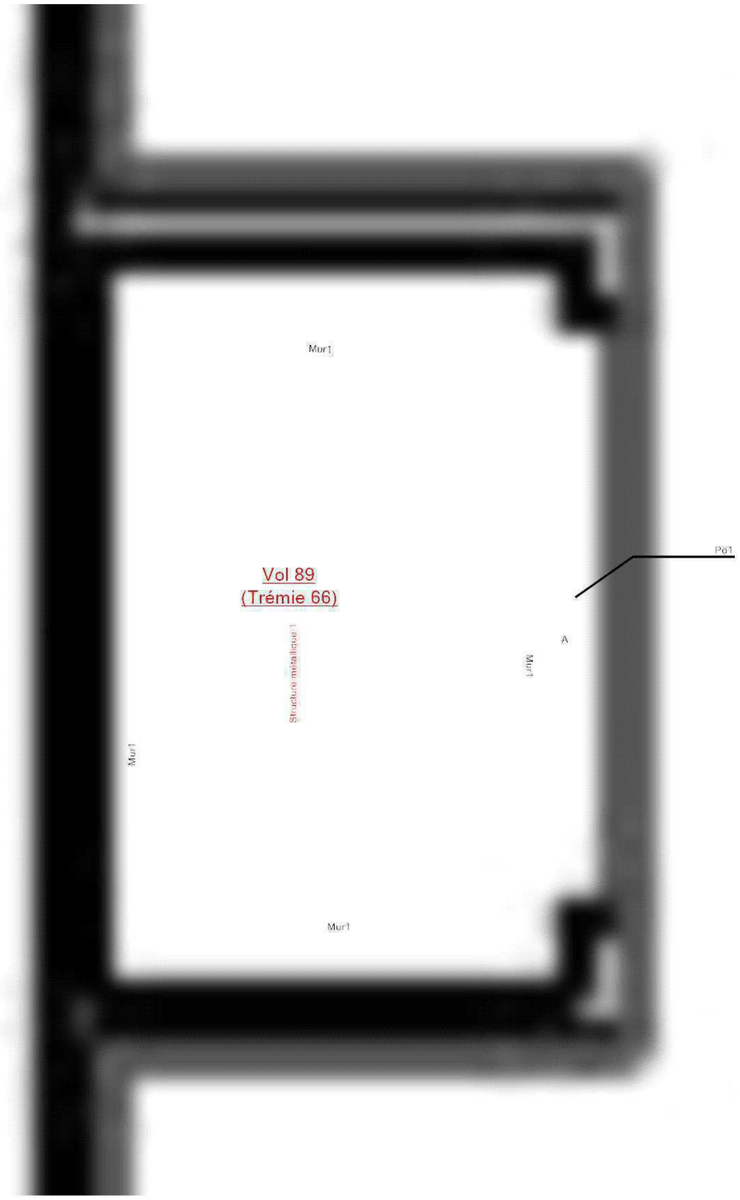

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

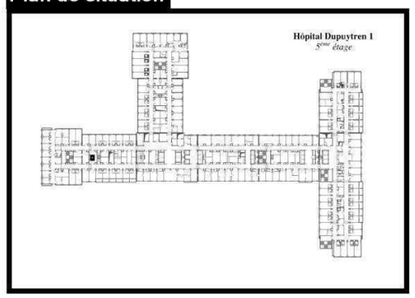

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2



Légende	

Plan de situation

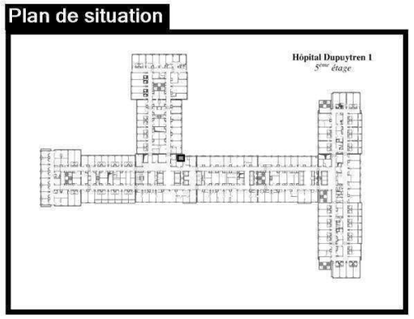

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+5 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

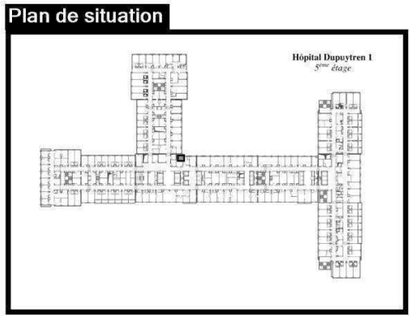

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

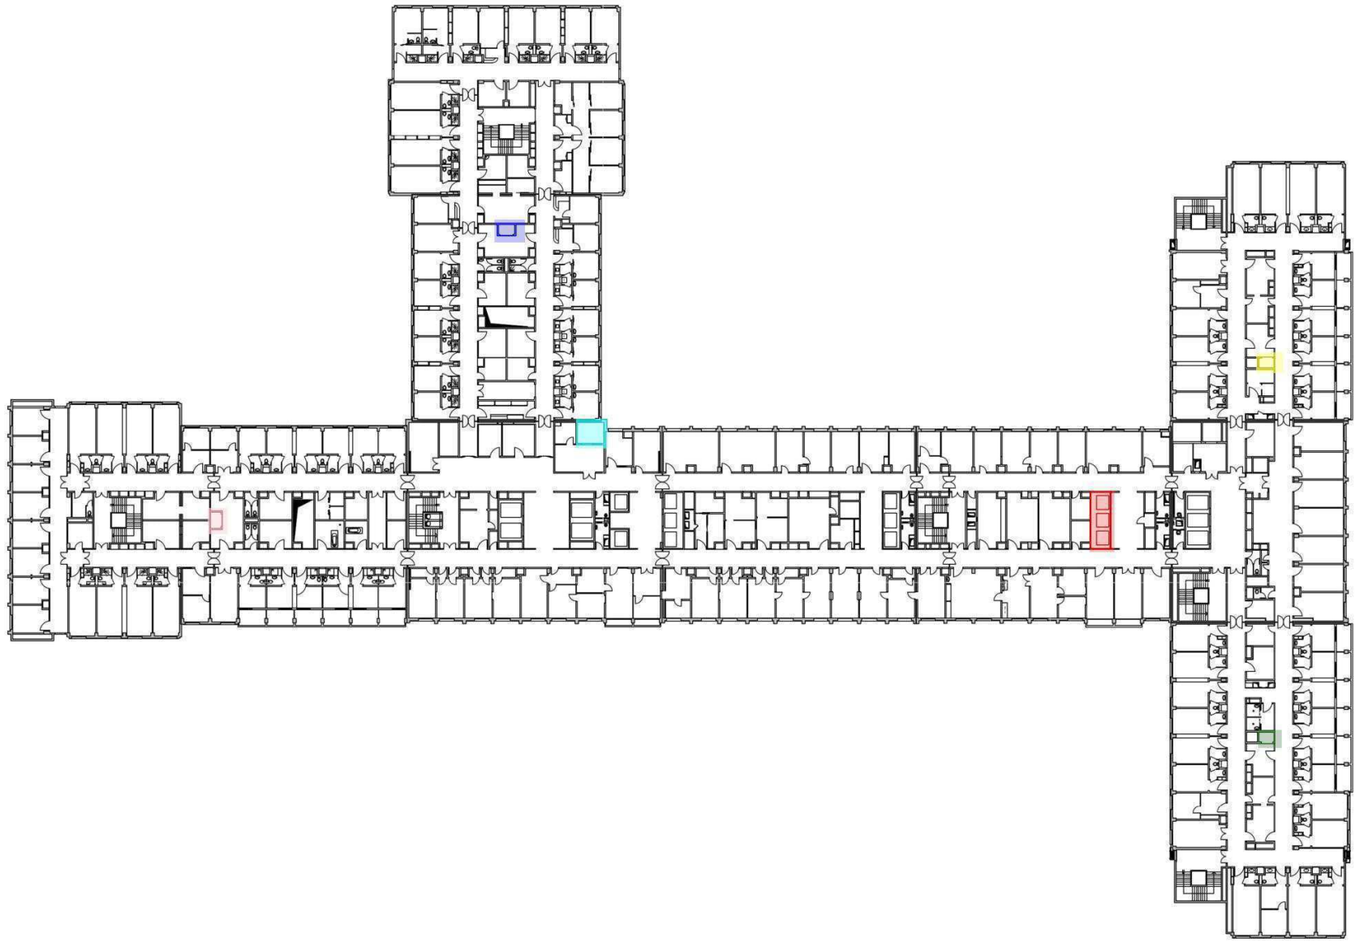


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

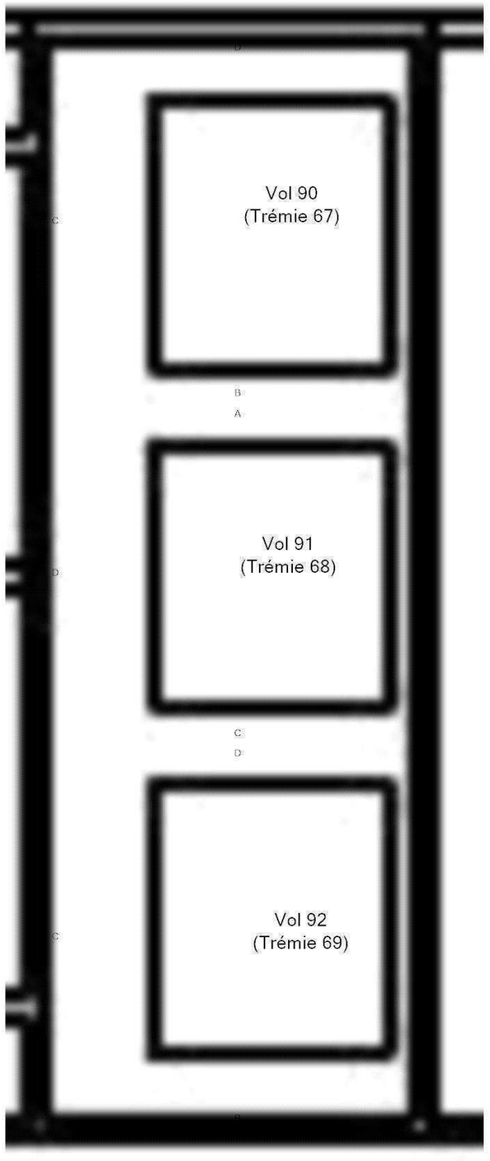

Légende


Plan de situation

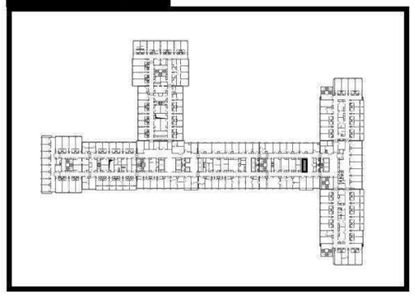

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

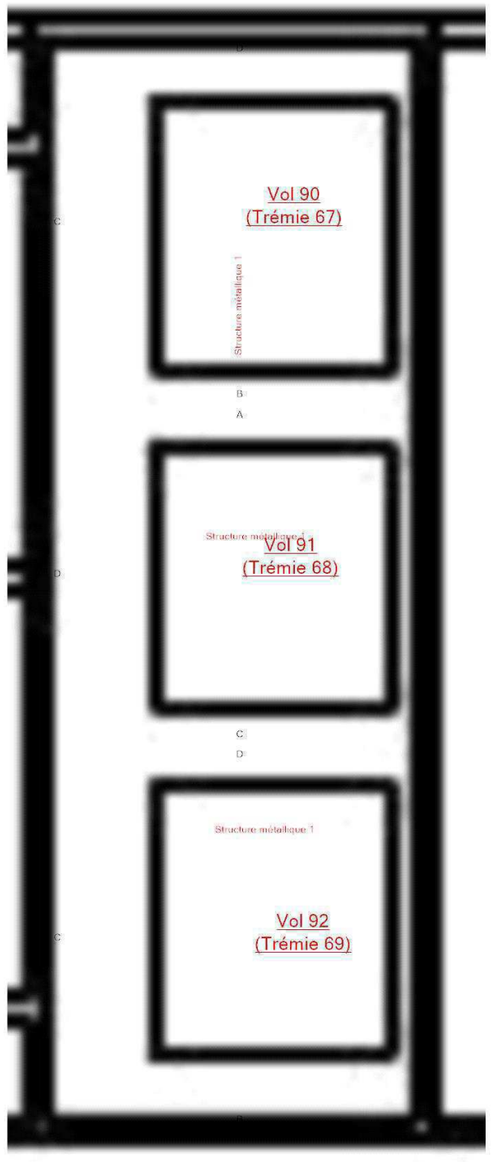

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

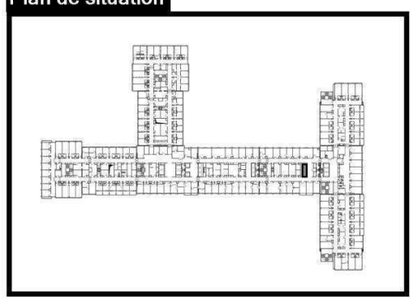

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

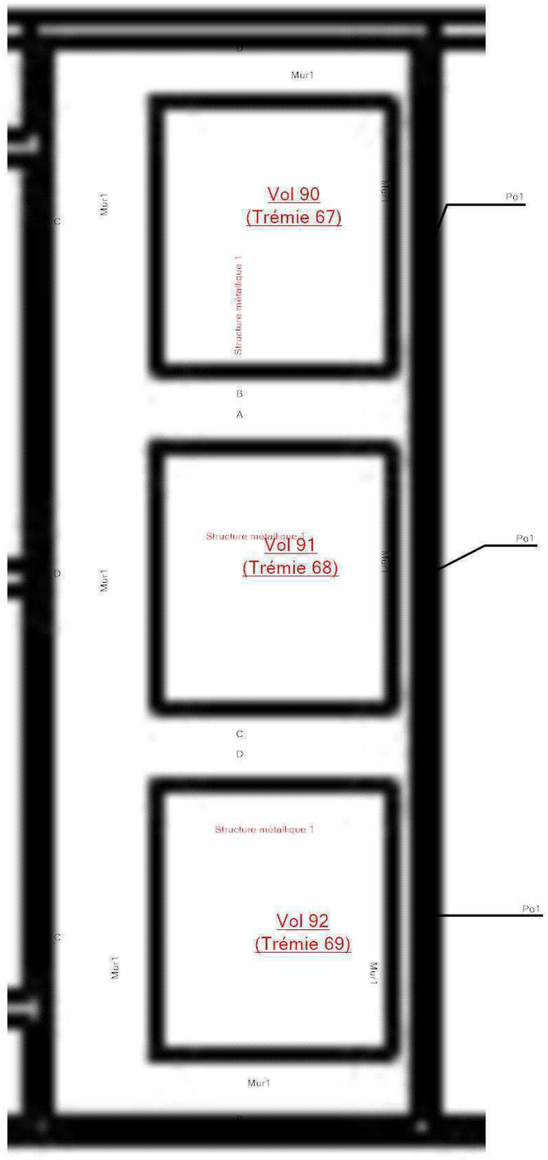


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


R+6 - S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

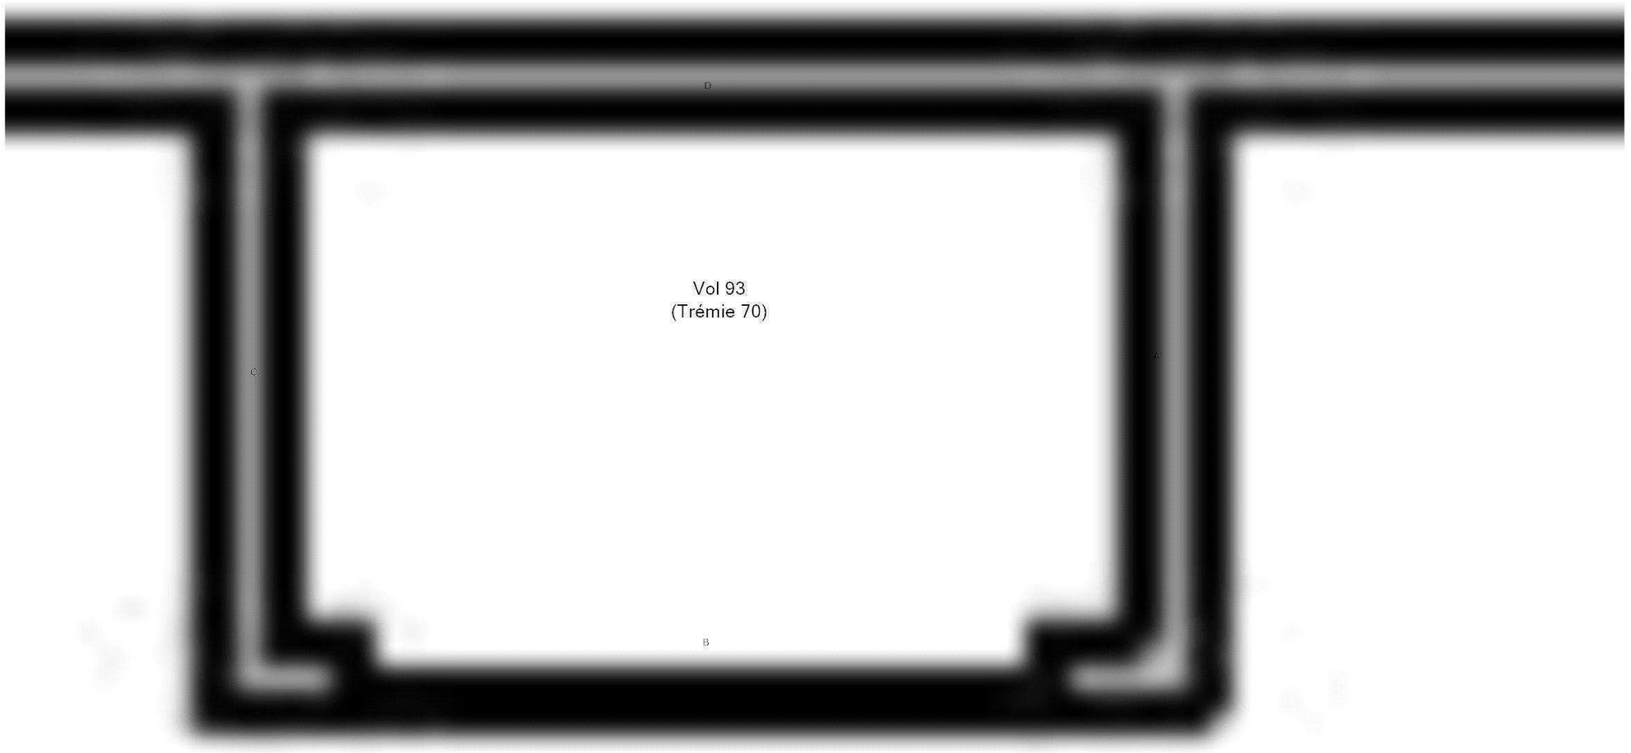


Plan de situation

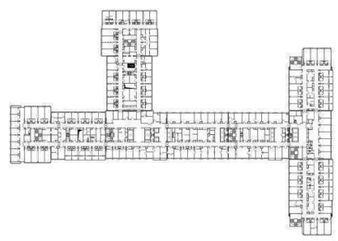

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

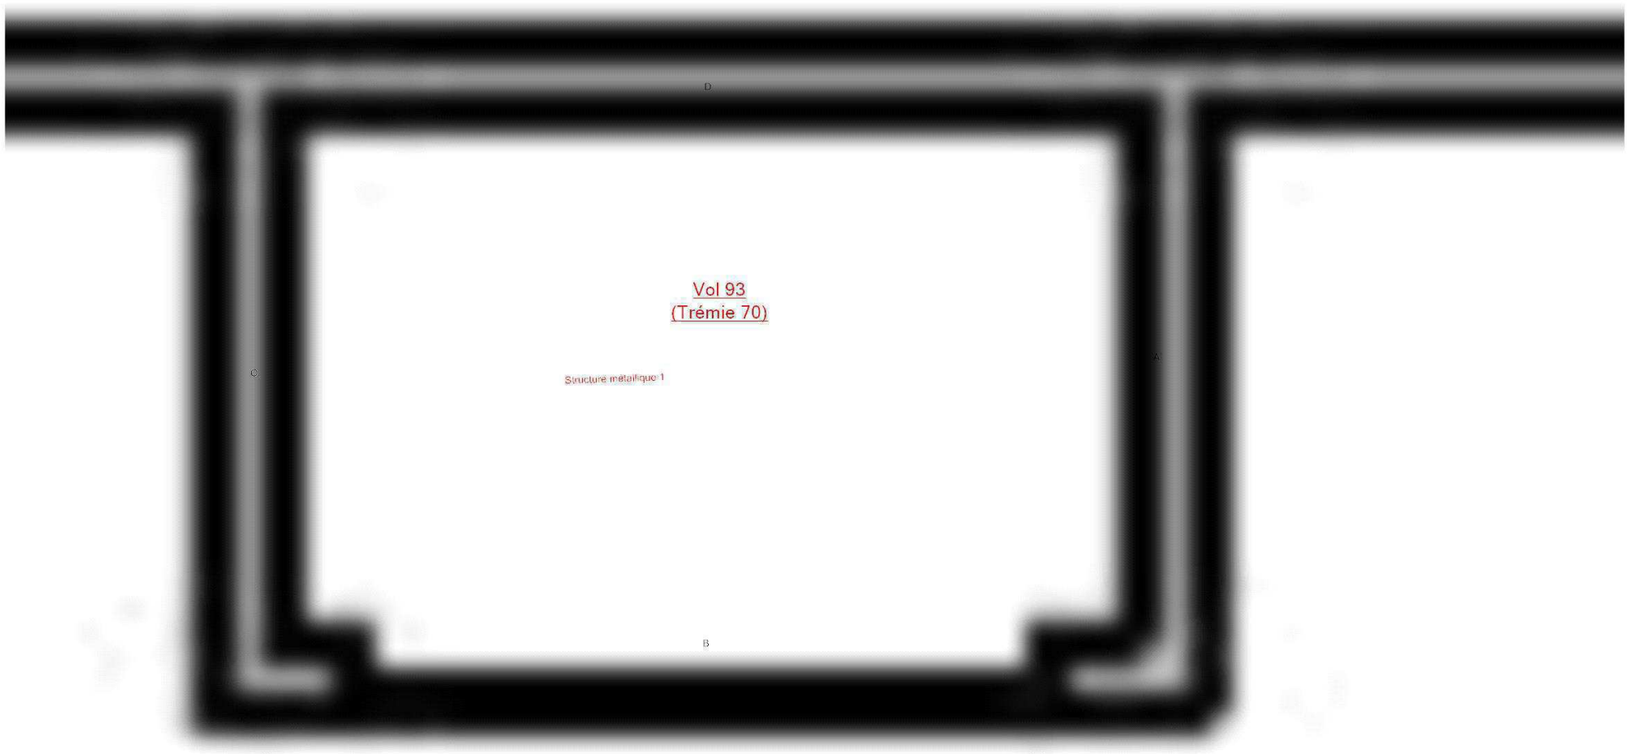

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

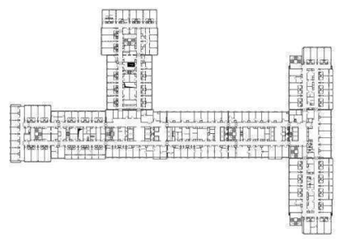

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

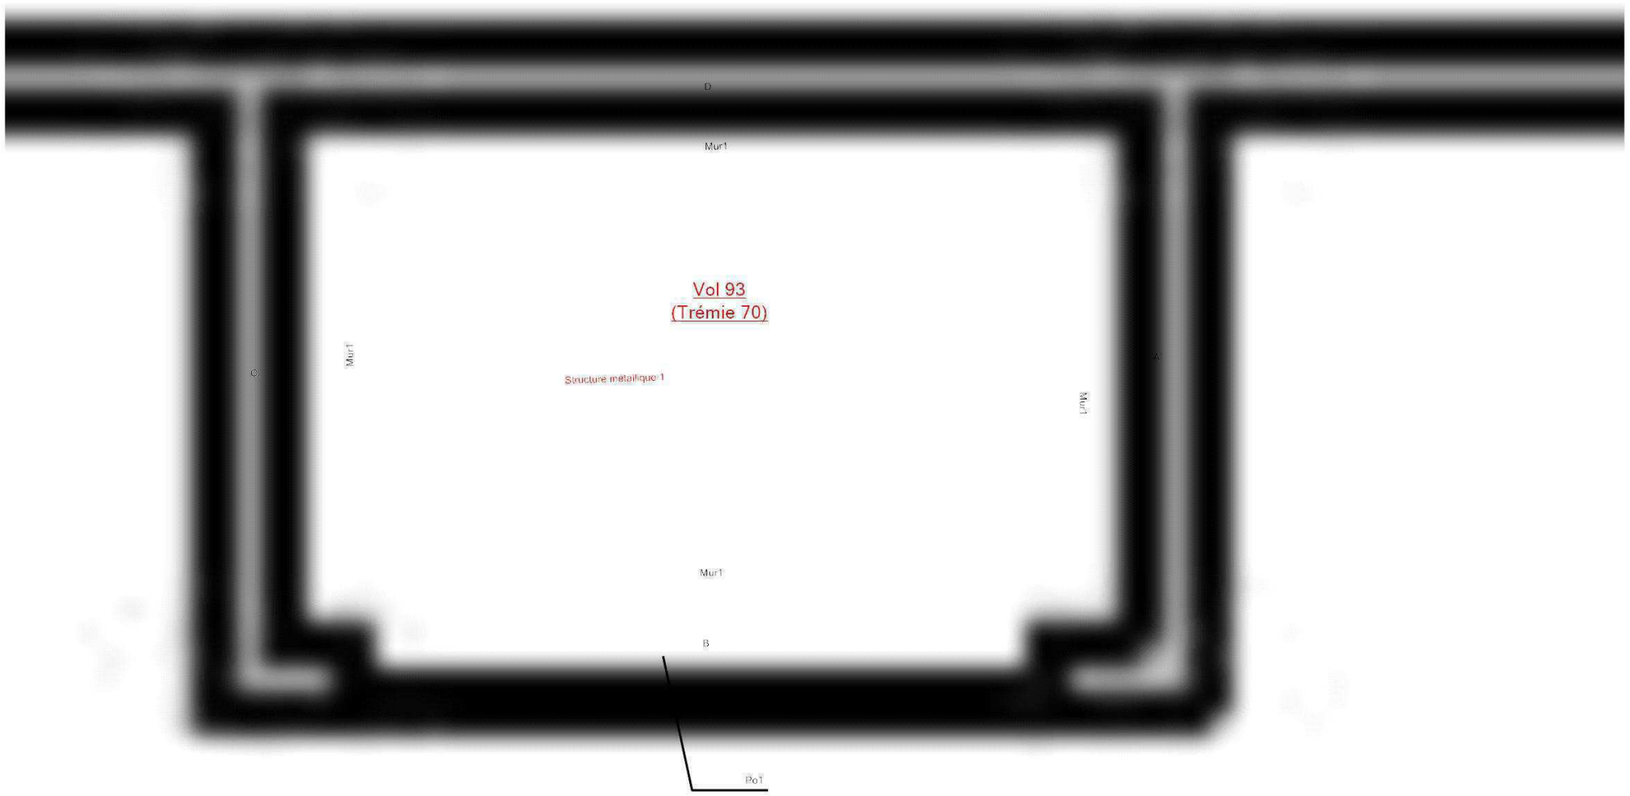

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

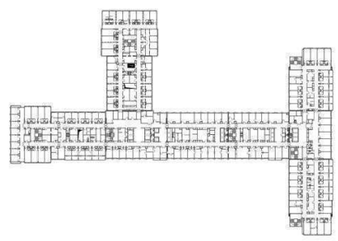

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

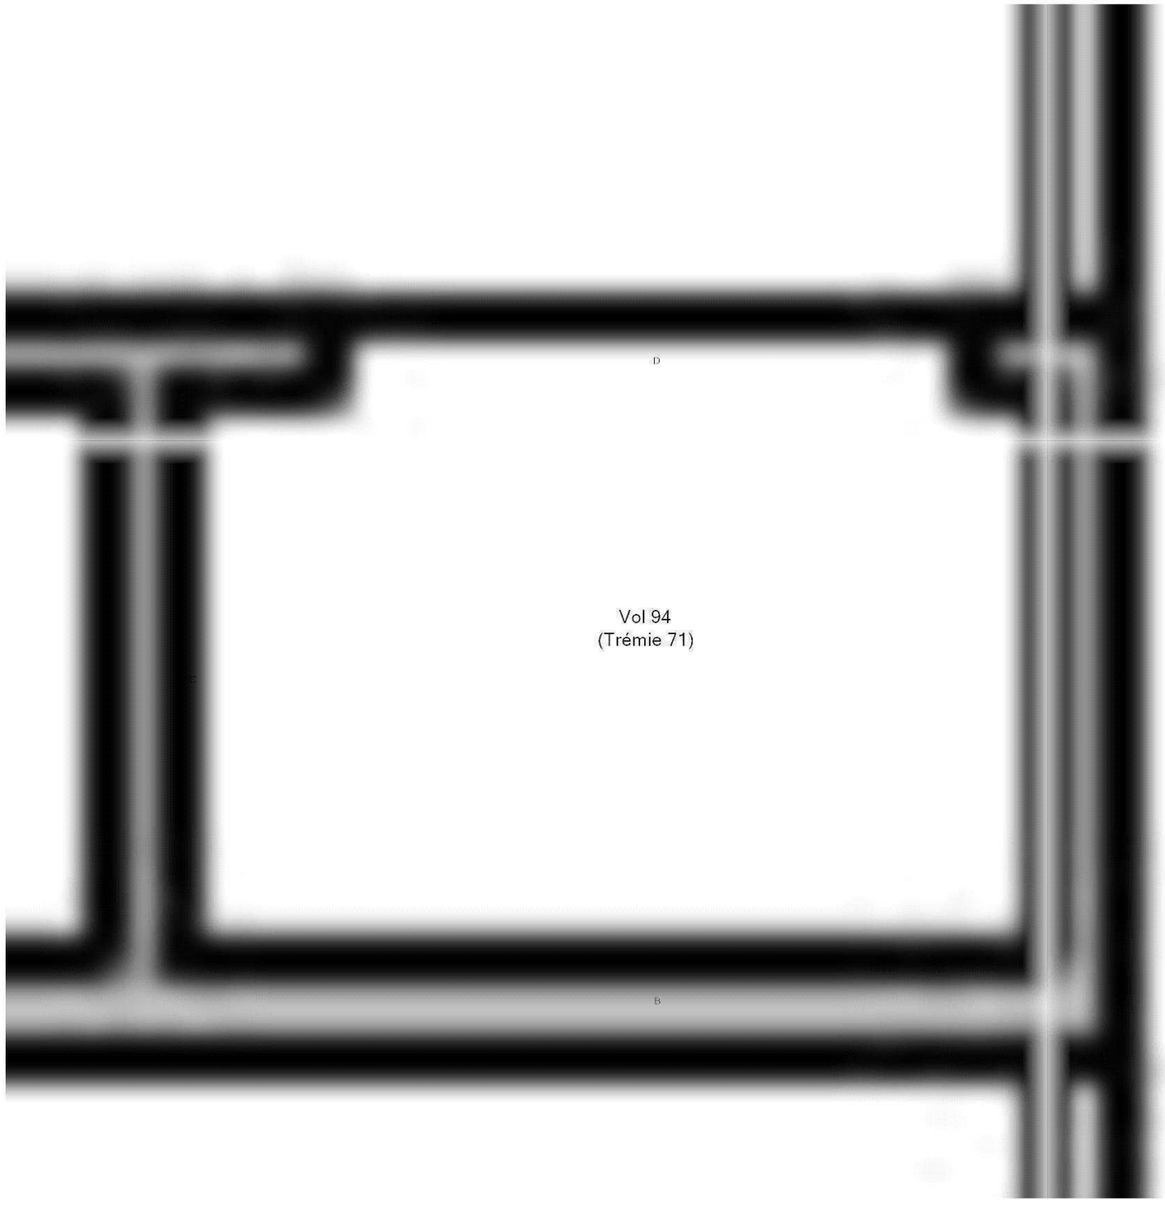

Légende	


Plan de situation

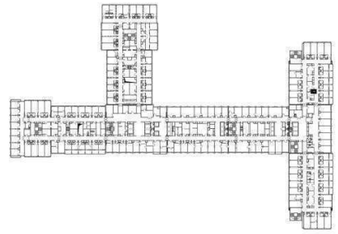

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

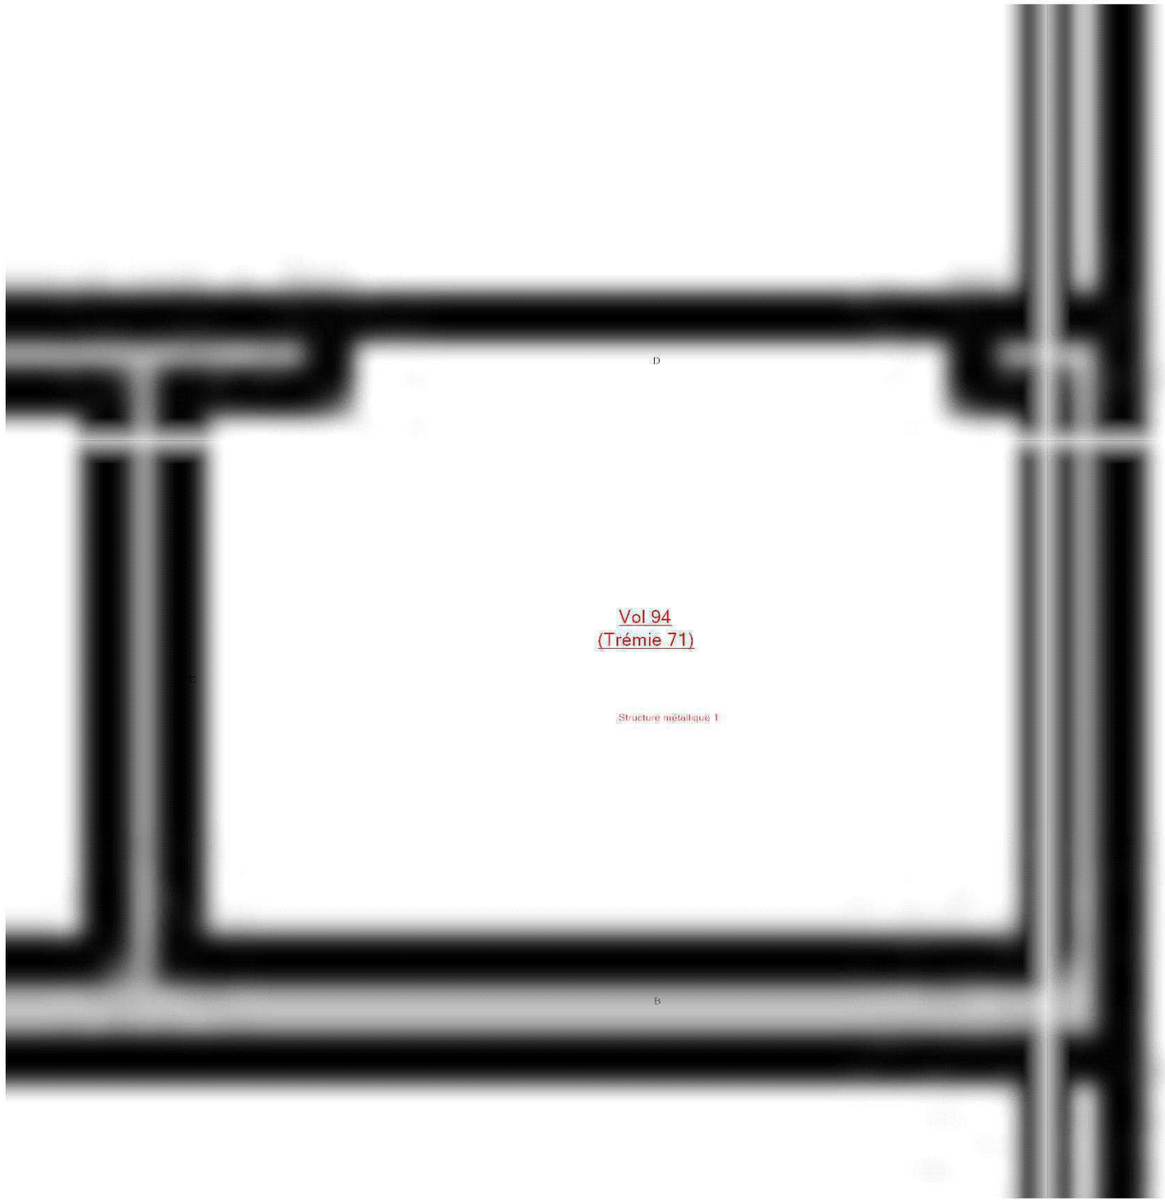

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

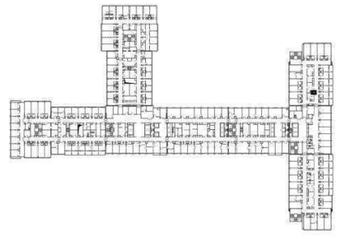

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

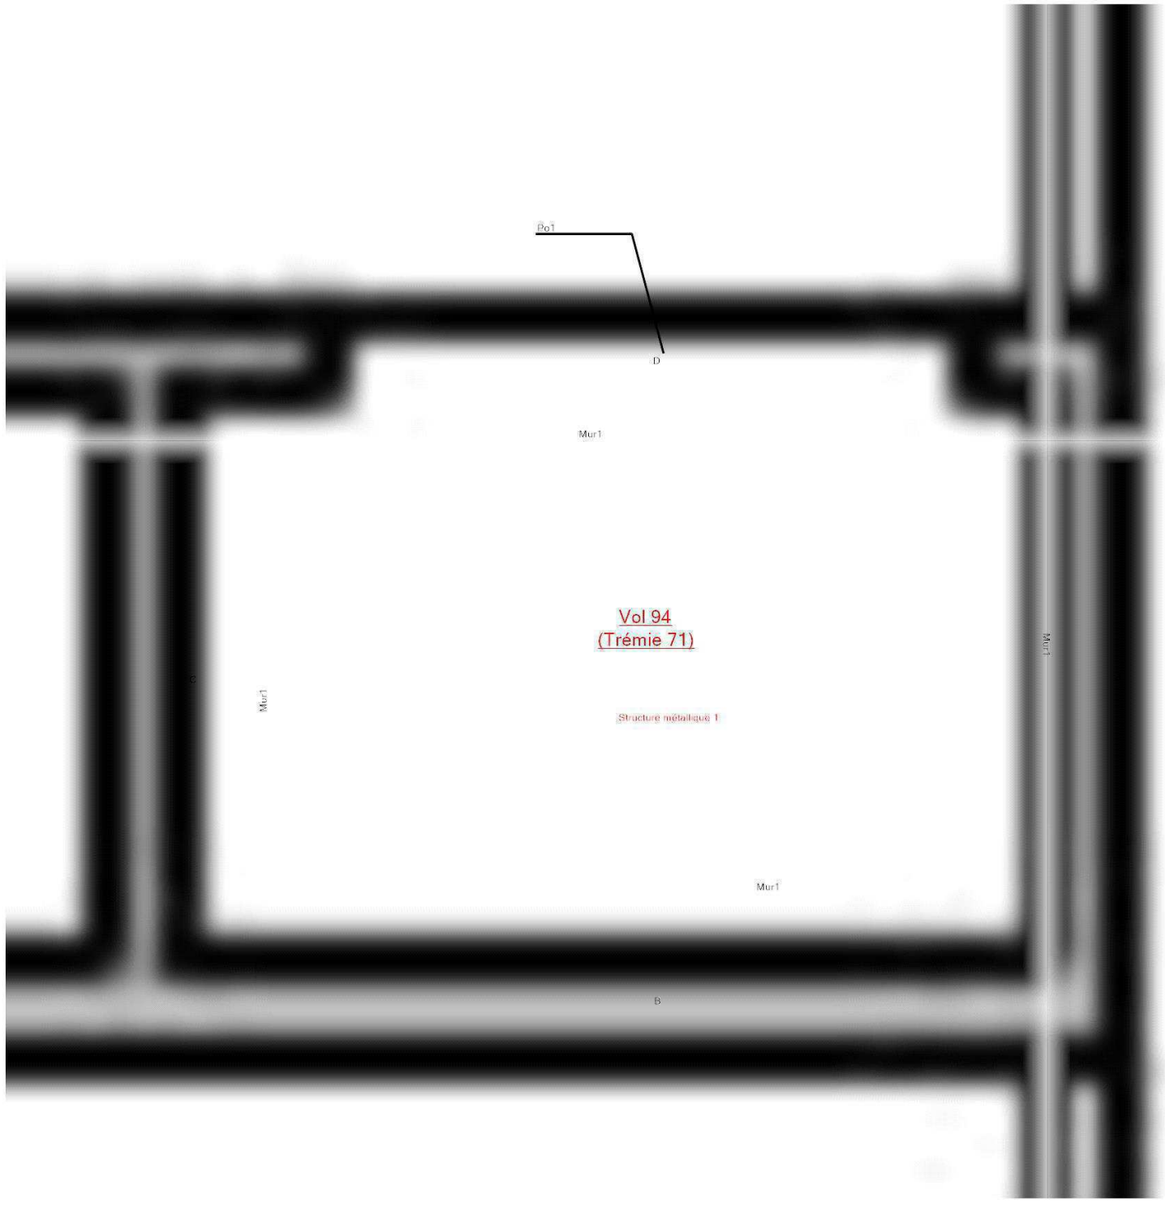

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

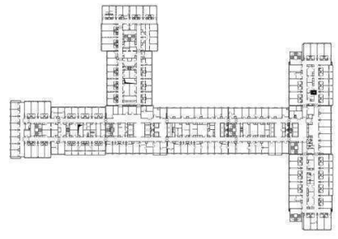

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S4 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

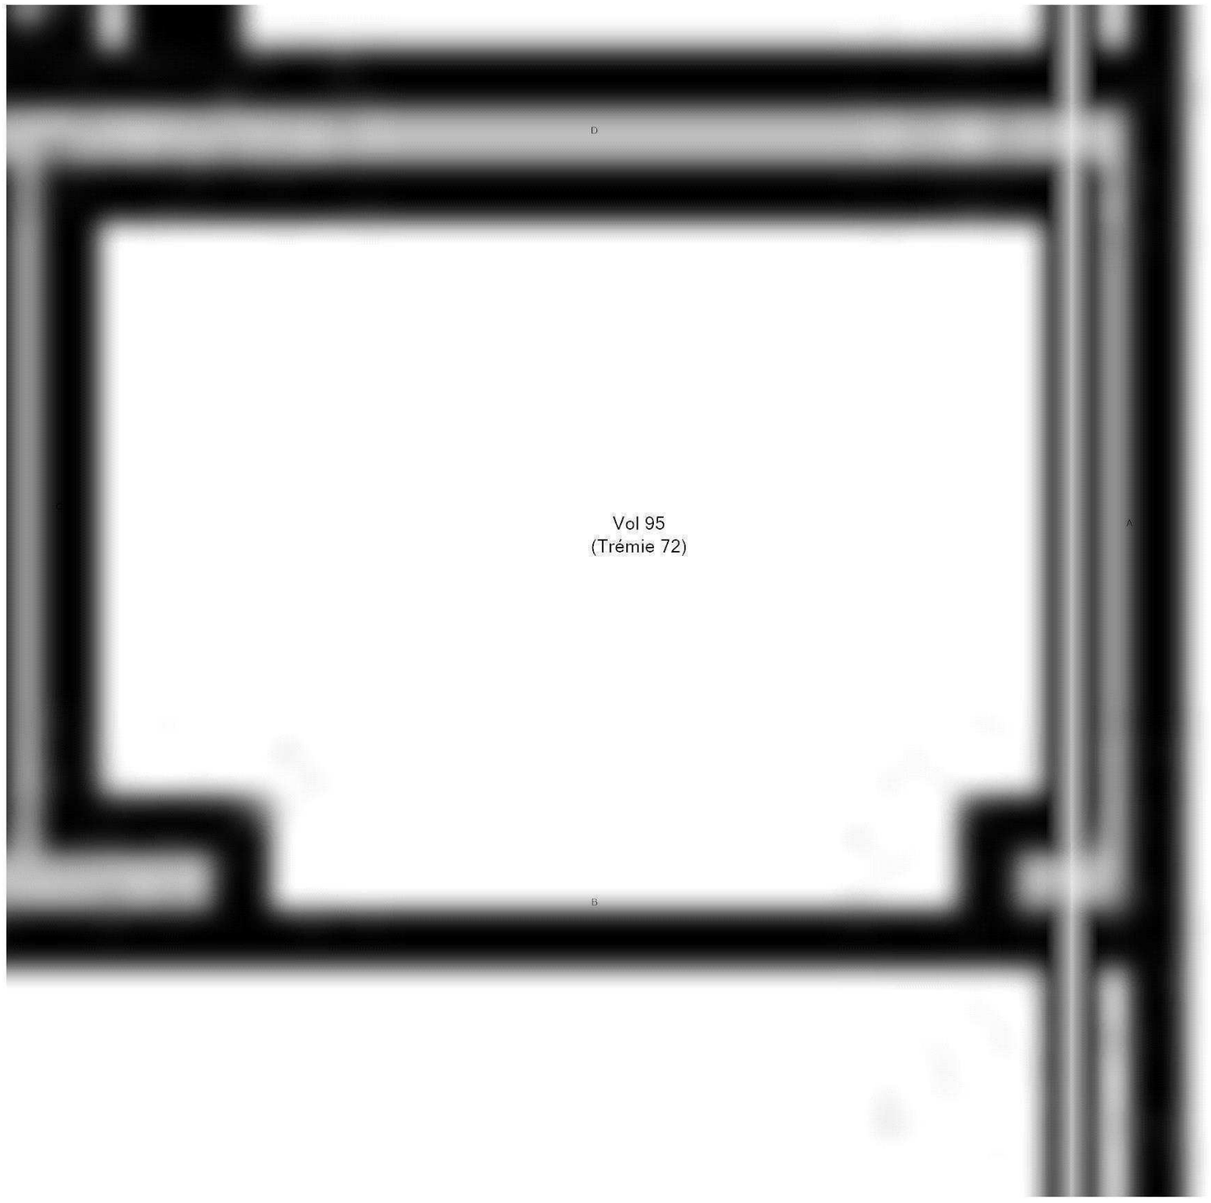

Légende	


Plan de situation

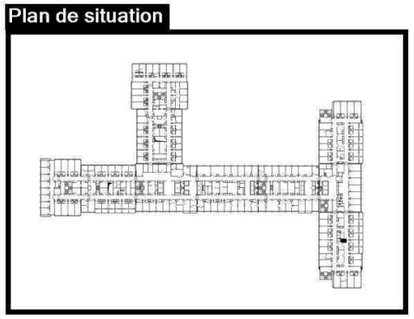

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

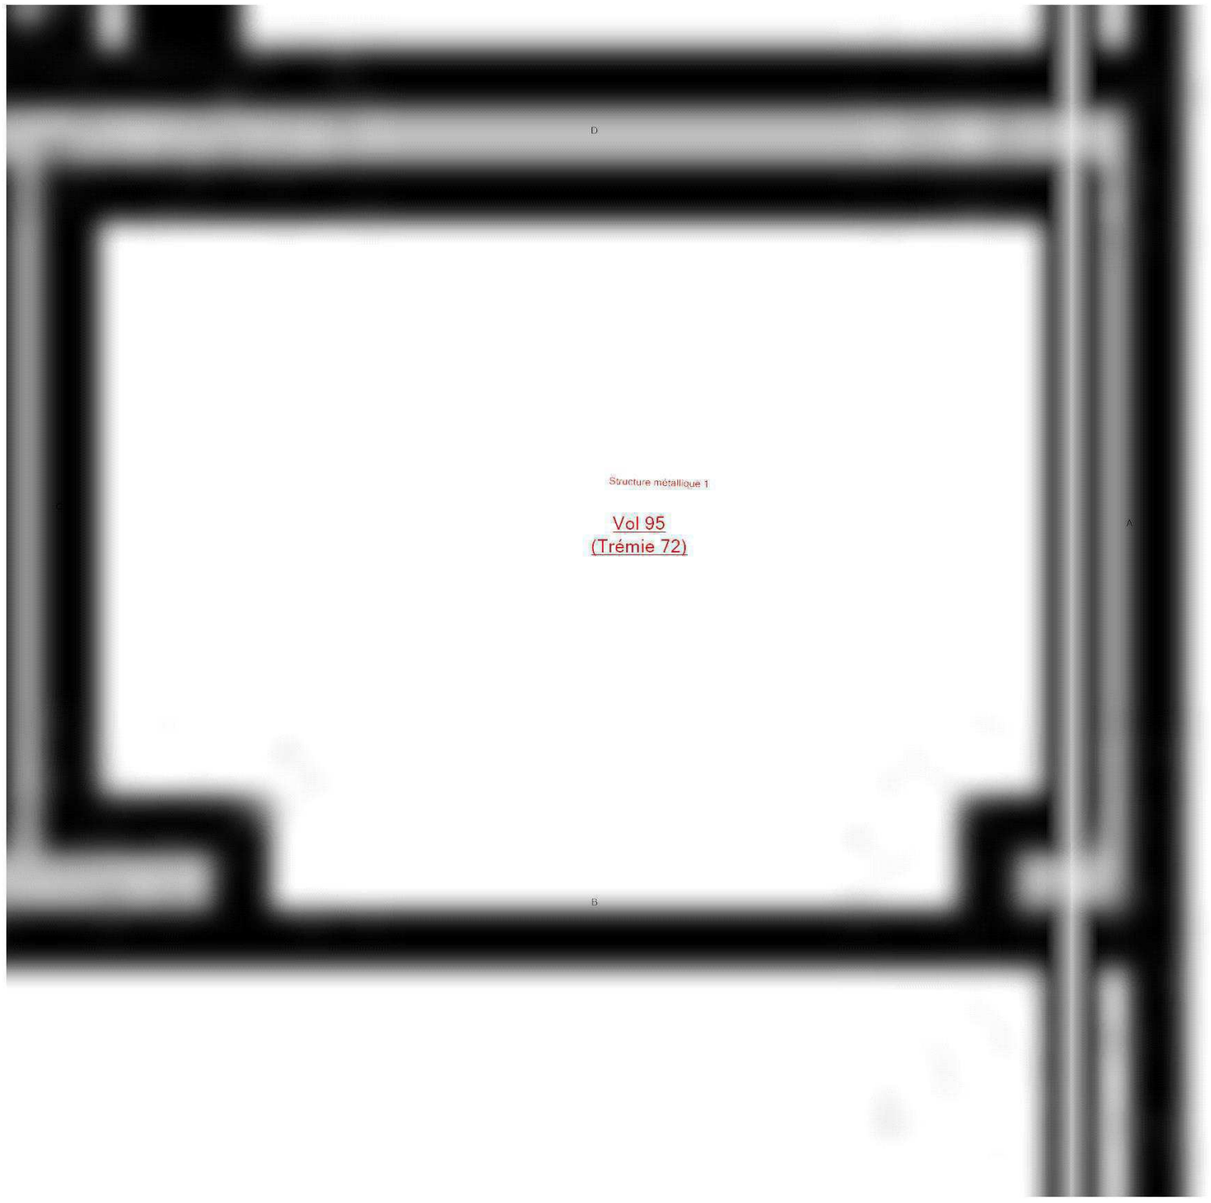

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

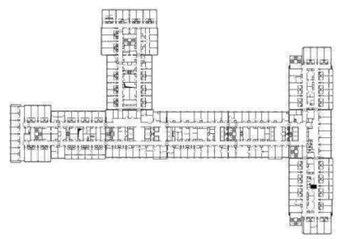

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

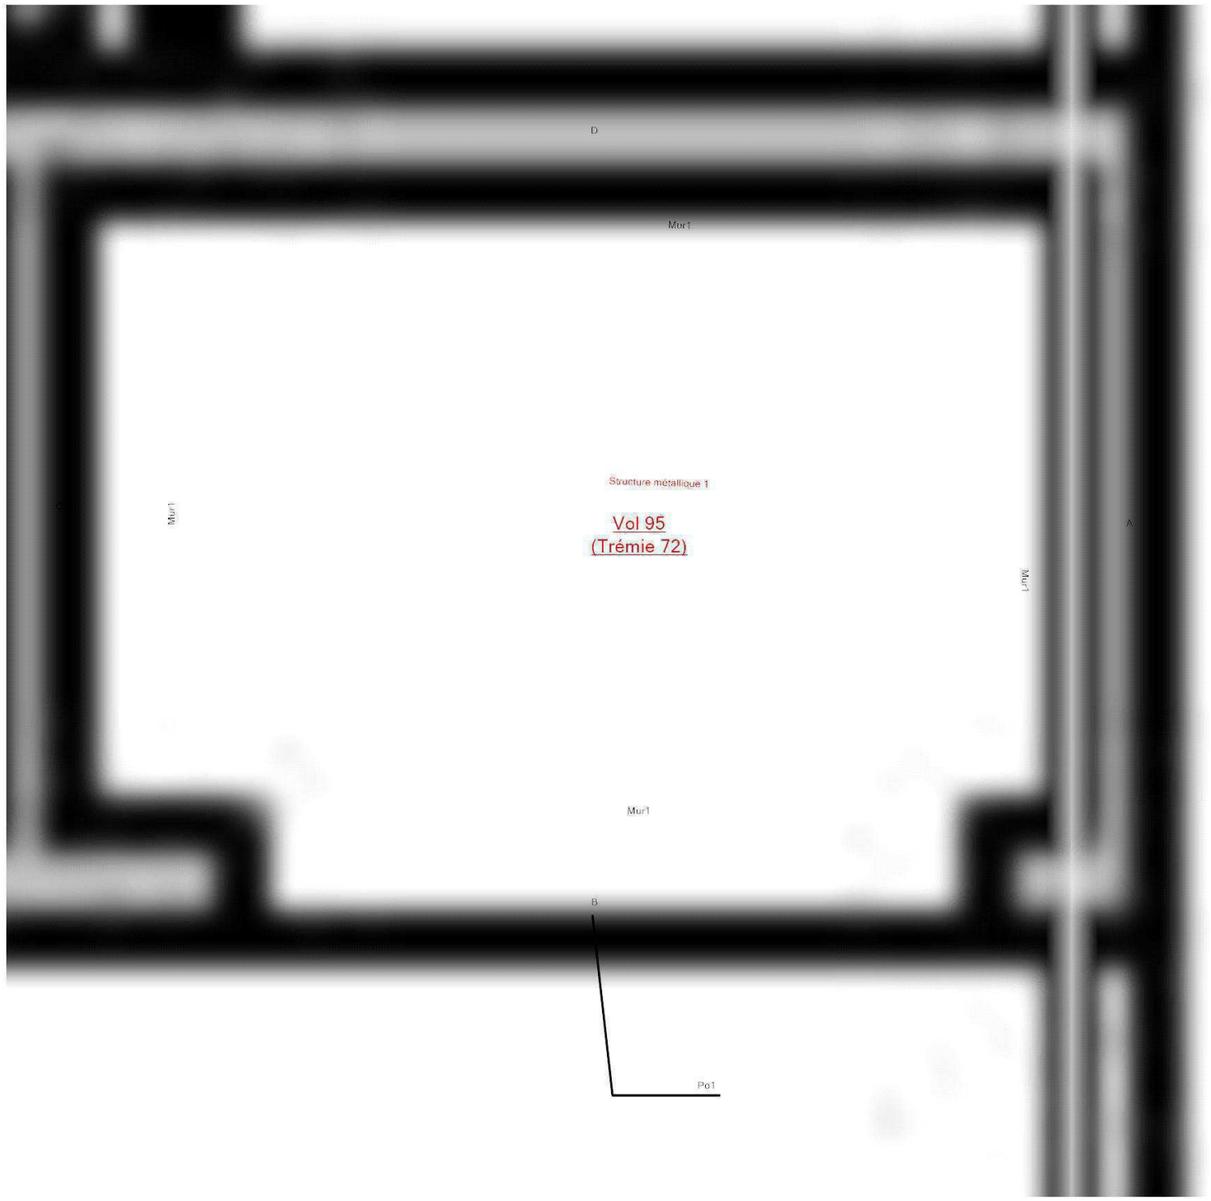

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

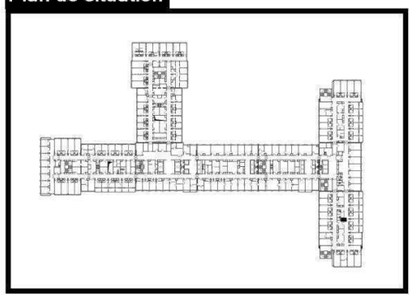

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

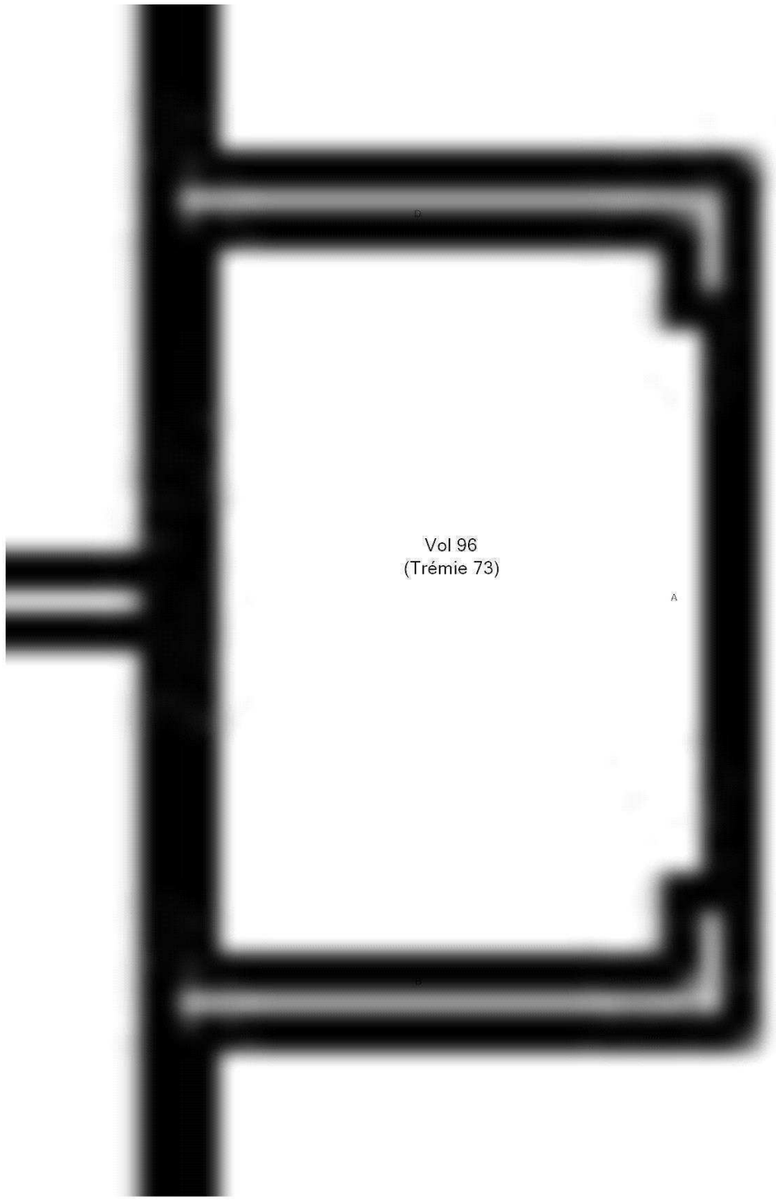

Légende	


Plan de situation

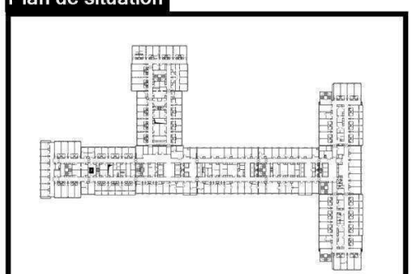

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

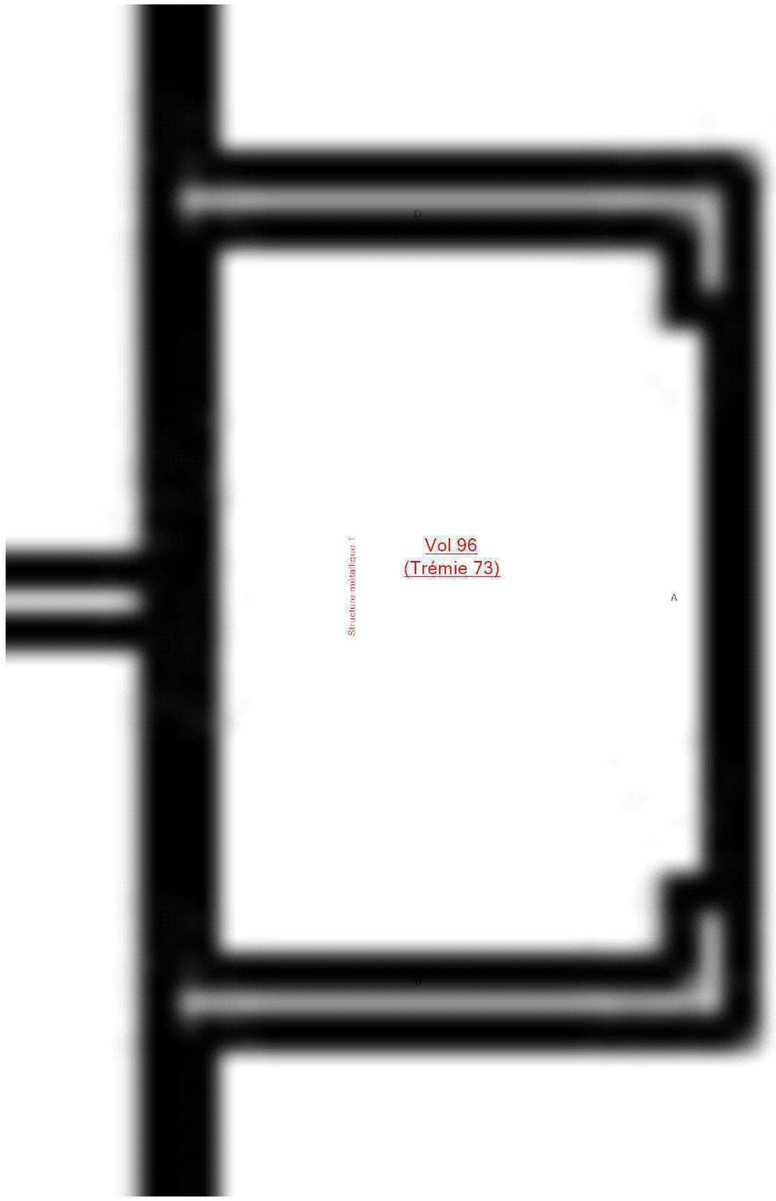

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

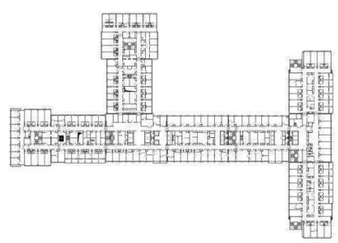

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

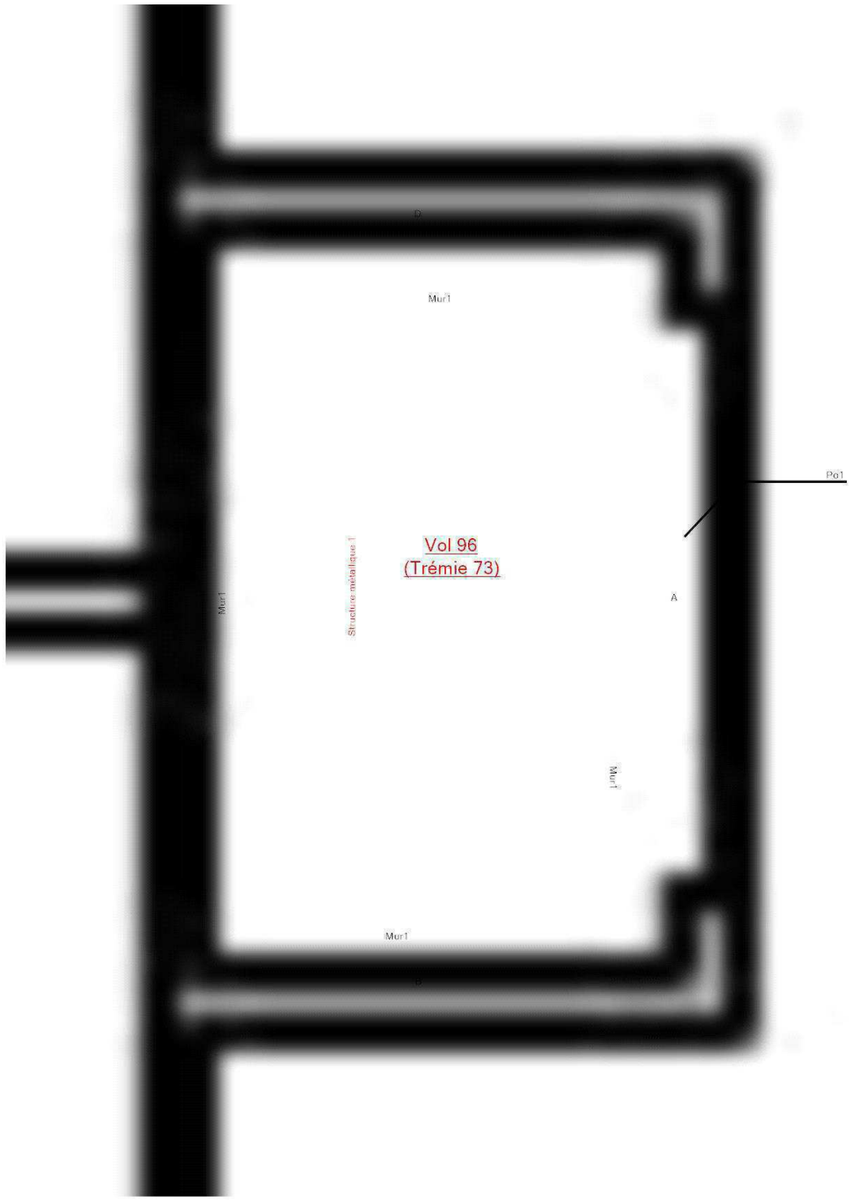

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

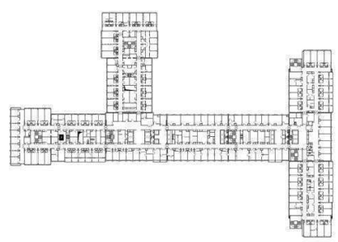

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+6 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2



Légende


Plan de situation

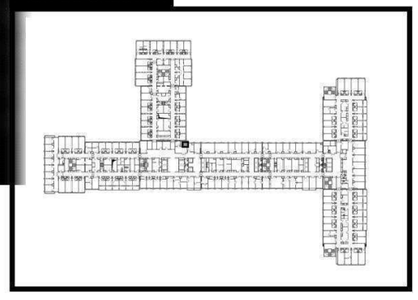

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+6 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

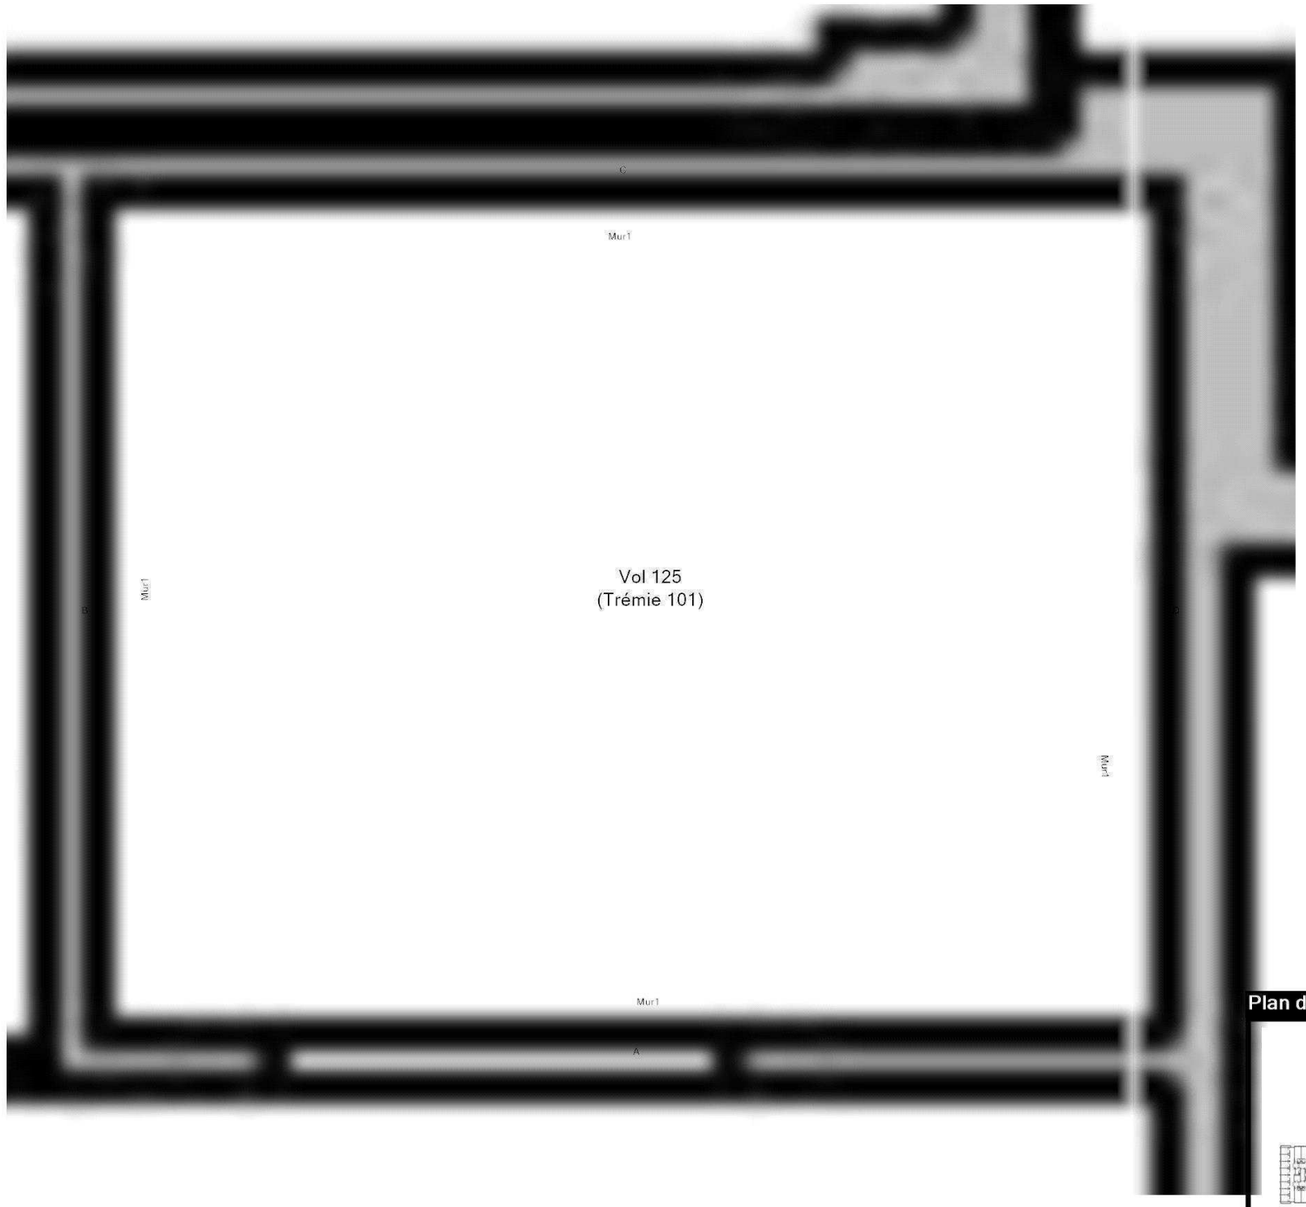

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

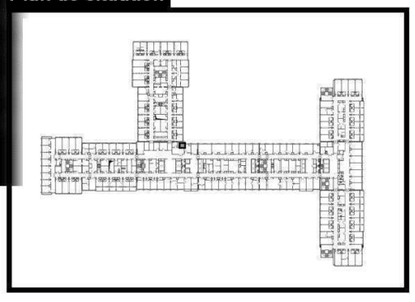

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

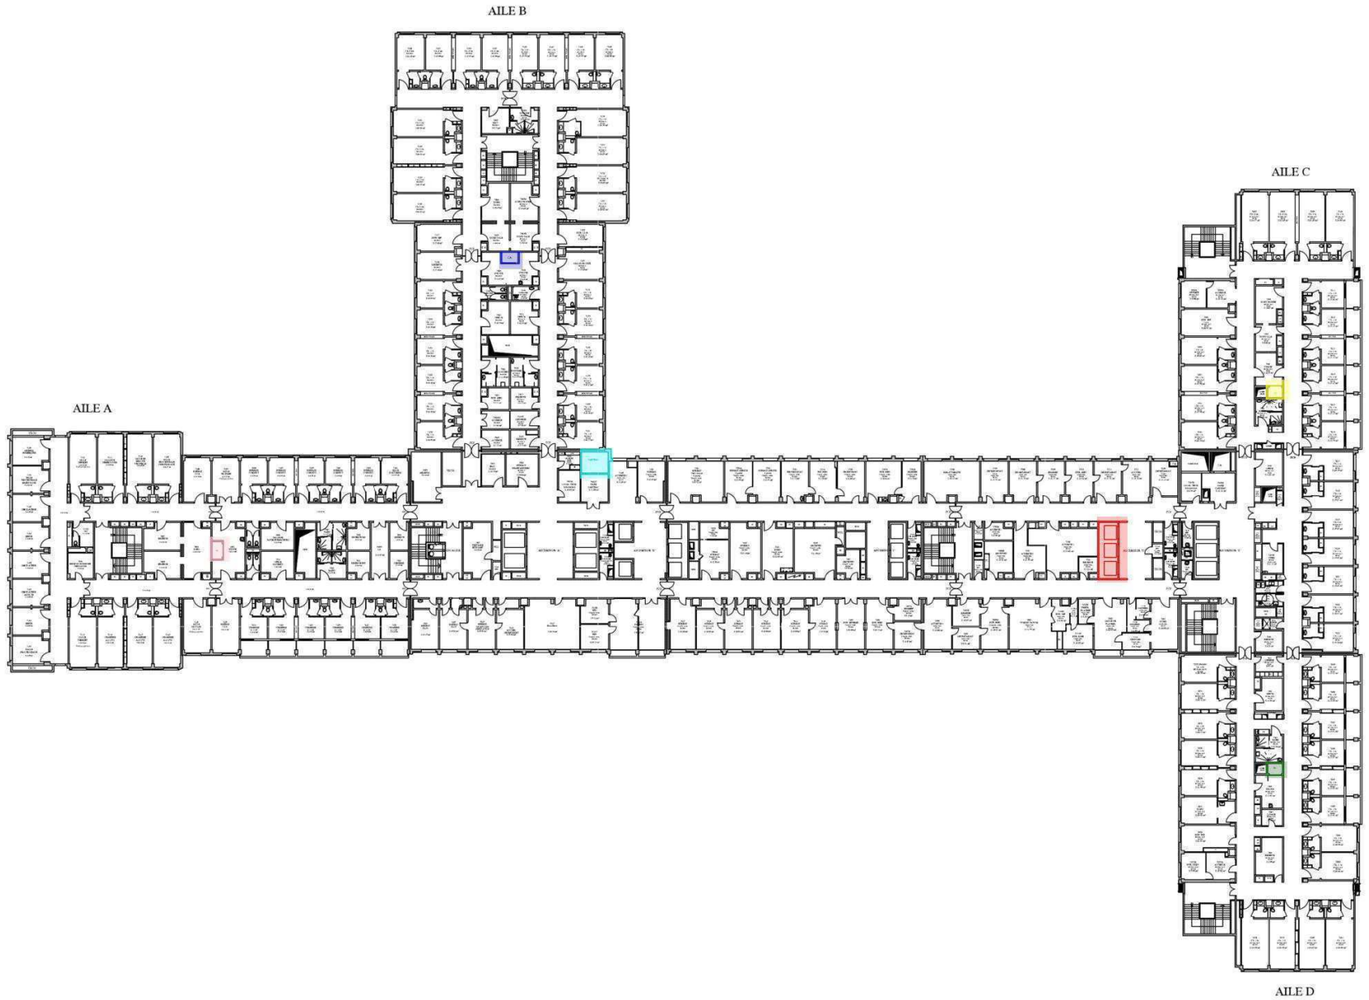


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

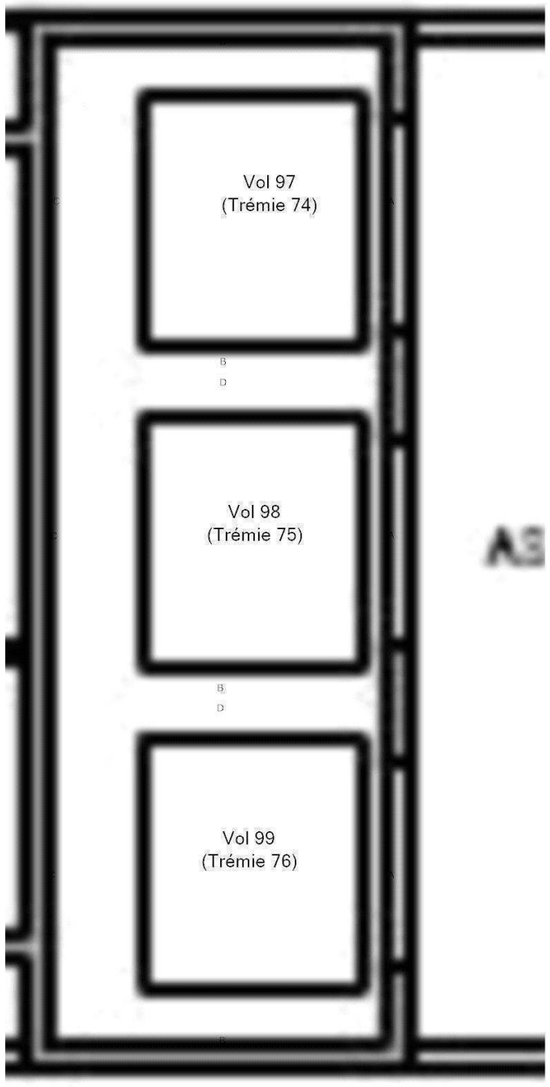

Légende


Plan de situation

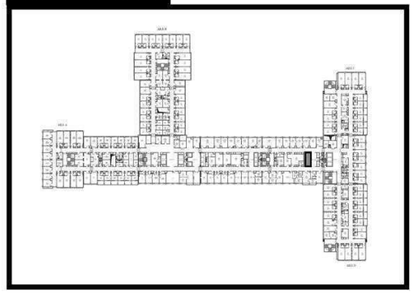

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

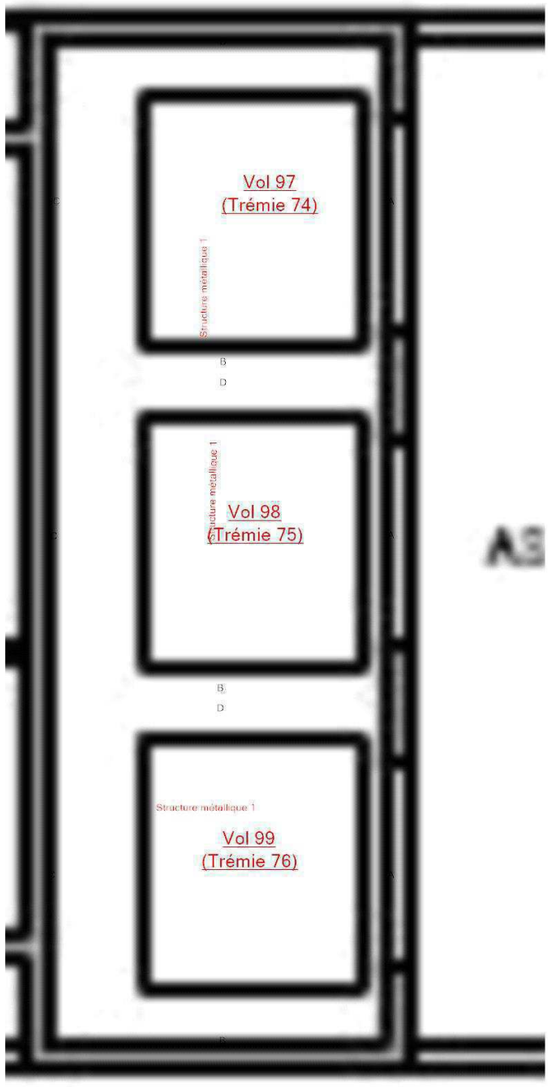

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

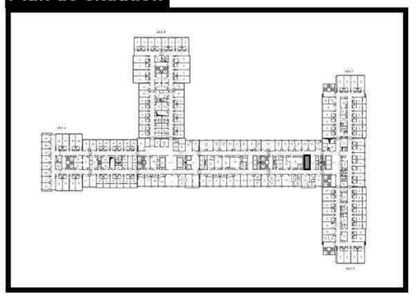

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

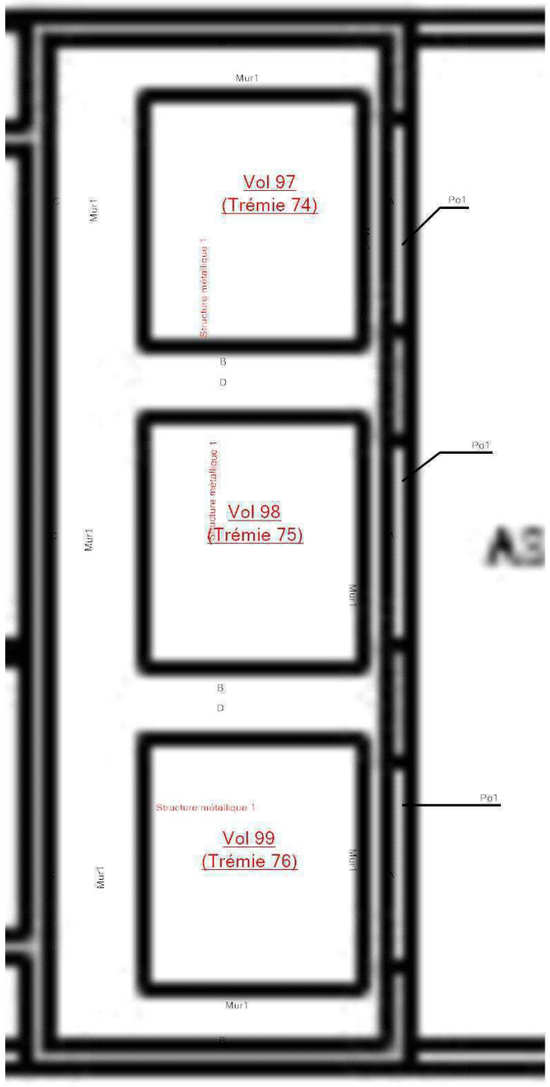

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

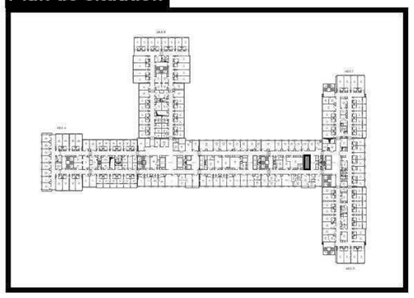

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2



Légende	

Plan de situation

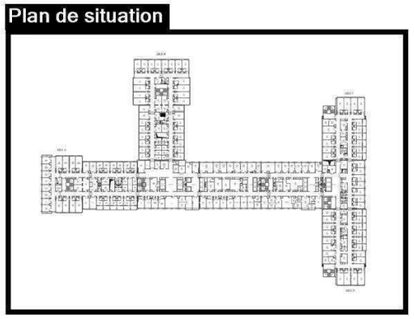

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

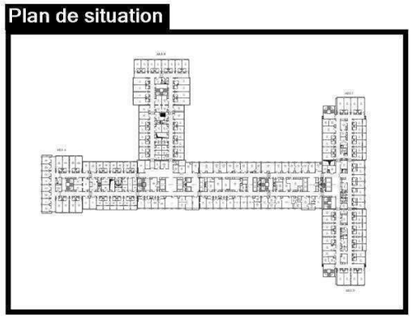

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

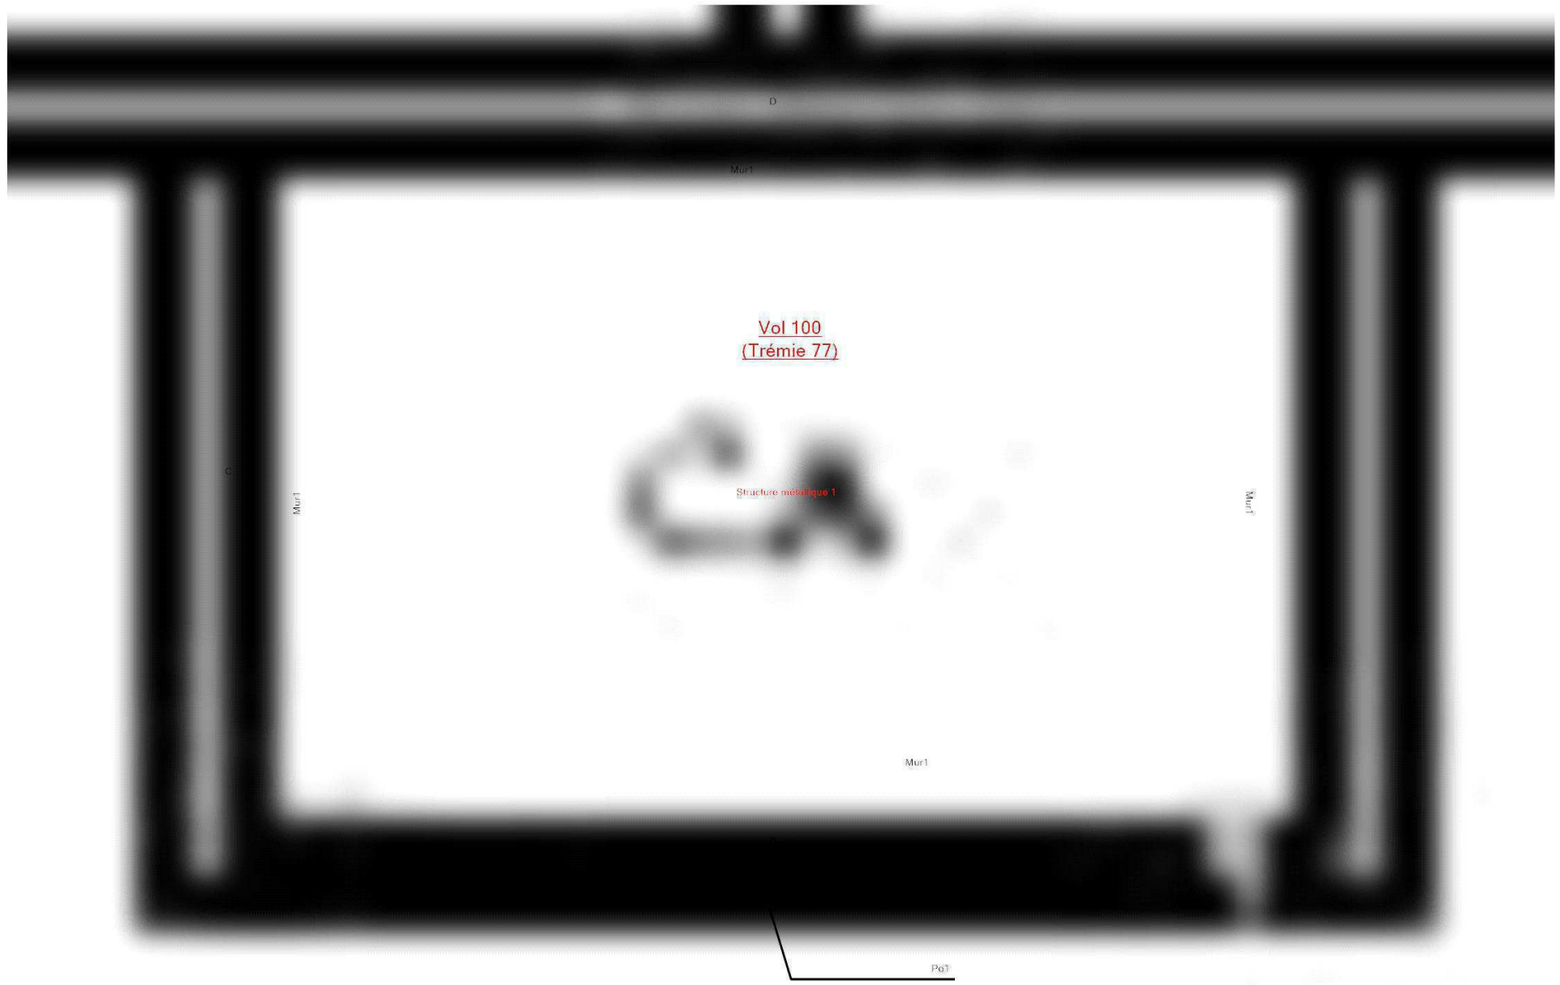

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

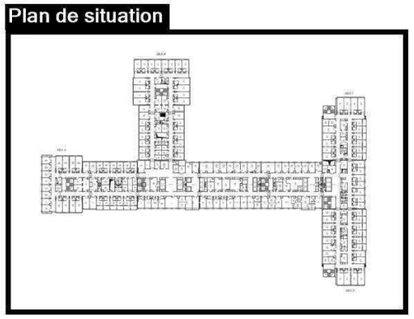


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

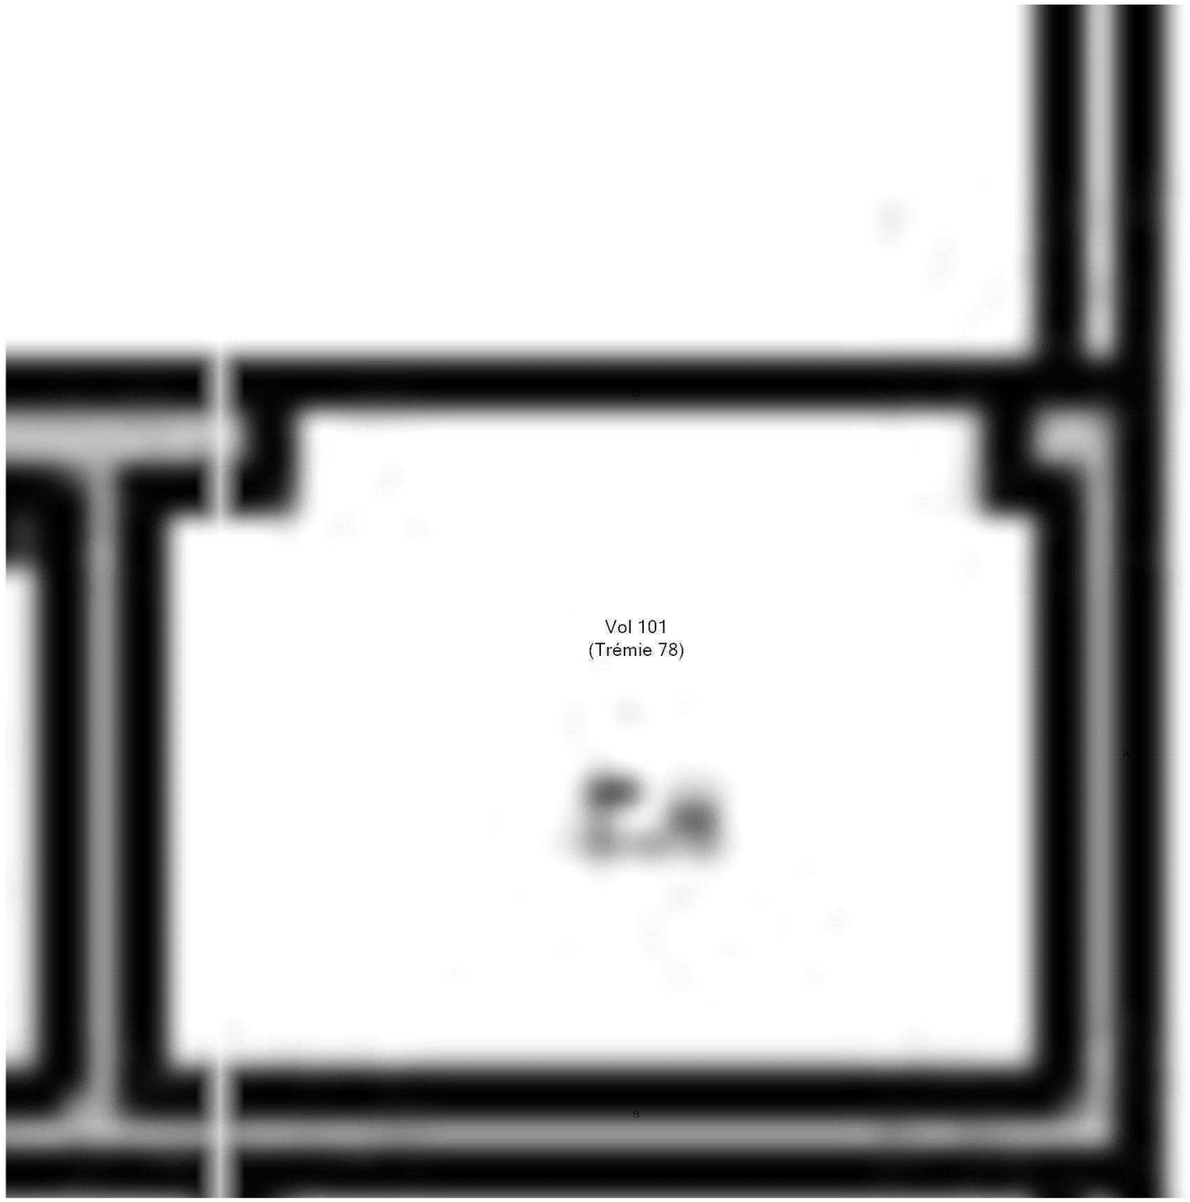

Plan de situation

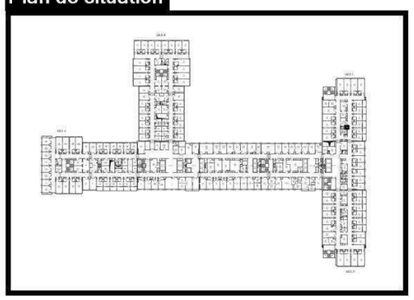

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

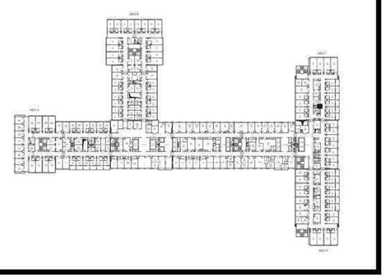

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

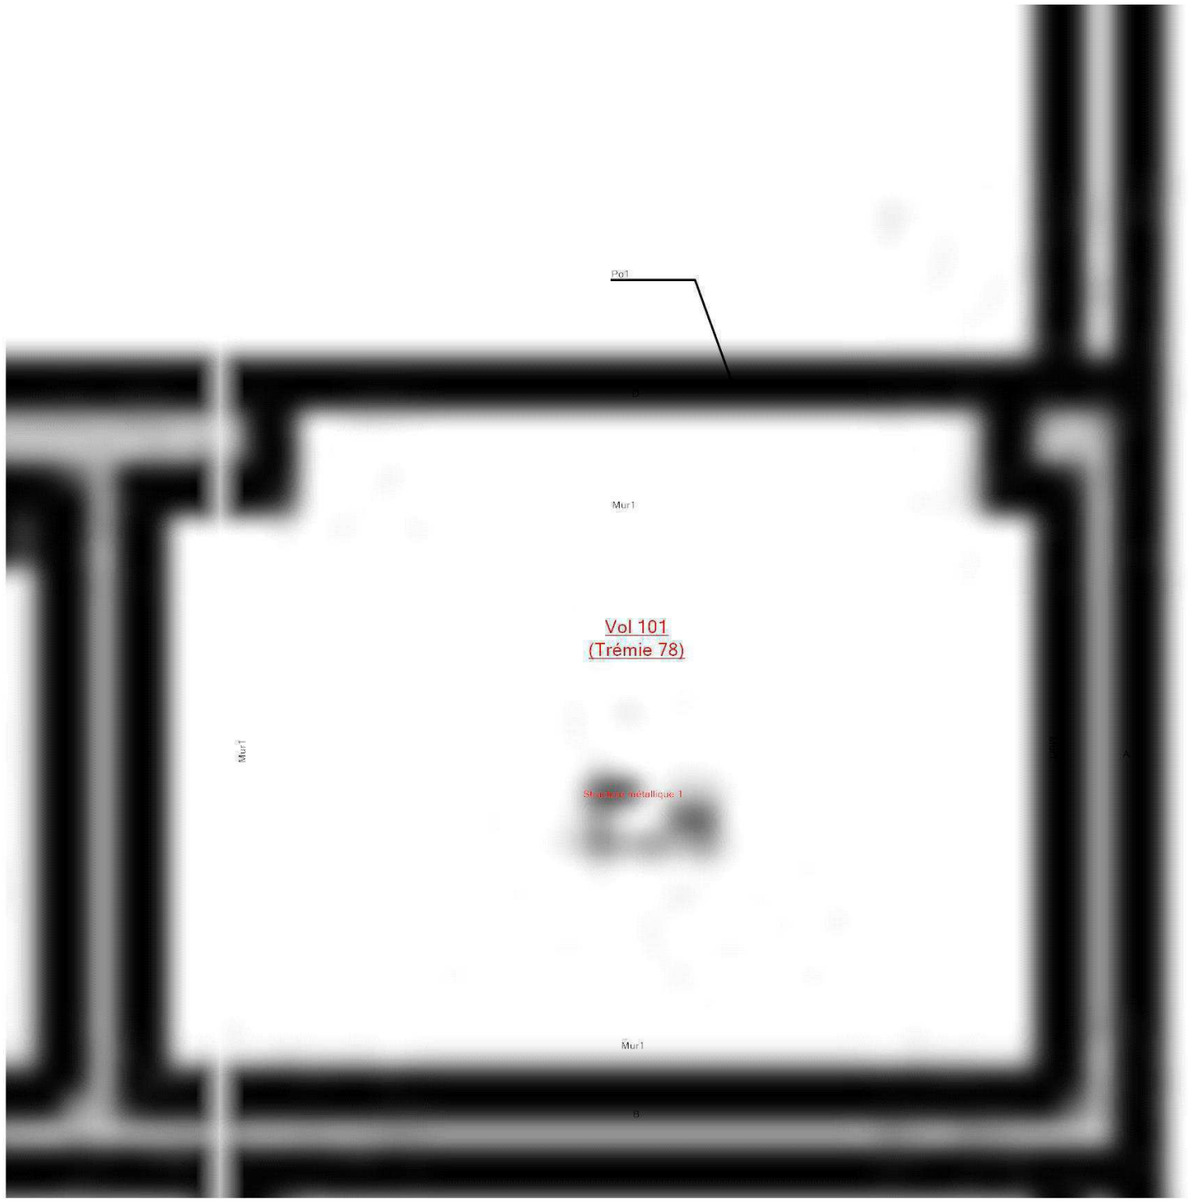

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

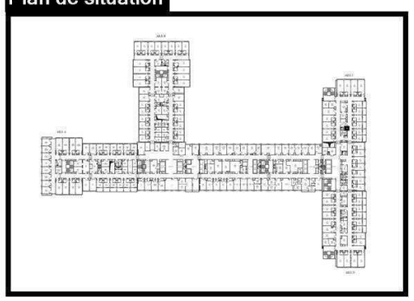

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S4 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

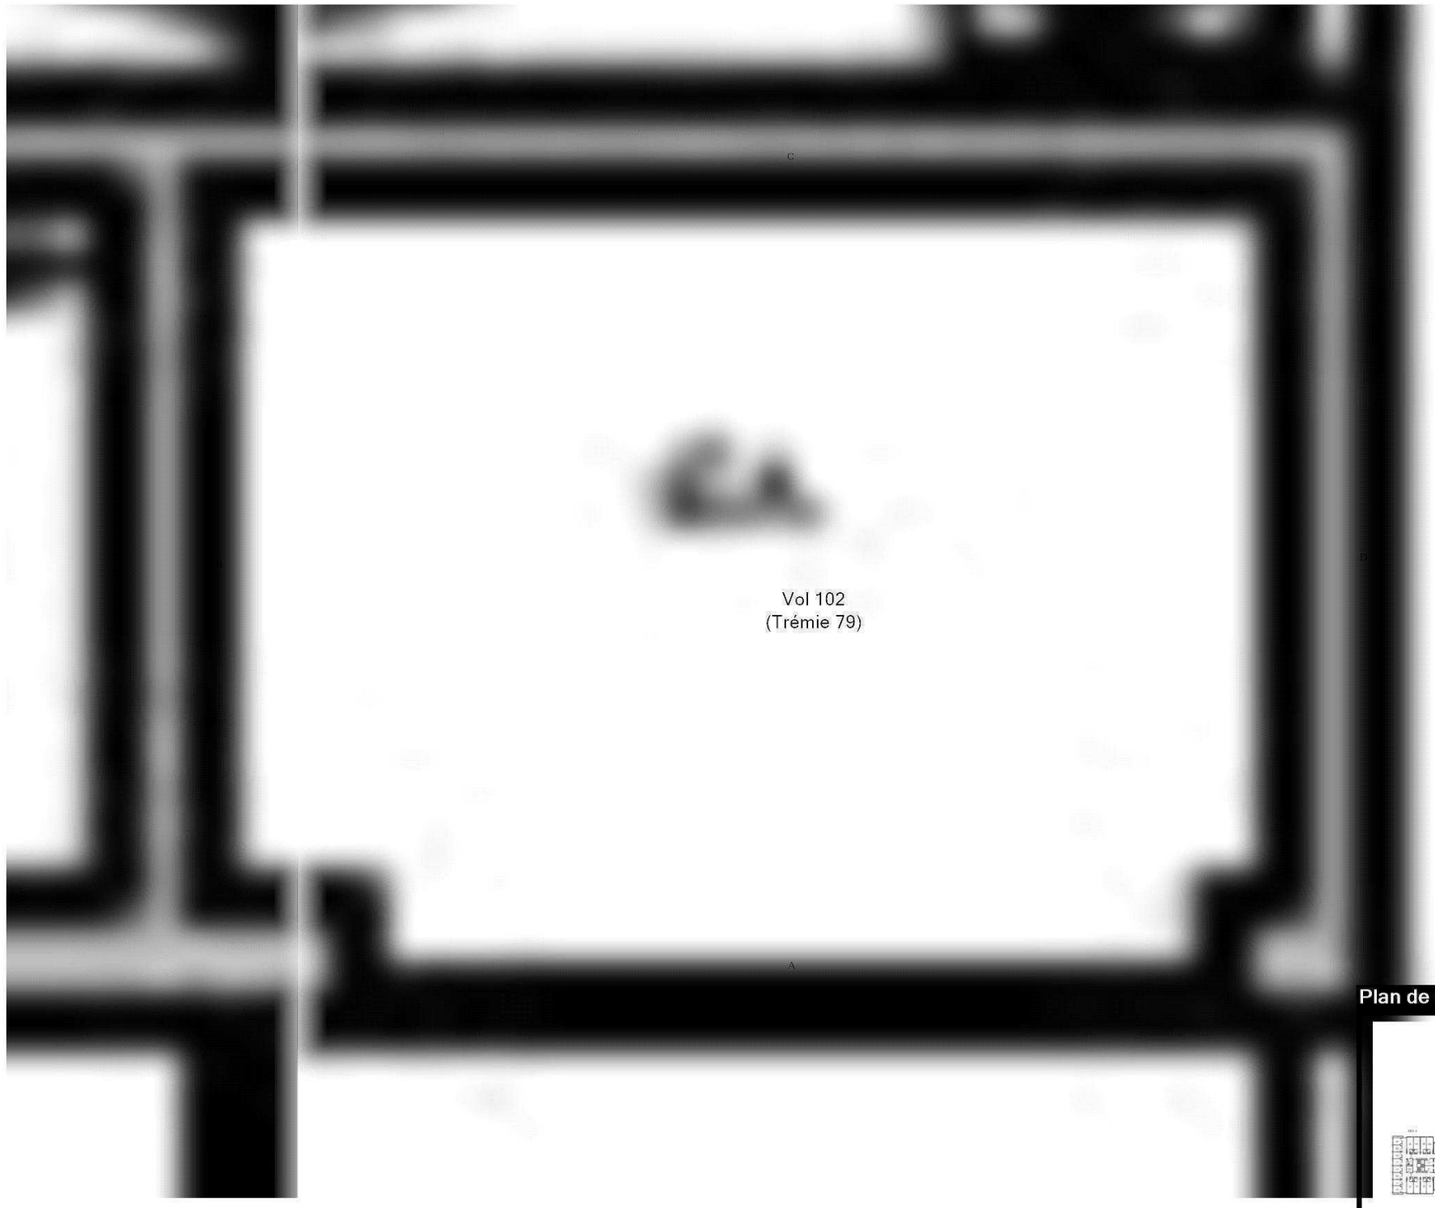

Légende


Plan de situation

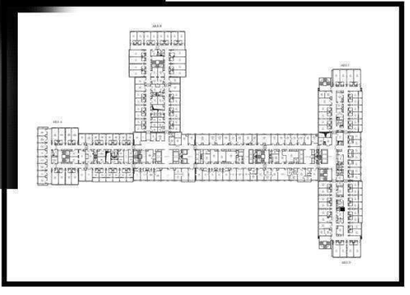

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

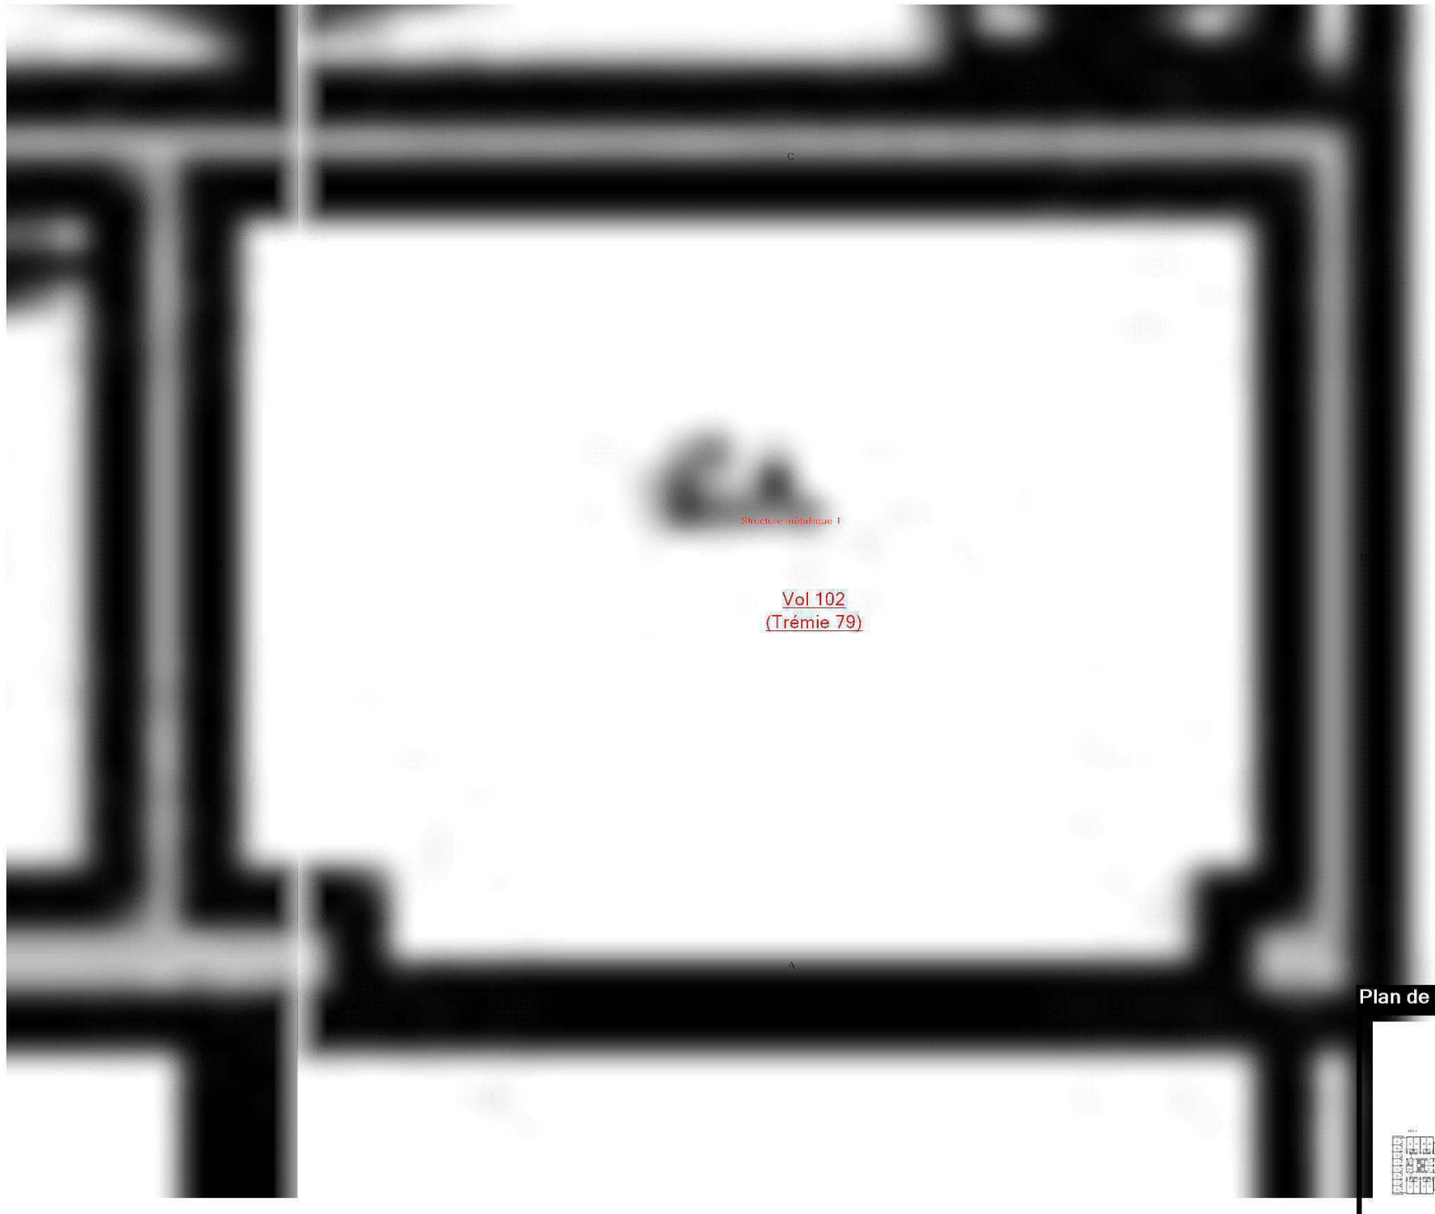

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

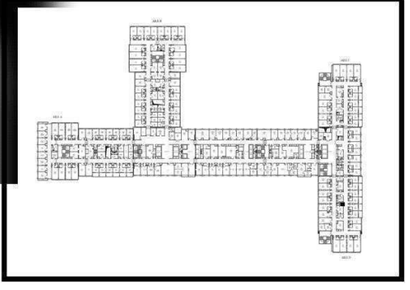

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

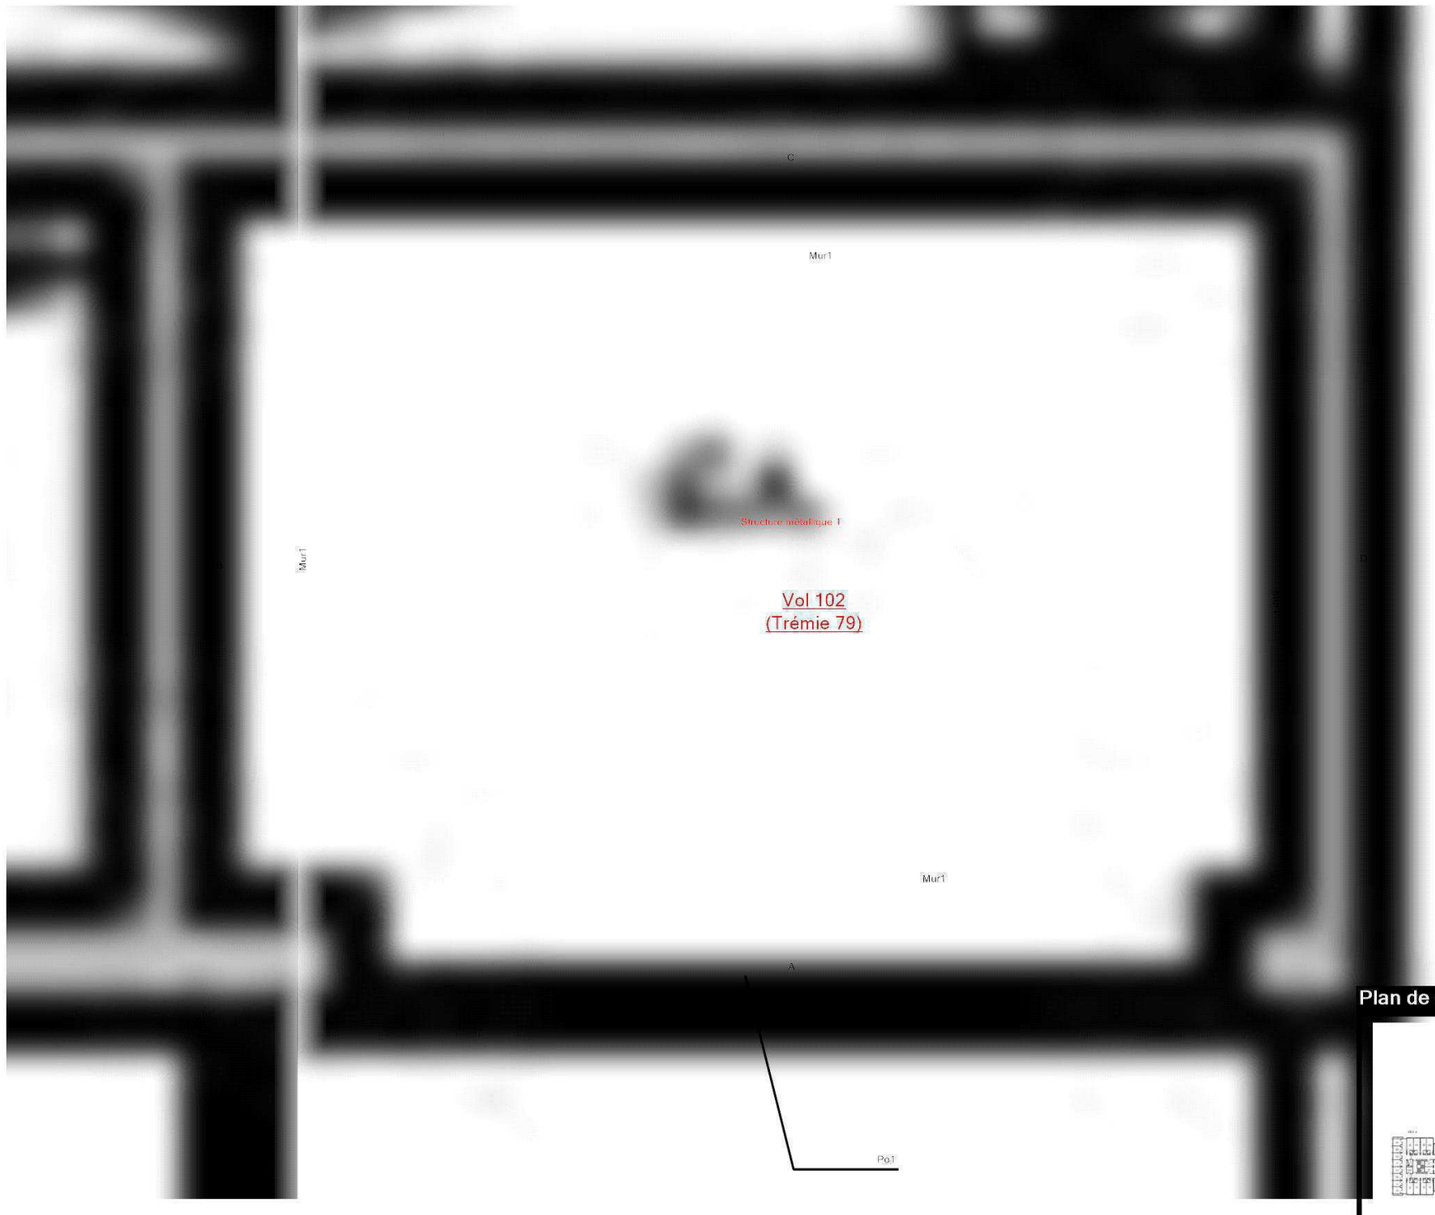

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

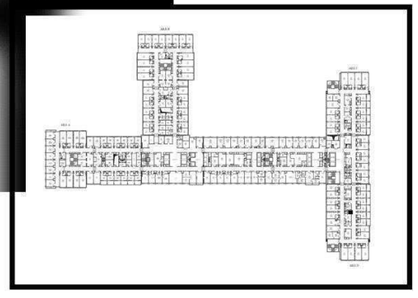


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

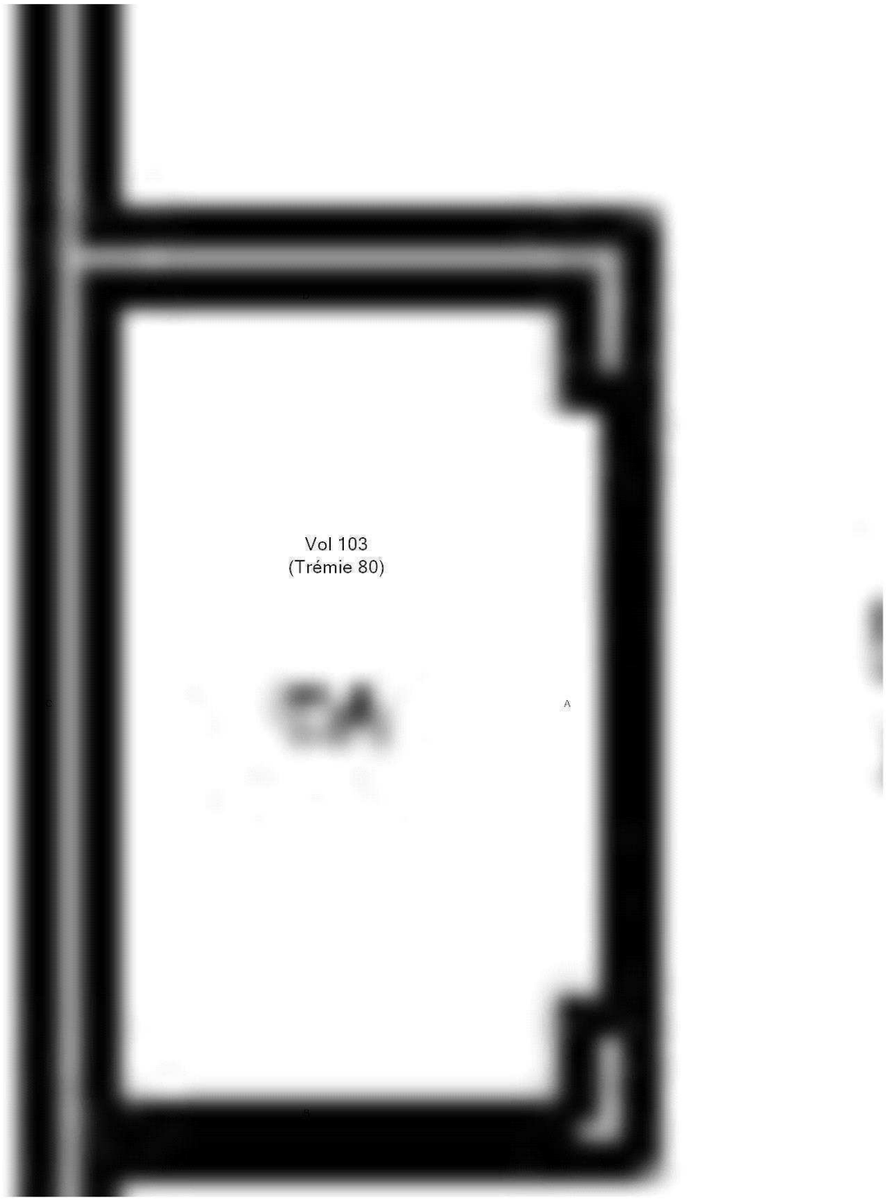


Plan de situation

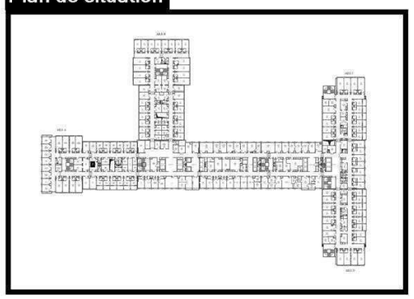

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

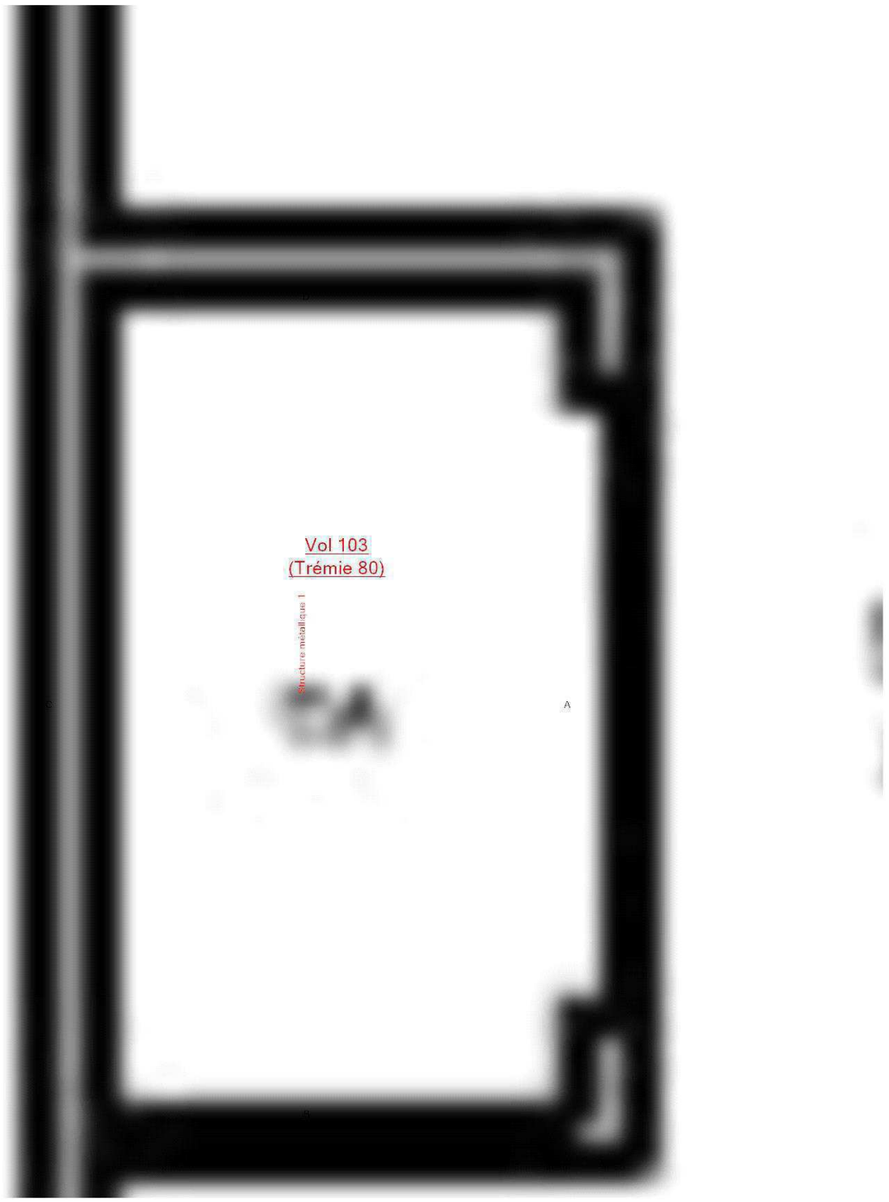

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

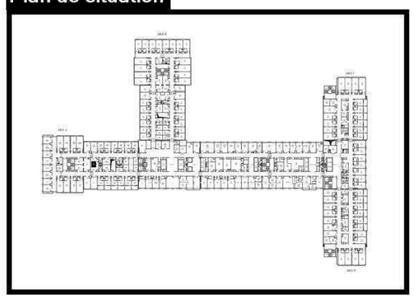

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+7 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

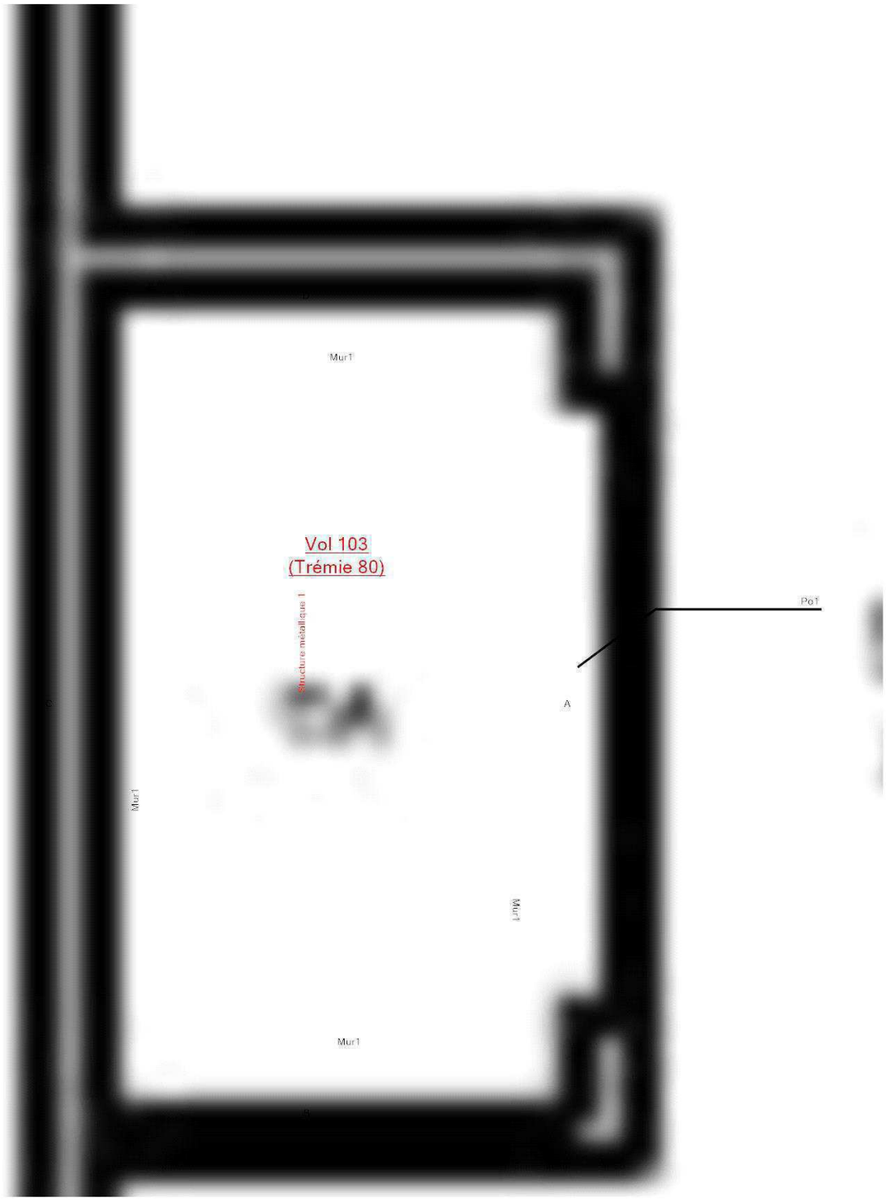

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

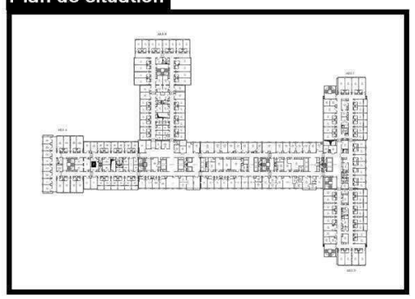

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2



Légende	


Plan de situation

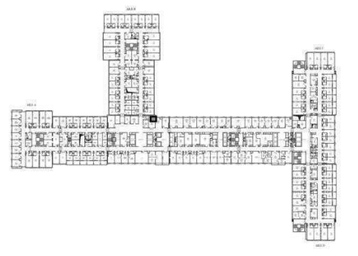

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+7 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

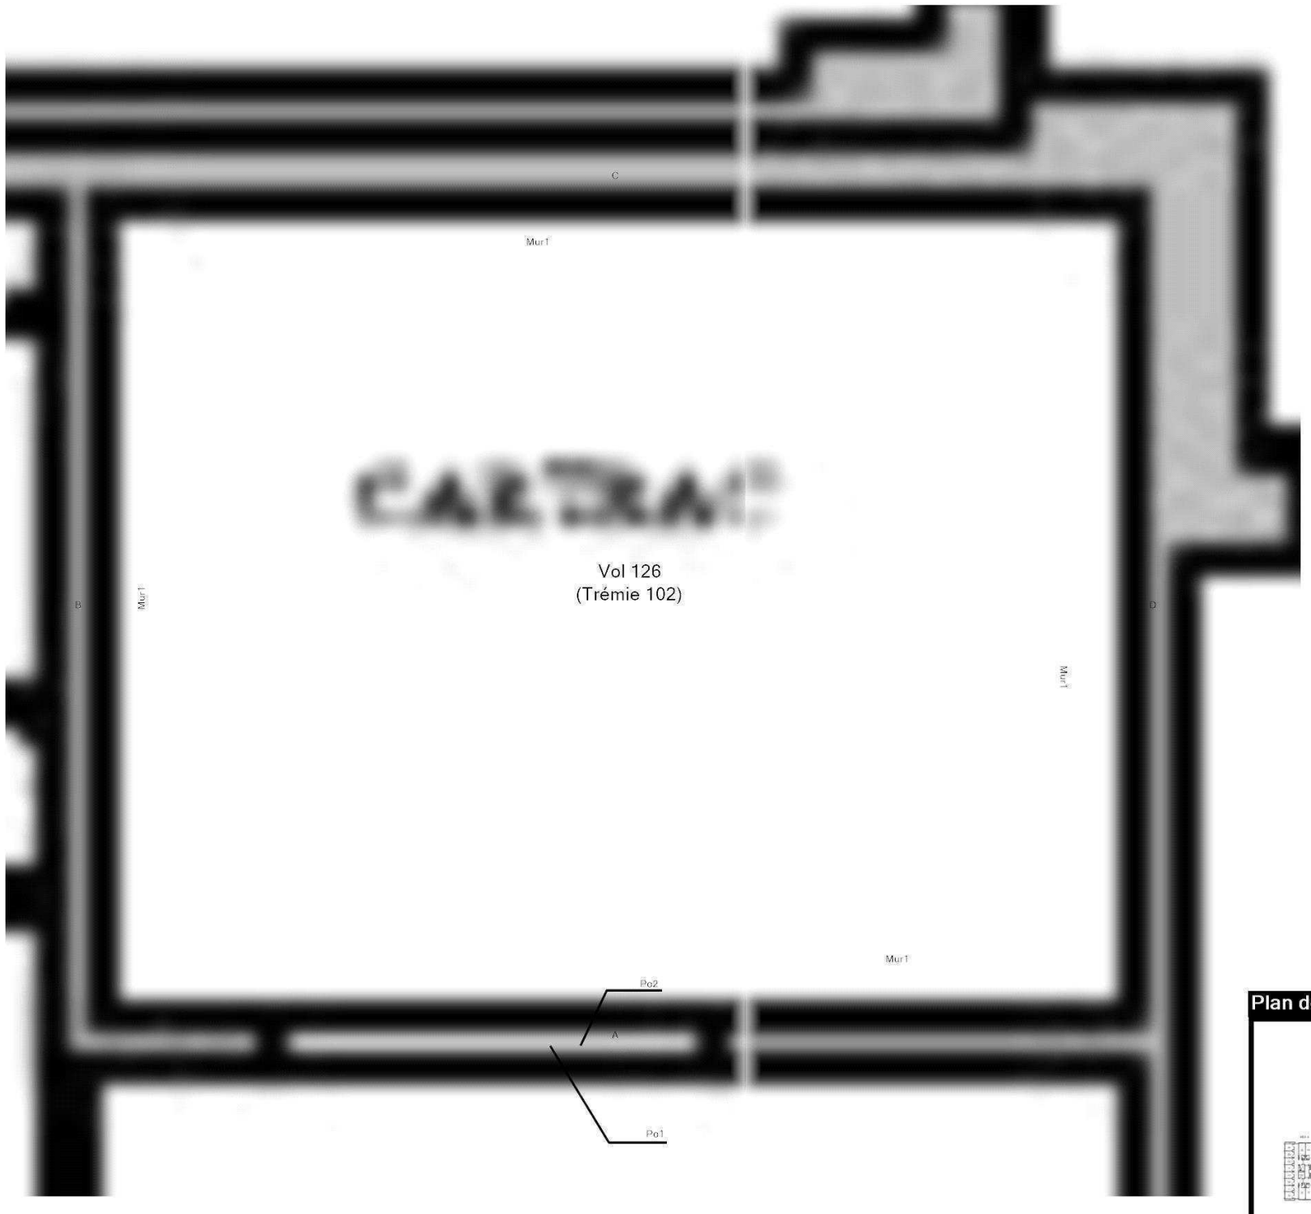

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

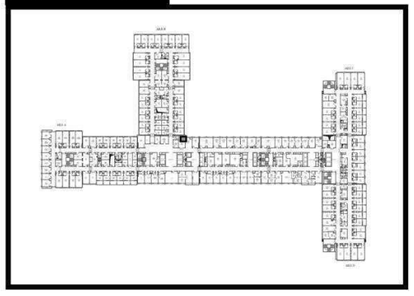


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Hôpital Dupuytren 1
Niveau 8

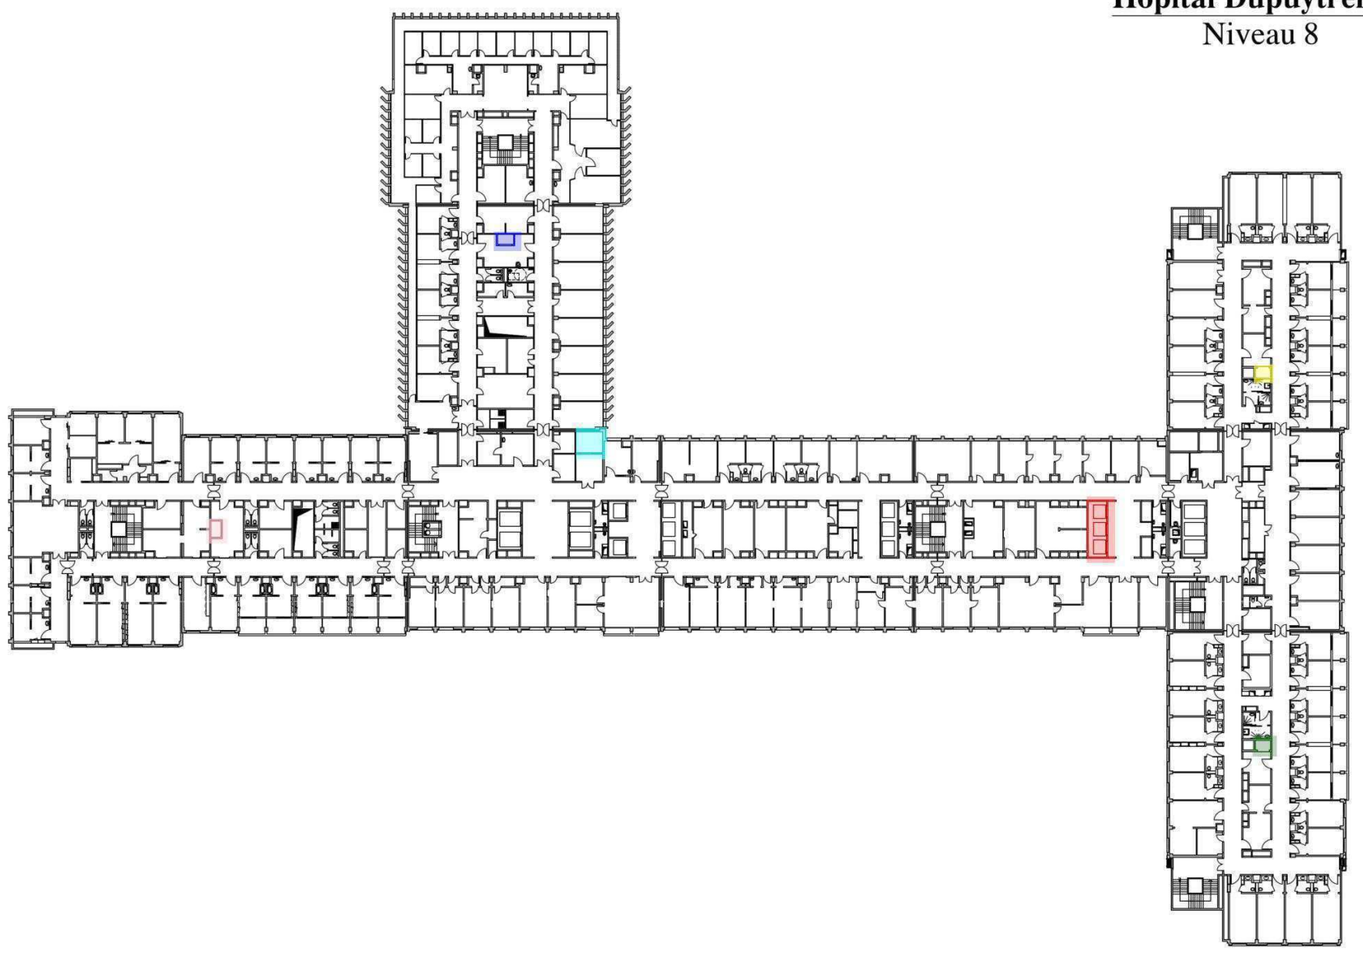


Légende	
	Ascenseur D
	S2
	S3
	S4
	S1
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

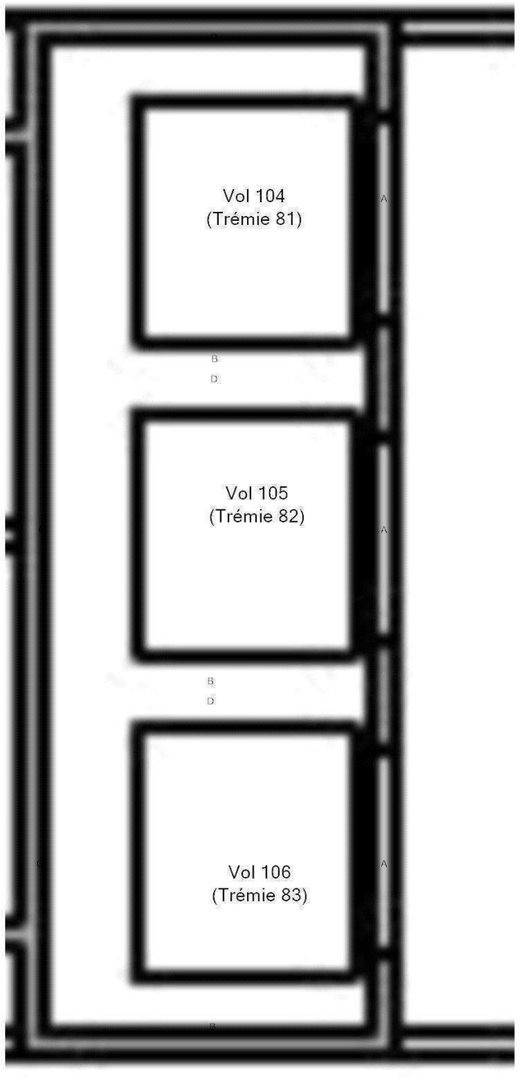

Légende


Plan de situation

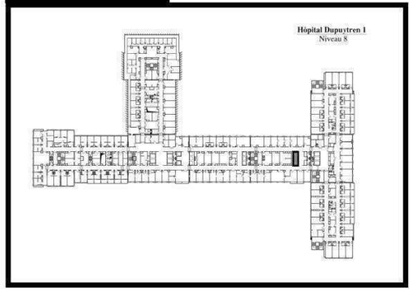

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

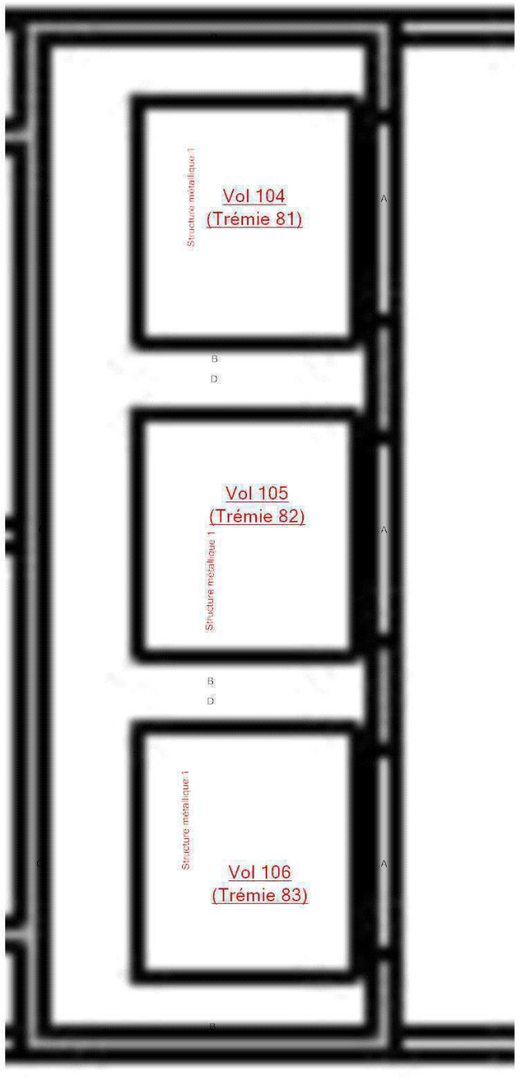

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

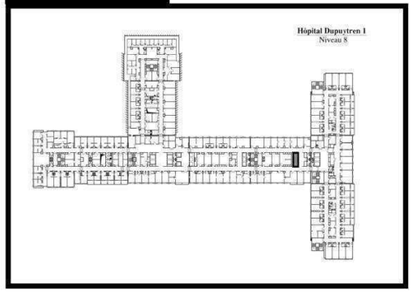


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

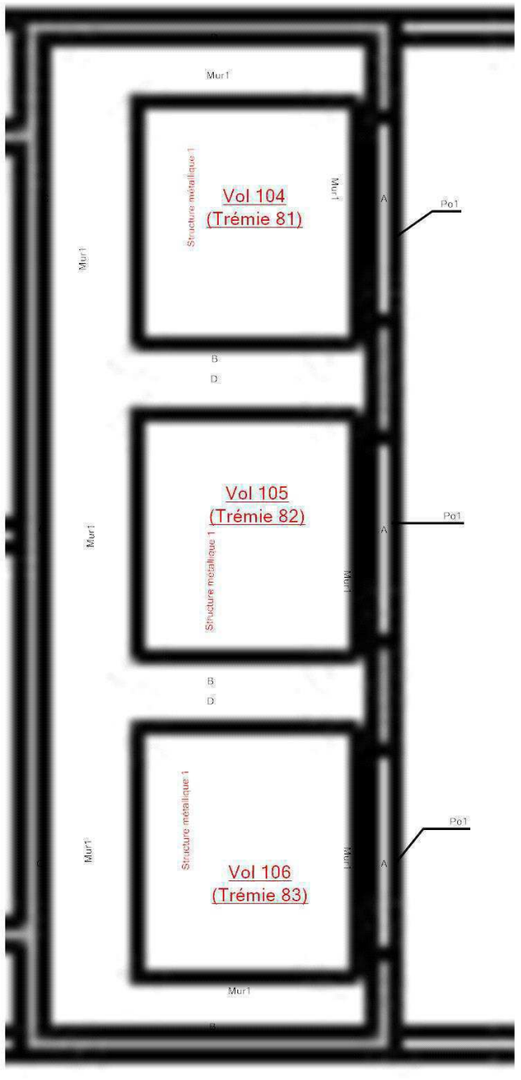

Plan de situation

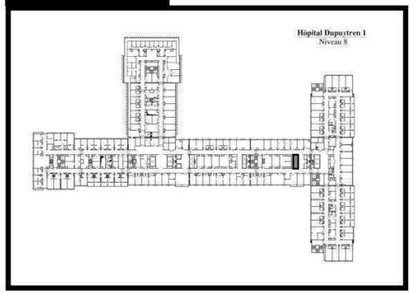


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

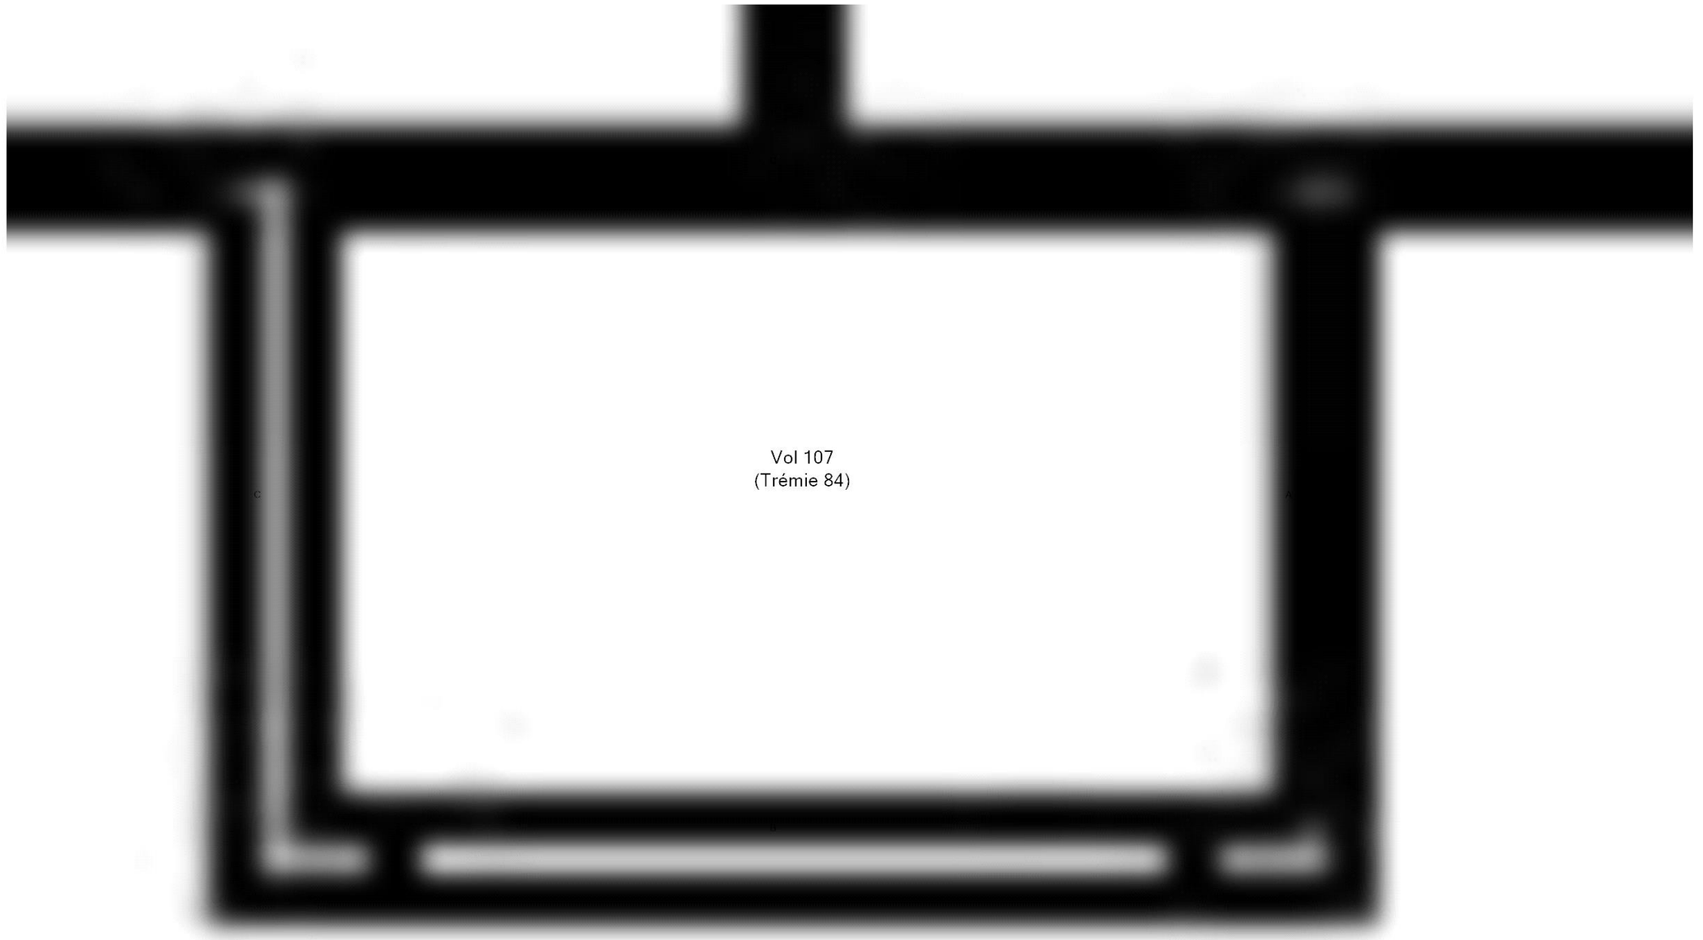

Légende	


Plan de situation

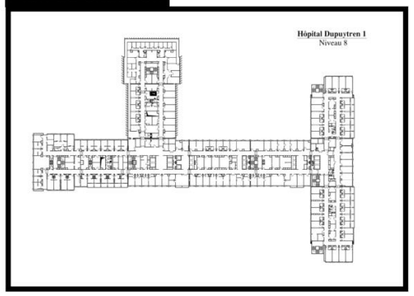

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

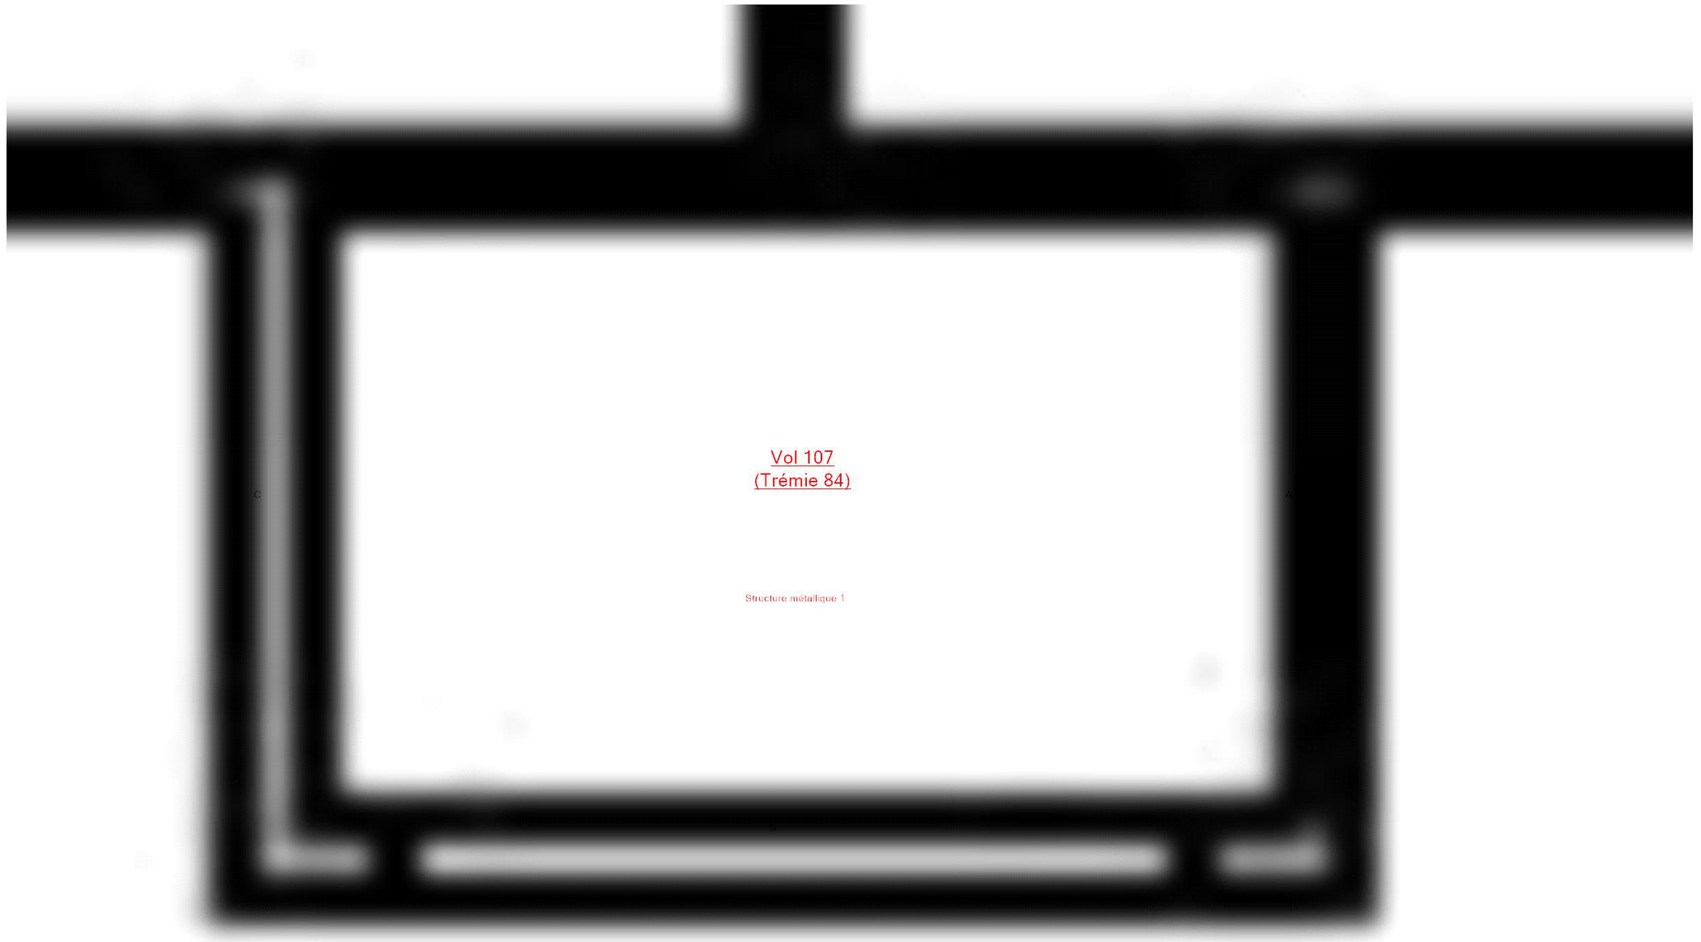

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

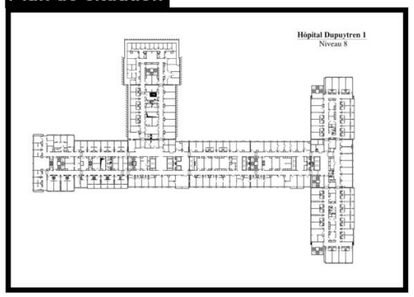

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

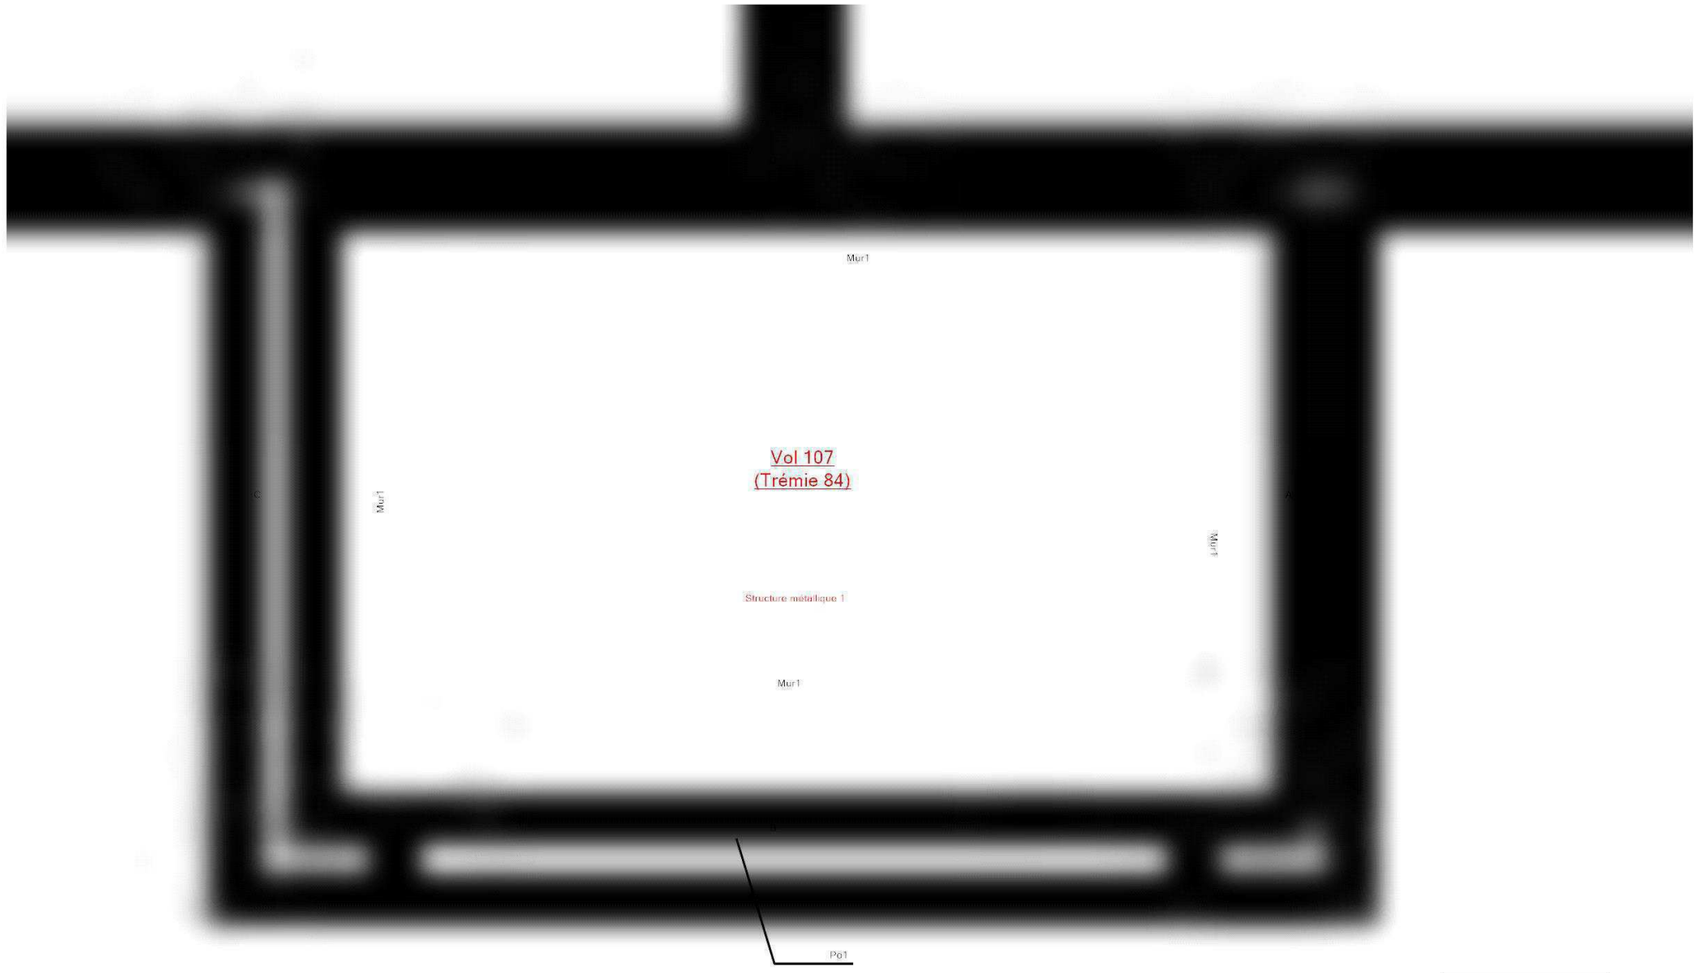

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

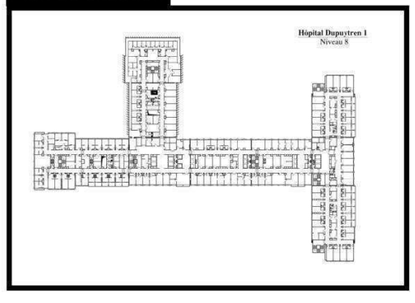


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S3 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

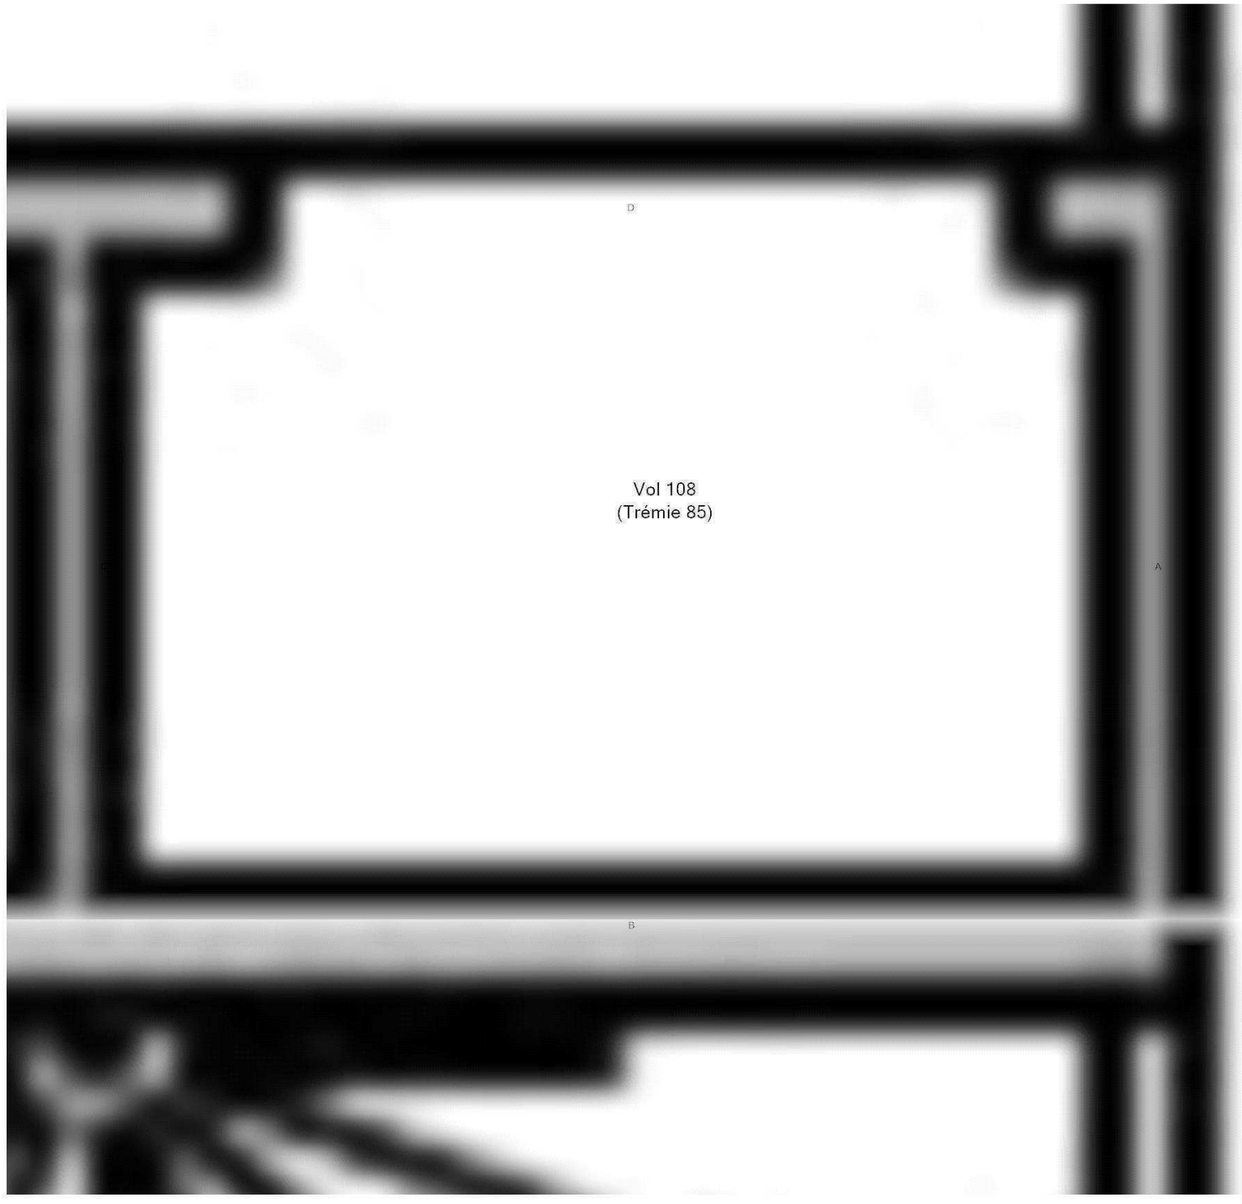

Plan de situation

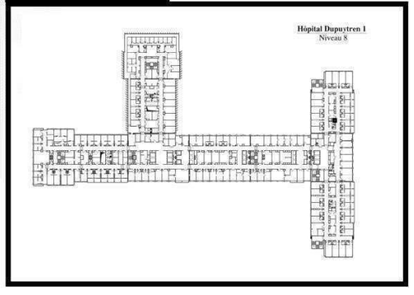

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S3 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

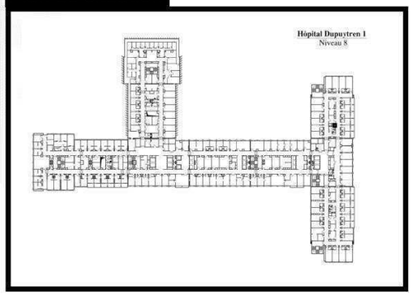

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+8 - S3 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

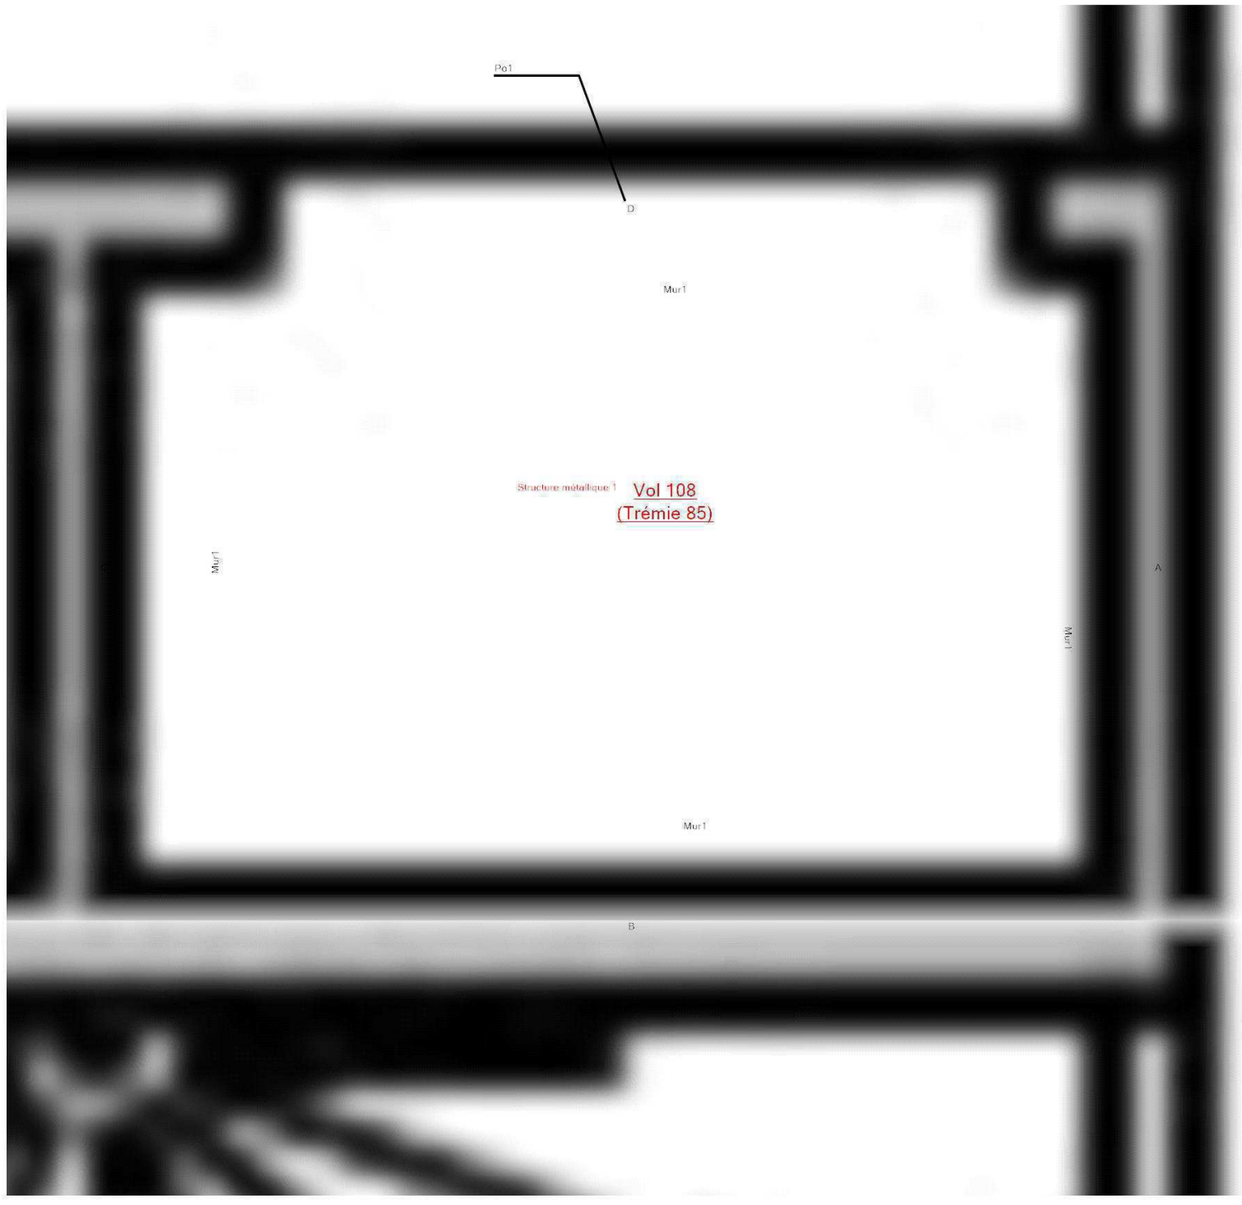

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

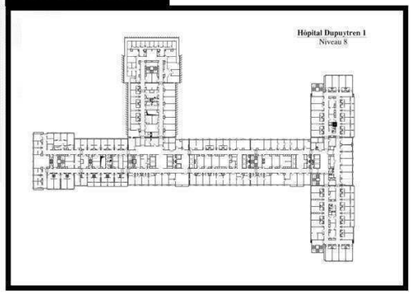

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S4 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

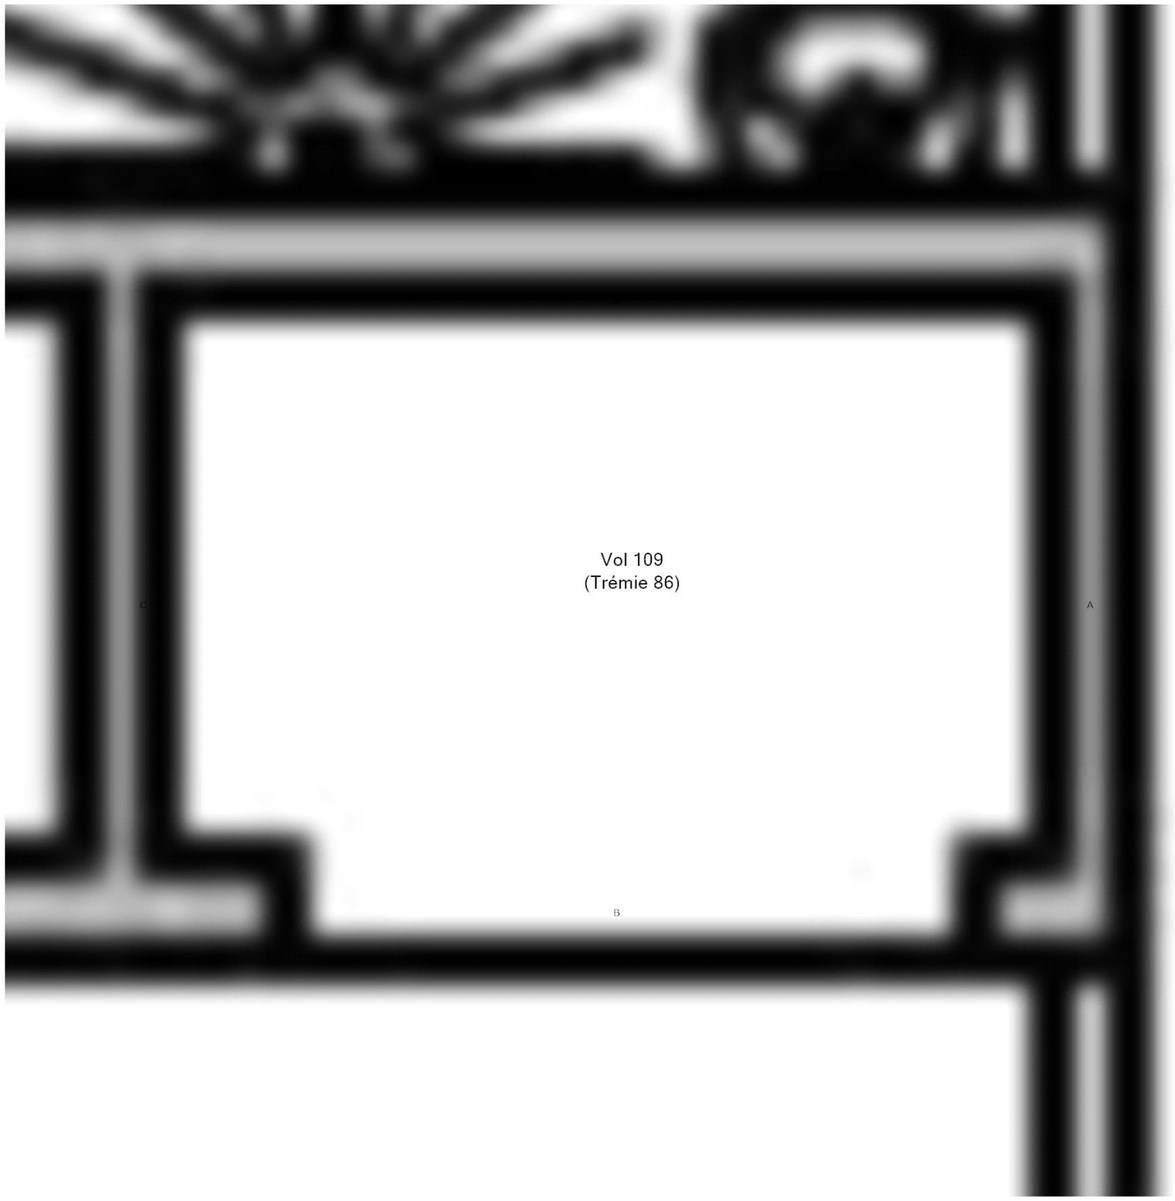

Légende	


Plan de situation

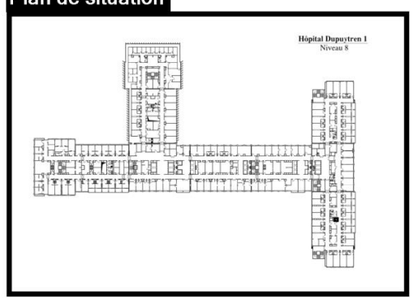

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S4 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

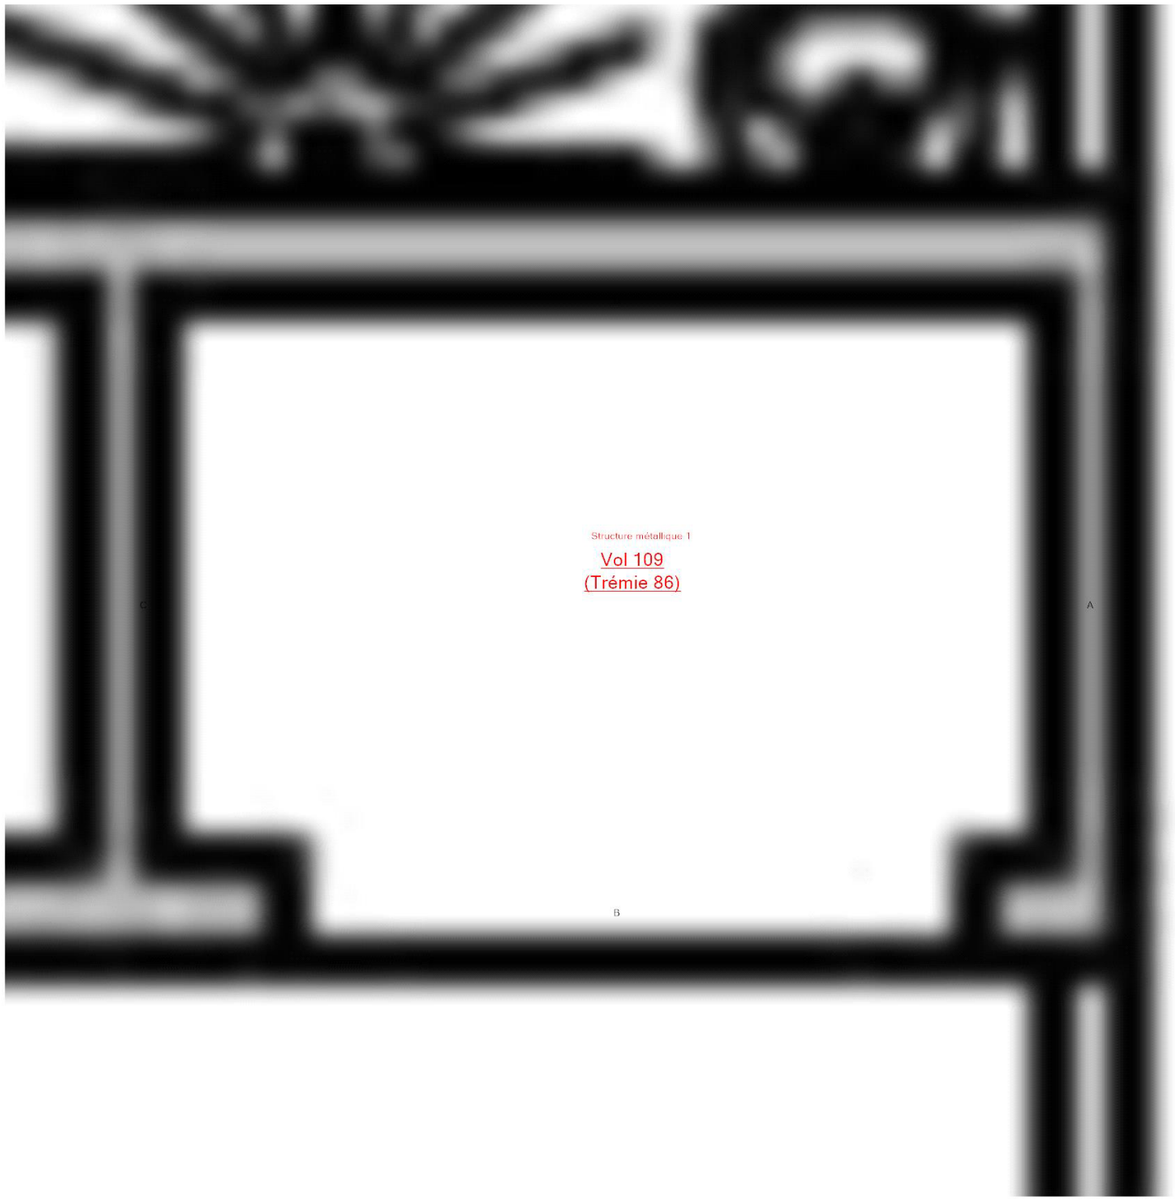

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

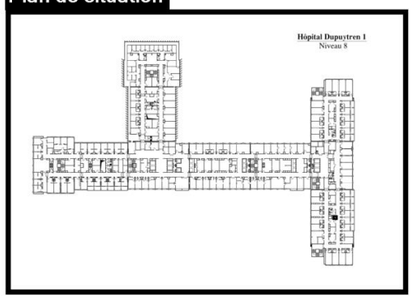

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S4 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

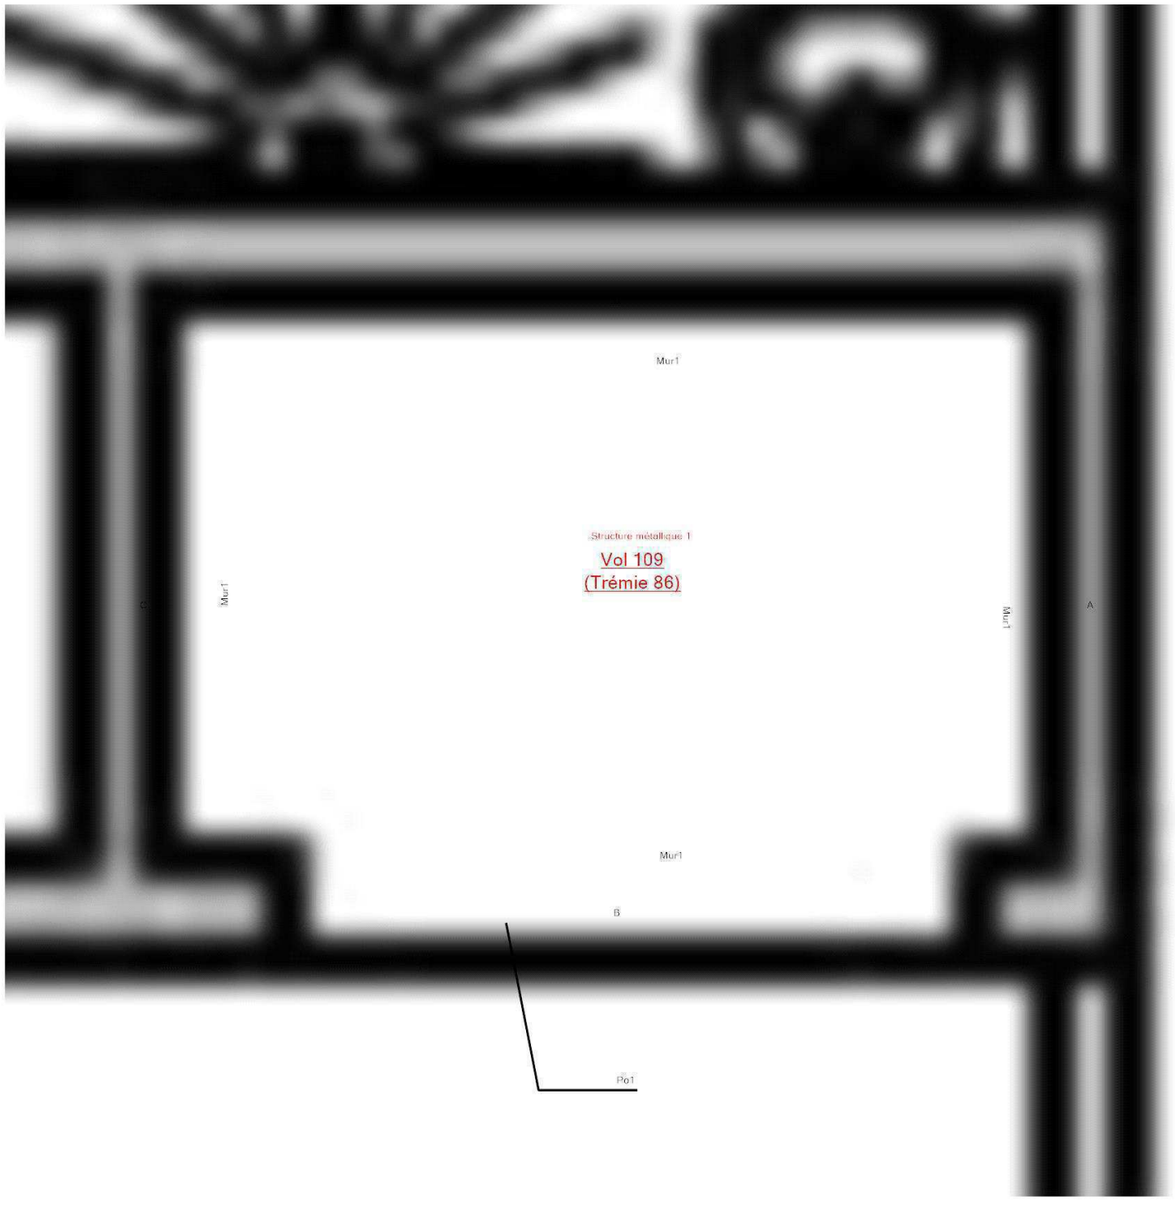

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

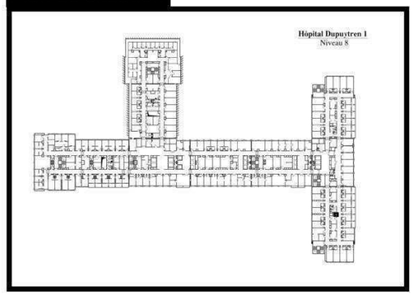

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

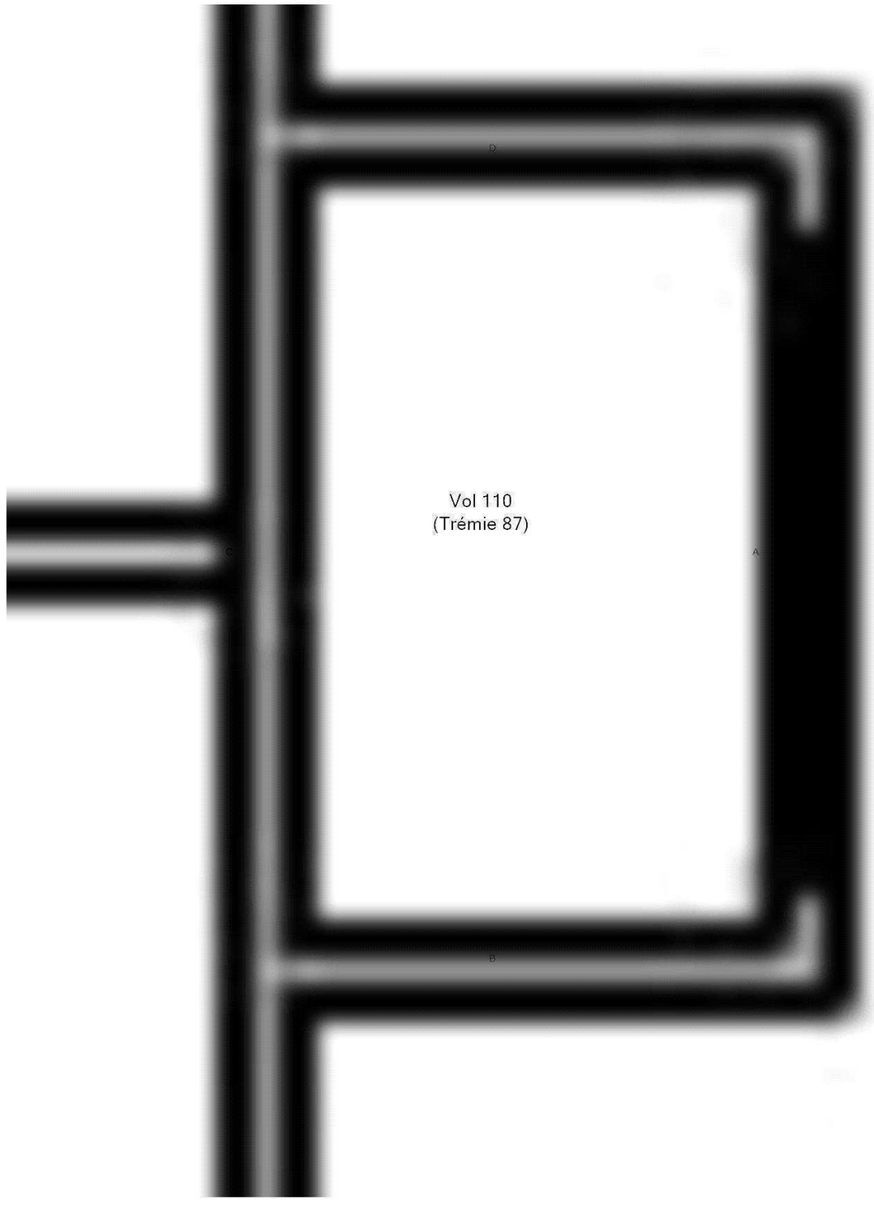

Légende	


Plan de situation

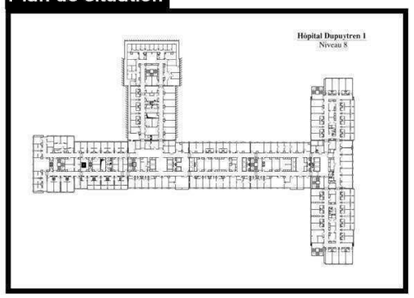

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

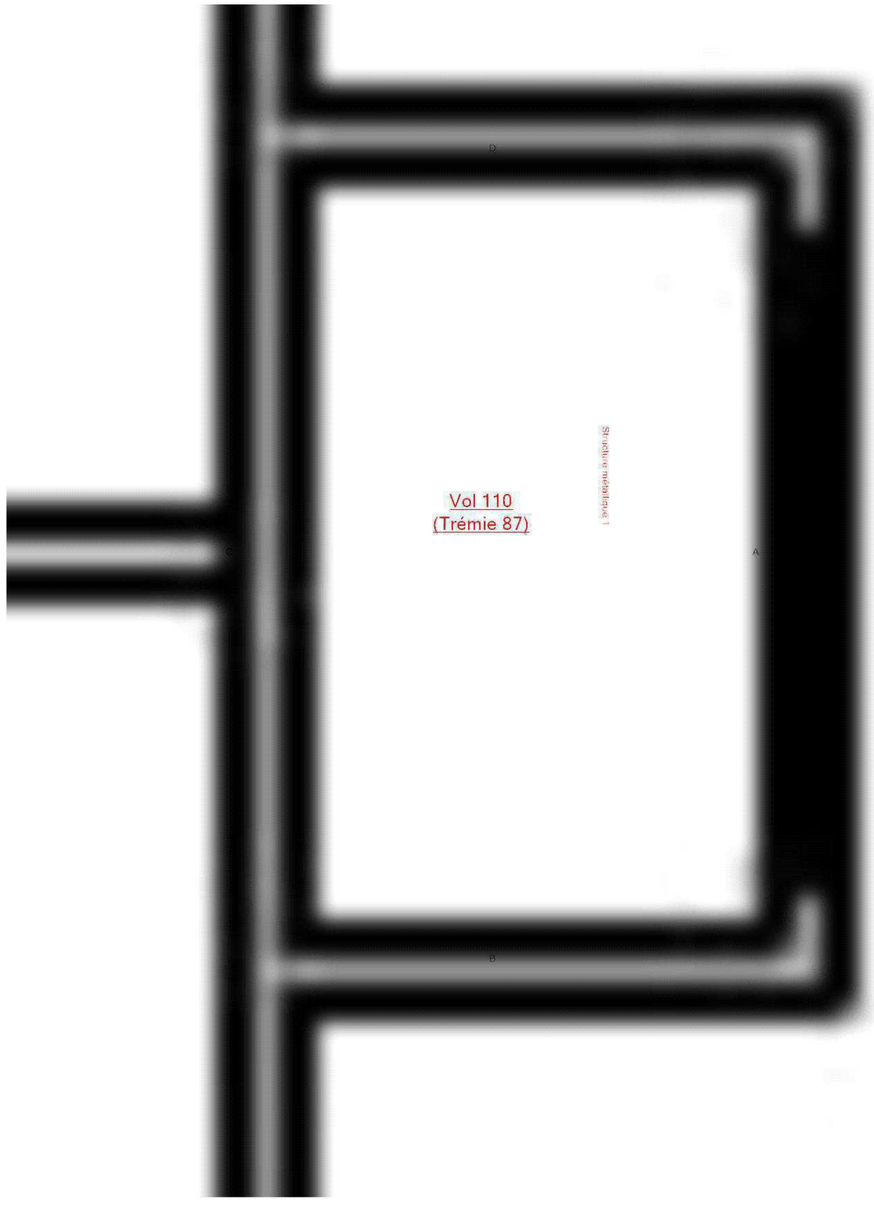

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

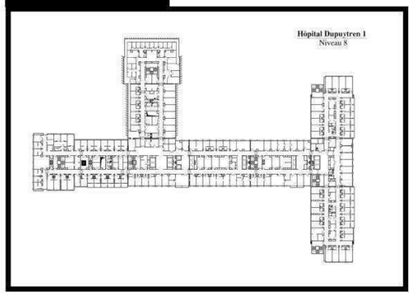

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - S1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

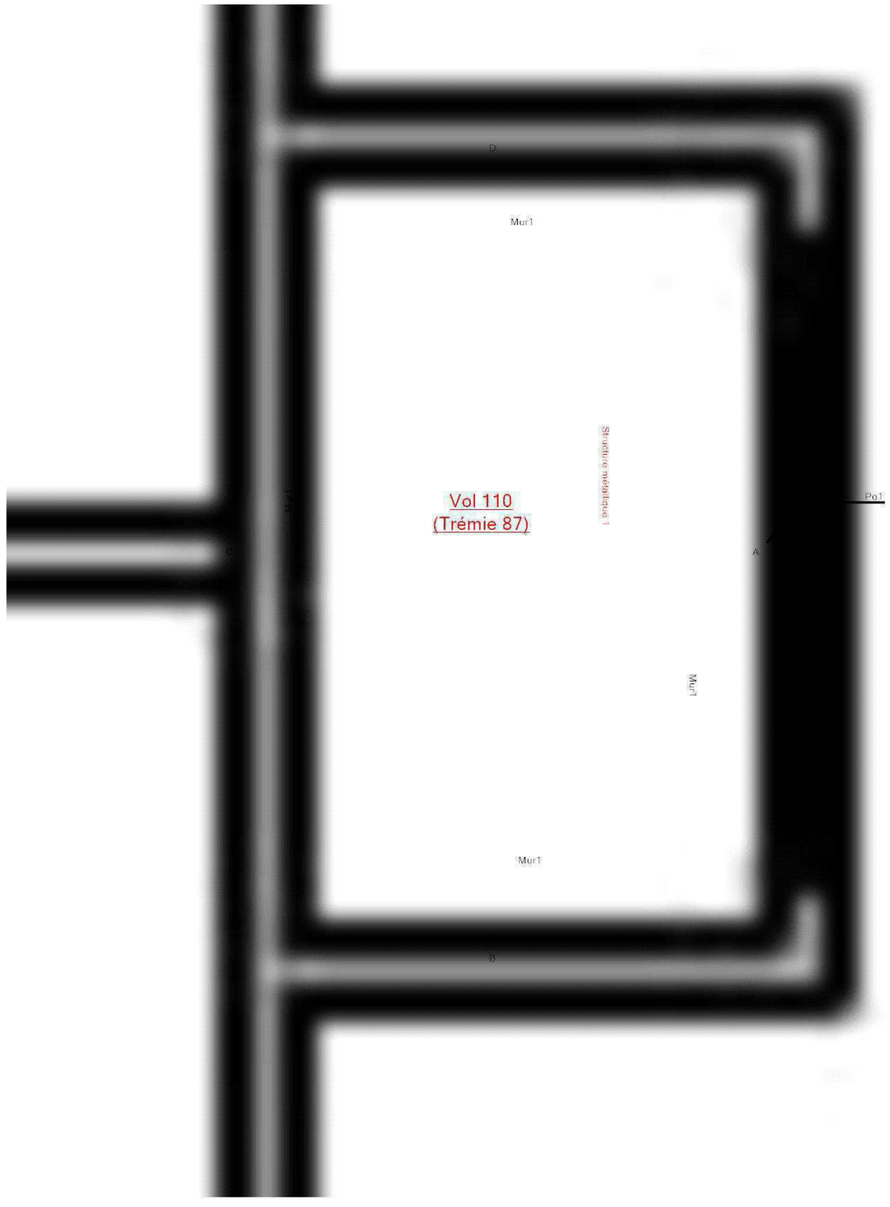

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

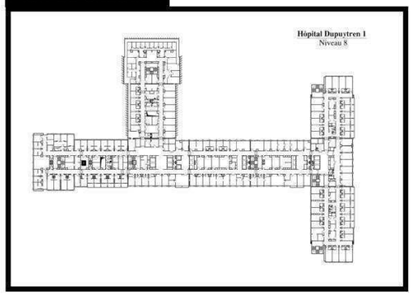

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

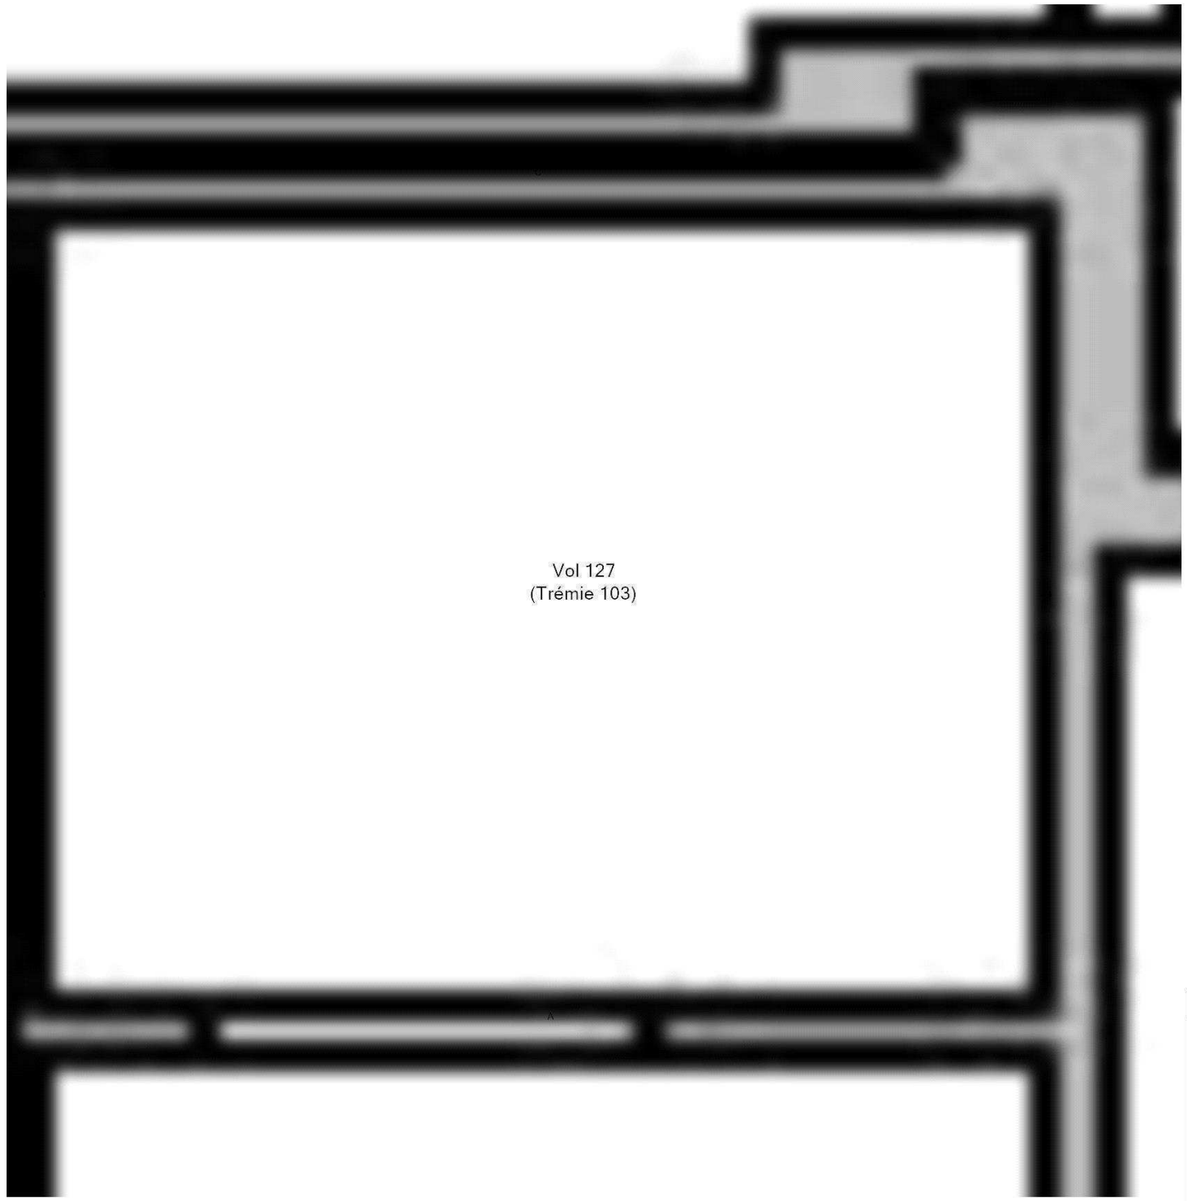

Légende	


Plan de situation

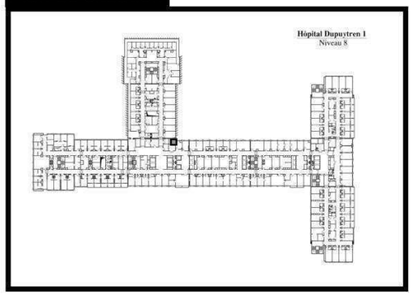

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+8 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

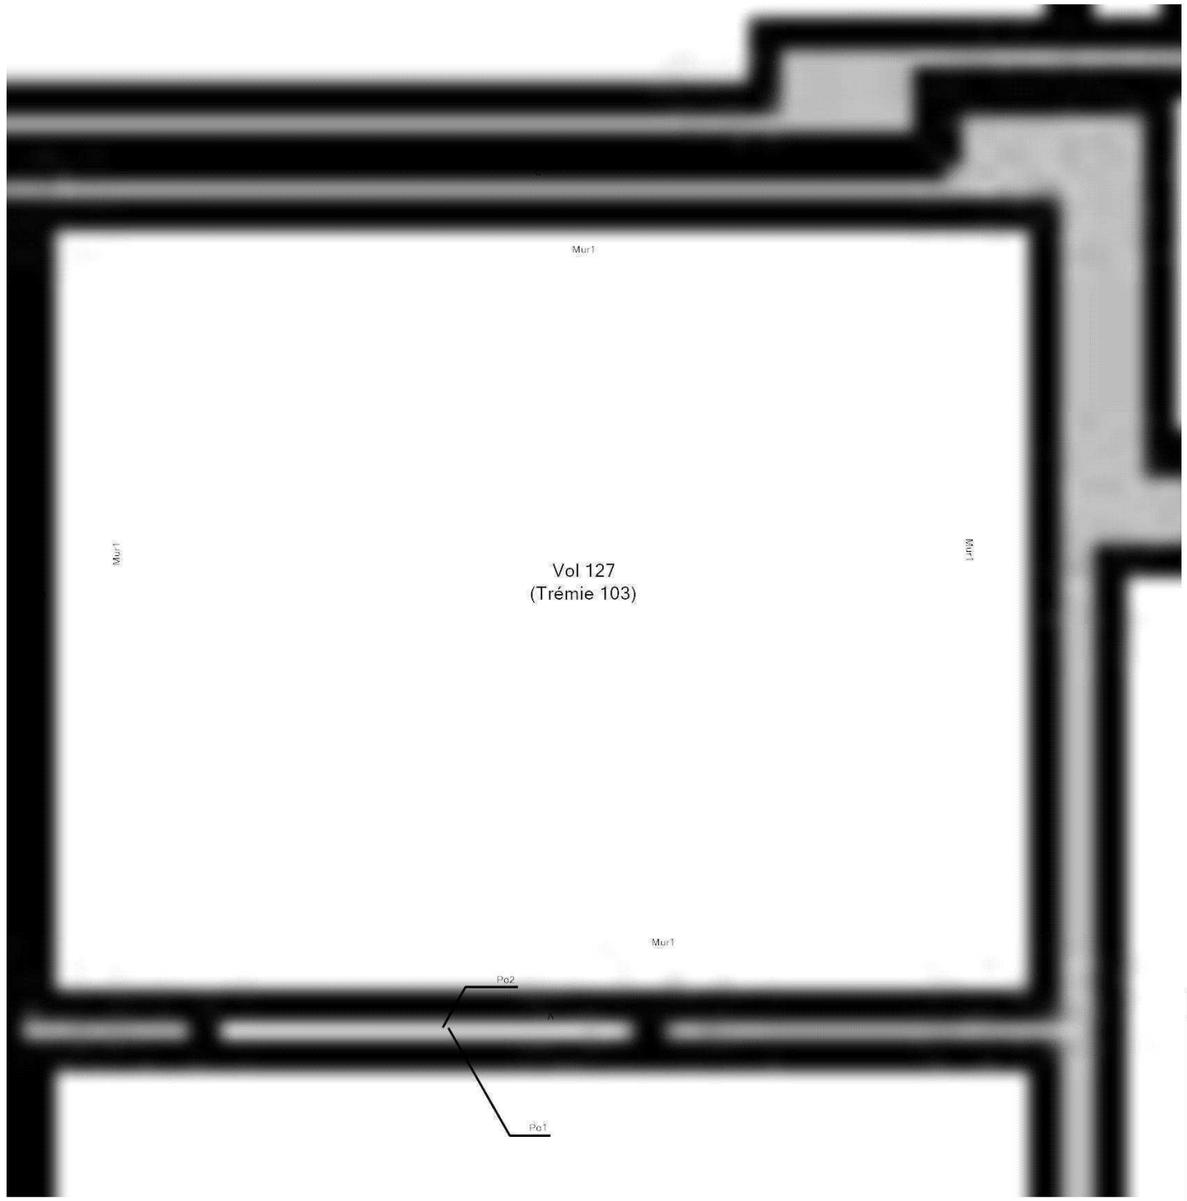

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

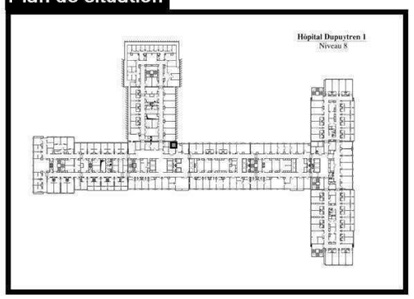

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

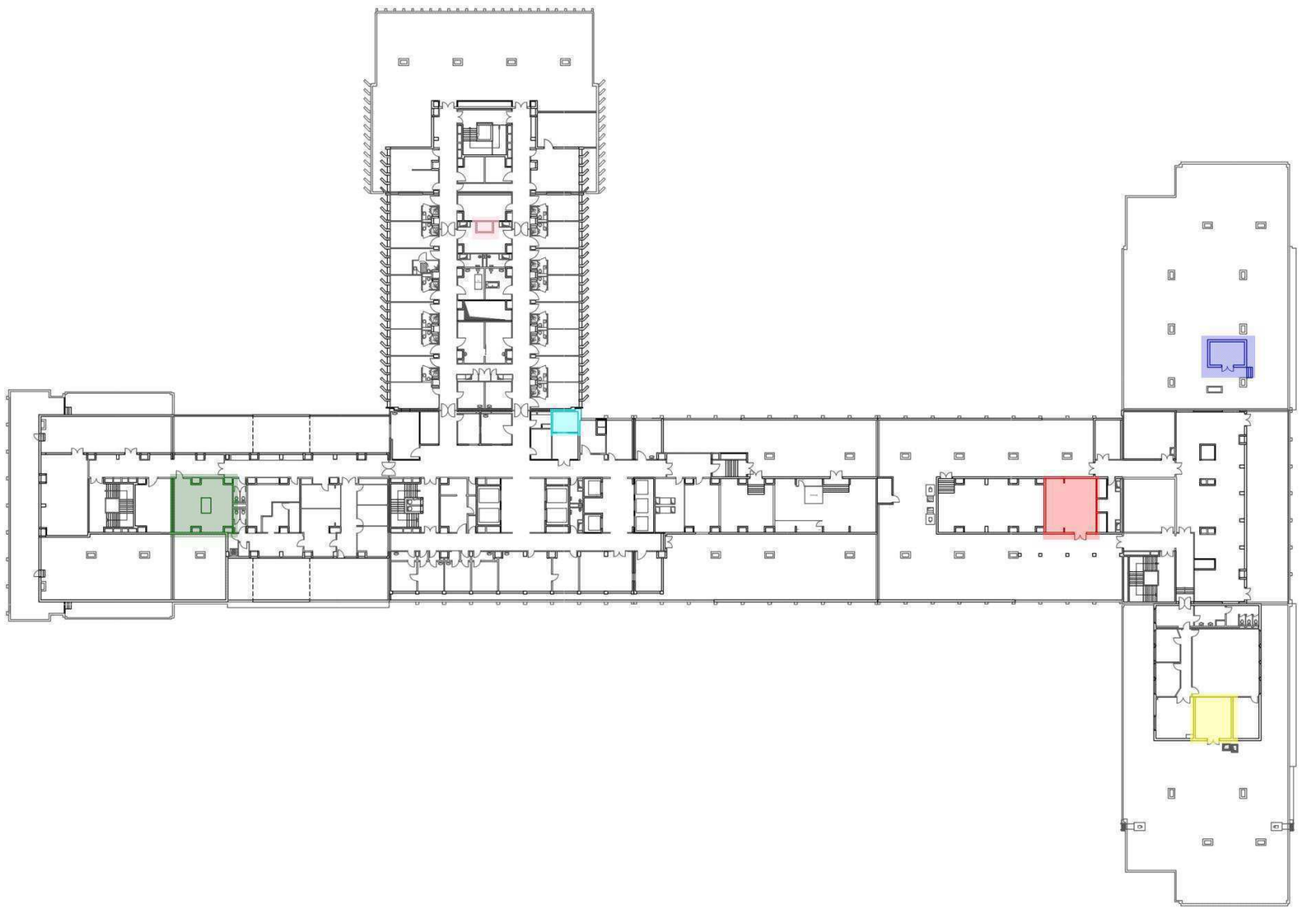


Légende	
	Ascenseur D
	S3 Machineries
	S4 Machineries
	S1 Machineries
	S2
	R1

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - ASCENSEUR D - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

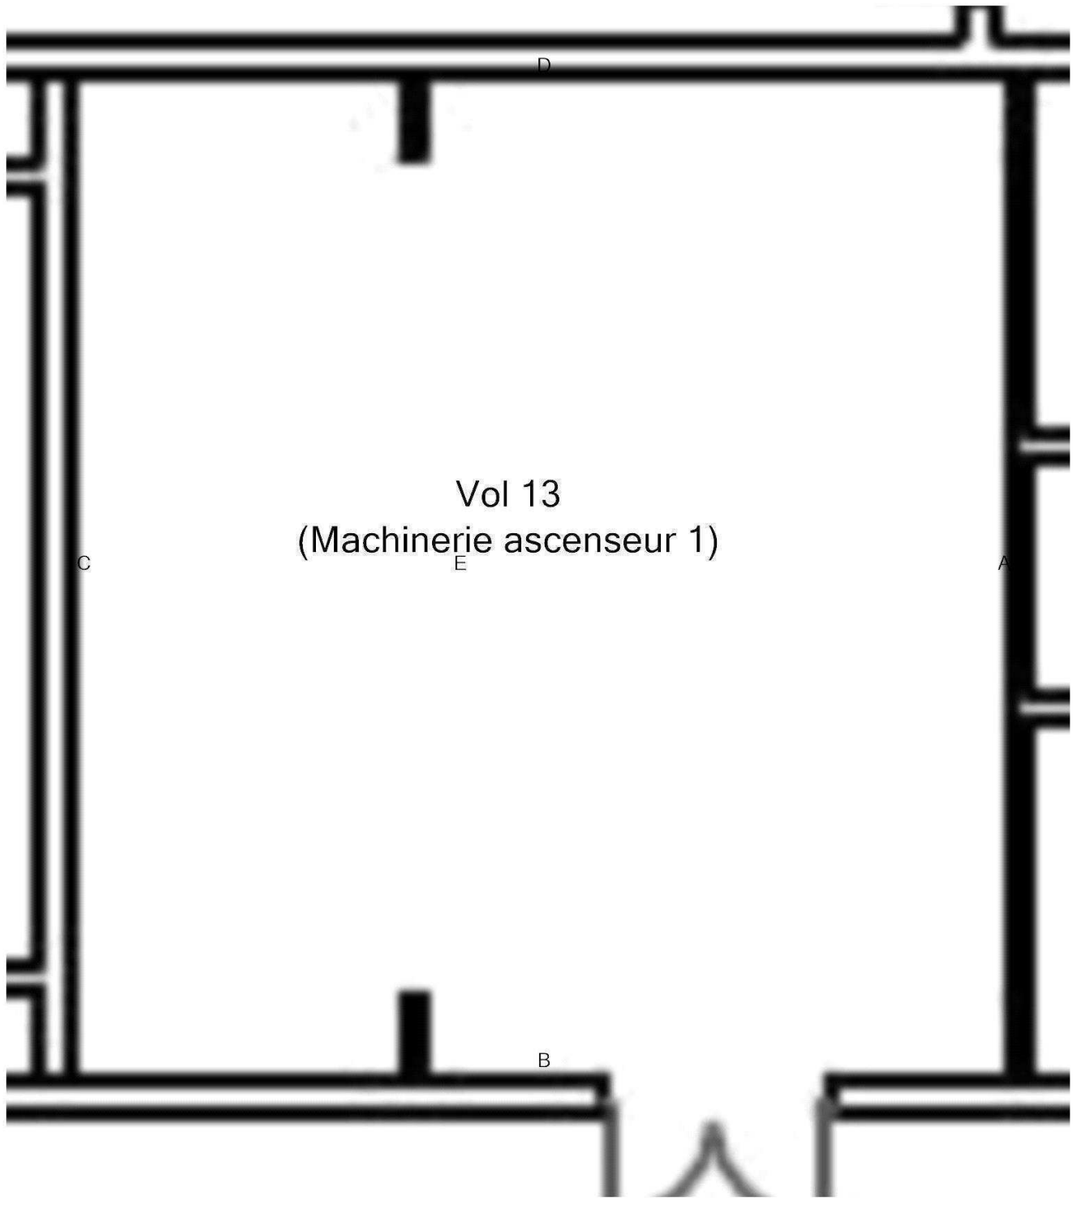

Légende


Plan de situation

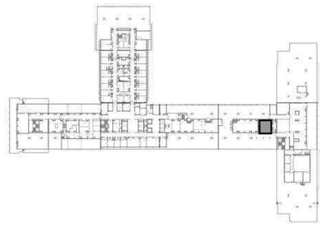


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - ASCENSEUR D - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

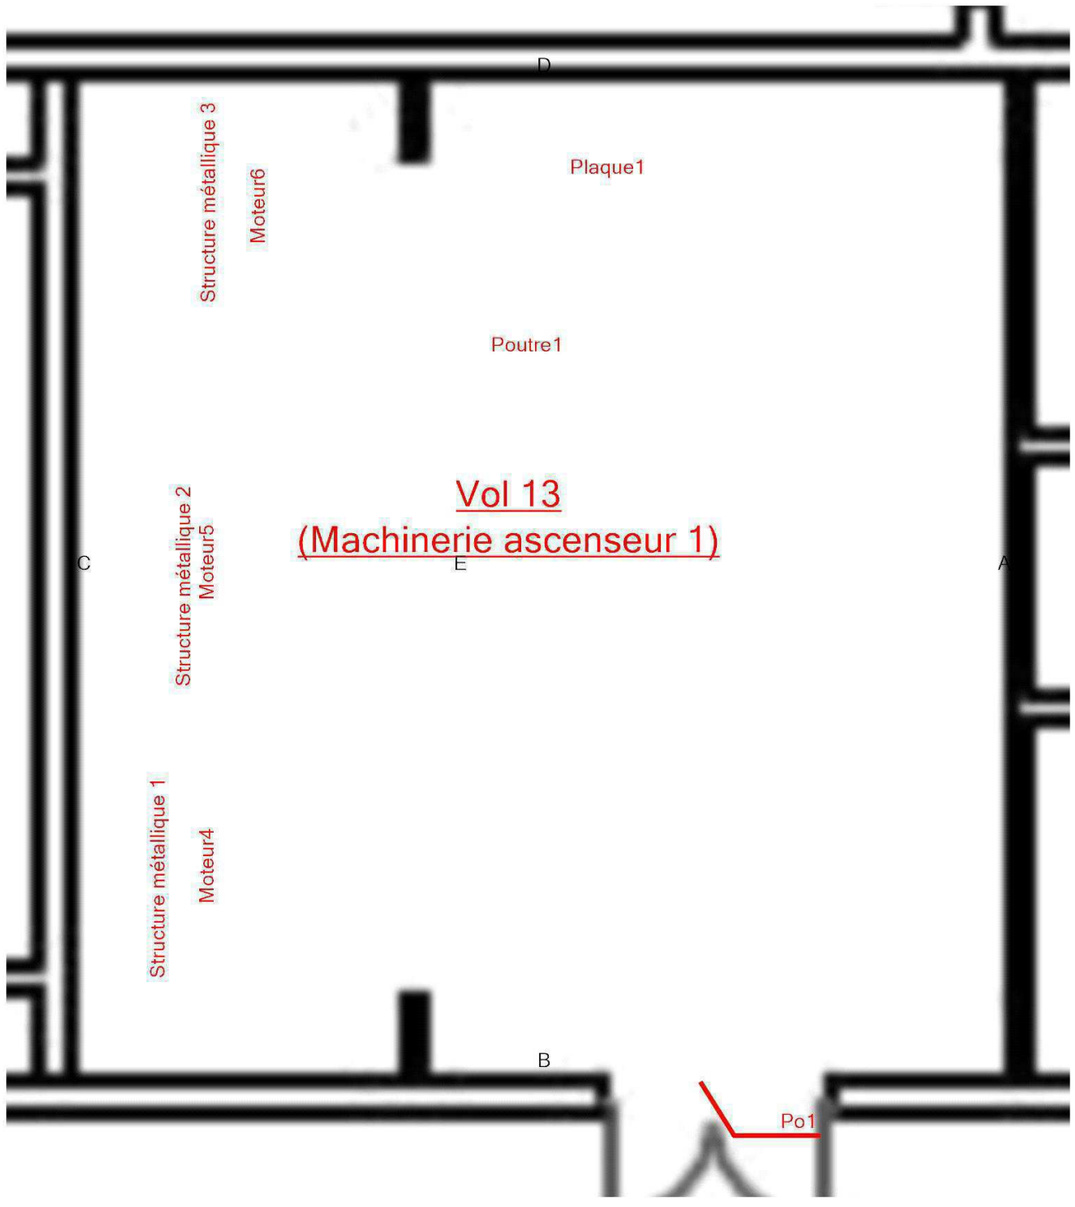

Plan de situation

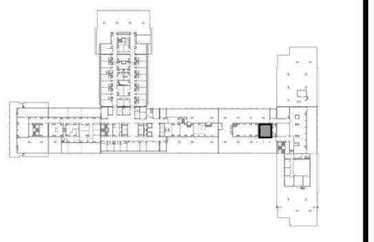


Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - ASCENSEUR D - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

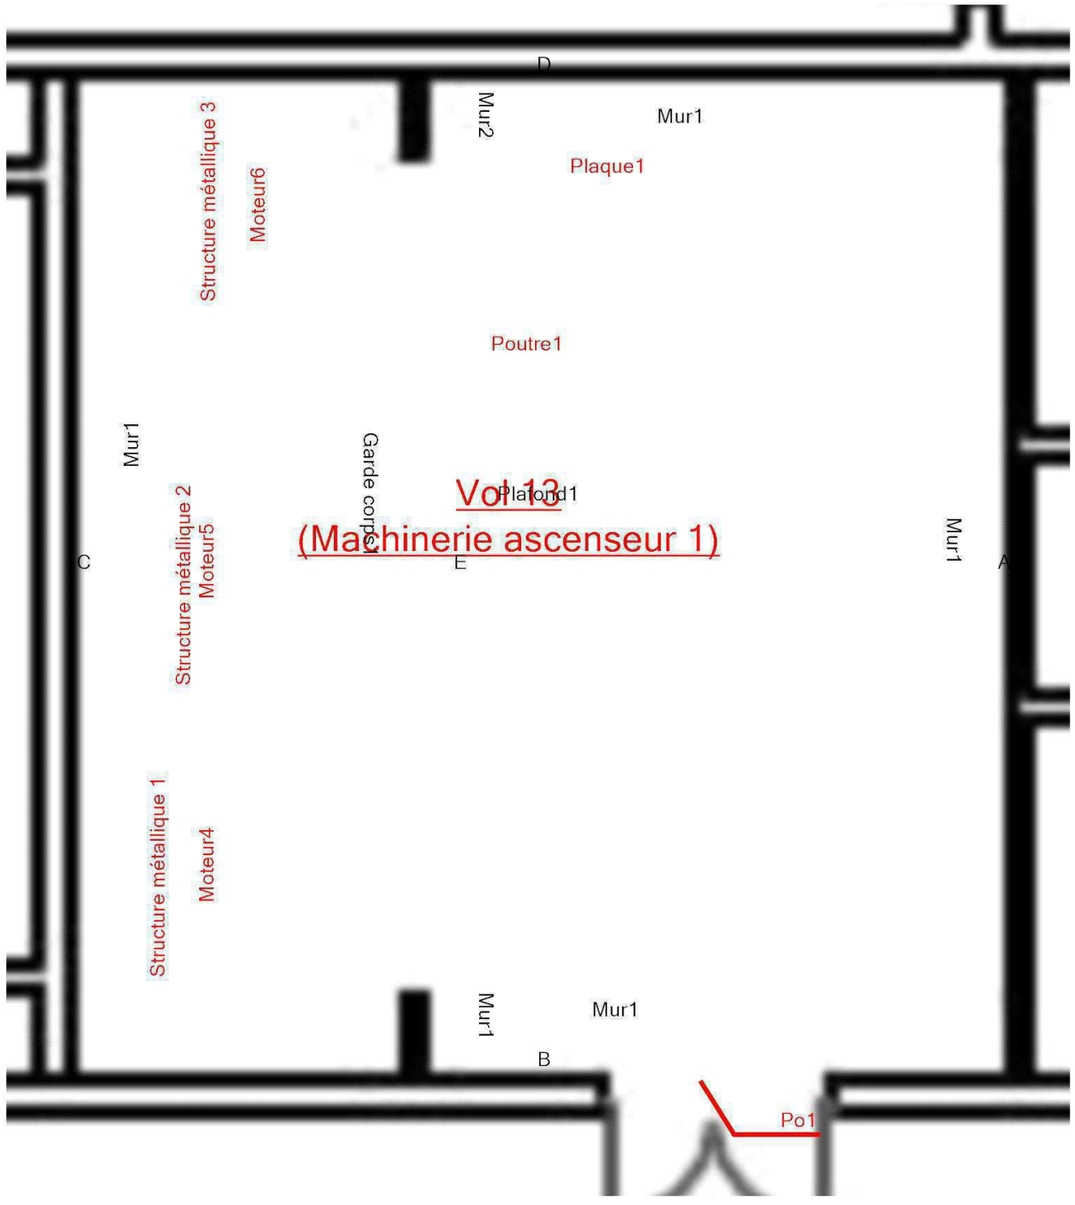

Plan de situation

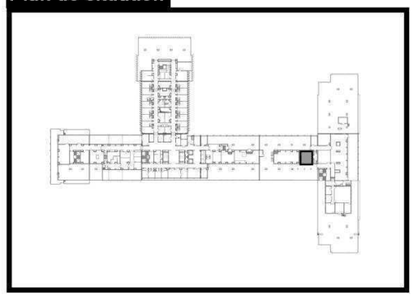

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S3 MACHINERIES - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

Légende

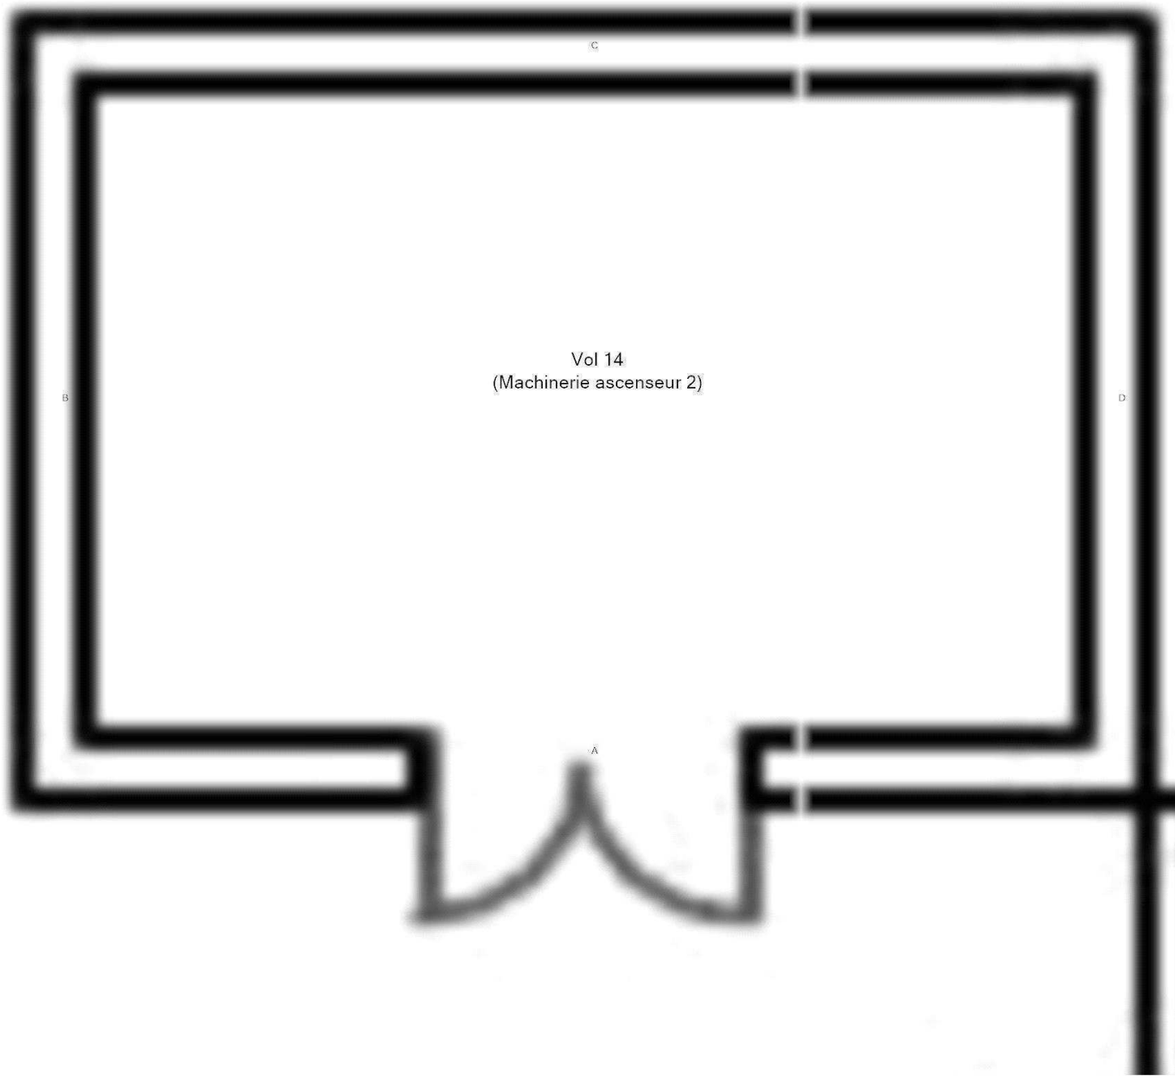

Vol 14
(Machinerie ascenseur 2)


Plan de situation

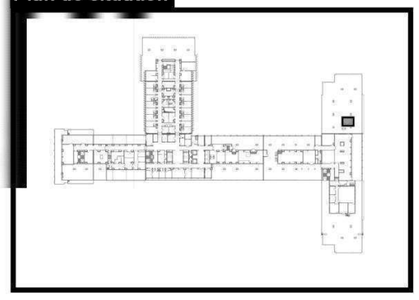


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S3 MACHINERIES - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

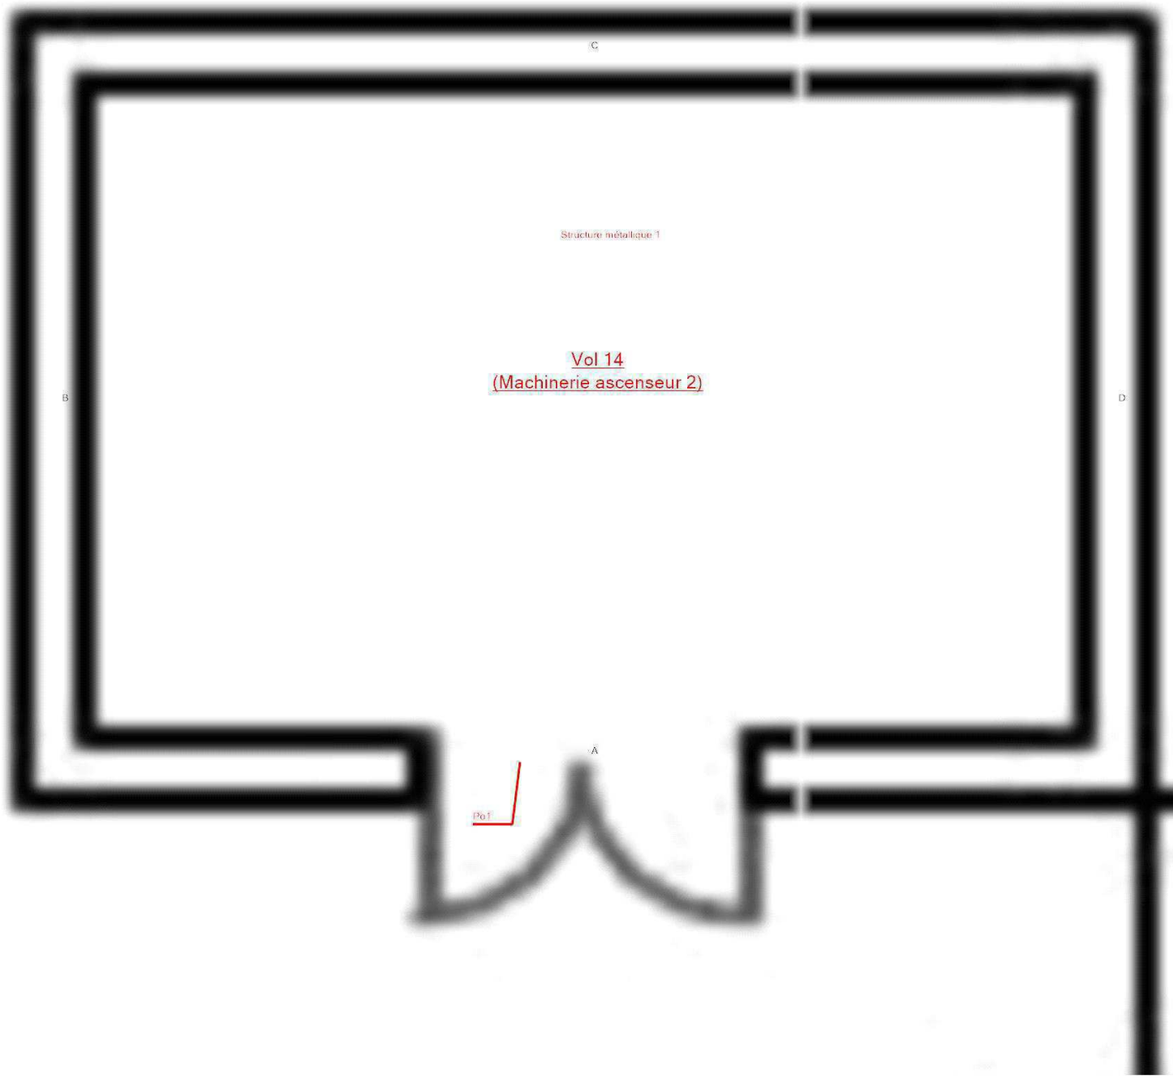

Plan de situation

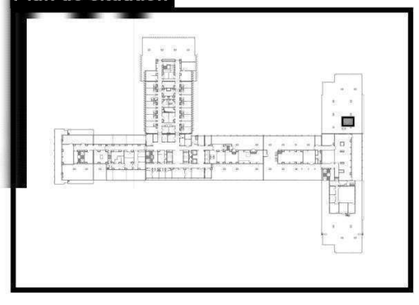


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S3 MACHINERIES - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

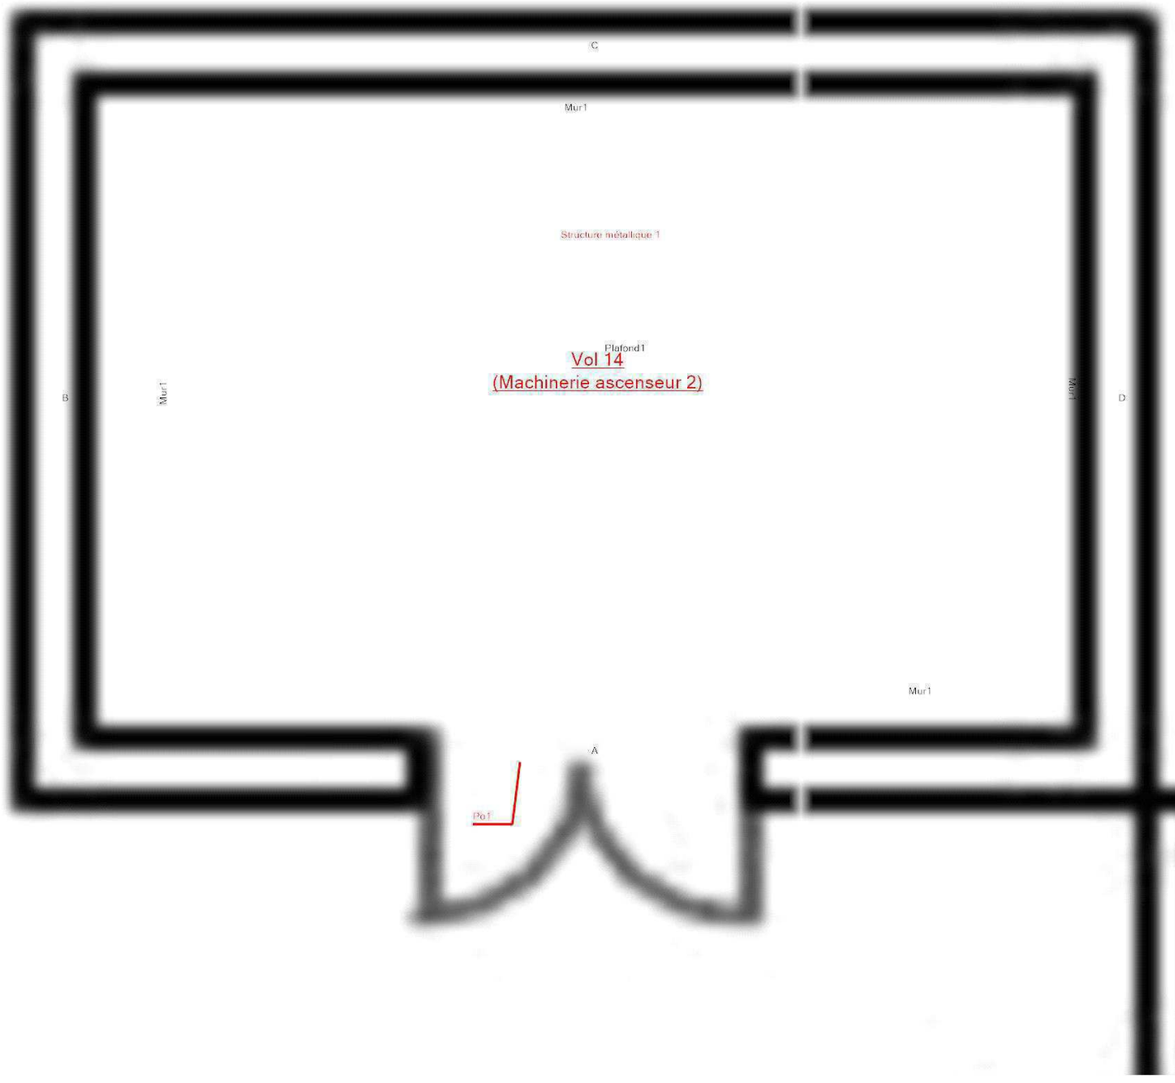

Plan de situation

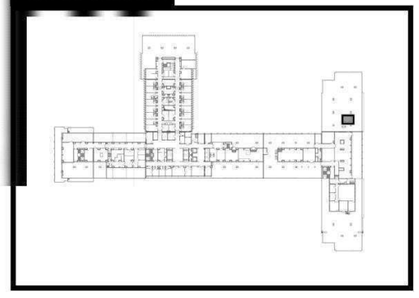


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S4 MACHINERIES - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

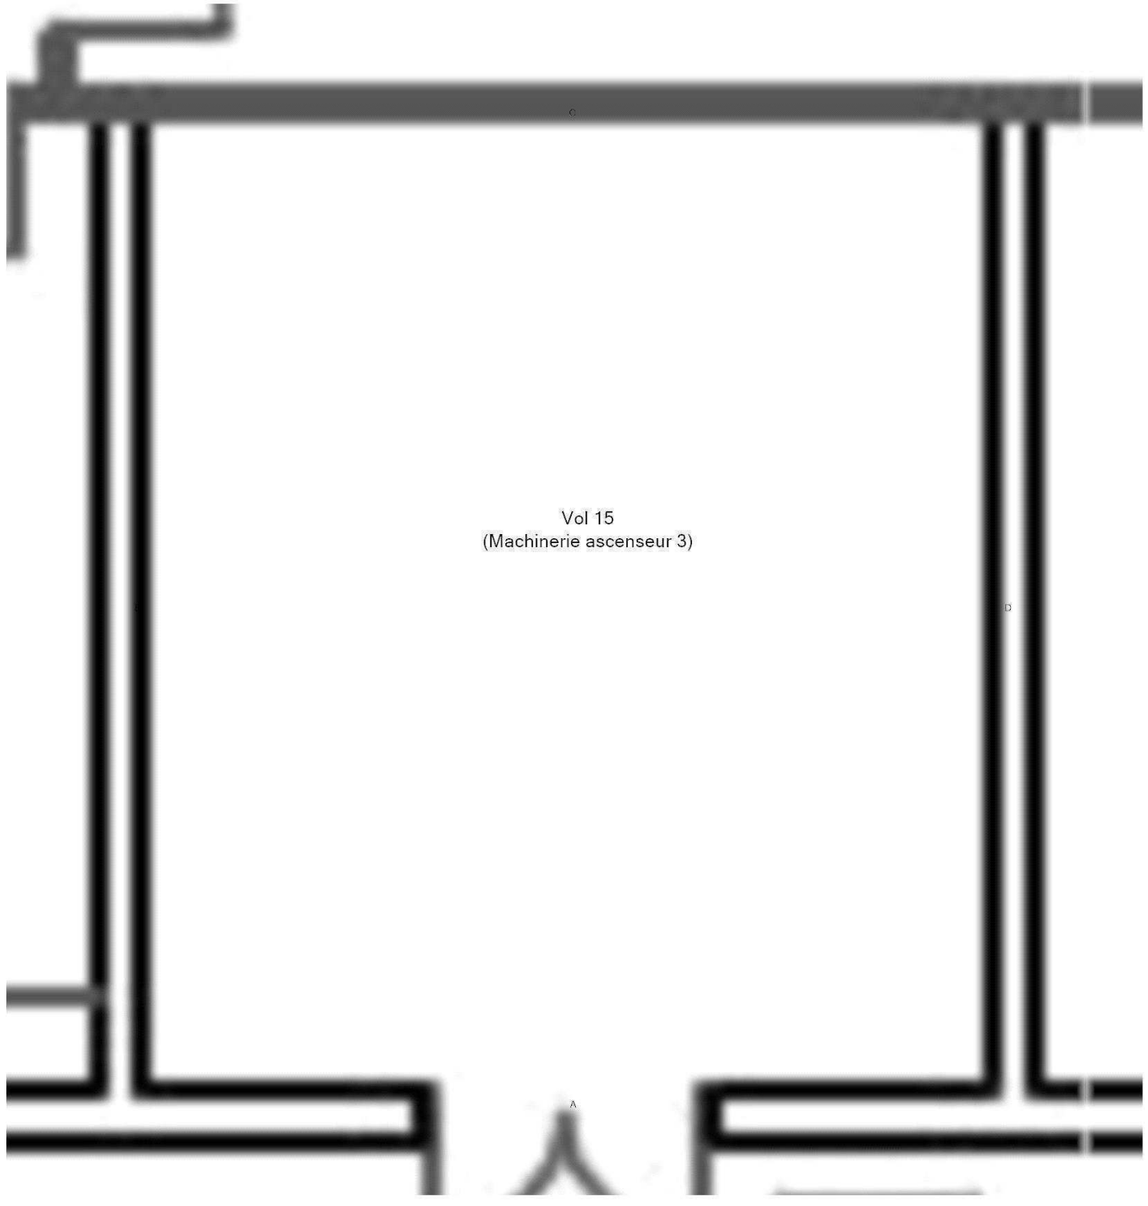

Légende


Plan de situation

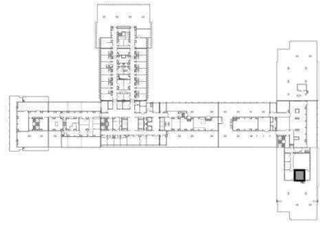


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S4 MACHINERIES - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

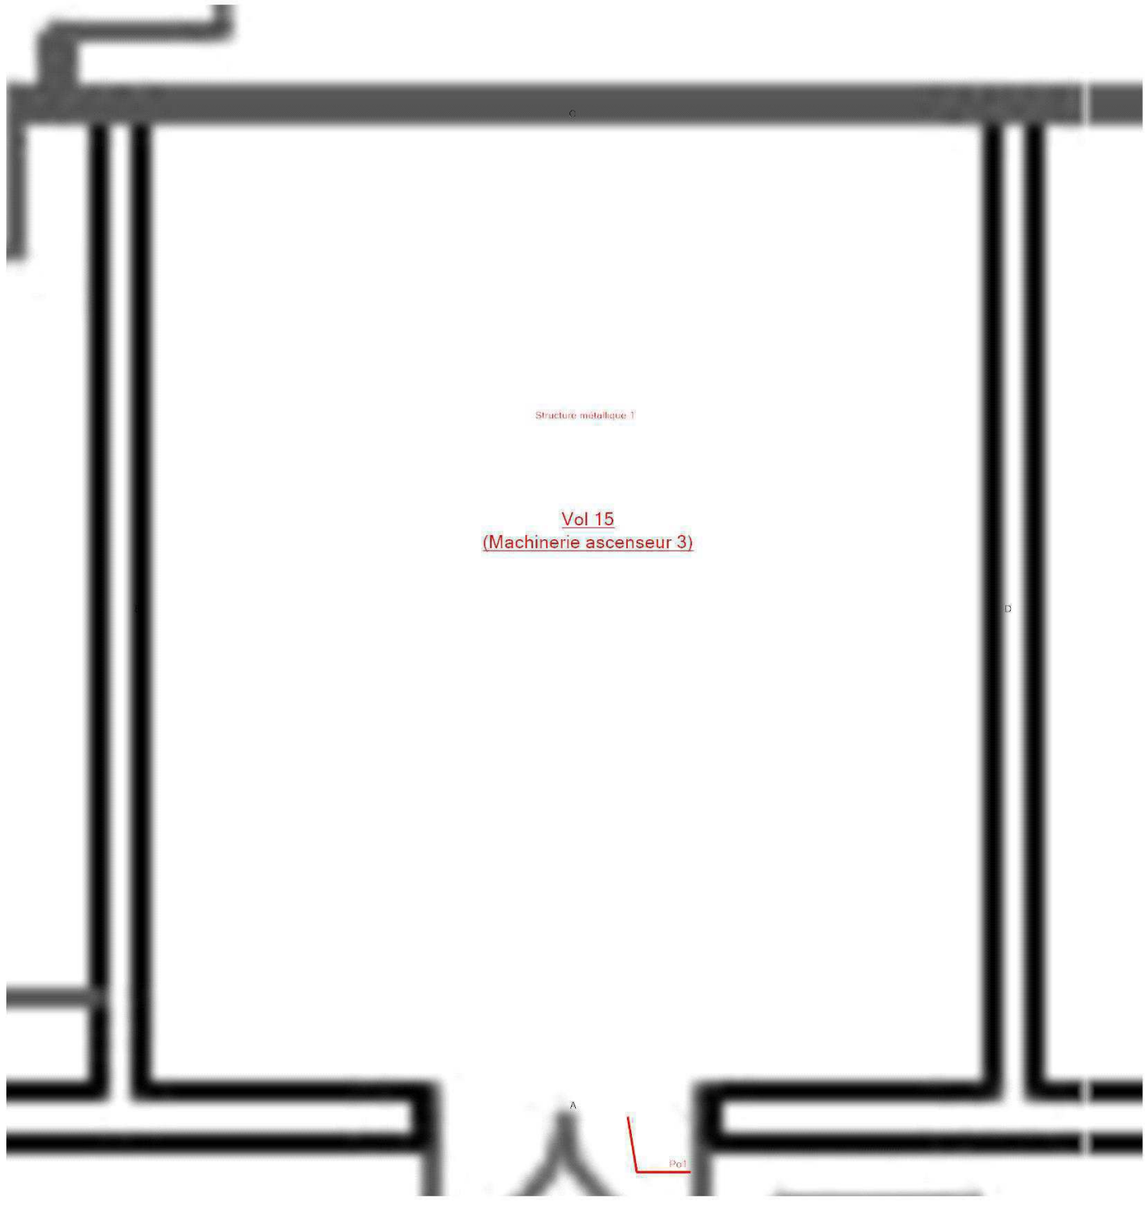

Plan de situation

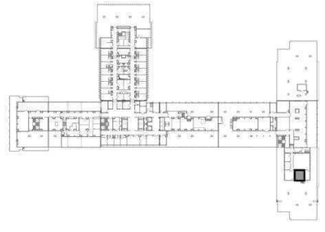


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S4 MACHINERIES - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

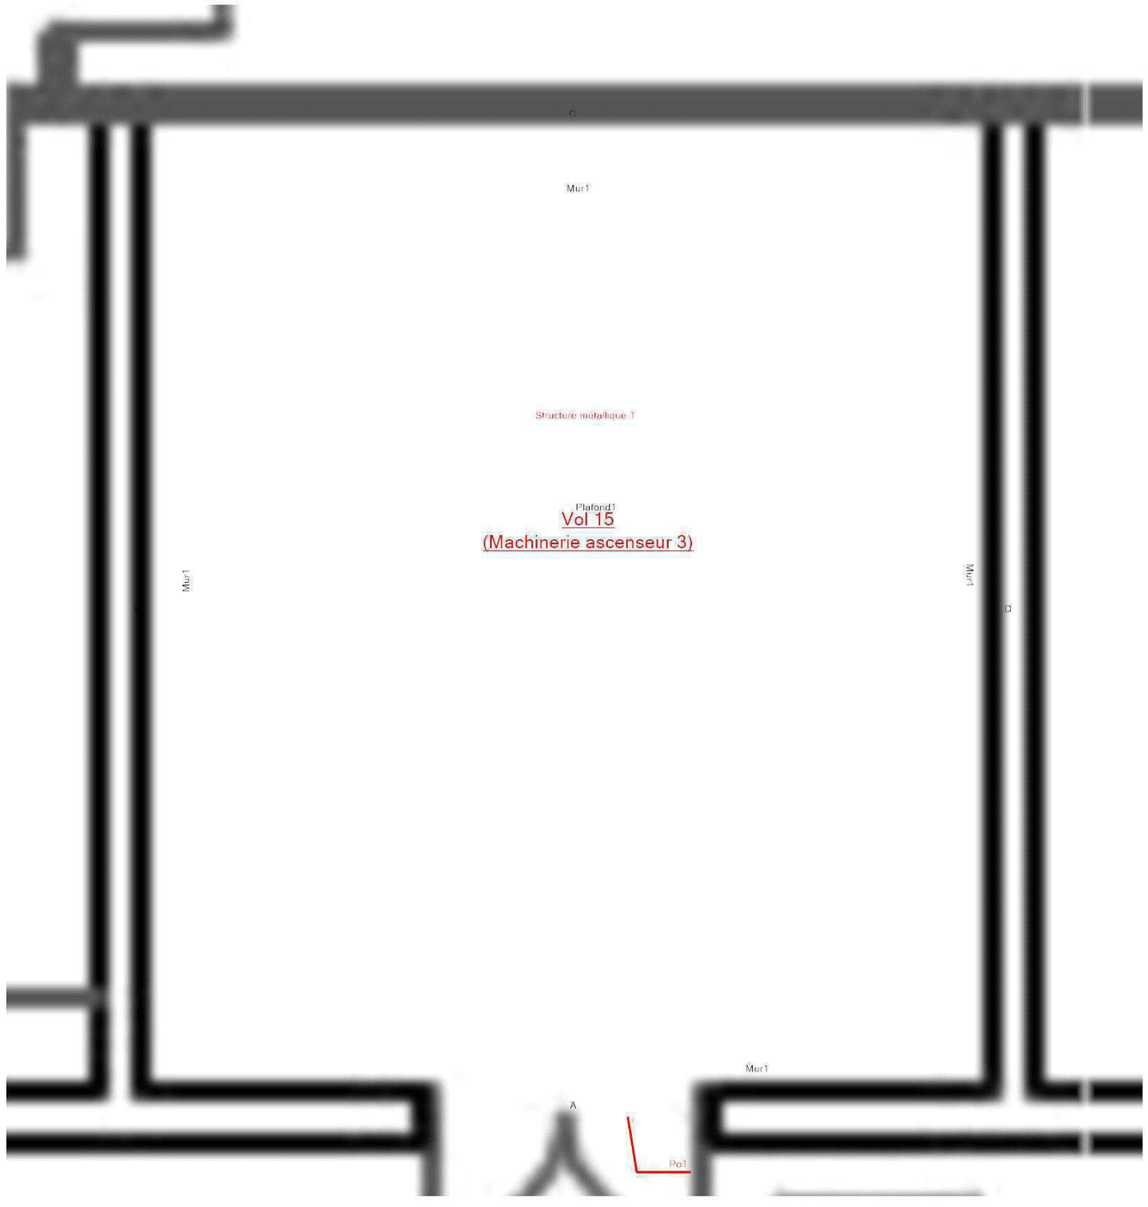

Plan de situation

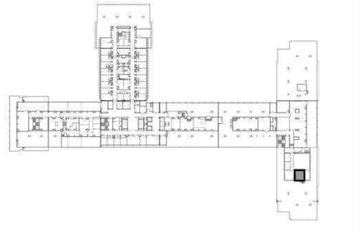


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S1 MACHINERIES - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

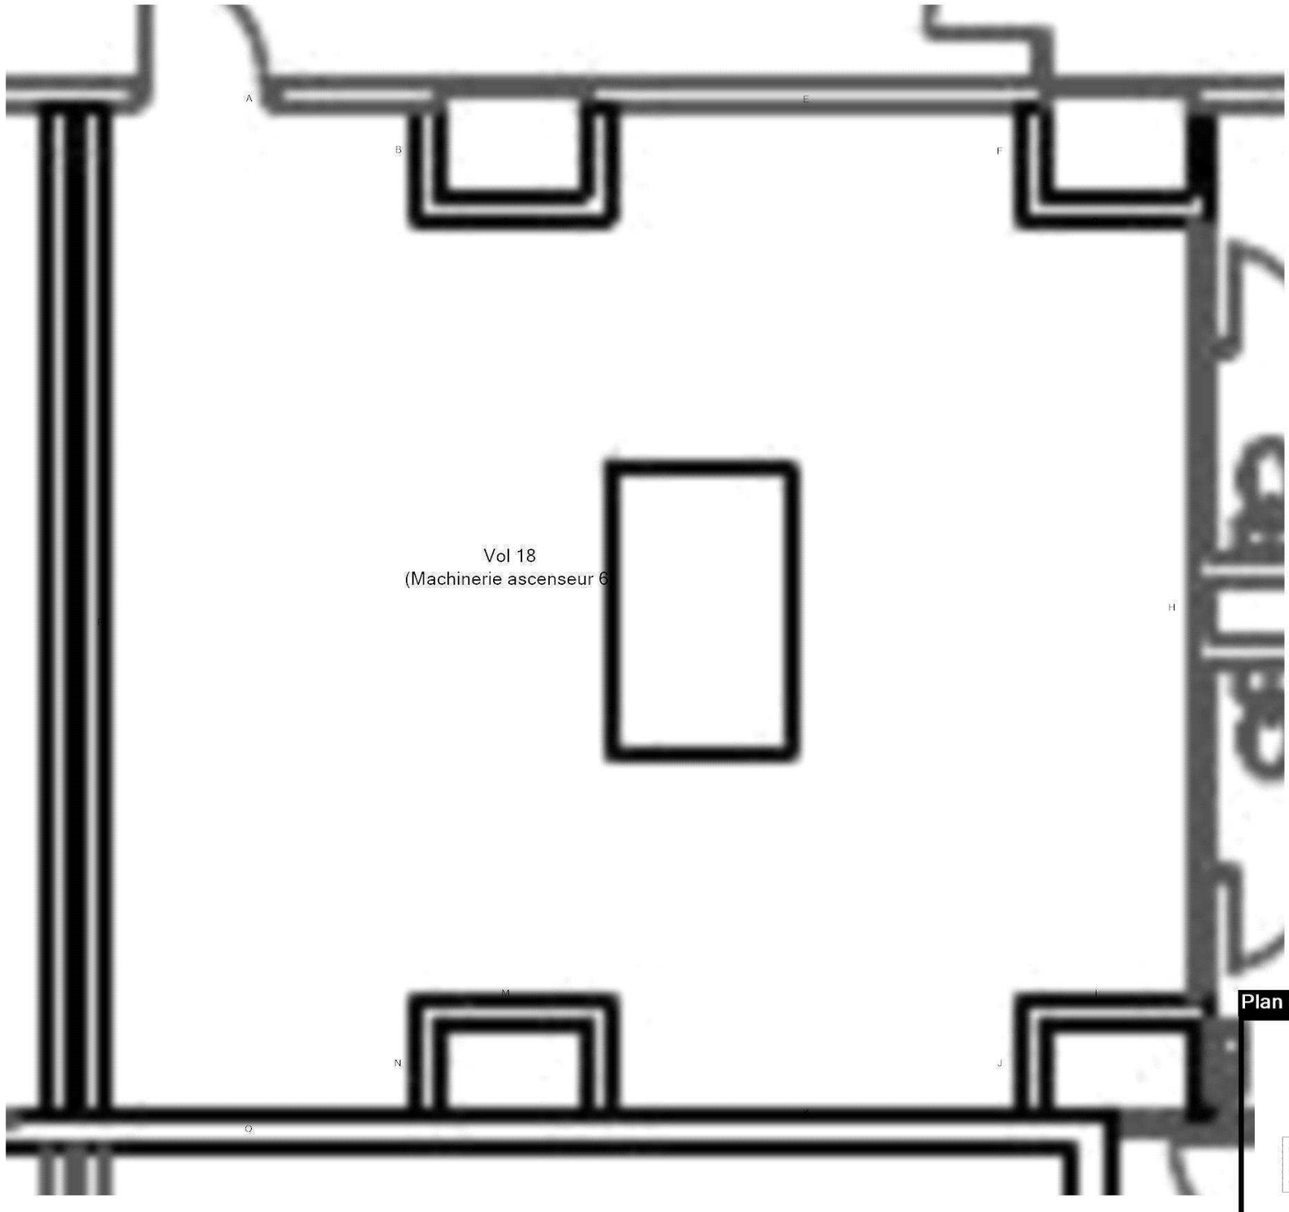

Légende


Plan de situation

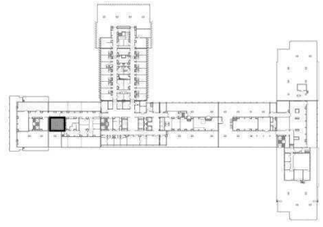


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S1 MACHINERIES - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

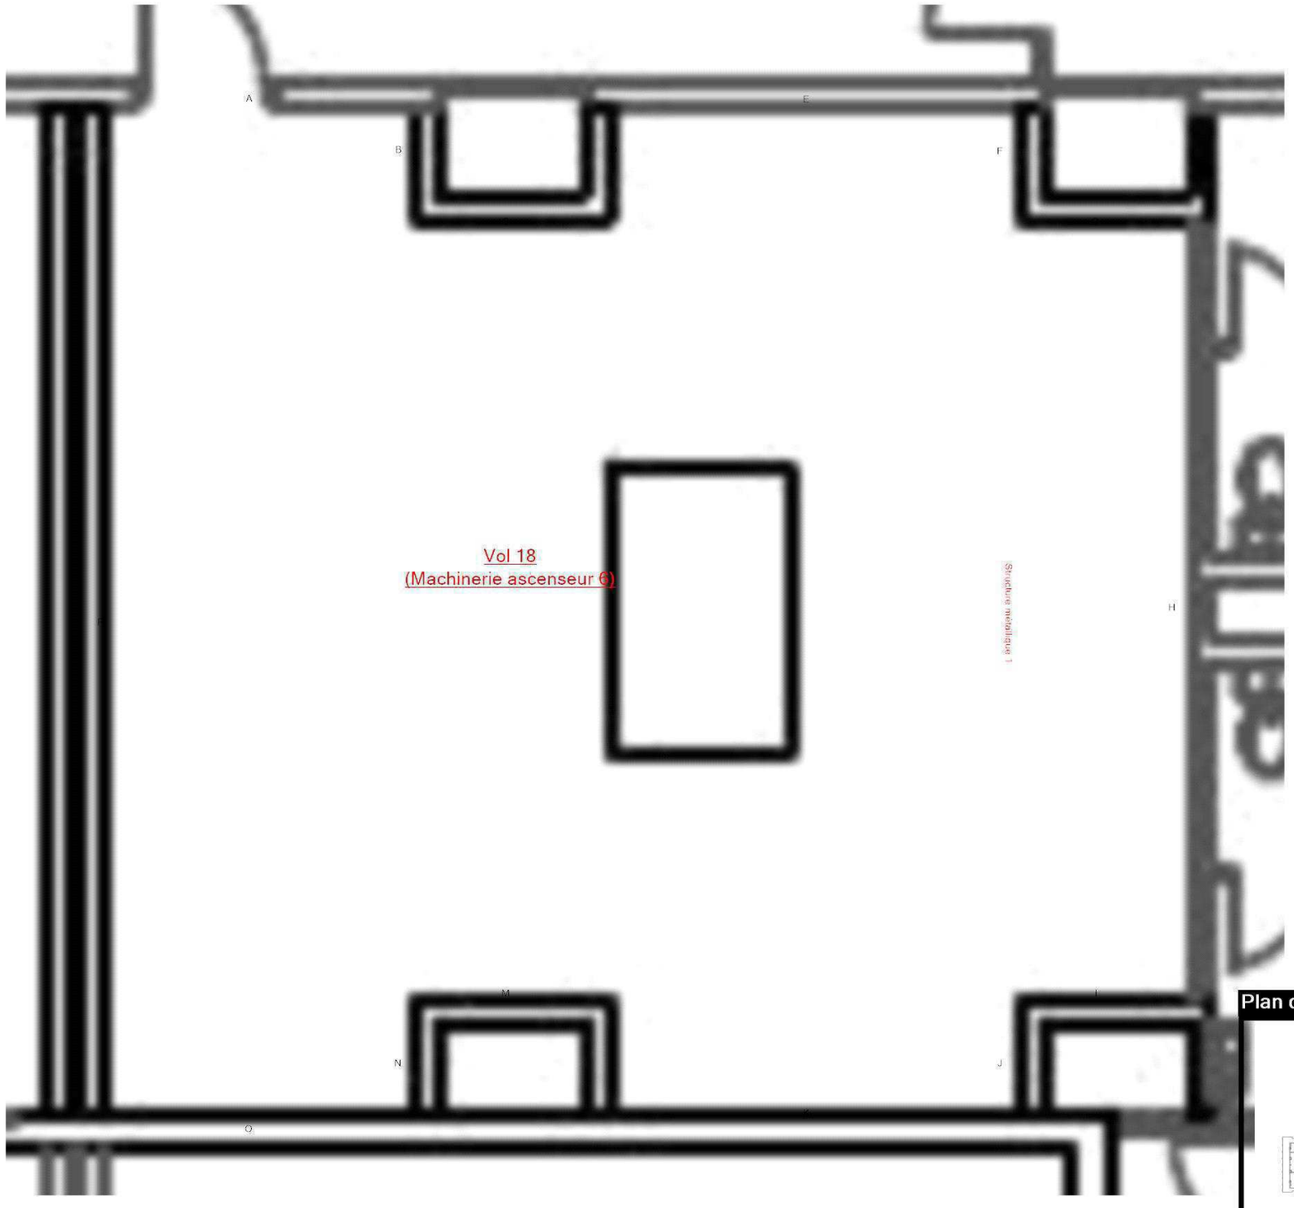

Plan de situation

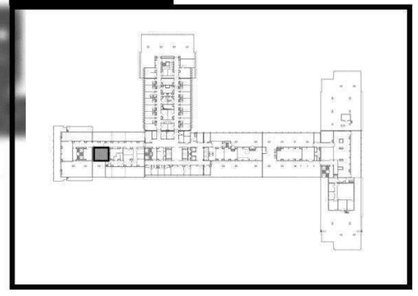


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - S1 MACHINERIES - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

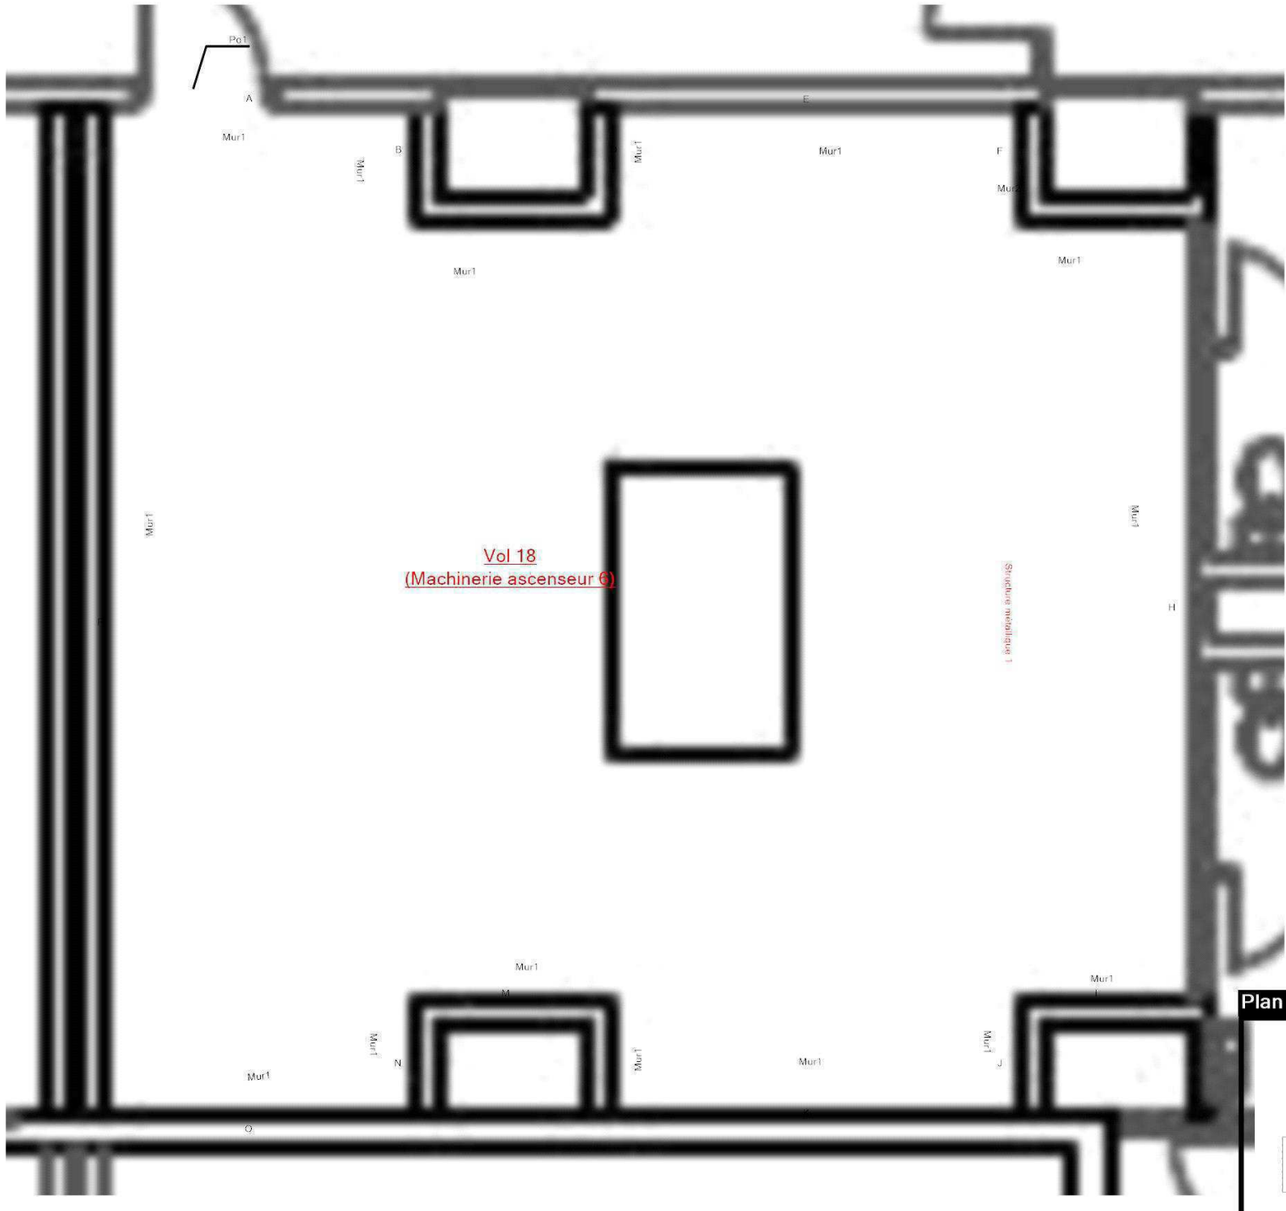

Plan de situation

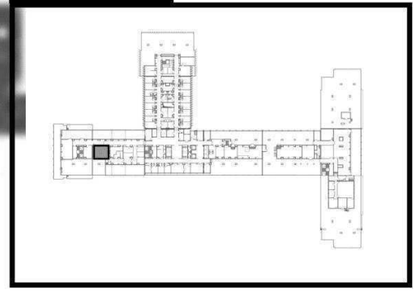

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende



Plan de situation

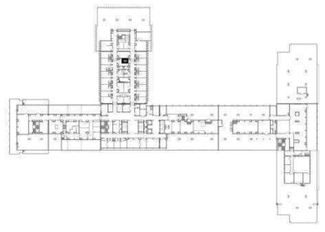

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

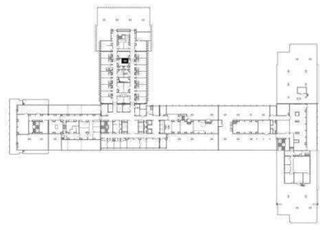

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2



Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

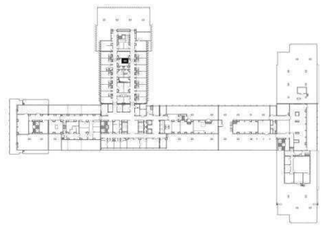


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+9 - R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

Légende

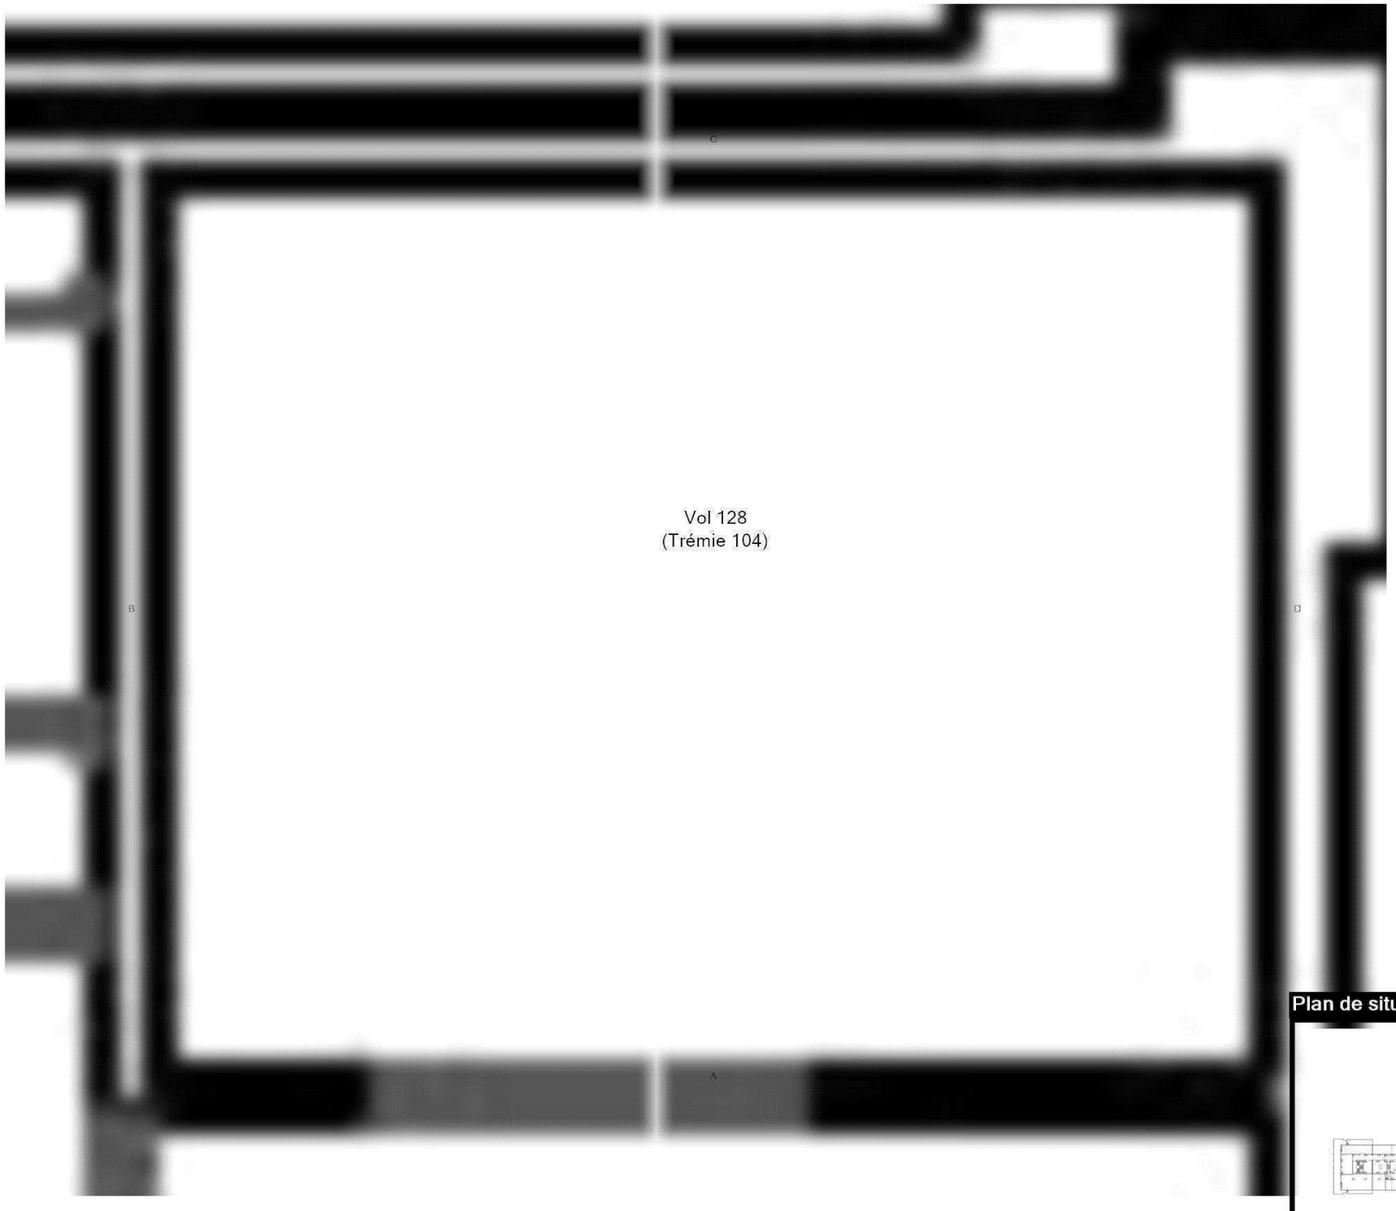


Plan de situation

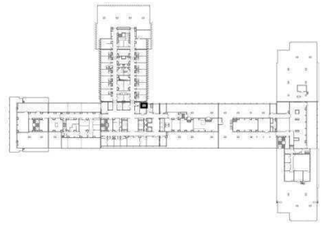

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+9 - R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

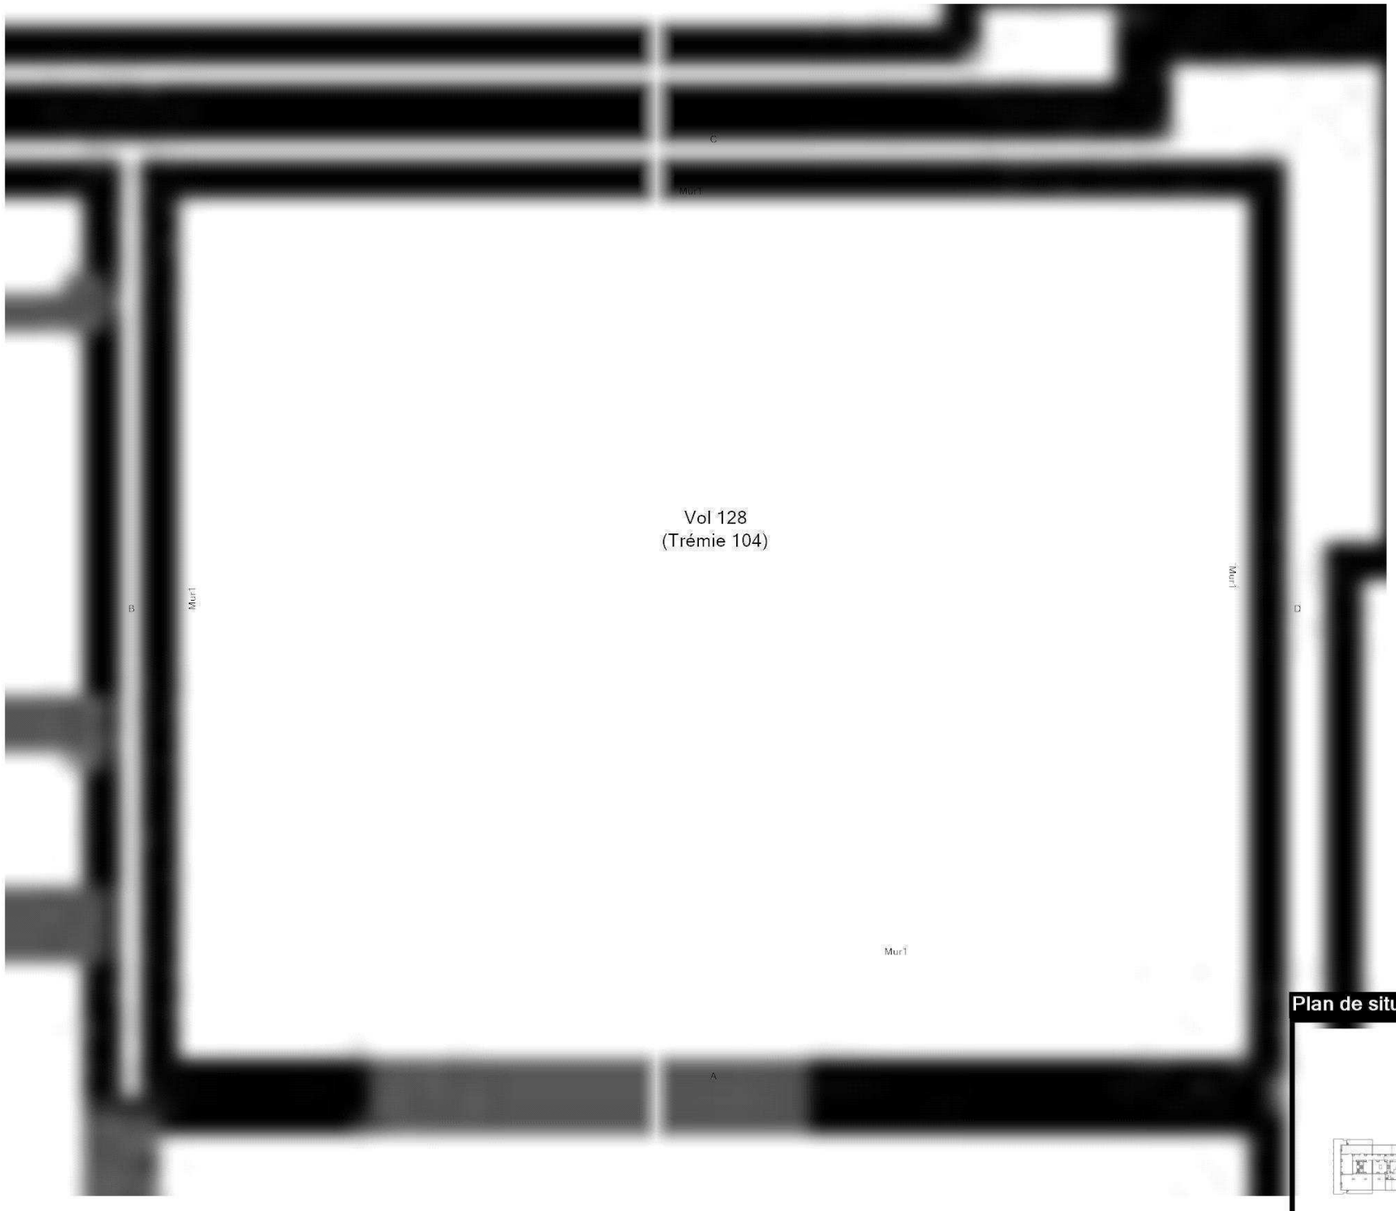

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

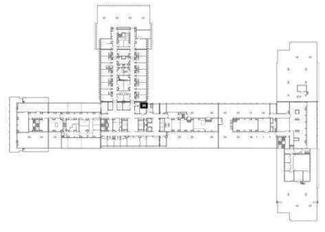

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+10 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

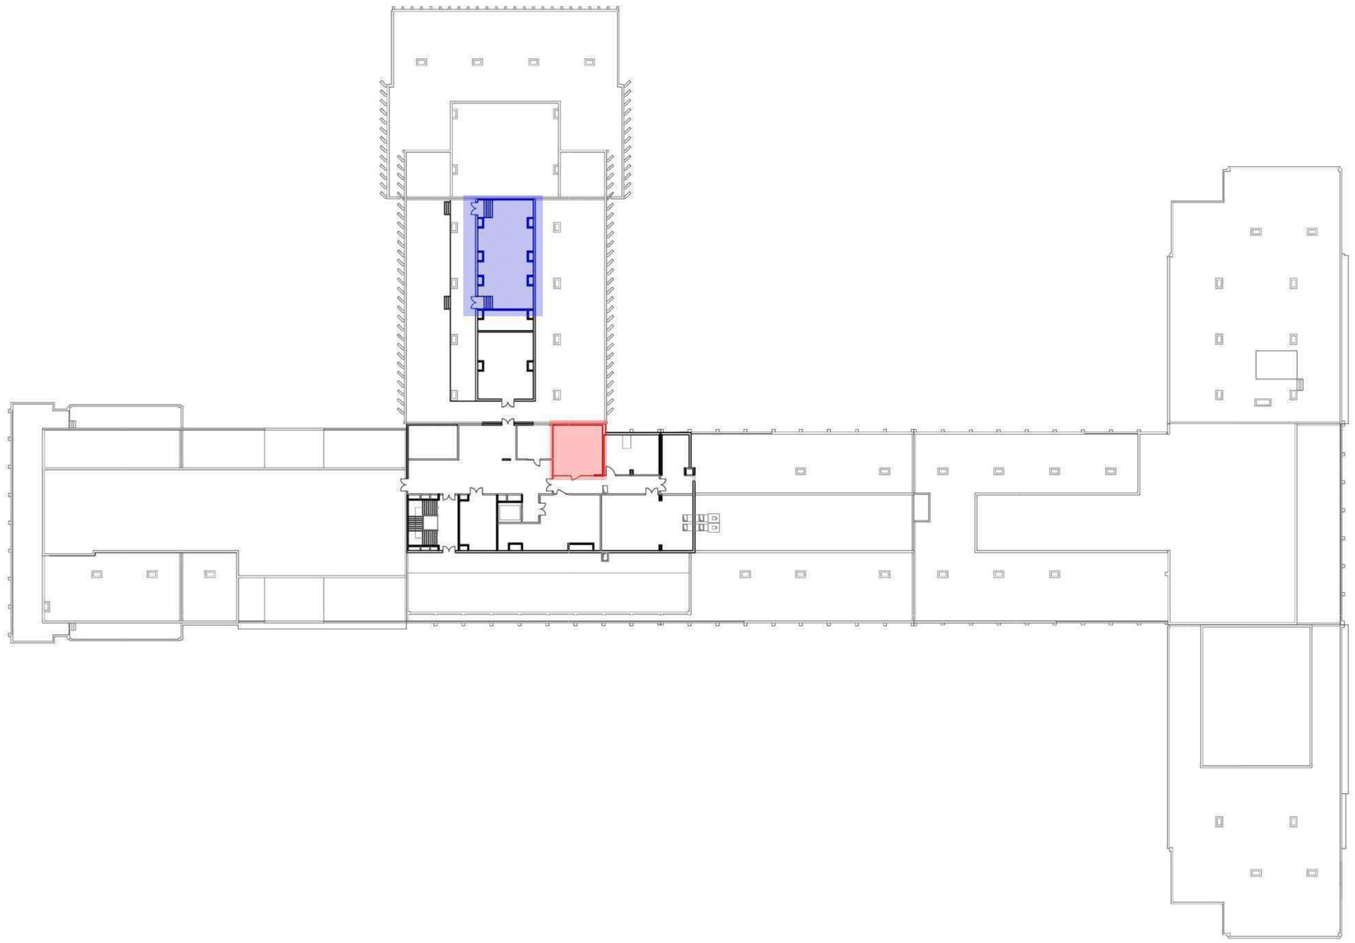


Légende	
	Machinerie R1
	Machinerie S2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE R1 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

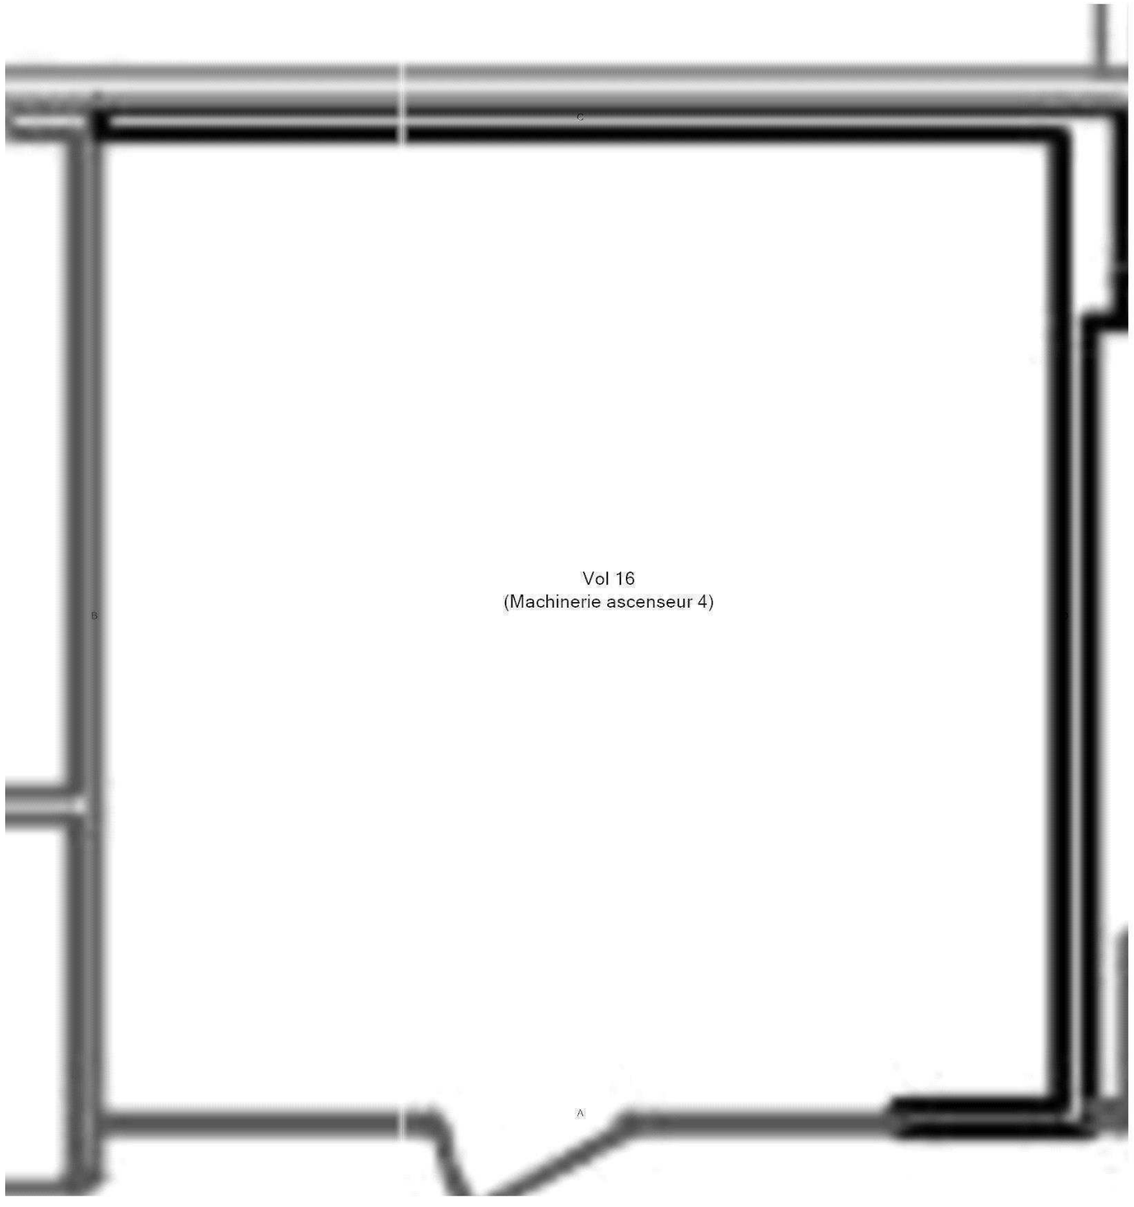

Légende


Plan de situation

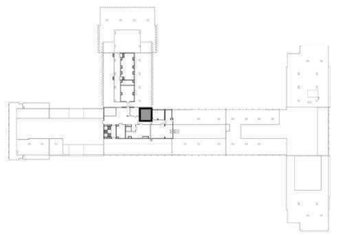

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+10 - MACHINERIE R1 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002TV004863-2

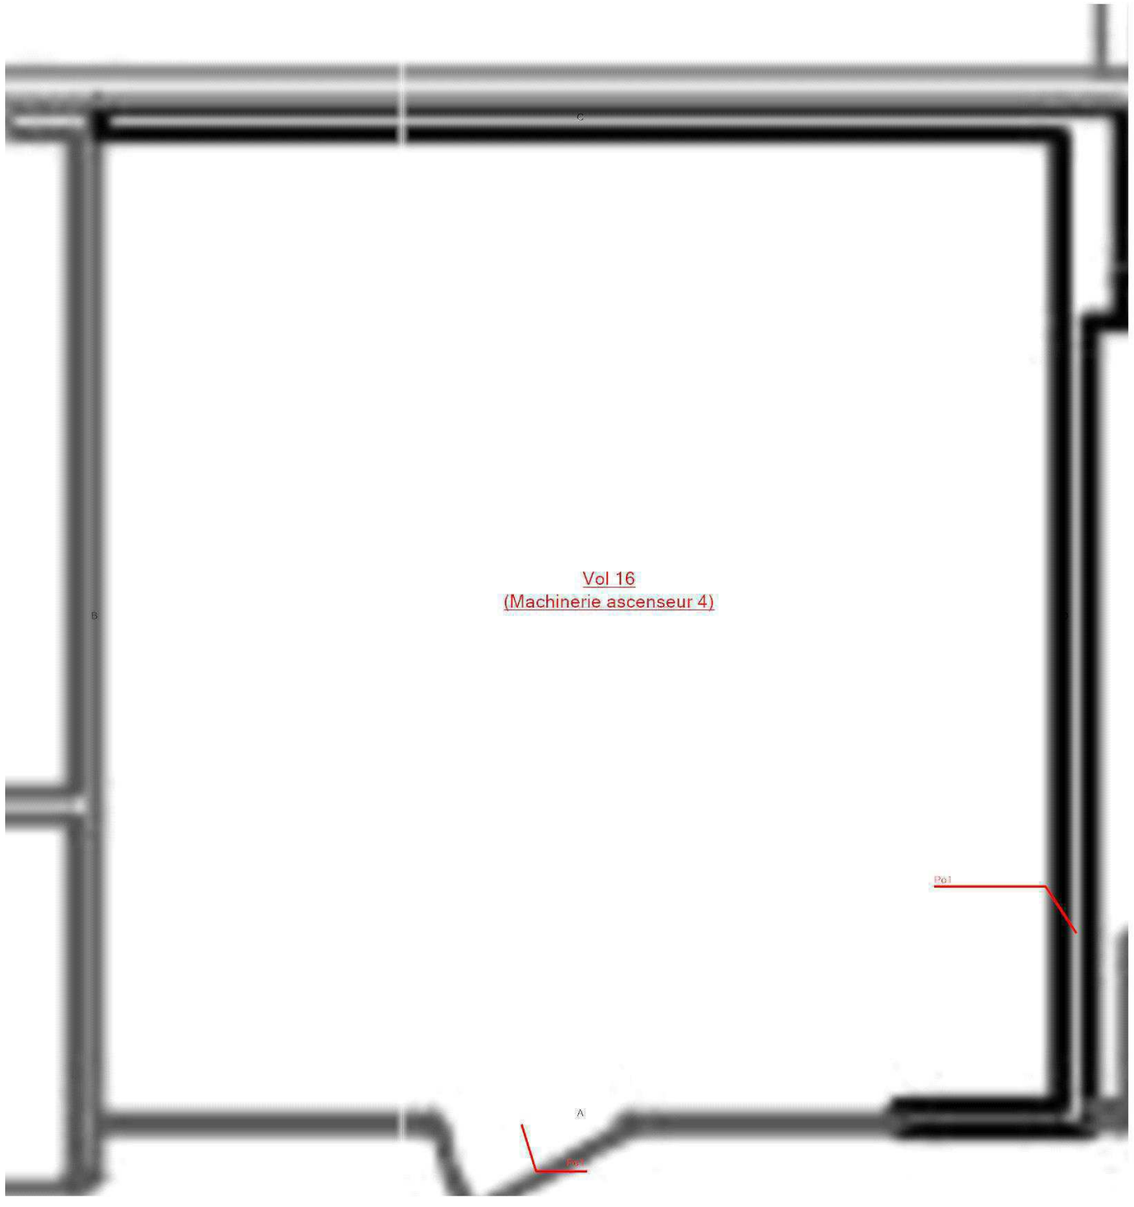

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

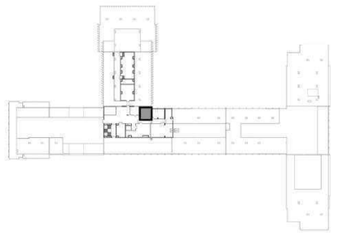

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+10 - MACHINERIE R1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

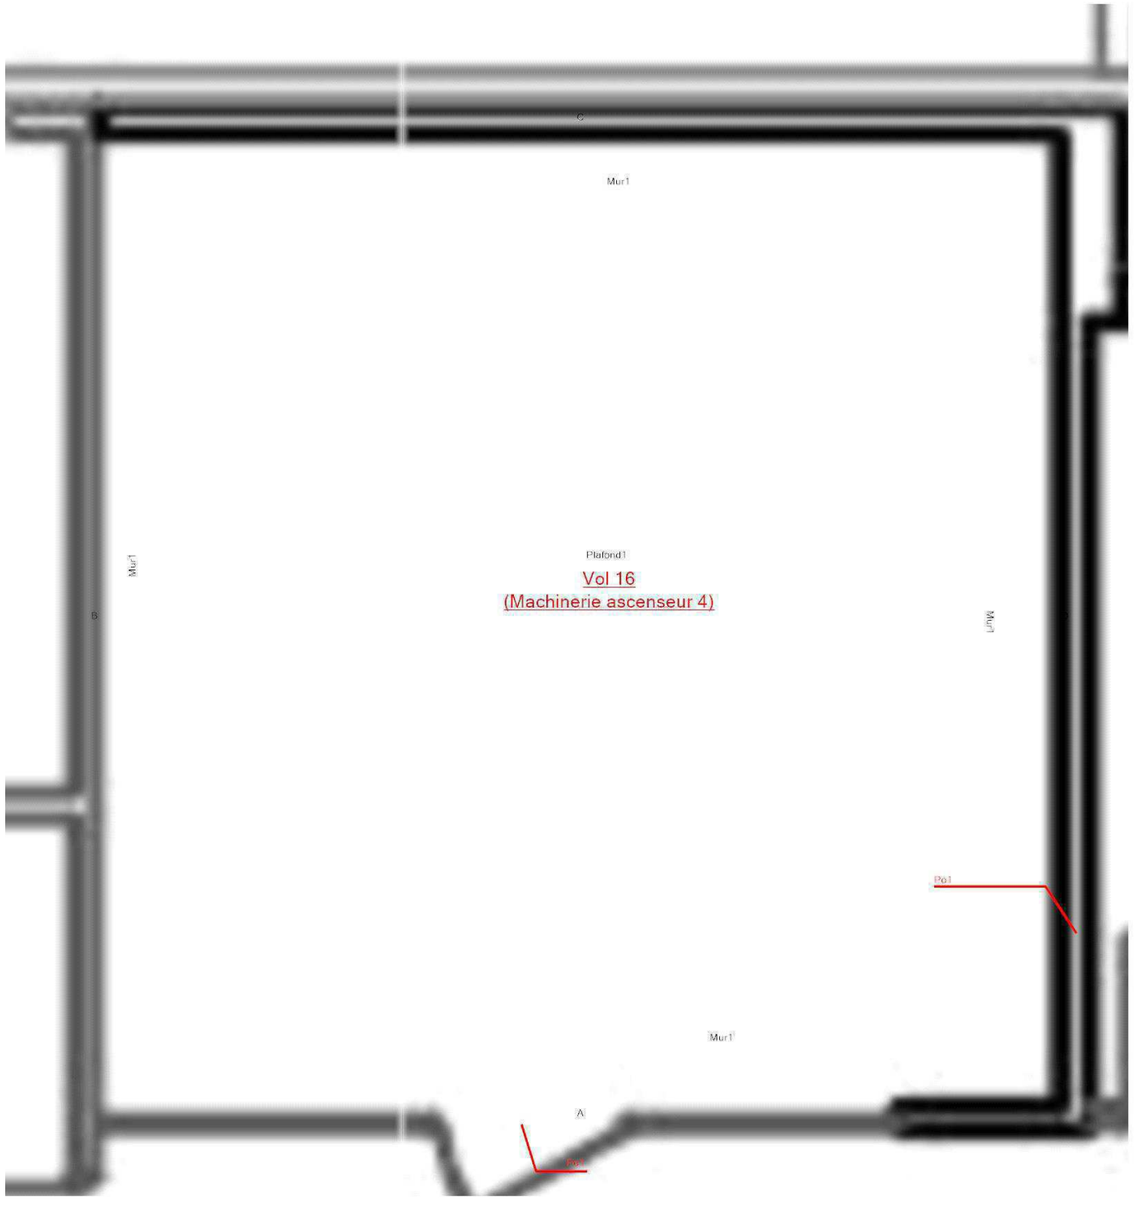

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

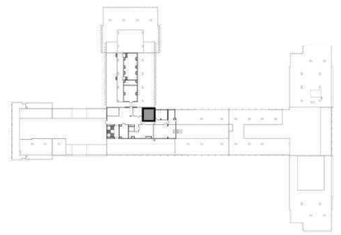

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - COTATION VOLUME

Référence:
002TV004863-2

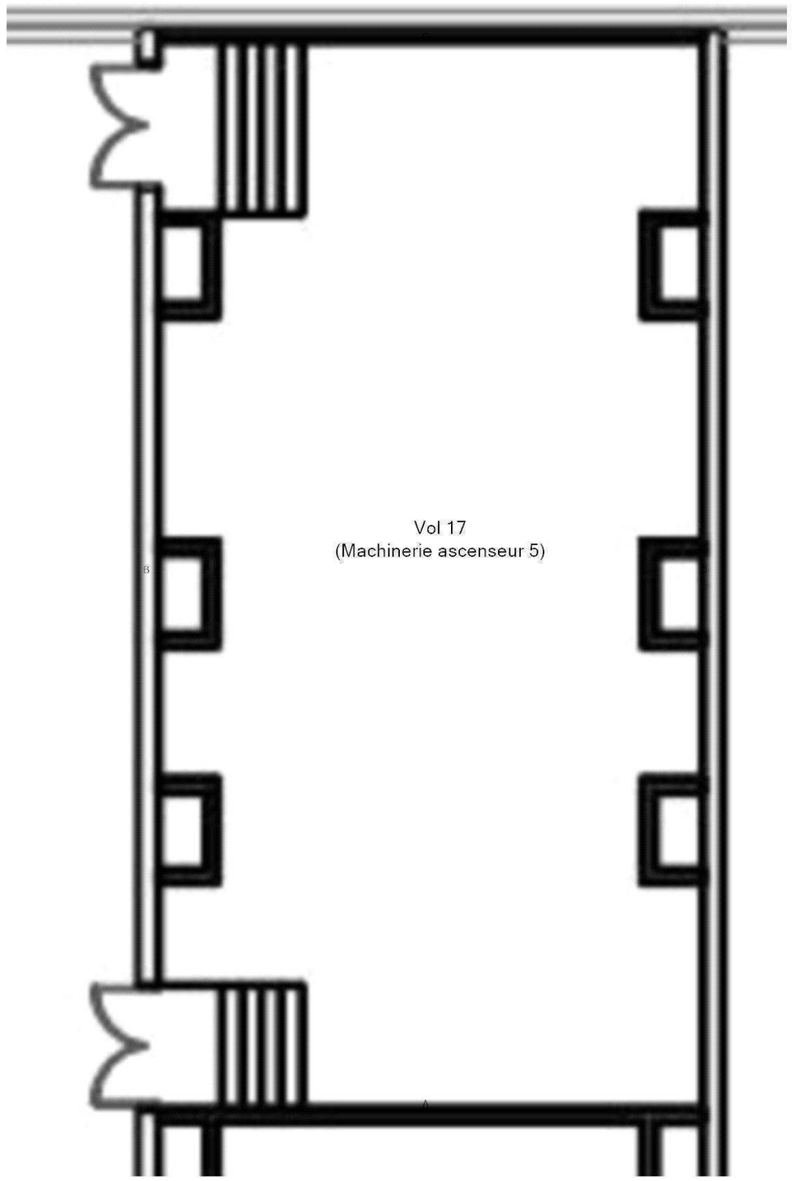

Légende


Plan de situation

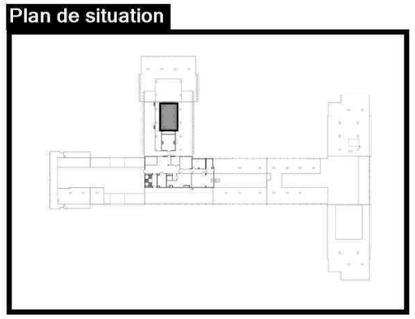

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


R+10 - MACHINERIE S2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

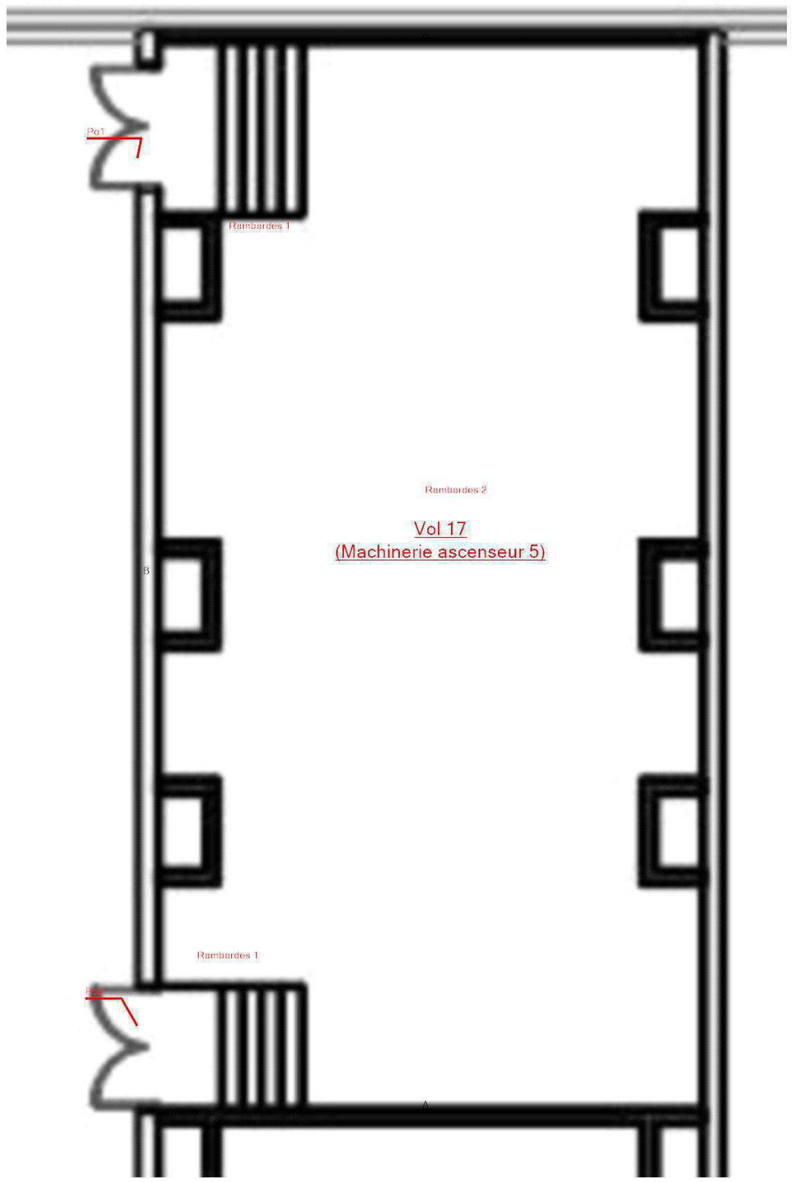

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation

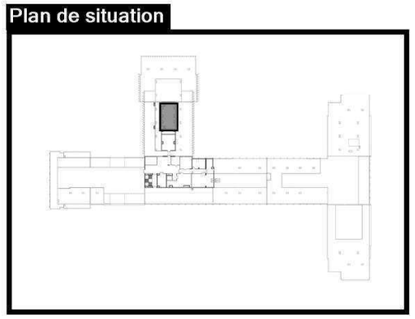

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

R+10 - MACHINERIE S2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002TV004863-2

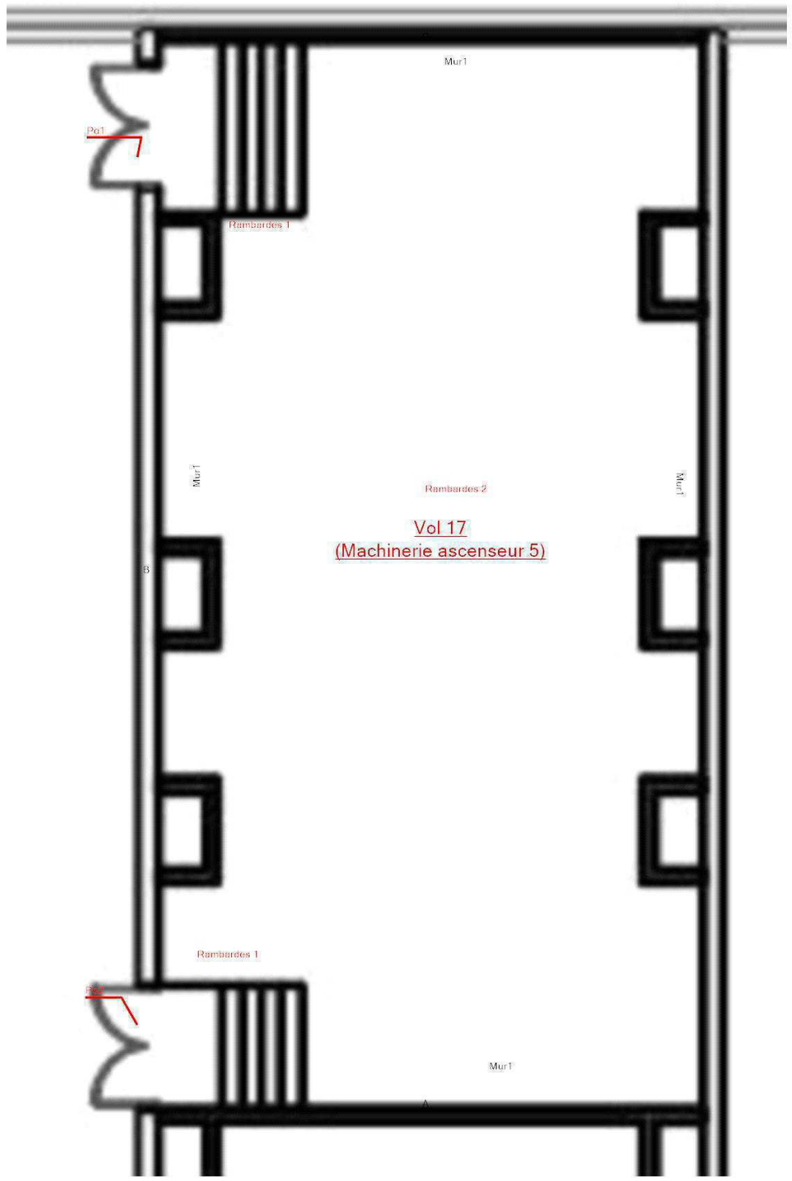

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Plan de situation

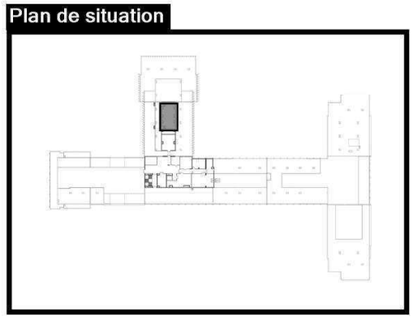


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

MC1 ET MC2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

Légende


MC2 3ème sous sol

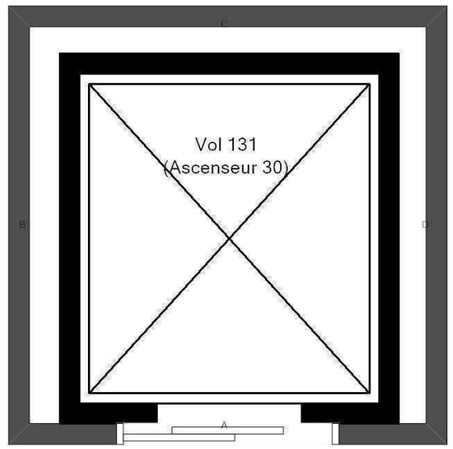


MC1 3ème sous sol

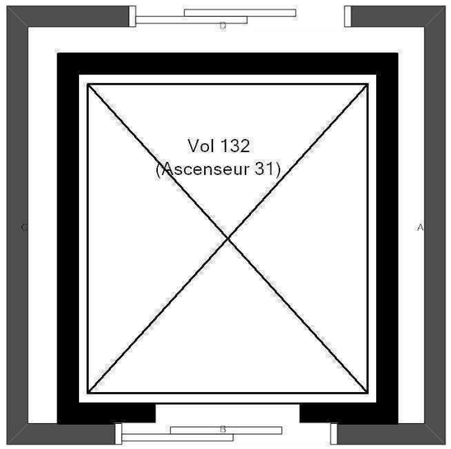

MC2 4ème sous sol

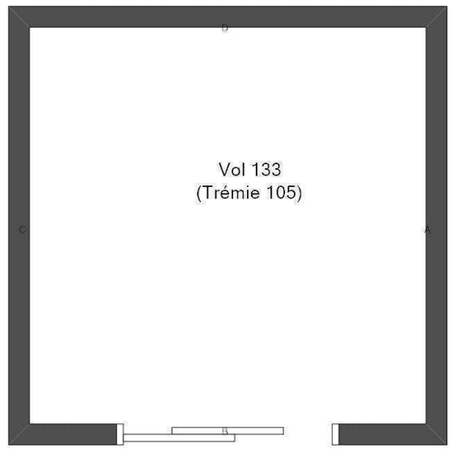

MC1 4ème sous sol

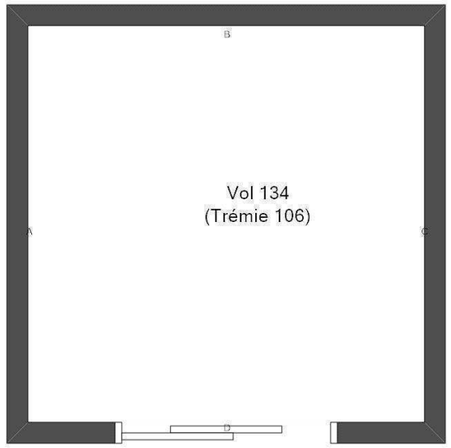


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC1 ET MC2 - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2


MC2 3ème sous sol

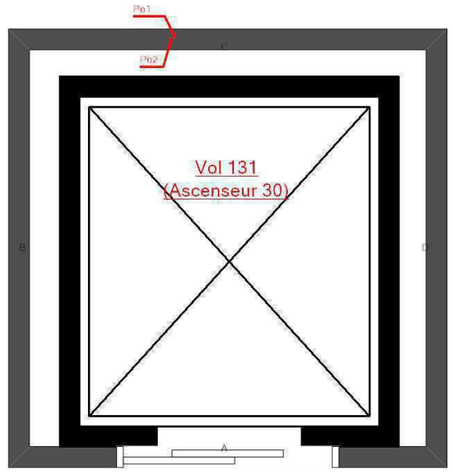


MC1 3ème sous sol

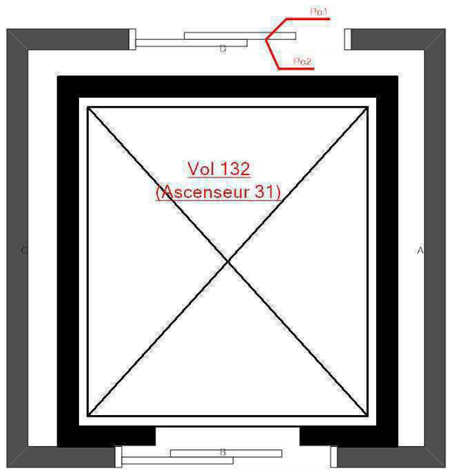

MC2 4ème sous sol

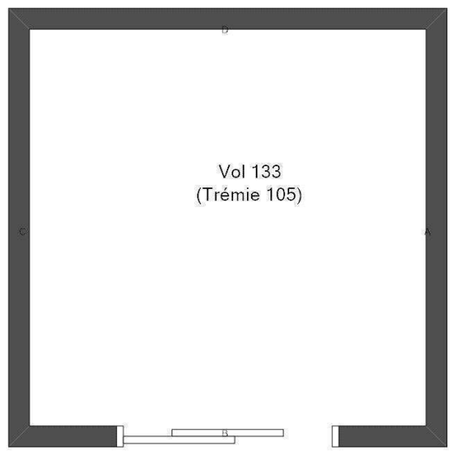

MC1 4ème sous sol

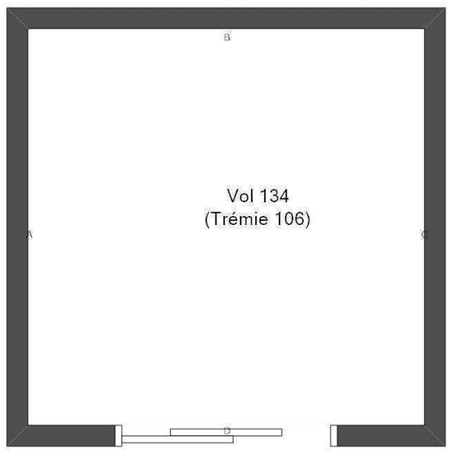


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC1 ET MC2 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2


MC2 3ème sous sol

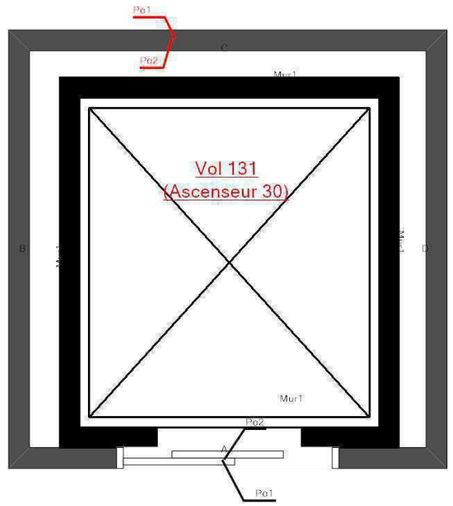


MC1 3ème sous sol

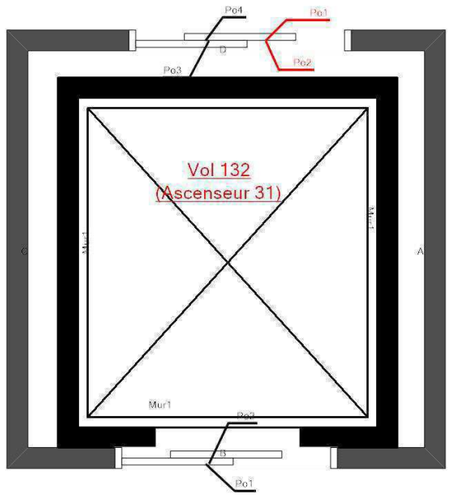

MC2 4ème sous sol

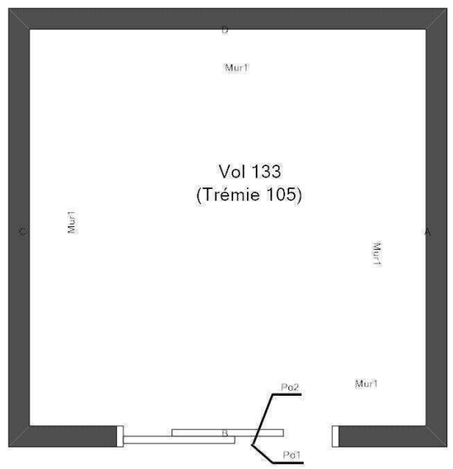

MC1 4ème sous sol

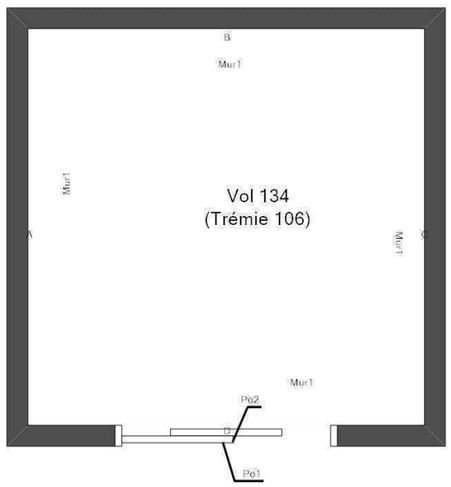

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

Légende


MC3 R-4

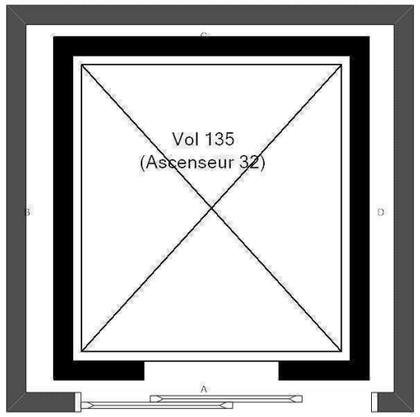


MCI R-4

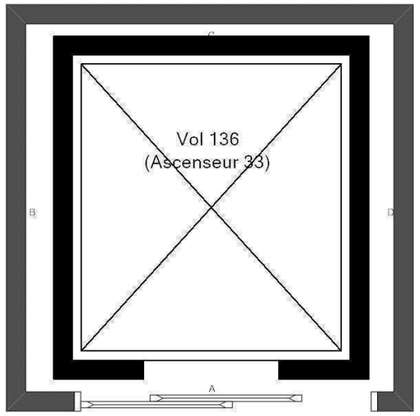

MC3 R-3

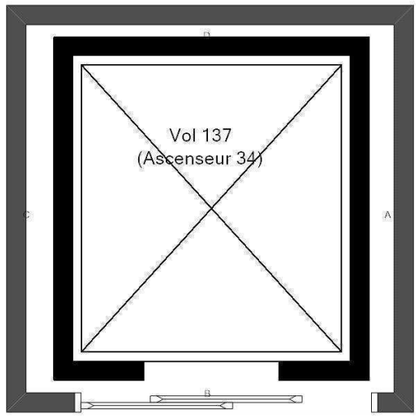

MCI R-3

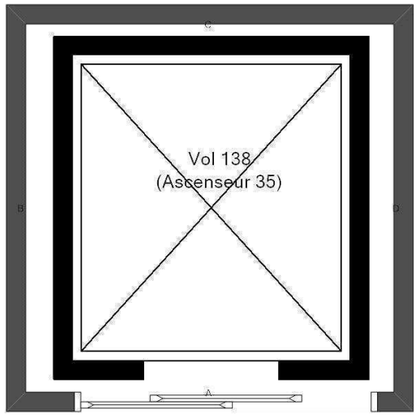


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2


MC3 R-4

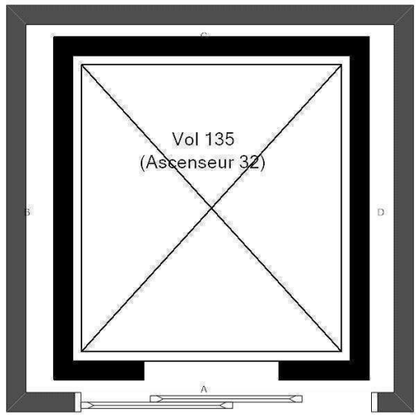


MCI R-4

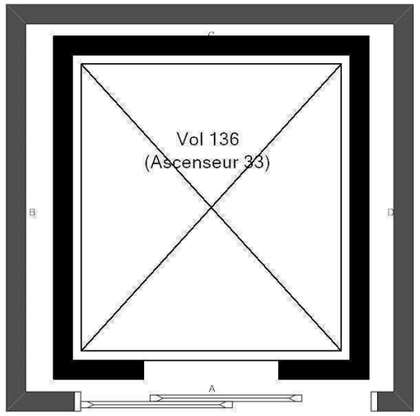

MC3 R-3

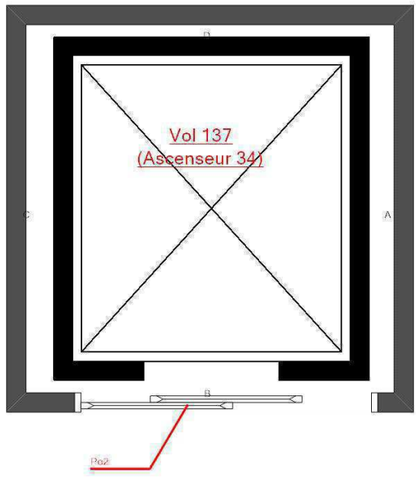

MCI R-3

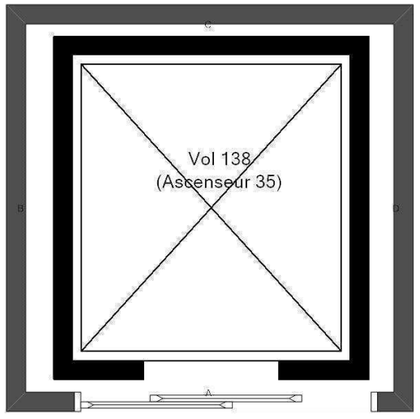

Légende


	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2


MC3 R-4

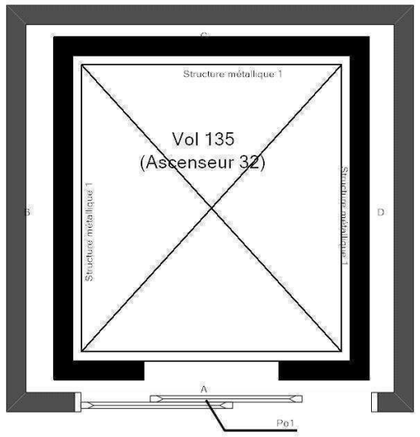


MCI R-4

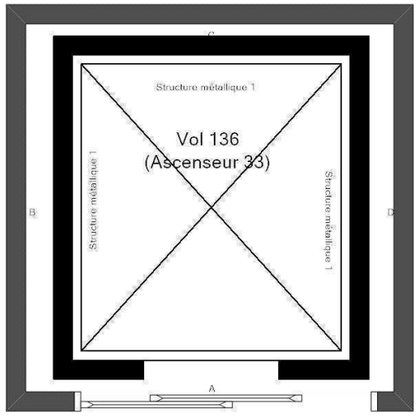

MC3 R-3

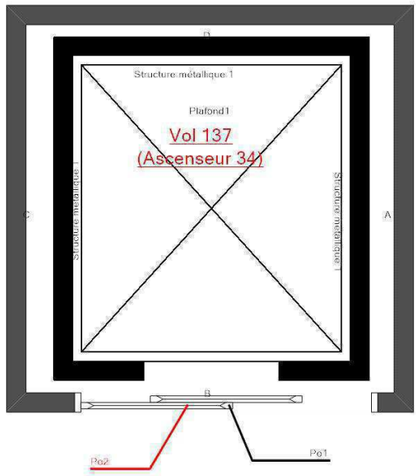

MCI R-3

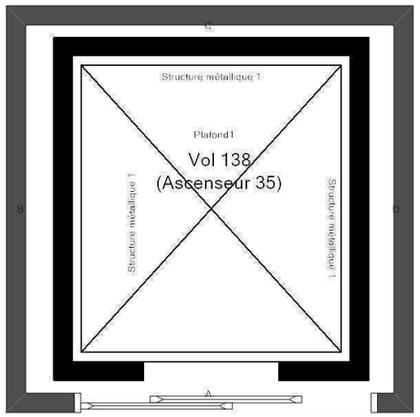

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

MACHINERIE MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME


Référence:
002TV004863-2

Légende

MC3 Machinerie

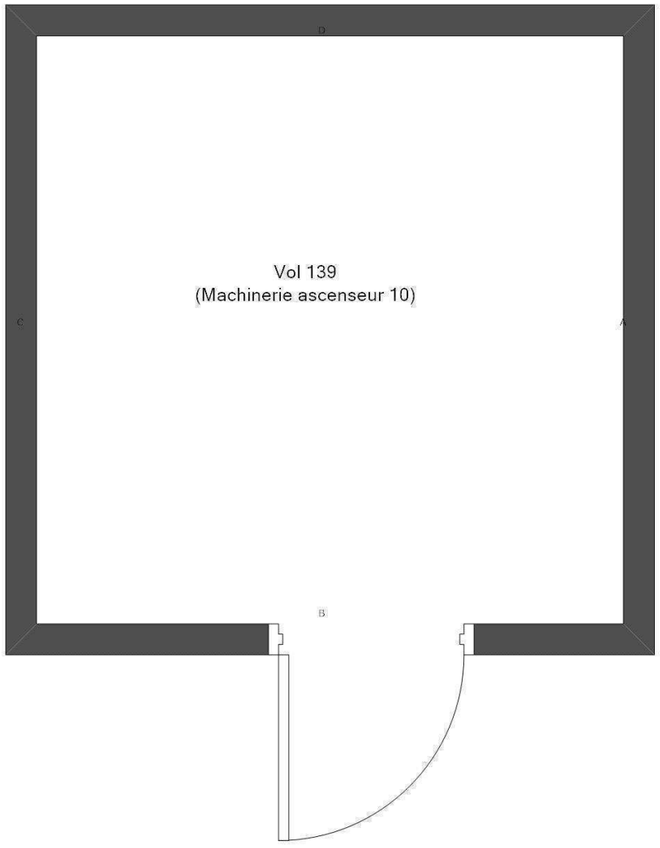

MCI Machinerie

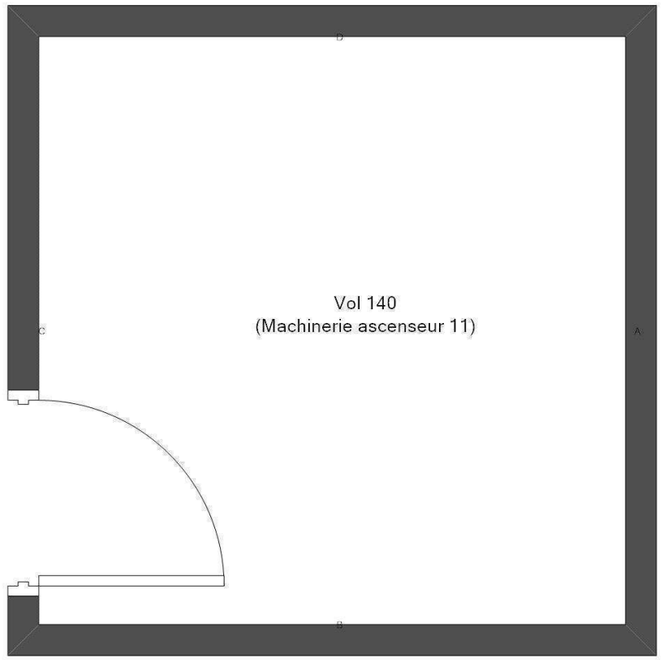


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

MACHINERIE MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002TV004863-2

MC3 Machinerie

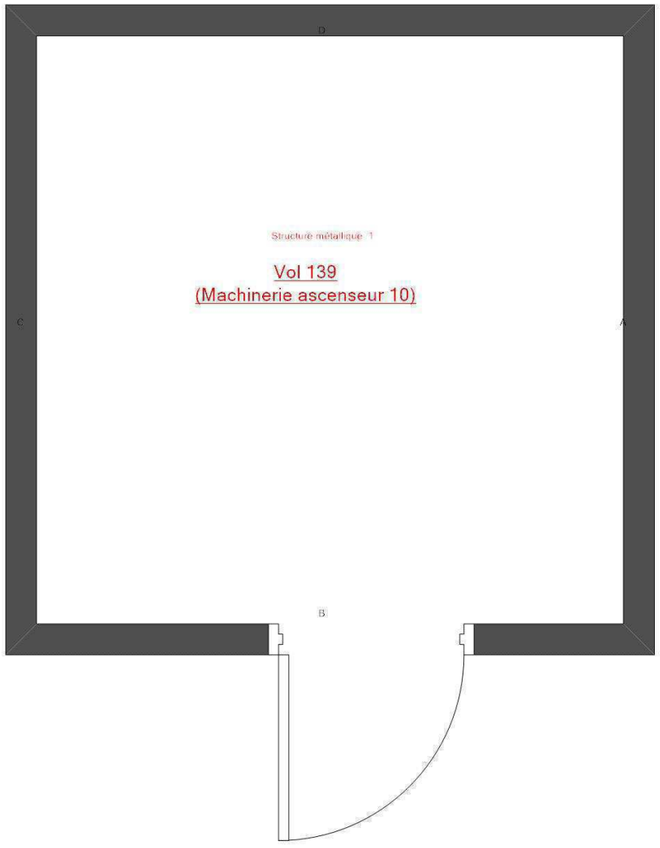

MCI Machinerie




Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT


MACHINERIE MC3 ET MCI - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002TV004863-2

MC3 Machinerie

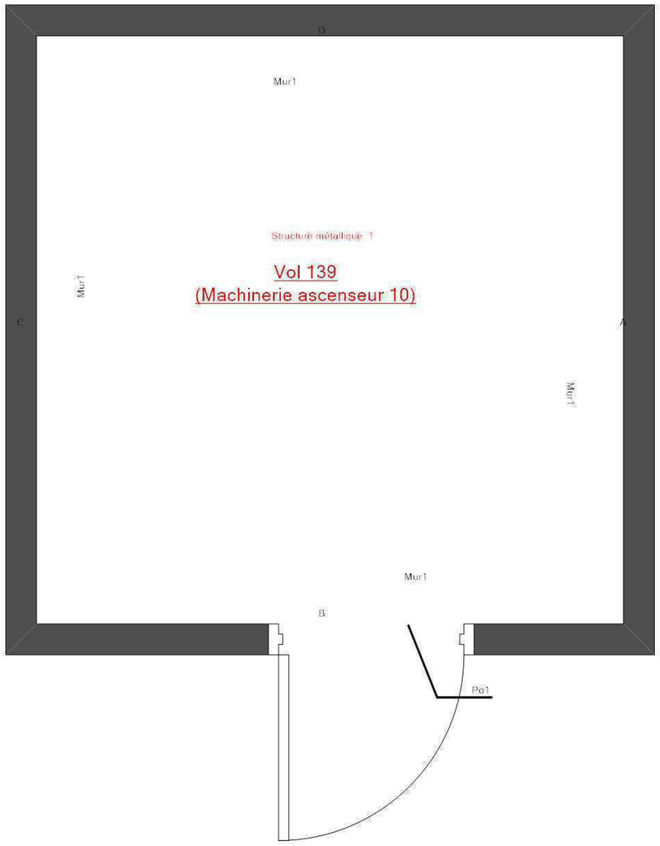

MCI Machinerie

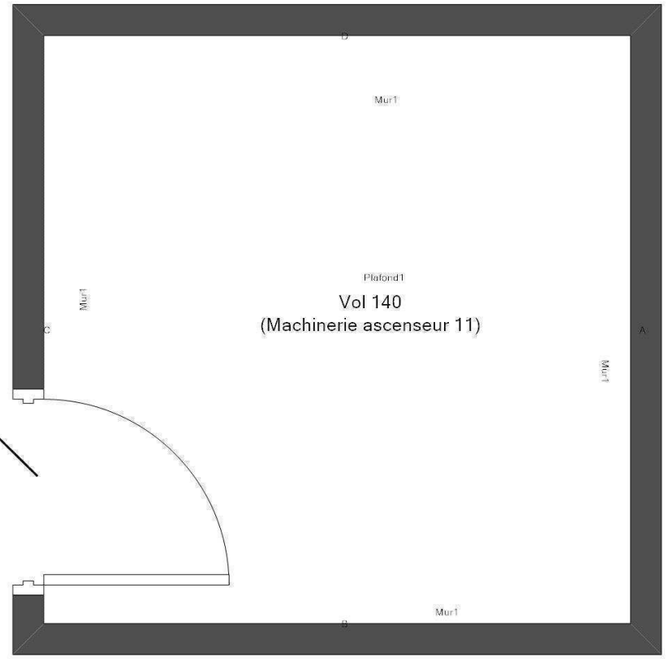

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
2 Av. Martin Luther King 87000 LIMOGES	DUPUYTREN 1 - Ascenseurs	18/07/2025	CRASSAT THIBAUT

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Assurance AC 2025 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutter,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Attestation AC 2025



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES

Tél. 04 77 44 92 44

LCP – 5 Rue Champenâtre – 25770 SERRE-LES-SAPINS - N°105



LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°105

Monsieur CRASSAT Thibaut

Plomb sans mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 15/09/2022 : - Date d'expiration : 14/09/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 15/09/2022, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 23bis, rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN
Mail : contact@lcp-certification.fr Site : www : lcp-certification.fr
Tel : 05.33.89.39.30
SIRET : 80914919800024 RCS BORDEAUX Code APE : 7022 Z
Env487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022

cofrac
Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4317



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4317 Version 007

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CRASSAT Thibaut

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 23/07/2020 - Date d'expiration : 22/07/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 23/07/2020 - Date d'expiration : 22/07/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 20/04/2023 - Date d'expiration : 19/04/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 30/05/2023 - Date d'expiration : 29/05/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2014 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 23 juillet 2020 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 16 décembre 2010 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19