Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 21/07/2025
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 30/09/2025

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **21 ALLEE DU BOIS NOIR**
BATIMENT F
29800 LANDERNEAU

Référence cadastrale : **29103-AR0031**
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé)* :
Propriétaire
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes**
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2026

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	SISSAN David	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 11/06/2020 Échéance : 10/06/2027 N° de certification : 19-2038
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	SISSAN David	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 11/06/2020 Échéance : 10/06/2027 N° de certification : 19-2038

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A. Conditions de réalisation du repérage..... 2
B. Laboratoires ayant effectué des analyses..... 2
C. Conclusions du rapport..... 3
D. Résultats détaillés du repérage..... 4
D.1. Listes des locaux visités..... 4
D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante..... 5
D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse..... 8
D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....30
D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante. 30
D.6. Zones non visitées..... 31
E. Annexes au rapport..... 32
E.1. Consignes générales de sécurité..... 32
E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements..... 34
E.3. Planches de repérage..... 36
E.4. Résultats d'analyses..... 39

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **21/07/2025**
Type de bâtiment : **Bâtiment**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Arrière du bâtiment inaccessible végétation trop importante

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**
(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Linoleum(a) + colle(a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Bureau 1	**Isolant** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Bureau 1; RDC - Bureau 2
Dalles de sol(a) + colle(a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Bureau 1	**Colle de plinthe carrelage** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Dégagement; RDC - WC
Dalles de sol(a) + colle (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Bureau 2	**Colle(a) + ragréage(a)** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Bureau 2
Colle de faïence (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC	**Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture** (Après analyse en laboratoire) Localisation : Toiture
Linoleum(a) + colle(a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Bureau 1	**Panneaux de cloisons carton alvéolé** (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage - Bureau 1
Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (débris) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Atelier	**Joint de maçonnerie** (Après analyse en laboratoire) Localisation : Local technique

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- RDC - Dégagement
- RDC - Bureau 3
- RDC - Pl 1
- Étage - Bureau 1
- Toiture
- RDC - Bureau 1
- RDC - WC
- RDC - Pl 2
- Étage - Bureau 2
- Parties extérieures
- RDC - Bureau 2
- RDC - Atelier
- RDC - Cabine peinture
- Étage - Plate-forme
- Local technique

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau(1)	Conclusion	Photo
RDC - Bureau 1	Identifiant : M0001 Description : Linoleum(a) + colle(a)	Après analyse en laboratoire (P0001)	
RDC - Bureau 1; RDC - Bureau 2	Identifiant : M0002 Description : Isolant	Après analyse en laboratoire (P0002)	
RDC - Bureau 1	Identifiant : M0003 Description : Dalles de sol(a) + colle(a)	Après analyse en laboratoire (P0003)	
RDC - Dégagement; RDC - WC	Identifiant : M0017 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0017)	

Localisation	Description du matériau(1)	Conclusion	Photo
RDC - Bureau 2	Identifiant : M0020 Description : Dalles de sol(a) + colle	Après analyse en laboratoire (P0020)	
RDC - Bureau 2	Identifiant : M0021 Description : Colle(a) + ragréage(a)	Après analyse en laboratoire (P0021)	
RDC - WC	Identifiant : M0027 Description : Colle de faïence	Après analyse en laboratoire (P0027)	
Toiture	Identifiant : M0057 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	Après analyse en laboratoire (P0057)	

Localisation	Description du matériau(1)	Conclusion	Photo
Étage - Bureau 1	Identifiant : M0060 Description : Linoleum(a) + colle(a)	Après analyse en laboratoire (P0060)	
Étage - Bureau 1	Identifiant : M0066 Description : Panneaux de cloisons carton alvéolé	Après analyse en laboratoire (P0066)	
RDC - Atelier	Identifiant : M0084 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (débris)	Après analyse en laboratoire (P0084)	
Local technique	Identifiant : M0091 Description : Joint de maçonnerie	Après analyse en laboratoire (P0091)	

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Bureau 1	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Colle + ragréage	
RDC - Bureau 1	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Colle (jaune)	
RDC - Bureau 1	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Faux plafond	
RDC - Bureau 1	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Joint de plafonds	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Bureau 1	Identifiant : M0008 (P0008) Description : Plaque plane	
RDC - Dégagement; RDC - Bureau 1; RDC - Bureau 2; RDC - Bureau 3	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Mastic vitrier (intérieure)	
RDC - Dégagement; RDC - Bureau 1; RDC - Bureau 2; RDC - Bureau 3	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Mastic vitrier (Extérieur)	
RDC - Bureau 1	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Colle (sur contre plaqué)	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Colle (tapisserie)	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Colle (barre de seuil)	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Colle (stratifié)	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Colle de carrelage de sol	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Joint de carrelage	
RDC - Bureau 2	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Plaque plane	
RDC - Bureau 2	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Dalles de sol + colle	
RDC - Bureau 2	Identifiant : M0022 (P0022) Description : Colle de moquette	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Dégagement	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Colle de faïence	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Enduit ciment	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Joint étanchéité évier	
RDC - Dégagement	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Joint étanchéité évier	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - WC	Identifiant : M0028 (P0028) Description : Colle de plinthe carrelage	
RDC - WC	Identifiant : M0029 (P0029) Description : Linoleum + colle	
RDC - WC	Identifiant : M0030 (P0030) Description : Colle de faïence	
RDC - WC	Identifiant : M0031 (P0031) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - WC	Identifiant : M0032 (P0032) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	
RDC - WC	Identifiant : M0033 (P0033) Description : Colle placoplatre	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0034 (P0034) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0035 (P0035) Description : Colle de plinthe carrelage	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0036 (P0036) Description : Joint de carrelage	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0037 (P0037) Description : Enduit ciment + peinture	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0038 (P0038) Description : Enduit ciment + peinture	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0039 (P0039) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0040 (P0040) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0041 (P0041) Description : Isolant	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0042 (P0042) Description : Isolant (panneau sandwich)	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0043 (P0043) Description : Joint étanchéité évier	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Bureau 3; RDC - WC	Identifiant : M0044 (P0044) Description : Joint chassis-vitrage	
RDC - Bureau 3; RDC - WC	Identifiant : M0045 (P0045) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
RDC - Bureau 3; RDC - WC	Identifiant : M0046 (P0046) Description : Joint d'étanchéité de chassis	
RDC - Bureau 3; RDC - WC	Identifiant : M0047 (P0047) Description : Joint d'étanchéité de chassis (bardage)	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0048 (P0048) Description : Colle	
RDC - Bureau 3; RDC - WC	Identifiant : M0049 (P0049) Description : Joint d'étanchéité de chassis	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0050 (P0050) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	
RDC - Bureau 3	Identifiant : M0051 (P0051) Description : Isolant porte	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Bureau 2	Identifiant : M0052 (P0052) Description : Linoleum + colle	
Étage - Bureau 2	Identifiant : M0053 (P0053) Description : Joint étanchéité évier	
Étage - Bureau 1; Étage - Bureau 2	Identifiant : M0054 (P0054) Description : Enduit ciment	
Étage - Bureau 1; Étage - Bureau 2	Identifiant : M0055 (P0055) Description : Enduit plâtre plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Bureau 1; Étage - Bureau 2	Identifiant : M0056 (P0056) Description : Isolant	
Étage - Bureau 2	Identifiant : M0058 (P0058) Description : Lino + colle	
Étage - Bureau 2	Identifiant : M0059 (P0059) Description : Enduit ciment + peinture	
Étage - Bureau 1	Identifiant : M0061 (P0061) Description : Linoleum + colle	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Bureau 1	Identifiant : M0062 (P0062) Description : Joint d'étanchéité de chassis	
Étage - Bureau 1	Identifiant : M0063 (P0063) Description : Mastic vitrier	
Étage - Bureau 1; Étage - Bureau 2	Identifiant : M0064 (P0064) Description : Mastic vitrier	
Étage - Bureau 1; Étage - Bureau 2	Identifiant : M0065 (P0065) Description : Isolant	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage - Bureau 1	Identifiant : M0067 (P0067) Description : Mastic vitrier	
Étage - Bureau 1	Identifiant : M0068 (P0068) Description : Colle de moquette	
Étage - Bureau 1; Étage - Bureau 2	Identifiant : M0069 (P0069) Description : Joint d'étanchéité de chassis	
Étage - Plate-forme	Identifiant : M0070 (P0070) Description : Enduit ciment peint mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Atelier	Identifiant : M0071 (P0071) Description : Chape maigre	
RDC - Atelier	Identifiant : M0072 (P0072) Description : Joint de maçonnerie	
RDC - Atelier	Identifiant : M0073 (P0073) Description : Mastic vitrier	
RDC - Atelier	Identifiant : M0074 (P0074) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Atelier	Identifiant : M0075 (P0075) Description : Peinture de garde-corps	
RDC - Atelier	Identifiant : M0076 (P0076) Description : Enduit ciment	
RDC - Atelier	Identifiant : M0077 (P0077) Description : Peinture murale	
RDC - Atelier	Identifiant : M0078 (P0078) Description : Isolant	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Atelier	Identifiant : M0079 (P0079) Description : Joint de vis	
RDC - Atelier	Identifiant : M0080 (P0080) Description : Béton (solin)	
RDC - Atelier	Identifiant : M0081 (P0081) Description : Béton	
RDC - Atelier	Identifiant : M0082 (P0082) Description : Béton	


Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Atelier	Identifiant : M0083 (P0083) Description : Béton	
RDC - Atelier	Identifiant : M0085 (P0085) Description : Peinture de garde-corps	
RDC - Atelier	Identifiant : M0086 (P0086) Description : Enduit ciment	
Parties extérieures	Identifiant : M0087 (P0087) Description : Joints vis	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0088 (P0088) Description : Béton (bordure)	
Parties extérieures	Identifiant : M0089 (P0089) Description : Enduit ciment + peinture	
Parties extérieures	Identifiant : M0090 (P0090) Description : Béton	
Local technique	Identifiant : M0092 (P0092) Description : Enduit ciment	

Localisation	Description du matériau	Photo
Local technique	Identifiant : M0093 (P0093) Description : Enduit ciment peint mural	
Local technique	Identifiant : M0094 (P0094) Description : Béton	
Local technique	Identifiant : M0095 (P0095) Description : Peinture porte	
Parties extérieures	Identifiant : M0096 (P0096) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
Parties extérieures	Identifiant : M0097 (P0097) Description : Béton	
Parties extérieures	Identifiant : M0098 (P0098) Description : Béton	

D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

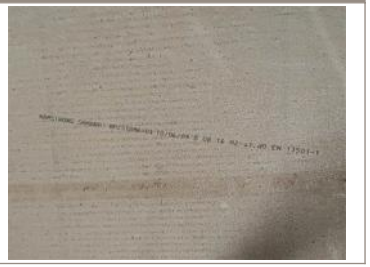Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Bureau 2	Identifiant : M0099 Description : Faux plafond Justification : Sur marquage du matériau	

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante


Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **LANDERNEAU**, le **30/09/2025**
Par : **SISSAN David**



Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION** - **102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.


e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0001	Linoleum(a) + colle(a)	RDC - Bureau 1
P0002	Isolant	RDC - Bureau 1
P0003	Dalles de sol(a) + colle(a)	RDC - Bureau 1
P0004	Colle + ragréage	RDC - Bureau 1
P0005	Colle (jaune)	RDC - Bureau 1
P0006	Faux plafond	RDC - Bureau 1
P0007	Joint de plafonds	RDC - Bureau 1
P0008	Plaque plane	RDC - Bureau 1
P0009	Mastic vitrier (intérieure)	RDC - Bureau 1
P0010	Mastic vitrier (Extérieur)	RDC - Bureau 1
P0011	Colle (sur contre plaqué)	RDC - Bureau 1
P0012	Colle (tapisserie)	RDC - Dégagement
P0013	Colle (barre de seuil)	RDC - Dégagement
P0014	Colle (stratifié)	RDC - Dégagement
P0015	Colle de carrelage de sol	RDC - Dégagement
P0016	Joint de carrelage	RDC - Dégagement
P0017	Colle de plinthe carrelage	RDC - Dégagement
P0018	Plaque plane	RDC - Bureau 2
P0019	Dalles de sol + colle	RDC - Bureau 2
P0020	Dalles de sol(a) + colle	RDC - Bureau 2
P0021	Colle(a) + ragréage(a)	RDC - Bureau 2
P0022	Colle de moquette	RDC - Bureau 2
P0023	Colle de faïence	RDC - Dégagement
P0024	Enduit ciment	RDC - Dégagement
P0025	Joint étanchéité évier	RDC - Dégagement
P0026	Joint étanchéité évier	RDC - Dégagement
P0027	Colle de faïence	RDC - WC
P0028	Colle de plinthe carrelage	RDC - WC
P0029	Linoleum + colle	RDC - WC
P0030	Colle de faïence	RDC - WC
P0031	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - WC
P0032	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	RDC - WC
P0033	Colle placoplatre	RDC - WC
P0034	Colle de carrelage de sol	RDC - Bureau 3
P0035	Colle de plinthe carrelage	RDC - Bureau 3
P0036	Joint de carrelage	RDC - Bureau 3
P0037	Enduit ciment + peinture	RDC - Bureau 3
P0038	Enduit ciment + peinture	RDC - Bureau 3
P0039	Colle de faïence	RDC - Bureau 3
P0040	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - Bureau 3
P0041	Isolant	RDC - Bureau 3
P0042	Isolant (panneau sandwich)	RDC - Bureau 3
P0043	Joint étanchéité évier	RDC - Bureau 3
P0044	Joint chassis-vitrage	RDC - Bureau 3
P0045	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	RDC - Bureau 3
P0046	Joint d'étanchéité de chassis	RDC - Bureau 3
P0047	Joint d'étanchéité de chassis (bardage)	RDC - Bureau 3
P0048	Colle	RDC - Bureau 3
P0049	Joint d'étanchéité de chassis	RDC - Bureau 3
P0050	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	RDC - Bureau 3
P0051	Isolant porte	RDC - Bureau 3
P0052	Linoleum + colle	Étage - Bureau 2
P0053	Joint étanchéité évier	Étage - Bureau 2
P0054	Enduit ciment	Étage - Bureau 2

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0055	Enduit plâtre plafond	Étage - Bureau 2
P0056	Isolant	Étage - Bureau 2
P0057	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	Toiture
P0058	Lino + colle	Étage - Bureau 2
P0059	Enduit ciment + peinture	Étage - Bureau 2
P0060	Linoleum(a) + colle(a)	Étage - Bureau 1
P0061	Linoleum + colle	Étage - Bureau 1
P0062	Joint d'étanchéité de chassis	Étage - Bureau 1
P0063	Mastic vitrier	Étage - Bureau 1
P0064	Mastic vitrier	Étage - Bureau 1
P0065	Isolant	Étage - Bureau 1
P0066	Panneaux de cloisons carton alvéolé	Étage - Bureau 1
P0067	Mastic vitrier	Étage - Bureau 1
P0068	Colle de moquette	Étage - Bureau 1
P0069	Joint d'étanchéité de chassis	Étage - Bureau 1
P0070	Enduit ciment peint mural	Étage - Plate-forme
P0071	Chape maigre	RDC - Atelier
P0072	Joint de maçonnerie	RDC - Atelier
P0073	Mastic vitrier	RDC - Atelier
P0074	Béton	RDC - Atelier
P0075	Peinture de garde-corps	RDC - Atelier
P0076	Enduit ciment	RDC - Atelier
P0077	Peinture murale	RDC - Atelier
P0078	Isolant	RDC - Atelier
P0079	Joint de vis	RDC - Atelier
P0080	Béton (solin)	RDC - Atelier
P0081	Béton	RDC - Atelier
P0082	Béton	RDC - Atelier
P0083	Béton	RDC - Atelier
P0084	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (débris)	RDC - Atelier
P0085	Peinture de garde-corps	RDC - Atelier
P0086	Enduit ciment	RDC - Atelier
P0087	Joints vis	Parties extérieures
P0088	Béton (bordure)	Parties extérieures
P0089	Enduit ciment + peinture	Parties extérieures
P0090	Béton	Parties extérieures
P0091	Joint de maçonnerie	Local technique
P0092	Enduit ciment	Local technique
P0093	Enduit ciment peint mural	Local technique
P0094	Béton	Local technique
P0095	Peinture porte	Local technique
P0096	Béton	Parties extérieures
P0097	Béton	Parties extérieures
P0098	Béton	Parties extérieures


E.3. Planches de repérage

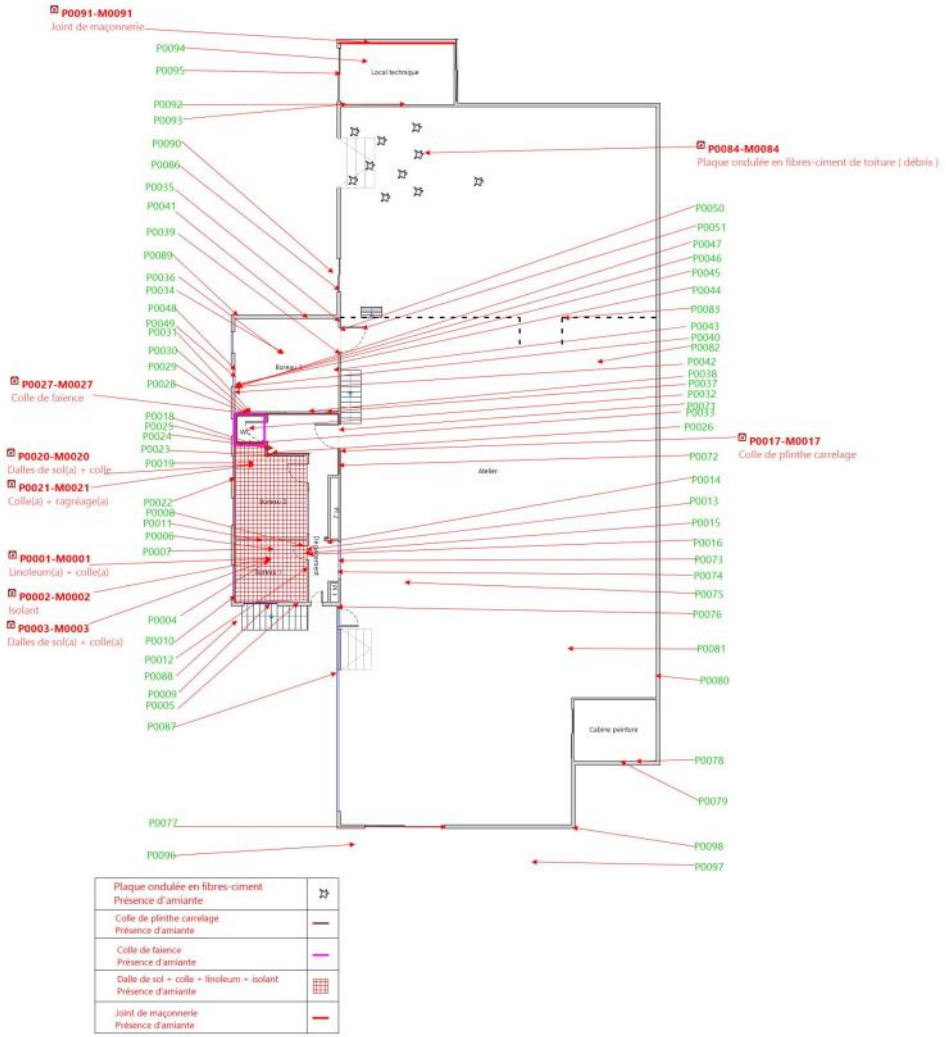

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML** — Croquis 1 / 3

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	21 ALLEE DU BOIS NOIR BATIMENT F 29800 LANDERNEAU	Etabli par : Société : Le :	SISSAN David AED Groupe 30/09/2025	Version : du :	V01 30/09/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

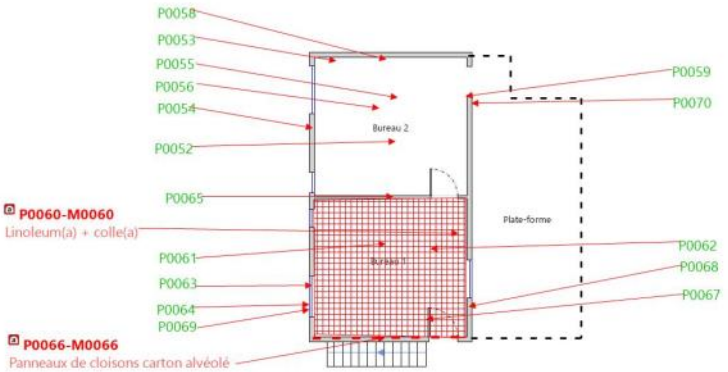


Linoleum + colle Présence d'amiante	▦
Panneaux de cloisons carton alvéolé Présence d'amiante	- -

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML** — Croquis 2 / 3

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	21 ALLEE DU BOIS NOIR BATIMENT F 29800 LANDERNEAU	Etabli par : Société : Le :	SISSAN David AED Groupe 30/09/2025	Version : du :	V01 30/09/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

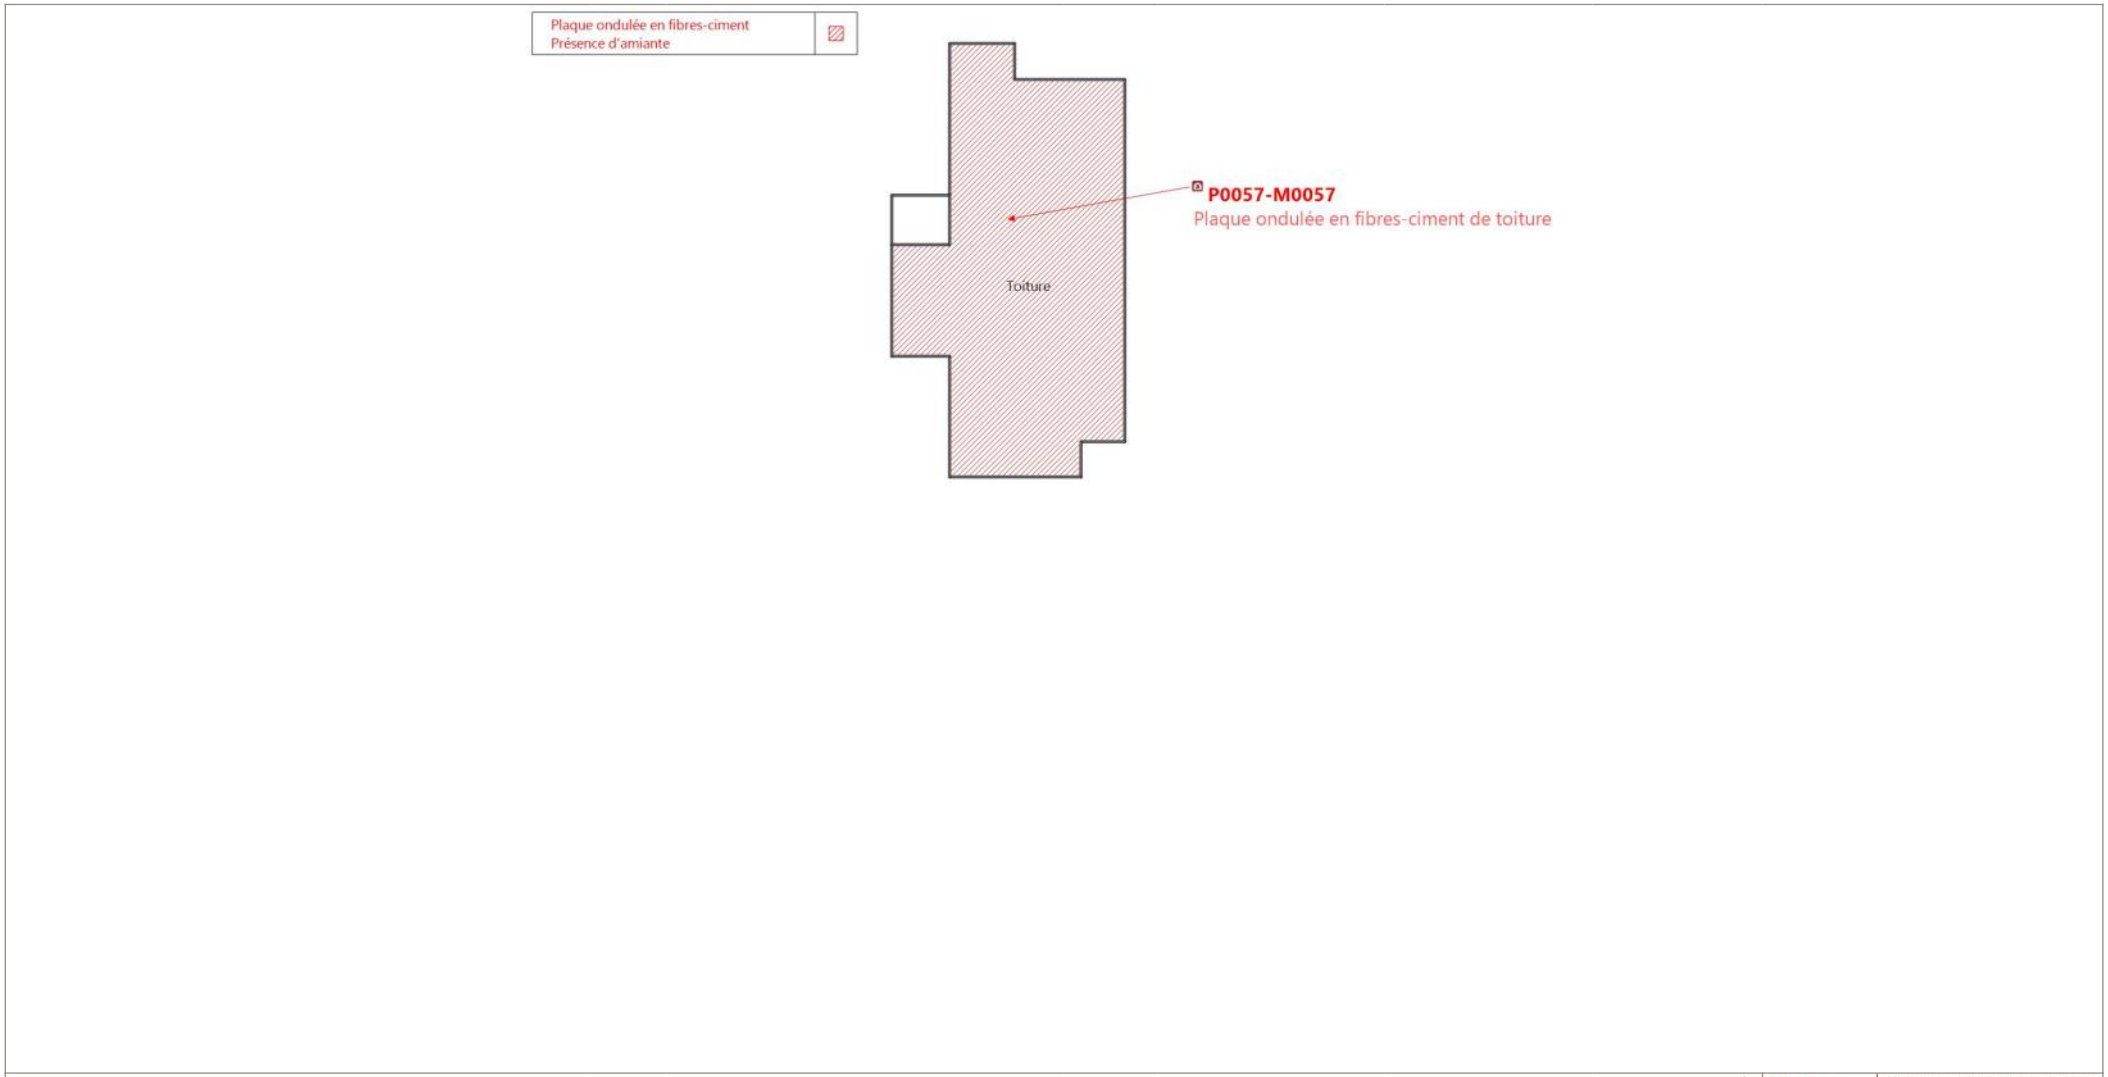

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML** — Croquis 3 / 3

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	21 ALLEE DU BOIS NOIR BATIMENT F 29800 LANDERNEAU	Etabli par : SISSAN David Société : AED Groupe Le : 30/09/2025	Version : V01 du : 30/09/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

E.4. Résultats d'analyses

Eurofins Eichrom Amiante SAS

SARL AED EXPERTISES
Monsieur David SISSAN
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-035766-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2025 12:00 | Page1/7
Dossier N° : 25SE020519 | Date de réception : 08/08/2025 | Date d'analyse : 11/08/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC - Bureau 1	Matériau souple de type joint (beige) (marbré)	**MET** * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (fibreux) ; matériau de type colle (jaune) en traces(i) (ii)	**MOLP** * / KB6J	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P0002 - Sol - Isolants - Isolant - RDC - Bureau 1	Matériau fibreux de type isolant (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	P0003 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC - Bureau 1	Matériau (marron)	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-035766-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2025 12:00 | Page2/7
Dossier N° : 25SE020519 | Date de réception : 08/08/2025 | Date d'analyse : 11/08/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	**MET** * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle (jaune)	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	P0004 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - Bureau 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	**MET** * / U7AK	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (beige)	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P0005 - Revetements de murs - Colles - Colle (jaune) - RDC - Bureau 1	Matériau souple (beige) (rayé) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-035766-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2025 12:00 | Page3/7
Dossier N° : 25SE020519 | Date de réception : 08/08/2025 | Date d'analyse : 11/08/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune)	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0006 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - Bureau 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) (marron)(iii)	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0007 - Plafond - Mastics et joints - Joint de plafonds - RDC - Bureau 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / KB6J	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0008 - Plafonds - Panneaux colles ou visses - Plaque plane - RDC - Bureau 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0009 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier (interieure) - RDC - Bureau 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-035766-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2025 12:00 | Page4/7
Dossier N° : 25SE020519 | Date de réception : 08/08/2025 | Date d'analyse : 11/08/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0010 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier (Exterieur) - RDC - Bureau 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P0011 - Revetements de murs - Colles - Colle (sur contre plaque) - RDC - Bureau 1	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0012 - Revetements de murs - Colles - Colle (tapisserie) - RDC - Degagement	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) (marron)	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0013 - Revetements de sol - Colles - Colle (barre de seuil) - RDC - Degagement	Matériau de type plaque métallique (gris) ; matériau souple (noir) (collant)	**MET** * / Y5BF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0014 - Revetements de murs - Colles - Colle (stratifie) - RDC - Degagement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (marron)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-035766-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2025 12:00 | Page5/7
Dossier N° : 25SE020519 | Date de réception : 08/08/2025 | Date d'analyse : 11/08/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P0015 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Degagement	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (beige) (granulaire)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0016 - Revetements de sol - Joints - Joint de carrelage - RDC - Degagement	Matériau dur de type joint ciment (gris) + (beige)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0017 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Degagement	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	P0018 - Murs et cloisons - Revetements durs - Plaque plane - RDC - Bureau 2	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau semi-dur de type plaque (marron)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-035766-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2025 12:00 | Page6/7
Dossier N° : 25SE020519 | Date de réception : 08/08/2025 | Date d'analyse : 11/08/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	P0019 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC - Bureau 2	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / BZ65	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) sous (noir) + (beige)	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0020 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC - Bureau 2	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle (jaune)	**MET** * / H3WZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

(ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau revetement sol beige fibreux ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(iii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-035766-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2025 12:00 | Page7/7
Dossier N° : 25SE020519 | Date de réception : 08/08/2025 | Date d'analyse : 11/08/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Antoine Herve
Chef(fe) de Groupe Eurofins Eichrom Amiante SAS

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

SARL AED EXPERTISES
Monsieur David SISSAN
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

Notre référence : AR-25-SE-035955-01

Numéro de dossier : 25SE020579
Référence de dossier : Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25SE020579-001 - Référence *P0021 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-002 - Référence *P0022 - Revetements de murs - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-003 - Référence *P0023 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-004 - Référence *P0024 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC - Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-005 - Référence *P0025 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC - Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-006 - Référence *P0026 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC - Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-007 - Référence *P0027 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-008 - Référence *P0028 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-009 - Référence *P0029 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC - WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-010 - Référence *P0030 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-011 - Référence *P0031 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC - WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-012 - Référence *P0032 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond - RDC - WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-013 - Référence *P0033 - Revetements de murs - Colles - Colle placoplatre - RDC - WC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-014 - Référence *P0034 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-015 - Référence *P0035 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-016 - Référence *P0036 - Revetements de sol - Joints - Joint de carrelage - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-017 - Référence *P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-018 - Référence *P0038 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-019 - Référence *P0039 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-020 - Référence *P0040 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-021 - Référence *P0041 - Toitures et etancheite - Isolants - Isolant - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-022 - Référence *P0042 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant (panneau sandwich) - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-023 - Référence *P0043 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-024 - Référence *P0044 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-025 - Référence *P0045 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-026 - Référence *P0046 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-027 - Référence *P0047 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis (bardage) - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-028 - Référence *P0048 - Revetements de murs - Colles - Colle - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-029 - Référence *P0049 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-030 - Référence *P0050 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de porte - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-031 - Référence *P0051 - Porte - Isolants - Isolant porte - RDC - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-032 - Référence *P0052 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-033 - Référence *P0053 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Etage - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-034 - Référence *P0054 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - Etage - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-035 - Référence *P0055 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre plafond - Etage - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-036 - Référence *P0056 - Plafonds - Isolants - Isolant - Etage - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-037 - Référence *P0057 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-038 - Référence *P0058 - Revetements de murs - Revetement plastique avec sous-couche - Lino + colle - Etage - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-039 - Référence *P0059 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - Etage - Bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-040 - Référence *P0060 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-041 - Référence *P0061 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-042 - Référence *P0062 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-043 - Référence *P0063 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-044 - Référence *P0064 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-045 - Référence *P0065 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-046 - Référence *P0066 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Panneaux de cloisons carton alveole - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-047 - Référence *P0067 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-048 - Référence *P0068 - Revetements de murs - Colles - Colle de moquette - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-049 - Référence *P0069 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis - Etage - Bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-050 - Référence *P0070 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - Etage - Plate-forme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-051 - Référence *P0071 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-052 - Référence *P0072 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-053 - Référence *P0073 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-054 - Référence *P0074 - Murs et cloisons - Maconnerie - Beton - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-055 - Référence *P0075 - Garde-corps - Garde-corps - Peinture de garde-corps - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-056 - Référence *P0076 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-057 - Référence *P0077 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-058 - Référence *P0078 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-059 - Référence *P0079 - Murs et cloisons - Joint - Joint de vis - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-060 - Référence *P0080 - Planchers - Dalle - Beton (solin) - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-061 - Référence *P0081 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-062 - Référence *P0082 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-063 - Référence *P0083 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-064 - Référence *P0084 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture (debris) - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-065 - Référence *P0085 - Garde-corps - Garde-corps - Peinture de garde-corps - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-066 - Référence *P0086 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC - Atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-067 - Référence *P0087 - Murs et cloisons - Joints - Joints vis - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-068 - Référence *P0088 - Planchers - Dalle - Beton (bordure) - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-069 - Référence *P0089 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-070 - Référence *P0090 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-071 - Référence *P0091 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - Local technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-072 - Référence *P0092 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - Local technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-073 - Référence *P0093 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - Local technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-074 - Référence *P0094 - Planchers - Dalle - Beton - Local technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-075 - Référence *P0095 - Porte - Peinture - Peinture porte - Local technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann
35170 BRUZ
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

- N° 25SE020579-076 - Référence *P0096 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-077 - Référence *P0097 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE020579-078 - Référence *P0098 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann
35170 BRUZ
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS EICHROM AMIANTE LABORATOIRE
Analyses Eichrom
Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Rue Maryse Bastié - Bât. C France
35170 Bruz

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25SE020579-001 - P0021 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - Bureau 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
002	25SE020579-002 - P0022 - Revetements de murs - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 2	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (2)	25SE020579-003 - P0023 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - Degagement	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25SE020579-004 - P0024 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25SE020579-005 - P0025 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC - Degagement	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25SE020579-006 - P0026 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC - Degagement	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	25SE020579-007 - P0027 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008 (2)	25SE020579-008 - P0028 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - WC	Matériau (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / WHZ6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25SE020579-009 - P0029 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC - WC	Matériau (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25SE020579-010 - P0030 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25SE020579-011 - P0031 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural RDC - WC	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25SE020579-012 - P0032 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond - RDC - WC	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25SE020579-013 - P0033 - Revetements de murs - Colles - Colle placoplatre - RDC - WC	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014	25SE020579-014 - P0034 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Bureau 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25SE020579-015 - P0035 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Bureau 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25SE020579-016 - P0036 - Revetements de sol - Joints - Joint de carrelage - RDC - Bureau 3	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25SE020579-017 - P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - RDC - Bureau 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25SE020579-018 - P0038 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - RDC - Bureau 3	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)(i)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (2)	25SE020579-019 - P0039 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - Bureau 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25SE020579-020 - P0040 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural RDC - Bureau 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25SE020579-021 - P0041 - Toitures et etancheite - Isolants - Isolant - RDC - Bureau 3					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
022	25SE020579-022 - P0042 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant (panneau sandwich) - RDC - Bureau 3	Matériau de type mousse (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25SE020579-023 - P0043 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC - Bureau 3	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25SE020579-024 - P0044 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC - Bureau 3	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25SE020579-025 - P0045 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d''etancheite ouvrant-dormant de fenetre - RDC - Bureau 3	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25SE020579-026 - P0046 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d''etancheite de chassis - RDC - Bureau 3	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25SE020579-027 - P0047 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d''etancheite de chassis (bardage) - RDC - Bureau 3	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25SE020579-028 - P0048 - Revetements de murs - Colles - Colle - RDC - Bureau 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	25SE020579-029 - P0049 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d''etancheite de chassis - RDC - Bureau 3	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25SE020579-030 - P0050 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d''etancheite ouvrant-dormant de porte - RDC - Bureau 3	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25SE020579-031 - P0051 - Porte - Isolants - Isolant porte · RDC - Bureau 3	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
032	25SE020579-032 - P0052 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Bureau 2	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25SE020579-033 - P0053 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Etage - Bureau 2	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25SE020579-034 - P0054 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - Etage - Bureau 2	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25SE020579-035 - P0055 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre plafond - Etage - Bureau 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type mousse (bleu)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036	25SE020579-036 - P0056 - Plafonds - Isolants - Isolant - Etage - Bureau 2	Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	25SE020579-037 - P0057 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - Toiture	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25SE020579-038 - P0058 - Revetements de murs - Revetement plastique avec sous-couche - Lino + colle - Etage - Bureau 2	Matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25SE020579-039 - P0059 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - Etage - Bureau 2	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / D8YH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (3)	25SE020579-040 - P0060 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Bureau 1	Matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
041	25SE020579-041 - P0061 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage - Bureau 1	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25SE020579-042 - P0062 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d''etancheite de chassis - Etage - Bureau 1	Matériau souple de type joint (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25SE020579-043 - P0063 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage - Bureau 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25SE020579-044 - P0064 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage - Bureau 1	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25SE020579-045 - P0065 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - Etage - Bureau 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	25SE020579-046 - P0066 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Panneaux de cloisons carton alveole - Etage - Bureau 1	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
047	25SE020579-047 - P0067 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage - Bureau 1	Matériau souple de type joint (transparent)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25SE020579-048 - P0068 - Revetements de murs - Colles - Colle de moquette - Etage - Bureau 1	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25SE020579-049 - P0069 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d''etancheite de chassis - Etage - Bureau 1	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25SE020579-050 - P0070 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - Etage - Plate-forme	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	25SE020579-051 - P0071 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - RDC - Atelier	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	25SE020579-052 - P0072 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC - Atelier	Matériau semi-dur de type joint (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25SE020579-053 - P0073 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Atelier	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25SE020579-054 - P0074 - Murs et cloisons - Maconnerie - Beton - RDC - Atelier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25SE020579-055 - P0075 - Garde-corps - Garde-corps - Peinture de garde-corps - RDC - Atelier					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (vert)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	25SE020579-056 - P0076 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC - Atelier	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25SE020579-057 - P0077 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Atelier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	25SE020579-058 - P0078 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant - RDC - Atelier	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type mousse (jaune)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25SE020579-059 - P0079 - Murs et cloisons - Joint - Joint de vis - RDC - Atelier	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25SE020579-060 - P0080 - Planchers - Dalle - Beton (solin) - RDC - Atelier					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	25SE020579-061 - P0081 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Atelier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25SE020579-062 - P0082 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Atelier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (violet)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25SE020579-063 - P0083 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Atelier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	25SE020579-064 - P0084 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture (debris) - RDC - Atelier	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / NST5	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	25SE020579-065 - P0085 - Garde-corps - Garde-corps - Peinture de garde-corps - RDC - Atelier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune)	**MET** / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	25SE020579-066 - P0086 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC - Atelier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) (i)	**MET** / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	25SE020579-067 - P0087 - Murs et cloisons - Joints - Joints vis - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	25SE020579-068 - P0088 - Planchers - Dalle - Beton (bordure) - Parties exterieures					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	25SE020579-069 - P0089 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - Parties exterieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	25SE020579-070 - P0090 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (beige)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (beige)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071 (1)	25SE020579-071 - P0091 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - Local technique					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
072	25SE020579-072 - P0092 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - Local technique	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	25SE020579-073 - P0093 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - Local technique	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	25SE020579-074 - P0094 - Planchers - Dalle - Beton - Local technique	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	25SE020579-075 - P0095 - Porte - Peinture - Peinture porte - Local technique	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	25SE020579-076 - P0096 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01 | Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32 |
Référence laboratoire N° : 25RI057936 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025 | Date de réception :11/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	25SE020579-077 - P0097 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	25SE020579-078 - P0098 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / G7YT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-047396-01
Référence laboratoire N° : 25RI057936
Reçu au laboratoire le : 12/08/2025
Date d'analyse : 12/08/2025
Date d'émission de rapport : 14/08/2025 21:32
Référence de suivi du dossier N° : 25SE020579
Date de réception :11/08/2025

Référence dossier Client:25SE020579 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTF_DEML

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Malgorzata Tomala
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

CERTIFIÉ

abcidia CERTIFICATION

opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

SISSAN David

sous le numéro 19-2038

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☑ **Amiante** sans mention — Prise d'effet : 11/06/2020 — Validité : 10/06/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Amiante** avec mention — Prise d'effet : 11/06/2020 — Validité : 10/06/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **DPE** individuel — Prise d'effet : 14/06/2022 — Validité : 13/06/2029
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **DPE** Tous types de bâtiments — Prise d'effet : 14/06/2022 — Validité : 13/06/2029
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Gaz** — Prise d'effet : 03/01/2020 — Validité : 02/01/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **CREP** — Prise d'effet : 03/01/2020 — Validité : 02/01/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Termites Métropole** — Prise d'effet : 06/02/2020 — Validité : 05/02/2027
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Electricité** — Prise d'effet : 10/03/2020 — Validité : 09/03/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

19-2038 - v2 - 14/06/2022

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n°4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Votre Assurance

▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :
1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
• Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
• L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
• L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
• Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

1D052620241120

• L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'information sur la présence d'un risque de mérule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**10 000 000** € **par année** d'assurance
Dont : • **Dommages corporels**	**10 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**2 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150 000** € par année d'assurance
• **Dommages aux biens confiés**	**150 000** € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**2 000 000 €** par année d'assurance dont **1 000 000** € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**1 500 000** € par année d'assurance dont **1 500 000** € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) **:** **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000** € par année d'assurance **100.000** € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	**20.000** € par litige