Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 21/07/2025
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 30/09/2025

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **21 ALLEE DU BOIS NOIR**
BATIMENT A1
29800 LANDERNEAU

Référence cadastrale : **29103-AR0034**
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé)* :
Propriétaire
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes**
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2026

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	SISSAN David	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 11/06/2020 Échéance : 10/06/2027 N° de certification : 19-2038
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	SISSAN David	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 11/06/2020 Échéance : 10/06/2027 N° de certification : 19-2038

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A. Conditions de réalisation du repérage..... 2
B. Laboratoires ayant effectué des analyses..... 2
C. Conclusions du rapport..... 3
D. Résultats détaillés du repérage..... 4
D.1. Listes des locaux visités..... 4
D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante..... 5
D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse..... 9
D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....32
D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante. 32
D.6. Zones non visitées..... 33
E. Annexes au rapport..... 34
E.1. Consignes générales de sécurité..... 34
E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements..... 36
E.3. Planches de repérage..... 38
E.4. Résultats d'analyses..... 43

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **21/07/2025**
Type de bâtiment : **Bâtiment**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

RDC bas - Local 1 les trappes au sol soudé
Déchets amiante sur l'ensemble du bâtiment et à l'extérieur

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Isolant (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC haut - Local 1	**Dalles de sol(a) + colle(a)** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC haut - Local 23
Colle de polystyrène (Après analyse en laboratoire) Localisation : 1ere étage - Local 5	**Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte (four)** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC bas - Local 1
Isolant (four) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC bas - Local 1	**Joint Tresse** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC bas - Chaudière
Joint bride (Après analyse en laboratoire) Localisation : 1ere étage - Local 5	**Conduit fibres-ciment** (Après analyse en laboratoire) Localisation : 1ere étage - Local 5
Conduit fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC bas - Local 7	**Conduit fibres-ciment** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC bas - Local 7
Colle de carrelage de sol (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC bas - Local 16; RDC bas - Local 17	**Plaque ondulée en fibres-ciment de Bardage** (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC bas - Local 19
Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (débris) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Toiture	

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- RDC haut - Local 1
- RDC haut - Local 2
- RDC haut - Local 3
- RDC haut - Local 4
- RDC haut - Local 5
- RDC haut - Local 6
- RDC haut - Local 7
- RDC haut - Local 8
- RDC haut - Local 9
- RDC haut - Local 10
- RDC haut - Local 11
- RDC haut - Local 12
- RDC haut - Local 13
- RDC haut - Local 14
- RDC haut - Local 15
- RDC haut - Local 16
- RDC haut - Local 17
- RDC haut - Local 18
- RDC haut - Local 19
- RDC haut - Local 20
- RDC haut - Local 21
- RDC haut - Local 22
- RDC haut - Local 23
- RDC bas - Local 1
- RDC bas - Local 2
- RDC bas - Local 3
- RDC bas - Local 4
- RDC bas - Local 5
- RDC bas - Local 6
- RDC bas - Local 7
- RDC bas - Local 8
- RDC bas - Local 9
- RDC bas - Local 10
- RDC bas - Local 11
- RDC bas - Local 12
- RDC bas - Local 13
- RDC bas - Local 14
- RDC bas - Local 15
- RDC bas - Local 16
- RDC bas - Local 17
- RDC bas - Local 18
- RDC bas - Local 19
- RDC bas - Local 20
- 1ere étage - Local 1
- 1ere étage - Local 2
- 1ere étage - Local 3
- 1ere étage - Local 4
- 1ere étage - Local 5
- 1ere étage - Local 6
- 1ere étage - Local 7
- RDC bas - Chaudière
- Toiture

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau(1)	Conclusion	Photo
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0008 Description : Isolant	Après analyse en laboratoire (P0008)	
RDC haut - Local 23	Identifiant : M0048 Description : Dalles de sol(a) + colle(a)	Après analyse en laboratoire (P0048)	
1ere étage - Local 5	Identifiant : M0056 Description : Colle de polystyrène	Après analyse en laboratoire (P0056)	
RDC bas - Local 1	Identifiant : M0068 Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte (four)	Après analyse en laboratoire (P0068)	

Localisation	Description du matériau(1)	Conclusion	Photo
RDC bas - Local 1	Identifiant : M0071 Description : Isolant (four)	Après analyse en laboratoire (P0071)	
RDC bas - Chaudière	Identifiant : M0072 Description : Joint Tresse	Après analyse en laboratoire (P0072)	
1ere étage - Local 5	Identifiant : M0075 Description : Joint bride	Après analyse en laboratoire (P0075)	
1ere étage - Local 5	Identifiant : M0077 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0077)	

Localisation	Description du matériau(1)	Conclusion	Photo
RDC bas - Local 7	Identifiant : M0081 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0081)	
RDC bas - Local 7	Identifiant : M0082 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0082)	
RDC bas - Local 16; RDC bas - Local 17	Identifiant : M0093 Description : Colle de carrelage de sol	Après analyse en laboratoire (P0093)	
RDC bas - Local 19	Identifiant : M0099 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de Bardage	Après analyse en laboratoire (P0099)	

Localisation	Description du matériau(1)	Conclusion	Photo
Toiture	Identifiant : M0102 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (débris)	Après analyse en laboratoire (P0102)	

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Joint d'étanchéité de chaudière	
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Calorifugeage	
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Enduit plâtre sur mur brique	
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Béton (fosse)	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Enduit ciment	
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Béton	
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Dalle Béton	
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Joint d'étanchéité de porte	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Joint chassis-vitrage	
RDC haut - Local 4	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
RDC haut - Local 4	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Plots de colle	
RDC haut - Local 4	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 3	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Colle de polystyrène	
RDC haut - Local 2; RDC haut - Local 3	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Panneaux de fibralith plafond	
RDC haut - Local 2; RDC haut - Local 3; RDC haut - Local 4; RDC haut - Local 5; RDC haut - Local 6; RDC haut - Local 7; RDC haut - Local 8; RDC haut - Local 9; RDC haut - Local 10	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Peinture radiateurs	
RDC haut - Local 2	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Faux plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 2	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Enduit plâtre peint plafond	
RDC haut - Local 2; RDC haut - Local 3; RDC haut - Local 4; RDC haut - Local 5; RDC haut - Local 6; RDC haut - Local 7; RDC haut - Local 8; RDC haut - Local 9; RDC haut - Local 10	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Joint d'étanchéité de radiateurs	
RDC haut - Local 5	Identifiant : M0020 (P0020) Description : Joint chassis-vitrage	
RDC haut - Local 5	Identifiant : M0021 (P0021) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 5	Identifiant : M0022 (P0022) Description : Joint de maçonnerie	
RDC haut - Local 7	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Calorifugeage	
RDC haut - Local 7	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Plots de colle	
RDC haut - Local 6	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Colle	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 8	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	
RDC haut - Local 8	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Peinture porte	
RDC haut - Local 11	Identifiant : M0028 (P0028) Description : Joint chassis-vitrage	
RDC haut - Local 11	Identifiant : M0029 (P0029) Description : Peinture plafond	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 11	Identifiant : M0030 (P0030) Description : Mastic vitrier	
RDC haut - Local 11	Identifiant : M0031 (P0031) Description : Joint chassis-vitrage	
RDC haut - Local 11	Identifiant : M0032 (P0032) Description : Mastic vitrier	
RDC haut - Local 22	Identifiant : M0033 (P0033) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 22	Identifiant : M0034 (P0034) Description : Béton	
RDC haut - Local 22	Identifiant : M0035 (P0035) Description : Enduit ciment	
RDC haut - Local 22	Identifiant : M0036 (P0036) Description : Joint chassis-vitrage	
RDC haut - Local 22	Identifiant : M0037 (P0037) Description : Joint d'étanchéité de chassis	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 22	Identifiant : M0038 (P0038) Description : Joint de maçonnerie	
RDC haut - Local 16	Identifiant : M0039 (P0039) Description : Joint étanchéité évier	
RDC haut - Local 13	Identifiant : M0040 (P0040) Description : Joint d'étanchéité de tuyauterie	
RDC haut - Local 22	Identifiant : M0041 (P0041) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 21	Identifiant : M0042 (P0042) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
RDC haut - Local 21	Identifiant : M0043 (P0043) Description : Faux plafond	
RDC haut - Local 21	Identifiant : M0044 (P0044) Description : Faux plafond	
RDC haut - Local 21	Identifiant : M0045 (P0045) Description : Linoleum + colle	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 21	Identifiant : M0046 (P0046) Description : Colle + ragréage	
RDC haut - Local 21	Identifiant : M0047 (P0047) Description : Mastic vitrier	
RDC haut - Local 22	Identifiant : M0049 (P0049) Description : Dalles de sol + colle	
RDC haut - Local 22	Identifiant : M0050 (P0050) Description : Colle + ragréage	

Localisation	Description du matériau	Photo
1ere étage - Local 4	Identifiant : M0051 (P0051) Description : Panneaux de cloisons carton alvéolé	
1ere étage - Local 4	Identifiant : M0052 (P0052) Description : Peinture porte	
1ere étage - Local 4	Identifiant : M0053 (P0053) Description : Peinture radiateurs	
1ere étage - Local 1	Identifiant : M0054 (P0054) Description : Peinture de garde-corps	

Localisation	Description du matériau	Photo
1ere étage - Local 3	Identifiant : M0055 (P0055) Description : Colle de polystyrène	
1ere étage - Local 5	Identifiant : M0057 (P0057) Description : Colle de plinthes	
1ere étage - Local 3; 1ere étage - Local 4; 1ere étage - Local 5; 1ere étage - Local 6; 1ere étage - Local 7	Identifiant : M0058 (P0058) Description : Joint d'étanchéité de radiateurs	
1ere étage - Local 6	Identifiant : M0059 (P0059) Description : Joint chassis-vitrage	

Localisation	Description du matériau	Photo
1ere étage - Local 6	Identifiant : M0060 (P0060) Description : Peinture fenêtre	
RDC bas - Local 9	Identifiant : M0061 (P0061) Description : Mastic vitrier	
RDC bas - Local 1	Identifiant : M0062 (P0062) Description : Béton	
RDC bas - Local 11	Identifiant : M0063 (P0063) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC bas - Local 11	Identifiant : M0064 (P0064) Description : Joint chassis-vitrage	
RDC bas - Local 12	Identifiant : M0065 (P0065) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
RDC bas - Local 14	Identifiant : M0066 (P0066) Description : Colle	
RDC bas - Local 1	Identifiant : M0067 (P0067) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC bas - Local 1	Identifiant : M0069 (P0069) Description : Enduit ciment (four)	
RDC bas - Local 1	Identifiant : M0070 (P0070) Description : Isolant (four)	
RDC bas - Chaudière	Identifiant : M0073 (P0073) Description : Joint coffret électrique	
RDC bas - Chaudière	Identifiant : M0074 (P0074) Description : Calorifugeage	

Localisation	Description du matériau	Photo
1ere étage - Local 5	Identifiant : M0076 (P0076) Description : Joint de maçonnerie	
RDC bas - Local 7	Identifiant : M0078 (P0078) Description : Enduit ciment peint mural	
RDC bas - Local 7	Identifiant : M0079 (P0079) Description : Béton	
RDC bas - Local 8	Identifiant : M0080 (P0080) Description : Plaque plane	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC bas - Local 11	Identifiant : M0083 (P0083) Description : Linoleum + colle	
RDC bas - Local 14	Identifiant : M0084 (P0084) Description : Linoleum + colle	
RDC bas - Local 15	Identifiant : M0085 (P0085) Description : Béton	
RDC bas - Local 15	Identifiant : M0086 (P0086) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC haut - Local 1	Identifiant : M0087 (P0087) Description : Béton	
RDC bas - Local 15	Identifiant : M0088 (P0088) Description : Béton	
RDC bas - Local 15	Identifiant : M0089 (P0089) Description : Joint de maçonnerie	
RDC bas - Local 16; RDC bas - Local 17	Identifiant : M0090 (P0090) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC bas - Local 16; RDC bas - Local 17	Identifiant : M0091 (P0091) Description : Joint de faïence	
RDC bas - Local 16; RDC bas - Local 17	Identifiant : M0092 (P0092) Description : Enduit ciment + peinture	
RDC bas - Local 16; RDC bas - Local 17	Identifiant : M0094 (P0094) Description : Colle de faïence	
RDC bas - Local 17	Identifiant : M0095 (P0095) Description : Peinture murale	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC bas - Local 16	Identifiant : M0096 (P0096) Description : Mastic vitrier	
RDC bas - Local 16	Identifiant : M0097 (P0097) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	
RDC bas - Local 19	Identifiant : M0098 (P0098) Description : Béton	
RDC bas - Local 20	Identifiant : M0100 (P0100) Description : Béton	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC bas - Local 20	Identifiant : M0101 (P0101) Description : Béton	
Toiture	Identifiant : M0103 (P0103) Description : Joint étanchéité évier	

D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante


Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **LANDERNEAU**, le **30/09/2025**
Par : **SISSAN David**



Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION** - **102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.


e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0001	Joint d'étanchéité de chaudière	RDC haut - Local 1
P0002	Calorifugeage	RDC haut - Local 1
P0003	Enduit plâtre sur mur brique	RDC haut - Local 1
P0004	Béton (fosse)	RDC haut - Local 1
P0005	Enduit ciment	RDC haut - Local 1
P0006	Béton	RDC haut - Local 1
P0007	Dalle Béton	RDC haut - Local 1
P0008	Isolant	RDC haut - Local 1
P0009	Joint d'étanchéité de porte	RDC haut - Local 1
P0010	Joint chassis-vitrage	RDC haut - Local 1
P0011	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC haut - Local 4
P0012	Plots de colle	RDC haut - Local 4
P0013	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	RDC haut - Local 4
P0014	Colle de polystyrène	RDC haut - Local 3
P0015	Panneaux de fibralith plafond	RDC haut - Local 3
P0016	Peinture radiateurs	RDC haut - Local 3
P0017	Faux plafond	RDC haut - Local 2
P0018	Enduit plâtre peint plafond	RDC haut - Local 2
P0019	Joint d'étanchéité de radiateurs	RDC haut - Local 5
P0020	Joint chassis-vitrage	RDC haut - Local 5
P0021	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	RDC haut - Local 5
P0022	Joint de maçonnerie	RDC haut - Local 5
P0023	Calorifugeage	RDC haut - Local 7
P0024	Plots de colle	RDC haut - Local 7
P0025	Colle	RDC haut - Local 6
P0026	Enduit plâtre peint plafond (Cueillie)	RDC haut - Local 8
P0027	Peinture porte	RDC haut - Local 8
P0028	Joint chassis-vitrage	RDC haut - Local 11
P0029	Peinture plafond	RDC haut - Local 11
P0030	Mastic vitrier	RDC haut - Local 11
P0031	Joint chassis-vitrage	RDC haut - Local 11
P0032	Mastic vitrier	RDC haut - Local 11
P0033	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	RDC haut - Local 22
P0034	Béton	RDC haut - Local 22
P0035	Enduit ciment	RDC haut - Local 22
P0036	Joint chassis-vitrage	RDC haut - Local 22
P0037	Joint d'étanchéité de chassis	RDC haut - Local 22
P0038	Joint de maçonnerie	RDC haut - Local 22
P0039	Joint étanchéité évier	RDC haut - Local 16
P0040	Joint d'étanchéité de tuyauterie	RDC haut - Local 13
P0041	Béton	RDC haut - Local 22
P0042	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC haut - Local 21
P0043	Faux plafond	RDC haut - Local 21
P0044	Faux plafond	RDC haut - Local 21
P0045	Linoleum + colle	RDC haut - Local 21
P0046	Colle + ragréage	RDC haut - Local 21
P0047	Mastic vitrier	RDC haut - Local 21
P0048	Dalles de sol(a) + colle(a)	RDC haut - Local 23
P0049	Dalles de sol + colle	RDC haut - Local 22
P0050	Colle + ragréage	RDC haut - Local 22
P0051	Panneaux de cloisons carton alvéolé	1ere étage - Local 4
P0052	Peinture porte	1ere étage - Local 4
P0053	Peinture radiateurs	1ere étage - Local 4
P0054	Peinture de garde-corps	1ere étage - Local 1

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0055	Colle de polystyrène	1ere étage - Local 3
P0056	Colle de polystyrène	1ere étage - Local 5
P0057	Colle de plinthes	1ere étage - Local 5
P0058	Joint d'étanchéité de radiateurs	1ere étage - Local 6
P0059	Joint chassis-vitrage	1ere étage - Local 6
P0060	Peinture fenêtre	1ere étage - Local 6
P0061	Mastic vitrier	RDC bas - Local 9
P0062	Béton	RDC bas - Local 1
P0063	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte	RDC bas - Local 11
P0064	Joint chassis-vitrage	RDC bas - Local 11
P0065	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	RDC bas - Local 12
P0066	Colle	RDC bas - Local 14
P0067	Béton	RDC bas - Local 1
P0068	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte (four)	RDC bas - Local 1
P0069	Enduit ciment (four)	RDC bas - Local 1
P0070	Isolant (four)	RDC bas - Local 1
P0071	Isolant (four)	RDC bas - Local 1
P0072	Joint Tresse	RDC bas - Chaudière
P0073	Joint coffret électrique	RDC bas - Chaudière
P0074	Calorifugeage	RDC bas - Chaudière
P0075	Joint bride	1ere étage - Local 5
P0076	Joint de maçonnerie	1ere étage - Local 5
P0077	Conduit fibres-ciment	1ere étage - Local 5
P0078	Enduit ciment peint mural	RDC bas - Local 7
P0079	Béton	RDC bas - Local 7
P0080	Plaque plane	RDC bas - Local 8
P0081	Conduit fibres-ciment	RDC bas - Local 7
P0082	Conduit fibres-ciment	RDC bas - Local 7
P0083	Linoleum + colle	RDC bas - Local 11
P0084	Linoleum + colle	RDC bas - Local 14
P0085	Béton	RDC bas - Local 15
P0086	Béton	RDC bas - Local 15
P0087	Béton	RDC haut - Local 1
P0088	Béton	RDC bas - Local 15
P0089	Joint de maçonnerie	RDC bas - Local 15
P0090	Colle de faïence	RDC bas - Local 16
P0091	Joint de faïence	RDC bas - Local 16
P0092	Enduit ciment + peinture	RDC bas - Local 16
P0093	Colle de carrelage de sol	RDC bas - Local 16
P0094	Colle de faïence	RDC bas - Local 17
P0095	Peinture murale	RDC bas - Local 17
P0096	Mastic vitrier	RDC bas - Local 16
P0097	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre	RDC bas - Local 16
P0098	Béton	RDC bas - Local 19
P0099	Plaque ondulée en fibres-ciment de Bardage	RDC bas - Local 19
P0100	Béton	RDC bas - Local 20
P0101	Béton	RDC bas - Local 20
P0102	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (débris)	Toiture
P0103	Joint étanchéité évier	Toiture


E.3. Planches de repérage

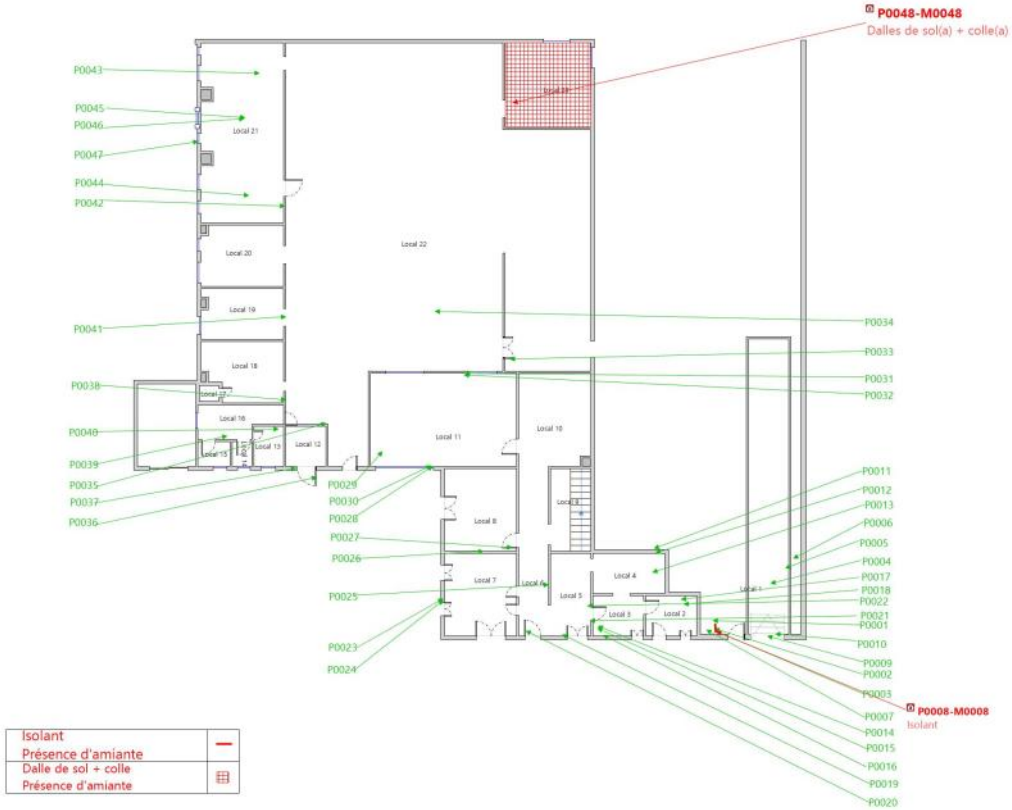

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML** — Croquis 1 / 5

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	21 ALLEE DU BOIS NOIR BATIMENT A1 29800 LANDERNEAU	Etabli par : Société : Le :	SISSAN David AED Groupe 30/09/2025	Version : du :	V01 30/09/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

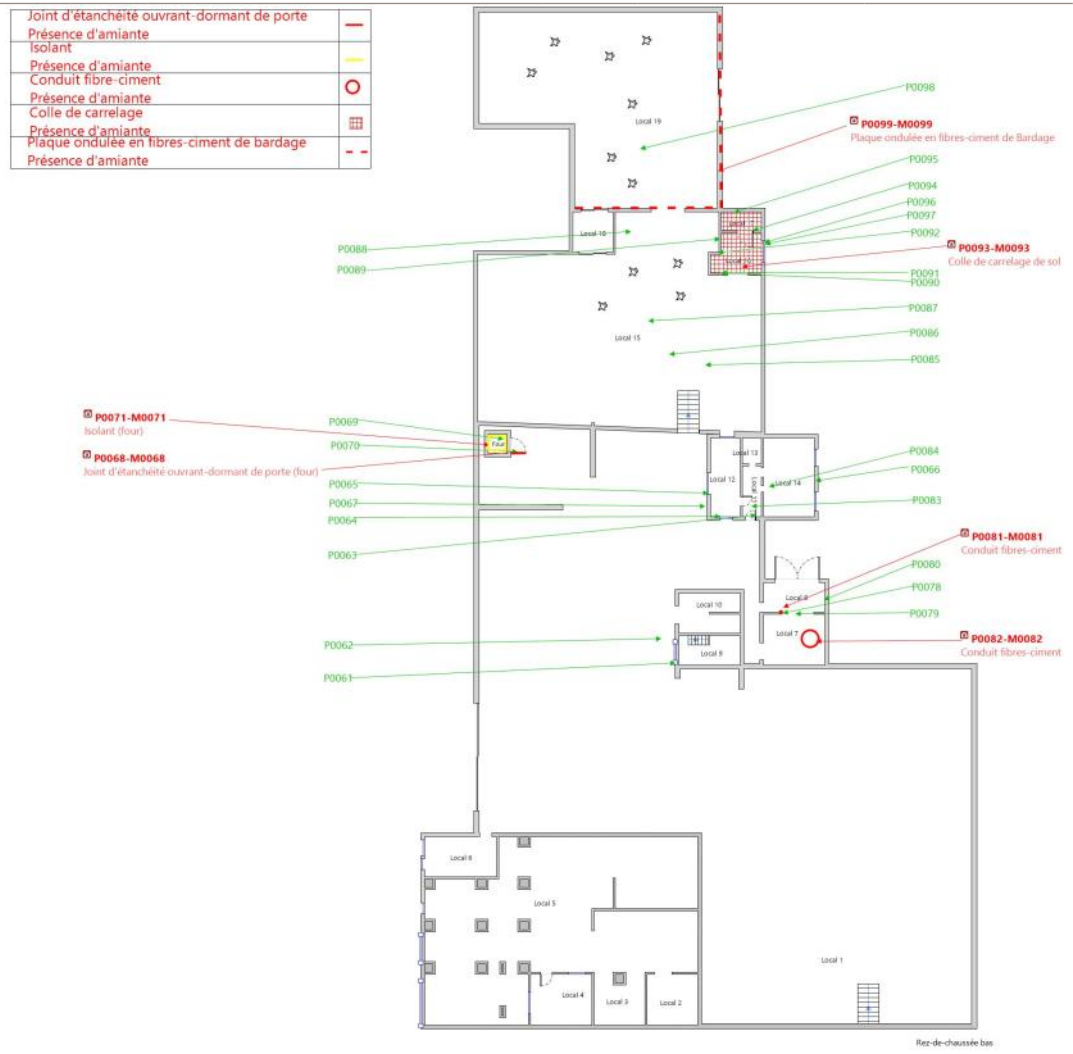


Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML** — Croquis 2 / 5

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	21 ALLEE DU BOIS NOIR BATIMENT A1 29800 LANDERNEAU	Etabli par : Société : Le :	SISSAN David AED Groupe 30/09/2025	Version : du :	V01 30/09/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)


Plaque ondulée en fibres-ciment de bardage Présence d'amiante	- -
Plaque ondulée en fibres-ciment Présence d'amiante	✱

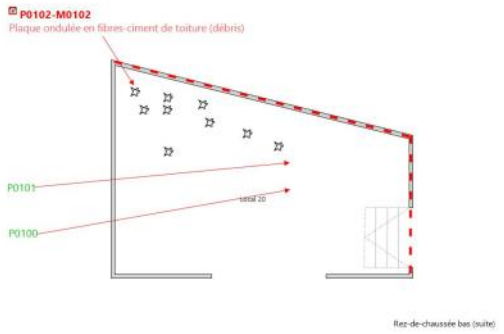

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML** — Croquis 3 / 5

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	21 ALLEE DU BOIS NOIR BATIMENT A1 29800 LANDERNEAU	Etabli par : Société : Le :	SISSAN David AED Groupe 30/09/2025	Version : du :	V01 30/09/2025


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

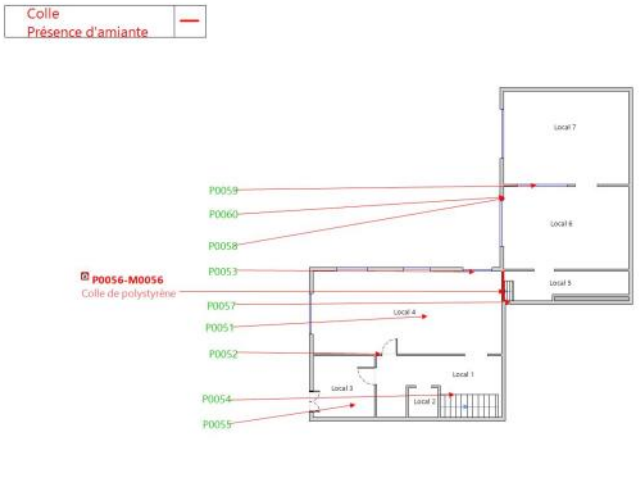

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML** — Croquis 4 / 5

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	21 ALLEE DU BOIS NOIR BATIMENT A1 29800 LANDERNEAU	Etabli par : Société : Le :	SISSAN David AED Groupe 30/09/2025	Version : V01 du : 30/09/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

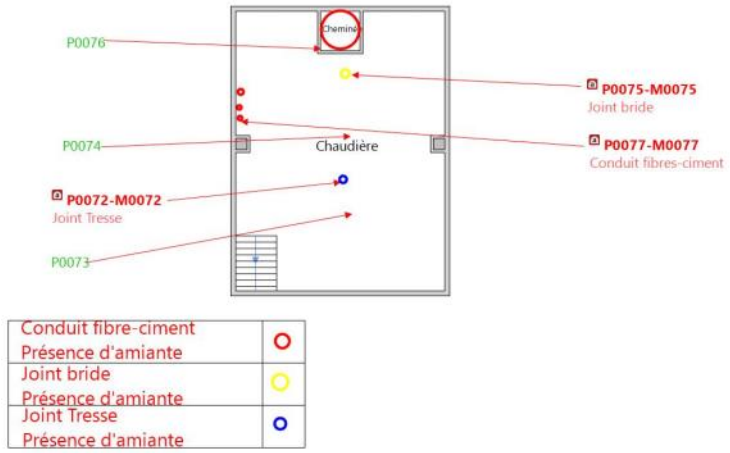

Annexe au rapport : **EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML** — Croquis 5 / 5

Propriétaire :	EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien :	21 ALLEE DU BOIS NOIR BATIMENT A1 29800 LANDERNEAU	Etabli par : Société : Le :	SISSAN David AED Groupe 30/09/2025	Version : du :	V01 30/09/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

E.4. Résultats d'analyses

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

SARL AED EXPERTISES
Monsieur David SISSAN
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

Notre référence : AR-25-SE-034387-01

Numéro de dossier : 25SE019002
Référence de dossier : Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25SE019002-001 - Référence *P0001 - Chaudiere - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chaudiere - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-002 - Référence *P0002 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-003 - Référence *P0003 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur brique - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-004 - Référence *P0004 - Planchers - Dalle - Beton (fosse) - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-005 - Référence *P0005 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-006 - Référence *P0006 - Planchers - Dalle - Beton - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-007 - Référence *P0007 - Planchers - Dalle - Dalle Beton - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-008 - Référence *P0008 - Chaudiere - Isolants - Isolant - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-009 - Référence *P0009 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite de porte - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-010 - Référence *P0010 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-011 - Référence *P0011 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC haut - Local 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-012 - Référence *P0012 - Revetements de murs - Colles - Plots de colle - RDC haut - Local 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-013 - Référence *P0013 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond - RDC haut - Local 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-014 - Référence *P0014 - Plafonds - Colles - Colle de polystyrene - RDC haut - Local 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-015 - Référence *P0015 - Plafonds - Panneaux colles ou visses - Panneaux de fibralith plafond - RDC haut - Local 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-016 - Référence *P0016 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - RDC haut - Local 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-017 - Référence *P0017 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC haut - Local 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-018 - Référence *P0018 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC haut - Local 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-019 - Référence *P0019 - Radiateurs - Radiateurs - Joint d'etancheite de radiateurs - RDC haut - Local 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-020 - Référence *P0020 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-021 - Référence *P0021 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC haut - Local 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-022 - Référence *P0022 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC haut - Local 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-023 - Référence *P0023 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC haut - Local 7*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-024 - Référence *P0024 - Revetements de murs - Colles - Plots de colle - RDC haut - Local 7*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-025 - Référence *P0025 - Revetements de murs - Colles - Colle - RDC haut - Local 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-026 - Référence *P0026 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC haut - Local 8*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-027 - Référence *P0027 - Porte - Peinture - Peinture porte - RDC haut - Local 8*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-028 - Référence *P0028 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 11*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-029 - Référence *P0029 - Plafonds - Peinture - Peinture plafond - RDC haut - Local 11*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-030 - Référence *P0030 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC haut - Local 11*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-031 - Référence *P0031 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 11*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-032 - Référence *P0032 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC haut - Local 11*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-033 - Référence *P0033 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de porte - RDC haut - Local 22*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-034 - Référence *P0034 - Planchers - Dalle - Beton - RDC haut - Local 22*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-035 - Référence *P0035 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC haut - Local 22*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-036 - Référence *P0036 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 22*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-037 - Référence *P0037 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de chassis - RDC haut - Local 22*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-038 - Référence *P0038 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC haut - Local 22*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-039 - Référence *P0039 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC haut - Local 16*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-040 - Référence *P0040 - Tuyaux - Tuyaux - Joint d'etancheite de tuyauterie - RDC haut - Local 13*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-041 - Référence *P0041 - Murs et cloisons - Maconnerie - Beton - RDC haut - Local 22*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019002-042 - Référence *P0042 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC haut - Local 21*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann
35170 BRUZ
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

EUROFINS EICHROM AMIANTE SAS
LABO Eichrom Amiante
Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Parc de Lormandière, Bât. C
35170 BRUZ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 — Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33 —
Dossier N° : 25K024764 — Date de réception : 28/07/2025 — Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 — Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 — Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML
Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25SE019002-001 - P0001 - Chaudiere - Mastics et joints - Joint d''etancheite de chaudiere - RDC haut - Local 1	Matériau souple (beige) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	25SE019002-002 - P0002 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC haut - Local 1	Matériau de type mousse (noir)	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	25SE019002-003 - P0003 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur brique - RDC haut - Local 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	25SE019002-004 - P0004 - Planchers - Dalle - Beton (fosse) - RDC haut - Local 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25SE019002-005 - P0005 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC haut - Local 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	25SE019002-006 - P0006 - Planchers - Dalle - Beton - RDC haut - Local 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	25SE019002-007 - P0007 - Planchers - Dalle - Dalle Beton - RDC haut - Local 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	25SE019002-008 - P0008 - Chaudiere - Isolants - Isolant - RDC haut - Local 1	Matériau de type poussières(i)	**MET** / DU4G	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25SE019002-009 - P0009 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d''etancheite de porte - RDC haut - Local 1	Matériau souple de type joint (noir)(ii)	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	25SE019002-010 - P0010 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 1	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	25SE019002-011 - P0011 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC haut - Local 4	Matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	25SE019002-012 - P0012 - Revetements de murs - Colles - Plots de colle - RDC haut - Local 4	Matériau de type colle (blanc) (plâtreux) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25SE019002-013 - P0013 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond - RDC haut - Local 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014	25SE019002-014 - P0014 - Plafonds - Colles - Colle de polystyrene - RDC haut - Local 3	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (blanc) (plâtreux)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	25SE019002-015 - P0015 - Plafonds - Panneaux colles ou visses - Panneaux de fibralith plafond - RDC haut - Local 3	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP** * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25SE019002-016 - P0016 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - RDC haut - Local 3	Matériau de type peinture (blanc) + (gris)(ii)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	25SE019002-017 - P0017 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC haut - Local 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	25SE019002-018 - P0018 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC haut - Local 2	Matériau de type peinture (blanc) (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	25SE019002-019 - P0019 - Radiateurs - Radiateurs - Joint d''etancheite de radiateurs - RDC haut - Local 5	Matériau semi-dur (de différentes couleurs) (fibreux)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33 Page6/12
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25SE019002-020 - P0020 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 5	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	25SE019002-021 - P0021 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC haut - Local 5	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	25SE019002-022 - P0022 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC haut - Local 5	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	25SE019002-023 - P0023 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC haut - Local 7	Matériau souple (marron) (fibreux) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	25SE019002-024 - P0024 - Revetements de murs - Colles - Plots de colle - RDC haut - Local 7	Matériau de type colle (blanc) (plâtreux)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33 Page7/12
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25SE019002-025 - P0025 - Revetements de murs - Colles - Colle - RDC haut - Local 6	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	25SE019002-026 - P0026 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond (Cueillie) - RDC haut - Local 8	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	25SE019002-027 - P0027 - Porte - Peinture - Peinture porte - RDC haut - Local 8	Matériau de type peinture (jaune) + (bleu)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	25SE019002-028 - P0028 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 11	Matériau souple de type joint (noir) (collant)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	25SE019002-029 - P0029 - Plafonds - Peinture - Peinture plafond - RDC haut - Local 11					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33 Page8/12
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	25SE019002-030 - P0030 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC haut - Local 11	Matériau souple de type mastic (jaune) (collant) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	25SE019002-031 - P0031 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 11	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type colle (noir)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type aluminium (gris)	**MOLP** * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
032	25SE019002-032 - P0032 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC haut - Local 11	Matériau souple de type joint (gris) (collant) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33 Page9/12
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	25SE019002-033 - P0033 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d''etancheite ouvrant-dormant de porte - RDC haut - Local 22	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / U3GB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	25SE019002-034 - P0034 - Planchers - Dalle - Beton - RDC haut - Local 22	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	25SE019002-035 - P0035 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment - RDC haut - Local 22	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	25SE019002-036 - P0036 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC haut - Local 22	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33 Page10/12
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25SE019002-037 - P0037 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d''etancheite de chassis - RDC haut - Local 22	Matériau souple de type joint (transparent)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038	25SE019002-038 - P0038 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC haut - Local 22	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	25SE019002-039 - P0039 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - RDC haut - Local 16	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	25SE019002-040 - P0040 - Tuyaux - Tuyaux - Joint d''etancheite de tuyauterie - RDC haut - Local 13	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris) (fibreux)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041	25SE019002-041 - P0041 - Murs et cloisons - Maconnerie - Beton - RDC haut - Local 22					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33 Page11/12
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau dur de type béton (gris) (ii)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
042	25SE019002-042 - P0042 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - RDC haut - Local 21	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton	**MOLP** * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065013-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 4:33 Page12/12
Dossier N° : 25K024764 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024764 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019002
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Nathan Pouquette
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

SARL AED EXPERTISES
Monsieur David SISSAN
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

Notre référence : AR-25-SE-034322-01

Numéro de dossier : 25SE019001
Référence de dossier : Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25SE019001-001 - Référence *P0043 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC haut - Local 21*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-002 - Référence *P0044 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC haut - Local 21*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-003 - Référence *P0045 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC haut - Local 21*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-004 - Référence *P0046 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC haut - Local 21*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-005 - Référence *P0047 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC haut - Local 21*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-006 - Référence *P0048 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC haut - Local 23*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-007 - Référence *P0049 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC haut - Local 22*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-008 - Référence *P0050 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC haut - Local 22*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-009 - Référence *P0051 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Panneaux de cloisons carton alveole - 1ere etage - Local 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-010 - Référence *P0052 - Porte - Peinture - Peinture porte - 1ere etage - Local 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-011 - Référence *P0053 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - 1ere etage - Local 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-012 - Référence *P0054 - Garde-corps - Garde-corps - Peinture de garde-corps - 1ere etage - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-013 - Référence *P0055 - Plafonds - Colles - Colle de polystyrene - 1ere etage - Local 3* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-014 - Référence *P0056 - Plafonds - Colles - Colle de polystyrene - 1ere etage - Local 5* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-015 - Référence *P0057 - Revetements de murs - Colles - Colle de plinthes - 1ere etage - Local 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-016 - Référence *P0058 - Radiateurs - Radiateurs - Joint d'etancheite de radiateurs - 1ere etage - Local 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-017 - Référence *P0059 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - 1ere etage - Local 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-018 - Référence *P0060 - Fenetre - Peinture - Peinture fenetre - 1ere etage - Local 6*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-019 - Référence *P0061 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC bas - Local 9*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-020 - Référence *P0062 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-021 - Référence *P0063 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de porte - RDC bas - Local 11*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-022 - Référence *P0064 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC bas - Local 11*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-023 - Référence *P0065 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - RDC bas - Local 12*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-024 - Référence *P0066 - Revetements de murs - Colles - Colle - RDC bas - Local 14*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-025 - Référence *P0067 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-026 - Référence *P0068 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de porte (four) - RDC bas - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-027 - Référence *P0069 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment (four) - RDC bas - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-028 - Référence *P0070 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant (four) - RDC bas - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-029 - Référence *P0071 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant (four) - RDC bas - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-030 - Référence *P0072 - Chaudiere - Mastics et joints - Joint Tresse - RDC bas - Chaudiere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-031 - Référence *P0073 - Chaudiere - Mastics et joints - Joint coffret electrique - RDC bas - Chaudiere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-032 - Référence *P0074 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC bas - Chaudiere*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-033 - Référence *P0075 - Chaudiere - Mastics et joints - Joint bride - 1ere etage - Local 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-034 - Référence *P0076 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - 1ere etage - Local 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-035 - Référence *P0077 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - 1ere etage - Local 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-036 - Référence *P0078 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC bas - Local 7*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-037 - Référence *P0079 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 7*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-038 - Référence *P0080 - Murs et cloisons - Revetements durs - Plaque plane - RDC bas - Local 8*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-039 - Référence *P0081 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - RDC bas - Local 7*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-040 - Référence *P0082 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - RDC bas - Local 7*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-041 - Référence *P0083 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC bas - Local 11*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-042 - Référence *P0084 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC bas - Local 14*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-043 - Référence *P0085 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25SE019001-044 - Référence *P0086 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann
35170 BRUZ
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

EUROFINS EICHROM AMIANTE SAS
LABO Eichrom Amiante
Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Parc de Lormandière, Bât. C
35170 BRUZ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 | Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 | Page1/12
Dossier N° : 25K024763 | Date de réception : 28/07/2025 | Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 | Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25SE019001-001 - P0043 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC haut - Local 21	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	25SE019001-002 - P0044 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC haut - Local 21	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	25SE019001-003 - P0045 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC haut - Local 21	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) (tacheté)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) (rose)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 Page2/12
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25SE019001-004 - P0046 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC haut - Local 21	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (de différentes couleurs)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	25SE019001-005 - P0047 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC haut - Local 21	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	25SE019001-006 - P0048 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC haut - Local 23	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (beige)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	25SE019001-007 - P0049 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC haut - Local 22	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (fibreux)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (rose)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25SE019001-008 - P0050 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC haut - Local 22	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	25SE019001-009 - P0051 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Panneaux de cloisons carton alveole - 1ere etage - Local 4	Matériau de type peinture (blanc) + (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010	25SE019001-010 - P0052 - Porte - Peinture - Peinture porte - 1ere etage - Local 4	Matériau de type peinture (bleu) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 Page4/12
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	25SE019001-011 - P0053 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - 1ere etage - Local 4	Matériau de type peinture (jaune) + (blanc)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	25SE019001-012 - P0054 - Garde-corps - Garde-corps - Peinture de garde-corps - 1ere etage - Local 1	Matériau de type peinture (bleu) + (jaune)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	25SE019001-013 - P0055 - Plafonds - Colles - Colle de polystyrene - 1ere etage - Local 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	25SE019001-014 - P0056 - Plafonds - Colles - Colle de polystyrene - 1ere etage - Local 5	Matériau de type poussières en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015 (2)	25SE019001-015 - P0057 - Revetements de murs - Colles - Colle de plinthes - 1ere etage - Local 5	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 Page5/12
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25SE019001-016 - P0058 - Radiateurs - Radiateurs - Joint d''etancheite de radiateurs - 1ere etage - Local 6	Matériau (gris) + (marron) (fibreux)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	25SE019001-017 - P0059 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - 1ere etage - Local 6	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	25SE019001-018 - P0060 - Fenetre - Peinture - Peinture fenetre - 1ere etage - Local 6	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	25SE019001-019 - P0061 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC bas - Local 9	Matériau semi-dur de type mastic (beige)(i)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	25SE019001-020 - P0062 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 1					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 Page6/12
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (beige)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	25SE019001-021 - P0063 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d''etancheite ouvrant-dormant de porte - RDC bas - Local 11	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	25SE019001-022 - P0064 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC bas - Local 11	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	25SE019001-023 - P0065 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d''etancheite ouvrant-dormant de fenetre - RDC bas - Local 12	Matériau de type poussières en traces ; matériau souple (gris) (fibreux)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 Page7/12
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25SE019001-024 - P0066 - Revetements de murs - Colles - Colle - RDC bas - Local 14	Matériau de type mousse (noir) ; matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	25SE019001-025 - P0067 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	25SE019001-026 - P0068 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d''etancheite ouvrant-dormant de porte (four) - RDC bas - Local 1	Matériau souple (gris) (fibreux)	**MOLP** * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027	25SE019001-027 - P0069 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment (four) - RDC bas - Local 1	Matériau semi-dur (blanc) + (gris) en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 Page8/12
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25SE019001-028 - P0070 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant (four) - RDC bas - Local 1	Matériau (marron) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	25SE019001-029 - P0071 - Murs et cloisons - Isolants - Isolant (four) - RDC bas - Local 1	Matériau (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau de type poussières en traces(ii)	**MET** * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030	25SE019001-030 - P0072 - Chaudiere - Mastics et joints - Joint Tresse - RDC bas - Chaudiere	Matériau de type tresse de fibres (blanc)	**MOLP** * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	25SE019001-031 - P0073 - Chaudiere - Mastics et joints - Joint coffret electrique - RDC bas - Chaudiere	Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type mousse (gris)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	25SE019001-032 - P0074 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC bas - Chaudiere	Matériau de type poussières en traces ; matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 Page9/12
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	25SE019001-033 - P0075 - Chaudiere - Mastics et joints - Joint bride - 1ere etage - Local 5	Matériau semi-dur de type joint (beige) (fibreux)	**MOLP** * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
034	25SE019001-034 - P0076 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - 1ere etage - Local 5	Matériau semi-dur (gris) (granulaire)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	25SE019001-035 - P0077 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - 1ere etage - Local 5	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** * / LP5L	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
036	25SE019001-036 - P0078 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC bas - Local 7	Matériau semi-dur (gris) (granulaire)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	25SE019001-037 - P0079 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 7	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25SE019001-038 - P0080 - Murs et cloisons - Revetements durs - Plaque plane - RDC bas - Local 8	Matériau semi-dur de type plaque (marron) (fibreux) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	25SE019001-039 - P0081 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - RDC bas - Local 7	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
040	25SE019001-040 - P0082 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - RDC bas - Local 7	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (beige)	**MOLP** * / LP5L	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
041	25SE019001-041 - P0083 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC bas - Local 11	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 Page11/12
Dossier N° : 25K024763 Date de réception : 28/07/2025 Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	25SE019001-042 - P0084 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC bas - Local 14	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
043	25SE019001-043 - P0085 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 15	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
044	25SE019001-044 - P0086 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 15	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / UGT2	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065061-01 | Date d'émission de rapport : 30/07/2025 9:43 | Page12/12
Dossier N° : 25K024763 | Date de réception : 28/07/2025 | Date d'analyse : 28/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K024763 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE019001
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025 | Date de réception : 25/07/2025
Date d'analyse : 28/07/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type colle jaune est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(2) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Ines Nouya
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

SARL AED EXPERTISES
Monsieur David SISSAN
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

Notre référence : AR-25-SE-034515-01

Numéro de dossier : 25SE019243
Référence de dossier : Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25SE019243-001 - Référence *P0087 - Planchers - Dalle - Beton - RDC haut - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-002 - Référence *P0088 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-003 - Référence *P0089 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC bas - Local 15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-004 - Référence *P0090 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC bas - Local 16*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-005 - Référence *P0091 - Revetements de murs - Joints - Joint de faience - RDC bas - Local 16*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-006 - Référence *P0092 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - RDC bas - Local 16*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-007 - Référence *P0093 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC bas - Local 16*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-008 - Référence *P0094 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC bas - Local 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-009 - Référence *P0095 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC bas - Local 17*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-010 - Référence *P0096 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC bas - Local 16*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-011 - Référence *P0097 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre - RDC bas - Local 16*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-012 - Référence *P0098 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-013 - Référence *P0099 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de Bardage - RDC bas - Local 19*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-014 - Référence *P0100 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-015 - Référence *P0101 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-016 - Référence *P0102 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25SE019243-017 - Référence *P0103 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann
35170 BRUZ
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS EICHROM AMIANTE LABORATOIRE
Analyses Eichrom
Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Rue Maryse Bastié - Bât. C France
35170 Bruz

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-044000-01 | Date d'émission de rapport : 31/07/2025 4:45 |
Référence laboratoire N° : 25RI054291 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE019243
Reçu au laboratoire le : 29/07/2025 | Date de réception :28/07/2025
Date d'analyse : 30/07/2025
Référence dossier Client:25SE019243 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25SE019243-001 - P0087 - Planchers - Dalle - Beton - RDC haut - Local 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25SE019243-002 - P0088 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 15	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25SE019243-003 - P0089 - Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC bas - Local 15	Matériau dur de type joint ciment (granulaire) (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25SE019243-004 - P0090 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC bas - Local 16	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (blanc)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-044000-01 | Date d'émission de rapport : 31/07/2025 4:45 |
Référence laboratoire N° : 25RI054291 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE019243
Reçu au laboratoire le : 29/07/2025 | Date de réception :28/07/2025
Date d'analyse : 30/07/2025
Référence dossier Client:25SE019243 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25SE019243-005 - P0091 - Revetements de murs - Joints - Joint de faience - RDC bas - Local 16	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25SE019243-006 - P0092 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture - RDC bas - Local 16	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25SE019243-007 - P0093 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC bas - Local 16	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	**MET** / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-044000-01 | Date d'émission de rapport : 31/07/2025 4:45 |
Référence laboratoire N° : 25RI054291 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE019243
Reçu au laboratoire le : 29/07/2025 | Date de réception :28/07/2025
Date d'analyse : 30/07/2025
Référence dossier Client:25SE019243 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25SE019243-008 - P0094 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC bas - Local 17	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25SE019243-009 - P0095 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC bas - Local 17	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25SE019243-010 - P0096 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC bas - Local 16	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (noir)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25SE019243-011 - P0097 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d''etancheite ouvrant-dormant de fenetre - RDC bas - Local 16	Matériau souple de type joint (marron)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25SE019243-012 - P0098 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 19	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-044000-01
Référence laboratoire N° : 25RI054291
Reçu au laboratoire le : 29/07/2025
Date d'analyse : 30/07/2025
Date d'émission de rapport : 31/07/2025 4:45
Référence de suivi du dossier N° : 25SE019243
Date de réception :28/07/2025

Référence dossier Client:25SE019243 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25SE019243-013 - P0099 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de Bardage - RDC bas - Local 19	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / L4SL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	25SE019243-014 - P0100 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 20	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25SE019243-015 - P0101 - Planchers - Dalle - Beton - RDC bas - Local 20	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25SE019243-016 - P0102 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - Toiture	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / L4SL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	25SE019243-017 - P0103 - Evier - Joints - Joint etancheite evier - Toiture	Matériau souple de type joint (noir)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-044000-01 | Date d'émission de rapport : 31/07/2025 4:45 | Page5/5
Référence laboratoire N° : 25RI054291 | Référence de suivi du dossier N° : 25SE019243
Reçu au laboratoire le : 29/07/2025 | Date de réception :28/07/2025
Date d'analyse : 30/07/2025
Référence dossier Client:25SE019243 - Dossier: EPFBR3_02_20250702_18-29103-2_BATIMENTA1_DEML

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Klaudia Barecka
Asystent Eurofins Environment Testing Polska

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

CERTIFIÉ

abcidia CERTIFICATION

opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

SISSAN David

sous le numéro 19-2038

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☑ **Amiante** sans mention — Prise d'effet : 11/06/2020 — Validité : 10/06/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Amiante** avec mention — Prise d'effet : 11/06/2020 — Validité : 10/06/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **DPE** individuel — Prise d'effet : 14/06/2022 — Validité : 13/06/2029
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **DPE** Tous types de bâtiments — Prise d'effet : 14/06/2022 — Validité : 13/06/2029
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Gaz** — Prise d'effet : 03/01/2020 — Validité : 02/01/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **CREP** — Prise d'effet : 03/01/2020 — Validité : 02/01/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Termites Métropole** — Prise d'effet : 06/02/2020 — Validité : 05/02/2027
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Electricité** — Prise d'effet : 10/03/2020 — Validité : 09/03/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

19-2038 - v2 - 14/06/2022

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n°4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Votre Assurance

▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :
1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
• Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
• L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
• L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
• Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

1D052620241120

• L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
• L'information sur la présence d'un risque de mérule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**10 000 000** € **par année** d'assurance
Dont : • **Dommages corporels**	**10 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**2 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150 000** € par année d'assurance
• **Dommages aux biens confiés**	**150 000** € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**2 000 000 €** par année d'assurance dont **1 000 000** € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**1 500 000** € par année d'assurance dont **1 500 000** € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) **:** **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000** € par année d'assurance **100.000** € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	**20.000** € par litige