Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY

Référence client : Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot

Désignation : Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE SAINT DENIS
Hôpital Avicenne - 125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

Donneur d'ordre :
APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Hôpital Avicenne - 125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : ROBERT Xavier

Accompagnateur : M MABIRE // Haoues DEHIMI (APHP Avicenne

Date de repérage 17/06/2020

Numéro attestation : CPDI4704 V001

Délivré le : 05/01/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 26/06/2020

Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 17/03/2020 au 31/12/2020)

A Riorges, le 26/06/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Palier 1)	RDC - Vol 2 (Cabine NTG95)
RDC - Vol 3 (Cabine NTG 96)	RDC - Vol 4 (Cabine NRI 42)
RDC - Vol 5 (Cabine NRI 41)	R+05 - Vol 6 (Palier 2)
R+02 - Vol 7 (Palier 3)	R-01 - Vol 8 (Palier 4)
Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Fosses - Vol 10 (Fosse NRI 42)
Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)	Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)
Machinerie - Vol 13 (Moteur NRI 41)	Machinerie - Vol 14 (Moteur NRI 42)
Machinerie - Vol 15 (Moteur NTG 95)	Machinerie - Vol 16 (Moteur NTG 96)
R+01 - Vol 17 (R+01)	R+03 - Vol 18 (R+03)
R+04 - Vol 19	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Modernisation des ascenseurs NTG 95, NTG 96, NRI 41, NRI 42

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ascenseurs Bâtiment CHARCOT :

MONTE MALADE MM5 (NTG95)
MONTE MALADE MM6 (NTG96)
MONTE VISITEUR MV3 (NRI41)
MONTE VISITEUR MV4 (NRI42)

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Palier 1)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Palier 1)	
Ascenceurs et monte charges	RDC	Vol 2 (Cabine NTG95) - Vol 3 (Cabine NTG 96) - Vol 4 (Cabine NRI 42) - Vol 5 (Cabine NRI 41)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+05	Vol 6 (Palier 2)	
Revêtement de mur	R+05	Vol 6 (Palier 2)	
Revêtement de sol	R+05	Vol 6 (Palier 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+02	Vol 7 (Palier 3)	
Revêtement de mur	R+02	Vol 7 (Palier 3)	
Revêtement de sol	R+02	Vol 7 (Palier 3)	
Parois verticales intérieures et enduits	R-01	Vol 8 (Palier 4)	
Revêtement de sol	R-01	Vol 8 (Palier 4)	
Ascenceurs et monte charges	Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96) - Vol 11 (Fosse NRI 41)	
Parois verticales intérieures et enduits	Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96) - Vol 10 (Fosse NRI 42) - Vol 11 (Fosse NRI 41)	
Revêtement de sol	Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96) - Vol 10 (Fosse NRI 42) - Vol 11 (Fosse NRI 41)	

Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)
Plafond et faux-plafonds	Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)
Revêtement de sol	Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)
Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Vol 13 (Moteur NRI 41) - Vol 14 (Moteur NRI 42) - Vol 15 (Moteur NTG 95) - Vol 16 (Moteur NTG 96)
Parois verticales intérieures et enduits	R+01	Vol 17 (R+01)
Revêtement de sol	R+01	Vol 17 (R+01)
Parois verticales intérieures et enduits	R+03	Vol 18 (R+03)
Revêtement de sol	R+03	Vol 18 (R+03)
Parois verticales intérieures et enduits	R+04	Vol 19
Revêtement de sol	R+04	Vol 19

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 11 (Fosse NRI 41)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P22
Vol 16 (Moteur NTG 96)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein	P29
Vol 15 (Moteur NTG 95)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein	P30
Vol 11 (Fosse NRI 41)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P34

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages,doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

Les murs et cloisons, les gaines, coffres, les plafonds, les revêtements de sol en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.

Des investigations complémentaires devront être menées, si, pendant les travaux des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

5 - Ascenceurs et monte charges

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ZG00234 5 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+01	Vol 17 (R+01)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ZG00234 5 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ZG00234 5 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ZG00234 5 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ZG00234 5 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+05	Vol 6 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°7 - 1	P7	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+05	Vol 6 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ZG00234 5 n°7 - 1	P7	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ZG 00234 5 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+03	Vol 18 (R+03)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ZG 00234 5 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+03	Vol 18 (R+03)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ZG 00234 5 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+04	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits ciment	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ZG 00234 5 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+04	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ZG 00234 5 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+03	Vol 18 (R+03)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S30 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ZG 00234 5 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+04	Vol 19	Murs et cloisons	Enduits ciment	S32 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ZG00234 5 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R-01	Vol 8 (Palier 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°12 - 1	P12	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P14	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°14 - 1	P14	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ZG00234 5 n°14 - 1	P14	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°15 - 1	P15	Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°16 - 1	P16	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Fosses	Vol 11 (Fosse NRI 41)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P19	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°19 - 1	P19	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 10 (Fosse NRI 42)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ZG 00234 5 n°19 - 1	P19	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 10 (Fosse NRI 42)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ZG 00234 5 n°19 - 1	P19	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 10 (Fosse NRI 42)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ZG 00234 5 n°19 - 1	P19	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 11 (Fosse NRI 41)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°20 - 1	P20	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 10 (Fosse NRI 42)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ZG 00234 5 n°20 - 1	P20	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 11 (Fosse NRI 41)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°21 - 1	P21	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P23	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°23 - 1	P23	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P24	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°24 - 1	P24	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ZG00234 5 n°24 - 1	P24	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P28	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°28 - 1	P28	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ZG00234 5 n°28 - 1	P28	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ZG00234 5 n°28 - 1	P28	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ZG00234 5 n°28 - 1	P28	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ZG00234 5 n°28 - 1	P28	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S9 - S10 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ZG00234 5 n°28 - 1	P28	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 11 (Fosse NRI 41)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P32	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°32 - 1	P32	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 11 (Fosse NRI 41)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ZG00234 5 n°32 - 1	P32	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 11 (Fosse NRI 41)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P33	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°33 - 1	P33	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Plafonds	Enduits ciment	P31	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°31 - 1	P31	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Plafonds	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002ZG00234 5 n°31 - 1	P31	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Palier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°1 - 1	P1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Palier 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ZG00234 5 n°1 - 1	P1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+01	Vol 17 (R+01)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ZG00234 5 n°1 - 1	P1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+01	Vol 17 (R+01)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ZG00234 5 n°1 - 1	P1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+01	Vol 17 (R+01)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ZG00234 5 n°1 - 1	P1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Palier 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage matériaux clipsé
RDC	Vol 1 (Palier 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage matériaux clipsé
R+05	Vol 6 (Palier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélevement		002ZG002345 n°5 - 1	P5	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+05	Vol 6 (Palier 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ZG002345 n°5 - 1	P5	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°8 - 1	P8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ZG00234 5 n°8 - 1	P8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+03	Vol 18 (R+03)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ZG00234 5 n°8 - 1	P8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+03	Vol 18 (R+03)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ZG00234 5 n°8 - 1	P8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+04	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ZG00234 5 n°8 - 1	P8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+04	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ZG00234 5 n°8 - 1	P8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+03	Vol 18 (R+03)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ZG00234 5 n°8 - 1	P8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+04	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ZG00234 5 n°8 - 1	P8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-01	Vol 8 (Palier 4)	Revêtement de sol	Plancher	P11	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°11 - 1	P11	Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Revêtement de sol	Plancher	P13	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°13 - 1	P13	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 11 (Fosse NRI 41)	Revêtement de sol	Plancher	P18	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°18 - 1	P18	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 10 (Fosse NRI 42)	Revêtement de sol	Plancher	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ZG00234 5 n°18 - 1	P18	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Revêtement de sol	Plancher	P26	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°26 - 1	P26	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie	Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Revêtement de sol	Socle	P27	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°27 - 1	P27	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+05	Vol 6 (Palier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°6 - 1	P6	Colle Dur Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+05	Vol 6 (Palier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ZG00234 5 n°6 - 1	P6	Colle Dur Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+05	Vol 6 (Palier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ZG00234 5 n°6 - 1	P6	Colle Dur Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+05	Vol 6 (Palier 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ZG00234 5 n°6 - 1	P6	Colle Dur Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°9 - 1	P9 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ZG00234 5 n°9 - 1	P9 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ZG00234 5 n°9 - 1	P9 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ZG 00234 5 n°9 - 1	P9 Phase 1	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°9 - 1	P9 Phase 3	Joint Dur Gris Peinture Effritable Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ZG 00234 5 n°9 - 1	P9 Phase 3	Joint Dur Gris Peinture Effritable Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ZG 00234 5 n°9 - 1	P9 Phase 3	Joint Dur Gris Peinture Effritable Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+02	Vol 7 (Palier 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P9 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ZG 00234 5 n°9 - 1	P9 Phase 3	Joint Dur Gris Peinture Effritable Blanc Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Cabine NTG95)	Cabine	Plancher	P3	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°3 - 1	P3	Matériau Souple Noir Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Cabine NTG 96)	Cabine	Plancher	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ZG 00234 5 n°3 - 1	P3	Matériau Souple Noir Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cabine NRI 42)	Cabine	Plancher	P4	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cabine NRI 41)	Cabine	Plancher	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ZG 00234 5 n°4 - 1	P4 Phase 1	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cabine NRI 42)	Cabine	Plancher	P4	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°4 - 1	P4 Phase 2	Revêtement Souple Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cabine NRI 41)	Cabine	Plancher	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ZG 00234 5 n°4 - 1	P4 Phase 2	Revêtement Souple Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cabine NRI 42)	Cabine	Plancher	P4	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°4 - 1	P4 Phase 3	Colle Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cabine NRI 41)	Cabine	Plancher	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ZG 00234 5 n°4 - 1	P4 Phase 3	Colle Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Cabine NRI 42)	Cabine	Plancher	P4	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°4 - 1	P4 Phase 4	Matériau Effritable Rouge Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Cabine NRI 41)	Cabine	Plancher	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ZG 00234 5 n°4 - 1	P4 Phase 4	Matériau Effritable Rouge Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Portes palières	Peinture porte palière	P17	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°17 - 1	P17	Peinture Effritable Gris Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Portes palières	Peinture porte palière	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ZG 00234 5 n°17 - 1	P17	Peinture Effritable Gris Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 11 (Fosse NRI 41)	Portes palières	Peinture porte palière	P22	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°22 - 1	P22	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Portes palières	Peinture porte palière	P25	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 5 n°25 - 1	P25	Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Portes palières	Peinture porte palière	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ZG 00234 5 n°25 - 1	P25	Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Machinerie	Vol 16 (Moteur NTG 96)	Machinerie	Frein	P29	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°29 - 1	P29	Matériau Bitumineux Noir Bois Fibreux Dur Marron	Positif	Présence sur analyse
Machinerie	Vol 15 (Moteur NTG 95)	Machinerie	Frein	P30	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°30 - 1	P30	Matériau Bitumineux Noir	Positif	Présence sur analyse
Fosses	Vol 11 (Fosse NRI 41)	Portes palières	Peinture porte palière	P34	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 5 n°34 - 1	P34	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Machinerie	Vol 14 (Moteur NRI 42)	Machinerie	Frein	S34	Réalisation d'un sondage		002ZG00234 5 n°35 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Remplacer en 2014
Machinerie	Vol 13 (Moteur NRI 41)	Machinerie	Frein	S35	Réalisation d'un sondage		002ZG00234 5 n°35 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature Remplacer en 2014

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R-01	R-01 - Plan de repérage - Actions menées
	R-01	R-01 - Palier - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Palier - Actions menées
	R+01	R+01 - Plan de repérage - Actions menées
	R+01	R+01 - Palier - Actions menées
	R+02	R+02 - Plan de repérage - Actions menées
	R+02	R+02 - Palier - Actions menées
	R+03	R+03 - Plan de repérage - Actions menées
	R+03	R+03 - Palier - Actions menées
	R+04	R+04 - Plan de repérage - Actions menées
	R+04	R+04 - Palier - Actions menées
	R+05	R+05 - Plan de repérage - Actions menées
	R+05	R+05 - Palier - Actions menées
	Fosses	Fosses - Plan de repérage - Actions menées
	Fosses	Fosses - MPCA Toutes catégories confondues
	Fosses	Fosses - MPCA Ascenceurs et monte charges
	Machinerie	Machinerie - Plan de repérage - Actions menées
	Machinerie	Machinerie - MPCA Toutes catégories confondues
	Machinerie	Machinerie - MPCA Ascenceurs et monte charges

R-01 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345




Légende	
	Palier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R-01 - PALIER - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002345

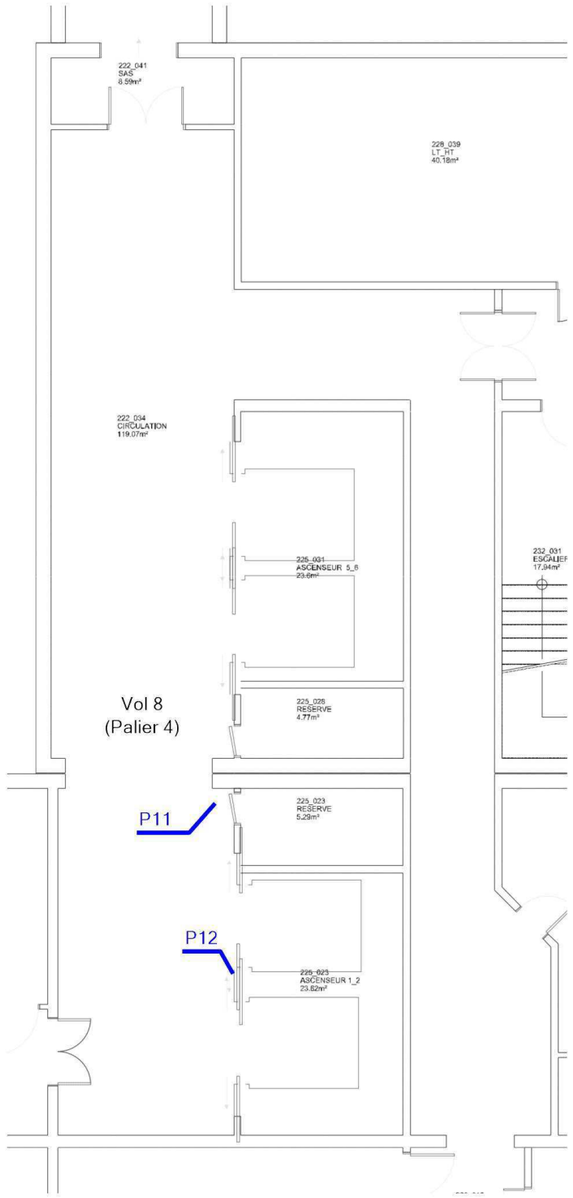

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif

Plan de situation

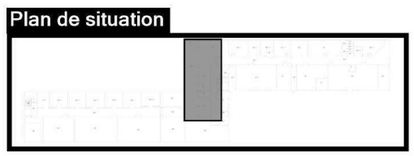

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345




Légende	
	Palier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

RDC - PALIER - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345

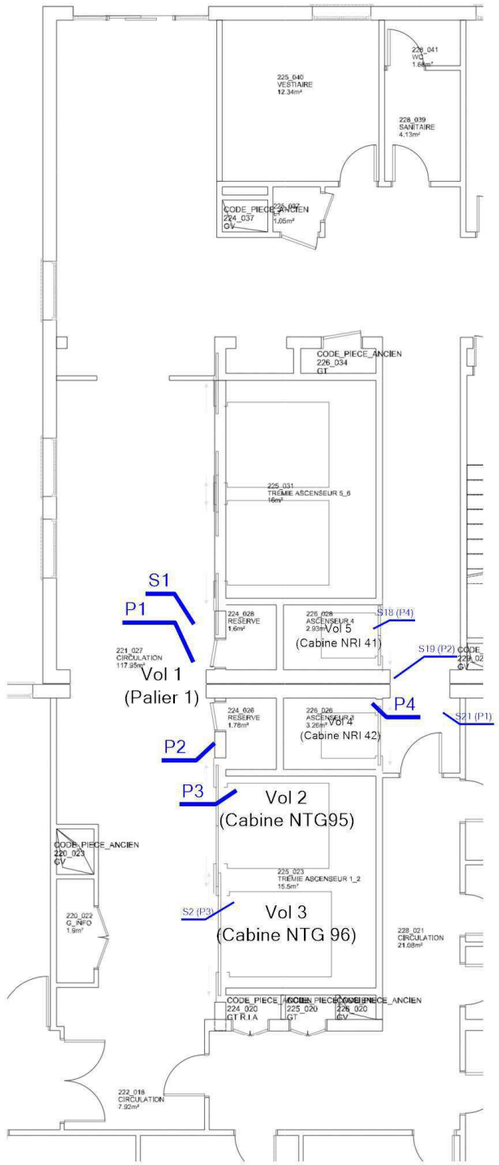

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+01 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002345

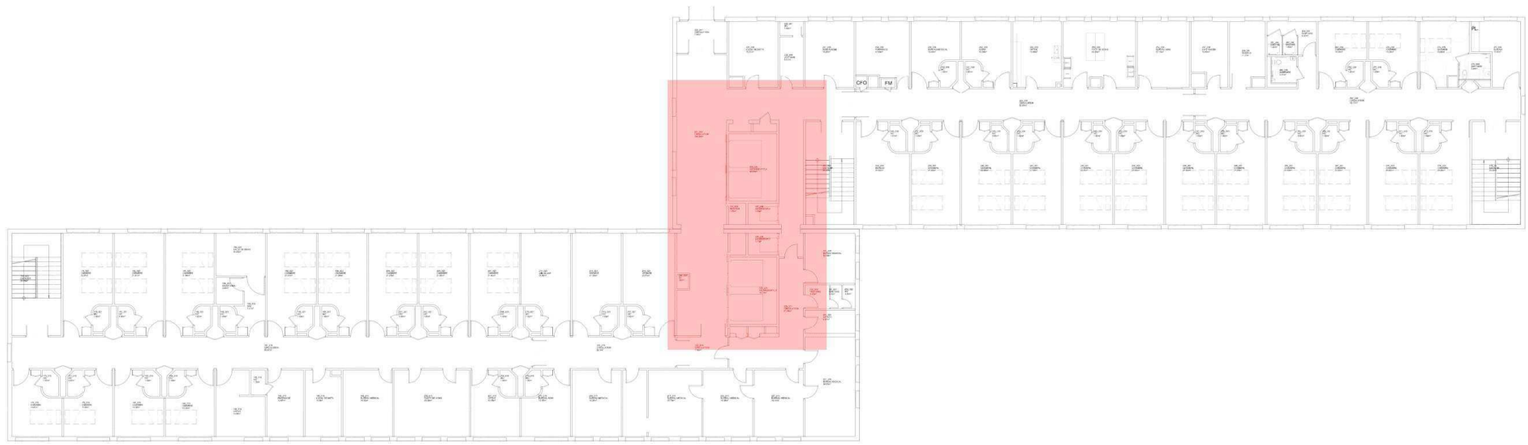

Légende	
	Palier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+01 - PALIER - ACTIONS MENÉES

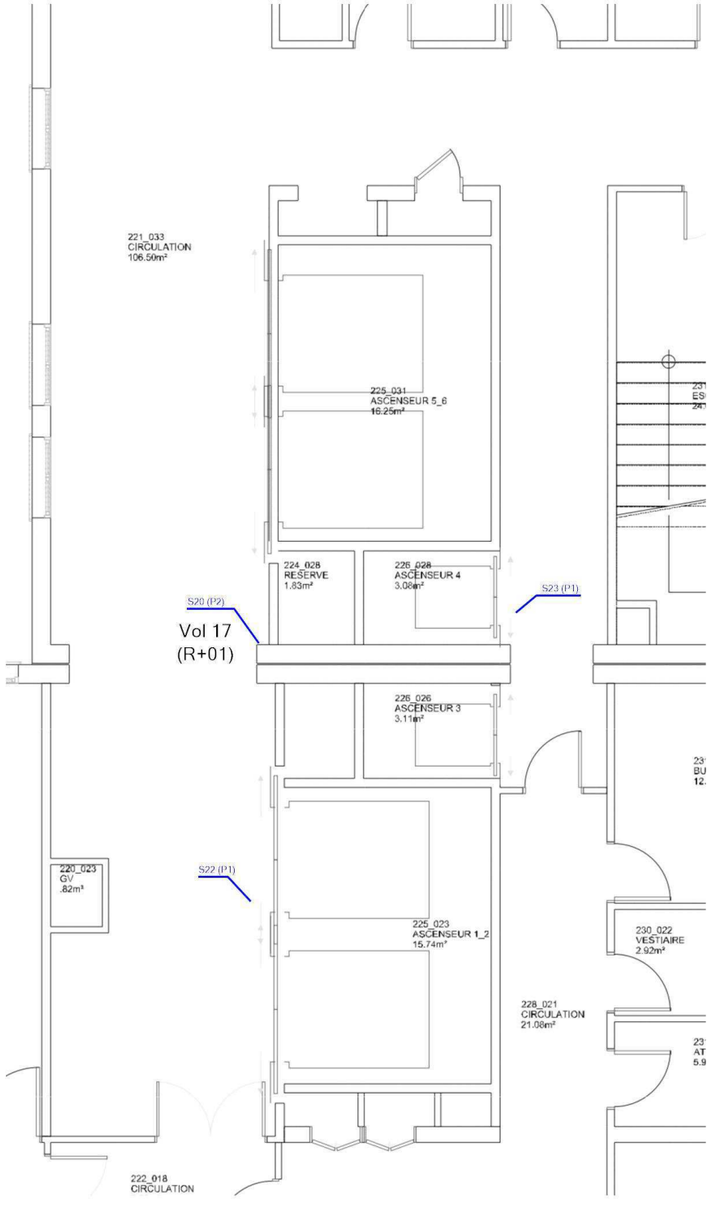


Référence:
002ZG002345

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

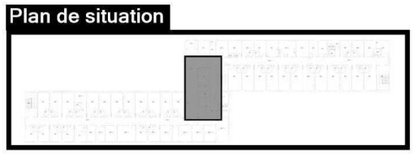

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+02 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345

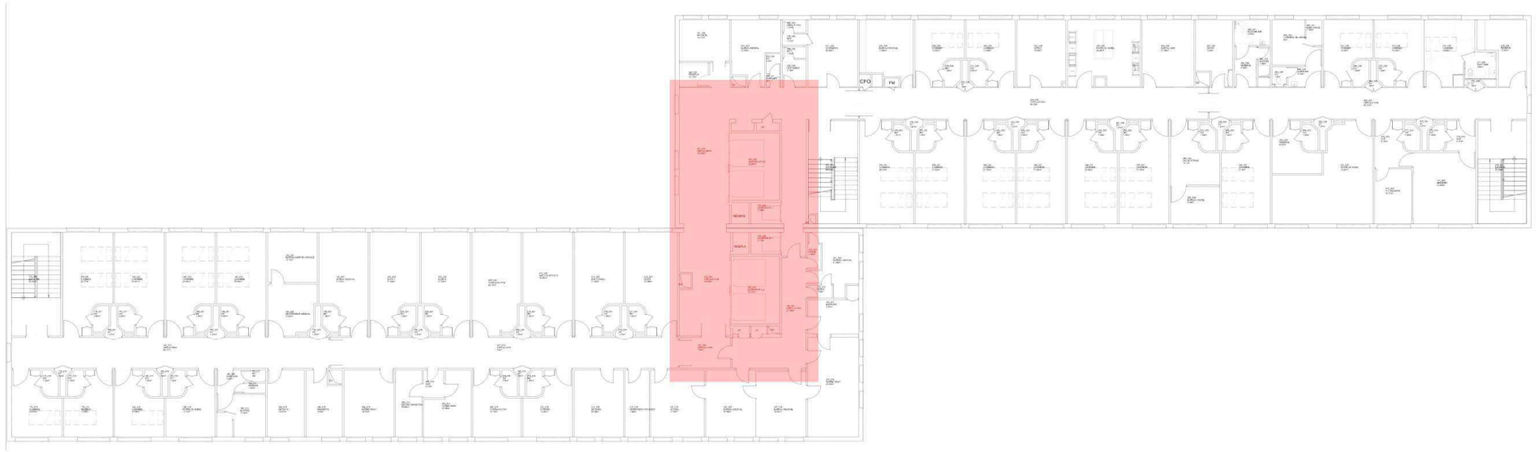


Légende	
	Palier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+02 - PALIER - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345

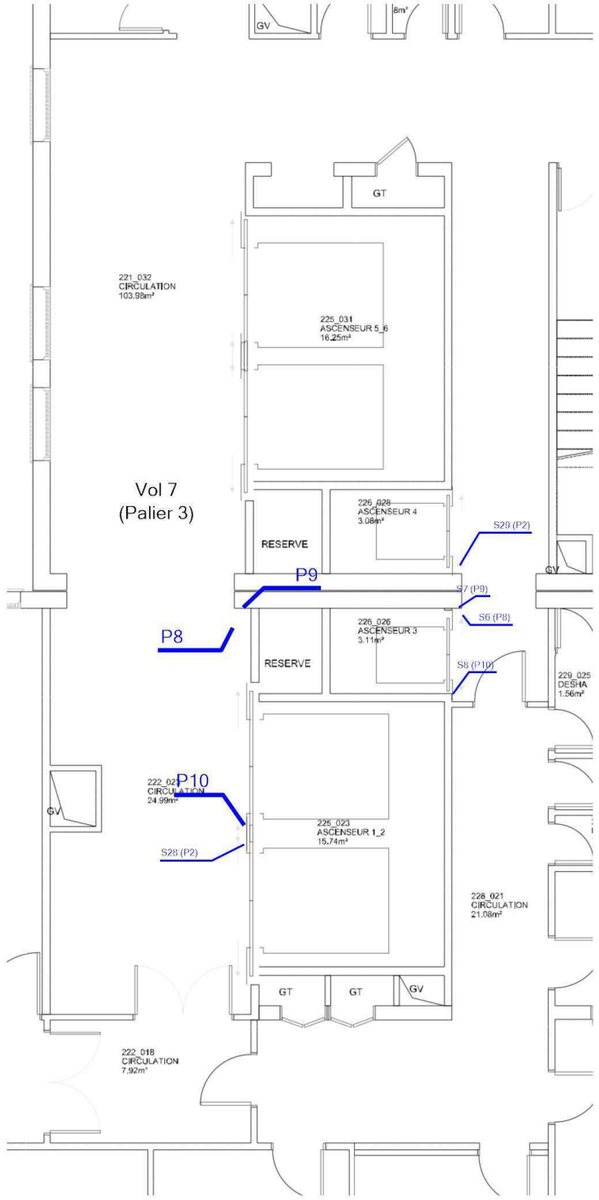


Vol 7
(Palier 3)

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

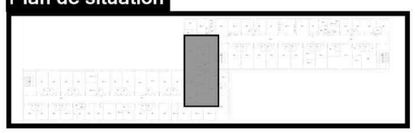

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+03 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345




Légende	
	Palier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+03 - PALIER - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002345

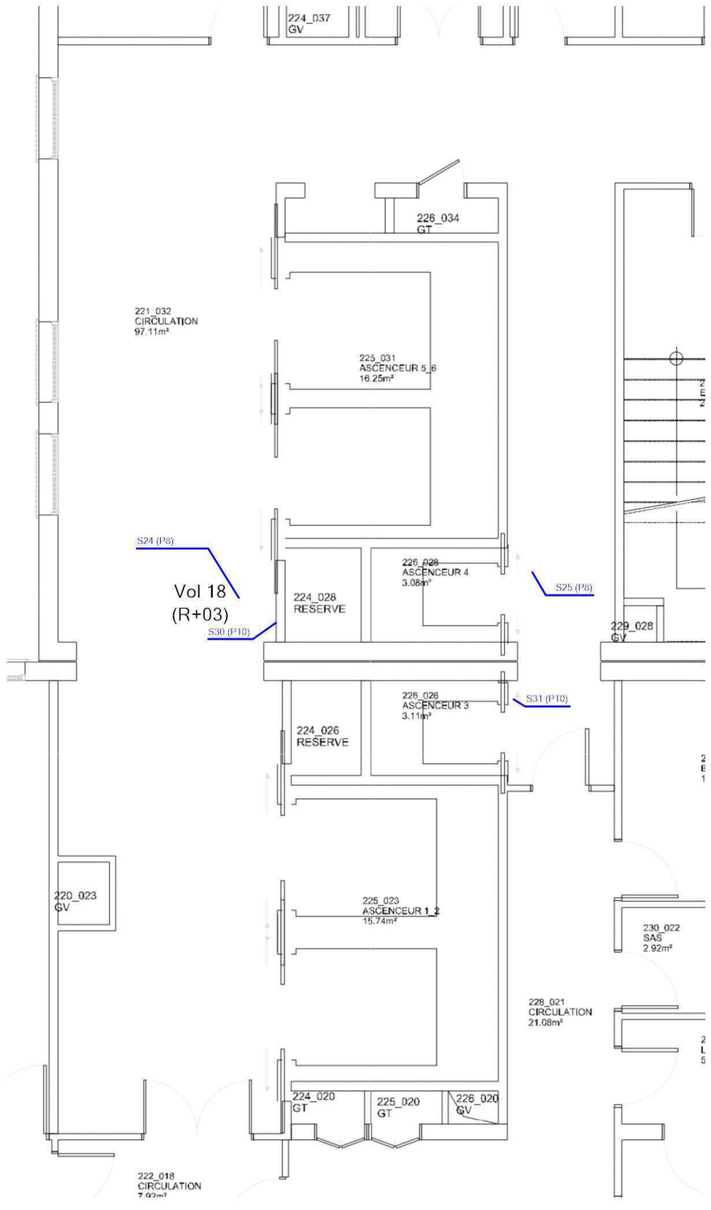

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

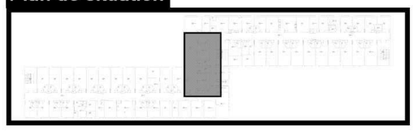

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+04 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345




Légende	
	Palier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+04 - PALIER - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002345

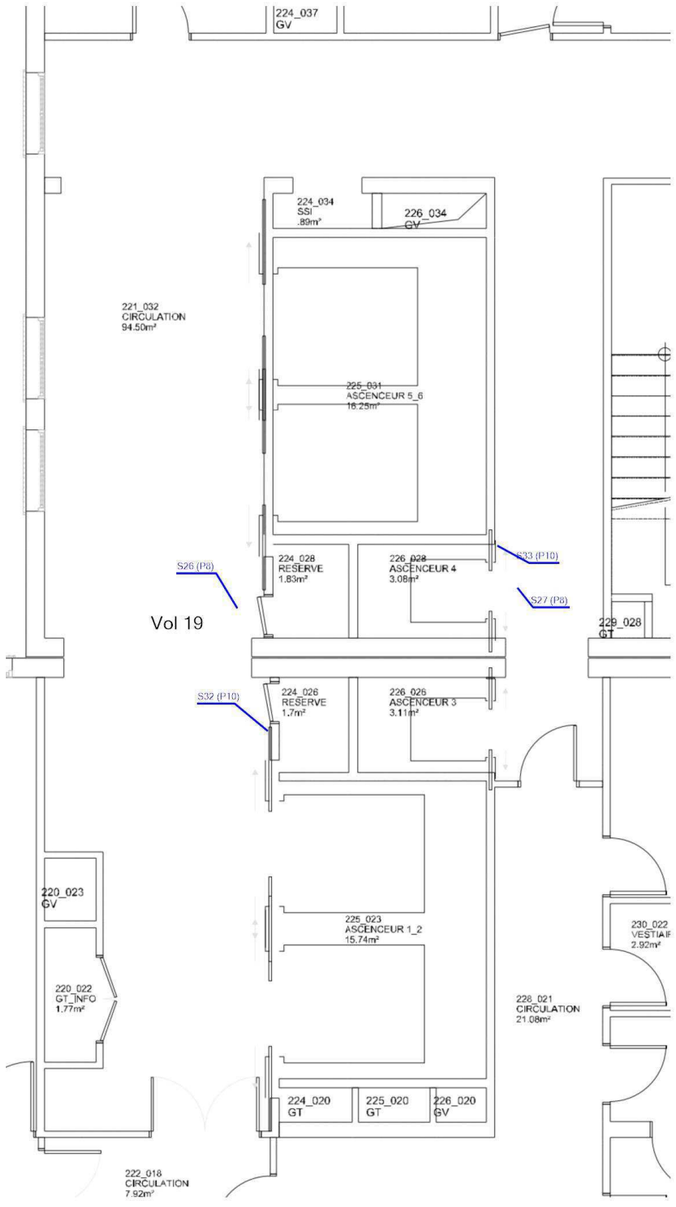

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

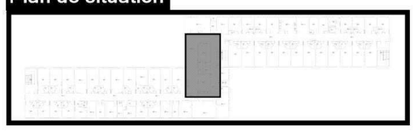

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+05 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345

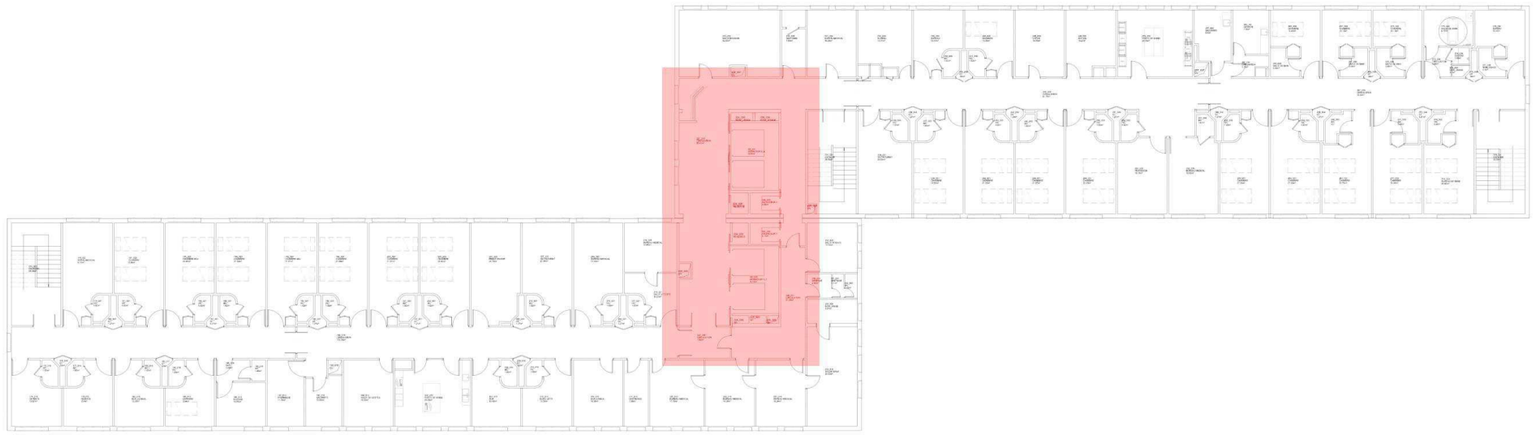


Légende	
	Palier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

R+05 - PALIER - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002345

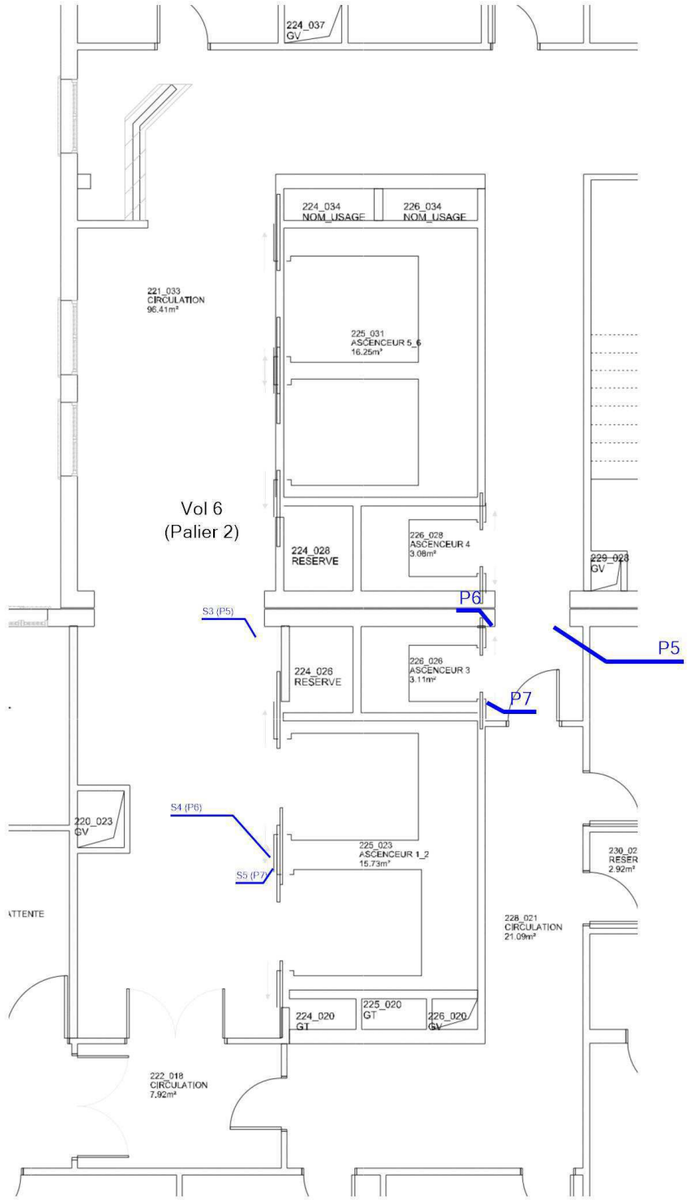

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

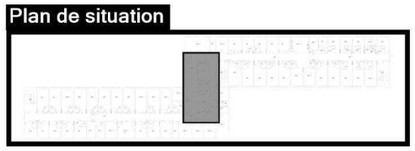


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

FOSSES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345

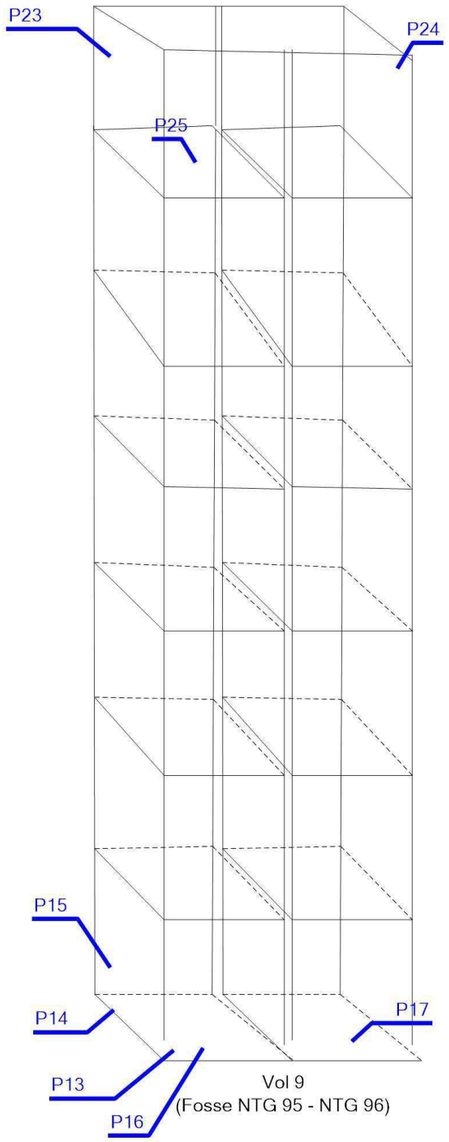

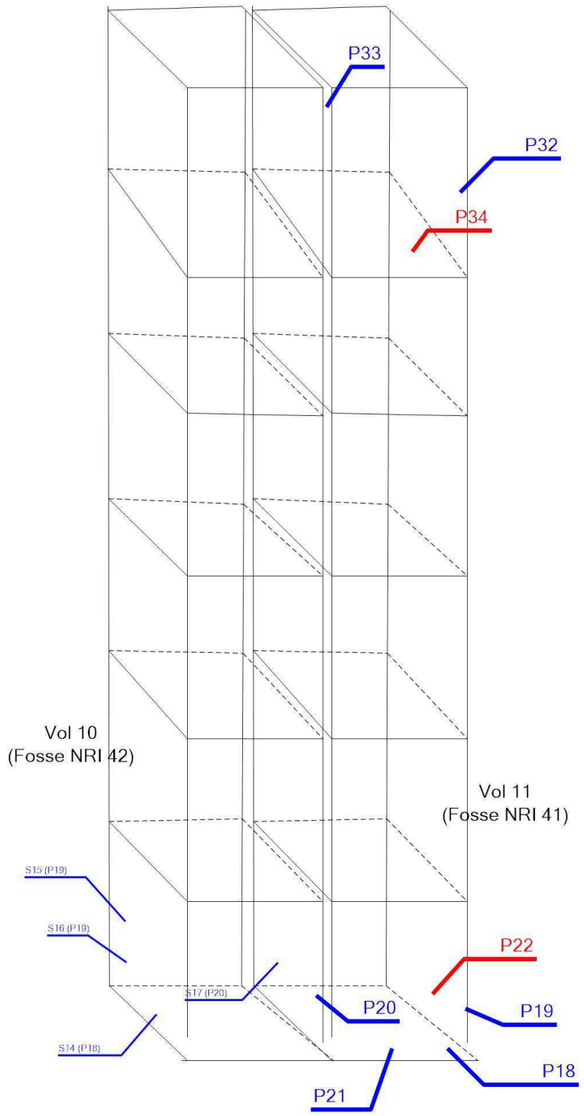


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

FOSSES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ZG002345

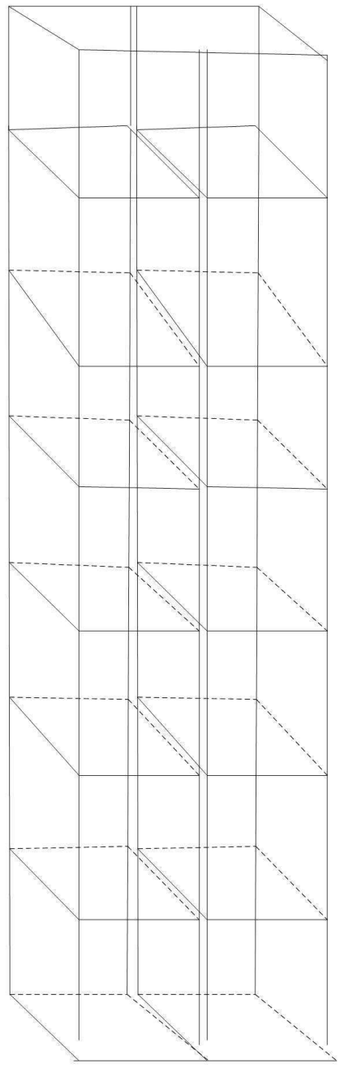

Vol 9
(Fosse NTG 95 - NTG 96)

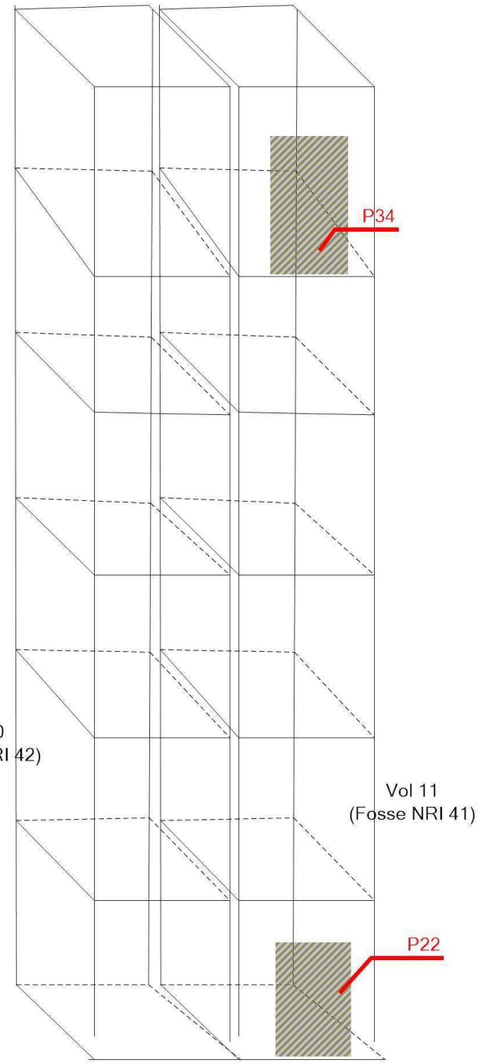

Vol 10
(Fosse NRI 42)


Vol 11
(Fosse NRI 41)

Légende	
	P34 : Peinture porte palière
	P22 : Peinture porte palière


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

FOSSES - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002ZG002345

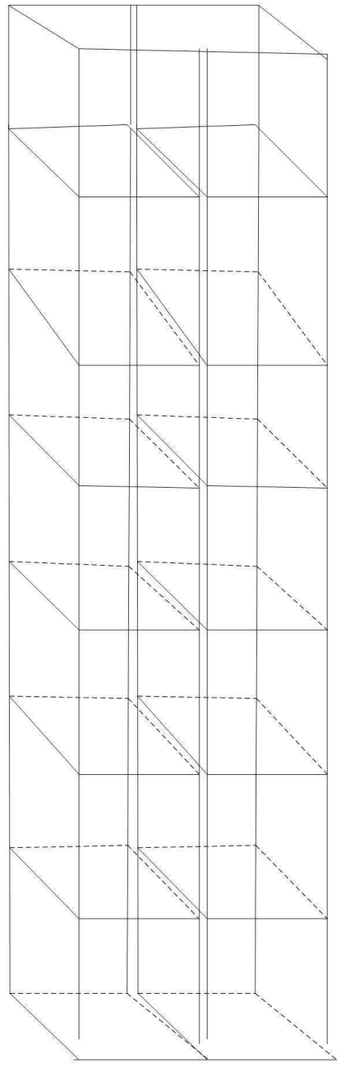

Vol 9
(Fosse NTG 95 - NTG 96)

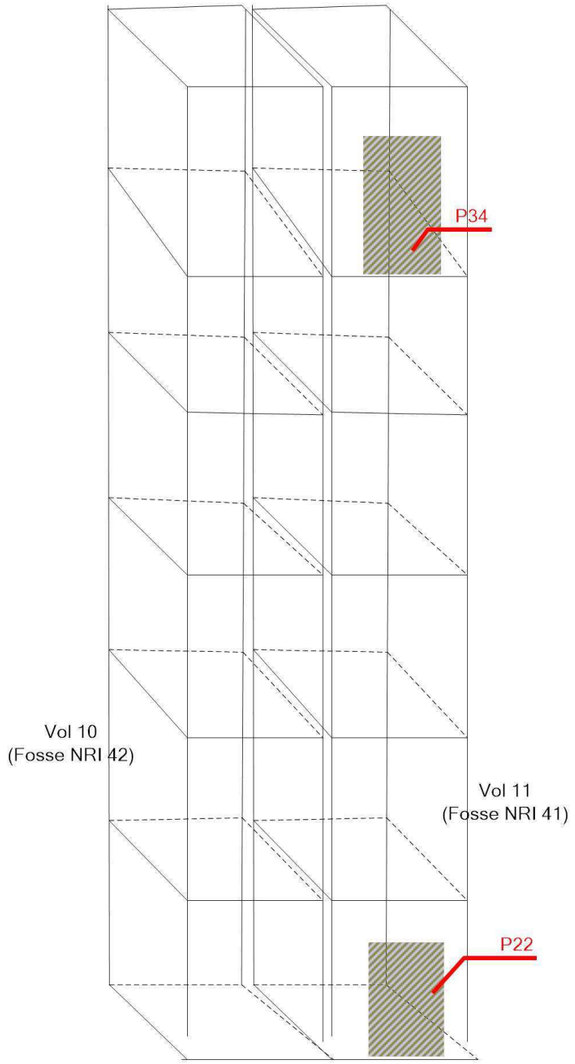


Légende

	P34 : Peinture porte palière
	P22 : Peinture porte palière

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

MACHINERIE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002345

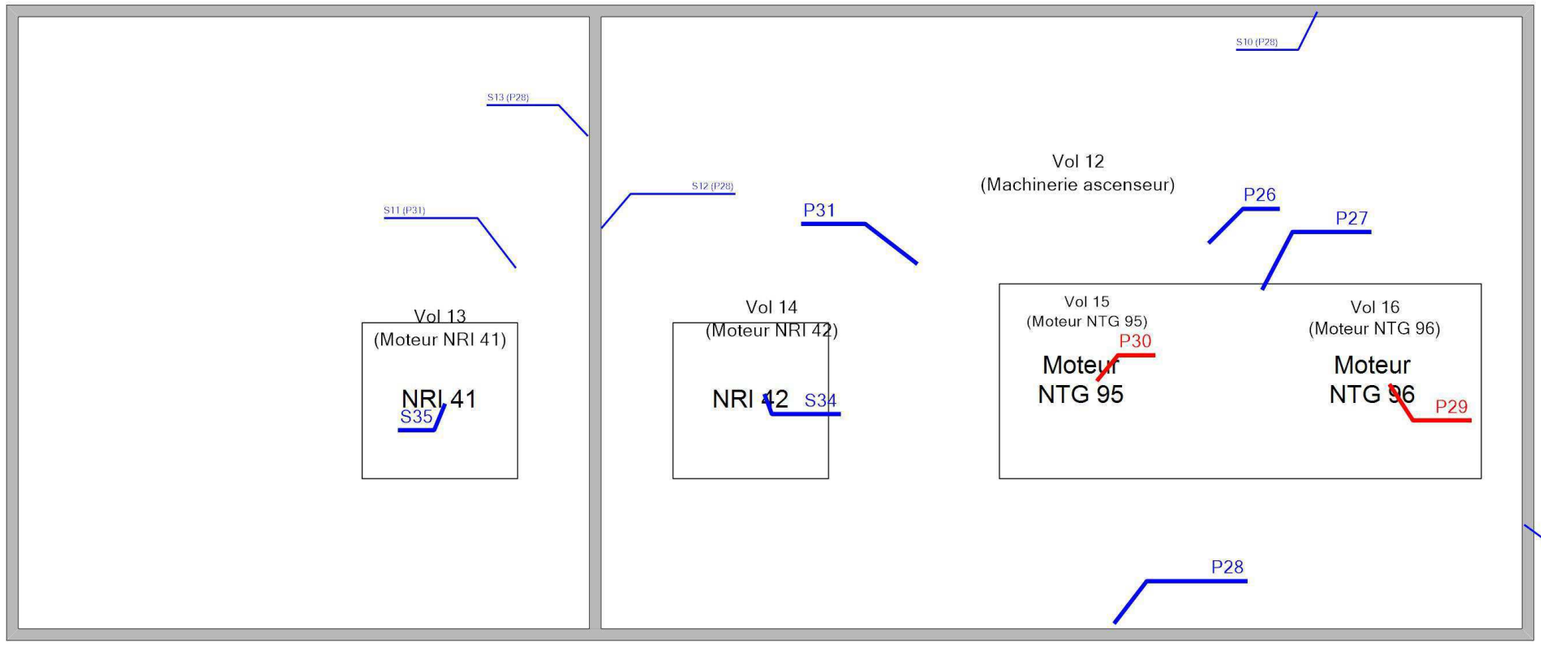


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

MACHINERIE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ZG002345

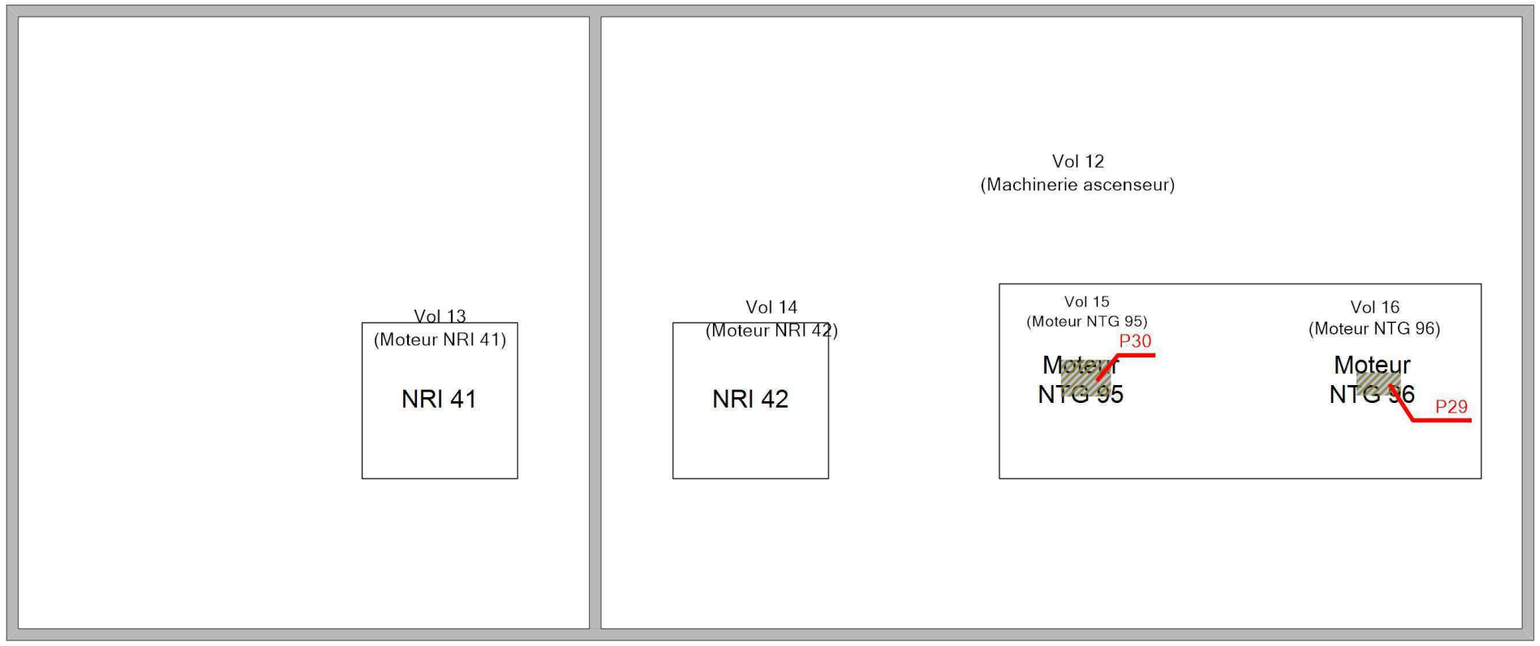


Légende

	P30 : Frein
	P29 : Frein

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

MACHINERIE - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002ZG002345

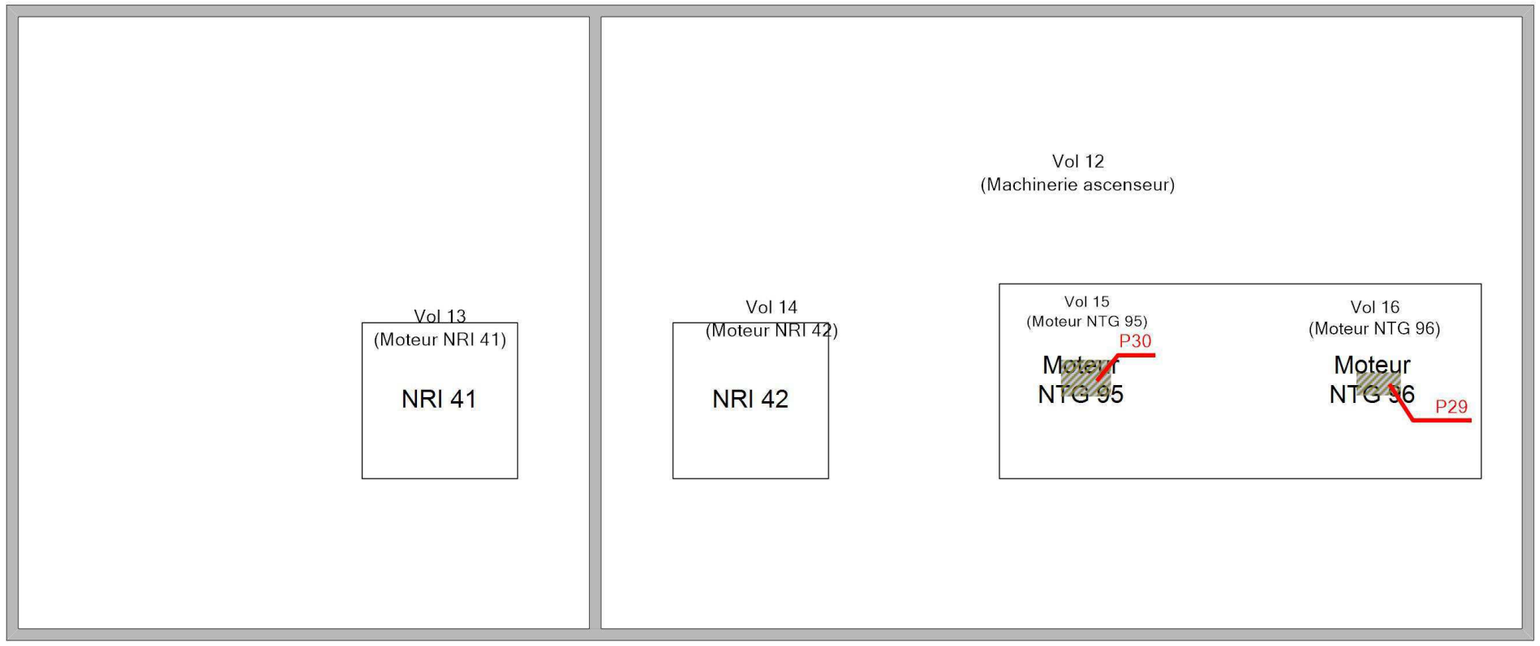

Légende

	P30 : Frein
	P29 : Frein

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot	17/06/2020	ROBERT Xavier

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ZG002345 n°13 - 1 (P13)	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°14 - 1 (P14)	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°15 - 1 (P15)	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°16 - 1 (P16)	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°17 - 1 (P17)	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°18 - 1 (P18)	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°19 - 1 (P19)	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°20 - 1 (P20)	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°21 - 1 (P21)	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°22 - 1 (P22)	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)	Prélevement positif
002ZG002345 n°23 - 1 (P23)	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°24 - 1 (P24)	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°25 - 1 (P25)	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°32 - 1 (P32)	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°33 - 1 (P33)	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°34 - 1 (P34)	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)	Prélevement positif
002ZG002345 n°26 - 1 (P26)	Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°27 - 1 (P27)	Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°28 - 1 (P28)	Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°29 - 1 (P29)	Machinerie - Vol 16 (Moteur NTG 96)	Prélevement positif
002ZG002345 n°30 - 1 (P30)	Machinerie - Vol 15 (Moteur NTG 95)	Prélevement positif
002ZG002345 n°31 - 1 (P31)	Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°35 - 1 (S34)	Machinerie - Vol 14 (Moteur NRI 42)	Absence : pas d'amiante par nature
002ZG002345 n°35 - 1 (S35)	Machinerie - Vol 13 (Moteur NRI 41)	Absence : pas d'amiante par nature
002ZG002345 n°8 - 1 (P8)	R+02 - Vol 7 (Palier 3)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°9 - 1 (P9)	R+02 - Vol 7 (Palier 3)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°10 - 1 (P10)	R+02 - Vol 7 (Palier 3)	Prélevement négatif


002ZG002345 n°5 - 1 (P5)	R+05 - Vol 6 (Palier 2)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°6 - 1 (P6)	R+05 - Vol 6 (Palier 2)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°7 - 1 (P7)	R+05 - Vol 6 (Palier 2)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°11 - 1 (P11)	R-01 - Vol 8 (Palier 4)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°12 - 1 (P12)	R-01 - Vol 8 (Palier 4)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 1 (Palier 1)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 1 (Palier 1)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 2 (Cabine NTG95)	Prélevement négatif
002ZG002345 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 4 (Cabine NRI 42)	Prélevement négatif
S1 - 1 (S1)	RDC - Vol 1 (Palier 1)	



002ZG002345 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 1 (Palier 1)



002ZG002345 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 1 (Palier 1)

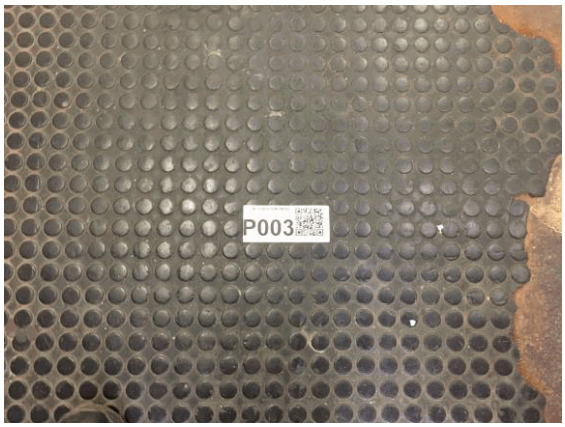

002ZG002345 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 2 (Cabine NTG95)



002ZG002345 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 4 (Cabine NRI 42)



002ZG002345 n°5 - 1 (P5) - R+05 - Vol 6 (Palier 2)



002ZG002345 n°6 - 1 (P6) - R+05 - Vol 6 (Palier 2)



002ZG002345 n°7 - 1 (P7) - R+05 - Vol 6 (Palier 2)



002ZG002345 n°8 - 1 (P8) - R+02 - Vol 7 (Palier 3)



002ZG002345 n°9 - 1 (P9) - R+02 - Vol 7 (Palier 3)



002ZG002345 n°10 - 1 (P10) - R+02 - Vol 7 (Palier 3)



002ZG002345 n°11 - 1 (P11) - R-01 - Vol 8 (Palier 4)



002ZG002345 n°12 - 1 (P12) - R-01 - Vol 8 (Palier 4)



002ZG002345 n°13 - 1 (P13) - Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)




002ZG002345 n°14 - 1 (P14) - Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)



002ZG002345 n°15 - 1 (P15) - Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)



002ZG002345 n°16 - 1 (P16) - Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)

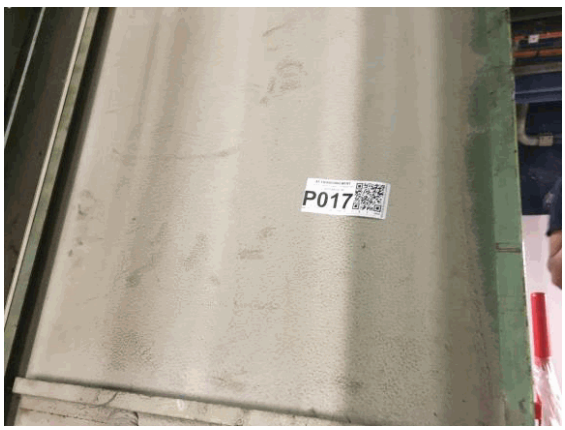


002ZG002345 n°17 - 1 (P17) - Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)



002ZG002345 n°18 - 1 (P18) - Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)



002ZG002345 n°19 - 1 (P19) - Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)

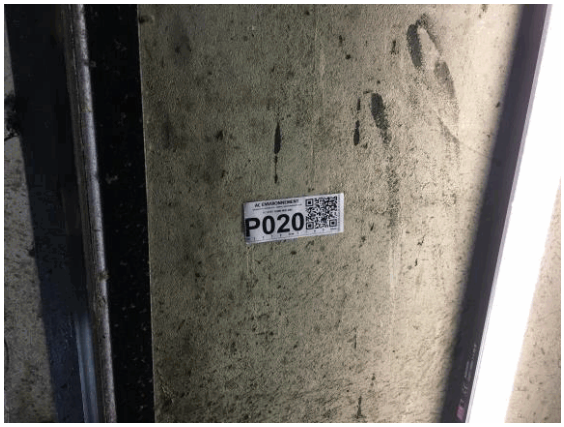

002ZG002345 n°20 - 1 (P20) - Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)



002ZG002345 n°21 - 1 (P21) - Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)



002ZG002345 n°22 - 1 (P22) - Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)



002ZG002345 n°23 - 1 (P23) - Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)



002ZG002345 n°24 - 1 (P24) - Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)



002ZG002345 n°25 - 1 (P25) - Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)




002ZG002345 n°26 - 1 (P26) - Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)



002ZG002345 n°27 - 1 (P27) - Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)



002ZG002345 n°28 - 1 (P28) - Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)

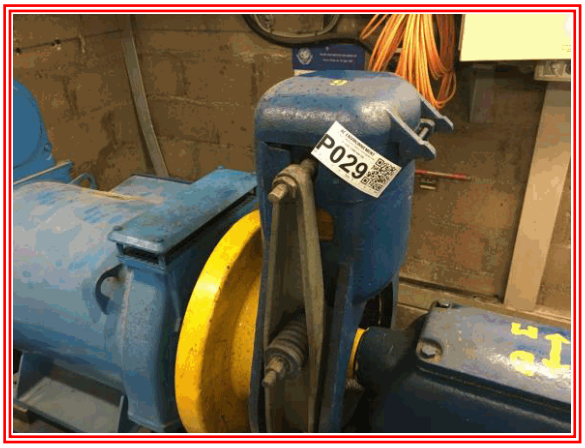

002ZG002345 n°29 - 1 (P29) - Machinerie - Vol 16 (Moteur NTG 96)



002ZG002345 n°30 - 1 (P30) - Machinerie - Vol 15 (Moteur NTG 95)



002ZG002345 n°31 - 1 (P31) - Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)



002ZG002345 n°32 - 1 (P32) - Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)




002ZG002345 n°33 - 1 (P33) - Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)




002ZG002345 n°34 - 1 (P34) - Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)



S1 - 1 (S1) - RDC - Vol 1 (Palier 1)

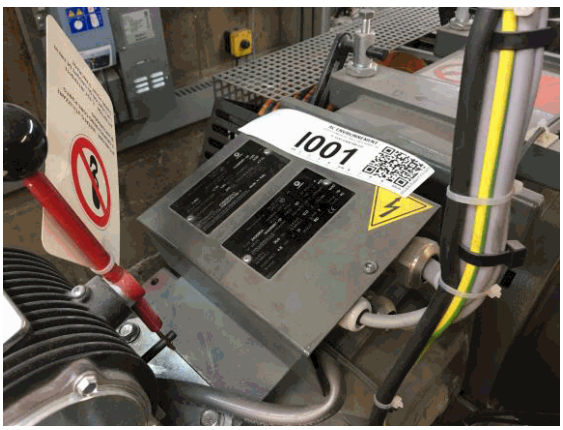

002ZG002345 n°35 - 1 (S34) - Machinerie - Vol 14 (Moteur NRI 42)

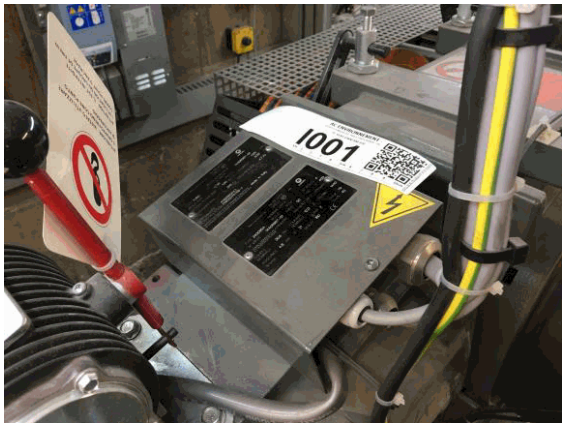

002ZG002345 n°35 - 1 (S35) - Machinerie - Vol 13
(Moteur NRI 41)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	RDC - Vol 1 (Palier 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	RDC - Vol 1 (Palier 1)	
P3	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Matériau Souple Noir Colle Souple Jaune - -	RDC - Vol 2 (Cabine NTG95)	
P4 Phase 1	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Colle Souple Jaune - -	RDC - Vol 4 (Cabine NRI 42)	
P4 Phase 2	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Revêtement Souple Beige Gris - -	RDC - Vol 4 (Cabine NRI 42)	
P4 Phase 3	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Colle Souple Gris - -	RDC - Vol 4 (Cabine NRI 42)	
P4 Phase 4	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Matériau Effritable Rouge Marron - -	RDC - Vol 4 (Cabine NRI 42)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	R+05 - Vol 6 (Palier 2)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Peinture Effritable Blanc - -	R+05 - Vol 6 (Palier 2)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Blanc - -	R+05 - Vol 6 (Palier 2)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	R+02 - Vol 7 (Palier 3)	
P9 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	R+02 - Vol 7 (Palier 3)	
P9 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Gris Peinture Effritable Blanc Bleu - -	R+02 - Vol 7 (Palier 3)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	R+02 - Vol 7 (Palier 3)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Noir Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris Vert - -	R-01 - Vol 8 (Palier 4)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	R-01 - Vol 8 (Palier 4)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton Dur Gris - -	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Beige - -	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)
P17	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Gris Vert - -	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton Dur Gris - -	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)
P22	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Gris - -	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)
P25	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Gris - -	Fosses - Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton Dur Gris - -	Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton Dur Gris - -	Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)
P29	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau Bitumineux Noir Bois Fibreux Dur Marron - -	Machinerie - Vol 16 (Moteur NTG 96)
P30	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau Bitumineux Noir - -	Machinerie - Vol 15 (Moteur NTG 95)
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton Dur Gris - -	Machinerie - Vol 12 (Machinerie ascenseur)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)
P34	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Gris - -	Fosses - Vol 11 (Fosse NRI 41)

ALM ENVIRONNEMENT
ANALYSES AIR, LIQUIDES & MATÉRIAUX

CHANTIER

Référence **C012020442485**
Adresse Commande : 002ZG002345
Affaire : Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Charcot
125 Rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 26/06/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012020442485 (34 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563907

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_001 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1 (Palier 1)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563908

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_002 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 1 (Palier 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Enduit	Effritable	Blanc					
	3	Peinture	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563909

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_003 Ascenceurs et monte charges / Cabine / Plancher Vol 2 (Cabine NTG95)	1	Matériau	Souple	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Colle	Souple	Jaune					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563910

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_004 Ascenceurs et monte charges / Cabine / Plancher Vol 4 (Cabine NRI 42)	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	2	Revêtement	Souple	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	3	Colle	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
	4	Matériau	Effritable	Rouge Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563911

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_005 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 6 (Palier 2)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563912

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_006 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 6 (Palier 2)	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	2	Peinture	Effritable	Blanc					

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563913

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_007 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 6 (Palier 2)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563914

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_008 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 7 (Palier 3)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563915

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_009 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 7 (Palier 3)	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
	3 2	Joint Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc Bleu	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque La couche Colle / Dur / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 3.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563916

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_010 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 7 (Palier 3)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563917

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_011 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher Vol 8 (Palier 4)	1 2 3	Matériau Ciment Peinture	Effritable Effritable Effritable	Noir Gris Gris Vert	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563918

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_012 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 8 (Palier 4)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563919

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_013 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	1	Béton	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563920

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_014 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563921

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_015 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	1	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563922

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_016 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563923

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_017 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	1	Peinture	Effritable	Gris Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563924

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_018 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher Vol 11 (Fosse NRI 41)	1	Béton	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563925

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_019 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 11 (Fosse NRI 41)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563926

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_020 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 11 (Fosse NRI 41)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563927

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_021 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 11 (Fosse NRI 41)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563928

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_022 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 11 (Fosse NRI 41)	1 2	Peinture Matériau	Effritable Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563929

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_023 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563930

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_024 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563931

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_025 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 9 (Fosse NTG 95 - NTG 96)	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563932

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002ZG002345_026 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher Vol 12 (Machinerie ascenseur)	1	Béton	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563933

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002ZG002345_027 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Socle Vol 12 (Machinerie ascenseur)	1	Béton	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563934

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_028 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 12 (Machinerie ascenseur)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563935

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	26/06/2020	Date d'analyse	26/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_029 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein Vol 16 (Moteur NTG 96)	1 2	Matériau Bois	Bitumineux Fibreux Dur	Noir Marron	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	4	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563936

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_030 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein Vol 15 (Moteur NTG 95)	1	Matériau	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563937

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002ZG002345_031 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment Vol 12 (Machinerie ascenseur)	1	Béton	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563938

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_032 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 11 (Fosse NRI 41)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563939

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_033 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 11 (Fosse NRI 41)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563940

Date de réception	19/06/2020	Date de préparation	25/06/2020	Date d'analyse	25/06/2020


Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002345_034	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 11 (Fosse NRI 41)	2	Matériau	Effritable	Gris	Acétone				

Remarque La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Sinthuja Sivananthan




Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

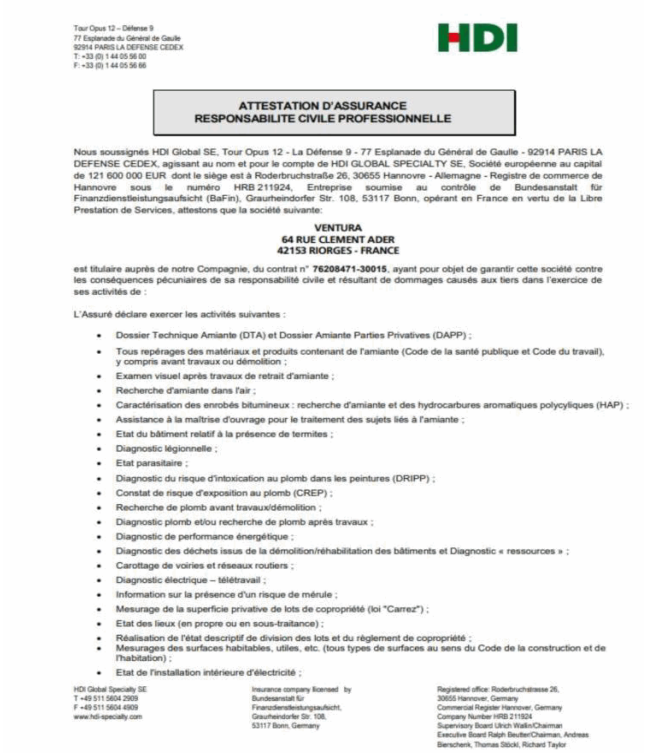

Tour Opus 12 – Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante:

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie, du contrat n° **76208471-30015**, ayant pour objet de garantir cette société contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et résultant de dommages causés aux tiers dans l'exercice de ses activités de :

L'Assuré déclare exercer les activités suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionnelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mérule ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation) ;
- Etat de l'installation intérieure d'électricité ;

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Sibicki, Richard Taylor

Assurance 02/03



HDI


- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Réglementation thermique ;
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS) ;
- Certificat de décence - Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêts à taux zéro ;
- Relevé de côté et plan de l'existant en copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis en phase avant-projet sommaire (APS) ;
- Qualité de l'air intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile ;
- Diagnostic Technique Global (DTG) ;
- Inventaire des matières dangereuses (IHM) dans les navires ;
- Prélèvement d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestation CEE (Certificat d'Economie d'Energie) ;
- Prélèvement et analyse de la teneur en plomb dans l'eau ;
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments ;
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositions dispositifs Robien et équivalents) ;
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif ;
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve ;
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat ;
- Diagnostic d'accessibilité handicapée ;
- Pose de bouchons sur des robinets de commande de gaz en attente de branchements d'appareils de cuisson.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Sibicki, Richard Taylor

Assurance 03/03

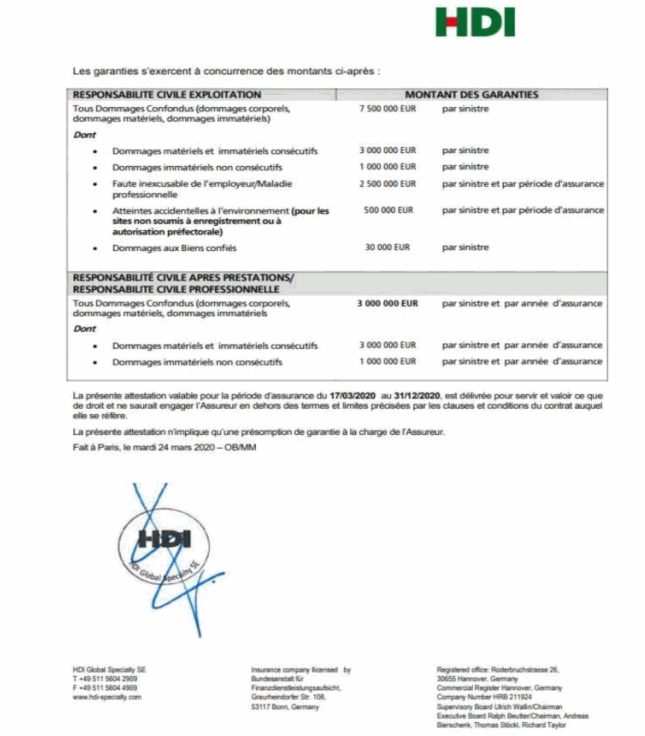

HDI

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS/ RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du **17/03/2020** au **31/12/2020**, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mardi 24 mars 2020 – OB/MM

HDI Global Specialty SE

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas Bierschenk, Thomas Sibicki, Richard Taylor

Attestation sur l'honneur



GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - contact@ac-environnement.com
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com
S.A.S. au capital de 1 000 000 € - SIRET : 44135591400298 - TVA intracommunautaire : FR 03441355914 - APE : 7120B - Assurée par HDI Global SE - RC professionnelle n° 76208471-30015

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire - amiante mention



I.Cert Institut de Certification — Certification de personnes

Décision de certification

Certification des diagnostiqueurs immobilier

à l'attention de ROBERT Xavier Claude
AC ENVIRONNEMENT
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Madame, Monsieur,

Suite au passage de vos examens de certification diagnostic immobilier, vous trouverez ci-dessous vos résultats :

Amiante avec mention — **Réussite à la certification** — **Date de décision : 18/12/2019**
Résultat de l'examen théorique du 17/12/2019 — Réussite
Résultat de l'examen Pratique du 17/12/2019 — Réussite

En cas d'échec à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter au 02 90 09 35 02 afin de planifier une session de rattrapage.

Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires et vous remercions pour la confiance que vous nous portez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Fait à Saint-Grégoire le : 18/12/2019
Philippe Troyaux
Directeur Général d'I.Cert

CPE DI FAe 38 rev 01 du 09/10/2018
Parc d'Affaires, Espace Performance - Bâtiment K - 35760 Saint-Grégoire
Tél : 02 90 09 35 02 - contact@icert.fr
SAS au capital 40000€ - RCS Rennes 500764741 - SIRET 500 764 741 000 38 - APE-NAF 8299Z

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire - CPDI4704 V001



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4704 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ROBERT Xavier Claude

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention — Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 05/01/2018 - Date d'expiration : 04/01/2023

Plomb — Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 14/06/2018 - Date d'expiration : 13/06/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 14/06/2018.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13