Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY

Référence client : Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier

Désignation : Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE SAINT DENIS
Hôpital Avicenne - 125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

Donneur d'ordre :
APHP - HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Hôpital Avicenne - 125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : ROBERT Xavier

Accompagnateur : M MABIRE // Haoues DEHIMI (APHP Avicenne

Date de repérage 16/06/2020

Numéro attestation : CPDI4704 V001

Délivré le : 05/01/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 25/06/2020

Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 17/03/2020 au 31/12/2020)

A Riorges, le 25/06/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Fosses - Vol 2
R-02 - Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	R-01 - Vol 4 (Palier R-01 NTH11)
RDC - Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)	RDC - Vol 6 (Cabine NTH 11)
Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)
Machineries - Vol 9 (Machinerie NRI 40)	R+3 - Vol 10 (NRI 40)
Machineries - Vol 11 (Machinerie NRI 39)	R+3 - Vol 12 (NRI 39)
RDC - Vol 13 (NRI 39)	R+1 - Vol 14 (Palier NTH11)
R+2 - Vol 15 (R+2)	R+3 - Vol 16 (Palier NTH 11)
R+2 - Vol 17 (NRI 40)	R+2 - Vol 18 (NRI 39)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9 (Machinerie NRI 40)	inaccessible sans démontage	Frein
Vol 11 (Machinerie NRI 39)	inaccessible sans démontage	Frein

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Modernisation des ascenseurs NTH 11, NRI39, NRI 40, HHT 84

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ascenseurs Bâtiment LAVOISIER :

MONTE CHARGE MC30 (NTH11)
MONTE DOSSIER MP35 (NRI39)
MONTE DOSSIER MP36 (NRI40)
MONTE DOSSIER MP34 (HHT84)

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Ascenceurs et monte charges	Fosses	Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC) - Vol 2	
Parois verticales intérieures et enduits	Fosses	Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC) - Vol 2	
Parois verticales intérieures et enduits	R-02	Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	
Revêtement de sol	R-02	Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	
Parois verticales intérieures et enduits	R-01	Vol 4 (Palier R-01 NTH11)	
Revêtement de sol	R-01	Vol 4 (Palier R-01 NTH11)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 5 (Palier RDC - NTH 11) - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40) - Vol 13 (NRI 39)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)	
Ascenceurs et monte charges	RDC	Vol 6 (Cabine NTH 11) - Vol 13 (NRI 39)	
Ascenceurs et monte charges	Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11) - Vol 9 (Machinerie NRI 40) - Vol 11 (Machinerie NRI 39)	
Parois verticales intérieures et enduits	Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	
Revêtement de sol	Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 10 (NRI 40) - Vol 12 (NRI 39) - Vol 16 (Palier NTH 11)	

Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 14 (Palier NTH11)
Revêtement de sol	R+1	Vol 14 (Palier NTH11)
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 15 (R+2) - Vol 17 (NRI 40) - Vol 18 (NRI 39)
Revêtement de sol	R+3	Vol 16 (Palier NTH 11)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein	P15

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages,doublages Placoplatre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).

Les murs et cloisons, les gaines, coffres, les plafonds, les revêtements de sol en place ont été visités ponctuellement ; le repérage peut être complété si besoin au cours des travaux ou après dépose des éléments empêchant leur visite complète.

Des investigations complémentaires devront être menées, si, pendant les travaux des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts - Commentaire n°1 : NTH 11 à l'arrêt (cabine non visité)Commentaire n°2 : HHT 84 datant de 2014

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Revêtement de sol

3 - Ascenceurs et monte charges

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Fosses	Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°3 - 1	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ZG 00234 1 n°3 - 1	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ZG 00234 1 n°3 - 1	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ZG 00234 1 n°3 - 1	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ZG 00234 1 n°3 - 1	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ZG 00234 1 n°3 - 1	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 2 - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002ZG 00234 1 n°3 - 1	P3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Fosses	Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 1 n°4 - 1	P4	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ZG00234 1 n°4 - 1	P4	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-02	Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 1 n°7 - 1	P7	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-01	Vol 4 (Palier R-01 NTH11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ZG00234 1 n°7 - 1	P7	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ZG 00234 1 n°7 - 1	P7	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°14 - 1	P14	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ZG 00234 1 n°14 - 1	P14	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ZG 00234 1 n°14 - 1	P14	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ZG 00234 1 n°14 - 1	P14	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ZG 00234 1 n°14 - 1	P14	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°16 - 1	P16	Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P17	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°17 - 1	P17	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P18	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°18 - 1	P18	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (NRI 40)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°19 - 1	P19	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 17 (NRI 40)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002ZG 00234 1 n°19 - 1	P19	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12 (NRI 39)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°20 - 1	P20	Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 18 (NRI 39)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ZG 00234 1 n°20 - 1	P20	Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (NRI 39)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°21 - 1	P21	Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Palier NTH11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P24	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°24 - 1	P24	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 15 (R+2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ZG 00234 1 n°24 - 1	P24	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 16 (Palier NTH 11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ZG 00234 1 n°24 - 1	P24	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 16 (Palier NTH 11)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P26	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°26 - 1	P26	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 15 (R+2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002ZG 00234 1 n°26 - 1	P26	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R-02	Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	Revêtement de sol	Plancher	P6	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°6 - 1	P6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R-01	Vol 4 (Palier R-01 NTH11)	Revêtement de sol	Plancher	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002ZG 00234 1 n°6 - 1	P6	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P8	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°8 - 1	P8 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 14 (Palier NTH11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ZG00234 1 n°8 - 1	P8 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P8	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 1 n°8 - 1	P8 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 14 (Palier NTH11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ZG00234 1 n°8 - 1	P8 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Revêtement de sol	Plancher	P11	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 1 n°11 - 1	P11	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Revêtement de sol	Plancher	P12	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 1 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Revêtement de sol	Socle	P13	Réalisation d'un prélevement	socle moteur	002ZG00234 1 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 16 (Palier NTH 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P25	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 1 n°25 - 1	P25 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 16 (Palier NTH 11)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P25	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°25 - 1	P25 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Fosses	Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Trémie	Plancher	P1	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°1 - 1	P1	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Trémie	Socle	P2	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°2 - 1	P2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Portes palières	Peinture porte palière	P5	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°5 - 1	P5	Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Fosses	Vol 2	Portes palières	Peinture porte palière	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ZG 00234 1 n°5 - 1	P5	Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Cabine NTH 11)	Cabine	Peinture cabine	P9	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°9 - 1	P9	Peinture Effritable Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Cabine NTH 11)	Cabine	Peinture	P10	Réalisation d'un prélevement		002ZG 00234 1 n°10 - 1	P10	Peinture Effritable Jaune Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Machineries	Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Machinerie	Frein	P15	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 1 n°15 - 1	P15	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Positif	Présence sur analyse
Machineries	Vol 9 (Machinerie NRI 40)	Machinerie	Frein	I1			I1 - 1				inaccessible sans démontage
Machineries	Vol 11 (Machinerie NRI 39)	Machinerie	Frein	I2			I2 - 1				inaccessible sans démontage
RDC	Vol 13 (NRI 39)	Trémie	Joint Scellement	P22	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 1 n°22 - 1	P22	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (NRI 39)	Trémie	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélevement		002ZG00234 1 n°23 - 1	P23	Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R-02	R-02 - Plan de repérage - Actions menées
	R-02	R-02 - R-02 - Asc NTH11 - Actions menées
	R-01	R-01 - Plan de repérage - Actions menées
	R-01	R-01 - R-01 - Asc NTH11 - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - RDC - Asc NTH11 - Actions menées
	RDC	RDC - MP36 (NRI40) - Actions menées
	RDC	RDC - MP 35 (NRI 39) - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Asc NTH11 - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MP36 (NRI40) - Actions menées
	R+2	R+2 - Asc NTH11 - Actions menées
	R+2	R+2 - MP 35 (NRI 39) - Actions menées
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - MP36 (NRI40) - Actions menées
	R+3	R+3 - Asc NTH11 - Actions menées
	R+3	R+3 - MP 35 (NRI39) - Actions menées
	Fosses	Fosses - Plan de repérage - Actions menées
	Machineries	Machineries - Plan de repérage - Actions menées
	Machineries	Machineries - MPCA Toutes catégories confondues
	Machineries	Machineries - MPCA Ascenceurs et monte charges

R-02 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341

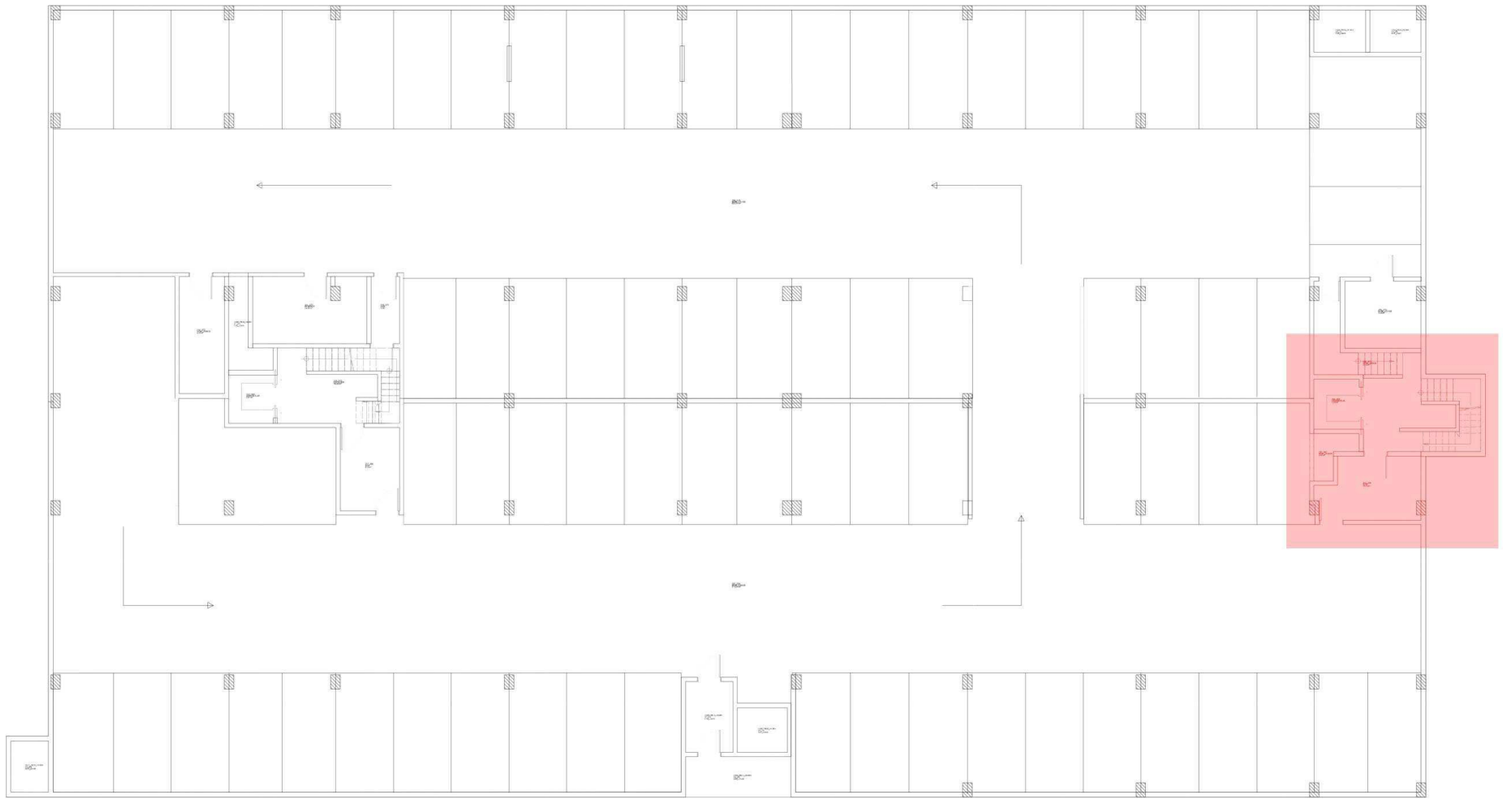


Légende	
	R-02 - Asc NTH11

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier


R-02 - R-02 - ASC NTH11 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341

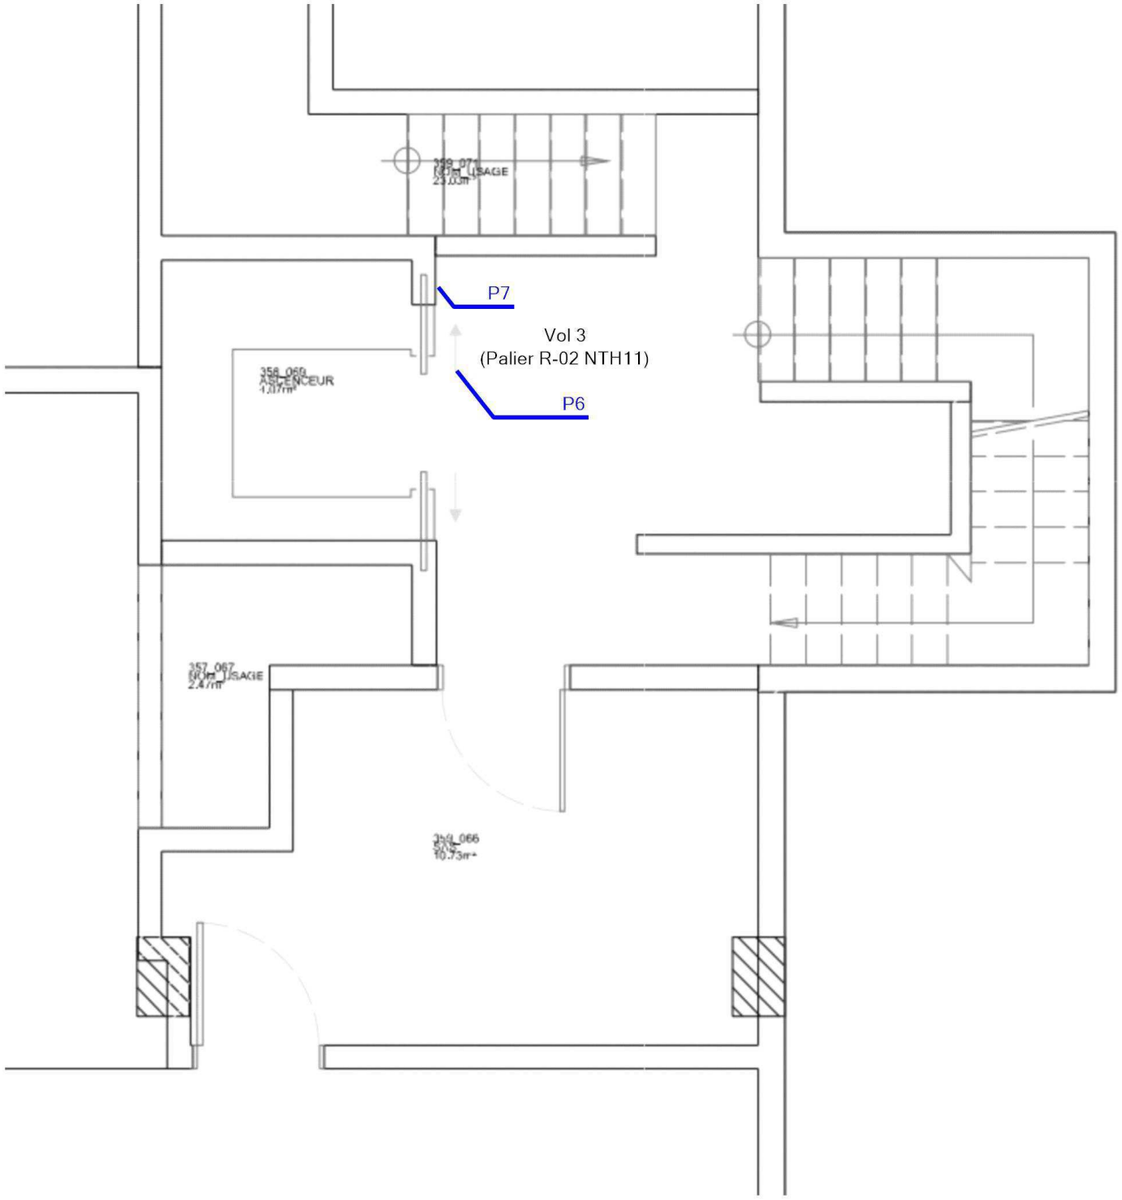

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Plan de situation

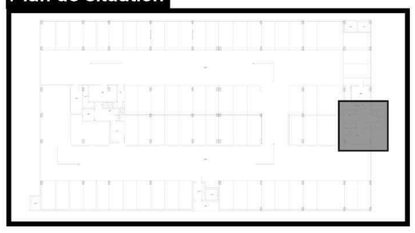

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

R-01 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341




Légende	
	R-01 - Asc NTH11

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

R-01 - R-01 - ASC NTH11 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002341

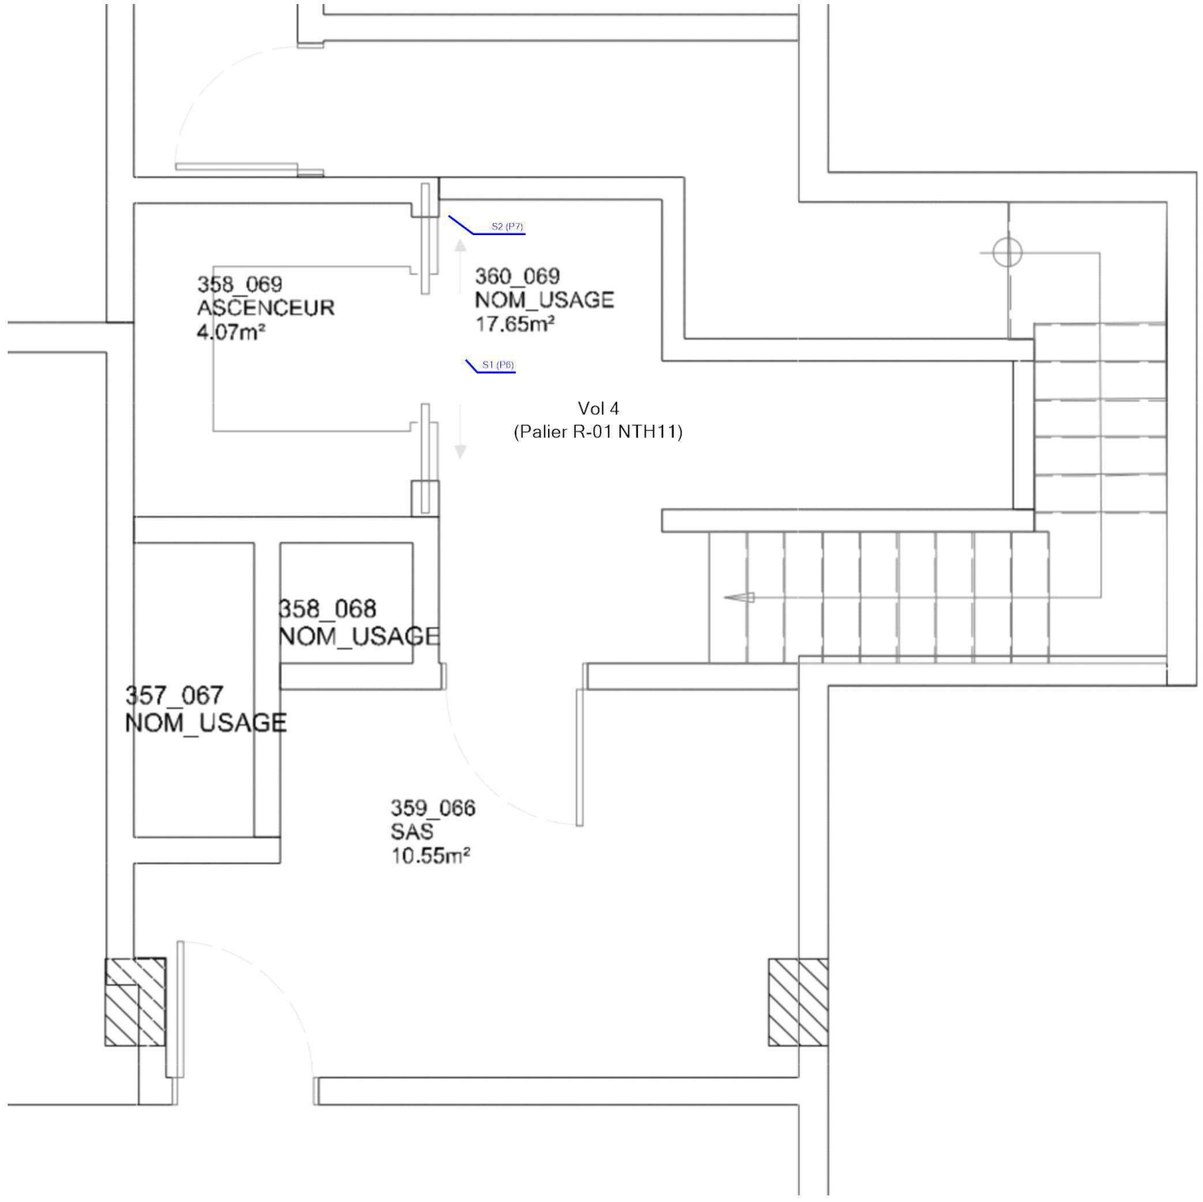

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

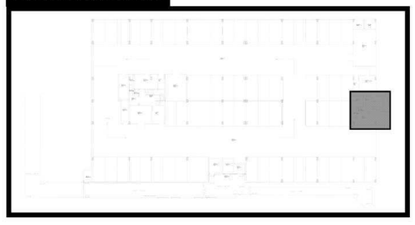

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341

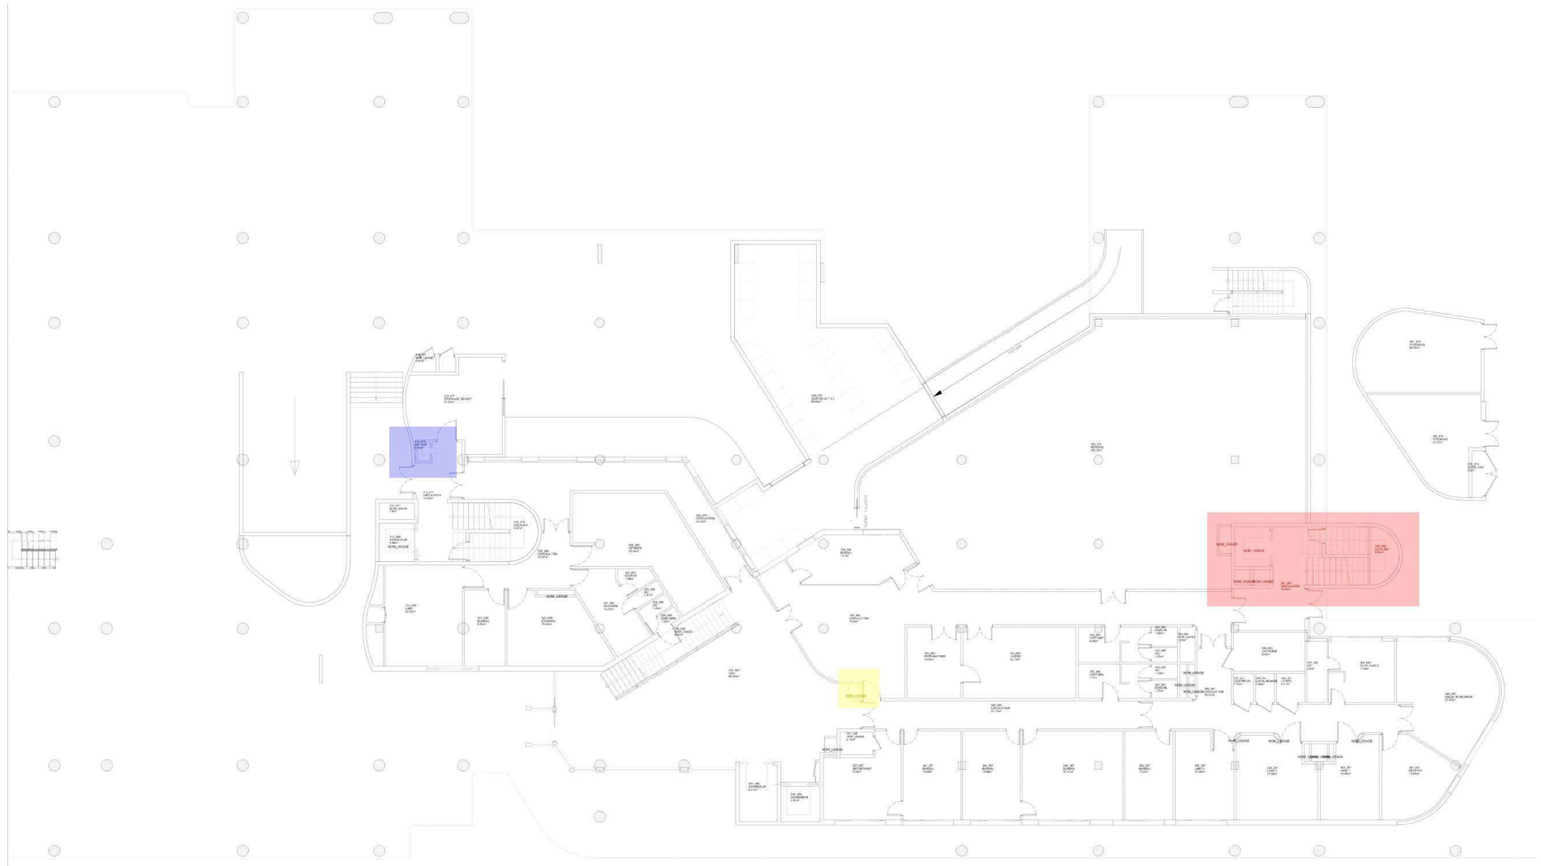


Légende	
	RDC - Asc NTH11
	MP36 (NRI40)
	MP 35 (NRI 39)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

RDC - RDC - ASC NTH11 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002341

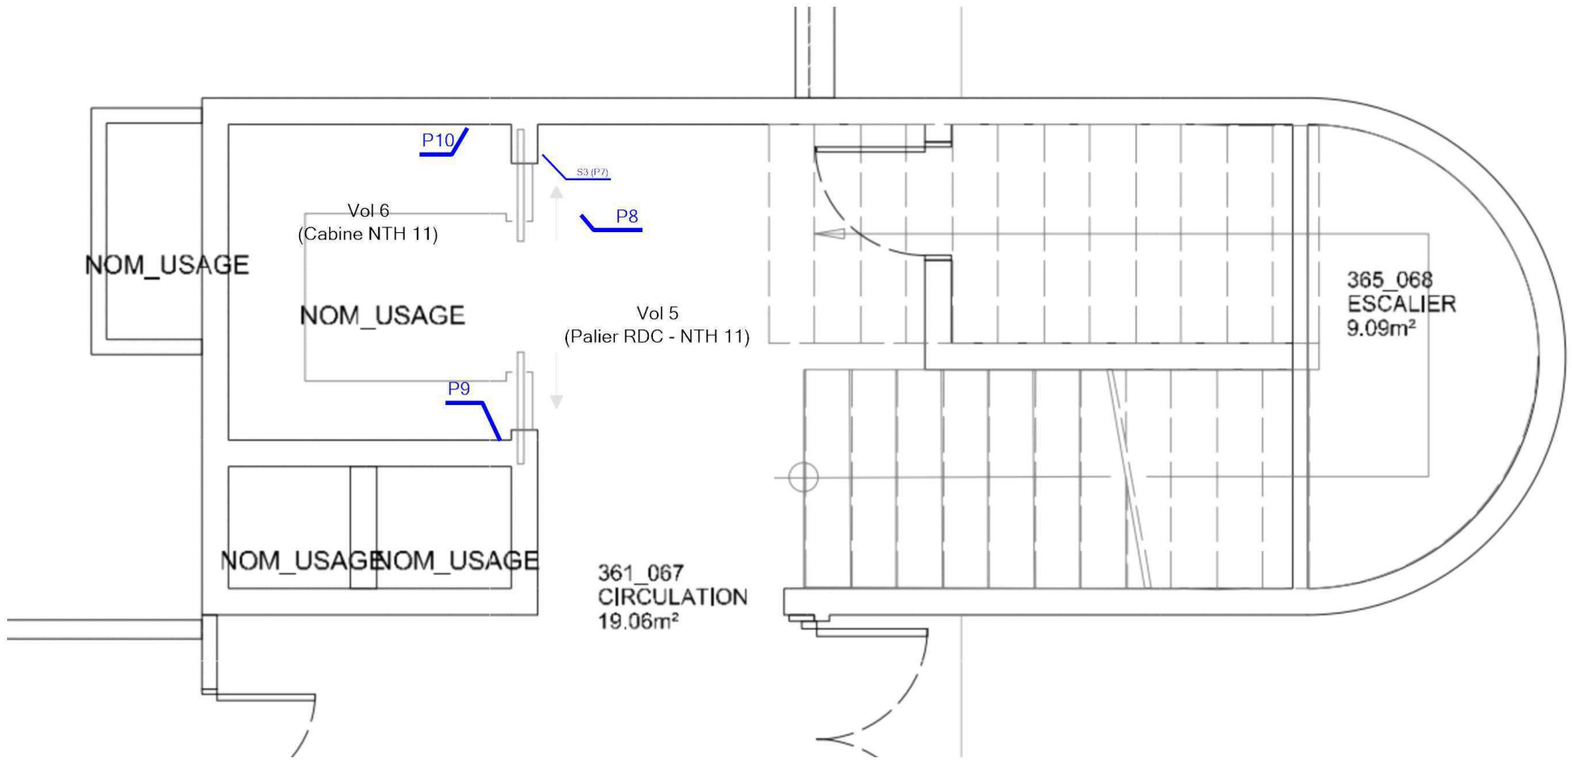

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

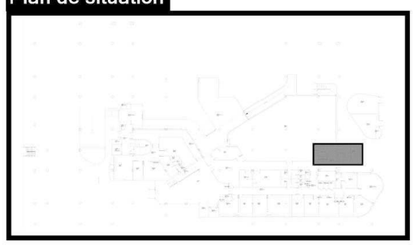

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

RDC - MP36 (NRI40) - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002341

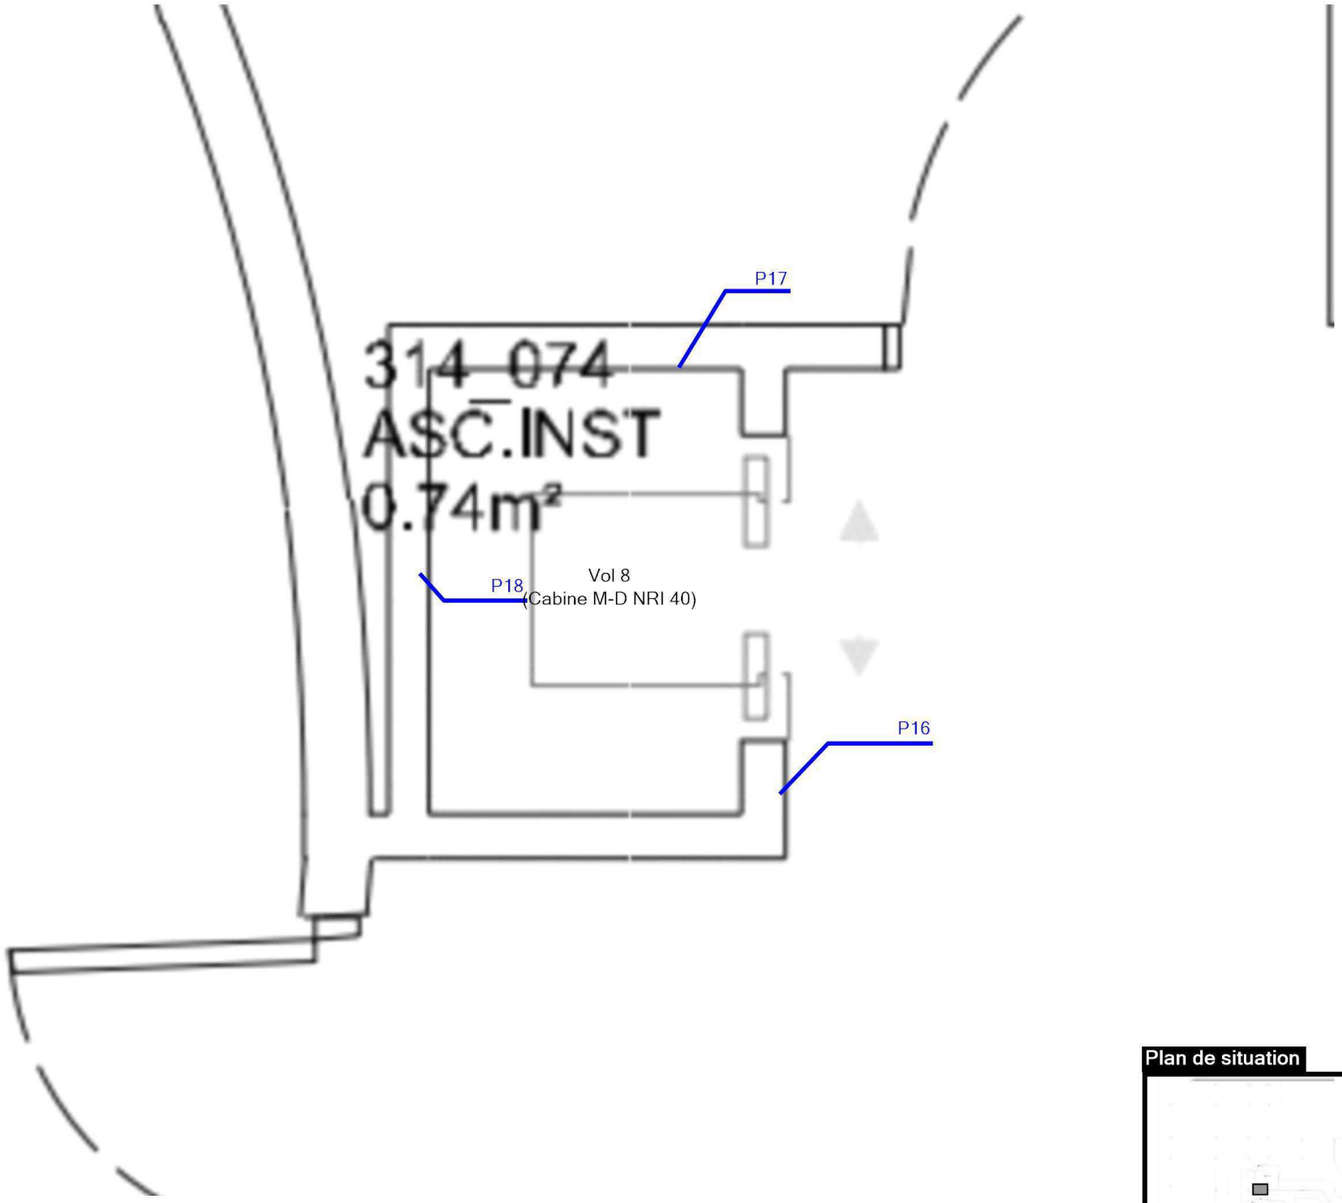

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

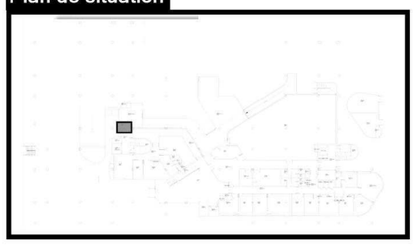

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

RDC - MP 35 (NRI 39) - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002341

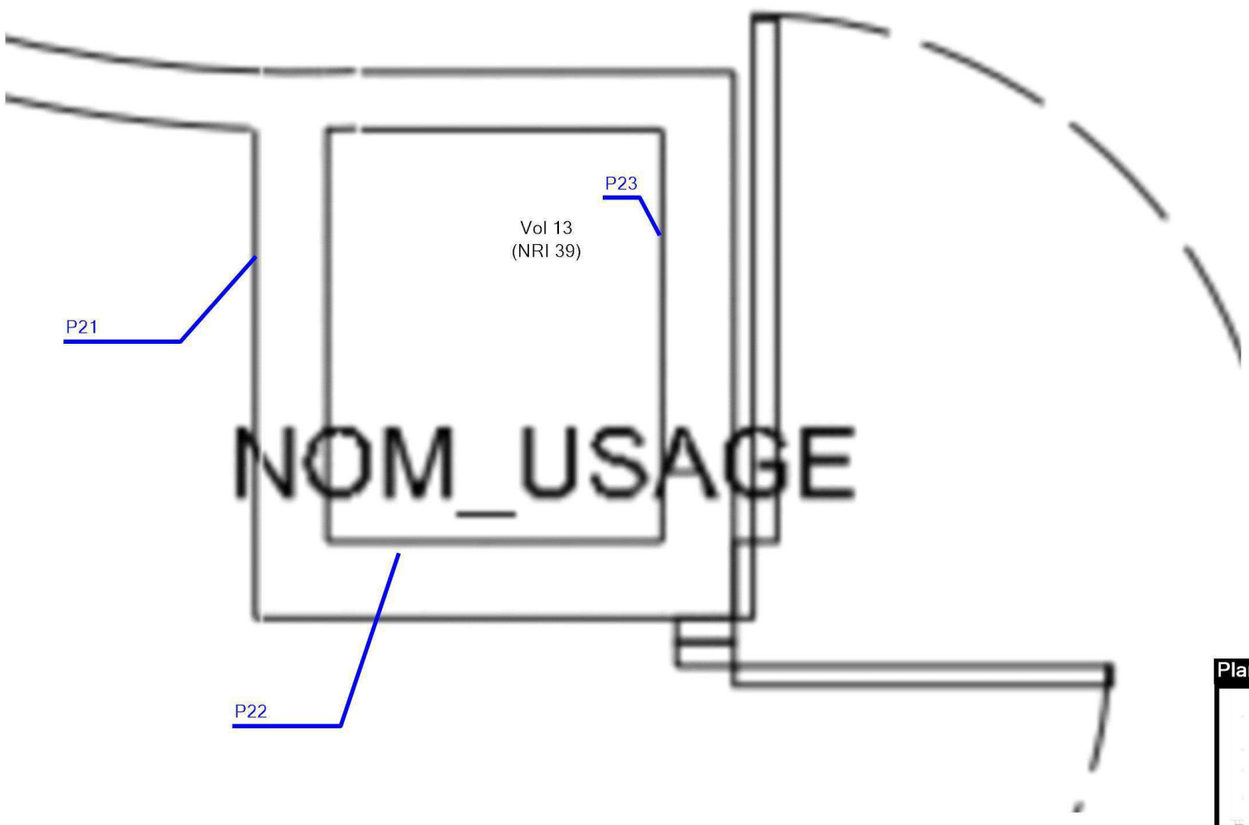

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

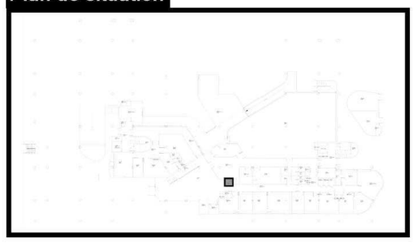

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341

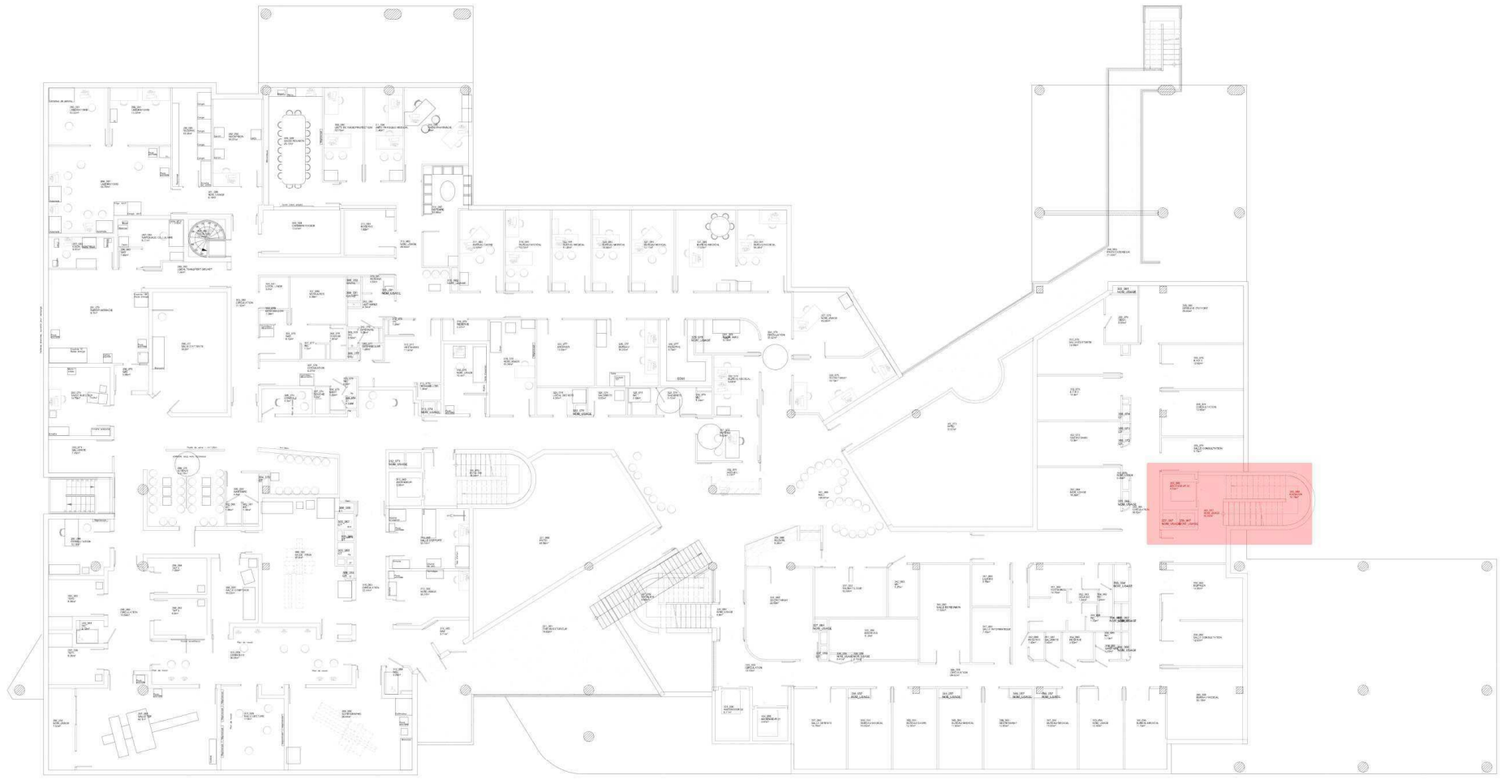


Légende	
	Asc NTH11

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier


R+1 - ASC NTH11 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341

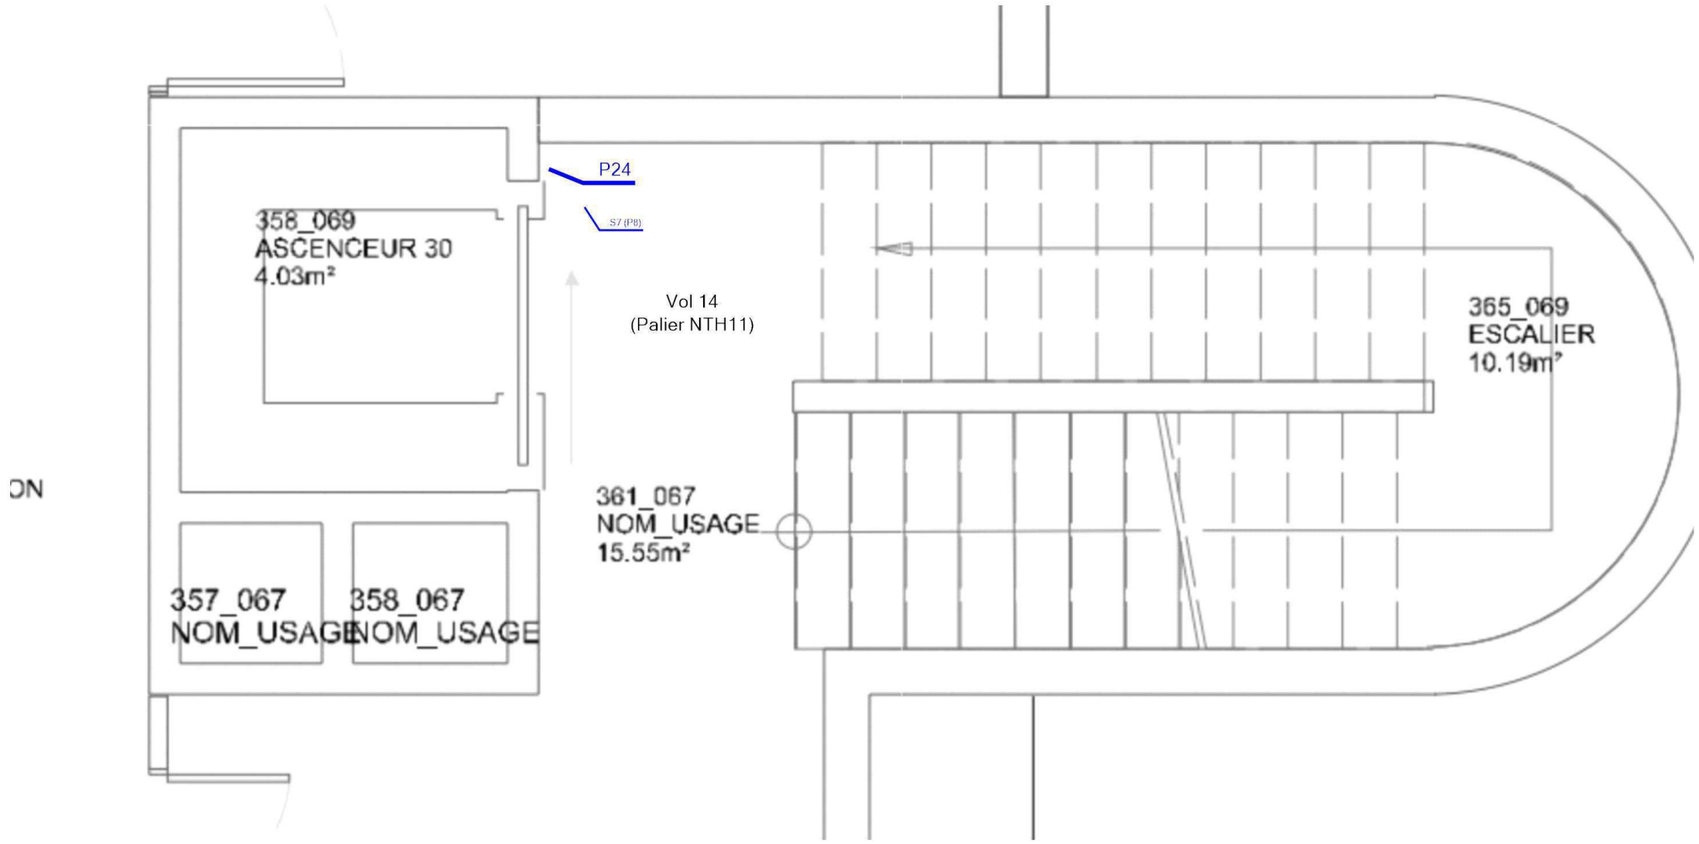

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

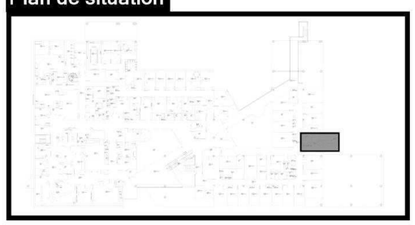

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341




Légende	
	MP36 (NRI40)
	Asc NTH11
	MP 35 (NRI 39)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

R+2 - MP36 (NRI40) - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002341

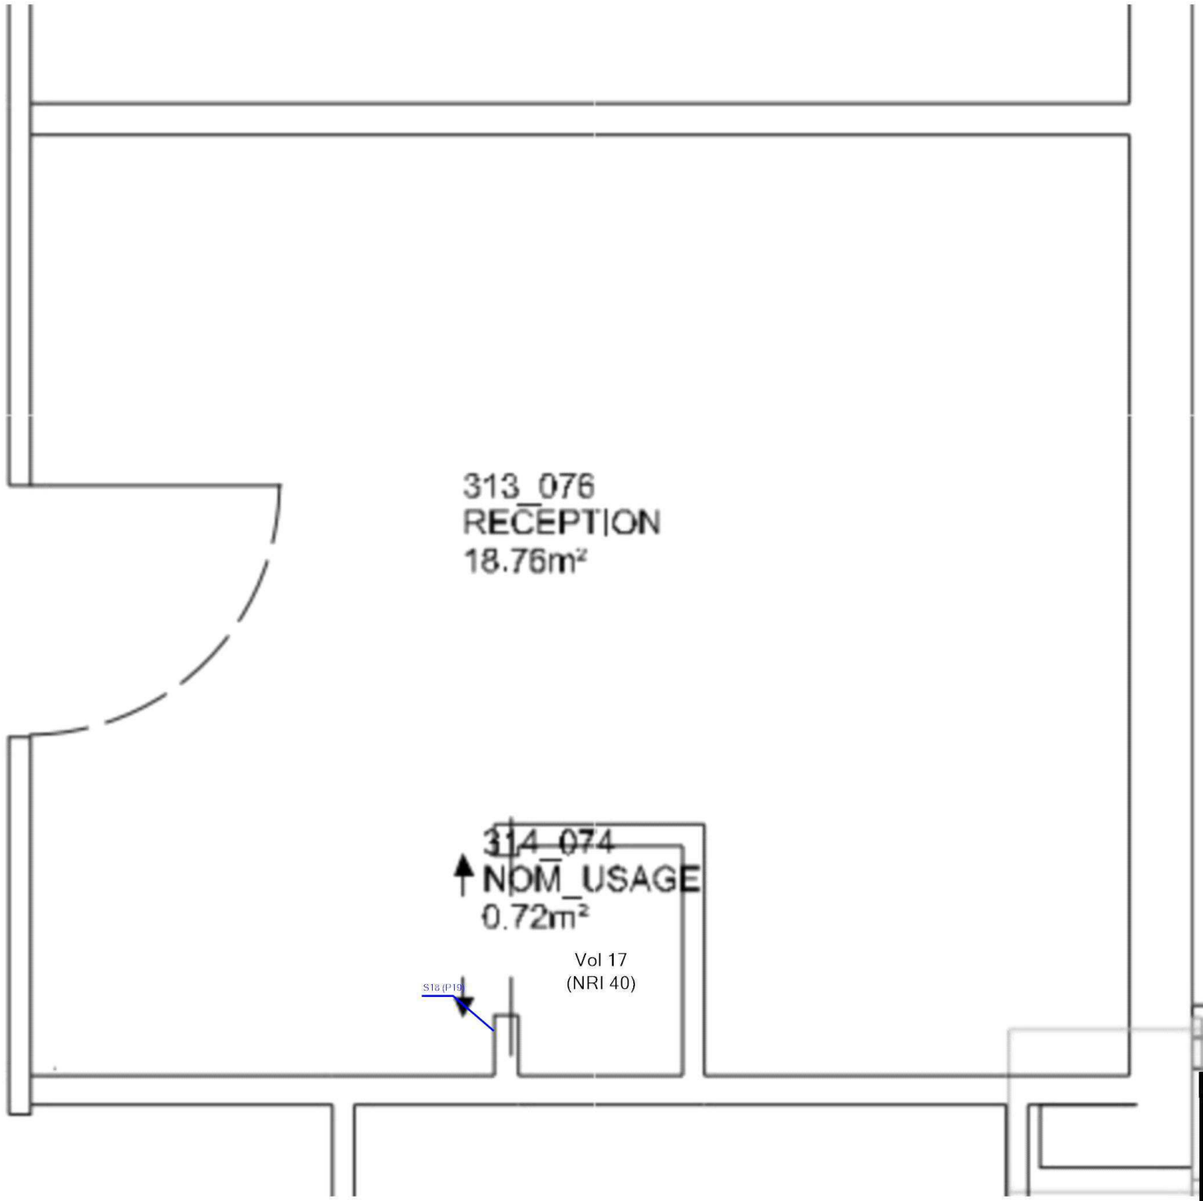

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

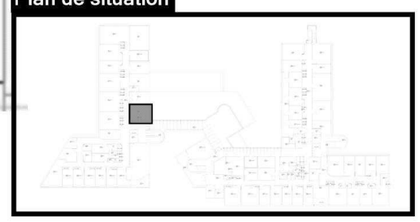

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

R+2 - ASC NTH11 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002341

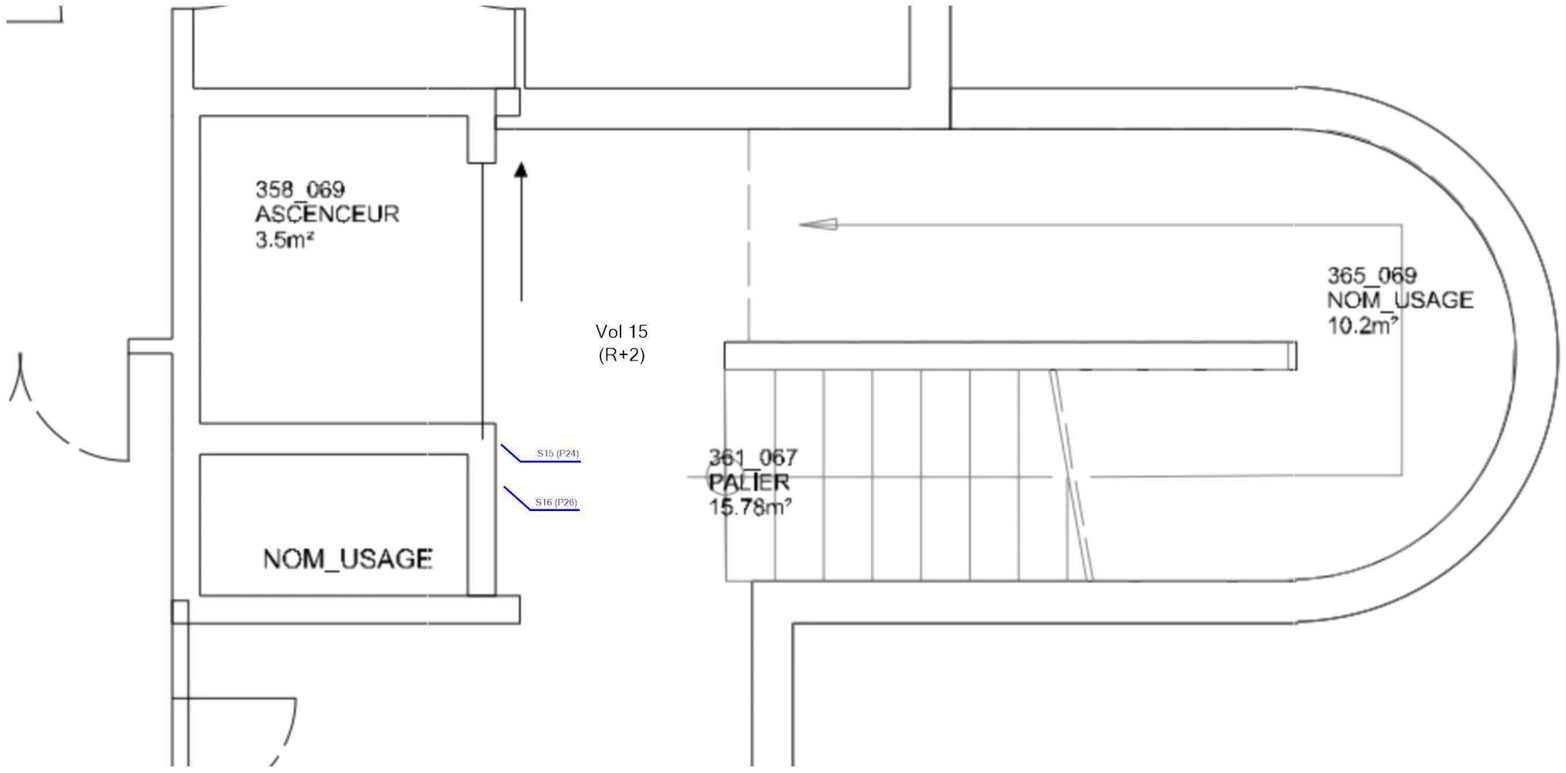

Légende

S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

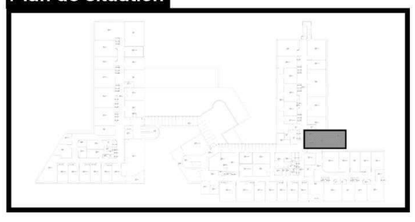

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

R+2 - MP 35 (NRI 39) - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002341

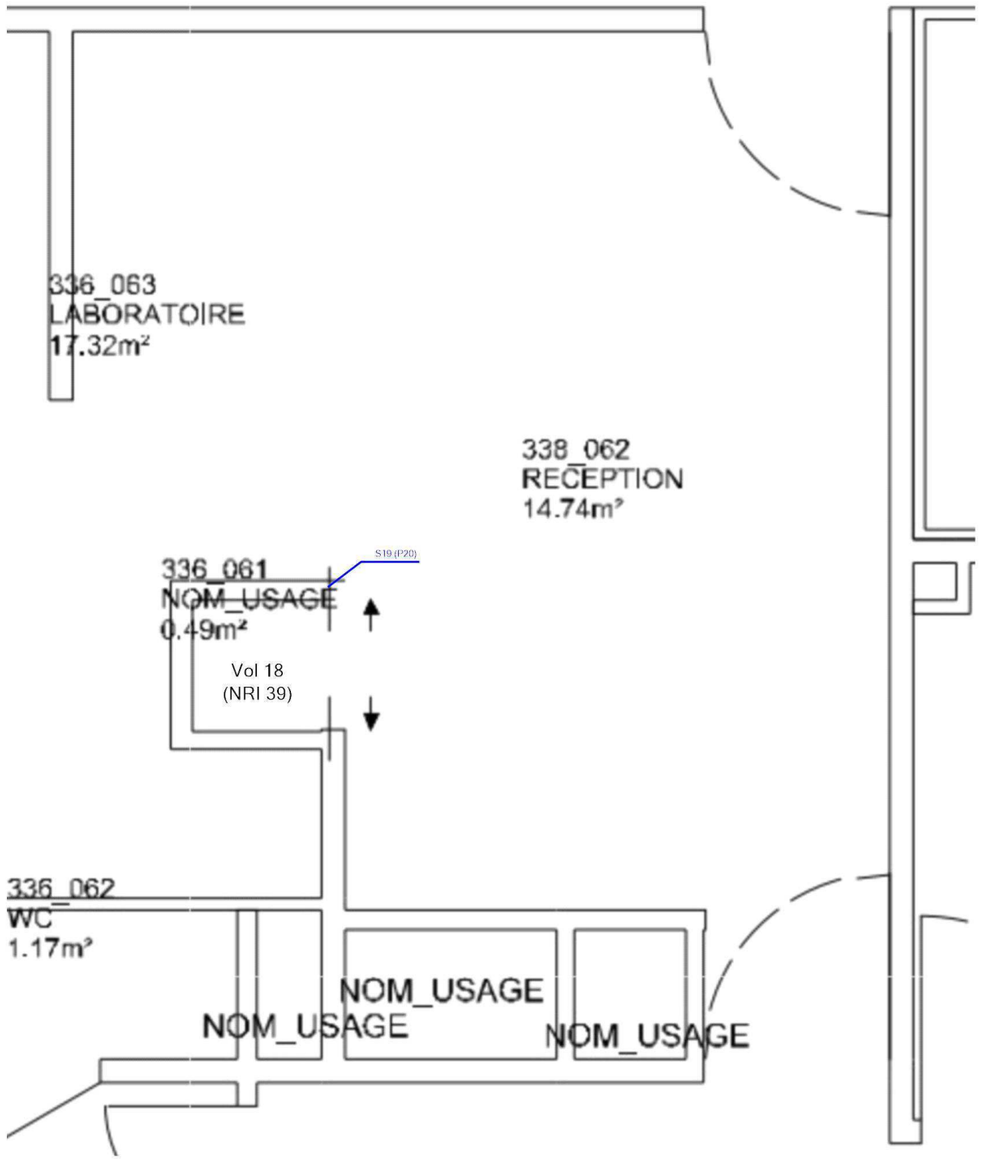

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Plan de situation

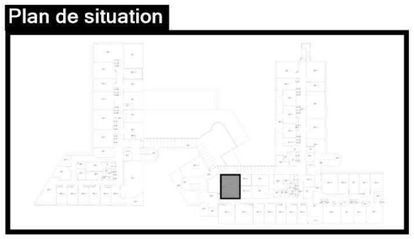

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341




Légende	
	MP36 (NRI40)
	Asc NTH11
	MP 35 (NRI39)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

R+3 - MP36 (NRI40) - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ZG002341

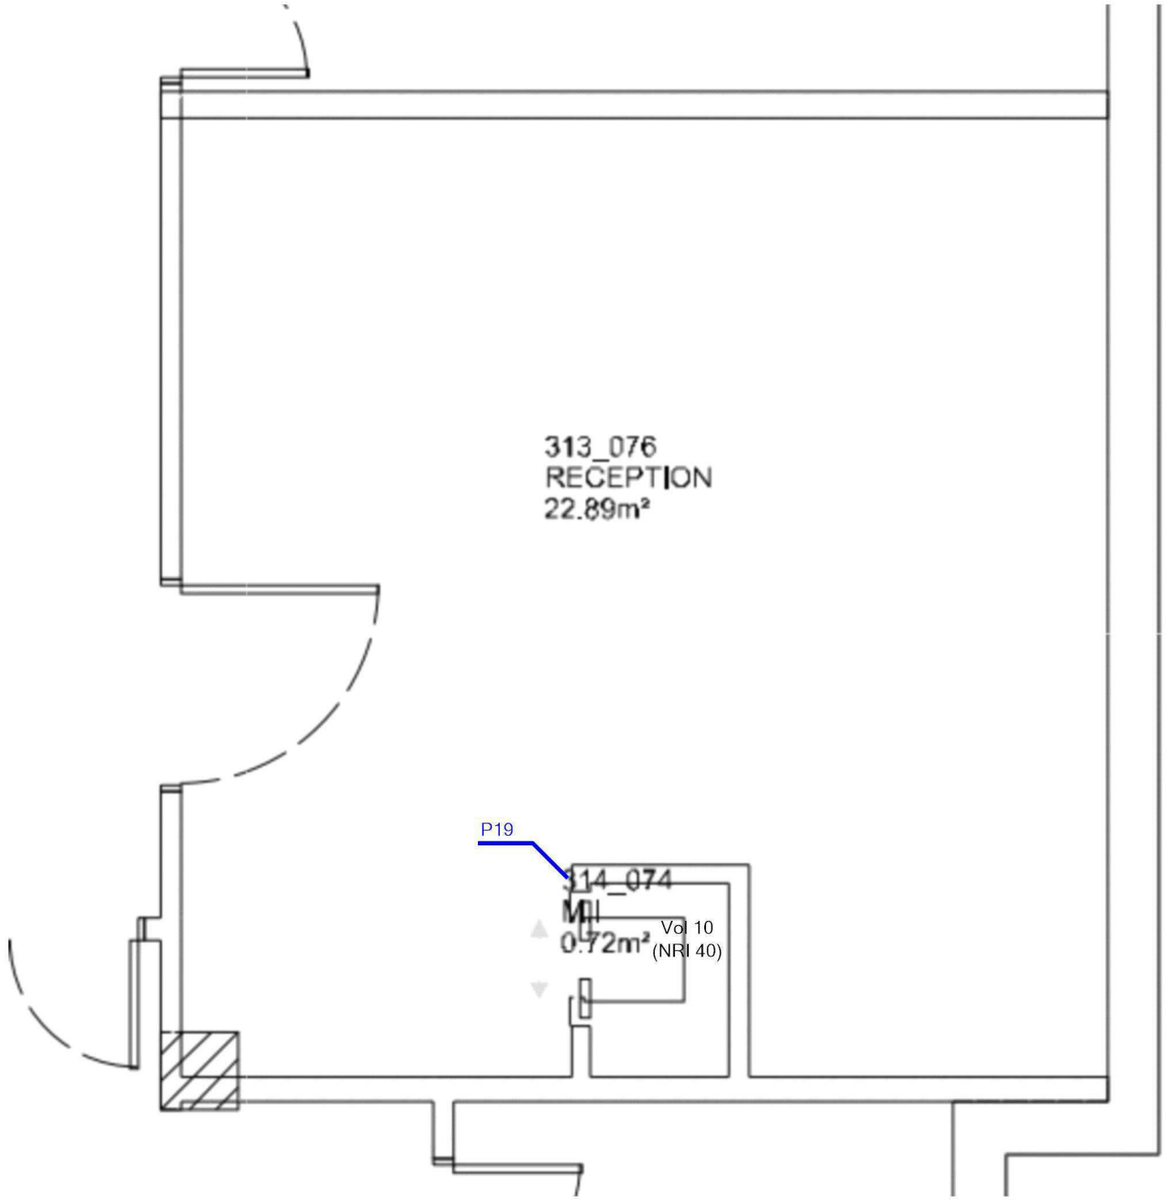

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

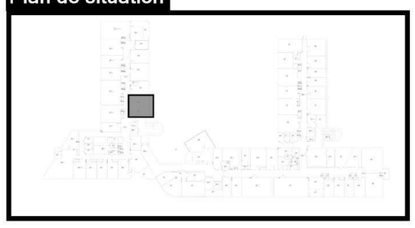

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier


R+3 - ASC NTH11 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341

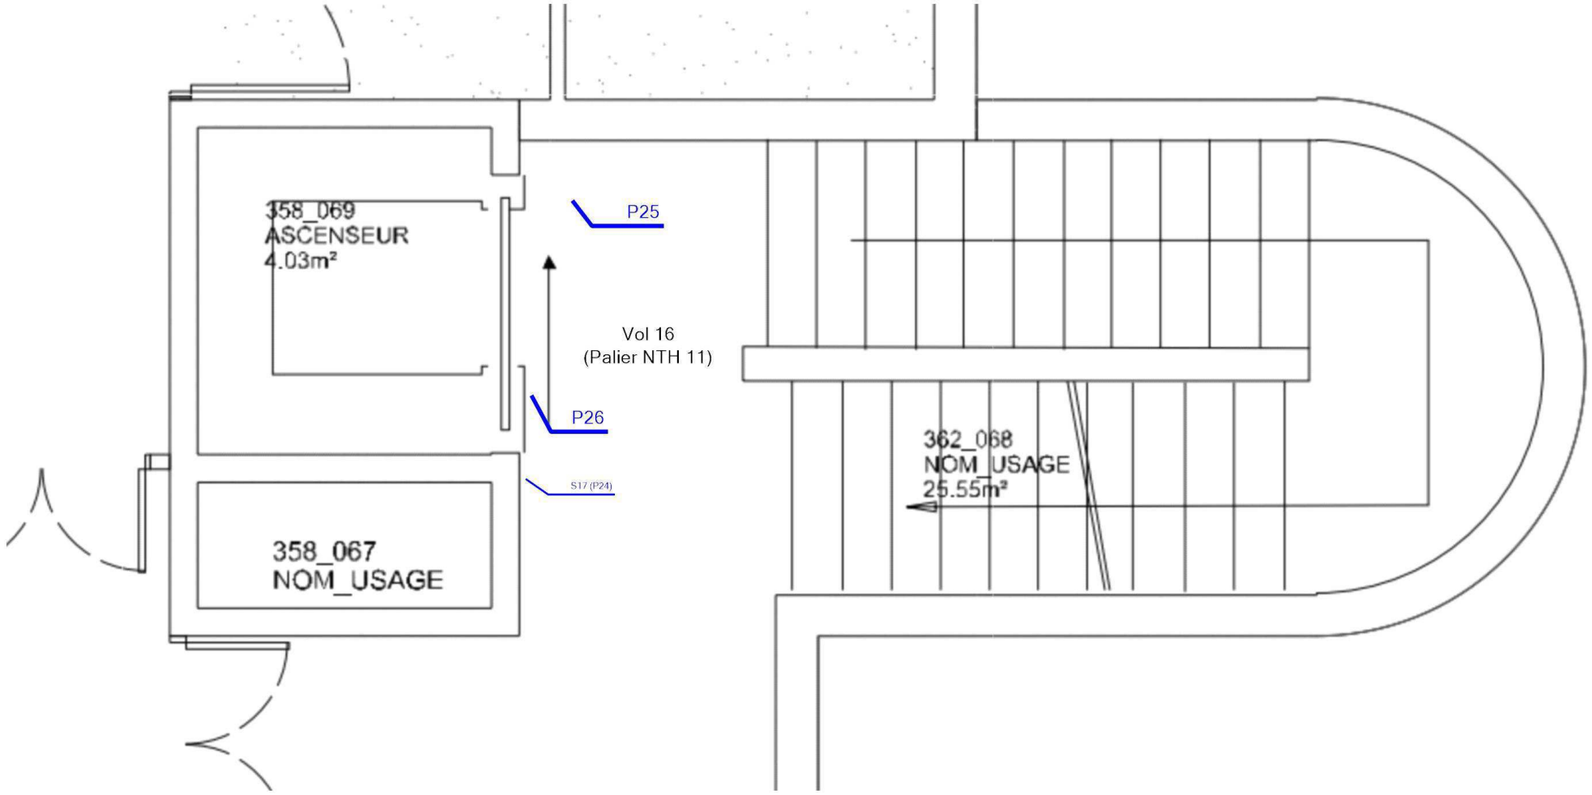

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

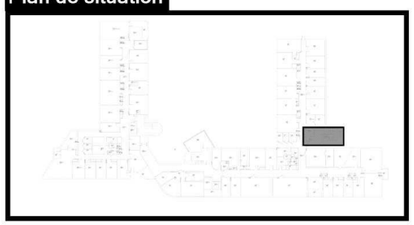

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier


R+3 - MP 35 (NRI39) - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341

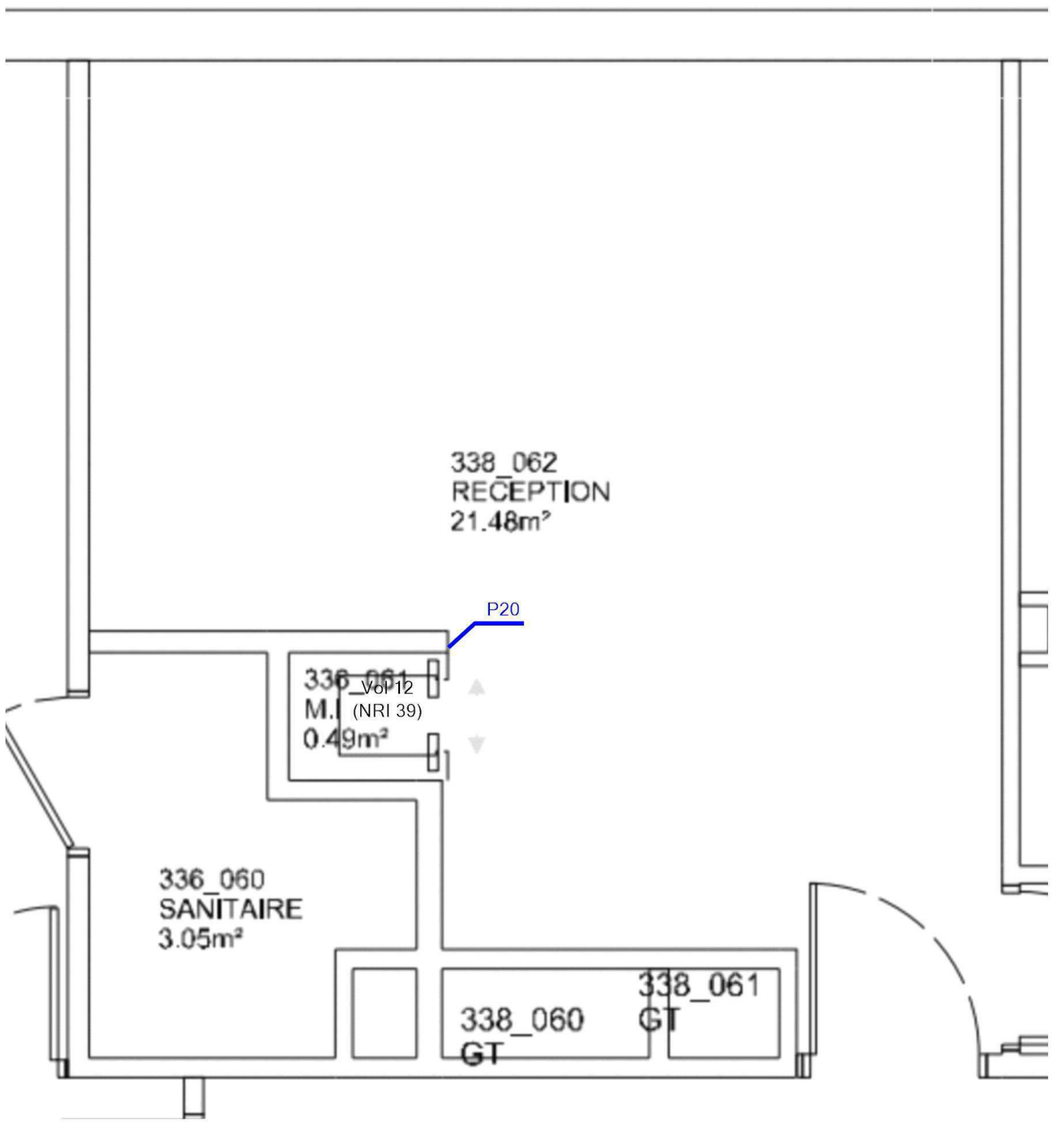

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif


Plan de situation

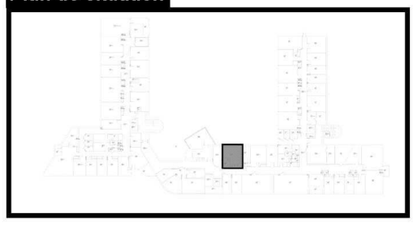



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

FOSSES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341

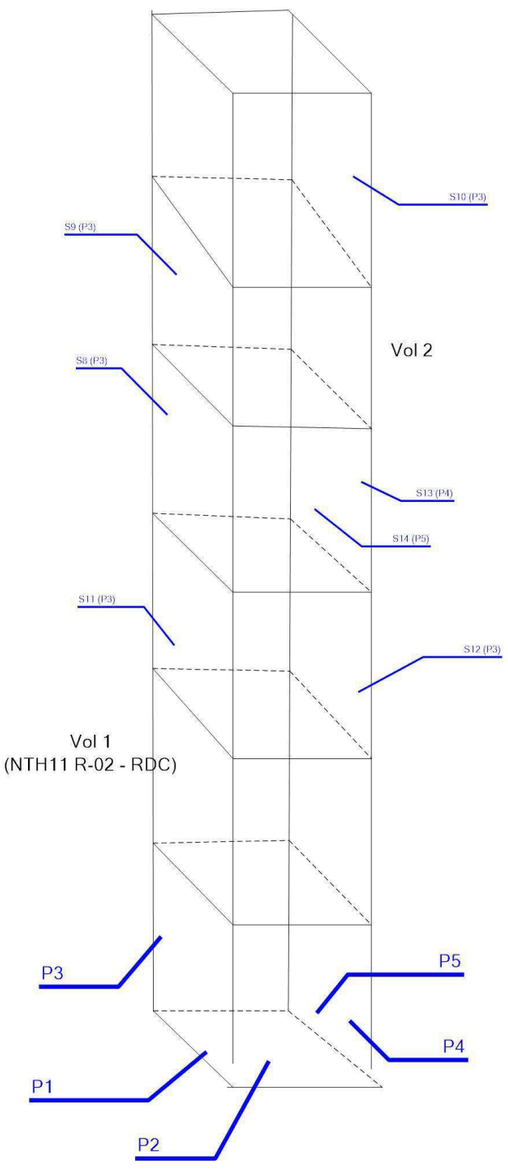

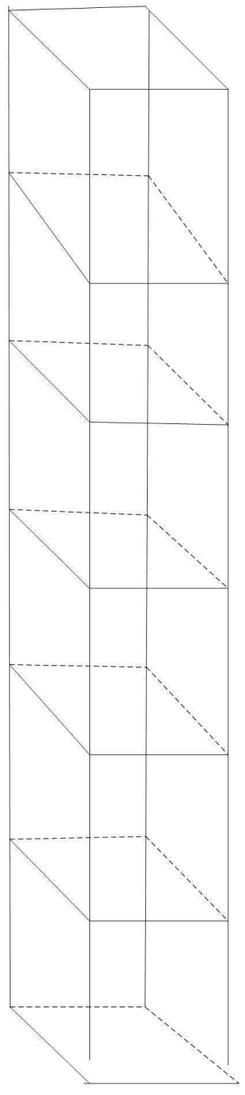

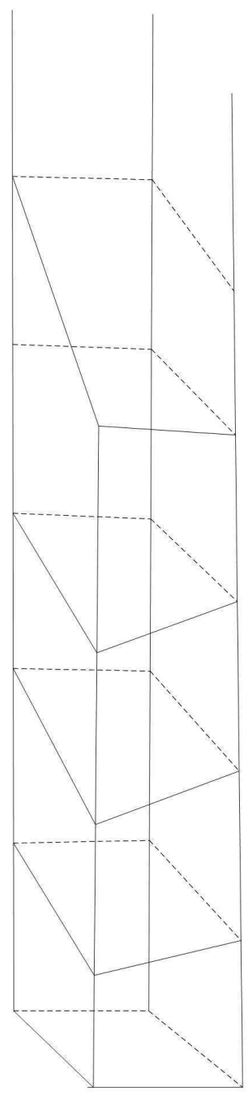


Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

MACHINERIES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ZG002341

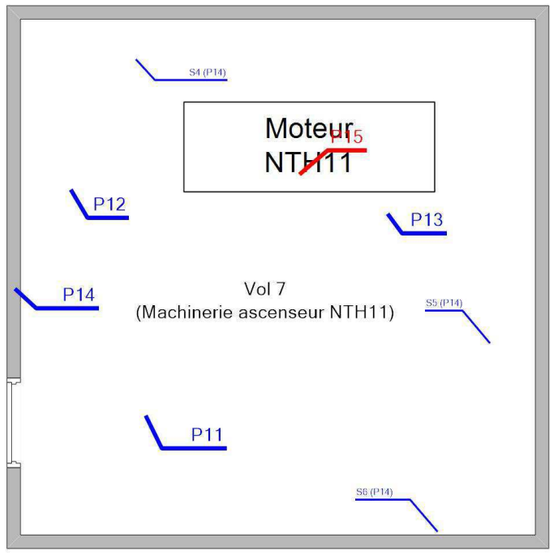

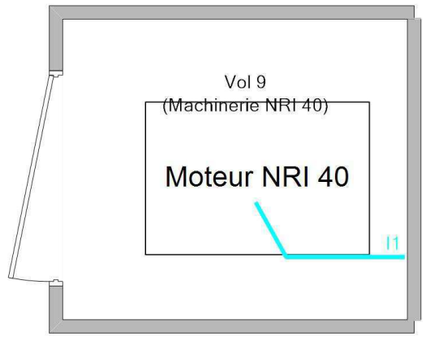

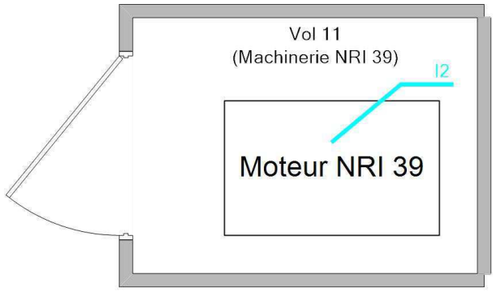

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

MACHINERIES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ZG002341

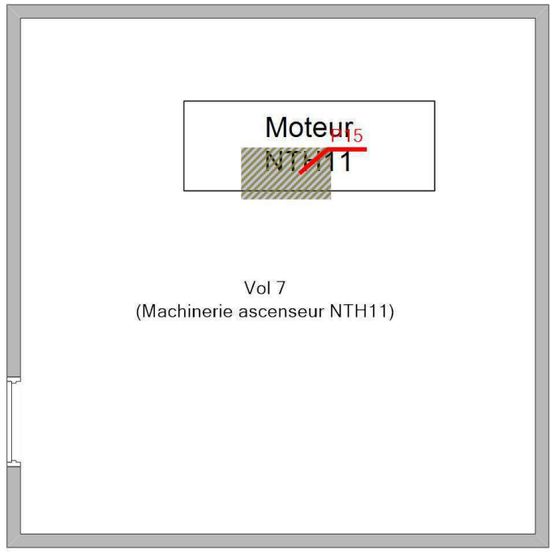

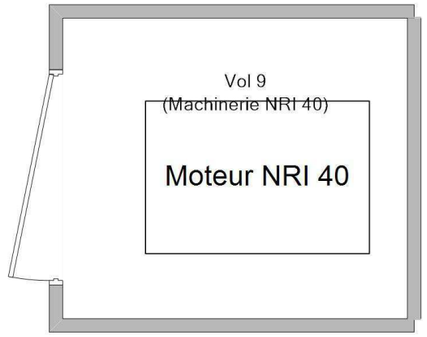

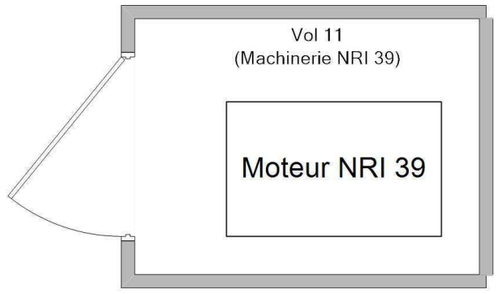


Légende


	P15 : Frein


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

MACHINERIES - MPCA ASCENCEURS ET MONTE CHARGES

Référence:
002ZG002341

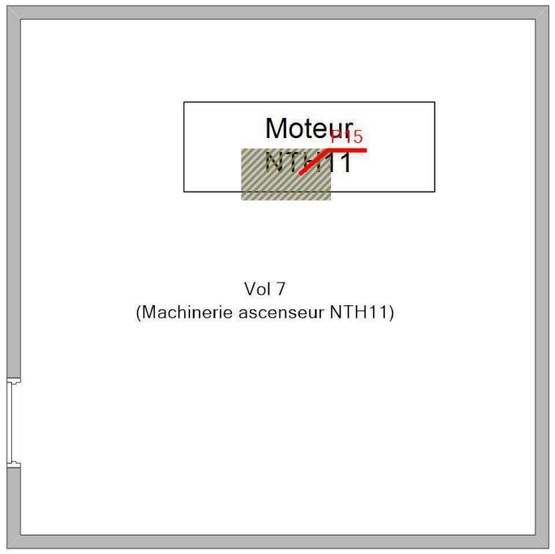

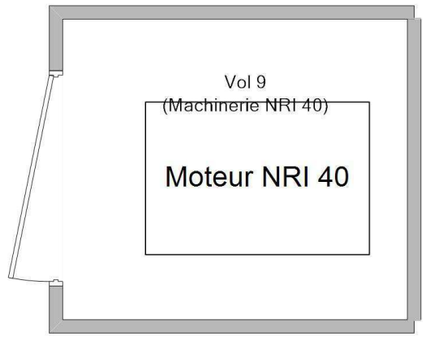

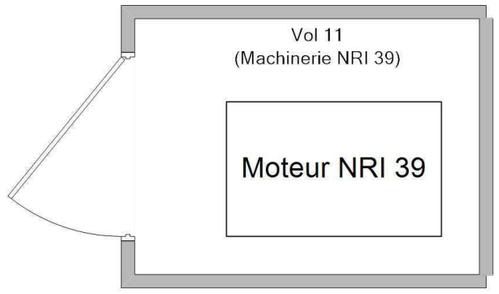

Légende

	P15 : Frein

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 Rue de Stalingrad 93000 BOBIGNY	Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier	16/06/2020	ROBERT Xavier

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ZG002341 n°1 - 1 (P1)	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°2 - 1 (P2)	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°3 - 1 (P3)	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°4 - 1 (P4)	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°5 - 1 (P5)	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°11 - 1 (P11)	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°12 - 1 (P12)	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°13 - 1 (P13)	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°14 - 1 (P14)	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°15 - 1 (P15)	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	Prélevement positif
	Machineries - Vol 9 (Machinerie NRI 40)	I1
	Machineries - Vol 11 (Machinerie NRI 39)	I2
002ZG002341 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 14 (Palier NTH11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°19 - 1 (P19)	R+3 - Vol 10 (NRI 40)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°20 - 1 (P20)	R+3 - Vol 12 (NRI 39)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°25 - 1 (P25)	R+3 - Vol 16 (Palier NTH 11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°26 - 1 (P26)	R+3 - Vol 16 (Palier NTH 11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°6 - 1 (P6)	R-02 - Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°7 - 1 (P7)	R-02 - Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 6 (Cabine NTH 11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 6 (Cabine NTH 11)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	Prélevement négatif

002ZG002341 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 13 (NRI 39)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°22 - 1 (P22)	RDC - Vol 13 (NRI 39)	Prélevement négatif
002ZG002341 n°23 - 1 (P23)	RDC - Vol 13 (NRI 39)	Prélevement négatif



002ZG002341 n°1 - 1 (P1) - Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)



002ZG002341 n°2 - 1 (P2) - Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)



002ZG002341 n°3 - 1 (P3) - Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)



002ZG002341 n°4 - 1 (P4) - Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)



002ZG002341 n°5 - 1 (P5) - Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)



002ZG002341 n°6 - 1 (P6) - R-02 - Vol 3 (Palier R-02 NTH11)



002ZG002341 n°7 - 1 (P7) - R-02 - Vol 3 (Palier R-02 NTH11)



002ZG002341 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)



002ZG002341 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 6 (Cabine NTH 11)



002ZG002341 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 6 (Cabine NTH 11)




002ZG002341 n°11 - 1 (P11) - Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)



002ZG002341 n°12 - 1 (P12) - Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)



002ZG002341 n°13 - 1 (P13) - Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)

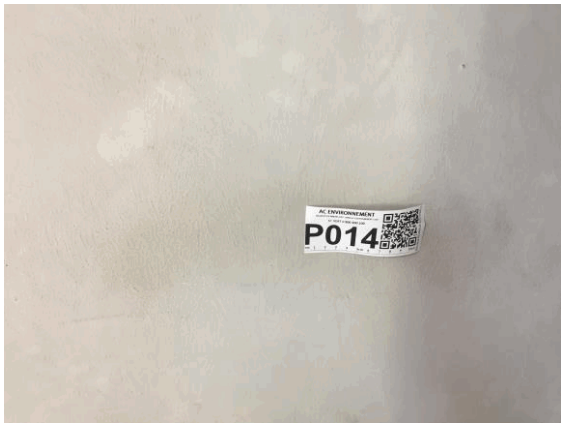

002ZG002341 n°14 - 1 (P14) - Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)



002ZG002341 n°15 - 1 (P15) - Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)



002ZG002341 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)



002ZG002341 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)



002ZG002341 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)



002ZG002341 n°19 - 1 (P19) - R+3 - Vol 10 (NRI 40)



002ZG002341 n°20 - 1 (P20) - R+3 - Vol 12 (NRI 39)




002ZG002341 n°21 - 1 (P21) - RDC - Vol 13 (NRI 39)



002ZG002341 n°22 - 1 (P22) - RDC - Vol 13 (NRI 39)



002ZG002341 n°23 - 1 (P23) - RDC - Vol 13 (NRI 39)

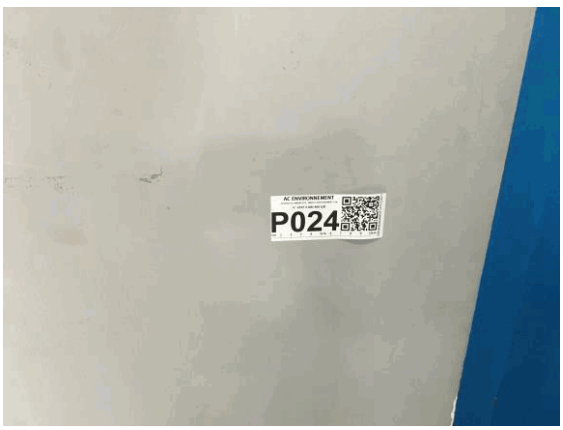

002ZG002341 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 14 (Palier NTH11)



002ZG002341 n°25 - 1 (P25) - R+3 - Vol 16 (Palier NTH 11)



002ZG002341 n°26 - 1 (P26) - R+3 - Vol 16 (Palier NTH 11)



I1 - 1 - Machineries - Vol 9 (Machinerie NRI 40)



I2 - 1 - Machineries - Vol 11 (Machinerie NRI 39)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	
P2	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	
P5	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Noir - -	Fosses - Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	R-02 - Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R-02 - Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	
P8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris - -	RDC - Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)	
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	RDC - Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)	
P9	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Peinture Effritable Gris Blanc - -	RDC - Vol 6 (Cabine NTH 11)	
P10	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Peinture Effritable Jaune Gris - -	RDC - Vol 6 (Cabine NTH 11)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Marron - -	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris - -	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris - -	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	
P15	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau Bitumineux Fibreux Noir - -	Machineries - Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Bleu Plâtre Effritable Blanc - -	RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	RDC - Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	

P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R+3 - Vol 10 (NRI 40)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Pulvérulent Blanc - -	R+3 - Vol 12 (NRI 39)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Multicolore - -	RDC - Vol 13 (NRI 39)
P22	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	RDC - Vol 13 (NRI 39)
P23	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Enduit Effritable Beige - -	RDC - Vol 13 (NRI 39)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	R+1 - Vol 14 (Palier NTH11)
P25 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris - -	R+3 - Vol 16 (Palier NTH 11)
P25 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige - -	R+3 - Vol 16 (Palier NTH 11)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	R+3 - Vol 16 (Palier NTH 11)

ALM ENVIRONNEMENT
ANALYSES AIR, LIQUIDES & MATÉRIAUX

CHANTIER

Référence **C012020442484**
Adresse Commande : 002ZG002341
Affaire : Hôpital Avicenne-Modernisation des ascenseurs-Bâtiment Lavoisier
125 Rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 25/06/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012020442484 (26 prélèvements)
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563881

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_001 Ascenceurs et monte charges / Trémie / Plancher Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563882

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_002 Ascenceurs et monte charges / Trémie / Socle Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563883

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_003 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563884

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_004 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563885

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_005 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 1 (NTH11 R-02 - RDC)	1	Peinture	Effritable	Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563886

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_006 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563887

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_007 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 3 (Palier R-02 NTH11)	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563888

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_008 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol Vol 5 (Palier RDC - NTH 11)	1 2 3	Revêtement Colle Ragréage	Souple Fibreux Souple Effritable	Gris Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone Attaque chimique : Acétone	1 1	MET* MET*	Non détecté Non détecté	● ●

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563889

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_009 Ascenceurs et monte charges / Cabine / Peinture cabine Vol 6 (Cabine NTH 11)	1	Peinture	Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563890

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_010 Ascenceurs et monte charges / Cabine / Peinture Vol 6 (Cabine NTH 11)	1	Peinture	Effritable	Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563891

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_011 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	1 2	Ciment Matériau	Effritable Effritable	Gris Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563892

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_012 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plancher Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563893

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_013 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Socle Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Marron Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563894

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_014 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563895

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	24/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_015 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein Vol 7 (Machinerie ascenseur NTH11)	1	Matériau	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563896

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_016 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Bleu Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563897

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_017 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563898

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_018 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 8 (Cabine M-D NRI 40)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563899

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_019 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 10 (NRI 40)	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563900

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	23/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_020 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 12 (NRI 39)	1	Plâtre	Pulvérulent	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563901

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	24/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_021 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 13 (NRI 39)	1 2	Enduit Peinture	Effritable Effritable	Beige Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563902

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	24/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_022 Ascenceurs et monte charges / Trémie / Joint Scellement Vol 13 (NRI 39)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563903

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	24/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_023 Ascenceurs et monte charges / Trémie / Enduit ciment Vol 13 (NRI 39)	1	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●

Remarque RAS

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563904

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	24/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_024 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 14 (Palier NTH11)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Dur Effritable Effritable	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563905

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	24/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_025	1	Revêtement	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone				
/ Colles de revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 16 (Palier NTH 11)	3	Matériau	Effritable	Beige	Acétone				

Remarque Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03563906

Date de réception	18/06/2020	Date de préparation	24/06/2020	Date d'analyse	24/06/2020

Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002ZG002341_026	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Peinture	Effritable	Gris	chlorhydrique				
Vol 16 (Palier NTH 11)									

Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Imen Mansour



cofrac ESSAIS

Accréditation
N°1-2366
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Tour Opus 12 – Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannovre - Allemagne - Registre de commerce de Hannovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante:

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie, du contrat n° **76208471-30015**, ayant pour objet de garantir cette société contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et résultant de dommages causés aux tiers dans l'exercice de ses activités de :

L'Assuré déclare exercer les activités suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionnelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mérule ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation) ;
- Etat de l'installation intérieure d'électricité ;

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Sibicki, Richard Taylor

Assurance 02/03

HDI

- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Réglementation thermique ;
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS) ;
- Certificat de décence - Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Aide administrative à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêts à taux zéro ;
- Relevé de côté et plan de l'existant en copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis en phase avant-projet sommaire (APS) ;
- Qualité de l'air intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile ;
- Diagnostic Technique Global (DTG) ;
- Inventaire des matières dangereuses (IHM) dans les navires ;
- Prélèvement d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestation CEE (Certificat d'Economie d'Energie) ;
- Prélèvement et analyse de la teneur en plomb dans l'eau ;
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments ;
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositions dispositifs Robien et équivalents) ;
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif ;
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve ;
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat ;
- Diagnostic d'accessibilité handicapée ;
- Pose de bouchons sur des robinets de commande de gaz en attente de branchements d'appareils de cuisson.

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Sibicki, Richard Taylor

Assurance 03/03

HDI

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS/ RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du **17/03/2020** au **31/12/2020**, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mardi 24 mars 2020 – OB/MM

HDI Global Specialty SE

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Wallin/Chairman
Executive Board Ralph Beutler/Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Sibicki, Richard Taylor

Attestation sur l'honneur

GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - contact@ac-environnement.com
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire - amiante mention



I.Cert Institut de Certification — Certification de personnes

Décision de certification

Certification des diagnostiqueurs immobilier

à l'attention de ROBERT Xavier Claude
AC ENVIRONNEMENT
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Madame, Monsieur,

Suite au passage de vos examens de certification diagnostic immobilier, vous trouverez ci-dessous vos résultats :

Amiante avec mention — **Réussite à la certification** — **Date de décision : 18/12/2019**
Résultat de l'examen théorique du 17/12/2019 — Réussite
Résultat de l'examen Pratique du 17/12/2019 — Réussite

En cas d'échec à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter au 02 90 09 35 02 afin de planifier une session de rattrapage.

Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires et vous remercions pour la confiance que vous nous portez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Fait à Saint-Grégoire le : 18/12/2019
Philippe Troyaux
Directeur Général d'I.Cert

CPE DI FAe 38 rev 01 du 09/10/2018
Parc d'Affaires, Espace Performance - Bâtiment K - 35760 Saint-Grégoire
Tél : 02 90 09 35 02 - contact@icert.fr
SAS au capital 40000€ - RCS Rennes 500764741 - SIRET 500 764 741 000 38 - APE-NAF 8299Z

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire - CPDI4704 V001



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4704 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ROBERT Xavier Claude

Est certifié(e) selon le référentiel ICert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention — Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 05/01/2018 - Date d'expiration : 04/01/2023

Plomb — Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 14/06/2018 - Date d'expiration : 13/06/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 14/06/2018.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13