SETI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
40 Impasse des Géraniums - 34110 FRONTIGNAN
Tél : 04 67 36 09 80 – Fax : 09 55 96 80 30
Mail : contact@seti-expert.fr - Site : www.seti-expert.fr
SAS CLL au capital de 1 000 € - RCS Montpellier
Siret 808 712 988 00027

RAPPORT MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Texte règlementaire : Arrêté du 16 juillet 2019 .
Selon la norme NF X 46-020 (version août 2017)

Rapport n° 260 100

Client : **Secrétariat Général Ministère Justice**
Adresse : **Département Immobilier DIRSG Sud - 1 Place Emile Blouin**
CS 20009 - 31952 TOULOUSE Cedex 9

Locaux : **Relogement ALIP Narbonne**
4 Avenue du Maréchal Juin - 11100 NARBONNE

Fonction principale du bâtiment : **Administration**

Date du permis de construire : **Non communiquée**
(ou année de construction)
Références cadastrale : **AP-396**

Programme détaillé des travaux : **Réaménagement locaux**

Visite effectuée le : **30/09/2026**

Conclusion générale :

Dans le cadre de mission décrite en tête de rapport et détaillé à l'article II.2 :

☒ **Il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante au regard de la mission définie en tête de rapport**

Jean-Michel RIHN

RIHN Jean-Michel

IMPORTANT : VALIDITE JURIDIQUE DU PRESENT RAPPORT

Ce rapport est établi en 2 exemplaires originaux :

Original n° 1 transmis à Secrétariat Général Ministère Justice
Original n° 2 conservé par la société CLL - SETI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Ce diagnostic, ne préjugeant pas des éventuelles modifications et/ou évolutions ultérieures, n'est valable que pour le donneur d'ordre précité.

SOMMAIRE

Oui Non

I – LES CONCLUSIONS

II – LA MISSION DE REPERAGE

1. L'objet de la mission
2. Le cadre de la mission
2.1 L'intitulé de la mission
2.2 Le cadre réglementaire de la mission
2.3 L'objectif de la mission
2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
2.5 Le périmètre de repérage effectif

III – CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

1. Bilan de l'analyse documentaire
2. Plan et procédures de prélèvements
3. Détail des locaux visités
4. Cartographie
5. Rapport photographique, analyse des matériaux et produits . . . . . ☑ ☐
6. Rapport d'analyse du laboratoire accrédité. . . . . ☑ ☐
7. Récapitulation des analyses laboratoire . . . . . ☑ ☐

IV - ANNEXES REGLEMENTAIRES & ADMINISTRATIVES

1. Attestation Sous Section 4 ☑ ☐
2. Attestation d'assurance ☑ ☐
3. Certification de compétence de l'opérateur ☑ ☐
4. Accréditation laboratoire ☑ ☐

SETI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
40 Impasse des Géraniums - 34110 FRONTIGNAN
Tél : 04 67 36 09 80 – Fax : 09 55 96 80 30
Mail : contact@seti-expert.fr - Site : www.seti-expert.fr
SAS CLL au capital de 1 000 € - RCS Montpellier
Siret 808 712 988 00027

I – LES CONCLUSIONS

1.1. Dans le cadre de mission décrite en tête de rapport et détaillé à l'article II.2 :

☒ **Il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante au regard de la mission définie en tête de rapport**

Matériaux et produits contenant de l'amiante :


Localisation	Composant de la construction	Partie du composant	Conclusions	QUANTITES (*) Unités (ml, m2, u, Tonnes...)
Pièce 1 (couloir), pièce 2, pièce 3, pièce 4, pièce 5, pièce 6, pièce 7, pièce 8, pièce 9, pièce 10, pièce 12, pièce 13, pièce 14	**Sol**	**Dalles de sol + colle + ragréage**	**Prénce de fibres d'amiante de type Chrysotile.**	**430 m²**

(*) : Les quantités indiquées sont des estimations uniquement destinées à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés. Cela ne remplace pas le diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments défini par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 ni l'étude du plan de retrait de la société en charge du désamiantage.

AVERTISSEMENT
En cas de présence de matériaux et/ou produits contenant de l'amiante, toute personne, pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant, doit en être avertie.

Cartographie des produits et matériaux contenant de l'amiante

Dalles de sol + colle
+ ragréage

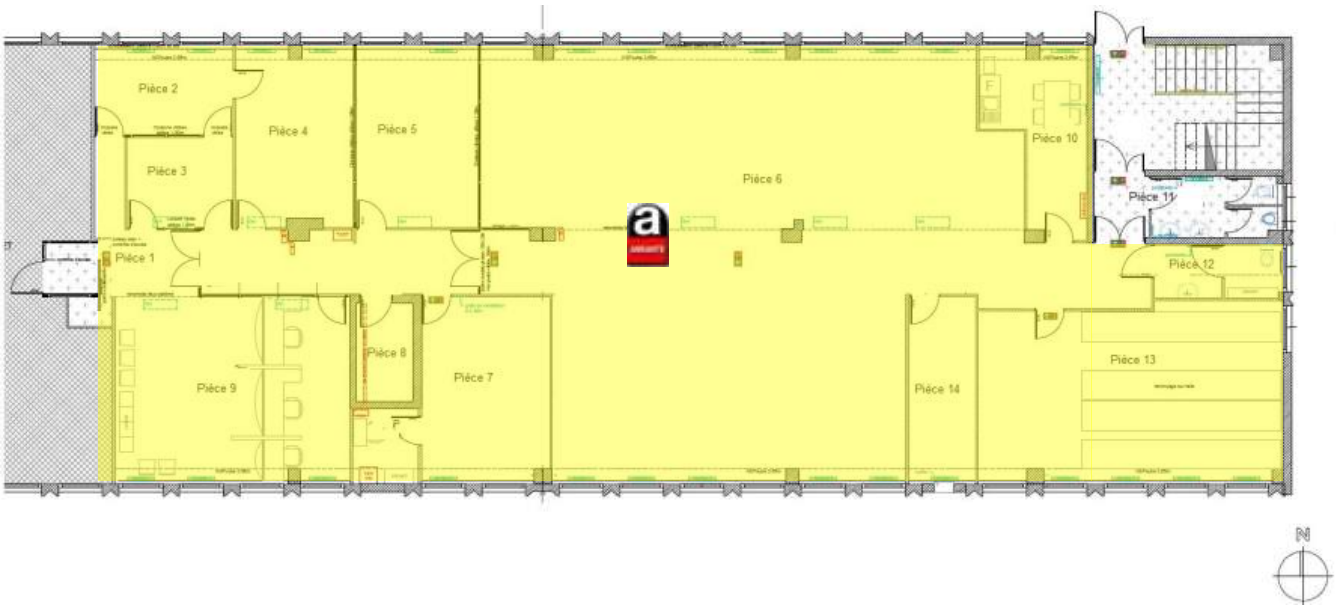

II. – La mission de repérage

II.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

II.2 Le cadre de la mission

II.2.1 L'intitulé de la mission

«Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

II.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :
Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeuble bâti doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.
Cette obligation vise également à permettre au donneur d'ordre de réaliser la marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :
Art. 11 – Si le donner d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique. En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

II.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'ANNEXE 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

II.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019
Extrait de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 (liste non exhaustive)

1-Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Eléments associés à la toiture
	Éléments sous-toiture
	Etanchéité de toiture terrasse
	Fenêtre de toit, lanternaux, verrières
2-Parois verticales extérieures et façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwiches
	Isolant et protection thermique ou accoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Eléments associés aux façades
3-Parois verticales intérieures	Mur et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtement de murs, de poteaux, cloisons, gaines, coffres
4-Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux-plafonds
	Suspentes et contrevents
5-Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol
6-Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7-Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	Parois des équipements
	Matériel en machinerie
8 – Equipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	Fusibles à broche
	Canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, aignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 – Fondations et soubassements	Etanchéité des murs enterrés
	Parois verticals et horizontals enterrées
	Conduits et foureaux
10 – Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

II.2.5 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le Schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités (identifiés au point 1.2) pour lesquels des investigations complémentaires devront être réalisées.

La liste des pièces ou parties de bâtiment est détaillée dans le tableau III.3.
Toute partie de bâtiment non citée et non reportée sur le rapport est réputée non visitée.

III. – Conditions de réalisation du repérage

III.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis (dates, références et principales conclusions)
Plans Descriptif de copropriété (le cas échéant) Règlement de copropriété (le cas échéant) DTA ou sa fiche récapitulative (le cas échéant) Rapports précédemment réalisés Tout document pouvant éclairer/ aider l'opérateur de repérage quant à la présence ou l'absence l'amiante	Oui

Observations :

III.2 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble de la mission a été effectuée dans le respect des procédures d écrites dans le mode opératoire de notre société disponible sur simple demande.

III.3 DETAIL DES LOCAUX VISITES

Zones homogènes	*Matériaux repérés*																		Echantillon N°	Résultat
	Flocage		Calori-fugeage		Faux plafonds		Panneaux fibro		Gaines fibro		Clapets coupe-feu		Joints coupe-feu		Dalles		Autres matériaux			
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
Pièce 1 (couloir)		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4007	AND
		X		X				X		X		X		X			28		4009	AND
		X		X				X		X		X		X	X				4011	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6 + 1		4012	Amiante
		X		X	X			X		X		X		X					4013	AND
		X		X				X		X		X		X			28		4015	AND
Pièce 2		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4004	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4005	AND
		X		X				X		X		X		X			28		Idem 4006	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4007	AND
		X		X	X			X		X		X		X					Idem 4014	AND
		X		X				X		X		X		X	X				Idem 4011	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6 + 1		Idem 4012	Amiante
Pièce 3		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4007	AND
		X		X	X			X		X		X		X					Idem 4014	AND
		X		X				X		X		X		X	X				Idem 4011	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6 + 1		Idem 4012	Amiante

AND : Amiante non détecté

Autres Matériaux :

1 Ragréage sous carrelage
2 Joint de bride
3 Ragréage/enduit sur mur
4 Plaques murales
5 Joints tresses
6 Colle noire
7 Revêtement mural
8 Ragréage sous dalle thermo
9 Joints entre éléments industriels non démantelés (prélèvement impossible)
10 Moquette sur dalle thermo
11 Câbles électriques orange
12 Etanchéité horizontale/relevé
13 Joints de vitrage
14 Dalle béton
15 Ardoise
16 Enduit anti-condensation
17 Mousse noire
18 Enduit sur clapet
19 Toiture fibrociment
20 Poussière sol ou mur
21 Eléments en ciment
22 Laine fibreuse
23 Bitume
24 Colle de carrelage
25 Colle de plinthes
26 Ragréage
27 Peinture
28 Matériau à déterminer

III.3 DETAIL DES LOCAUX VISITES

Zones homogènes	*Matériaux repérés*																		Echantillon N°	Résultat
	Flocage		Calori-fugeage		Faux plafonds		Panneaux fibro		Gaines fibro		Clapets coupe-feu		Joints coupe-feu		Dalles		Autres matériaux			
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
Pièce 4		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4004	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4005	AND
		X		X				X		X		X		X			28		Idem 4006	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4007	AND
		X		X	X			X		X		X		X					Idem 4014	AND
		X		X				X		X		X		X	X				Idem 4011	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6 + 1		Idem 4012	Amiante
Pièce 5		X		X				X		X		X		X			13		4004	AND
		X		X				X		X		X		X			13		4005	AND
		X		X				X		X		X		X			28		4006	AND
		X		X				X		X		X		X			13		4007	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4007	AND
		X		X	X			X		X		X		X					4008	AND
		X		X				X		X		X		X	X				Idem 4020	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6 + 1		Idem 4021	Amiante
Pièce 6		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4004	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4005	AND
		X		X				X		X		X		X			28		Idem 4006	AND
		X		X	X			X		X		X		X					4019	AND
		X		X				X		X		X		X	X				4020	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6+1		4021	Amiante

AND : Amiante non détecté

Autres Matériaux :

1 Ragréage sous carrelage
2 Joint de bride
3 Ragréage/enduit sur mur
4 Plaques murales
5 Joints tresses
6 Colle noire
7 Revêtement mural
8 Ragréage sous dalle thermo
9 Joints entre éléments industriels non démantelés (prélèvement impossible)
10 Moquette sur dalle thermo
11 Câbles électriques orange
12 Etanchéité horizontale/relevé
13 Joints de vitrage
14 Dalle béton
15 Ardoise
16 Enduit anti-condensation
17 Mousse noire
18 Enduit sur clapet
19 Toiture fibrociment
20 Poussière sol ou mur
21 Eléments en ciment
22 Laine fibreuse
23 Bitume
24 Colle de carrelage
25 Colle de plinthes
26 Ragréage
27 Peinture
28 Matériau à déterminer

III.3 DETAIL DES LOCAUX VISITES

Zones homogènes	*Matériaux repérés*																		Echantillon N°	Résultat
	Flocage		Calori-fugeage		Faux plafonds		Panneaux fibro		Gaines fibro		Clapets coupe-feu		Joints coupe-feu		Dalles		Autres matériaux			
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
Pièce 7		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4004	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4005	AND
		X		X				X		X		X		X			28		Idem 4006	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4007	AND
		X		X	X			X		X		X		X					4016	AND
		X		X				X		X		X		X	X				4017	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6+1		4018	Amiante
Pièce 8		X		X		X		X		X		X		X	X				Idem 4017	Amiante
		X		X		X		X		X		X		X			6+1		Idem 4018	Amiante
Pièce 9		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4004	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4005	AND
		X		X				X		X		X		X			28		Idem 4006	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4007	AND
		X		X	X			X		X		X		X					4014	AND
		X		X				X		X		X		X	X				Idem 4011	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6 + 1		Idem 4012	Amiante

AND : Amiante non détecté

Autres Matériaux :

1 Ragréage sous carrelage
2 Joint de bride
3 Ragréage/enduit sur mur
4 Plaques murales
5 Joints tresses
6 Colle noire
7 Revêtement mural
8 Ragréage sous dalle thermo
9 Joints entre éléments industriels non démantelés (prélèvement impossible)
10 Moquette sur dalle thermo
11 Câbles électriques orange
12 Etanchéité horizontale/relevé
13 Joints de vitrage
14 Dalle béton
15 Ardoise
16 Enduit anti-condensation
17 Mousse noire
18 Enduit sur clapet
19 Toiture fibrociment
20 Poussière sol ou mur
21 Eléments en ciment
22 Laine fibreuse
23 Bitume
24 Colle de carrelage
25 Colle de plinthes
26 Ragréage
27 Peinture
28 Matériau à déterminer

III.3 DETAIL DES LOCAUX VISITES

Zones homogènes	*Matériaux repérés*																		Echantillon N°	Résultat
	Flocage		Calori-fugeage		Faux plafonds		Panneaux fibro		Gaines fibro		Clapets coupe-feu		Joints coupe-feu		Dalles		Autres matériaux			
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
Pièce 10		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4004	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4005	AND
		X		X				X		X		X		X			28		Idem 4006	AND
		X		X				X		X		X		X	X				4023	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6+1		4024	Amiante
		X		X	X			X		X		X		X					Idem 4019	AND
Pièce 11		X		X		X		X		X		X		X		X	24		4031	AND
		X		X		X		X		X		X		X		X	3		4032	AND
		X		X		X		X		X		X		X		X	24		4033	AND
		X		X		X		X		X		X		X		X	25		4034	AND
Pièce 12		X		X	X			X		X		X		X					4028	AND
		X		X				X		X		X		X	X				4029	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6+1		4030	Amiante

AND : Amiante non détecté

Autres Matériaux :

1 Ragréage sous carrelage
2 Joint de bride
3 Ragréage/enduit sur mur
4 Plaques murales
5 Joints tresses
6 Colle noire
7 Revêtement mural
8 Ragréage sous dalle thermo
9 Joints entre éléments industriels non démantelés (prélèvement impossible)
10 Moquette sur dalle thermo
11 Câbles électriques orange
12 Etanchéité horizontale/relevé
13 Joints de vitrage
14 Dalle béton
15 Ardoise
16 Enduit anti-condensation
17 Mousse noire
18 Enduit sur clapet
19 Toiture fibrociment
20 Poussière sol ou mur
21 Eléments en ciment
22 Laine fibreuse
23 Bitume
24 Colle de carrelage
25 Colle de plinthes
26 Ragréage
27 Peinture
28 Matériau à déterminer

III.3 DETAIL DES LOCAUX VISITES


Zones homogènes	*Matériaux repérés*																		Echantillon N°	Résultat
	Flocage		Calori-fugeage		Faux plafonds		Panneaux fibro		Gaines fibro		Clapets coupe-feu		Joints coupe-feu		Dalles		Autres matériaux			
	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non		
Pièce 13		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4004	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4005	AND
		X		X				X		X		X		X			28		Idem 4006	AND
		X		X	X			X		X		X		X					4025	AND
		X		X				X		X		X		X	X				4026	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6+1		4027	Amiante
Pièce 14		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4004	AND
		X		X				X		X		X		X			13		Idem 4005	AND
		X		X				X		X		X		X			28		Idem 4006	AND
		X		X	X			X		X		X		X					Idem 4025	AND
		X		X				X		X		X		X	X				Idem 4026	Amiante
		X		X				X		X		X		X			6+1		Idem 4027	Amiante


AND : Amiante non détecté

Autres Matériaux :

1 Ragréage sous carrelage
2 Joint de bride
3 Ragréage/enduit sur mur
4 Plaques murales
5 Joints tresses
6 Colle noire
7 Revêtement mural
8 Ragréage sous dalle thermo
9 Joints entre éléments industriels non démantelés (prélèvement impossible)
10 Moquette sur dalle thermo
11 Câbles électriques orange
12 Etanchéité horizontale/relevé
13 Joints de vitrage
14 Dalle béton
15 Ardoise
16 Enduit anti-condensation
17 Mousse noire
18 Enduit sur clapet
19 Toiture fibrociment
20 Poussière sol ou mur
21 Eléments en ciment
22 Laine fibreuse
23 Bitume
24 Colle de carrelage
25 Colle de plinthes
26 Ragréage
27 Peinture
28 Matériau à déterminer


III-4. CARTOGRAPHIE

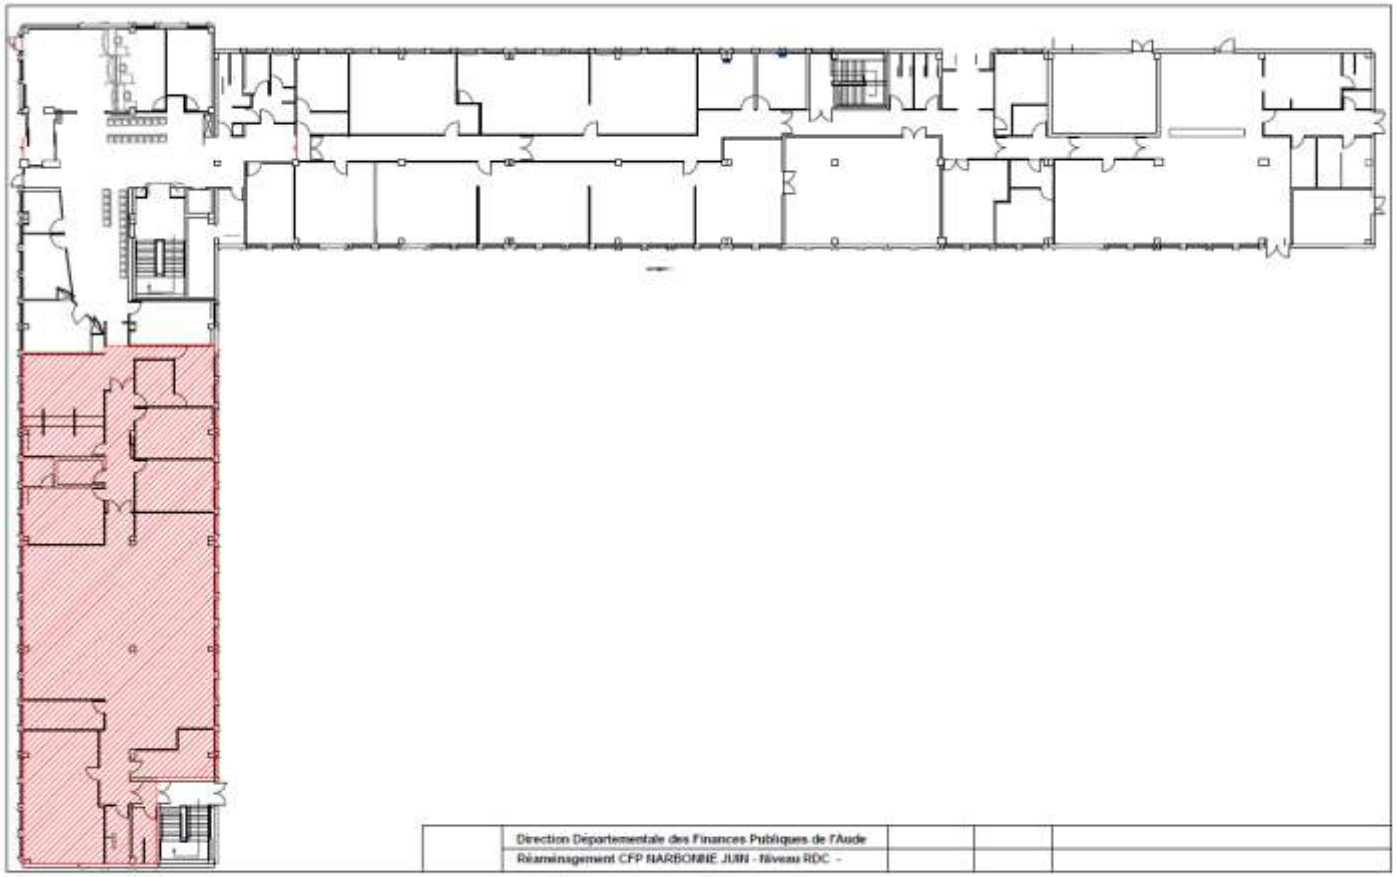

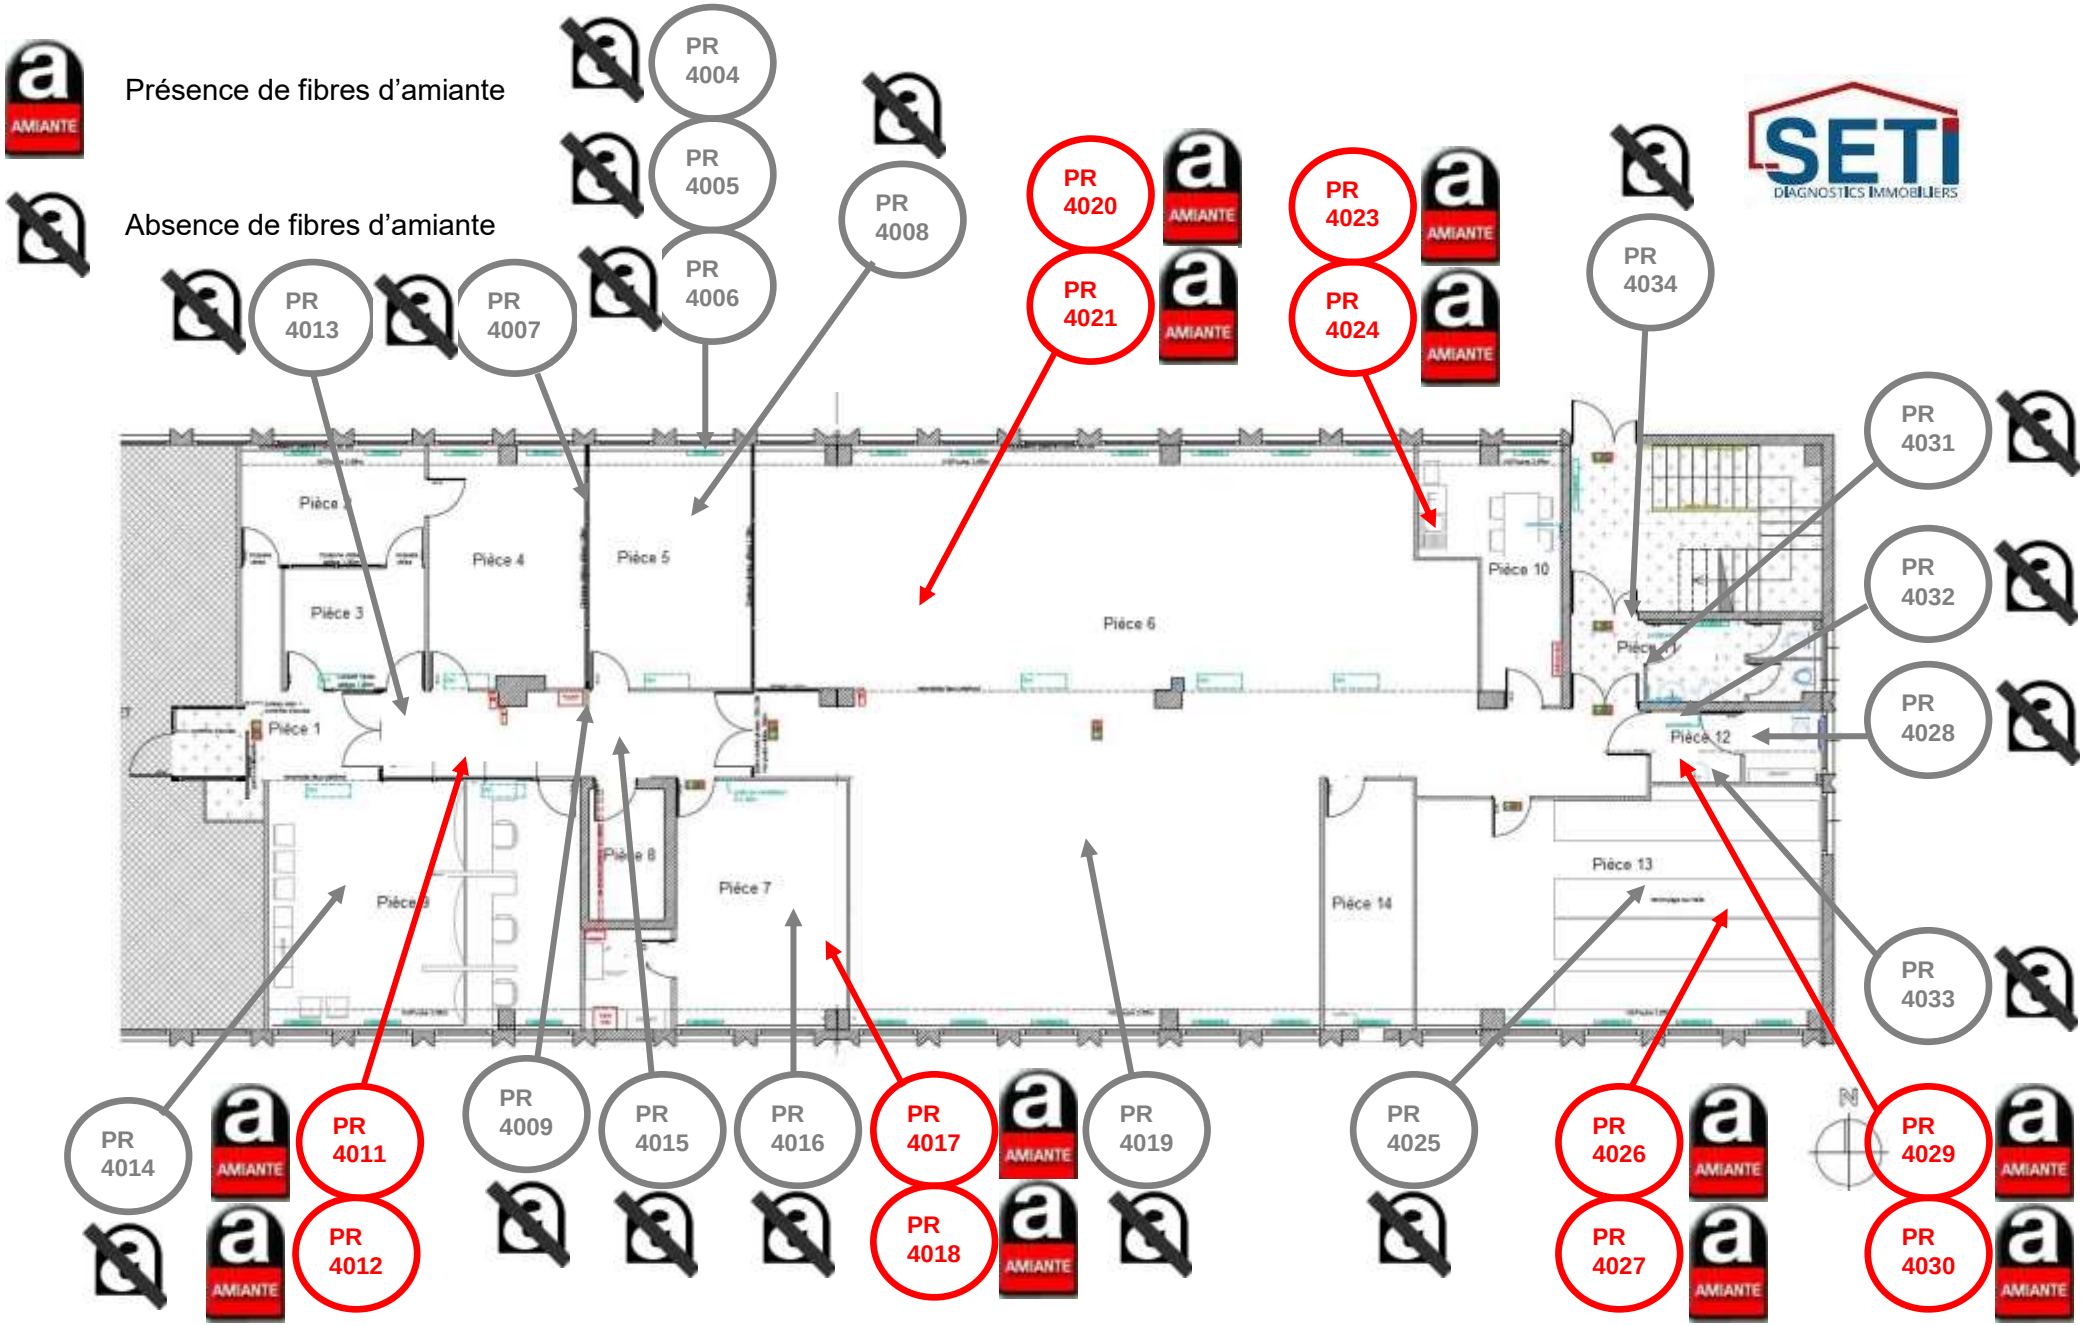
Présence de fibres d'amiante
Absence de fibres d'amiante
PR 4004
PR 4005
PR 4006
PR 4008
PR 4013
PR 4007
PR 4020
PR 4021
PR 4023
PR 4024
PR 4034
PR 4031
PR 4032
PR 4028
PR 4033
PR 4014
PR 4011
PR 4012
PR 4009
PR 4015
PR 4016
PR 4017
PR 4018
PR 4019
PR 4025
PR 4026
PR 4027
PR 4029
PR 4030
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 3
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 8
Pièce 9
Pièce 10
Pièce 11
Pièce 12
Pièce 13
Pièce 14
AMIANTE
SETI
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

III-5. RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE
ANALYSE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

MPCA : Matériau et Produit Contenant de l'Amiante – MPSCA : Matériau et Produit Susceptible de Contenir de l'Amiante
PMPCA : Pas de Matériau et Produit Contenant de l'Amiante

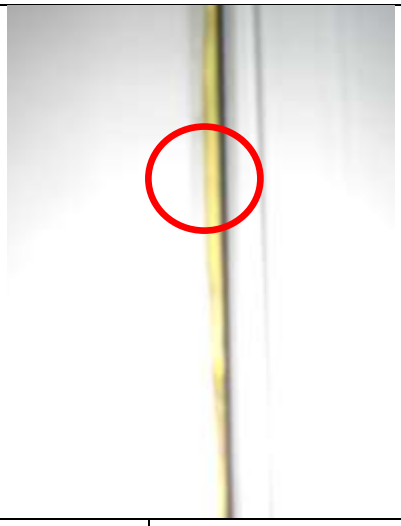		**LOCAL**	**Pièce 5**				
			Mastic dormant fenêtre				
		MPCA	☐	**MPSCA**		☐	
		PMPCA	■				
		PRELEV	**N° :**	**4004**			
		Amiante non détecté					
PHOTO	**N° : 4004**						

		**LOCAL**	**Pièce 5**				
			Joint compribande				
		MPCA	☐	**MPSCA**		☐	
		PMPCA	■				
		PRELEV	**N° :**	**4005**			
		Amiante non détecté					
PHOTO	**N° : 4005**						

		**LOCAL**	**Pièce 5**				
			Isolant coffre volet roulant				
		MPCA	☐	**MPSCA**	☐		
		PMPCA	■				
		PRELEV	**N° :**	**4006**			
		Amiante non détecté					
PHOTO	**N° : 4006**						

		**LOCAL**	**Pièce 5**				
			Joint vitrage cloison				
		MPCA	☐	**MPSCA**	☐		
		PMPCA	■				
		PRELEV	**N° :**	**4007**			
		Amiante non détecté					
PHOTO	**N° : 4007**						

		**LOCAL**	**Pièce 5**				
			Faux plafond				
		MPCA	☐	**MPSCA**	☐		
		PMPCA	■				
		PRELEV	**N° :**	**4008**			
		Amiante non détecté					
PHOTO	**N° : 4008**						

		**LOCAL**	**Couloir**				
			Cloison				
		MPCA	☐	**MPSCA**	☐		
		PMPCA	■				
		PRELEV	**N° :**	**4009**			
		Amiante non détecté					
PHOTO	**N° : 4009**						

		**LOCAL**	**Couloir**				
			Dalle de sol + colle				
		MPCA	■	**MPSCA**	☐		
		PMPCA	☐				
		PRELEV	**N° :**	**4011**			
		Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile					
PHOTO	**N° : 4011**						

		**LOCAL**	**Couloir**				
			Colle + ragréage				
		MPCA	■	**MPSCA**	☐		
		PMPCA	☐				
		PRELEV	**N° :**	**4012**			
		Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile					
PHOTO	**N° : 4012**						



LOCAL	**Couloir**					
	Faux plafond					
MPCA	☐	**MPSCA**	☐			
PMPCA	■					
PRELEV	**N° :**	**4013**				
Amiante non détecté						
PHOTO	**N° : 4013**					



LOCAL	**Pièce 9**					
	Faux plafond					
MPCA	☐	**MPSCA**	☐			
PMPCA	■					
PRELEV	**N° :**	**4014**				
Amiante non détecté						
PHOTO	**N° : 4014**					



LOCAL	**Couloir**					
	Etanchéité gaine ventilation					
MPCA	☐	**MPSCA**	☐			
PMPCA	■					
PRELEV	**N° :**	**4015**				
Amiante non détecté						
PHOTO	**N° : 4015**					



LOCAL	**Pièce 7**						
	Faux plafond						
MPCA	☐	**MPSCA**	☐				
PMPCA	■						
PRELEV	**N° :**	**4016**					
Amiante non détecté							

PHOTO	**N° : 4016**



LOCAL	**Pièce 7**						
	Dalle de sol + colle						
MPCA	■	**MPSCA**	☐				
PMPCA	☐						
PRELEV	**N° :**	**4017**					
Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile							

PHOTO	**N° : 4017**



LOCAL	**Pièce 7**						
	Colle + ragréage						
MPCA	■	**MPSCA**	☐				
PMPCA	☐						
PRELEV	**N° :**	**4018**					
Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile							

PHOTO	**N° : 4018**

		**LOCAL**	**Pièce 6**				
			Faux plafond				
		MPCA	☐	**MPSCA**		☐	
		PMPCA	■				
		PRELEV	**N° :**	**4019**			
		Amiante non détecté					
PHOTO	**N° : 4019**						

		**LOCAL**	**Pièce 6**				
			Dalle de sol + colle				
		MPCA	■	**MPSCA**		☐	
		PMPCA	☐				
		PRELEV	**N° :**	**4020**			
		Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile					
PHOTO	**N° : 4020**						

		**LOCAL**	**Pièce 6**				
			Colle + ragréage				
		MPCA	■	**MPSCA**		☐	
		PMPCA	☐				
		PRELEV	**N° :**	**4021**			
		Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile					
PHOTO	**N° : 4021**						



PHOTO	**N° : 4023**

LOCAL	**Pièce 10**					
	Dalle de sol + colle					
MPCA	■	**MPSCA**	☐			
PMPCA	☐					
PRELEV	**N° :**	**4023**				
Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile						



PHOTO	**N° : 4024**

LOCAL	**Pièce 10**					
	Colle + ragréage					
MPCA	■	**MPSCA**	☐			
PMPCA	☐					
PRELEV	**N° :**	**4024**				
Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile						



PHOTO	**N° : 4025**

LOCAL	**Pièce 13**					
	Faux plafond					
MPCA	☐	**MPSCA**	☐			
PMPCA	■					
PRELEV	**N° :**	**4025**				
Amiante non détecté						



PHOTO	**N° : 4026**

LOCAL	**Pièce 13**					
	Dalle de sol + colle					
MPCA	■	**MPSCA**	□			
PMPCA	□					
PRELEV	**N° :**	**4026**				
Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile						



PHOTO	**N° : 4027**

LOCAL	**Pièce 13**					
	Colle + ragréage					
MPCA	■	**MPSCA**	□			
PMPCA	□					
PRELEV	**N° :**	**4027**				
Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile						



PHOTO	**N° : 4028**

LOCAL	**Pièce 12**					
	Faux plafond					
MPCA	□	**MPSCA**	□			
PMPCA	■					
PRELEV	**N° :**	**4028**				
Amiante non détecté						



PHOTO	**N° : 4029**

LOCAL	**Pièce 12**					
	Dalle de sol + colle					
MPCA	■	**MPSCA**	☐			
PMPCA	☐					
PRELEV	**N° :**	**4029**				
Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile						



PHOTO	**N° : 4030**

LOCAL	**Pièce 12**					
	Colle + ragréage					
MPCA	■	**MPSCA**	☐			
PMPCA	☐					
PRELEV	**N° :**	**4030**				
Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile						



PHOTO	**N° : 4031**

LOCAL	**Pièce 11**					
	Colle carrelage					
MPCA	☐	**MPSCA**	☐			
PMPCA	■					
PRELEV	**N° :**	**4031**				
Amiante non détecté						



PHOTO	**N° : 4032**

LOCAL	**Pièce 11**					
	Enduit mur					
MPCA	☐	**MPSCA**	☐			
PMPCA	■					
PRELEV	**N° :**	**4032**				
Amiante non détecté						



PHOTO	**N° : 4033**

LOCAL	**Pièce 11**					
	Colle faïence					
MPCA	☐	**MPSCA**	☐			
PMPCA	■					
PRELEV	**N° :**	**4033**				
Amiante non détecté						



PHOTO	**N° : 4034**

LOCAL	**Pièce 11**					
	Colle plinthes					
MPCA	☐	**MPSCA**	☐			
PMPCA	■					
PRELEV	**N° :**	**4034**				
Amiante non détecté						

III-6. RAPPORT D'ANALYSE DU LABORATOIRE ACCREDITE

LabSud7
8 Rue d'Ingril – 34200 SETE
Tél : 09 85 17 33 88
E-mail : contact@labsud7.fr

RAPPORT D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ DANS LES MATÉRIAUX

ULSB
Accréditation n° 1-7045
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

Client :	SAS CLL – SETI Diagnostics Immobiliers 40 Impasse des géraniums 34110 FRONTIGNAN	**Référence LabSud7 :** **Référence client[1] :** **Adresse du chantier[1] :**	M2610002 260100 Relogement ALIP Narbonne 4 Avenue du Maréchal Juin - 11100 NARBONNE	**Date d'acceptation :** **Date d'édition :**	02/10/2026 09/10/2026

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation Nb	Préparation Traitement	Analyse Nb	Analyse Méthode	Analyse Analyste	Résultat
Référence échantillon LabSud7 : M2610002-001 803 **Référence échantillon Client[1] :** 4004 - Mastic dormant fenêtre						**Localisation[1] :**	Pièce 5
Observation(s) :							
# Matériau souple beige .	N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 : M2610002-001 804 **Référence échantillon Client[1] :** 4005 - Joint compribande						**Localisation[1] :**	Pièce 5
Observation(s) : # Échantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.							
# Poudre marron .	N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 : M2610002-001 805 **Référence échantillon Client[1] :** 4006 - Isolant coffre volet roulant						**Localisation[1] :**	Pièce 5
Observation(s) :							
# Matériau friable blanc(he) .	N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 : M2610002-001 806 **Référence échantillon Client[1] :** 4007 - Joint vitrage cloison						**Localisation[1] :**	Pièce 5
Observation(s) :							
# Matériau souple gris(e) .	N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 : M2610002-001 807 **Référence échantillon Client[1] :** 4008 - Faux plafond						**Localisation[1] :**	Pièce 5
Observation(s) :							
# Matériau fibreux jaune .	N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 : M2610002-001 808 **Référence échantillon Client[1] :** 4009 - Cloison						**Localisation[1] :**	Couloir
Observation(s) :							
# Matériau friable rose .	N/A	# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 : M2610002-001 809 **Référence échantillon Client[1] :** 4011 - Dalle de sol + colle						**Localisation[1] :**	Couloir
Observation(s) :							
# Matériau dur(e) beige ; Colle noir(e) Indissociables .	N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	**# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile**
Référence échantillon LabSud7 : M2610002-001 810 **Référence échantillon Client[1] :** 4012 - Colle + ragréage						**Localisation[1] :**	Couloir
Observation(s) : # Échantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.							
# Matériau dur gris .	N/A	# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	**# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile**

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent au demandeur.
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont réalisées sous couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 3 juin 2025.
** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)

8 Rue d'Ingril – 34200 SETE
Tél : 09 85 17 33 88
E-mail : contact@labsud7.fr

RAPPORT D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ DANS LES MATÉRIAUX

Accréditation n° 1-7045
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Client :	SAS CLL – SETI Diagnostics Immobiliers 40 Impasse des géraniums 34110 FRONTIGNAN	**Référence LabSud7 :** **Référence client[1] :** **Adresse du chantier[1] :**	M2610002 260100 Relogement ALIP Narbonne 4 Avenue du Maréchal Juin – 11100 NARBONNE	**Date d'acceptation :** **Date d'édition :**	02/10/2026 09/10/2026

Phase analysée	Description microscopique MOLP		Préparation		Analyse			Résultat
			Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 811**	**Référence échantillon Client[1] :**	4013 - Faux plafond				**Localisation[1] :**	Couloir
Observation(s) :								
# Matériau fibreux beige .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 812**	**Référence échantillon Client[1] :**	4014 - Faux plafond				**Localisation[1] :**	Pièce 9
Observation(s) :								
# Matériau fibreux beige .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 813**	**Référence échantillon Client[1] :**	4015 - Etanchéité gaine ventilation				**Localisation[1] :**	Couloir
Observation(s) :								
# Matériau dur(e) blanc(he) ; Matériau souple noir(e) Indissociables .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 814**	**Référence échantillon Client[1] :**	4016 - Faux plafond				**Localisation[1] :**	Pièce 7
Observation(s) :								
# Matériau fibreux jaune .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 815**	**Référence échantillon Client[1] :**	4017 - Dalle de sol + colle				**Localisation[1] :**	Pièce 7
Observation(s) :								
# Matériau dur(e) beige ; Colle noir(e) Indissociables .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	**# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile**
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 816**	**Référence échantillon Client[1] :**	4018 - Colle + ragréage				**Localisation[1] :**	Pièce 7
Observation(s) :								
# Poudre gris(e) .		N/A	# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	**# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile**
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 817**	**Référence échantillon Client[1] :**	4019 - Faux plafond				**Localisation[1] :**	Pièce 6
Observation(s) :								
# Matériau fibreux beige .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 818**	**Référence échantillon Client[1] :**	4020 - Dalle de sol + colle				**Localisation[1] :**	Pièce 6
Observation(s) :								
# Matériau dur(e) beige ; Colle noir(e) Indissociables .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	**# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile**

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent au demandeur.
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par double sur-ensachage de couches indissociables.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont réalisées sous couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 3 juin 2025.
** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une longueur supérieure à 0,2 micromètre (µm)

LabSud7
8 Rue d'Ingril – 34200 SETE
Tél : 09 85 17 33 88
E-mail : contact@labsud7.fr

RAPPORT D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ DANS LES MATÉRIAUX

Accréditation n° 1-7045
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Client :	SAS CLL – SETI Diagnostics Immobiliers 40 Impasse des géraniums 34110 FRONTIGNAN	**Référence LabSud7 :**	M2610002	**Date d'acceptation :**	02/10/2026
		Référence client[1] :	260100	**Date d'édition :**	09/10/2026
		Adresse du chantier[1] :	Relogement ALIP Narbonne 4 Avenue du Maréchal Juin - 11100 NARBONNE		

Phase analysée	Description microscopique MOLP		Préparation		Analyse			Résultat
			Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 819**	**Référence échantillon Client[1] :**	4021 - Colle + ragréage				**Localisation[1] :**	Pièce 6
Observation(s) :								
# Matériau dur gris .		N/A	# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 820**	**Référence échantillon Client[1] :**	4023 - Dalle de sol + colle				**Localisation[1] :**	Pièce 10
Observation(s) :								
# Matériau dur(e) beige ; Colle noir(e) Indissociables .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 821**	**Référence échantillon Client[1] :**	4024 - Colle + ragréage				**Localisation[1] :**	Pièce 10
Observation(s) :								
# Matériau dur gris .		N/A	# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 822**	**Référence échantillon Client[1] :**	4025 - Faux plafond				**Localisation[1] :**	Pièce 13
Observation(s) :								
# Matériau fibreux beige .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 823**	**Référence échantillon Client[1] :**	4026 - Dalle de sol + colle				**Localisation[1] :**	Pièce 13
Observation(s) :								
# Matériau dur(e) beige ; Colle noir(e) Indissociables .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 824**	**Référence échantillon Client[1] :**	4027 - Colle + ragréage				**Localisation[1] :**	Pièce 13
Observation(s) :								
# Matériau dur gris .		N/A	# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 825**	**Référence échantillon Client[1] :**	4028 - Faux plafond				**Localisation[1] :**	Pièce 12
Observation(s) :								
# Matériau fibreux beige .		N/A	# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qu'il incombent ou demandeur.
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche par remélange de couches indissociables.
Toutes les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont réalisées sous couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 3 juin 2025.
** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une longueur supérieure à 0,2 micromètre (µm)

8 Rue d'Ingril – 34200 SETE
Tél : 09 85 17 33 88
E-mail : contact@labsud7.fr

RAPPORT D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DÉLIBÉRÉMENT AJOUTÉ DANS LES MATÉRIAUX

Accréditation n° 1-7045
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Client :	SAS CLL – SETI Diagnostics Immobiliers 40 Impasse des géraniums 34110 FRONTIGNAN	**Référence LabSud7 :** **Référence client[1] :** **Adresse du chantier[1] :**	M2610002 260100 Relogement ALIP Narbonne 4 Avenue du Maréchal Juin - 11100 NARBONNE	**Date d'acceptation :** **Date d'édition :**	02/10/2026 09/10/2026

Phase analysée	Description microscopique MOLP		Préparation		Analyse			Résultat
			Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 826**	**Référence échantillon Client[1] :**	4029 - Dalle de sol + colle				**Localisation[1] :**	Pièce 12
Observation(s) :								
# Matériau dur(e) beige ; Colle noir(e) Indissociables .	N/A		# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 827**	**Référence échantillon Client[1] :**	4030 - Colle + ragréage				**Localisation[1] :**	Pièce 12
Observation(s) :								
# Matériau dur gris .	N/A		# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	# Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 828**	**Référence échantillon Client[1] :**	4031 - Colle carrelage				**Localisation[1] :**	Pièce 11
Observation(s) :								
# Matériau dur gris .	N/A		# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 829**	**Référence échantillon Client[1] :**	4032 - Enduit mur				**Localisation[1] :**	Pièce 11
Observation(s) :								
# Matériau dur(e) beige .	N/A		# 1	# Thermique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 830**	**Référence échantillon Client[1] :**	4033 - Colle faience				**Localisation[1] :**	Pièce 11
Observation(s) :								
# Matériau dur blanc .	N/A		# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *
Référence échantillon LabSud7 :	**M2610002-001 831**	**Référence échantillon Client[1] :**	4034 - Colle plinthes				**Localisation[1] :**	Pièce 11
Observation(s) :								
# Matériau dur gris .	N/A		# 1	# Thermique + # Acide Chlorhydrique	# 2	# META	TND	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée *

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux et produits :
Analyse MOLP (Microscope à Lumière Polarisée) selon guide HSG 248 – Annexe 2
Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de préparation MAT.MOP.002

[1] données client
* MOLP : L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection.
* META : L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Commentaire(s) :	
Signataire du rapport : Nom : Amandine BOSC	Fonction : Technicienne de laboratoire *Amandine BOSC*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent au demandeur.
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 8 juin 2021.
** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 micromètre (µm)

III-7. RECAPITULATION DES ANALYSES LABORATOIRE

Laboratoire : LabSud7

Nombre total de prélèvements effectués pour analyse : 29	META	29	AUTRES	
Type d'analyse effectuée :	MOLP			

Date de prélèvement : 30/09/2026
Numéro de dossier : 260 100
Adresse : Relogement ALIP Narbonne
4 Avenue du Maréchal Juin - 11100 NARBONNE

RESULTATS DE L'ANALYSE :

AND : Amiante Non Détecté

Prélèvement N°	*Type de matériau*	*Désignation du local ou prélèvement a été effectué*	*Analyse couches*		*Méthode*	*Résultats*
			Ensemble	*Chaque couche*		
4004	Mastic dormant fenêtre	Pièce 5	X		META	AND
4005	Joint compribande	Pièce 5	X		META	AND
4006	Isolant coffre volet roulant	Pièce 5	X		META	AND
4007	Joint vitrage cloison	Pièce 5	X		META	AND
4008	Faux plafond	Pièce 5	X		META	AND
4009	Cloison	Couloir	X		META	AND
4011	**Dalle de sol + colle**	**Couloir**	**X**		**META**	**Amiante**
4012	**Colle + ragréage**	**Couloir**	**X**		**META**	**Amiante**
4013	Faux plafond	Couloir	X		META	AND
4014	Faux plafond	Pièce 9	X		META	AND
4015	Etanchéité gaine ventilation	Couloir	X		META	AND
4016	Faux plafond	Pièce 7	X		META	AND
4017	**Dalle de sol + colle**	**Pièce 7**	**X**		**META**	**Amiante**
4018	**Colle + ragréage**	**Pièce 7**	**X**		**META**	**Amiante**
4019	Faux plafond	Pièce 6	X		META	AND
4020	**Dalle de sol + colle**	**Pièce 6**	**X**		**META**	**Amiante**
4021	**Colle + ragréage**	**Pièce 6**	**X**		**META**	**Amiante**
4023	**Dalle de sol + colle**	**Pièce 10**	**X**		**META**	**Amiante**
4024	**Colle + ragréage**	**Pièce 10**	**X**		**META**	**Amiante**
4025	Faux plafond	Pièce 13	X		META	AND
4026	**Dalle de sol + colle**	**Pièce 13**	**X**		**META**	**Amiante**
4027	**Colle + ragréage**	**Pièce 13**	**X**		**META**	**Amiante**
4028	Faux plafond	Pièce 12	X		META	AND
4029	**Dalle de sol + colle**	**Pièce 12**	**X**		**META**	**Amiante**
4030	**Colle + ragréage**	**Pièce 12**	**X**		**META**	**Amiante**
4031	Colle carrelage	Pièce 11	X		META	AND
4032	Enduit mur	Pièce 11	X		META	AND
4033	Colle faïence	Pièce 11	X		META	AND
4034	Colle plinthes	Pièce 11	X		META	AND

IV. ANNEXES REGLEMENTAIRES
&
ADMINISTRATIVES

IV.1 Attestation Sous Section 4



SARL 2A Formation - 11 rue des Pins - 66470 Sainte Marie
Tél : 04 67 64 19 22 - Code NAF (8559A) - RCS 82950866200014
Numéro de déclaration : 76660207566 - mail : contact@2a-formation.fr

Réf. Document : 2AFE 28
Indice de révision : 4
Indice de création : 05/2017

Attestation de compétence

La société 2A Formation certifie que

M RIHN Jean Michel. Né le 29/03/1964

a participé à la Recyclage encadrant technique sous section 4 Activité R4412-94-2 du décret du 4 mai 2012 du 08/01/2025 au 08/01/2025
Pour une durée de 1 jours soit 7 heures

et a réussi avec succès les tests théoriques et pratiques suivant l'Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Le formateur GOUNANT Romuald
Nom et qualité intervenants extérieurs: NC

Fait à Sainte Marie le : 08/01/2025
Durée de validité : 3 ans
Date de fin de validité le 08/01/2028

Le Gérant, M. GOUNANT Romuald

2A FORMATION

ORIGINAL

- Connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante ;
- Être capable d'appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ;
- Être capable d'appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- Être capable d'appliquer un mode opératoire.

IV.2 Attestation d'assurance



Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

SAS CIL





NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance	200 €
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2 500 €
• Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2 500 €
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	200 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	500 000 € par année d'assurance dont 200 000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2 500 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1 000 000 € par année d'assurance 100 000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20 000 € par litige	Seuil d'intervention : 200 €

La présente attestation est valable du 01/01/2026 au 31/12/2026 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume BOYE
Directeur Général Délégué

IV.3 Certification de compétence de l'opérateur

Certification QUALIXPERT N° C 283
LCC QUALIXPERT
17 Rue des Capucins – 81100 CASTRES
Tél. 05.63.73.06.13 – www.qualixpert.com

La certification QUALIXPERT des diagnostiqueurs

Certificat N° C0283

Monsieur Jean-Michel RIHN

Certifié dans le cadre du processus de certification PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N° 4-0094 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	Certificat valable Du 29/10/2022 au 28/10/2029	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 19/10/2022 au 18/10/2029	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

Date d'établissement le mercredi 18 février 2026

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version F 130126

LCC QUALIXPERT 17 rue des capucins - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00026

IV.4 Accréditation laboratoire

cofrac

Section Laboratoires

Convention N° 7976

ATTESTATION D'ACCREDITATION

ACCREDITATION CERTIFICATE

N° 1-7045 rév. 1

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

LABSUD7
N° SIREN : 843058975

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

ENVIRONNEMENT / AMIANTE
ENVIRONMENT / ASBESTOS

réalisées par / *performed by* :

LABSUD7
8 RUE D'INGRIL
34200 SETE

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr)

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr)

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.
Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date :* **18/02/2025**
Date de fin de validité / *expiry date :* **31/01/2027**

LAB FORM 37 – Révision 09 – applicable au 15 octobre 2022

Page 1/5

Convention N° 7976

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

La Responsable du Pôle Biologie Agro-alimentaire,
Pole manager – Biology Agri-food

DocuSigned by:
Safa KOBBI ABIL
81E560ECSF63444...

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-7045.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-7045

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 - Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr