



DEMANDEUR.EUSE : Ecole nationale supérieure d'architecture
et de paysage



Merci de n'imprimer ce rapport que si nécessaire.

1. INTRODUCTION

Ce rapport d'intervention a pour objectif de détailler les différentes caractéristiques de l'affaire et de récapituler les réseaux localisés sur le site ainsi que les problématiques rencontrées.

2. INFORMATION ET TRAÇABILITE DE L'AFFAIRE

Numéro d'affaire : 26-2038 **Date d'intervention :** 25/05/2026
N° de DT : 2026051300095L
Adresse du chantier : Résidence Thouars, 28 Avenue de la Marne
Commune : Talence 33400
Responsable de l'affaire : Metzger MOMBO MOUKETO
Coordonnées : metzger.mombo-mouketo@adre-reseaux.fr
Type d'intervention : Investigations complémentaires
Type de réseaux détectés : Tous réseaux **Marquage :** Temporaire

3. METHODOLOGIE DE DETECTION

Il a été utilisé deux équipements pour localiser les différents types de réseaux :

- Un équipement de détection électromagnétique (couplage émetteur-récepteur)
- Un radar géologique, autant appelé « géoradar »



Figure 1 : Détecteur électromagnétique Vivax vLocPro3



Figure 2 : Géoradar GSSI DF 300-800

La détection de champs électromagnétique permet de réceptionner en surface les signaux renvoyés par les différents matériaux conducteurs, à l'aide d'une induction de champs électromagnétique : câbles électrique ou téléphonique, conduite en acier ou en fonte ce qui représente environ 70 % du patrimoine enterré.

L'avantage de cet outil est que son fonctionnement est indépendant de la nature du sol et de l'état de surface. L'inconvénient est qu'il ne peut repérer que des matériaux conducteurs de courant.

Le radar géologique permet de localiser tout élément dont la nature est différente du sol en place (vide, bloc béton, cavité, canalisation...) mais sera fortement dépendant de la nature du sol. Par exemple, un sol argileux humide sera peu propice à la détection de réseaux enterrés au géoradar à partir de 1 mètre.

4. METHODOLOGIE DE GEOREFERENCEMENT

Il a été utilisé deux équipements pour géoréférencer les différents types de réseaux :

- Un récepteur GNSS relié au réseau Teria
- Une station totale robotisée



Image 3 : Récepteur GNSS



Image 4 : Station Totale robotisée

Les récepteurs GNSS permettent d'obtenir une précision centimétrique. Ils sont reliés au réseau Teria afin d'utiliser une méthode de positionnement en temps réel appelé NRTK (généralement abrégée en RTK). Ces types de GPS permettent de capter l'ensemble des constellations satellites se trouvant en orbite autour de la Terre (GPS, Glonass, Beidou...). Ces appareils permettent de relever dans tous les systèmes de coordonnées existant. Le système légal utilisé en France est le RGF 93 ou le conique conforme 9 zones.

La station totale robotisée est un théodolite muni d'un distance-mètre et d'un processeur afin d'être automatisée. Ce dispositif permet de mesurer les angles horizontaux et verticaux ainsi que les distances. Elles fonctionnent grâce à un pilotage radio et d'un système de suivi et de recherche automatique du prisme. Ce type de station permet d'obtenir une précision centimétrique.

5. ZONE DE DETECTION

Zone rouge



6. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

Ce rapport est indissociable du plan dont il fait référence.

Partie détection : Technicien.ne : JM / Date : 25/05/2026

Partie géoréférencement : Technicien.ne : JM / Date : 25/05/2026

Appareils de mesure utilisés lors de la prestation :

Appareils de mesure	Désignation	N° Série	Incertitudes
Radar géophysique (géoradar)	GSSI utility scan 652	0027	$z < 10 \text{ cm}$
Détecteur électromagnétique	VX219-01	20004142027 / 21901142390	$z < 10 \text{ cm}$
GPS	Spectra SP80 GNSS	5715550470	$x, y, z < 3 \text{ cm}$

Incertitude maximale de la mesure :

(Selon la norme NF S70-003 et l'arrêté du 15 février 2012)

L'unité de mesure est le mètre. Nous parlons d'incertitude maximale de localisation.

Extrait de l'arrêté du 15 février 2012 – Article 1 : [...] *Seuil à ne pas dépasser par les mesures d'écart de position ; l'incertitude maximale de localisation est par défaut celle de la classe de précision de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage correspondant ; [...]*

Extrait de l'Arrêté du 15 février 2012 – Article 5 : « Pour tout ouvrage, tronçon d'ouvrage ou branchement mis en service postérieurement au 1^{er} juillet 2012, l'exploitant est tenu d'indiquer et garantir la classe de précision A ».

Selon l'Arrêté du 15 février 2012 et le guide d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, nous utilisons le gabarit d'erreur 2, excepté lors d'un levé en tranchée ouverte, auquel cas le gabarit 1 est utilisé.

RAPPEL DES CLASSES DE PRÉCISIONS	
CLASSE	PRÉCISION
A	0.40 m (ouvrage rigide)
	0.50 m (ouvrage flexible)
B	Supérieure à classe A
	ET
	Inférieure ou égale à 1.50 m
C	Supérieure à 1.50 m

Les données recalées (DT, plans...) sont issues de notre donneur.euse d'ordre et non de l'entreprise ADRE Réseaux.

Ouvrage	Linéaire (m)			
	Classe A	Classe B	Classe C	Abandonné
Basse Tension	100			
Haute Tension	134			
Eclairage Public	65			
Télécom	136		5	
Adduction en Eau Potable			62	
Gaz				C : 19
Eaux Pluviales	127	14	56	
Total par classe de réseau	562	14	123	C : 19

OUVRAGE	Remarque
Basse Tension	RAS.
Haute Tension	Classe A recalé selon DT.
Eclairage Public	Quelques éclairages pour piétons sont endommagés de la résidence vers l'entrée de l'école.
Télécom	Quelques branchements en classe C recalé selon DT, une fin de signal détecteur.
Adduction en Eau Potable	Alimentation non trouvée, une classe C partant de la laverie vers l'entrée de l'école a été retracé.
Gaz	De la classe C abandonné retracé à la suite d'un mauvais signal radar.
Eaux Pluviales	Classe C recalé selon plan client, de la classe B détecté à la suite d'un mauvais signal/sonde bloquée.

7. PHOTOS DU CHANTIER

7.1 - Problématiques




Lien [Map](#)

Aucun signal n'a été détecté au niveau de la vanne de gaz abandonnée. Un tracé en classe C a donc été reporté sur le terrain.



Lien [Map](#)


Le réseau d'AEP n'a pas été mis en évidence par le géoradar. L'alimentation de la résidence, issue du Cours de la Libération, a été positionnée en classe C conformément aux éléments disponibles.

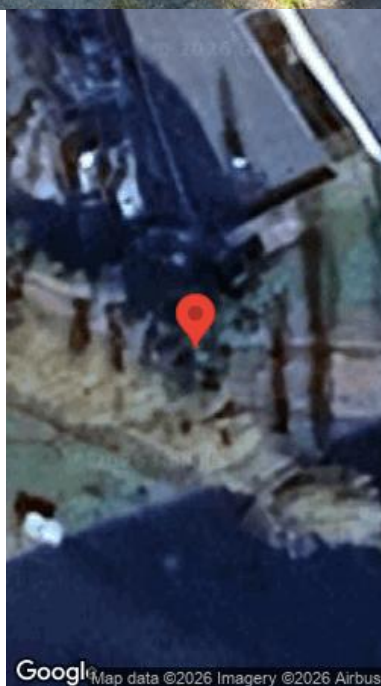


Lien [Map](#)

Éclairage endommagé.


7.2 - Vues générales

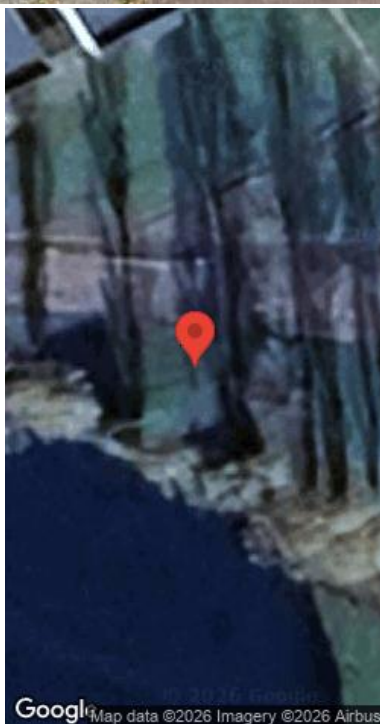


Lien [Map](#)

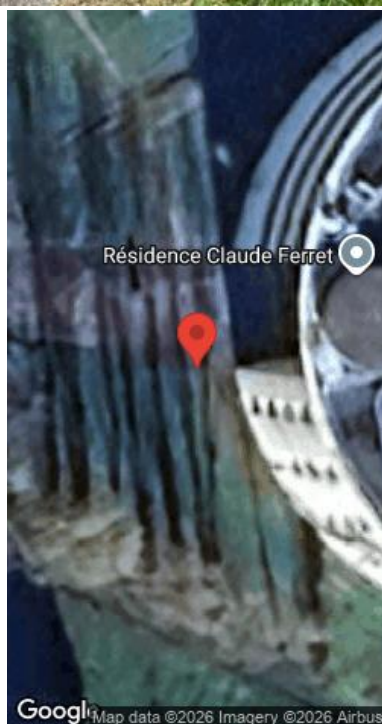


Lien [Map](#)

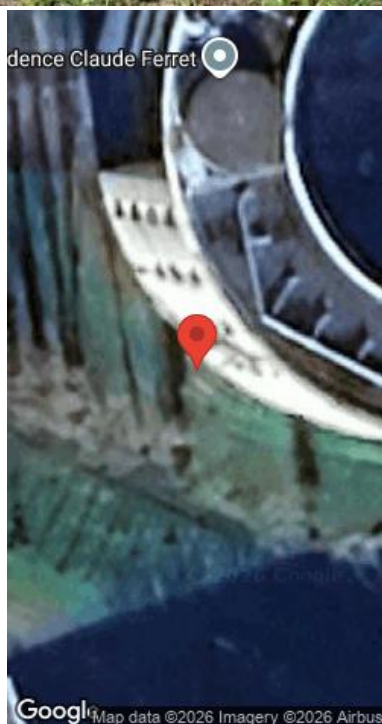

Lien [Map](#)

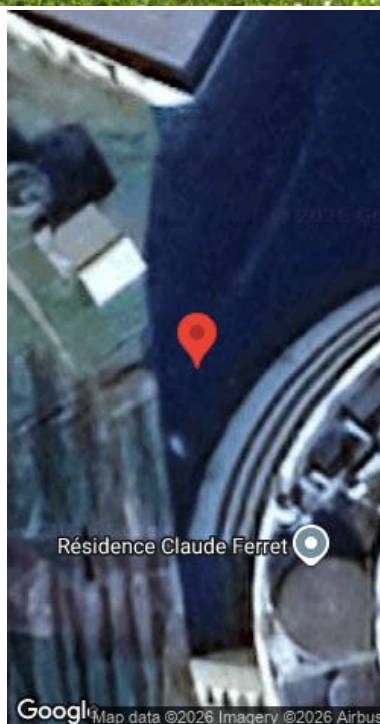

Lien [Map](#)

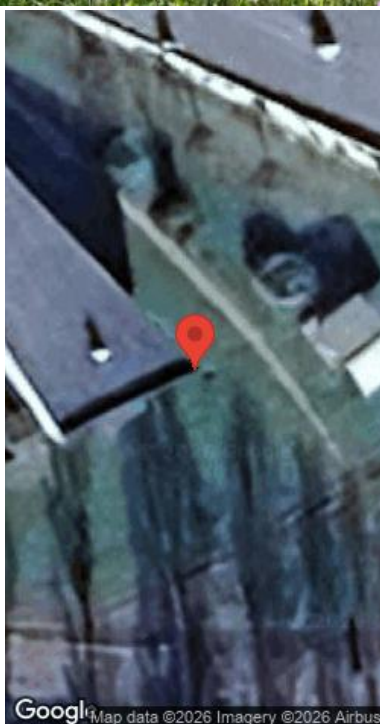

Lien [Map](#)